



臺灣省土木技師公會

TAIWAN PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：新北市板橋區三民路二段 37 號 12 樓 A3
12F.-A3, No.37, Sec. 2, Sanmin Rd.,

Banqiao Dist., New Taipei City 22069, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-2-89613968 FAX : 886-2-29641159

E-mail: mail@twcea.org.tw
http://www.twcea.org.tw

新亞建設開發股份有限公司

新北市板橋浮合宜住宅店鋪、集合住宅新建工程

101 板建字第 301 號

A3 基地地下室梁裂安全鑑定報告書

【案號：北 104-0205】

全 一 冊

一、申請單位

申請人：新亞建設開發股份有限公司

聯絡人：江敏郎先生

聯絡地址：台北市八德路四段 760 號 15 樓

公司電話：02-2508-8008

公司傳真：02-2747-7473

工地電話：02-8978-2000

工地傳真：02-8275-2000

二、申請日期

民國 104 年 4 月 30 日

三、鑑定標的物坐落

新北市板橋區大觀路 1 段 109 巷 1 號 A3 棟地下室 B1F-B3F。

四、鑑定要旨

申請單位新亞建設開發股份有限公司(以下稱申請人)於新北市板橋區大觀路 1 段 109 巷 1 號,承攬興建 A3 基地共 9 棟建築物(編號 A 至 I)地下 3 層、地上 21 層至 24 層不等之新北市板橋浮洲合宜住宅店鋪、集合住宅新建工程(建造執照：101 板建字第 301 號),因於民國 104 年 4 月 20 日於東部海域發生規模 6.3 地震,新北市震度為四級,隨後發現位於 A3 基地地下室 B1F 至 B3F 梁結構體(下稱鑑定標的物)有裂縫產生,申請人為瞭解梁結構體之安全性,故函請台灣省土木技師公會(以下稱本會)對該結構體進行安全鑑定。

五、鑑定依據

(一) 民國 104 年 4 月 30 日申請函(詳附件一)。

(二) 內政部頒「結構混凝土施工規範」

(三) 台灣省、新北市土木技師公會鑑定手冊。



臺灣省土木技師公會

TAIWAN PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：新北市板橋區三民路二段 37 號 12 樓 A3

12F.-A3, No.37, Sec. 2, Sanmin Rd.,

Banqiao Dist., New Taipei City 22069, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-2-89613968 FAX : 886-2-29641159

E-mail: mail@twcea.org.tw
http://www.twcea.org.tw

六、鑑定會勘日期

(一) 民國 104 年 4 月 30 日上午 9 時 30 分起。

(二) 民國 104 年 5 月 1 日上午 9 時起。

(三) 民國 104 年 5 月 2 日上午 9 時起。

本案鑑定會勘函文(詳附件二)

七、參加會勘人員

(一) 新亞建設開發股份有限公司 江敏郎 先生

(二) 鑑定技師 施義芳、張錦峯 技師

本案鑑定會勘紀錄表(詳附件三)

八、鑑定標的物構造用途及現況

本鑑定標的物 A3 基地 9 棟建築物之樓層構造用途及現況如下：

基地/棟數	建築物層數	構造	用途
A3-9 棟	地下 3 層、地上 21-24 層	RC 構造	店鋪級住宅

有關 A3 基地 9 棟建築物之外觀照片(詳附件四)

九、鑑定經過及內容

(一) 本會接獲申請人新亞建設開發股份有限公司之申請後，即指派施義芳、張錦峯技師於 104 年 4 月 30 日上午 9 時 30 分起，會同申請人代表江敏郎先生至鑑定標的會勘。

(二) 請申請人提供鑑定標的物 A3 基地地下室 B1F 至 B3F 相關圖說(詳附件六)。

(三) 鑑定技師為確實明瞭梁裂縫之深度，委請「大誠工程顧問有限公司」(下稱大誠公司)為 A3 基地地下室 B1F 至 B3F 梁裂縫處施作超音波裂縫深度量測作業。

鑑定結果

十、經本會鑑定技師至鑑定標的物鑑定結果如下：



臺灣省土木技師公會

TAIWAN PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：新北市板橋區三民路二段 37 號 12 樓 A3

12F.-A3, No.37, Sec. 2, Sanmin Rd.,

Banqiao Dist., New Taipei City 22069, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-2-89613968 FAX : 886-2-29641159

E-mail: mail@twce.org.tw
http://www.twce.org.tw

- (一) 檢視地下室梁產生裂縫處，發現裂縫發生位置普遍皆為端點(近梁柱接合處或近連續壁端)；梁底部及側面有裂縫產生。此外，部分位置之裂縫為短梁效應即應力集中之情形。
- (二) 檢視大誠公司所施作之超音波裂縫深度量測結果(詳附件五)，B1F 北區之梁裂縫寬度從 0.4 至 1.3 公厘；深度從 3.68 至 4.80 公分，B2F 北區之梁裂縫寬度從 0.2 至 0.7 公厘；深度從 2.43 至 4.37 公分，B3F 北區之梁裂縫寬度從 0.2 至 0.5 公厘；深度從 2.49 至 4.37 公分。B1F 南區之梁裂縫寬度從 0.6 至 2.0 公厘；深度從 4.15 至 4.85 公分。

- (三) 檢視申請人提供鑑定標的物 A3 基地地下室 B1F 至 B3F 相關圖說

十一、鑑定結論及建議

綜合上述之結果，本鑑定認為：

- (一) 本案 A3 基地地下室 B1F 至 B3F 所產生梁裂縫損壞，非為自重及活載重之垂直力所造成，研判為外來之側向力所造成，其與地震力不無關係。
- (二) 由大誠公司所施作之超音波裂縫深度量測結果，最大裂縫寬度 1.3 公厘，最大深度 4.85 公分，最小 2.43 公分，裂縫深度以 3、4 公分以上最多，因本工程為綠建築，故梁保護層皆為 5 公分，研判雖尚未達及梁之有效斷面範圍，惟部分裂縫已接近梁之有效斷面。
- (三) 本案就梁裂縫部位及裂縫位置分佈綜合研判，其主因為外圍庭園下方之結構(即主房屋結構外)產生短梁效應即應力集中所衍生之裂縫損壞。
- (四) 鑑定標的物 A3 基地地下室 B1F 至 B3F 之損壞，普遍分布在建築物最外側之主體結構柱外圍之接梁處，該處為退縮層所在(非高樓區)，研判現階段無安全之顧慮，惟應即刻進行補強作業，避免裂縫之擴大或加深。
- (五) 有關補強方式以現階段之損壞，可採 epoxy 注射密合裂縫並加上碳纖維包覆補強。惟為確保梁結構安全無慮，申請人應考量升級採用



臺灣省土木技師公會

TAIWAN PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：新北市板橋區三民路二段 37 號 12 樓 A3

12F.-A3, No.37, Sec. 2, Sanmin Rd.,

Banqiao Dist., New Taipei City 22069, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-2-89613968 FAX : 886-2-29641159

E-mail: mail@twce.org.tw
http://www.twce.org.tw

epoxy 注射密合裂縫並以鋼板包覆；梁及鋼板間再灌注 epoxy 結合。

十二、附 件

附件一：鑑定申請書

附件二：會勘通知書

附件三：鑑定會勘紀錄表

附件四：A3 基地 9 棟建築物之外觀照片

附件五：大誠公司所施作之超音波裂縫深度量測結果

附件六：A3 基地地下室 B1F 至 B3F 相關圖說

台灣省土木技師公會

鑑定人：土木技師 施義芳

張錦峯

公會證號：省土技字第 1449 號

省土技字第 4174 號



施義芳

張錦峯



中 華 民 國 104 年 5 月 4 日