

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊四】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 286 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000897 號) 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號) 王錦智(技執字第 004369 號)

高原(技執字第 003466 號) 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號) 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號) 楊培堅(技執字第 001408 號)

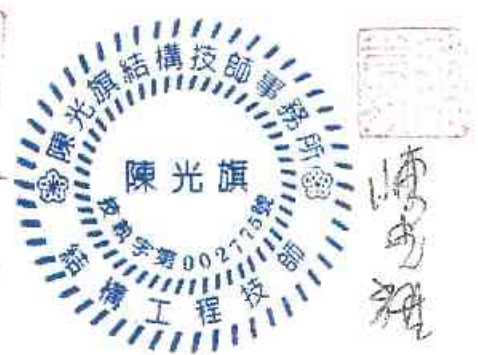
林育信(技執字第 006880 號) 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號) 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號) 石建倫(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號) 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃冠綸



黃冠綸



王錦智



李明哲



林育信



林建全

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日



「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

0
0
0 0 0 0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

附件二十四：A6 東區 A 棟裂損現況調查報告



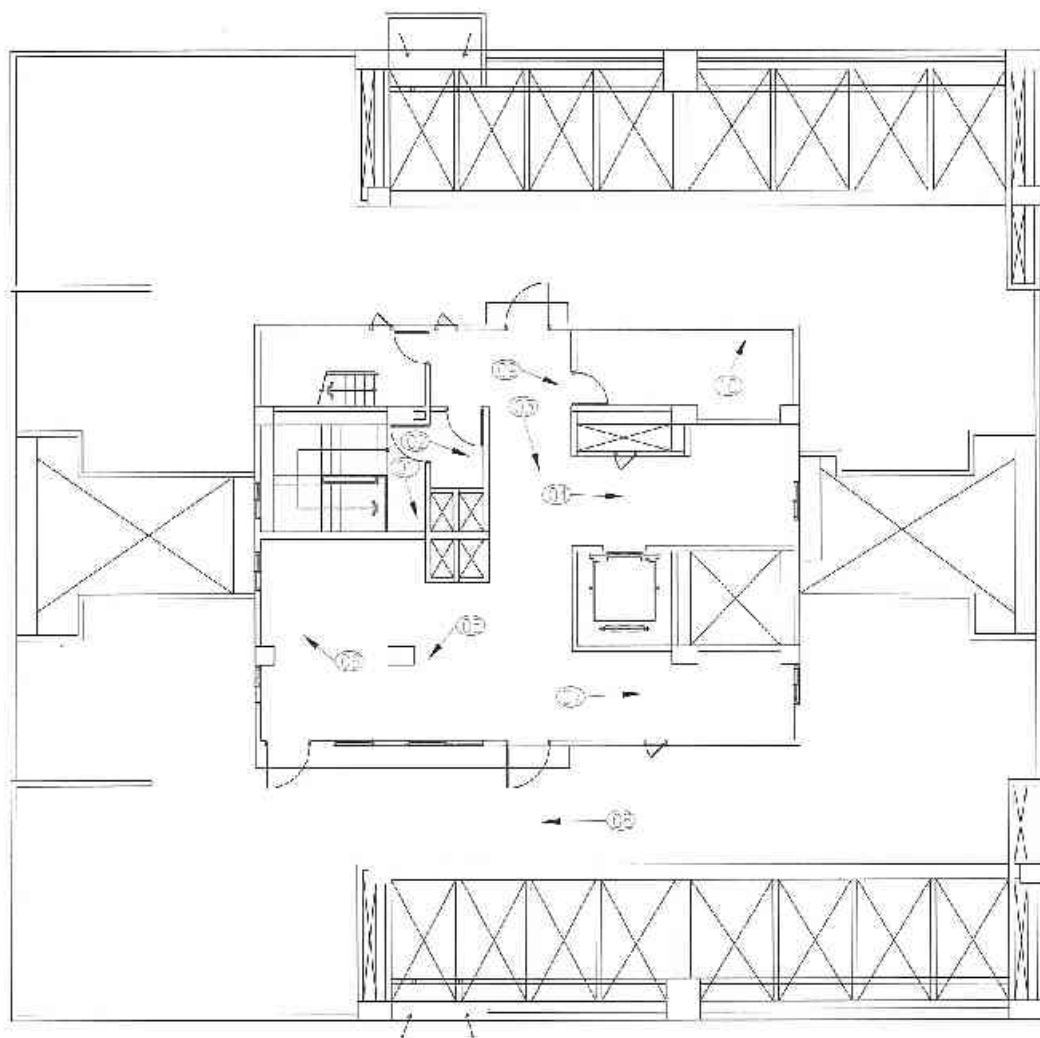


浮洲合宜住宅 A6 區地上層 A 棟現況調查

目錄

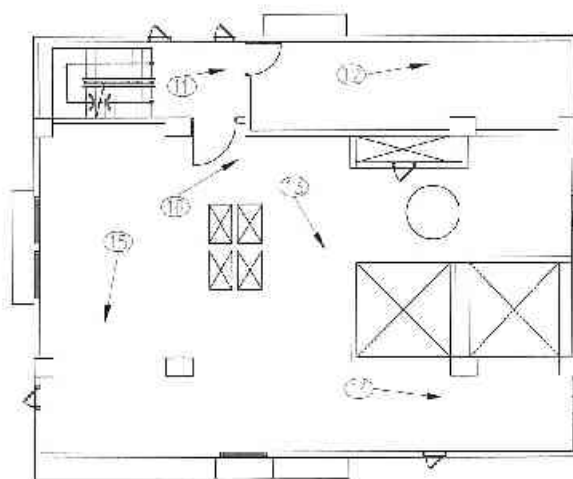
屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十四層(24F)	8
二十三層(23F)	29
二十二層(22F)	49
二十一層(21F)	70
二十層(20F)	90
十九層(19F)	112
十八層(18F)	134
十七層(17F)	155
十六層(16F)	176
十五層(15F)	197
十四層(14F)	218
十三層(13F)	239
十二層(12F)	258
十一層(11F)	280
十層(10F)	301
九層(9F)	323
八層(8F)	345
七層(7F)	365
六層(6F)	385
五層(5F)	404
四層(4F)	424
三層(3F)	445
二層(2F)	465
一層含夾層(1F)	484





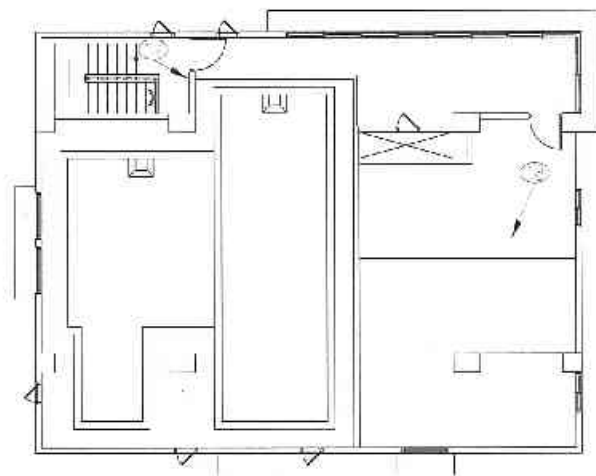
(A棟)區頂一層平面圖 照片編號：○

A6區A棟



(A棟)屋頂二層平面圖 照片編號：○

A6區A棟



(A棟)屋頂三層平面圖 照尺編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

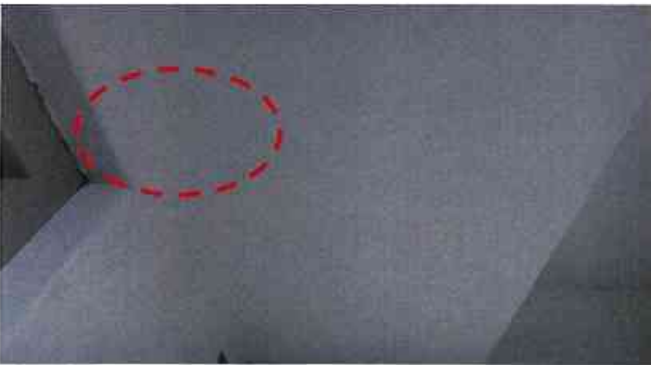
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

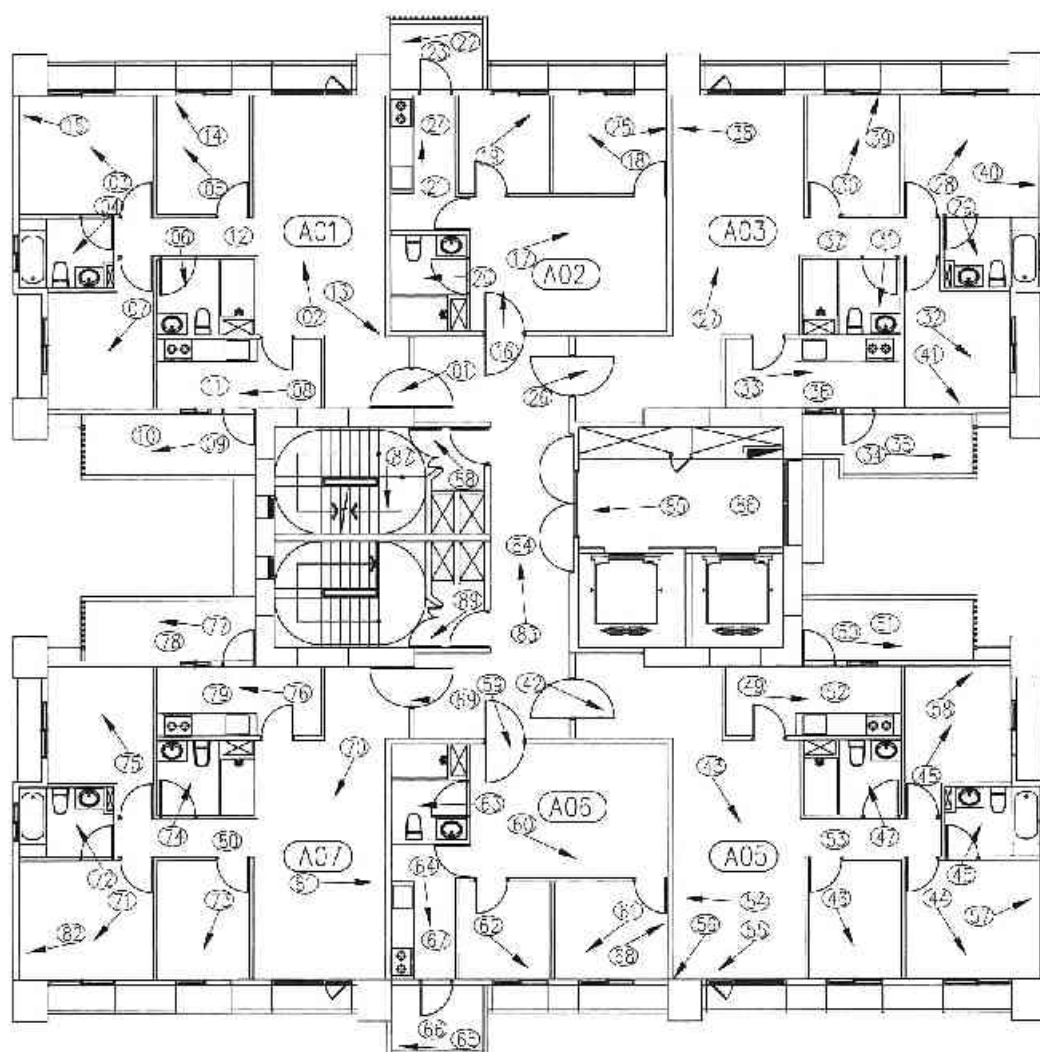
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟屋頂層									
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他 屋頂層										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☐ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 水泥粉光										
照片編號	位置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					橫向全景
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層全景
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層全景
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層全景
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層全景
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層全景
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層全景
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂露臺全景
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層-水錶室
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂一層-水錶室
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層-水錶室
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層-水錶室
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂二層全景
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐					2. 粉刷層脫落 屋頂二層全景
16	☐	☐	☒	☐	☐	☐					2. 粉刷層脫落 屋頂二層全景
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.5	0.1	1. 細微裂縫	屋頂三層
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐					屋頂三層-機房
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

編號 1	說明	A6 區 A 棟屋頂一層梯間全景，目視無損壞	編號 2	說明	A6 區 A 棟屋頂一層全景，目視無損壞
					
編號 3	說明	A6 區 A 棟屋頂一層全景，目視無損壞	編號 4	說明	A6 區 A 棟屋頂一層全景，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6 區 A 棟屋頂一層全景，目視無損壞	編號 6	說明	A6 區 A 棟屋頂一層全景，目視無損壞
					

編號 7	說明	A6 區 A 棟屋頂一層全景，目視無損壞	編號 8	說明	A6 區 A 棟屋頂一層露台全景，目視無損壞
					
編號 9	說明	A6 區 A 棟屋頂一層水錶室全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6 區 A 棟屋頂一層水錶室全景，目視無損壞
					
編號 11	說明	A6 區 A 棟屋頂二層水錶室全景，目視無損壞	編號 12	說明	A6 區 A 棟屋頂二層水錶室全景，目視無損壞
					

編號 13	說明	A6 區 A 棟屋頂二層全景	編號 14	說明	A6 區 A 棟屋頂二層全景
					
編號 15	說明	A6 區 A 棟屋頂二層全景，粉刷層剝落	編號 16	說明	A6 區 A 棟屋頂二層全景，粉刷層剝落
					
編號 17	說明	A6 區 A 棟屋頂三層全景，細微裂縫。	編號 18	說明	A6 區 A 棟屋頂三層電梯機房全景
					

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



二十四層平面圖 照片編號：○

A6區 A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟24樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥室1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥室2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01 陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1. 細微裂縫	A01-客廳現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-次臥室1
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟24樓											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土氣落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔	
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	A02-主臥室	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台收管孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廁所檢修孔	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	A03-次臥1	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區A棟24樓												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕泥漬 5. 溶水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⋈	1.8	0.2	1. 細微裂縫	A03-次臥2
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 廚房
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1.8	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	1.8	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.1	1. 細微裂縫	A05-主臥室
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1.5	0.1	1. 細微裂縫	A05-次臥2
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟24樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水銹污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台	
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06 陽台檢修孔	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔	
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A06 主臥室	
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1	
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴	
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2	
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房	
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台	
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔	
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

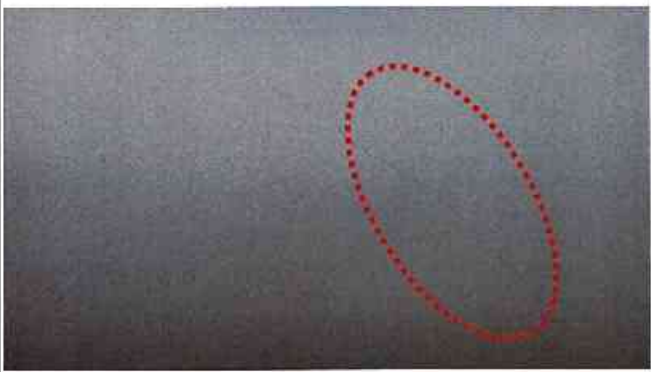
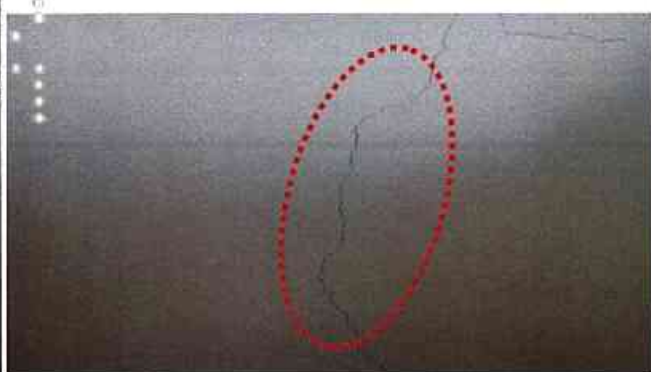
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟24樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.2	1. 細微裂縫	A07-客廳現況
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
84	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	梯間維修孔現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
86	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口牌修孔
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

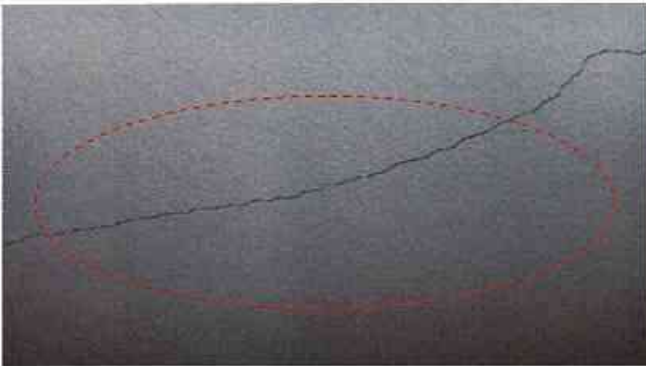
編號 1	說明 標的物門牌，A6區A棟24樓A01。	編號 2	說明 A6區A棟24樓A01-客廳
			
編號 3	說明 A6區A棟24樓A01-主臥室	編號 4	說明 A6區A棟24樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區A棟24樓A01-次臥室1	編號 6	說明 A6區A棟24樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟24樓A01-次臥室2，目視無損壞。	8	A6區A棟24樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟24樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟24樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟24樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟24樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟24樓A01-客廳細微裂縫。	編號 14	說明	A6區A棟24樓A01-次臥室1細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
					
編號 15	說明	A6區A棟24樓A01-主臥室細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。	編號 16	說明	標的物門牌，A6區A棟24樓A02
					
編號 17	說明	A6區A棟24樓A02-客廳，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟24樓A02-主臥室，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明 A6區A棟24樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區A棟24樓A02-衛浴，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區A棟24樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區A棟24樓A02-外陽台，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區A棟24樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明 A6區A棟24樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區A棟24樓A02-主臥細微裂縫， 長約2m，寬約0.3mm。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區A棟24樓A03
			
編號 27	說明 A6區A棟24樓A03-客廳	編號 28	說明 A6區A棟24樓A03-主臥室
			
編號 29	說明 A6區A棟24樓A03-主臥室衛浴，目 視無損壞。	編號 30	說明 A6區A棟24樓A03-次臥室1
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區A棟24樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟24樓A03--次臥室2
					
編號 33	說明	A6區A棟24樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟24樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟24樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟24樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 37	說明 A6區A棟24樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區A棟24樓A03-客廳細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm。
			
編號 39	說明 A6區A棟24樓A03-主臥室細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。	編號 40	說明 A6區A棟24樓A03-次臥室1細微裂縫。
			
編號 41	說明 A6區A棟24樓A03-次臥室2細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。	編號 42	說明 裸的物門牌，A6區A棟24樓A05
			

編號 43	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-客廳	編號 44	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-主臥室
					
編號 45	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-次臥室 1，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 48	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-次臥室 2
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明	A6區A棟24樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟24樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟24樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟24樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區A棟24樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區A棟24樓A05-客廳細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。
					

編號 55	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-客廳細微裂縫，長約 0.5m，寬約 0.15mm。	編號 56	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-客廳細微裂縫，長約 1.8m，寬約 0.15mm。
					
編號 57	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-主臥室細微裂縫，長約 2m，寬約 0.15mm。	編號 58	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A05-次臥室 2 細微裂縫，長約 1.5m，寬約 0.2mm。
					
編號 59	說明	標的物門牌，A6 區 A 棟 24 樓 A06	編號 60	說明	A6 區 A 棟 24 樓 A06-客廳，目視無損壞。
					

編號 61	說明	A6區A棟24樓A06-主臥室	編號 62	說明	A6區A棟24樓A06-次臥，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟24樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟24樓A06-廚房，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟24樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟24樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 67	說明	A6區A棟24樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟24樓A06-主臥室細微裂縫，長約200cm，寬約0.2mm
					
編號 69	說明	標的物門牌，A6區A棟24樓A07	編號 70	說明	A6區A棟24樓A07-客廳
					
編號 71	說明	A6區A棟24樓A07-主臥室	編號 72	說明	A6區A棟24樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區A棟24樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟24樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟24樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟24樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟24樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟24樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 79	說明	A6區A棟24樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟24樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區A棟24樓A07-客廳細微裂縫，長約1.2m，寬約0.2mm。	編號 82	說明	A6區A棟24樓A07-主臥室細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。
					
編號 83	說明	A6區A棟24樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區A棟24樓-公共空間-梯間維修孔，混凝土剝落。
					

編號 85	說明	A6區A棟24樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 86	說明	A6區A棟24樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6區A棟24樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	編號 88	說明	A6區A棟24樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6區A棟24樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。			
					



A6 田 A 田

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟23樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室	
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02 門牌	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟23樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	A02-主臥室
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1.5	0.15	1. 細微裂縫	A03-客廳
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.2	0.15	1. 細微裂縫	A03-主臥室
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟23樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	A05-客廳	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-次臥2	
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	A06-陽台檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟23樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門窗
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 主臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 公衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07 廚房檢修孔
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.5	0.3	1. 細微裂縫		A07-主臥室
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口檢修孔
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

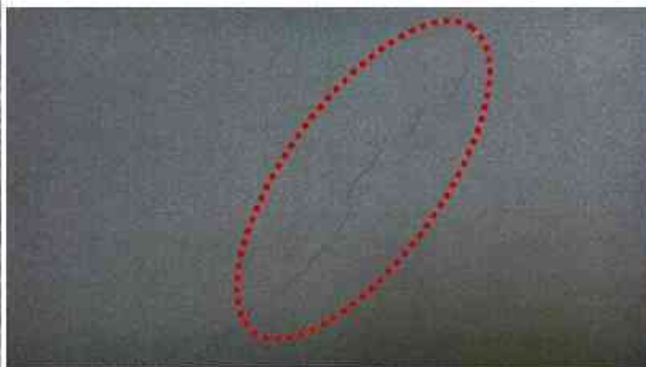
鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟23樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況	
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐										

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟23樓F01	編號 2	說明	A6區A棟23樓F01-客廳，目視無損壞。
					
編號 3	說明	A6區A棟23樓F01-主臥室現況	編號 4	說明	A6區A棟23樓F01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟23樓F01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟23樓F01-公衛浴，目視無損壞。
					

編號 7	說明 A6區A棟23樓F01-次臥室2，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟23樓F01-廚房，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟23樓F01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟23樓F01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區A棟23樓F01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟23樓F01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟23樓F01-主臥室細微裂縫，長約1m，寬0.2mm。	編號 14	說明	標的物門牌，A6區A棟23樓F02
					
編號 15	說明	A6區A棟23樓F02-客廳，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區A棟23樓F02-主臥室
					
編號 17	說明	A6區A棟23樓F02-次臥室，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟23樓F02-衛浴，目視無損壞。
					

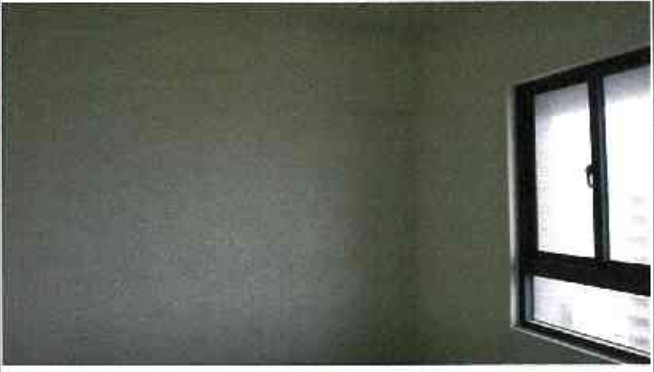
編號 19	說明	A6區A棟23樓F02-廚房，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟23樓F02-外陽台，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟23樓F02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟23樓F02-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟23樓F02-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 24	說明	標的物門牌，A6區A棟23樓F03
					

編號 25	說明	A6區A棟23樓F03-客廳	編號 26	說明	A6區A棟23樓F03-主臥室
					
編號 27	說明	A6區A棟23樓F03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟23樓F03-次臥1，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟23樓F03-公衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟23樓F03-次臥2，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區A棟23樓F03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟23樓F03-外陽台，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區A棟23樓F03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟23樓F03-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟23樓F03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區A棟23樓F03-客廳細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm。
			

編號 37	說明	A6區A棟23樓F03-主臥室細微裂縫，長約1.2m，寬約0.15mm。	編號 38	說明	標的物門牌，A6區A棟23樓F05
					
編號 39	說明	A6區A棟23樓F05-客廳	編號 40	說明	A6區A棟23樓F05-主臥室
					
編號 41	說明	A6區A棟23樓F05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟23樓F05-次臥1，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟23樓F05-公衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟23樓F05-次臥2
					
編號 45	說明	A6區A棟23樓F05-廚房，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟23樓F05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟23樓F05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟23樓F05-廚房維修孔，目視無損壞。
					

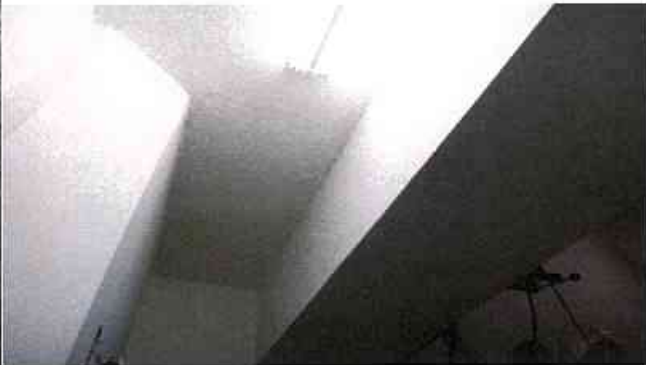
編號 49	說明	A6區A棟23樓F05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟23樓F05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm
					
編號 51	說明	A6區A棟23樓F05-主臥室細微裂縫，長約1.2m，寬約0.25mm。	編號 52	說明	A6區A棟23樓F05-次臥室2細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm。
					
編號 53	說明	標的物門牌，A6區A棟23樓F06	編號 54	說明	A6區A棟23樓F06-客廳，目視無損壞。
					

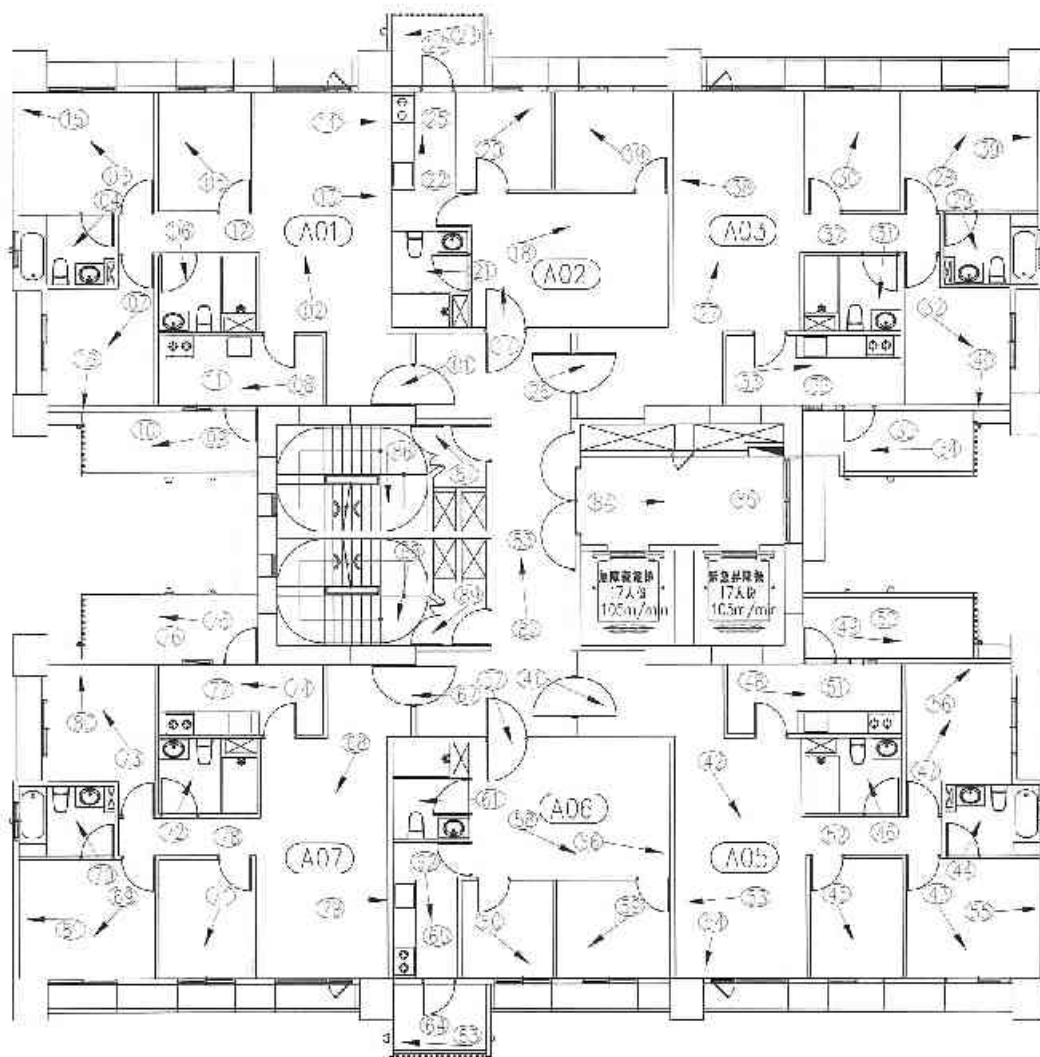
編號 55	說明	A6區A棟23樓F06-主臥室，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟23樓F06-次臥，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟23樓F06-衛浴，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟23樓F06-廚房，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟23樓F06-外陽台，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟23樓F06-外陽台維修孔，鋼筋裸露。
					

編號 61	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 62	說明	標的物門牌，A6 區 A 棟 23 樓 F07
					
編號 63	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F07-客廳，目視無損壞。	編號 64	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F07-主臥室
					
編號 65	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 66	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F07-次臥 1，目視無損壞。
					

編號 67	說明	A6區A棟23樓F07-公衛浴，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟23樓F07-次臥2，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟23樓F07-廚房，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟23樓F07-外陽台，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟23樓F07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟23樓F07-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明	A6 區 A 棟 23 樓 F07-主臥室細微裂縫，長約 250cm，寬約 0.3mm。
					
編號 75	說明	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 76	說明	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 78	說明	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	80	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。	82	A3 區 F 棟 21 樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
			



二十二層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟22樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 鋼筋脫漆 5. 滲水油污或白蟻		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-公衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01 廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	F01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	F01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	F01-主臥室	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	F01-次臥2	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-主臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-次臥	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟22樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-街浴
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-客房
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F02-陽台
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-陽台檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F02-廚房檢修孔
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				F03-門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-客廳
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-主臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-主臥衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-次臥1
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-公衛浴
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-次臥2
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-廚房
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					F03-陽台
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-陽台檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-廚房檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					F03-走廊檢修孔
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫 F03-客廳
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.2	1. 細微裂縫 F03-主臥室
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.8	0.2	1. 細微裂縫 F03-次臥2

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟22樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥殼土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F05-門牌
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-次臥1
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-公衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-次臥2
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05 陽台
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露	F05-陽台檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-廚房檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-走廊檢修孔
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.8	0.1	1. 細微裂縫	F05-客廳
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.15	1. 細微裂縫	F05-客廳
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.15	1. 細微裂縫	F05 主臥室
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	F05-次臥2
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F06-門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06 主臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-次臥
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟22樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污漬或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-衛浴
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-陽台檢修孔
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-廚房檢修孔
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.3	0.15	1.細微裂縫	F06-客廳現況
67	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F07-門牌
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥衛浴
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-次臥1
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-公衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-次臥2
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-陽台檢修孔
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-廚房檢修孔
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-走廊檢修孔
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1.細微裂縫	F07-客廳
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.8	0.2	1.細微裂縫	F07-主臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

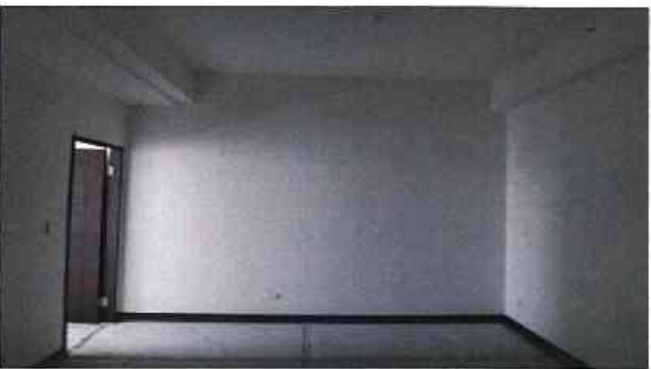
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟22樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	P07-次臥2現況	
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況	
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況	
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況	
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔	
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況	
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況	
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況	
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟22樓A01	編號 2	說明	A6區A棟22樓A01-客廳
					
編號 3	說明	A6區A棟22樓A01-主臥室	編號 4	說明	A6區A棟22樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟22樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟22樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

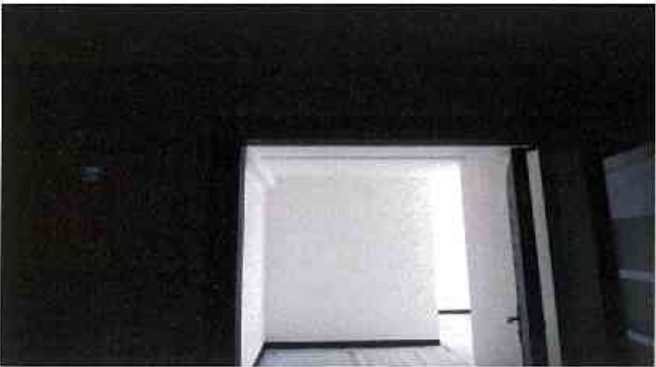
編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟22樓A01-次臥2	8	A6區A棟22樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟22樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟22樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟22樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟22樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

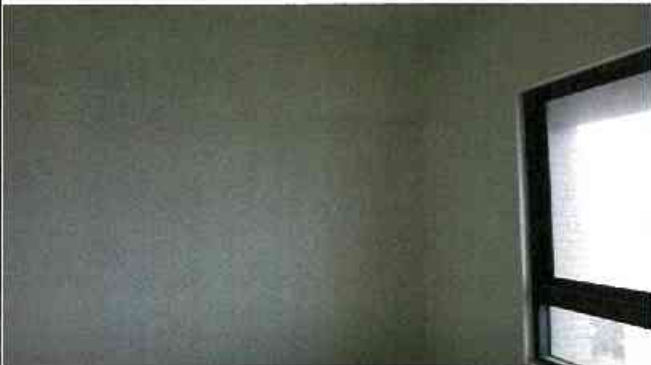
編號 13	說明	A6區A棟22樓A01-客廳細微裂縫， 長約2m，寬約0.3mm。	編號 14	說明	A6區A棟22樓A01-客廳細微裂縫， 長約2m寬約，0.15mm。
					
編號 15	說明	A6區A棟22樓A01-主臥室細微裂縫， 長約2m，寬約0.2mm。	編號 16	說明	A6區A棟22樓A01-次臥2細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。
					
編號 17	說明	標的物門牌，A6區A棟22樓A02。	編號 18	說明	A6區A棟22樓A02-客廳，目視無損壞。
					

編號 19	說明 A6區A棟22樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區A棟22樓A02-次臥，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區A棟22樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區A棟22樓A02-廚房，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區A棟22樓A02-外陽台，目視無損壞	編號 24	說明 A6區A棟22樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
			

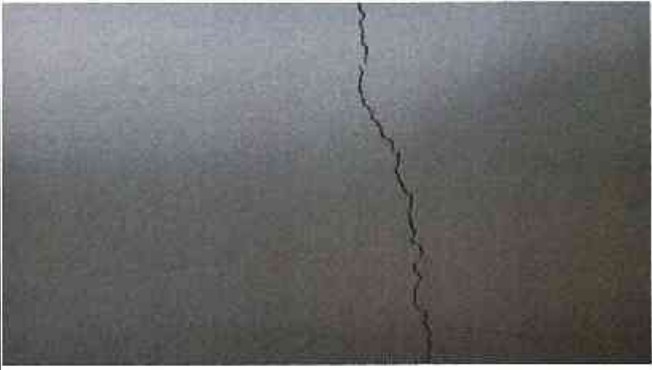
編號 25	說明	A6區A棟22樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 26	說明	標的物門牌，A6區A棟22樓A03
					
編號 27	說明	A6區A棟22樓A03-客廳	編號 28	說明	A6區A棟22樓A03-主臥室
					
編號 29	說明	A6區A棟22樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟22樓A03-次臥1，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區A棟22樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟22樓A03-次臥2
			
編號 33	說明 A6區A棟22樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟22樓A03-外陽台，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟22樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區A棟22樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
			

編號 37	說明	A6區A棟22樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區A棟22樓A03-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
					
編號 39	說明	A6區A棟22樓A03-主臥室細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm。	編號 40	說明	A6區A棟22樓A03-次臥2細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。
					
編號 41	說明	標的物門牌，A6區A棟22樓A05	編號 42	說明	A6區A棟22樓A05-客廳
					

編號 43	說明	A6區A棟22樓A05-主臥室	編號 44	說明	A6區A棟22樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟22樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟22樓A05-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟22樓A05-次臥2	編號 48	說明	A6區A棟22樓A05-廚房，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟22樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟22樓A05-外陽台維修孔，鋼筋外露。
					
編號 51	說明	A6區A棟22樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟22樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區A棟22樓A05-客廳細微裂縫，	編號 54	說明	A6區A棟22樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
					

編號	說明	編號	說明
55	A6區A棟22樓A05-主臥室細微裂縫，	56	A6區A棟22樓A05-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
			
編號	說明	編號	說明
57	標的物門牌，A6區A棟22樓A06	58	A6區A棟22樓A06-客廳
			
編號	說明	編號	說明
59	A6區A棟22樓A06-主臥室，目視無損壞。	60	A6區A棟22樓A06-次臥，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6區A棟22樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟22樓A06-廚房，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟22樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟22樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟22樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟22樓A06-客廳細微裂縫，長約1.3m。寬約0.15mm。
					

編號 67	說明 標的物門牌，A6區A棟22樓A07	編號 68	說明 A6區A棟22樓A07-客廳
			
編號 69	說明 A6區A棟22樓A07-主臥室	編號 70	說明 A6區A棟22樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區A棟22樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區A棟22樓A07-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 73	說明	A6區A棟22樓A07-次臥2	編號 74	說明	A6區A棟22樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟22樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟22樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟22樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟22樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟22樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	80	A6區A棟22樓A07-主臥室細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區A棟22樓A07-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	82	A6區A棟22樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區A棟22樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	84	A6區A棟22樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
			

編號 85	說明	A6區A棟22樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 86	說明	A6區A棟22樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6區A棟22樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 88	說明	A6區A棟22樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6區A棟22樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。			
					

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟21樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損 1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	F01-主臥
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F02-門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-主臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-次臥
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟21樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 沉澱土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-廚房檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-次臥1
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-公衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-次臥2
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.25	1. 細微裂縫	F03-主臥室
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F05-門牌
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥衛浴
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-次臥1
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟21樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-公衛浴
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-次臥2
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-套房
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露	F05-陽台檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-廚房檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-走廊檢修孔
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.1	1. 細微裂縫	F05-客廳
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.25	1. 細微裂縫	F05-客廳
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.1	1. 細微裂縫	F05-主臥室
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F06-門牌
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-主臥室
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-次臥
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-衛浴
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-陽台檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-廚房檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F07-門牌

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟21樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-客廳
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥衛浴
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-次臥1
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 公衛浴
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-次臥2
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-陽台檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07 廚房檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-走廊檢修孔
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	F07-客廳
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1. 細微裂縫	F07-次臥1
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	F07-主臥室
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.1	1. 細微裂縫	F07-主臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

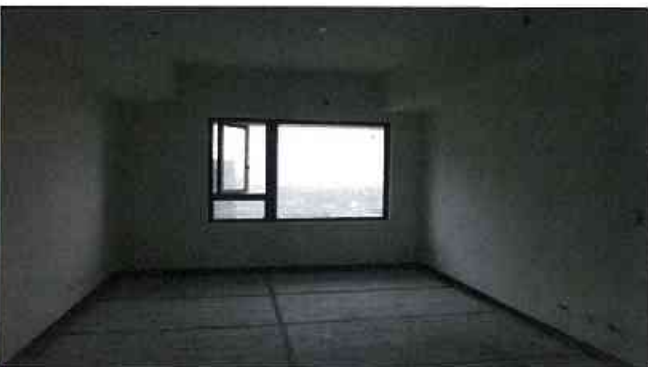
鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟21樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐										

編號 1	說明 標的物門牌，A6區A棟21樓A01	編號 2	說明 A6區A棟21樓A01-客廳，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區A棟21樓A01-主臥室	編號 4	說明 A6區A棟21樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區A棟21樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區A棟21樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 7	說明	A6區A棟21樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明	A6區A棟21樓A01-廚房，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區A棟21樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區A棟21樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區A棟21樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區A棟21樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 13	說明 A6區A棟21樓A01-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明 標的物門牌，A6區A棟21樓A02
			
編號 15	說明 A6區A棟21樓A02-客廳，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區A棟21樓A02-主臥室，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區A棟21樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區A棟21樓A02-衛浴，目視無損壞。
			

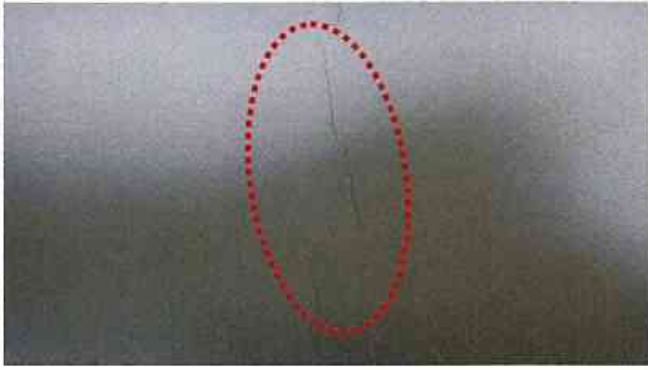
編號 19	說明	A6區A棟21樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟21樓A02-外陽台，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟21樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟21樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	標的物門牌，A6區A棟21樓A03	編號 24	說明	A6區A棟21樓A03-客廳，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
25	A6區A棟21樓A03-主臥室	26	A6區A棟21樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區A棟21樓A03-次臥1，目視無損壞。	28	A6區A棟21樓A03-公衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區A棟21樓A03-次臥2，目視無損壞。	30	A6區A棟21樓A03-廚房，目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區A棟21樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟21樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區A棟21樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟21樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟21樓A03-主臥室細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm，。	編號 36	說明 標的物門牌，A6區A棟21樓A05
			

編號 37	說明	A6區A棟21樓A05-客廳	編號 38	說明	A6區A棟21樓A05-主臥室
					
編號 39	說明	A6區A棟21樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區A棟21樓A05-次臥1
					
編號 41	說明	A6區A棟21樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟21樓A05-次臥2，目視無損壞。
					

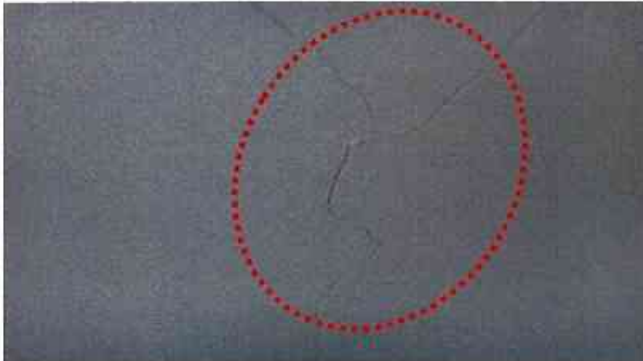
編號 43	說明	A6區A棟21樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟21樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟21樓A05-外陽台維修孔，鋼筋外露。	編號 46	說明	A6區A棟21樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟21樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟21樓A05-客廳細微裂縫，
					

編號	說明	編號	說明
49	A6區A棟21樓A05-次臥1細微裂縫，長約0.5m，寬約0.25mm。	50	A6區A棟21樓A05-主臥室細微裂縫，
			
編號	說明	編號	說明
51	標的物門牌，A6區A棟21樓A06	52	A6區A棟21樓A06-客廳，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區A棟21樓A06-主臥室，目視無損壞。	54	A6區A棟21樓A06-次臥，目視無損壞。
			

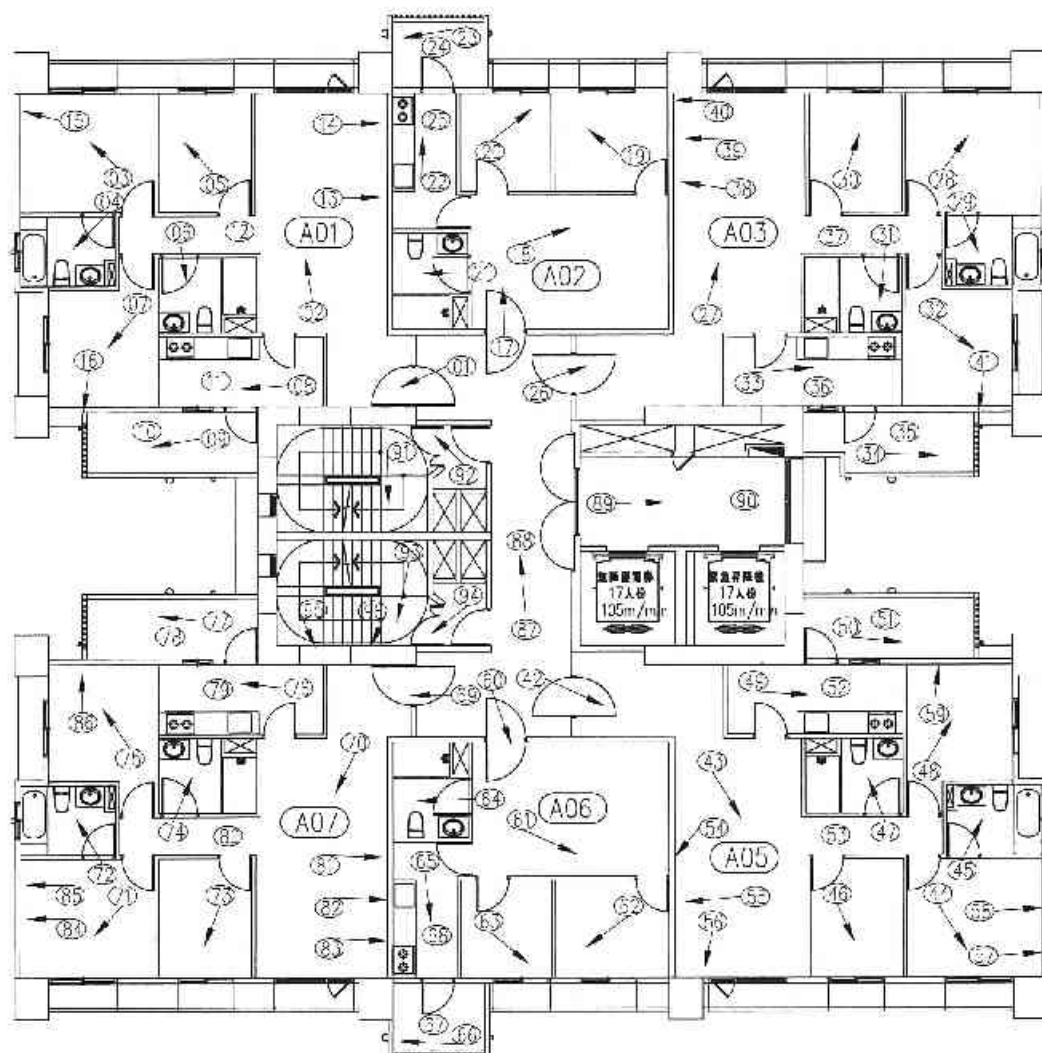
編號 55	說明	A6區A棟21樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟21樓A06-廚房，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟21樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟21樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟21樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號	說明	標的物門牌，A6區A棟21樓A07
					

編號	說明	A6區A棟21樓A07-客廳	編號	說明	A6區A棟21樓A07-主臥室
61			62		
					
編號	說明	A6區A棟21樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟21樓A07-次臥1
63			64		
					
編號	說明	A6區A棟21樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟21樓A07-次臥2，目視無損壞。
65			66		
					

編號 67	說明	A6區A棟21樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟21樓A07-外陽台，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟21樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟21樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟21樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟21樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
					

編號 73	說明	A6區A棟21樓A07-次臥1細微裂縫。	編號 74	說明	A6區A棟21樓A07-主臥室細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
					
編號 75	說明	A6區A棟21樓A07-主臥室細微裂縫	編號 76	說明	A6區A棟21樓-公共空間，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟21樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟21樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟21樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	80	A6區A棟21樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區A棟21樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	82	A6區A棟21樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
			
編號	說明		
83	A6區A棟21樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。		
			



二十層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟20樓											
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-三臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-公衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1. 細微裂縫	F01 客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.25	1. 細微裂縫	F01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1. 細微裂縫	F01-主臥室	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1. 細微裂縫	F01-次臥2	
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F02-門牌	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-客廳	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-主臥室	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-次臥	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟20樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥殼土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-衛浴	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-廚房	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F02-陽台	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-陽台檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F02-廚房檢修孔	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F03-門牌	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-客廳	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥室	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-主臥衛浴	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-次臥1	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-公衛浴	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-次臥2	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-廚房	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F03-陽台	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-露台檢修孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-廚房檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F03-走廊檢修孔	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫	F03-客廳	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	F03-客廳	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	1.8	0.25	1. 細微裂縫	F03-客廳	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟20樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水乾污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1.細微裂縫	F03-次臥2
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F05-門牌
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-客廳
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥室
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-主臥衛浴
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-次臥1
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-公衛浴
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-次臥2
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-廚房
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F05-陽台
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3.混凝土剝落	F05-陽台檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-廚房檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F05-走廊檢修孔
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1.細微裂縫	F05-客廳
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2	0.15	1.細微裂縫	F05-客廳
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.2	1.細微裂縫	F05-客廳
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.15	1.細微裂縫	F05-主臥室
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.15	1.細微裂縫	F05-主臥室
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└┐	3	0.15	1.細微裂縫	F05-次臥1
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F06-門牌

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟20樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 溶水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-客廳
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-主臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-次臥
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-廚房
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F06-陽台
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06-陽台檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F06 廚房檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					F07-門牌
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 客廳
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-主臥衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 次臥1
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07 公衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-次臥2
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-廚房
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						F07-陽台
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07 陽台檢修孔
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-廚房檢修孔
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						F07-走廊檢修孔
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

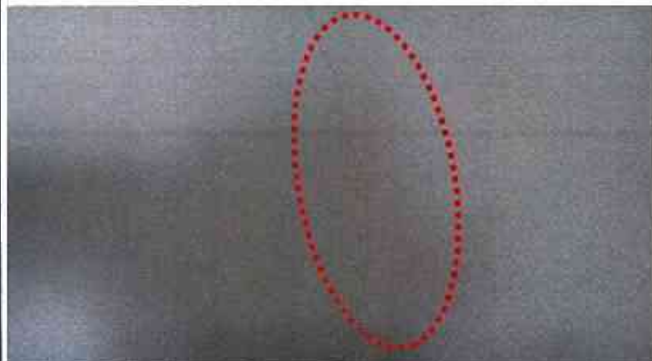
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟20樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.滲漏脫漆 5.滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1.細微裂縫	F07-客廳
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1.細微裂縫	F07-客廳
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1.細微裂縫	F07-客廳
84	☐	☐	☐	☒	☐	☐		Y	2	0.15	1.細微裂縫	F07-主臥室
85	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3	1.細微裂縫	F07-主臥室
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1.細微裂縫	F07-次臥2
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
88	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
90	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現
94	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
95	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1.2	0.1	1.細微裂縫	左側樓梯現況
96	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1.細微裂縫	左側樓梯現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟20樓A01	2	A6區A棟20樓A01-客廳
			
3	A6區A棟20樓A01-主臥室	4	A6區A棟20樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
5	A6區A棟20樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟20樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 7	說明	A6區A棟20樓A01-次臥2	編號 8	說明	A6區A棟20樓A01-廚房，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區A棟20樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區A棟20樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區A棟20樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區A棟20樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 13	說明 A6區A棟20樓A01-客廳細微裂縫， 長約1.5m，寬約0.15mm。	編號 14	說明 A6區A棟20樓A01-客廳細微裂縫， 長約1.8m，0.25mm。
			
編號 15	說明 A6區A棟20樓A01-主臥室細微裂縫，長約3m，寬約0.15mm。	編號 16	說明 A6區A棟20樓A01-次臥2細微裂縫。
			
編號 17	說明 標的物門牌，A6區A棟20樓A02	編號 18	說明 A6區A棟20樓A02-客廳，目視無損壞。
			

編號 19	說明	A6區A棟20樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟20樓A02-次臥，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟20樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟20樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟20樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區A棟20樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 25	說明 A6區A棟20樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區A棟20樓A03
			
編號 27	說明 A6區A棟20樓A03-客廳	編號 28	說明 A6區A棟20樓A03-主臥室，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區A棟20樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區A棟20樓A03-次臥1，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區A棟20樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟20樓A03-次臥2
					
編號 33	說明	A6區A棟20樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟20樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟20樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟20樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					

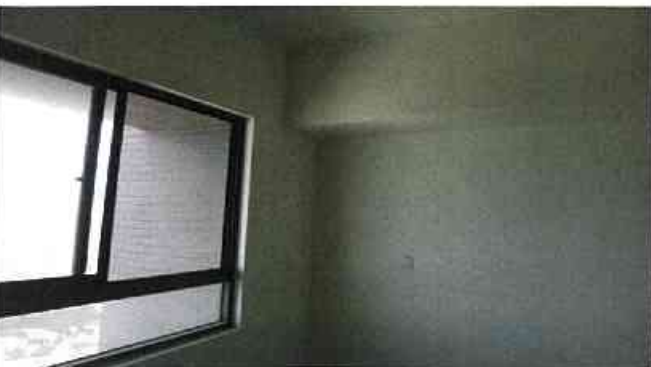
編號 37	說明	A6區A棟20樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區A棟20樓A03-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
					
編號 39	說明	A6區A棟20樓A03-客廳細微裂縫，長約2m寬，約0.2mm。	編號 40	說明	A6區A棟20樓A03-客廳細微裂縫，長約1.8m，寬約0.25mm。
					
編號 41	說明	A6區A棟20樓A03-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 42	說明	標的物門牌，A6區A棟20樓A05
					

編號 43	說明	A6區A棟20樓A05-客廳	編號 44	說明	A6區A棟20樓A05-主臥室
					
編號 45	說明	A6區A棟20樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟20樓A05-次臥1
					
編號 47	說明	A6區A棟20樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟20樓A05-次臥2，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區A棟20樓A05-廚房，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟20樓A05-外陽台，目視無損壞。
49			50		
					
編號	說明	A6區A棟20樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟20樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
51			52		
					
編號	說明	A6區A棟20樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟20樓A05-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
53			54		
					

編號 55	說明	A6區A棟20樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。	編號 56	說明	A6區A棟20樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
					
編號 57	說明	A6區A棟20樓A05-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.15mm。	編號 58	說明	A6區A棟20樓A05-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.15mm。
					
編號 59	說明	A6區A棟20樓A05-次臥室1細微裂縫，長約3m，寬約0.15mm。	編號 60	說明	標的物門牌，A6區A棟20樓A06
					

編號 61	說明	A6區A棟20樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟20樓A06-主臥室，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟20樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟20樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟20樓A06廚房，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟20樓A06-外陽台，目視無損壞。
					

編號 67	說明 A6區A棟20樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區A棟20樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 69	說明 標的物門牌，A6區A棟20樓A07	編號 70	說明 A6區A棟20樓A07-客廳
			
編號 71	說明 A6區A棟20樓A07-主臥室	編號 72	說明 A6區A棟20樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 73	說明	A6區A棟20樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟20樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟20樓A07-次臥2	編號 76	說明	A6區A棟20樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟20樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟20樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

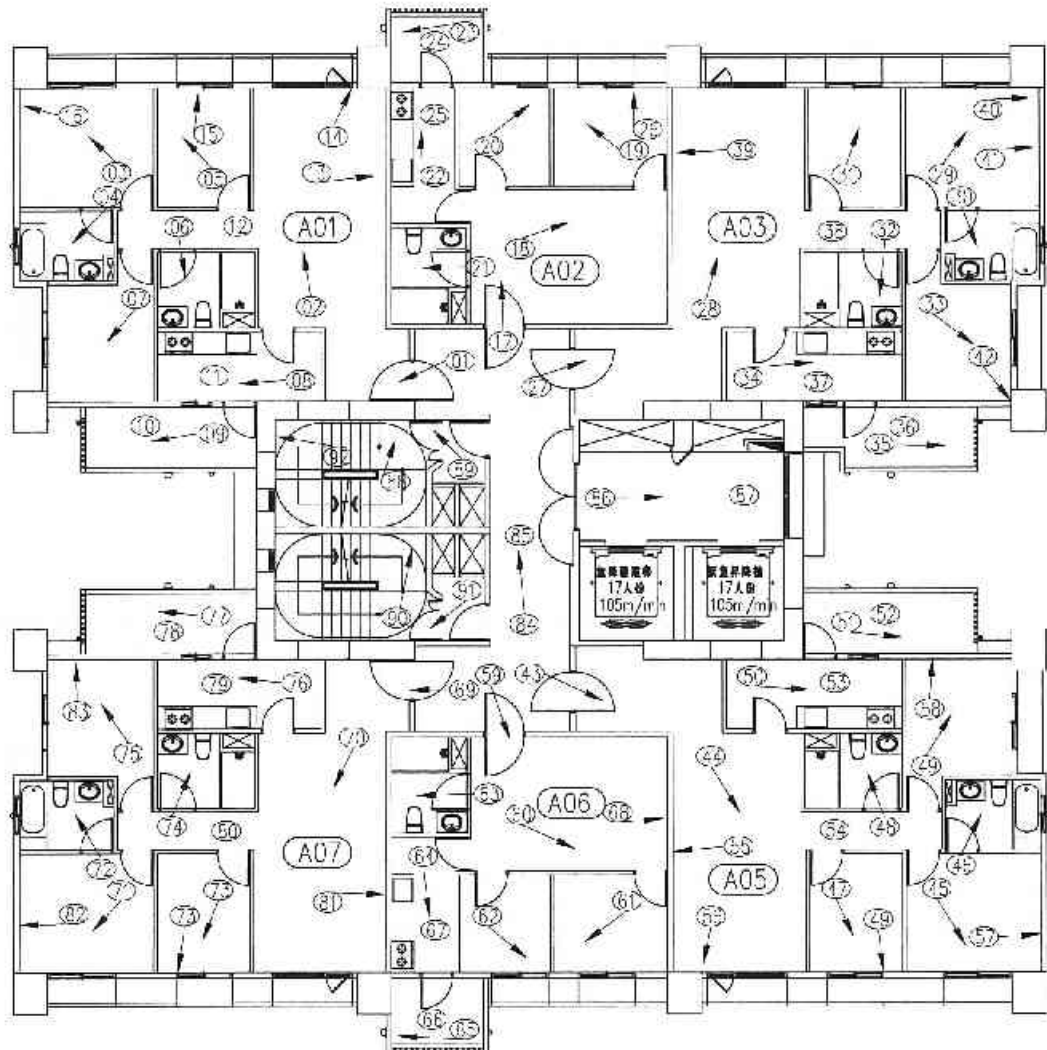
編號 79	說明	A6區A棟20樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟20樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區A棟20樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 82	說明	A6區A棟20樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
					
編號 83	說明	A6區A棟20樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 84	說明	A6區A棟20樓A07-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
					

編號 85	說明	A6 區 A 棟 20 樓 A07-主臥室細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.3mm。	編號 86	說明	A6 區 A 棟 20 樓 A07-次臥 2 細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.15mm。
					
編號 87	說明	A6 區 A 棟 20 樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 88	說明	A6 區 A 棟 20 樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6 區 A 棟 20 樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 90	說明	A6 區 A 棟 20 樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 91	說明	A6區A棟20樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	編號 92	說明	A6區A棟20樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
					
編號 93	說明	A6區A棟20樓-公共空間-左側樓梯，	編號 94	說明	A6區A棟20樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
					
編號 95	說明	A6區A棟20樓-公共空間-左側樓梯細微裂縫。	編號 96	說明	A6區A棟20樓-公共空間-左側樓梯細微裂縫。
					

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



十九層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟19樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台收修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房收修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊收修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	1.5	0.15	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.15	1. 細微裂縫	A01-客廳
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.15	1. 細微裂縫	A01-次臥1
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟19樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02 廚房檢修孔	
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	A02-主臥室	
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03 門牌	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03 陽台	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03 廚房檢修孔	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.15	1. 細微裂縫	A03-主臥室	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟19樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刮層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.3	1. 細微裂縫	A03-主臥室
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		∩	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-次臥2
43	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		∩	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		∩	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		∩	1.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-主臥室
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		∩	2	0.2	1. 細微裂縫	A05-次臥2
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟19樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
68	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1. 細微裂縫	A06-客廳
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

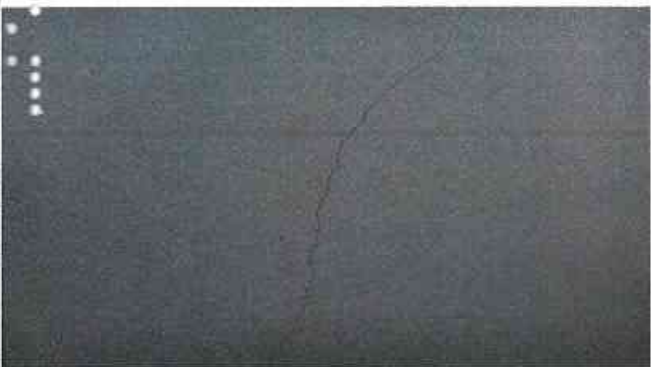
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟19樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.15	1. 細微裂縫	A07-客廳
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.15	1. 細微裂縫	A07-主臥室
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.1	1. 細微裂縫	A07-次臥2
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
87	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
92	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└─┘	2	0.2	1. 細微裂縫	右側樓梯現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟19樓A01	2	A6區A棟19樓A01-客廳
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區A棟19樓A01-主臥室	4	A6區A棟19樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區A棟19樓A01-次臥1	6	A6區A棟19樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

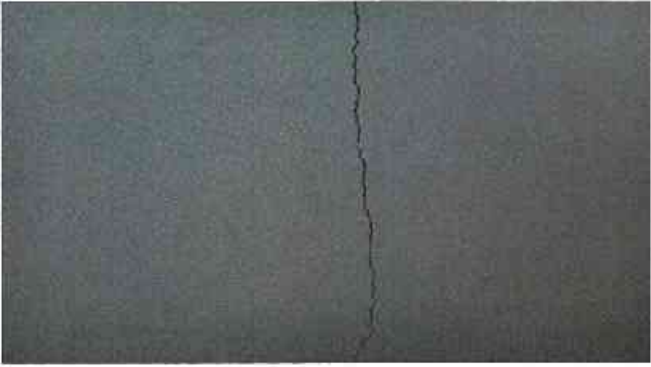
編號 7	說明 A6區A棟19樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟19樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟19樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟19樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區A棟19樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟19樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
13	A6區A棟19樓A01-客廳細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm。	14	A6區A棟19樓A01-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
			
編號	說明	編號	說明
15	A6區A棟19樓A01-次臥1細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。	16	A6區A棟19樓A01-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
			
編號	說明	編號	說明
17	標的物門牌，A6區A棟19樓A02	18	A6區A棟19樓A02-客廳，目視無損壞。
			

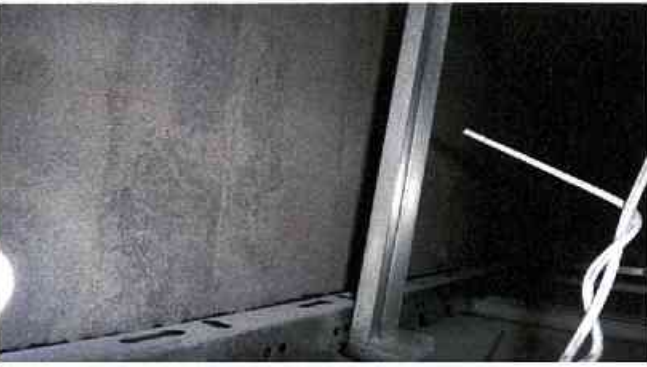
編號 19	說明	A6區A棟19樓A02-主臥室	編號 20	說明	A6區A棟19樓A02-次臥，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟19樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟19樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟19樓A02-外陽台，目視無損壞	編號 24	說明	A6區A棟19樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 25	說明	A6區A棟19樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區A棟19樓A02-主臥室細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
					
編號 27	說明	標的物門牌，A6區A棟19樓A03	編號 28	說明	A6區A棟19樓A03-客廳
					
編號 29	說明	A6區A棟19樓A03-主臥室	編號 30	說明	A6區A棟19樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
					

編號 31	說明	A6區A棟19樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟19樓A03-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟19樓A03-次臥2	編號 34	說明	A6區A棟19樓A03-廚房，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟19樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟19樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
37	A6區A棟19樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	38	A6區A棟19樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
39	A6區A棟19樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	40	A6區A棟19樓A03-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.15mm。
			
編號	說明	編號	說明
41	A6區A棟19樓A03-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.3mm。	42	A6區A棟19樓A03-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。
			

編號 43	說明	標的物門牌，A6區A棟19樓A05	編號 44	說明	A6區A棟19樓A05-客廳
					
編號 45	說明	A6區A棟19樓A05-主臥室	編號 46	說明	A6區A棟19樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟19樓A05-次臥室1，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟19樓A05-公衛浴，目視無損壞。
					

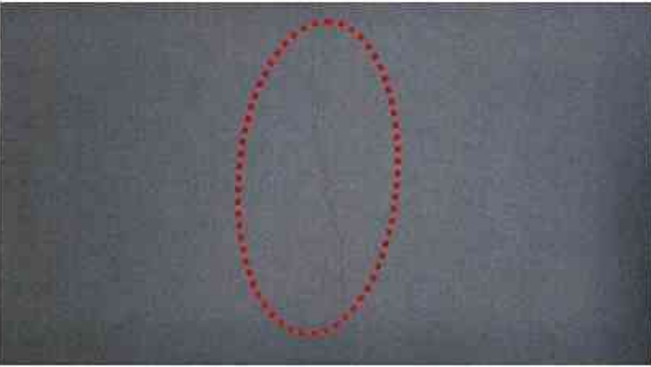
編號 49	說明	A6區A棟19樓A05-次臥室2	編號 50	說明	A6區A棟19樓A05-廚房，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟19樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟19樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區A棟19樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區A棟19樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 55	說明	A6區A棟19樓A05-客廳細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 56	說明	A6區A棟19樓A05-客廳細微裂縫， 長約0.5m，寬約0.2mm。
					
編號 57	說明	A6區A棟19樓A05-主臥室細微裂縫， 長約1.5m，寬約0.15mm。	編號 58	說明	A6區A棟19樓A05-次臥2細微裂縫， 長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 59	說明	標的物門牌，A6區A棟19樓A06	編號 60	說明	A6區A棟19樓A06-客廳
					

編號 61	說明 A6區A棟19樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區A棟19樓A06-次臥，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區A棟19樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區A棟19樓A06-廚房，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區A棟19樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區A棟19樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
			

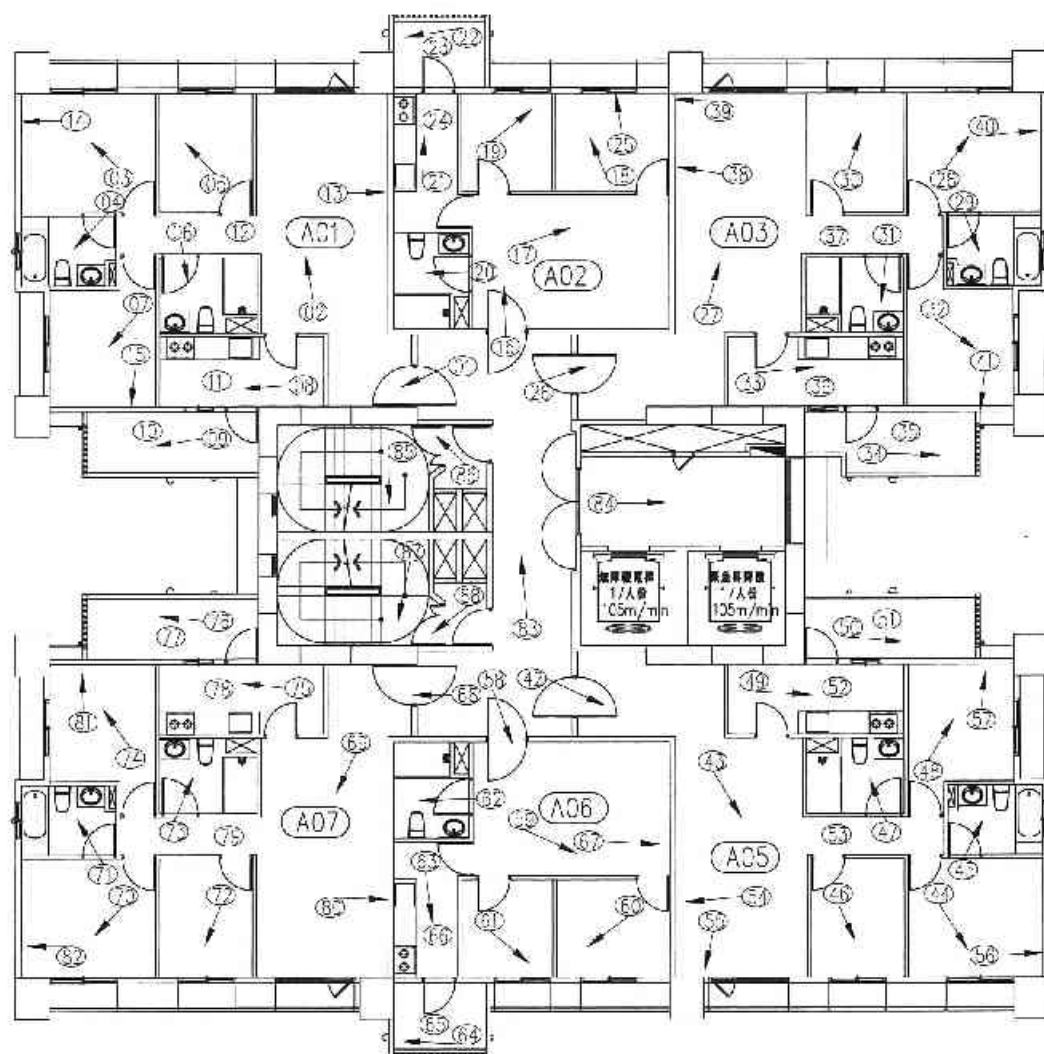
編號 67	說明	A6區A棟19樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟19樓A06-客廳細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm。
					
編號 69	說明	標的物門牌，A6區A棟19樓A07	編號 70	說明	A6區A棟19樓A07-客廳
					
編號 71	說明	A6區A棟19樓A07-主臥室	編號 72	說明	A6區A棟19樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區A棟19樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟19樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟19樓A07-次臥2，	編號 76	說明	A6區A棟19樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟19樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟19樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 79	說明	A6區A棟19樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟19樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區A棟19樓A07-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.15mm。	編號 82	說明	A6區A棟19樓A07-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.15mm。
					
編號 83	說明	A6區A棟19樓A07-次臥2細微裂縫，	編號 84	說明	A6區A棟19樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
					

編號 85	說明	A6區A棟19樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 86	說明	A6區A棟19樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6區A棟19樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 88	說明	A6區A棟19樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6區A棟19樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 90	說明	A6區A棟19樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
91	A6區A棟19樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。	92	A6區A棟19樓-公共空間-右側樓梯細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
		編號	說明
編號	說明	編號	說明



十八層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟18樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┌	2	0.25	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		<	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-次臥2
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟18樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A02-主臥室
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-客廳
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟18樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (mm)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.泥灰土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕滲漏 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1.細微裂縫	A03-次臥2
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1.細微裂縫	A05-客廳
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.15	1.細微裂縫	A05-客廳
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	1.5	0.15	1.細微裂縫	A05-主臥室
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2	0.3	1.細微裂縫	次臥2現況
58	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟18樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.2	1.細微裂縫	A06-主臥室
68	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 主臥室
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 次臥1
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 公衛浴
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 次臥2
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07 廚房檢修孔
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1.細微裂縫	A07 客廳
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 木戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

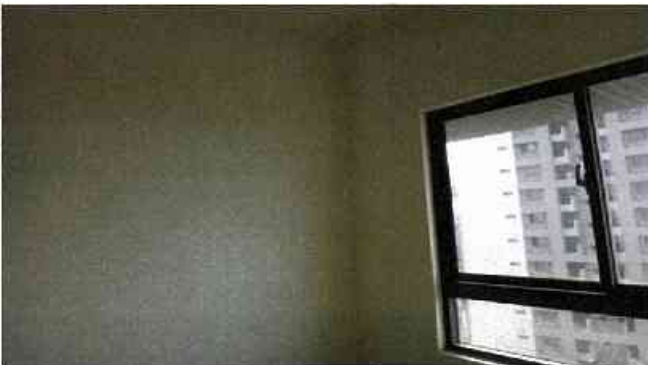
鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

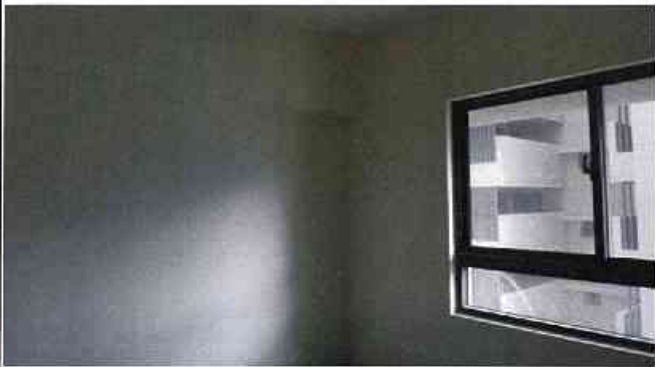
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟18樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

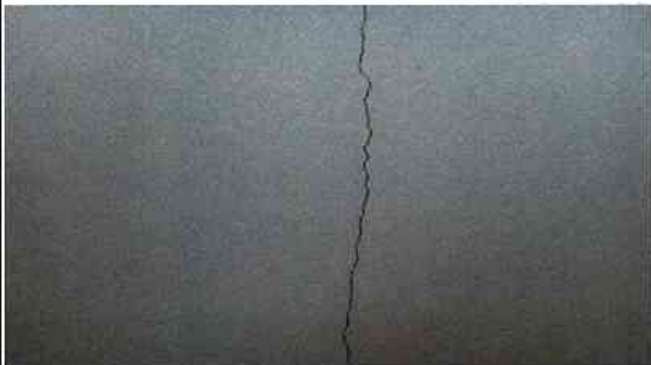
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.15	1. 細微裂縫	A07-主臥室
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室2
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側梯煙室現況
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側梯煙室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟18樓A01	2	A6區A棟18樓A01-客廳
			
3	A6區A棟18樓A01-主臥室	4	A6區A棟18樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
5	A6區A棟18樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟18樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟18樓A01-次臥2	8	A6區A棟18樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟18樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟18樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟18樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟18樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區A棟18樓A01-客廳細微裂縫， 長約2m，寬約0.25mm。	編號 14	說明 A6區A棟18樓A01-主臥室細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。
			
編號 15	說明 A6區A棟18樓A01-次臥2細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 16	說明 標的物門牌，A6區A棟18樓A02。
			
編號 17	說明 A6區A棟18樓A02-客廳，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區A棟18樓A02-主臥室
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6區A棟18樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟18樓A02-衛浴，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟18樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟18樓A02-外陽台，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟18樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區A棟18樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 25	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A02-主臥室細微裂縫，0.5m，寬約 0.2mm。	編號 26	說明	標的物門牌，A6 區 A 棟 18 樓 A03。
					
編號 27	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A03-客廳	編號 28	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A03-主臥室
					
編號 29	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A03-次臥 1，目視無損壞。
					

編號 31	說明	A6區A棟18樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟18樓A03-次臥2
					
編號 33	說明	A6區A棟18樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟18樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟18樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟18樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區A棟18樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區A棟18樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
編號 39	說明 A6區A棟18樓A03-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。	編號 40	說明 A6區A棟18樓A03-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
編號 41	說明 A6區A棟18樓A03-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 42	說明 標的物門牌，A6區A棟18樓A05
			

編號 43	說明	A6區A棟18樓A05-客廳	編號 44	說明	A6區A棟18樓A05-主臥室
					
編號 45	說明	A6區A棟18樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟18樓A05-次臥1
					
編號 47	說明	A6區A棟18樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟18樓A05-次臥2，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟18樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟18樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟18樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟18樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區A棟18樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區A棟18樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					

編號 55	說明	A6區A棟18樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。	編號 56	說明	A6區A棟18樓A05-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
					
編號 57	說明	A6區A棟18樓A05-次臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。	編號 58	說明	標的物門牌，A6區A棟18樓A06
					
編號 59	說明	A6區A棟18樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟18樓A06-主臥室
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明	A6區A棟18樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟18樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟18樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟18樓A06-外陽台，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟18樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟18樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					

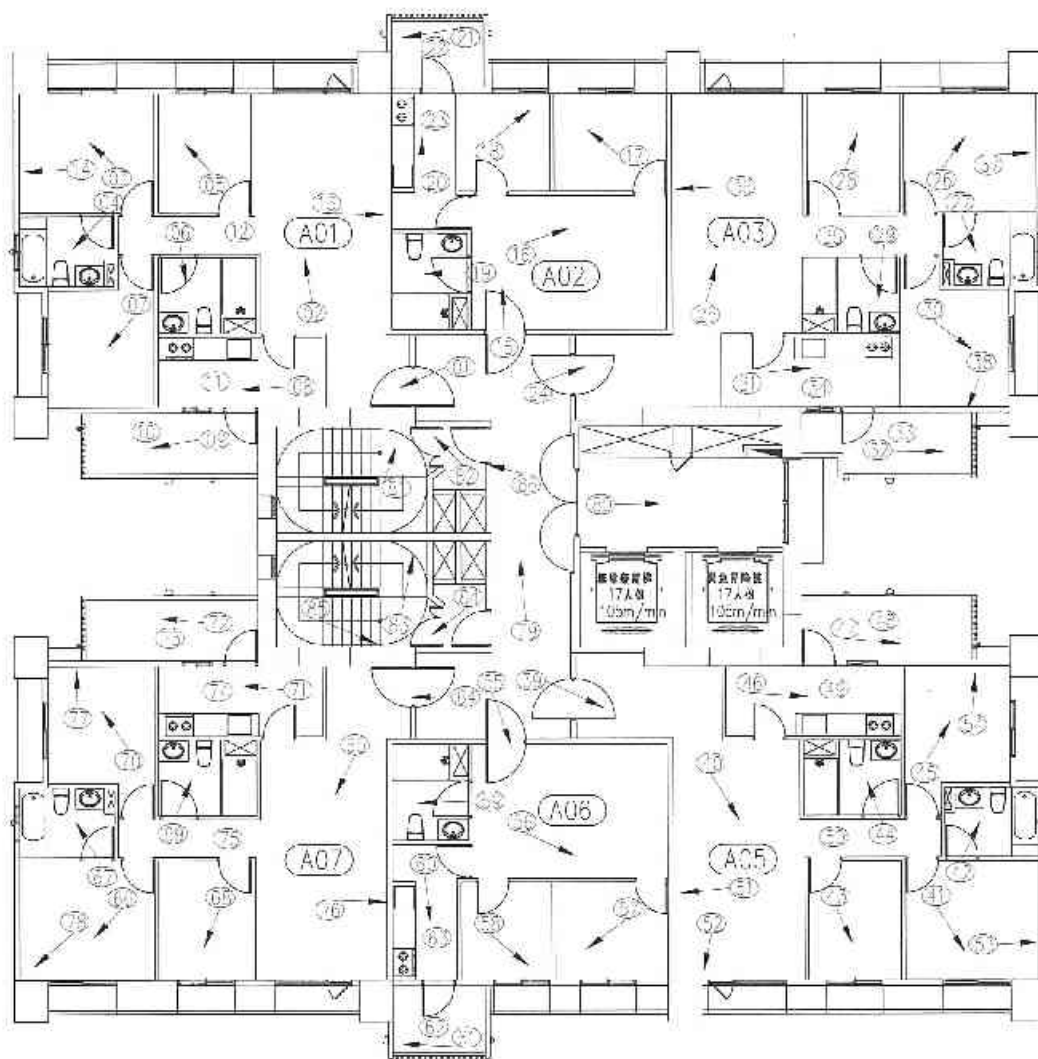
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A06-主臥室細微裂縫，長約 0.5m，寬約 0.2mm。	編號 68	說明	標的物門牌，A6 區 A 棟 18 樓 A07
					
編號 69	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A07-客廳	編號 70	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A07-主臥室
					
編號 71	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 72	說明	A6 區 A 棟 18 樓 A07-次臥 1，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6區A棟18樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟18樓A07-次臥2
			
編號 75	說明 A6區A棟18樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟18樓A07-外陽台，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區A棟18樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區A棟18樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區A棟18樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟18樓A07-客廳細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm。
					
編號 81	說明	A6區A棟18樓A07-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.15mm。	編號 82	說明	A6區A棟18樓A07-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 83	說明	A6區A棟18樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區A棟18樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
85	A6區A棟18樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	86	A6區A棟18樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
87	A6區A棟18樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。	88	A6區A棟18樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
			



十二層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟17樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		Y	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		I	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A01-主臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟17樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		<	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟17樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 油漆脫落 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	A05-廚房檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-主臥室
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	2	0.1	1. 細微裂縫	A05-次臥2
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

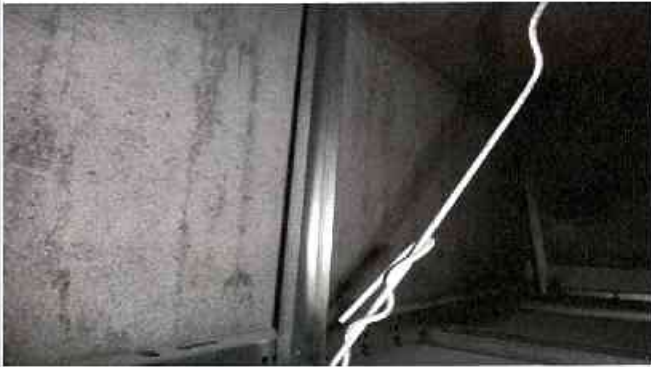
鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

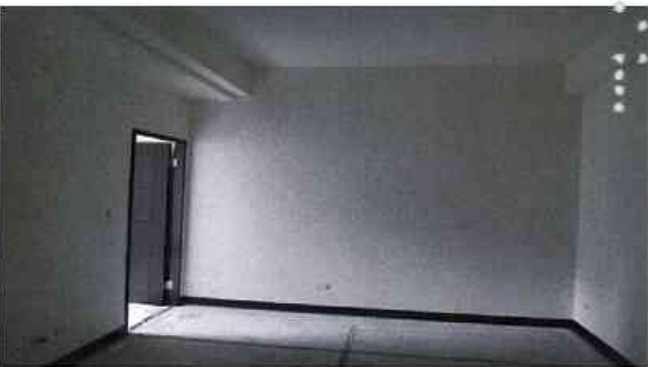
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟17樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06 陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 主臥衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 公衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.15	1. 細微裂縫	A07-客廳
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.8	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-次臥2
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

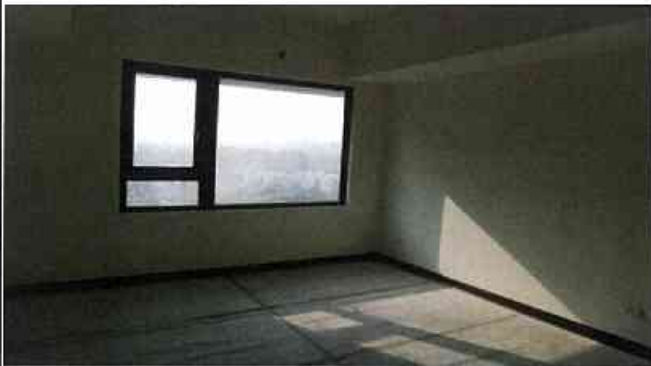
160

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟17樓A01	編號 2	說明	A6區A棟17樓A01-客廳
					
編號 3	說明	A6區A棟17樓A01-主臥室	編號 4	說明	A6區A棟17樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟17樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟17樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

編號 7	說明 A6區A棟17樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟17樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟17樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟17樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區A棟17樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟17樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟17樓A01-客廳細微裂縫，長約2.5m寬約0.2mm。	編號 14	說明	A6區A棟17樓A01-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。
					
編號 15	說明	標的物門牌，A6區A棟17樓A02	編號 16	說明	A6區A棟17樓A02-客廳，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟17樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟17樓A02-次臥，目視無損壞。
					

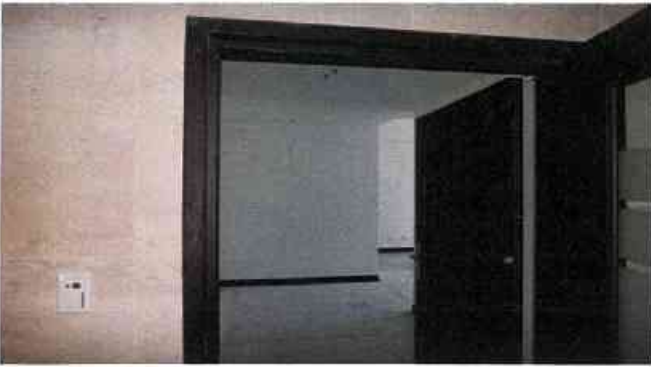
編號 19	說明 A6區A棟17樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區A棟17樓A02-廚房，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區A棟17樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區A棟17樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區A棟17樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明 標的物門牌，A6區A棟17樓A03。
			

編號 25	說明	A6區A棟17樓A03-客廳	編號 26	說明	A6區A棟17樓A03-主臥室
					
編號 27	說明	A6區A棟17樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟17樓A03-次臥1，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟17樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟17樓A03-次臥2，目視無損壞。
					

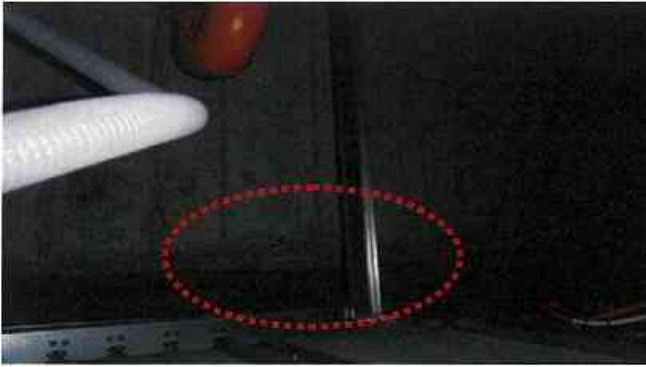
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區A棟17樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟17樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟17樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟17樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟17樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟17樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6區A棟17樓A03-客廳細微裂縫，長約2m寬約0.2mm。	編號 38	說明	A6區A棟17樓A03-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 39	說明	標的物門牌，A6區A棟17樓A05	編號 40	說明	A6區A棟17樓A05-客廳
					
編號 41	說明	A6區A棟17樓A05-主臥室	編號 42	說明	A6區A棟17樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟17樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟17樓A05-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟17樓A05-次臥2	編號 46	說明	A6區A棟17樓A05-廚房，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟17樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟17樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
49	A6區A棟17樓A05-廚房維修孔，混凝土剝落。	50	A6區A棟17樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區A棟17樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	52	A6區A棟17樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.25mm。
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區A棟17樓A05-主臥室細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm。	54	A6區A棟17樓A05-次臥2細微裂縫，
			

編號 55	說明 標的物門牌，A6區A棟17樓A06	編號 56	說明 A6區A棟17樓A06-客廳，目視無損壞。
			
編號 57	說明 A6區A棟17樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區A棟17樓A06-次臥，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區A棟17樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區A棟17樓A06-廚房，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6區A棟17樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟17樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟17樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 64	說明	標的物門牌，A6區A棟17樓A07
					
編號 65	說明	A6區A棟17樓A07-客廳	編號 66	說明	A6區A棟17樓A07-主臥室
					

編號 67	說明 A6區A棟17樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區A棟17樓A07-次臥1，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區A棟17樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區A棟17樓A07-次臥2
			
編號 71	說明 A6區A棟17樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區A棟17樓A07-外陽台，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區A棟17樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟17樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟17樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟17樓A07客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
			
編號 77	說明 A6區A棟17樓A07-主臥室細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。	編號 78	說明 A6區A棟17樓A07-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			

編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
79			80		
					
編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-右側樓梯	編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-右側排煙室
81			82		
					
編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-左側樓梯	編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-左側排煙室
83			84		
					

編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-左側樓梯牆 細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號	說明	A6區A棟17樓-公共空間-右側排煙室 細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
85			86		
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟16樓										
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋	2	0.15	1. 細微裂縫	A01-主臥室
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	1.5	0.15	1. 細微裂縫	A01-次臥2
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟16樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.25	1. 細微裂縫	A02-客廳
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.1	1. 細微裂縫	A03-客廳
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.1	1. 細微裂縫	A03-主臥室
39	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟16樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋	2	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳	
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋	0.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳	
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋	1.5	0.1	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⌋	2	0.2	1. 細微裂縫	A05-次臥2	
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟16樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 落汙染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06 廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐		∩	2	0.25	1. 細微裂縫	A06-客廳
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07 走廊檢修孔
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		<	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

181

編號 1	說明 標的物門牌，A6區A棟16樓A01	編號 2	說明 A6區A棟16樓A01客廳，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區A棟16樓A01-主臥室	編號 4	說明 A6區A棟16樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區A棟16樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區A棟16樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟16樓A01-次臥2	8	A6區A棟16樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟16樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟16樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟16樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟16樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟16樓A01-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。	編號 14	說明	A6區A棟16樓A01-次臥2細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm。
					
編號 15	說明	標的物門牌，A6區A棟16樓A02	編號 16	說明	A6區A棟16樓A02-客廳，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟16樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟16樓A02-次臥，目視無損壞。
					

編號 19	說明	A6區A棟16樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟16樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟16樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟16樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟16樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區A棟16樓A02-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
					

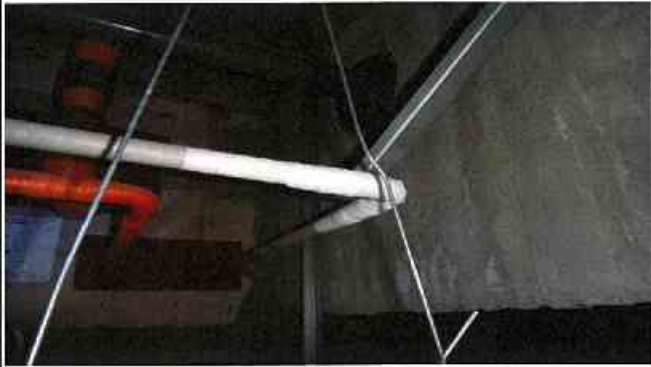
編號 25	說明	標的物門牌，A6區A棟16樓A03	編號 26	說明	A6區A棟16樓A03-客廳
					
編號 27	說明	A6區A棟16樓A03-主臥室	編號 28	說明	A6區A棟16樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟16樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟16樓A03-公衛浴，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區A棟16樓A03-次臥2，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟16樓A03-廚房，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟16樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟16樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟16樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟16樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區A棟16樓A03-客廳細微裂縫	編號	說明	A6區A棟16樓A03-主臥室細微裂縫
37			38		
					
編號	說明	標的物門牌，A6區A棟16樓A05	編號	說明	A6區A棟16樓A05-客廳
39			40		
					
編號	說明	A6區A棟16樓A05-主臥室	編號	說明	A6區A棟16樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
41			42		
					

編號 43	說明	A6區A棟16樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟16樓A05-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟16樓A05-次臥2	編號 46	說明	A6區A棟16樓A05-廚房，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟16樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟16樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區A棟16樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟16樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
49			50		
					
編號	說明	A6區A棟16樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。	編號	說明	A6區A棟16樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.25mm。
51			52		
					
編號	說明	A6區A棟16樓A05-主臥室細微裂縫	編號	說明	A6區A棟16樓A05-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
53			54		
					

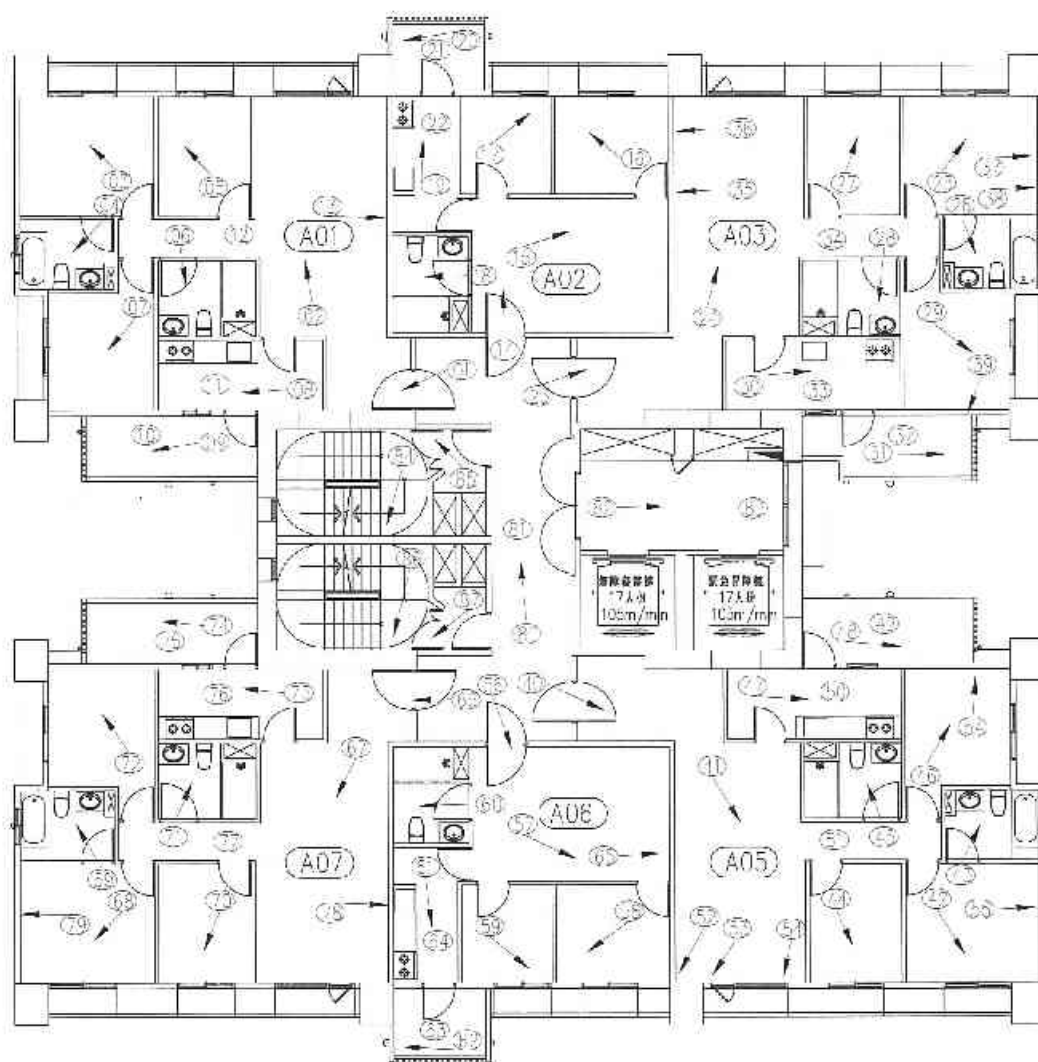
編號 55	說明	標的物門牌，A6區A棟16樓A06	編號 56	說明	A6區A棟16樓A06-客廳
					
編號 57	說明	A6區A棟16樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟16樓A06-次臥，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟16樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟16樓A06-廚房，目視無損壞。
					

編號 61	說明 A6區A棟16樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區A棟16樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區A棟16樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區A棟16樓A06-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
			
編號 65	說明 標的物門牌，A6區A棟16樓A07	編號 66	說明 A6區A棟16樓A07-客廳，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區A棟16樓A07-主臥室	編號 68	說明	A6區A棟16樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟16樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟16樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟16樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟16樓A07-廚房，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6區A棟16樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟16樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟16樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟16樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區A棟16樓A07-主臥室細微裂縫，2.5m，寬約0.2mm。	編號 78	說明 A6區A棟16樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區A棟16樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟16樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區A棟16樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區A棟16樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區A棟16樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 84	說明	A6區A棟16樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟15樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 塗刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2	0.15	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟15樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損		備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	A03-客廳	
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.25	1. 細微裂縫	A03-主臥室	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-主臥室	
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟15樓											
用	途	☒ 住宅		☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☐ 其他	
牆	面	☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☐ 其他	
頂	版	☐ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☒ 輕鋼架		☐ 其他	
地	坪	☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☐ 其他	
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳	
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-客廳	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟15樓5									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉光層剝落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐					2.粉光層剝落	A06-客廳
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2	0.2	1.細微裂縫	A07-客廳
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2	0.2	1.細微裂縫	A07-主臥室
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

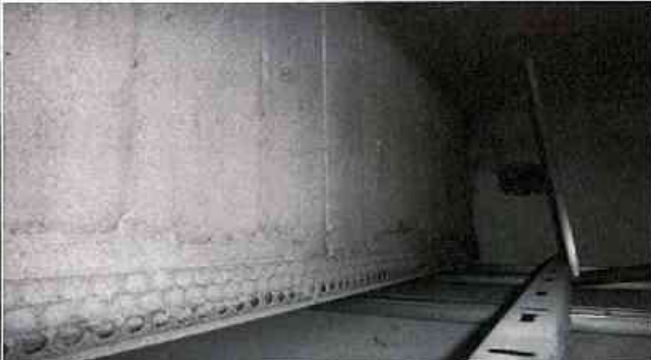
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月17日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟15樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水黑污或白華
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
83	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側梯煙室現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側梯煙室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟15樓A01	編號 2	說明	A6區A棟15樓A01-客廳
					
編號 3	說明	A6區A棟15樓A01-主臥室，目視無損壞。	編號 4	說明	A6區A棟15樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟15樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟15樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

編號 7	說明 A6區A棟15樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟15樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟15樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟15樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區A棟15樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟15樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

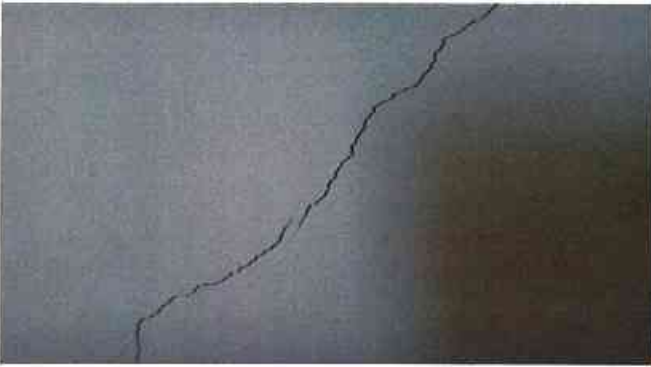
編號 13	說明 A6區A棟15樓A01-客廳細微裂縫， 2m，寬約0.15mm。	編號 14	說明 標的物門牌，A6區A棟15樓A02
			
編號 15	說明 A6區A棟15樓A02-客廳，目視無損 壞。	編號 16	說明 A6區A棟15樓A02-主臥室，目視無 損壞。
			
編號 17	說明 A6區A棟15樓A02-次臥，目視無損 壞。	編號 18	說明 A6區A棟15樓A02-衛浴，目視無損 壞。
			

編號 19	說明 A6區A棟15樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區A棟15樓A02-外陽台，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區A棟15樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區A棟15樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 23	說明 標的物門牌：A6區A棟15樓A03	編號 24	說明 A6區A棟15樓A03-客廳
			

編號 25	說明	A6區A棟15樓A03-主臥室	編號 26	說明	A6區A棟15樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟15樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟15樓A03-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟15樓A03-次臥2	編號 30	說明	A6區A棟15樓A03-廚房，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

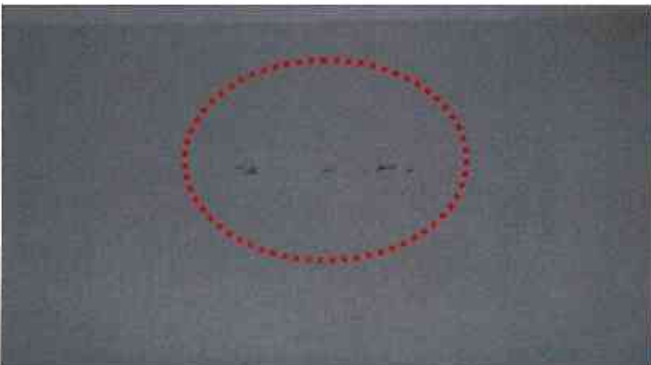
編號 31	說明 A6區A棟15樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟15樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區A棟15樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟15樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟15樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 36	說明 A6區A棟15樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
			

編號 37	說明	A6 區 A 棟 15 樓 A03-主臥室細微裂縫，長約 2m，寬約 0.2mm。	編號 38	說明	A6 區 A 棟 15 樓 A03-主臥室細微裂縫，長約 2m，寬約 0.25mm
					
編號 39	說明	A6 區 A 棟 15 樓 A03-次臥 2 細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.3mm。	編號 40	說明	標的物門牌，A6 區 A 棟 15 樓 A05
					
編號 41	說明	A6 區 A 棟 15 樓 A05-客廳	編號 42	說明	A6 區 A 棟 15 樓 A05-主臥室
					

編號 43	說明	A6區A棟15樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟15樓A05-次臥1，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟15樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟15樓A05-次臥2，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟15樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟15樓A05-外陽台，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟15樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟15樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟15樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟15樓A05-客廳細微裂縫
					
編號 53	說明	A6區A棟15樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。	編號 54	說明	A6區A棟15樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
					

編號	說明	編號	說明
55	A6 區 A 棟 15 樓 A05-主臥室細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.25mm。	56	標的物門牌，A6 區 A 棟 15 樓 A06。
			
編號	說明	編號	說明
57	A6 區 A 棟 15 樓 A06-客廳	58	A6 區 A 棟 15 樓 A06-主臥室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
59	A6 區 A 棟 15 樓 A06-次臥，目視無損壞。	60	A6 區 A 棟 15 樓 A06-衛浴，目視無損壞。
			

編號 61	說明	A6區A棟15樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟15樓A06-外陽台，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟15樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟15樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟15樓A06-客廳粉刷層剝落，	編號 66	說明	標的物門牌，A6區A棟15樓A07
					

編號	說明	編號	說明
67	A6區A棟15樓A07-客廳	68	A6區A棟15樓A07-主臥室
			
編號	說明	編號	說明
69	A6區A棟15樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	70	A6區A棟15樓A07-次臥1，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
71	A6區A棟15樓A07-公衛浴，目視無損壞。	72	A6區A棟15樓A07-次臥2，目視無損壞。
			

編號 73	說明	A6區A棟15樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟15樓A07-外陽台，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟15樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟15樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟15樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟15樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟15樓A07-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	80	A6區A棟15樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區A棟15樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	82	A6區A棟15樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區A棟15樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	84	A6區A棟15樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
85	A6區A棟15樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	86	A6區A棟15樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
			
編號	說明		
87	A6區A棟15樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。		
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟14樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.3	1. 細微裂縫	A01-客廳
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1. 細微裂縫	A01-主臥室
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					中繼室門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼室現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼室現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟14樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼室現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼室現況	
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔	
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	A03-客廳	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-次臥2	
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟14樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 漆膜脫落 5. 滲水染污或白堊		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳	
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.35	1. 細微裂縫	A05-客廳	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.3	1. 細微裂縫	A05-客廳	
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	A05-次臥2	
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟14樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損		備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白堊		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔	
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔	
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌	
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳	
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台	
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔	
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔	
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1.8	0.15	1. 細微裂縫	A07-客廳	
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-客廳	
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室	
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A07-次臥2	
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況	
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔現況	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 18 日

223

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟14樓A01	2	A6區A棟14樓A01-客廳
			
3	A6區A棟14樓A01-主臥室	4	A6區A棟14樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
5	A6區A棟14樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟14樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

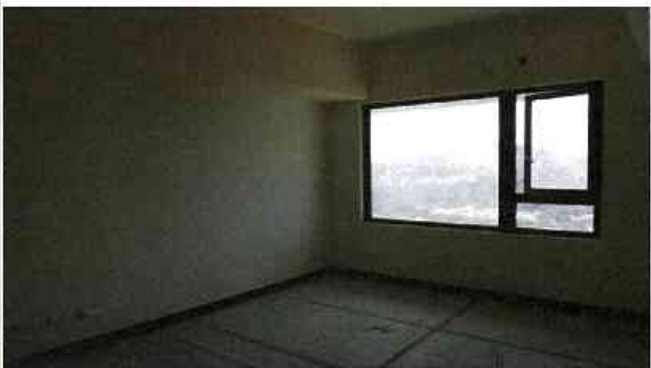
編號 7	說明	A6區A棟14樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明	A6區A棟14樓A01-廚房，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區A棟14樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區A棟14樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區A棟14樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區A棟14樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 13	說明 A6區A棟14樓A01-客廳細微裂縫， 長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明 A6區A棟14樓A01-客廳細微裂縫， 長約2m，寬約0.3mm。
			
編號 15	說明 A6區A棟14樓A01-客廳細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 16	說明 A6區A棟14樓A01-主臥室細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.15mm。
			
編號 17	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A02， 中繼室	編號 18	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A02， 中繼室
			

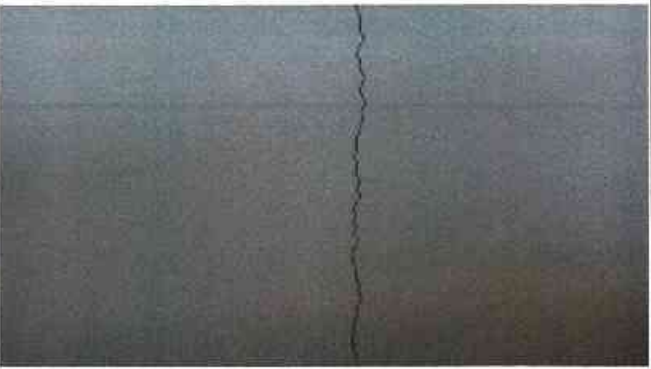
編號 19	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A02， 中繼室	編號 20	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A02， 中繼室
			
編號 21	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A02， 中繼室	編號 22	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A02， 中繼室
			
編號 23	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A03	編號 24	說明 A6區A棟14樓A03-客廳
			

編號 25	說明	A6區A棟14樓A03-主臥室，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區A棟14樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟14樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟14樓A03-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟14樓A03-次臥2	編號 30	說明	A6區A棟14樓A03-廚房，目視無損壞。
					

編號 31	說明	A6區A棟14樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟14樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟14樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟14樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟14樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。	編號 36	說明	A6區A棟14樓A03-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。
					

編號 37	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A05	編號 38	說明 A6區A棟14樓A05-客廳
			
編號 39	說明 A6區A棟14樓A05-主臥室	編號 40	說明 A6區A棟14樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區A棟14樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區A棟14樓A05-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 43	說明	A6區A棟14樓A05-次臥2	編號 44	說明	A6區A棟14樓A05-廚房，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟14樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟14樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟14樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟14樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
					

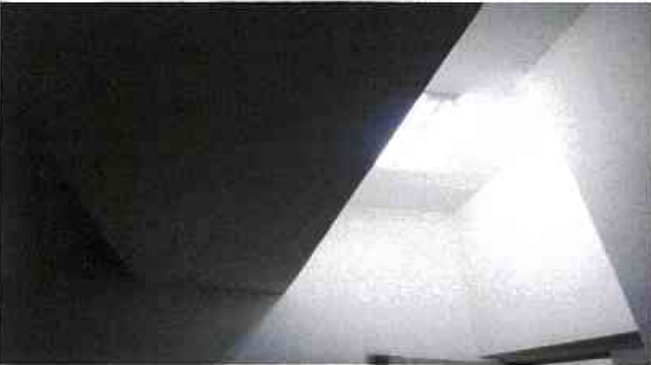
編號	說明	編號	說明
49	A6區A棟14樓A05-客廳細微裂縫，	50	A6區A棟14樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.35mm。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區A棟14樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.3mm。	52	A6區A棟14樓A05-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
編號	說明	編號	說明
53	合安一路14樓之5-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。	54	標的物門牌，A6區A棟14樓A06
			

編號 55	說明	A6區A棟14樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟14樓A06-主臥室，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟14樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟14樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟14樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟14樓A06-外陽台，目視無損壞。
					

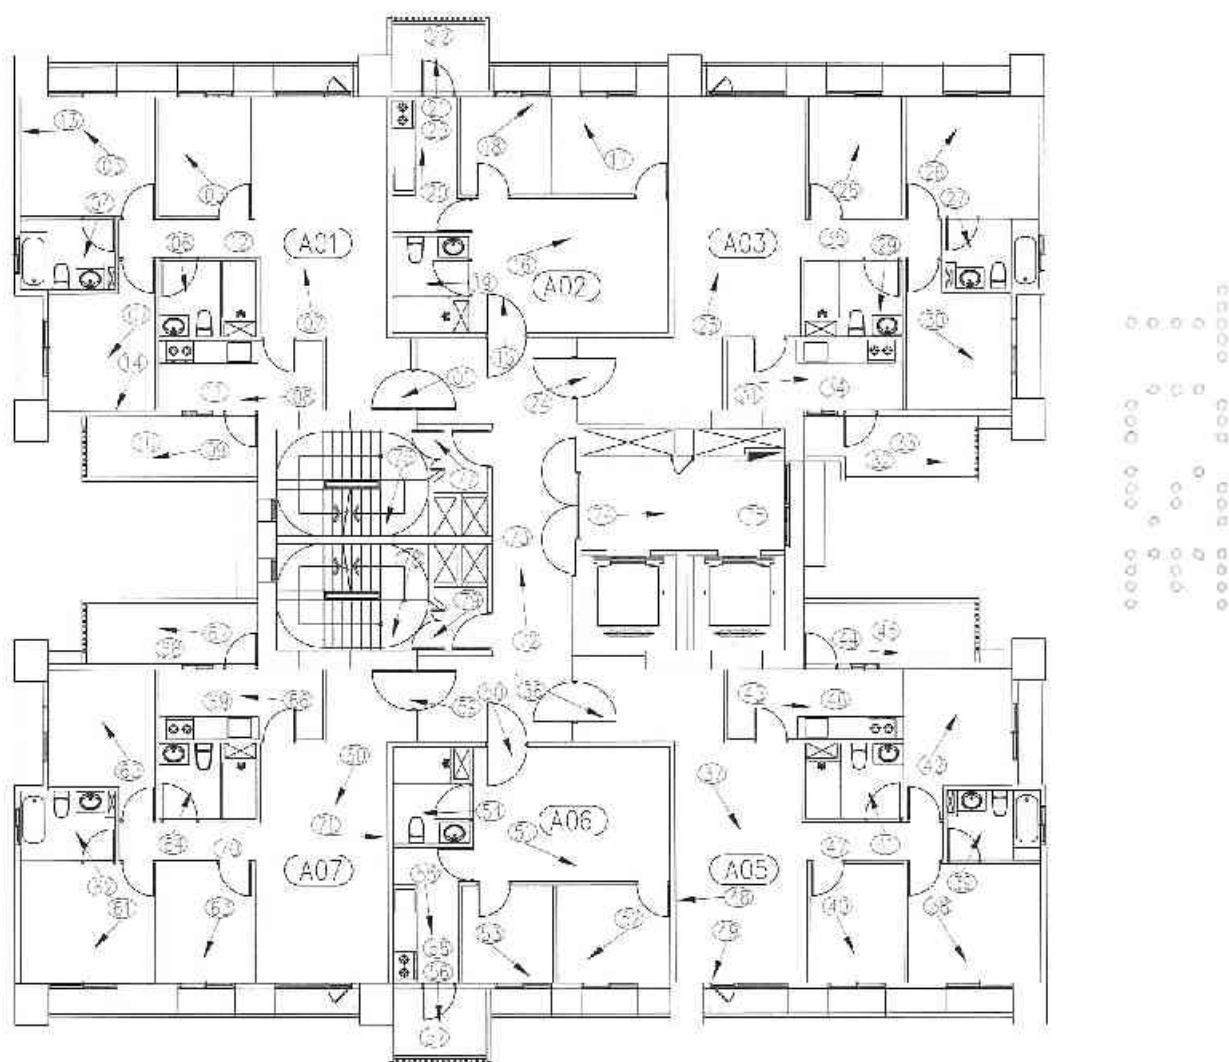
編號 61	說明 A6區A棟14樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區A棟14樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 (63)	說明 標的物門牌，A6區A棟14樓A07。	編號 64	說明 A6區A棟14樓A07-客廳
			
編號 65	說明 A6區A棟14樓A07-主臥室	編號 66	說明 A6區A棟14樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區A棟14樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟14樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟14樓A07-次臥2	編號 70	說明	A6區A棟14樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟14樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟14樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區A棟14樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟14樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟14樓A07-客廳細微裂縫，長約1.8m，寬約0.15mm。	編號 76	說明	A6區A棟14樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 77	說明	A6區A棟14樓A07-主臥室細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm。	編號 78	說明	A6區A棟14樓A07-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
					

編號 79	說明 A6區A棟14樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 80	說明 A6區A棟14樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
			
編號 81	說明 A6區A棟14樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 82	說明 A6區A棟14樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
			
編號 83	說明 A6區A棟14樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	編號 84	說明 A6區A棟14樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
			

編號 85	說明 A6區A棟14樓-公共空間-左側樓梯， 目視無損壞。	編號 86	說明 A6區A棟14樓-公共空間-左側排煙 室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



十三層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟13樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉漿層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01 主臥室
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	1.8	0.2	1. 細微裂縫	A01 次臥2
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02 廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟13樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落 A02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A03-門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-客廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥1
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-公衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥2
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-陽台
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A05-門牌
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A05-客廳
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A05-主臥室
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A05-主臥衛浴
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A05-次臥1
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

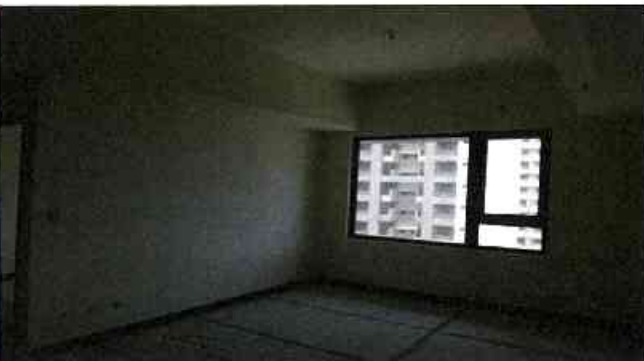
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟13樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐					3. 混凝土剝落	A05-客廳
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↗	0.5	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06 門牌
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 主臥室
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 次臥
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
59	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

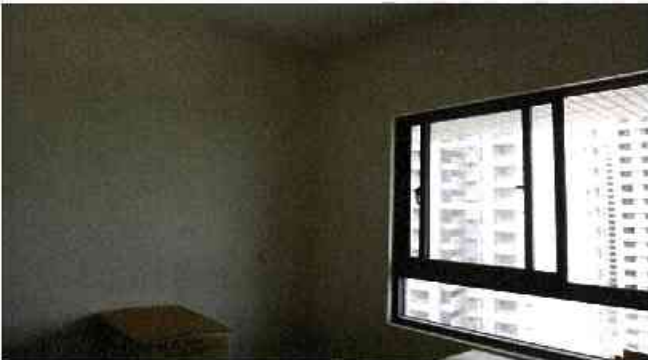
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟13樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
71	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.8	0.2	1.細微裂縫	A07-客廳
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3.鋼筋外露鏽蝕	梯間門口維修孔
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 1	說明 標的物門牌，A6區A棟13樓A01	編號 2	說明 A6區A棟13樓A01-客廳，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區A棟13樓A01-主臥室	編號 4	說明 A6區A棟13樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區A棟13樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區A棟13樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 7	說明	A6區A棟13樓A01-次臥2	編號 8	說明	A6區A棟13樓A01-廚房，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區A棟13樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區A棟13樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區A棟13樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區A棟13樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 13	說明 A6區A棟13樓A01-主臥室，細微裂縫，2.5公尺，寬約0.2mm。	編號 14	說明 A6區A棟13樓A01-次臥2，細微裂縫，1.8公尺，寬約0.2mm。
			
編號 15	說明 標的物門牌，A6區A棟13樓A02	編號 16	說明 A6區A棟13樓A02-客廳，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區A棟13樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區A棟13樓A02-次臥，目視無損壞。
			

編號 19	說明	A6區A棟13樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟13樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟13樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟13樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟13樓A02-廚房維修孔，混凝土剝落。	編號 24	說明	標的物門牌，A6區A棟13樓A03
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明	A6區A棟13樓A03-客廳，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區A棟13樓A03-主臥室，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟13樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟13樓A03-次臥1，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟13樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟13樓A03-次臥2，目視無損壞。
					

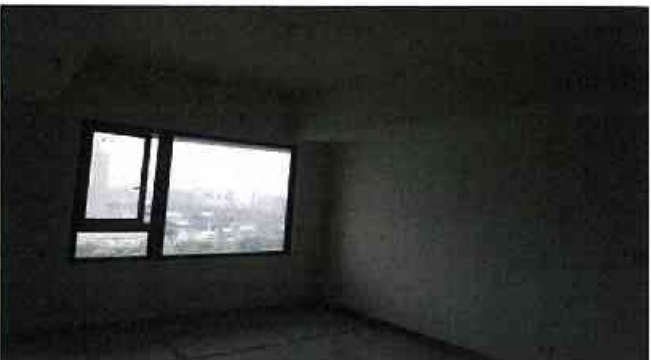
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明 A6區A棟13樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟13樓A03-外陽台，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區A棟13樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟13樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟13樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明 標的物門牌，A6區A棟13樓A05
			

編號 37	說明	A6區A棟13樓A05-客廳	編號 38	說明	A6區A棟13樓A05-主臥室，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區A棟13樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區A棟13樓A05-次臥1，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區A棟13樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟13樓A05-次臥2，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟13樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟13樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟13樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟13樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟13樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟13樓A05-客廳，混凝土剝落與細微裂縫。
					

編號 49	說明	A6區A棟13樓A05-客廳，細微裂縫。	編號 50	說明	標的物門牌：A6區A棟13樓A06
					
編號 51	說明	A6區A棟13樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟13樓A06-主臥室，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區A棟13樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區A棟13樓A06-衛浴，目視無損壞。
					

編號 55	說明	A6區A棟13樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟13樓A06-外陽台，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟13樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟13樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 59	說明	標的物門牌，A6區A棟13樓A07	編號 60	說明	A6區A棟13樓A07-客廳
					

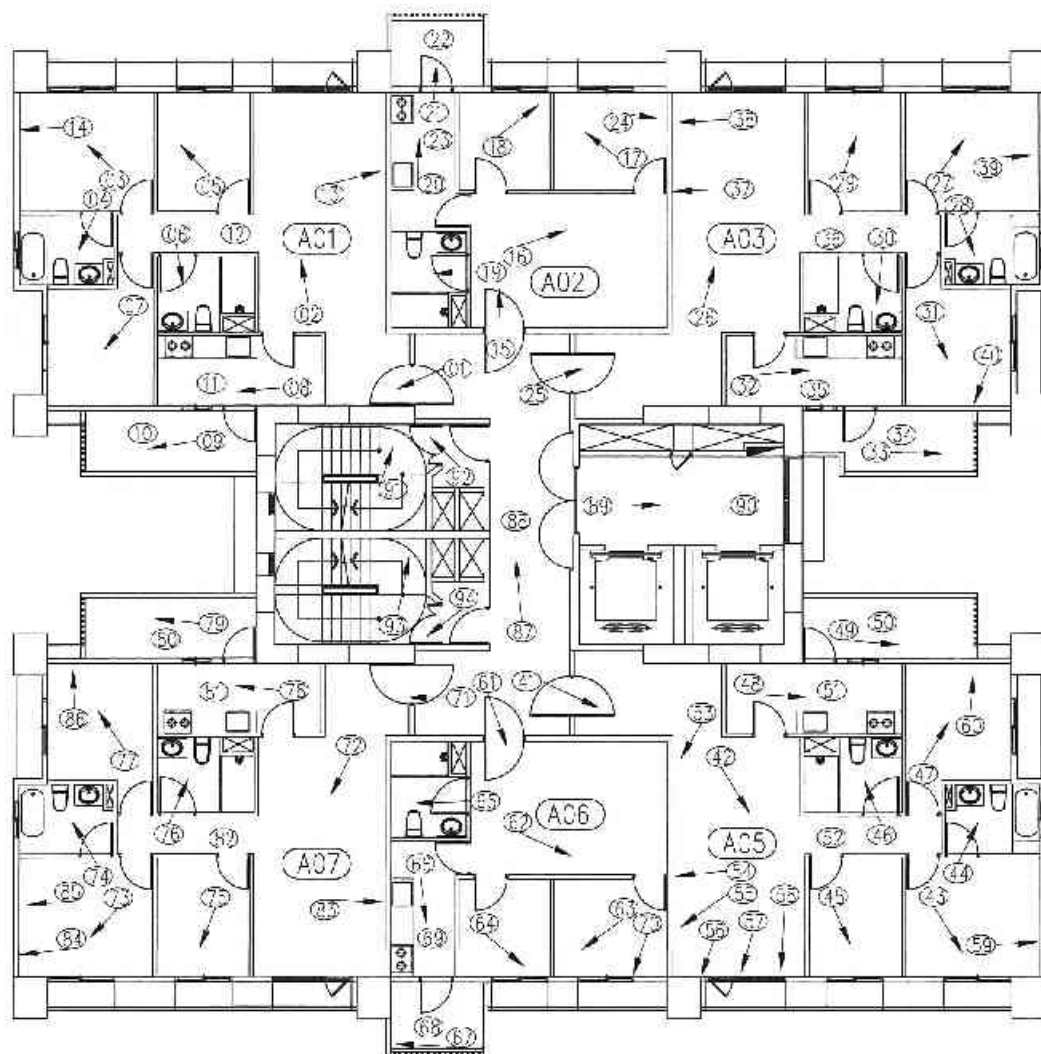
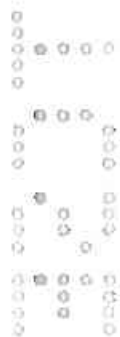
編號 61	說明 A6區A棟13樓A07-主臥室，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區A棟13樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區A棟13樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 64	說明 A6區A棟13樓A07-公衛浴，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6區A棟13樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區A棟13樓A07-廚房，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區A棟13樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟13樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟13樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟13樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟13樓A07-客廳，細微裂縫，長度約2.5公尺，寬0.2mm。	編號 72	說明	A6區A棟13樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6 區 A 棟 13 樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明 A6 區 A 棟 13 樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6 區 A 棟 13 樓-公共空間-梯間門口維修孔，鋼筋外露。	編號 76	說明 A6 區 A 棟 13 樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6 區 A 棟 13 樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 78	說明 A6 區 A 棟 13 樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明			
79	A6區A棟13樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。			
				
編號	說明	編號	說明	
編號	說明	編號	說明	



十二層平面圖 照片編號：○
A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟12樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☐ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3	1. 細微裂縫	A01-主臥室
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟12樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A02-主臥室
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-座落檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	2	0.15	1. 細微裂縫	A03-客廳
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↙	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-客廳
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↓	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A03-次臥2
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟12樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 陽台
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-客廳
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.4	1. 細微裂縫	A05-主臥室
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A05-次臥2
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟12樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06 門牌
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 廚房
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06 廚房檢修孔
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.1	1. 細微裂縫	A06-主臥
71	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07 門牌
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

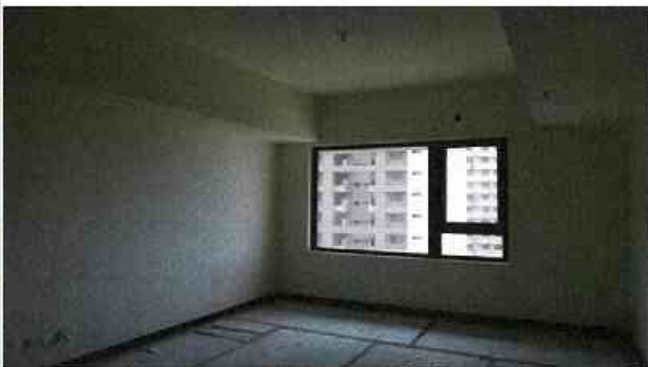
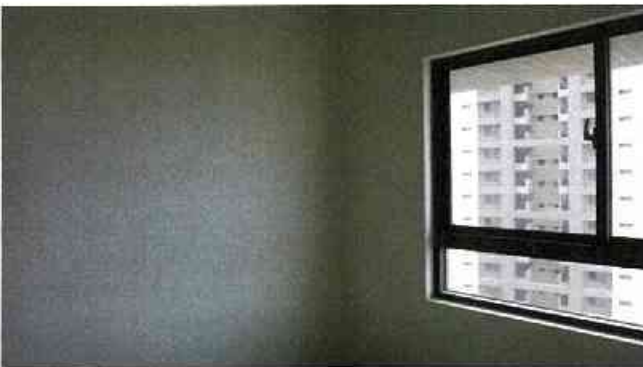
鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟12樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

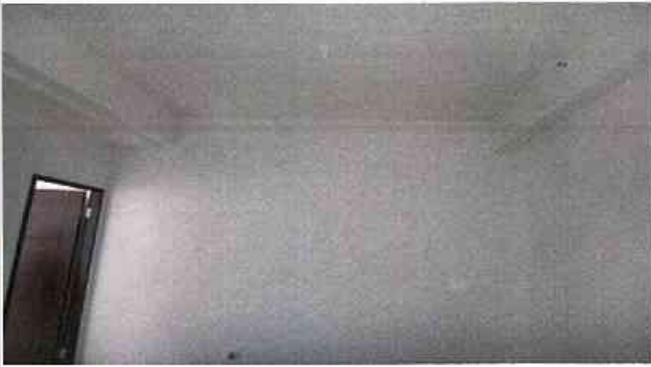
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.剝離層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07 廚房維修孔
82	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊維修孔
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1.細微裂縫	A07-客廳
84	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1.細微裂縫	A07-主臥室
85	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.2	1.細微裂縫	A07-主臥室
86	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1.細微裂縫	A07-次臥2
87	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
88	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
90	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3.鋼筋外露	梯間門口維修孔
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
92	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
93	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
94	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
95	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.15	1.細微裂縫	右側樓梯現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌：A6區A棟12樓A01	2	A6區A棟12樓A01-客廳
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區A棟12樓A01-主臥室	4	A6區A棟12樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區A棟12樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟12樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 7	說明 A6區A棟12樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟12樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟12樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟12樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區A棟12樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟12樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

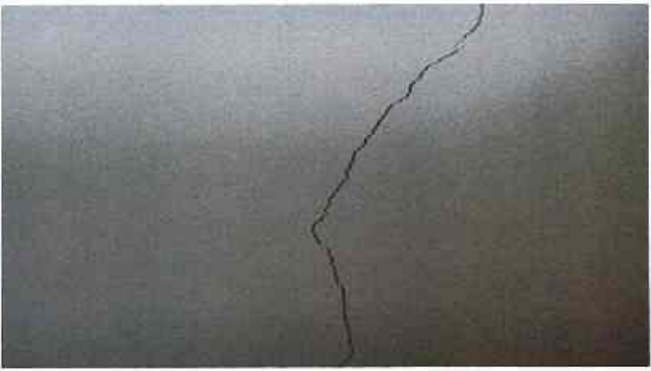
編號 13	說明	A6區A棟12樓A01-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明	A6區A棟12樓A01-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。
					
編號 15	說明	標的物門牌，A6區A棟12樓A02	編號 16	說明	A6區A棟12樓A02-客廳，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟12樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟12樓A02-次臥，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 19	說明	A6區A棟12樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟12樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟12樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟12樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟12樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區A棟12樓A02-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
					

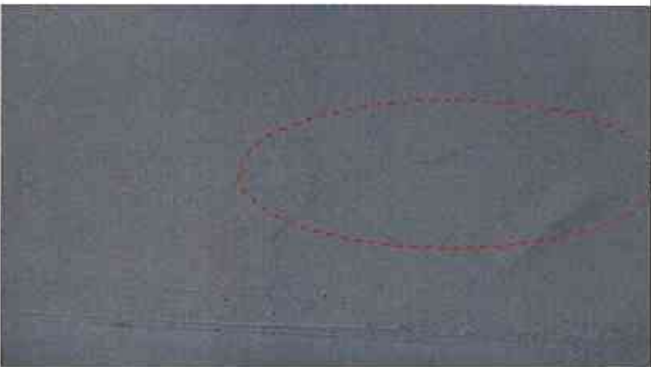
編號 25	說明 標的物門牌，A6區A棟12樓A03。	編號 26	說明 A6區A棟12樓A03-客廳
			
編號 27	說明 A6區A棟12樓A03-主臥室	編號 28	說明 A6區A棟12樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區A棟12樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區A棟12樓A03-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 31	說明	A6區A棟12樓A03-次臥2	編號 32	說明	A6區A棟12樓A03-廚房，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟12樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟12樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟12樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟12樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 37	說明 A6區A棟12樓A03-客廳細微裂縫， 長約2m，寬約0.15mm。	編號 38	說明 A6區A棟12樓A03-客廳細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.3mm。
			
編號 39	說明 A6區A棟12樓A03-主臥室細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 40	說明 A6區A棟12樓A03-次臥2細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.2mm。
			
編號 41	說明 標的物門牌，A6區A棟12樓A05	編號 42	說明 A6區A棟12樓A05-客廳
			

編號 43	說明	A6 區 A 棟 12 樓 A05-主臥室	編號 44	說明	A6 區 A 棟 12 樓 A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6 區 A 棟 12 樓 A05-次臥 1，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 A 棟 12 樓 A05-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 A 棟 12 樓 A05-次臥 2	編號 48	說明	A6 區 A 棟 12 樓 A05-廚房，目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區A棟12樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區A棟12樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 51	說明 A6區A棟12樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區A棟12樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區A棟12樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 54	說明 A6區A棟12樓A05-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。
			

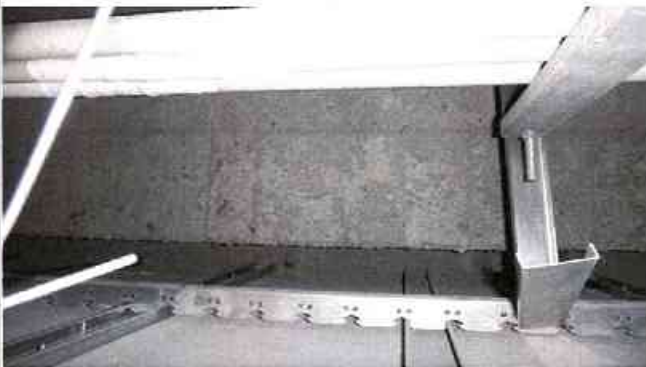
編號 55	說明	A6區A棟12樓A05-客廳細微裂縫， 長約0.5m，寬約0.2mm。	編號 56	說明	A6區A棟12樓A05-客廳細微裂縫， 長約0.5m，寬約0.15mm。
					
編號 57	說明	A6區A棟12樓A05-客廳細微裂縫， 長約0.5m，寬約0.2mm。	編號 58	說明	A6區A棟12樓A05-主臥室細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.4mm。
					
編號 59	說明	A6區A棟12樓A05-次臥2細微裂縫， 長約2m，寬約0.2mm。	編號 60	說明	A6區A棟12樓A05-客廳細微裂縫。
					

編號 61	說明	標的物門牌，A6區A棟12樓A06	編號 62	說明	A6區A棟12樓A06-客廳，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟12樓A06-主臥室	編號 64	說明	A6區A棟12樓A06-次臥，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟12樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟12樓A06-廚房，目視無損壞。
					

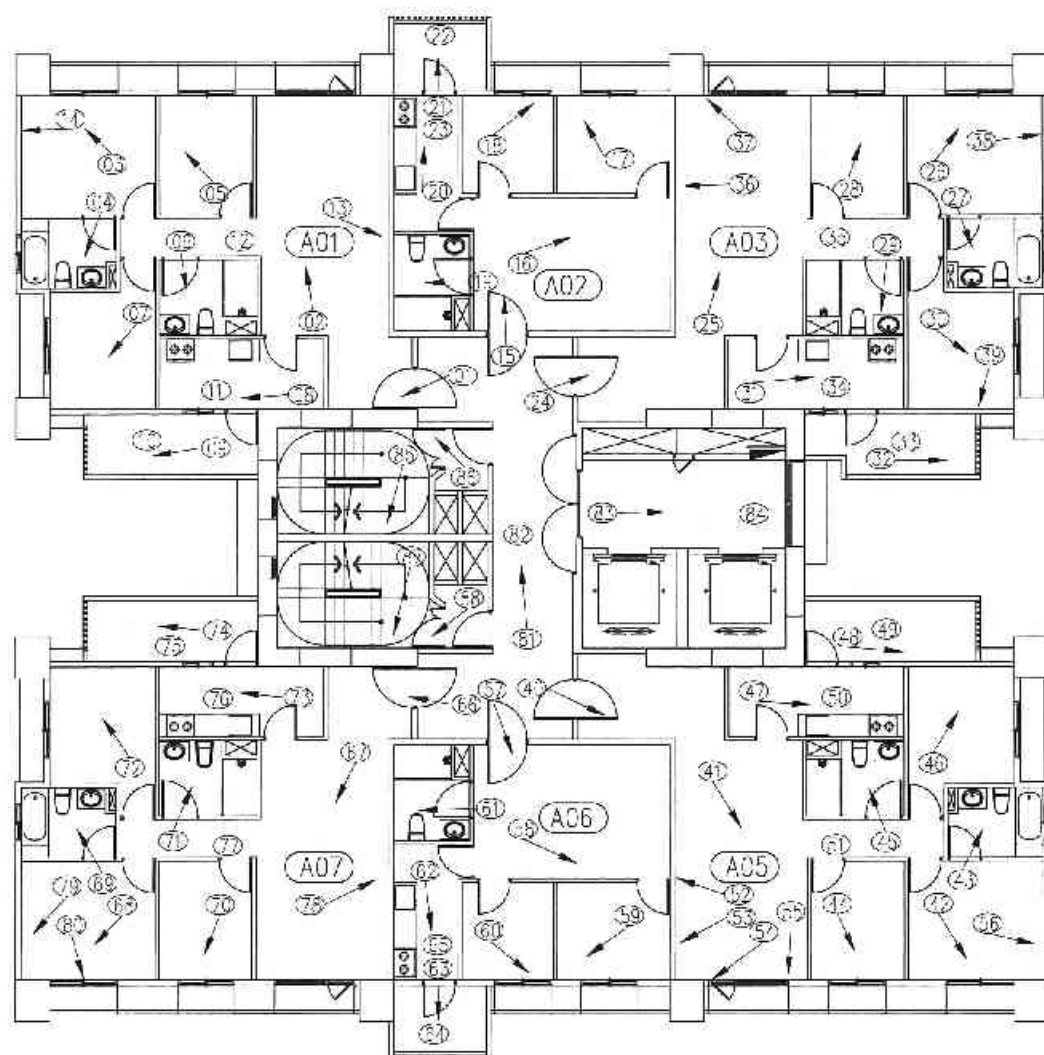
編號 67	說明 A6區A棟12樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區A棟12樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區A棟12樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區A棟12樓A06-主臥室細微裂縫。
			
編號 71	說明 標的物門牌，A6區A棟12樓A07	編號 72	說明 A6區A棟12樓A07-客廳
			

編號 73	說明	A6區A棟12樓A07-主臥室	編號 74	說明	A6區A棟12樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟12樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟12樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟12樓A07-次臥2	編號 78	說明	A6區A棟12樓A07-廚房，目視無損壞。
					

編號 79	說明	A6區A棟12樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟12樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區A棟12樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區A棟12樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區A棟12樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。	編號 84	說明	A6區A棟12樓A07-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
					

編號 85	說明	A6區A棟12樓A07-主臥室細微裂縫，長約1.8m，寬約0.2mm。	編號 86	說明	A6區A棟12樓A07-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 87	說明	A6區A棟12樓A07-梯間，目視無損壞。	編號 88	說明	A6區A棟12樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6區A棟12樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 90	說明	A6區A棟12樓-公共空間-梯間門口維修孔，鋼筋外露。
					

編號	說明	編號	說明
91	A6區A棟12樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	92	A6區A棟12樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
93	A6區A棟12樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。	94	A6區A棟12樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明		
95	A6區A棟12樓-公共空間-右側樓梯細微裂縫，長約0.8cm，寬約0.15mm。		
			



十一層平面圖 照片編號：○
A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟11樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.25	1. 細微裂縫	A01-主臥室	
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟11樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A02-陽台	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-陽台檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-廚房檢修孔	
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A03-門牌	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-客廳	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥室	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥衛浴	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥1	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-公衛浴	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥2	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-廚房	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03 陽台	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03 陽台檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02 廚房檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-走廊檢修孔	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2.5	0.25	1. 細微裂縫	A03-客廳
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	0.5	0.1	1. 細微裂縫	A03-客廳
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	1	0.15	1. 細微裂縫	A03-主臥室
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A03-次臥1
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟11樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.4	1. 細微裂縫	A05-客廳
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.4	1. 細微裂縫	A05-客廳
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.3	1. 細微裂縫	A05-客廳
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A05-主臥室
57	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

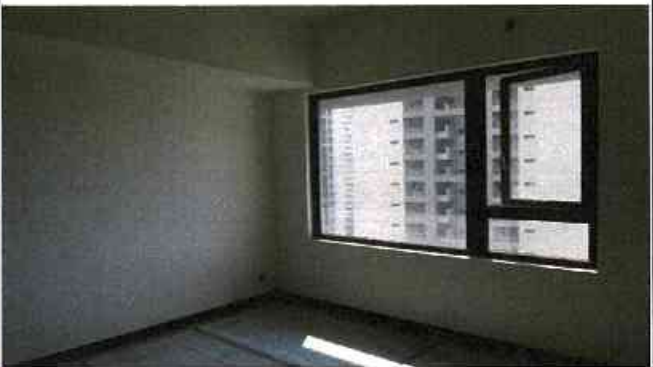
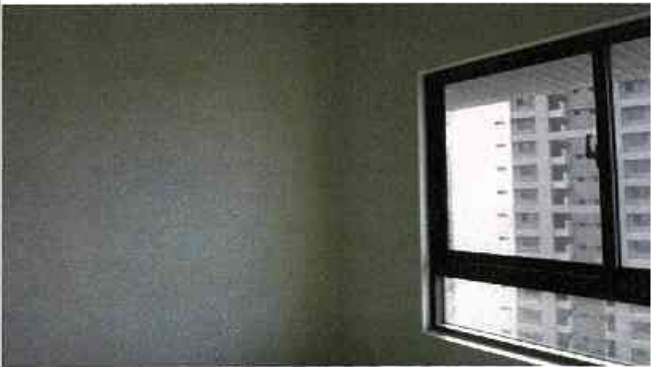
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟11樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
66	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A07-客廳
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.15	1. 細微裂縫	A07-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

285

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟11樓A01	2	A6區A棟11樓A01-客廳
			
3	A6區A棟11樓A01-主臥室	4	A6區A棟11樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
5	A6區A棟11樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟11樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明	A6區A棟11樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明	A6區A棟11樓A01-廚房，目視無損壞。
					
編號 9	說明	A6區A棟11樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明	A6區A棟11樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 11	說明	A6區A棟11樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明	A6區A棟11樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 13	說明	A6區A棟11樓A01-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明	A6區A棟11樓A01-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
					
編號 15	說明	標的物門牌，A6區A棟11樓A02	編號 16	說明	A6區A棟11樓A02-客廳，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟11樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟11樓A02-次臥，目視無損壞。
					

編號 19	說明	A6區A棟11樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟11樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟11樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟11樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟11樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	標的物門牌，A6區A棟11樓A03。
					

編號	說明		編號	說明	
25		A6區A棟11樓A03-客廳	26		A6區A棟11樓A03-主臥室
					
編號	說明		編號	說明	
27		A6區A棟11樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	28		A6區A棟11樓A03-次臥1，目視無損壞。
					
編號	說明		編號	說明	
29		A6區A棟11樓A03-公衛浴，目視無損壞。	30		A6區A棟11樓A03-次臥2，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 31	說明	A6區A棟11樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟11樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟11樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟11樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟11樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟11樓A03-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明	A6區A棟11樓A03-客廳細微裂縫，	編號 38	說明	A6區A棟11樓A03-主臥室細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm。
					
編號 39	說明	A6區A棟11樓A03-次臥細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 40	說明	標的物門牌，A6區A棟11樓A05
					
編號 41	說明	A6區A棟11樓A05-客廳，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟11樓A05-主臥室，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟11樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟11樓A05-次臥1，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟11樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟11樓A05-次臥2，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟11樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟11樓A05-外陽台，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟11樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟11樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟11樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟11樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
					
編號 53	說明	A6區A棟11樓A05-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.4mm。	編號 54	說明	A6區A棟11樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.4mm。
					

編號 55	說明	A6區A棟11樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.3mm。	編號 56	說明	A6區A棟11樓A05-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 57	說明	標的物門牌，A6區A棟11樓A06	編號 58	說明	A6區A棟11樓A06-客廳，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟11樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟11樓A06-次臥，目視無損壞。
					

編號 61	說明	A6區A棟11樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟11樓A06-廚房，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟11樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟11樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟11樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 66	說明	標的物門牌，A6區A棟11樓A07。
					

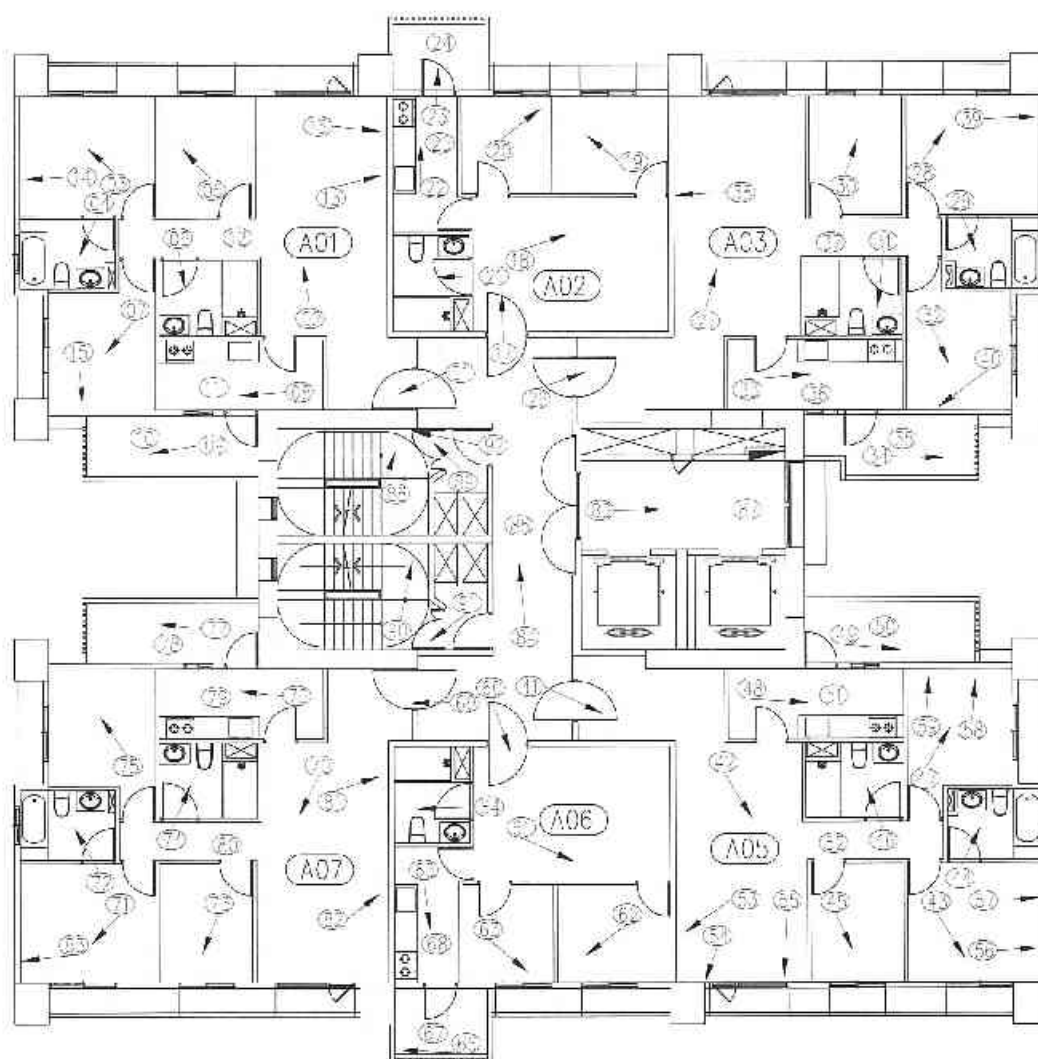
編號 67	說明	A6區A棟11樓A07-客廳	編號 68	說明	A6區A棟11樓A07-主臥室
					
編號 69	說明	A6區A棟11樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟11樓A07-次臥1，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟11樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟11樓A07-次臥2，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6區A棟11樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟11樓A07-外陽台，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟11樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟11樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區A棟11樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區A棟11樓A07-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
			

編號 79	說明	A6 區 A 棟 11 樓 A07-主臥室細微裂縫，長約 2m，寬約 0.2mm。	編號 80	說明	A6 區 A 棟 11 樓 A07-主臥室細微裂縫，長約 0.5m，寬約 0.15mm。
					
編號 81	說明	A6 區 A 棟 11 樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 82	說明	A6 區 A 棟 11 樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6 區 A 棟 11 樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 84	說明	A6 區 A 棟 11 樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
85	A6區A棟11樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	86	A6區A棟11樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
87	A6區A棟11樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。	88	A6區A棟11樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
			



一層平面圖 照片編號：○
A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟10樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 污水滲污或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋裸露	A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1	0.15	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	1.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	1	0.2	1. 細微裂縫	A01-次臥2
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐					2. 粉刷層脫落	A01-客廳
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟10樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A02-衛浴	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A02-廚房	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A02-陽台	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-陽台檢修孔	
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-廚房檢修孔	
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A03-門牌	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-客廳	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥室	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥衛浴	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥1	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-公衛浴	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥2	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-廚房	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-陽台	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-陽台檢修孔	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-廚房檢修孔	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-走廊檢修孔	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	A03-客廳
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A03-次臥2
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟10樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 陽台	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		┐	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	1	0.1	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.15	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1	0.1	1. 細微裂縫	A05-次臥2	
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\	1	0.15	1. 細微裂縫	A05 次臥2	
60	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

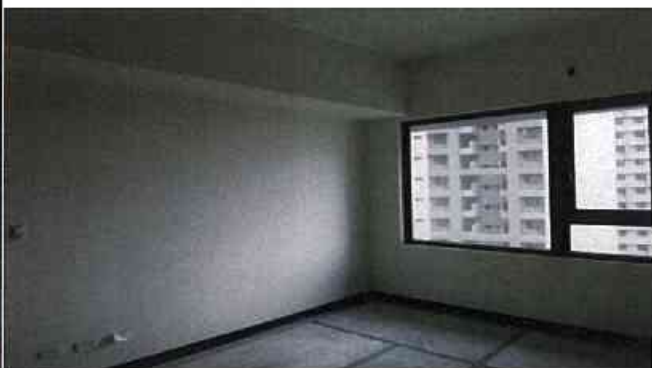
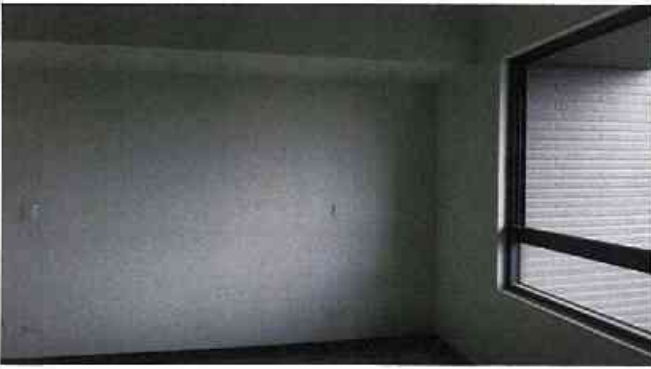
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟10樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
68	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
69	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
80	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

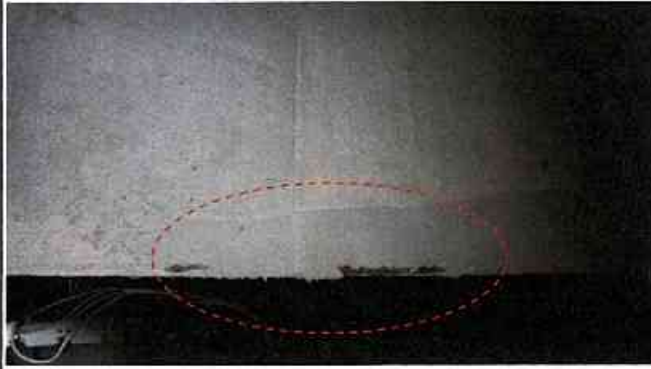
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟10樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1	0.1	1. 細微裂縫	A07 客廳
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-客廳
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A07 主臥室
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
87	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露	梯間門口維修孔
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
92	☐	☐	☐	☒	☐	☐					細裂	右側樓梯現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟10樓A01	編號 2	說明	A6區A棟10樓A01-客廳
					
編號 3	說明	A6區A棟10樓A01-主臥室	編號 4	說明	A6區A棟10樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟10樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟10樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟10樓A01-次臥2	8	A6區A棟10樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟10樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟10樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟10樓A01-廚房維修孔，鋼筋裸露。	12	A6區A棟10樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區A棟10樓A01-客廳細微裂縫， 長約1m，寬約0.15mm。	編號 14	說明 A6區A棟10樓A01-主臥室細微裂縫， 長約1.5m，寬約0.15mm。
			
編號 15	說明 A6區A棟10樓A01-次臥2細微裂縫， 長約1m，寬約0.2mm。	編號 16	說明 A6區A棟10樓A01-客廳混凝土剝落。
			
編號 17	說明 標的物門牌，A6區A棟10樓A02	編號 18	說明 A6區A棟10樓A02-客廳，目視無損壞。
			

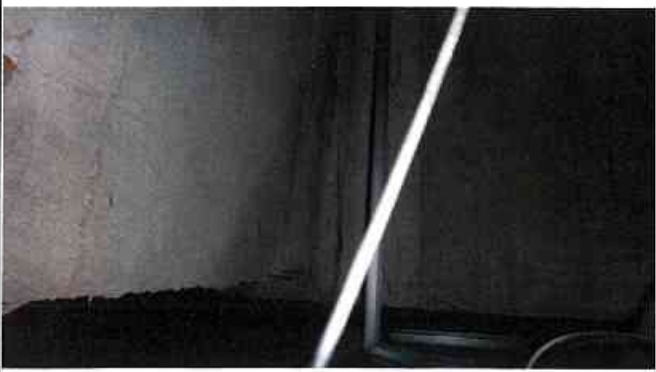
編號 19	說明 A6區A棟10樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區A棟10樓A02-次臥，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區A棟10樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區A棟10樓A02-廚房，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區A棟10樓A02-外陽台，目視無損壞	編號 24	說明 A6區A棟10樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區A棟10樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 26	說明 標的物門牌，A6區A棟10樓A03
			
編號 27	說明 A6區A棟10樓A03-客廳，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區A棟10樓A03-主臥室，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區A棟10樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區A棟10樓A03-次臥1，目視無損壞。
			

編號 31	說明	A6區A棟10樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟10樓A03-次臥2，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟10樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟10樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟10樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟10樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 37	說明	A6區A棟10樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區A棟10樓A03-客廳細微裂縫，長約2.5，寬約0.25mm。
					
編號 39	說明	A6區A棟10樓A03-主臥室細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm。	編號 40	說明	A6區A棟10樓A03-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 41	說明	標的物門牌，A6區A棟10樓A05	編號 42	說明	A6區A棟10樓A05-客廳
					

編號 43	說明	A6區A棟10樓A05-主臥室	編號 44	說明	A6區A棟10樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟10樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟10樓A05-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟10樓A05-次臥2	編號 48	說明	A6區A棟10樓A05-廚房，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟10樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟10樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟10樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟10樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區A棟10樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 54	說明	A6區A棟10樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區A棟10樓A05-客廳細微裂縫， 長約0.5m，寬約0.2mm。	編號 56	說明	A6區A棟10樓A05-主臥室細微裂縫
					
編號 57	說明	A6區A棟10樓A05-主臥室細微裂縫， 長約2m，寬約0.15mm。	編號 58	說明	A6區A棟10樓A05-次臥2細微裂縫，
					
編號 59	說明	A6區A棟10樓A05-次臥2細微裂縫， 長約1m，寬約0.15mm。	編號 60	說明	標的物門牌，A6區A棟10樓A06
					

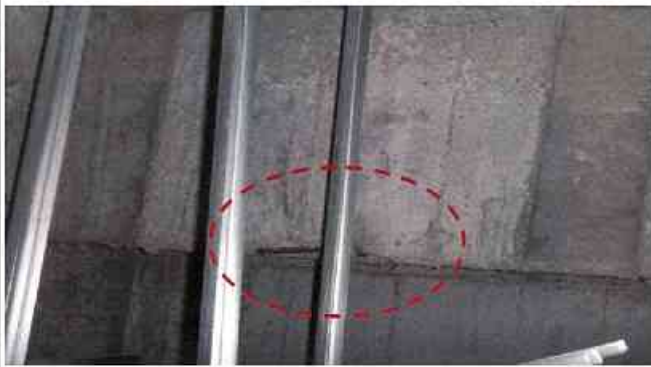
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明	A6區A棟10樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟10樓A06-主臥室，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟10樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 64	說明	A6區A棟10樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟10樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟10樓A06-外陽台，目視無損壞。
					

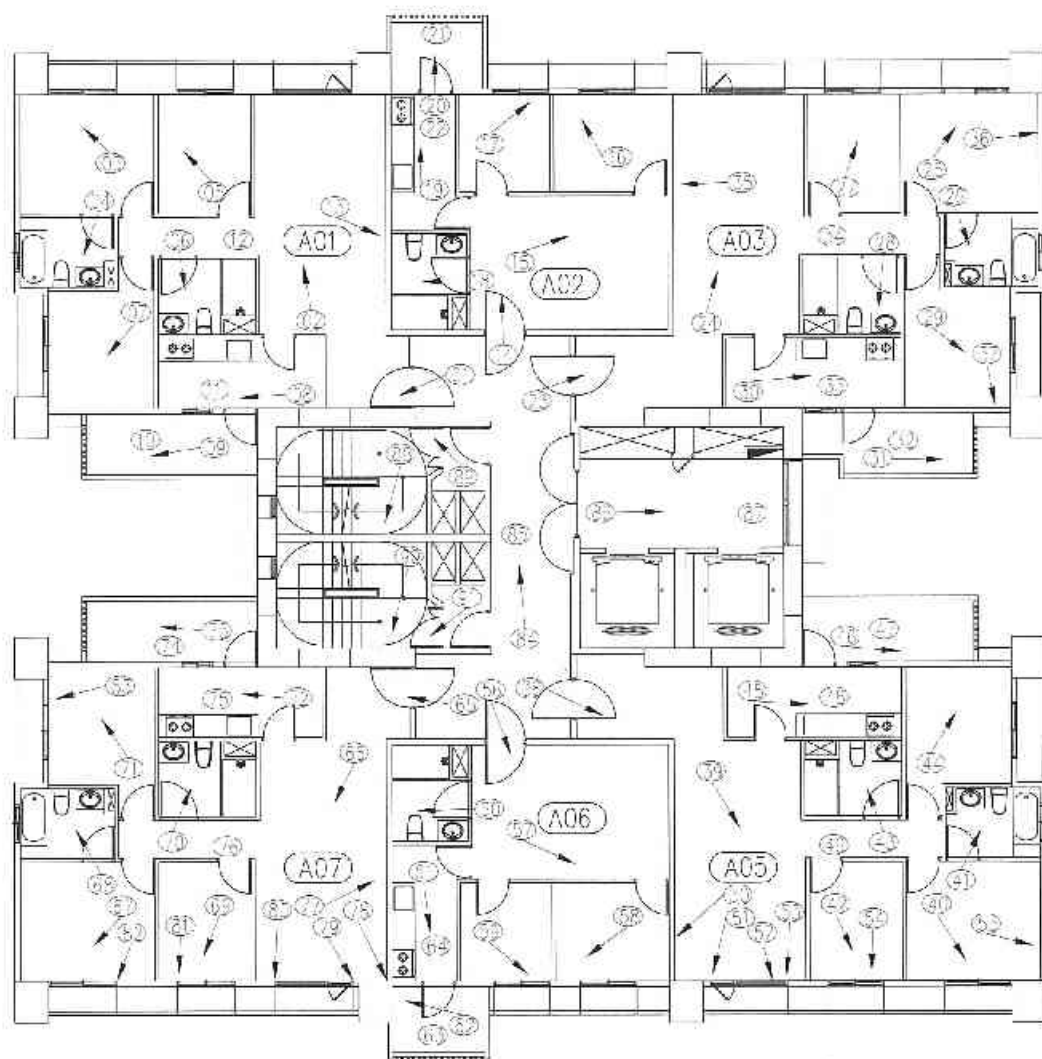
編號 67	說明	A6區A棟10樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟10樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 69	說明	標的物門牌，A6區A棟10樓A07	編號 70	說明	A6區A棟10樓A07-客廳
					
編號 71	說明	A6區A棟10樓A07-主臥室	編號 72	說明	A6區A棟10樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區A棟10樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟10樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟10樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟10樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟10樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟10樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟10樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	80	A6區A棟10樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區A棟10樓A07-客廳細微裂縫，	82	A6區A棟10樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區A棟10樓A07-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	84	A6區A棟10樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			

編號 85	說明	A6區A棟10樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 86	說明	A6區A棟10樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6區A棟10樓-公共空間-梯間門口維修孔，鋼筋裸露。	編號 88	說明	A6區A棟10樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6區A棟10樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 90	說明	A6區A棟10樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
91	A6區A棟10樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。	92	A6區A棟10樓-公共空間-右側樓梯，細桿未拔除。
			
編號	說明	編號	說明
92			
編號	說明	編號	說明



九層平面圖 照川編號：○

A6區 A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟9樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☐ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		>	2	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02 門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟9樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 沉澱土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕污跡 5. 滲水污漬或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廣房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-客廳
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.25	1. 細微裂縫	A03-主臥室
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-次臥2
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟9樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.15	1. 細微裂縫	A05-客廳
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	0.5	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐		5	0.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-次臥1
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A05-主臥室
56	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟9樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A06-廚房	
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A06-陽台	
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A06-陽台檢修孔	
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A06-廚房檢修孔	
65	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A07-門廊	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-客廳	
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-主臥室	
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-主臥衛浴	
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-次臥1	
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-公衛浴	
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-次臥2	
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-廚房	
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-陽台	
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A07-陽台檢修孔	
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A07-廚房檢修孔	
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A07-走廊檢修孔	
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.25	1. 細微裂縫	A07-客廳
78	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3	1. 細微裂縫	A07-客廳
79	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.1	1. 細微裂縫	A07-客廳
80	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.1	1. 細微裂縫	A07-客廳

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

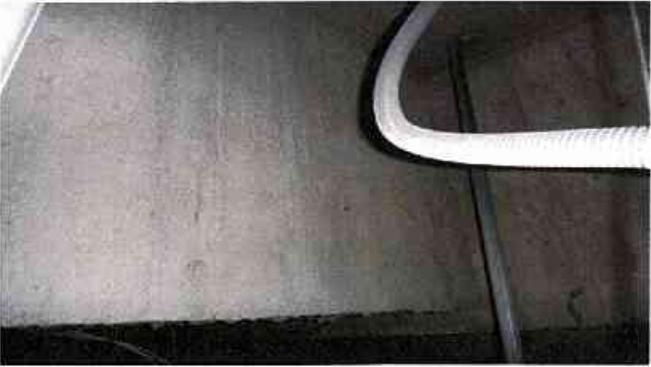
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟9樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
81	☐	☐	☐	☒	☐	☐		>	0.2	0.1	1. 細微裂縫	A07-次臥1
82	☐	☐	☐	☒	☐	☐		<	0.5	0.15	1. 細微裂縫	A07-主臥室
83	☐	☐	☐	☒	☐	☐		<	0.3	0.15	1. 細微裂縫	A07-次臥2
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
85	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
86	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
87	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
88	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
89	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
90	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
91	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟9樓A01	2	A6區A棟9樓A01-客廳
			
編號	說明	編號	說明
3	A6區A棟9樓A01-主臥室，目視無損壞。	4	A6區A棟9樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
5	A6區A棟9樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟9樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟9樓A01-次臥2，目視無損壞。	8	A6區A棟9樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟9樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟9樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟9樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟9樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

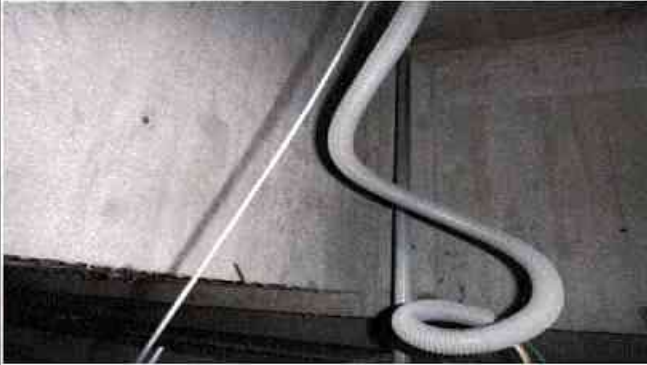
編號 13	說明	A6區A棟9樓A01-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明	標的物門牌，A6區A棟9樓A02
					
編號 15	說明	A6區A棟9樓A02-客廳，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區A棟9樓A02-主臥室，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟9樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟9樓A02-衛浴，目視無損壞。
					

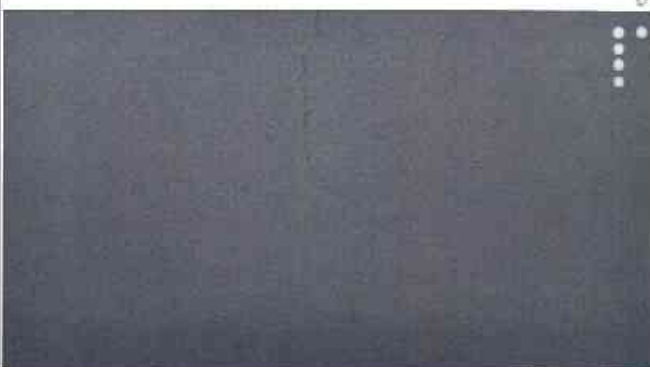
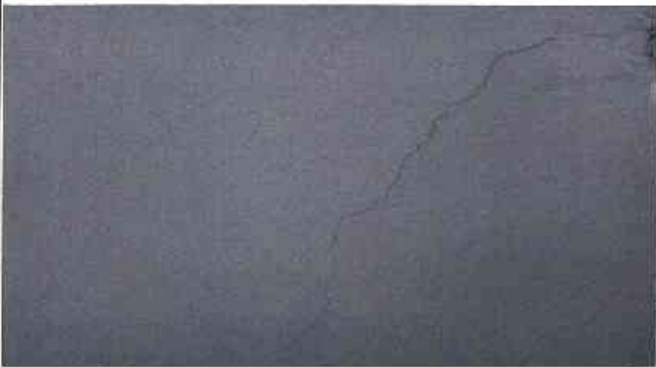
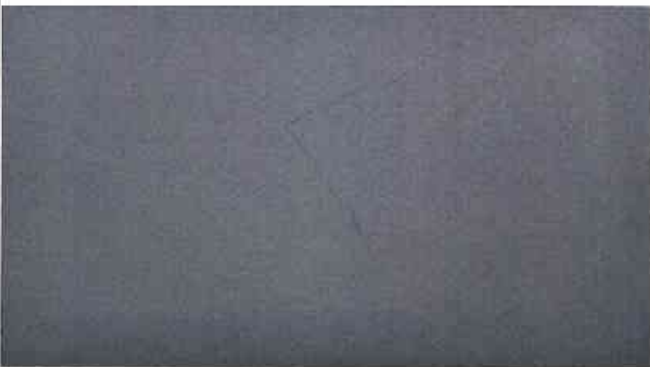
編號	說明		編號	說明	
19	A6區A棟9樓A02-廚房，目視無損壞。		20	A6區A棟9樓A02-外陽台，目視無損壞。	
編號	說明		編號	說明	
21	A6區A棟9樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。		22	A6區A棟9樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	
編號	說明		編號	說明	
23	標的物門牌，A6區A棟9樓A03		24	A6區A棟9樓A03-客廳	

編號 25	說明	A6區A棟9樓A03-主臥室	編號 26	說明	A6區A棟9樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟9樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟9樓A03-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟9樓A03-次臥2	編號 30	說明	A6區A棟9樓A03-廚房，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區A棟9樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟9樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區A棟9樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟9樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟9樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 36	說明 A6區A棟9樓A03-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
			

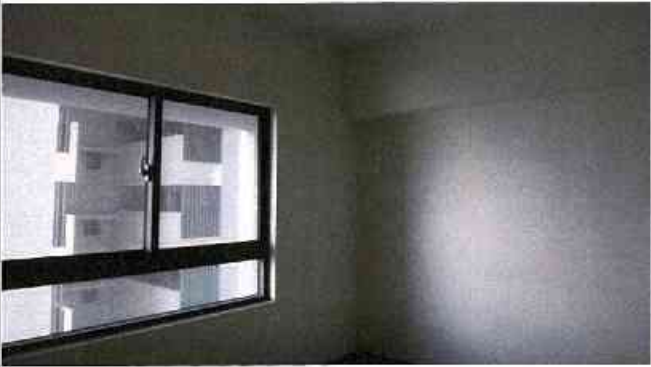
編號 37	說明	A6區A棟9樓A03-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。	編號 38	說明	標的物門牌，A6區A棟9樓A05
					
編號 39	說明	A6區A棟9樓A05-客廳。	編號 40	說明	A6區A棟9樓A05-主臥室
					
編號 41	說明	A6區A棟9樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟9樓A05-次臥1
					

編號 43	說明	A6區A棟9樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟9樓A05-次臥2，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟9樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟9樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟9樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟9樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					

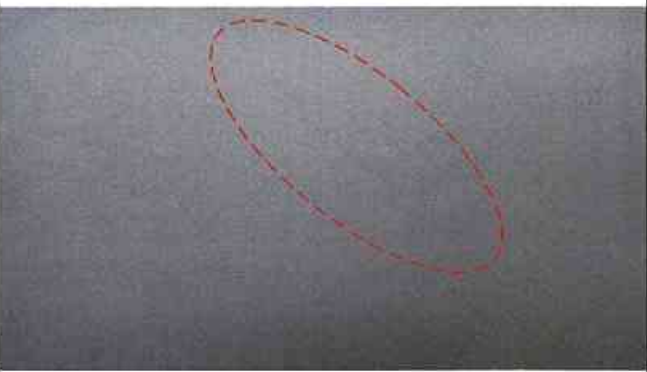
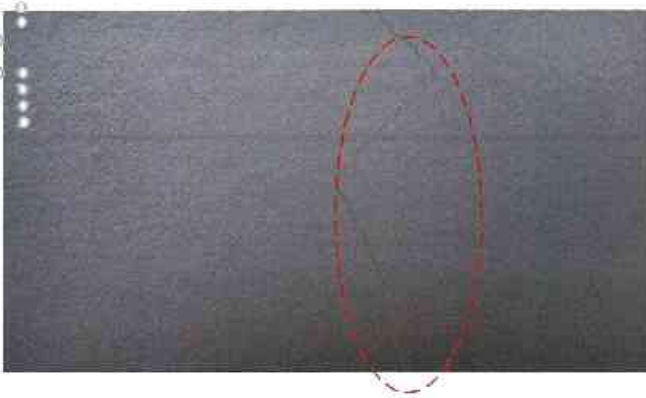
編號	說明	A6區A棟9樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟9樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。
49			50		
					
編號	說明	A6區A棟9樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。	編號	說明	A6區A棟9樓A05-客廳細微裂縫。
51			52		
					
編號	說明	A6區A棟9樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。	編號	說明	A6區A棟9樓A05-次臥1細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
53			54		
					

編號 55	說明 A6區A棟9樓A05-主臥室細微裂縫， 長約2.5m，寬約0.3mm。	編號 56	說明 標的物門牌，A6區A棟9樓A06
			
編號 57	說明 A6區A棟9樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 58	說明 A6區A棟9樓A06-主臥室，目視無損壞。
			
編號 59	說明 A6區A棟9樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區A棟9樓A06-衛浴，目視無損壞。
			

編號 61	說明	合安一路9樓之6-廚房，目視無損壞。	編號 62	說明	合安一路9樓之6-外陽台，目視無損壞。
					
編號 63	說明	合安一路9樓之6-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 64	說明	合安一路9樓之6-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 65	說明	標的物門牌，A6區A棟9樓A07	編號 66	說明	A6區A棟9樓A07-客廳
					

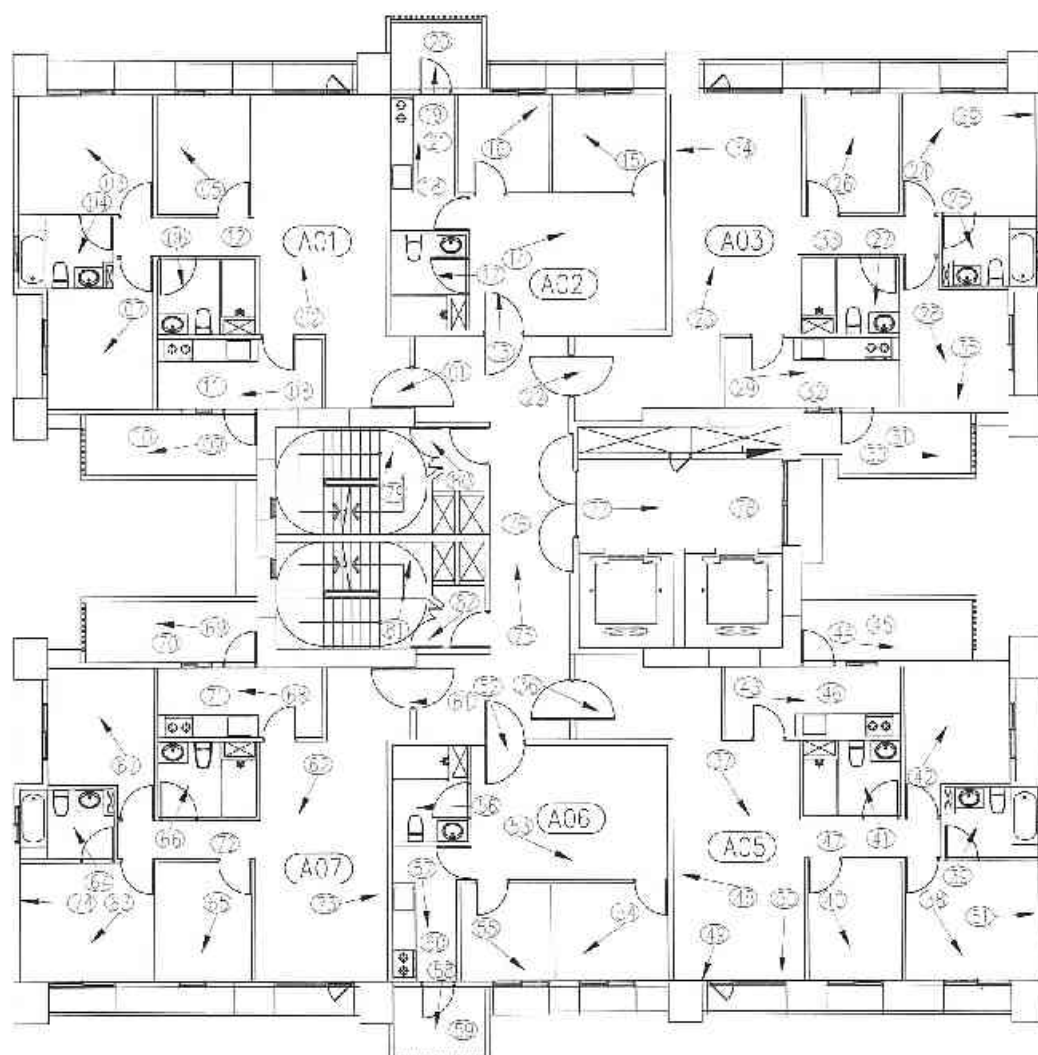
編號 67	說明	A6區A棟9樓A07-主臥室	編號 68	說明	A6區A棟9樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟9樓A07-次臥1	編號 70	說明	A6區A棟9樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟9樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟9樓A07-廚房，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區A棟9樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟9樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟9樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟9樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟9樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。	編號 78	說明	A6區A棟9樓A07-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟9樓A07-客廳細微裂縫	80	A6區A棟9樓A07-客廳細微裂縫
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區A棟9樓A07-次臥1細微裂縫。	82	A6區A棟9樓A07-主臥室細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。
			
編號	說明	編號	說明
83	A6區A棟9樓A07-主臥室細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。	84	A6區A棟9樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			

編號 85	說明	A6區A棟9樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 86	說明	A6區A棟9樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					
編號 87	說明	A6區A棟9樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 88	說明	A6區A棟9樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 89	說明	A6區A棟9樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 90	說明	A6區A棟9樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區A棟9樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。			
91					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



八層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟8樓											
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02 客廳	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟8樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03 門牌
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03 廚房檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03 走廊檢修孔
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1.細微裂縫	A03-客廳
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.25	1.細微裂縫	A03-次臥2
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 客廳
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟8樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	0.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳	
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月18日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟8樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
73	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-客廳
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A07-主臥室
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 18 日

350

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟8樓A01	編號 2	說明	A6區A棟8樓A01-客廳，目視無損壞。
					
編號 3	說明	A6區A棟8樓A01-主臥室，目視無損壞。	編號 4	說明	A6區A棟8樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟8樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟8樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

編號	說明	A6區A棟8樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟8樓A01-廚房，目視無損壞。
7			8		
					
編號	說明	A6區A棟8樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟8樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
9			10		
					
編號	說明	合安一路8樓之1-廚房維修孔，目視無損壞。	編號	說明	合安一路8樓之1-走廊維修孔，目視無損壞。
11			12		
					

編號 13	說明	標的物門牌，A6區A棟8樓A02	編號 14	說明	A6區A棟8樓A02-客廳，目視無損壞。
					
編號 15	說明	A6區A棟8樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區A棟8樓A02-次臥，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟8樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟8樓A02-廚房，目視無損壞。
					

編號 19	說明 A6區A棟8樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區A棟8樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區A棟8樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 22	說明 標的物門牌，A6區A棟8樓A03
			
編號 23	說明 A6區A棟8樓A03-客廳	編號 24	說明 A6區A棟8樓A03-主臥室，目視無損壞。
			

編號 25	說明	A6區A棟8樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區A棟8樓A03-次臥1，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟8樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟8樓A03-次臥2
					
編號 29	說明	A6區A棟8樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟8樓A03-外陽台，目視無損壞。
					

編號 31	說明	A6區A棟8樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟8樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟8樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟8樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 35	說明	A6區A棟8樓A03-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。	編號 36	說明	標的物門牌，A6區A棟8樓A05
					

編號 37	說明	A6區A棟8樓A05-客廳	編號 38	說明	A6區A棟8樓A05-主臥室，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區A棟8樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區A棟8樓A05-次臥1，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區A棟8樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟8樓A05-次臥2，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟8樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟8樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟8樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟8樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟8樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟8樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					

編號	說明	編號	說明
49	A6區A棟8樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.25mm。	50	A6區A棟8樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
			
編號	說明	編號	說明
51	A6區A棟8樓A05-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	52	標的物門牌，A6區A棟8樓A06
			
編號	說明	編號	說明
53	A6區A棟8樓A06-客廳，目視無損壞。	54	A6區A棟8樓A06-主臥室，目視無損壞。
			

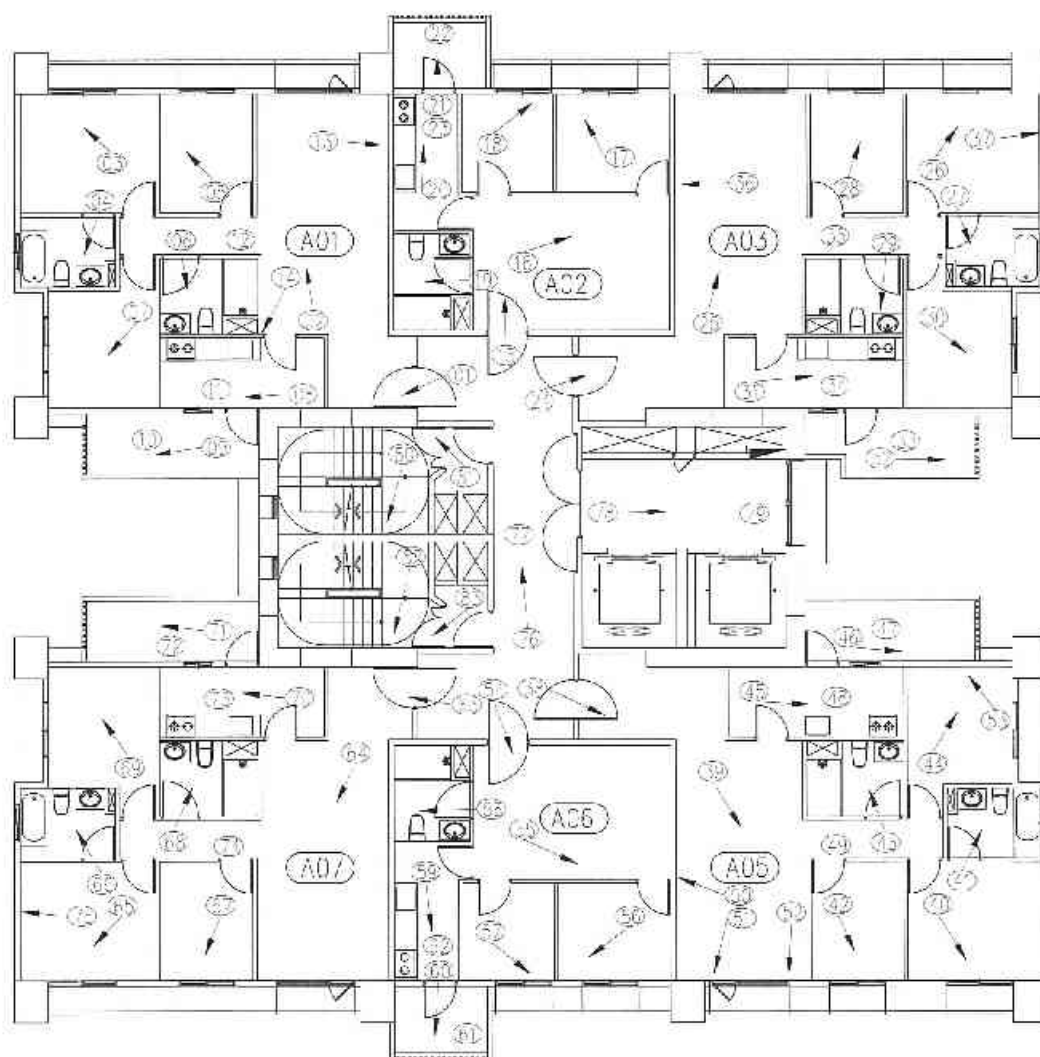
編號 55	說明	A6區A棟8樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟8樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟8樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟8樓A06-外陽台，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟8樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟8樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 61	說明	標的物門牌，A6區A棟8樓A07	編號 62	說明	A6區A棟8樓A07-客廳
					
編號 63	說明	A6區A棟8樓A07-主臥室	編號 64	說明	A6區A棟8樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟8樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟8樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					

編號 67	說明 A6區A棟8樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區A棟8樓A07-廚房，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區A棟8樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區A棟8樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區A棟8樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區A棟8樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 73	說明	A6區A棟8樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 74	說明	A6區A棟8樓A07-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。
					
編號 75	說明	A6區A棟8樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 76	說明	A6區A棟8樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟8樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟8樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟8樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	80	A6區A棟8樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
31	A6區A棟8樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。	82	A6區A棟8樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
			



七層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟7樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☐ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白蟻	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↙	2	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	A01-客廳
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟7樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							製 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2	0.25	1. 細微裂縫	A03-客廳
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-主臥室
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟7樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.25	1. 細微裂縫	A05-客廳
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	0.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-客廳
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	0.5	0.1	1. 細微裂縫	A05-客廳
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-次臥2
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟7樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

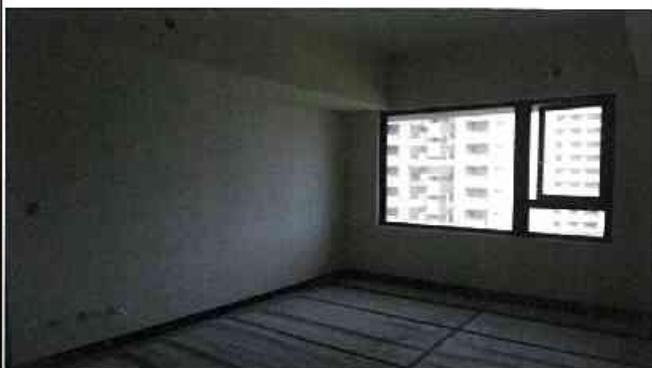
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-寢房
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07 廚房檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07 走廊檢修孔
75	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	A07-主臥室
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間檢修孔現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

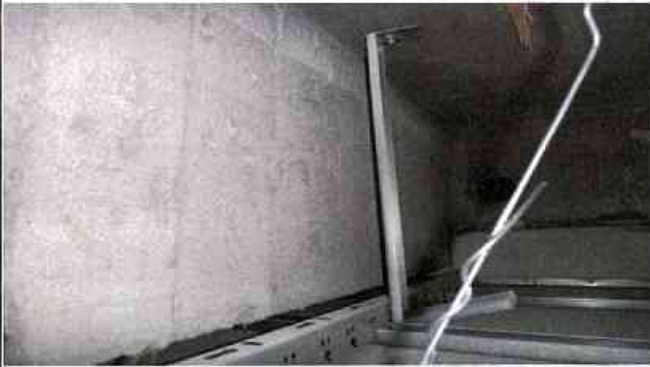
※其他事項：

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

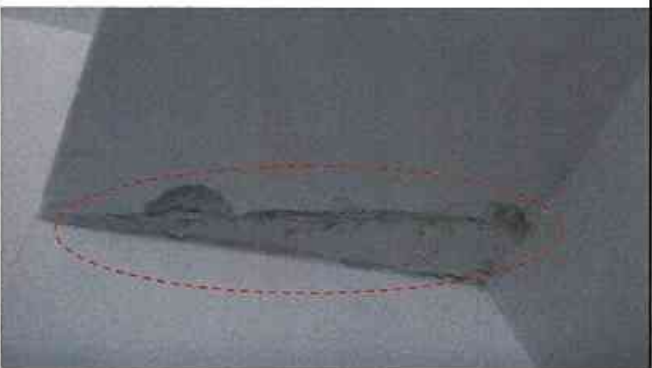
370

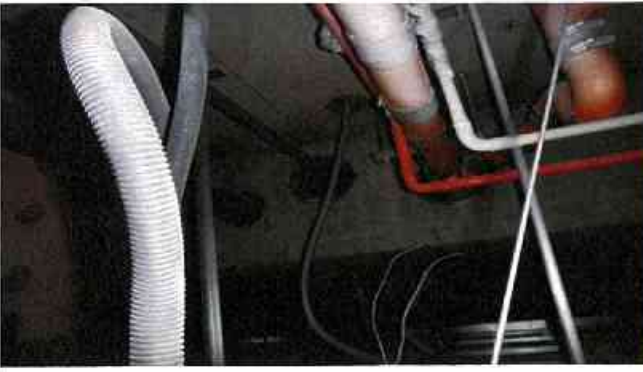
編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟7樓A01	編號 2	說明	A6區A棟7樓A01-客廳
					
編號 3	說明	A6區A棟7樓A01-主臥室，目視無損壞。	編號 4	說明	A6區A棟7樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟7樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟7樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

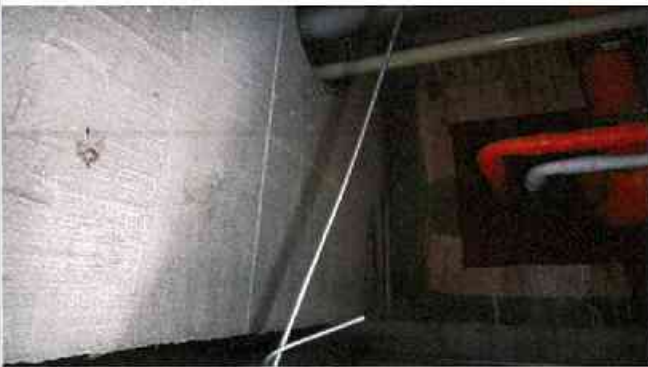
編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟7樓A01-次臥2，目視無損壞。	8	A6區A棟7樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟7樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟7樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟7樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟7樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

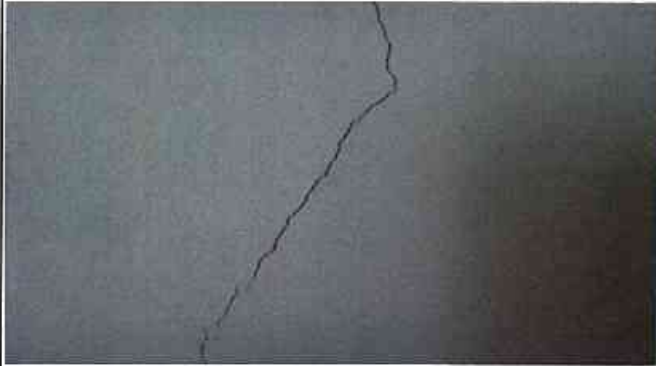
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 13	說明	A6區A棟7樓A01-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明	A6區A棟7樓A01-客廳混凝土剝落。
					
編號 15	說明	標的物門牌，A6區A棟7樓A02	編號 16	說明	A6區A棟7樓A02-客廳，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟7樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟7樓A02-次臥，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
19	A6區A棟7樓A02-衛浴，目視無損壞。	20	A6區A棟7樓A02-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
21	A6區A棟7樓A02-外陽台，目視無損壞。	22	A6區A棟7樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
23	A6區A棟7樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	24	標的物門牌：A6區A棟7樓A03
			

編號 25	說明	A6區A棟7樓A03-客廳	編號 26	說明	A6區A棟7樓A03-主臥室
					
編號 27	說明	A6區A棟7樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟7樓A03-次臥1，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟7樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟7樓A03-次臥2，目視無損壞。
					

編號 31	說明 A6區A棟7樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區A棟7樓A03-外陽台，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區A棟7樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區A棟7樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區A棟7樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區A棟7樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。
			

編號 37	說明	A6區A棟7樓A03-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm。	編號 38	說明	標的物門牌，A6區A棟7樓A05
					
編號 39	說明	A6區A棟7樓A05-客廳	編號 40	說明	A6區A棟7樓A05-主臥室，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區A棟7樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟7樓A05-次臥1，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明	A6區A棟7樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟7樓A05-次臥2
					
編號 45	說明	A6區A棟7樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟7樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟7樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟7樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟7樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟7樓A05-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。
					
編號 51	說明	A6區A棟7樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。	編號 52	說明	A6區A棟7樓A05-客廳細微裂縫
					
編號 53	說明	A6區A棟7樓A05-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。	編號 54	說明	標的物門牌，A6區A棟7樓A06
					

編號 55	說明	A6區A棟7樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟7樓A06-主臥室，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟7樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟7樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟7樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟7樓A06-外陽台，目視無損壞。
					

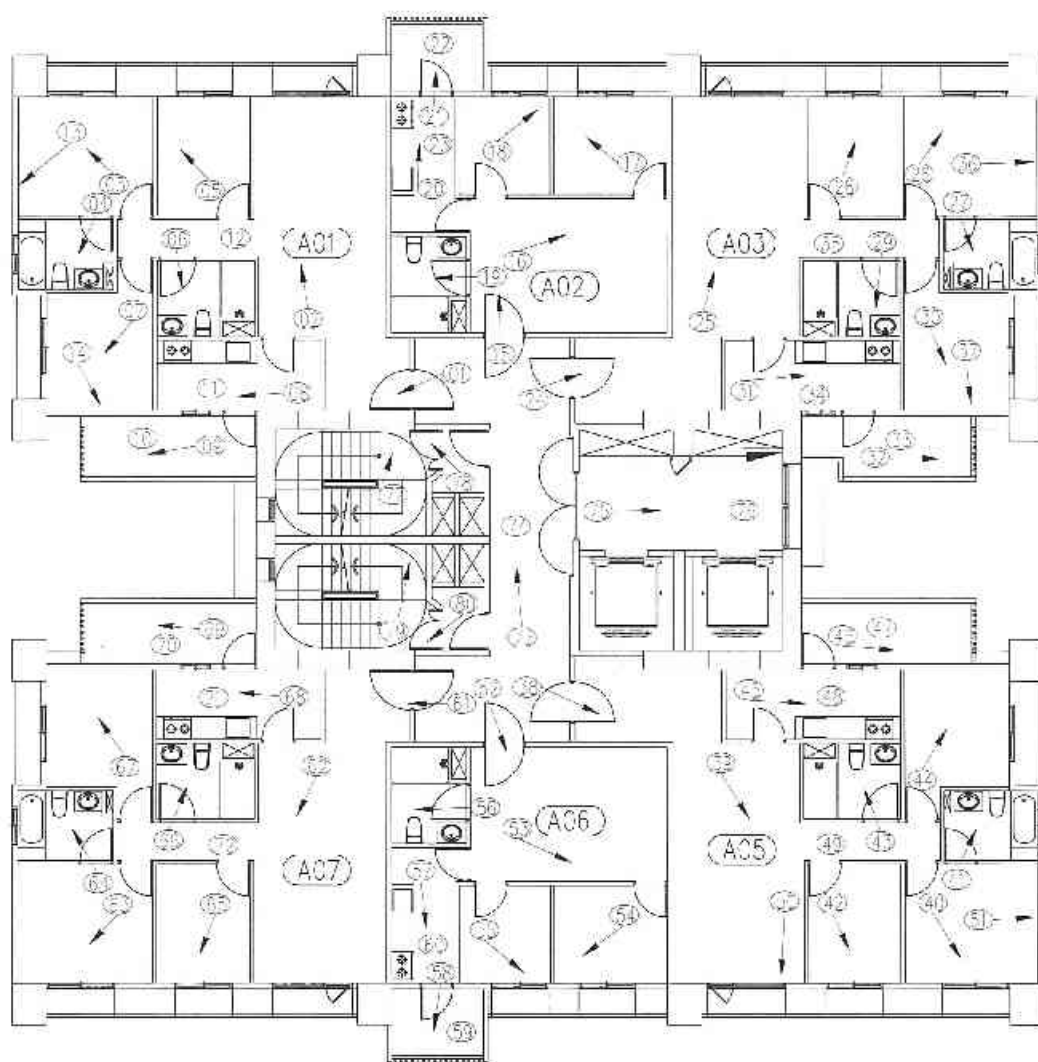
編號 61	說明	A6區A棟7樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟7樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 63	說明	標的物門牌，A6區A棟7樓A07	編號 64	說明	A6區A棟7樓A07-客廳，目視無損壞。
					
編號 65	說明	A6區A棟7樓A07-主臥室	編號 66	說明	A6區A棟7樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6區A棟7樓A07-次臥1，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟7樓A07-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟7樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟7樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟7樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟7樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					

編號 73	說明	A6區A棟7樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明	A6區A棟7樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 75	說明	A6區A棟7樓A07-主臥室，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 76	說明	A6區A棟7樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
					
編號 77	說明	A6區A棟7樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明	A6區A棟7樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟7樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	80	A6區A棟7樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
81	A6區A棟7樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	82	A6區A棟7樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
			
編號	說明		
83	A6區A棟7樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。		
			



六層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟6樓											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☐ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.25	1. 細微裂縫	A01-主臥室	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2	0.2	1. 細微裂縫	A01-次臥2	
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟6樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染色或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03 廚房
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A03 主臥室
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.5	0.2	1. 細微裂縫	A03-次臥2
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟6樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-主臥室	
52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

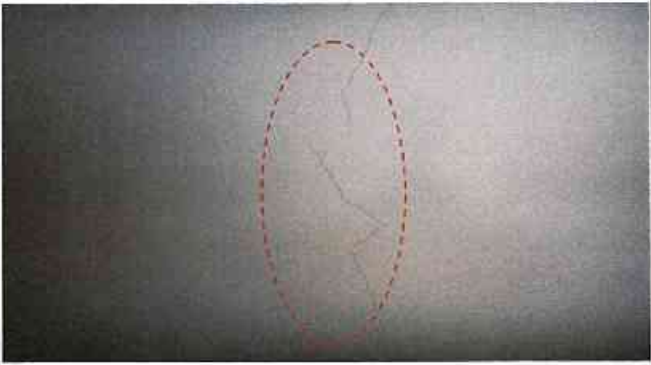
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟6樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.流漿土剝落成鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

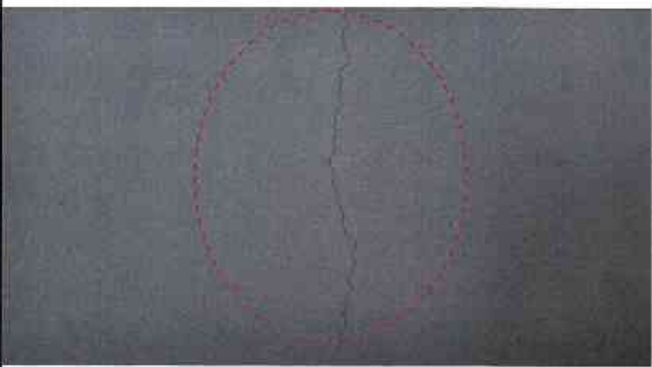
編號 1	說明 標的物門牌，A6區A棟6樓A01	編號 2	說明 A6區A棟6樓A01-客廳，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區A棟6樓A01-主臥室	編號 4	說明 A6區A棟6樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區A棟6樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區A棟6樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟6樓A01-次臥2	8	A6區A棟6樓A01-廚房,目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟6樓A01-外陽台,目視無損壞。	10	A6區A棟6樓A01-外陽台維修孔,目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟6樓A01-廚房維修孔,目視無損壞。	12	A6區A棟6樓A01-走廊維修孔,目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區A棟6樓A01-主臥室，細微裂縫，長約2m，寬約0.25mm。	編號 14	說明 A6區A棟6樓A01-次臥2，細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
編號 15	說明 標的物門牌，A6區A棟6樓A02	編號 16	說明 A6區A棟6樓A02-客廳，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區A棟6樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區A棟6樓A02-次臥，目視無損壞。
			

編號 19	說明	A6區A棟6樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟6樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟6樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟6樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟6樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	標的物門牌，A6區A棟6樓A03
					

編號	說明	A6區A棟6樓A03-客廳，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟6樓A03-主臥室
25			26		
					
編號	說明	A6區A棟6樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟6樓A03-次臥1，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明	A6區A棟6樓A03-公衛浴，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟6樓A03-次臥2
29			30		
					

編號 31	說明	A6區A棟6樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟6樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟6樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟6樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟6樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟6樓A03-主臥室，細微裂縫，2公尺，寬約0.2mm。
					

編號 37	說明	A6區A棟6樓A03-次臥2,細微裂縫, 2.5公尺,寬約0.2mm。	編號 38	說明	標的物門牌, A6區A棟6樓A05
					
編號 39	說明	A6區A棟6樓A05-客廳	編號 40	說明	A6區A棟6樓A05-主臥室
					
編號 41	說明	A6區A棟6樓A05-主臥室衛浴,目視 無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟6樓A05-次臥1,目視無損 壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟6樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟6樓A05-次臥2，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟6樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟6樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟6樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟6樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區A棟6樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區A棟6樓A05-客廳，細微裂縫，0.5m，寬約0.2mm。
			
編號 51	說明 A6區A棟6樓A05-主臥，細微裂縫，2.5公尺，寬約0.25mm。	編號 52	說明 標的物門牌，A6區A棟6樓A06
			
編號 53	說明 A6區A棟6樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區A棟6樓A06-主臥室，目視無損壞。
			

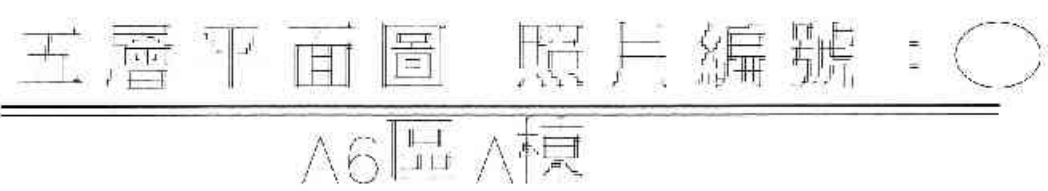
編號 55	說明	A6區A棟6樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟6樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟6樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟6樓A06-外陽台，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟6樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟6樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
61	標的物門牌，A6區A棟6樓A07。	62	A6區A棟6樓A07-客廳，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
63	A6區A棟6樓A07-主臥室，目視無損壞。	64	A6區A棟6樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
65	A6區A棟6樓A07-次臥1，目視無損壞。	66	A6區A棟6樓A07-公衛浴，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 67	說明	A6區A棟6樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟6樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟6樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟6樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟6樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟6樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6區A棟6樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟6樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟6樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟6樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區A棟6樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區A棟6樓-公共空間-右側排煙，目視無損壞。
			



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟5樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☐ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						主A01-臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A01-客廳
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟5樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉灰層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 漸漲脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2.5	0.3	1. 細微裂縫	A03-客廳
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	1	0.2	1. 細微裂縫	A03-次臥2
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟5樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	0.5	0.2	1.細微裂縫	A05-客廳
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		~	2.5	0.15	1.細微裂縫	A05-主臥室
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1	0.15	1.細微裂縫	A05-次臥2
52	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

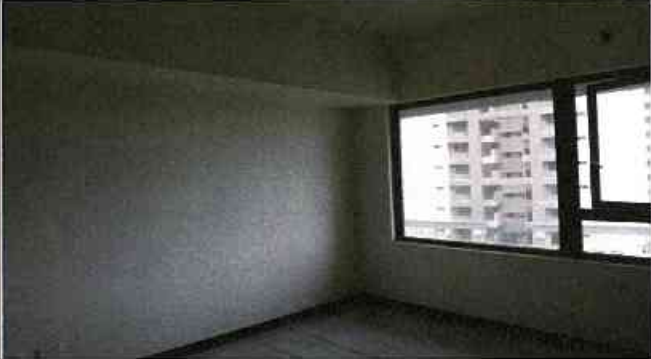
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟5樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 塗層剝落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1.5	0.15	1. 細微裂縫	A06-主臥室
62	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟5樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側掛梯室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐ </									

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌，A6區A棟5樓A01	2	A6區A棟5樓A01-客廳
			
3	A6區A棟5樓A01-主臥室，目視無損壞。	4	A6區A棟5樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
5	A6區A棟5樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟5樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

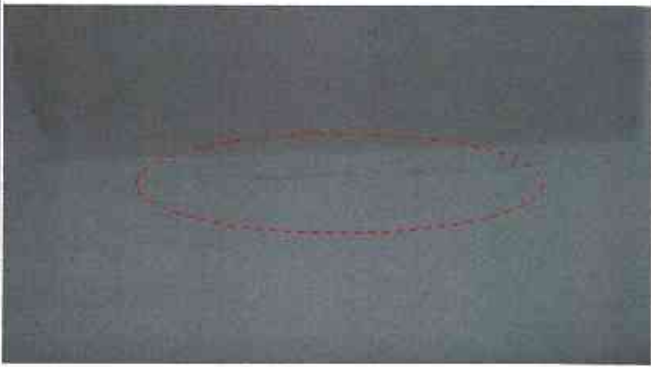
編號 7	說明 A6區A棟5樓A01-次臥2，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟5樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟5樓A01-外陽台，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟5樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區A棟5樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟5樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明 A6區A棟5樓A01-客廳，細微裂縫， 長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明 標的物門牌，A6區A棟5樓A02
			
編號 15	說明 A6區A棟5樓A02-客廳，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區A棟5樓A02-主臥室，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區A棟5樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區A棟5樓A02-衛浴，目視無損壞。
			

編號 19	說明	A6區A棟5樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟5樓A02-外陽台，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟5樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟5樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	標的物門牌，A6區A棟5樓A03。	編號 24	說明	A6區A棟5樓A03-客廳
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明 A6區A棟5樓A03-主臥室，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區A棟5樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區A棟5樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區A棟5樓A03-公衛浴，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區A棟5樓A03-次臥2	編號 30	說明 A6區A棟5樓A03-廚房，目視無損壞。
			

編號 31	說明	A6區A棟5樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟5樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟5樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟5樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟5樓A03-客廳，細微裂縫，長約2.5公尺，寬約0.3mm。	編號 36	說明	A6區A棟5樓A03-次臥2，細微裂縫，長約1公尺，寬約0.2mm。
					

編號	說明	標的物門牌，A6區A棟5樓A05	編號	說明	A6區A棟5樓A05-客廳
37			38		
					
編號	說明	A6區A棟5樓A05-主臥室	編號	說明	A6區A棟5樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
39			40		
					
編號	說明	A6區A棟5樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟5樓A05-公衛浴，目視無損壞。
41			42		
					

編號 43	說明	A6區A棟5樓A05-次臥2	編號 44	說明	A6區A棟5樓A05-廚房，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟5樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟5樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟5樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟5樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟5樓A05-客廳，細微裂縫，長約1m，寬約0.2mm。	編號 50	說明	A6區A棟5樓A05-主臥室，細微裂縫，長約1公尺，寬約0.15mm。
					
編號 51	說明	A6區A棟5樓A05-次臥室2，細微裂縫，長約1m，寬約0.15mm。	編號 52	說明	標的物門牌，A6區A棟5樓A06
					
編號 53	說明	A6區A棟5樓A06-客廳，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區A棟5樓A06-主臥室
					

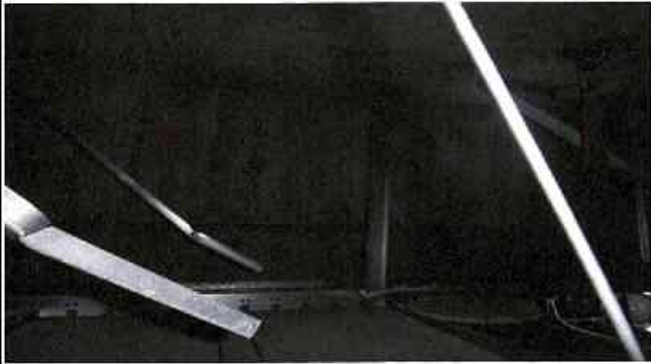
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 55	說明	A6區A棟5樓A06-次臥，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟5樓A06-衛浴，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟5樓A06-廚房，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟5樓A06-外陽台，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟5樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟5樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

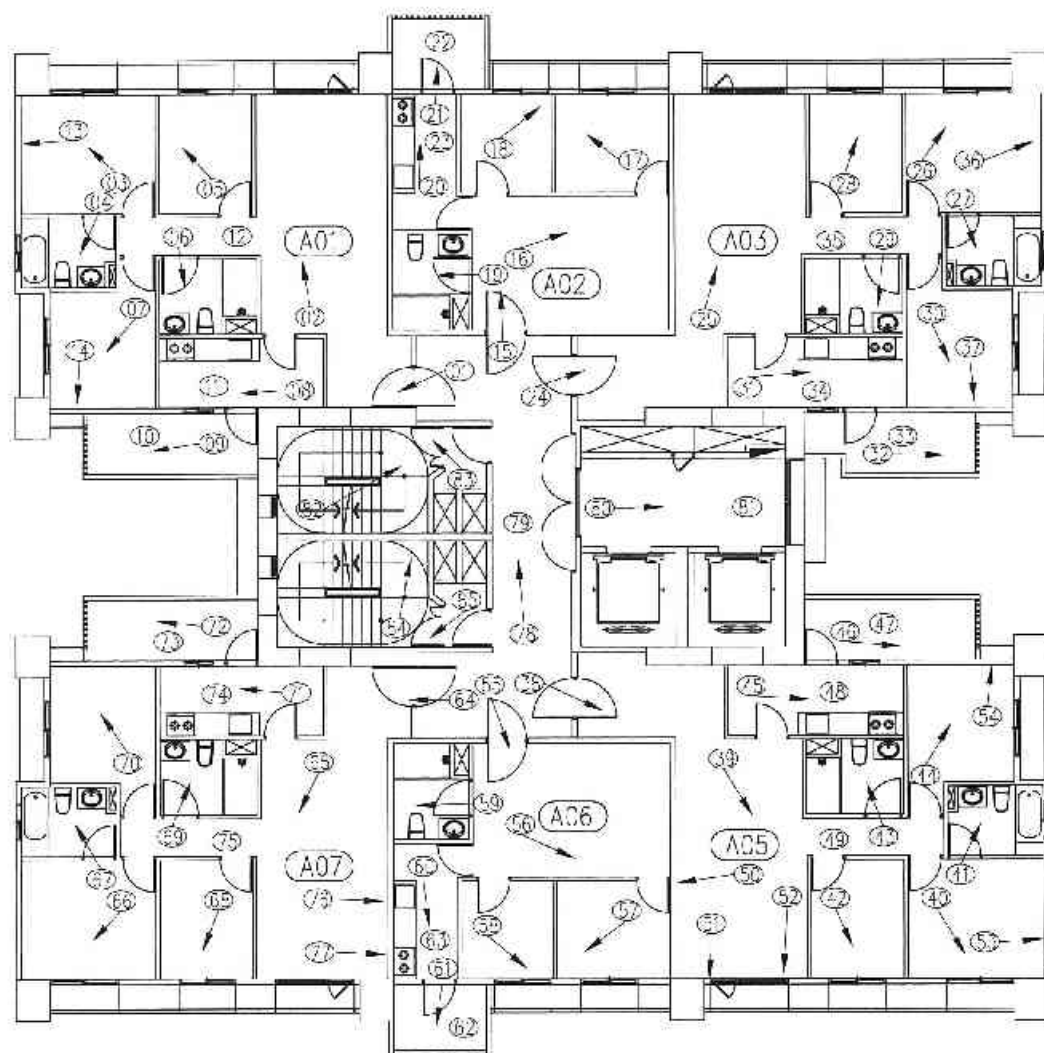
編號 61	說明 A6 區 A 棟 5 樓 A06-主臥室，細微裂縫，長約 1.5 公尺，寬約 0.15mm，。	編號 62	說明 標的物門牌，A6 區 A 棟 5 樓 A07
			
編號 63	說明 A6 區 A 棟 5 樓 A07-客廳，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 A 棟 5 樓 A07-主臥室，目視無損壞。
			
編號 65	說明 A6 區 A 棟 5 樓 A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 A 棟 5 樓 A07-次臥 1，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區A棟5樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟5樓A07-次臥2，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟5樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟5樓A07-外陽台，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟5樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟5樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 73	說明 A6區A棟5樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟5樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟5樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟5樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區A棟5樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區A棟5樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟5樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	80	A6區A棟5樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
			
編號	說明		
81	A6區A棟5樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。		
			
78			

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



四層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區A棟4樓													
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他													
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他													
頂版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他													
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華			
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳		
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露	A01-陽台維修孔		
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房維修孔		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊維修孔		
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		↘	2	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室		
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1. 細微裂縫	A01-次臥2		
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌		
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥		
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴		
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房		
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟4樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A02-陽台	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-陽台檢修孔	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A02-廚房檢修孔	
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A03-門牌	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-客廳	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥室	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-主臥衛浴	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥1	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-公衛浴	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-次臥2	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-廚房	
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A03-陽台	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-陽台檢修孔	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-廚房檢修孔	
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A03-走廊檢修孔	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A03-主臥室
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	1	0.15	1. 細微裂縫	A03-次臥2
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05 門牌
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟4樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 滲水染色或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 公衛浴
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 陽台
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露	A05-陽台檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1. 細微裂縫	A05-客廳
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1. 細微裂縫	A05-客廳
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1. 細微裂縫	A05-主臥室
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	A05-次臥2
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 次臥
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟4樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒				A07-門牌
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-主臥衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-次臥1
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-公衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-次臥2
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					A07 陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露 A07 陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A07 廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					A07-走廊檢修孔
76	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1. 細微裂縫 A07-客廳
77	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1. 細微裂縫 A07-客廳
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯間維修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯間門口

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址	浮洲合宜住宅A6區A棟4樓													
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他													
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他													
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他													
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他													
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註			
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
81	☐	☐	☐	☐	☒	☐						隔間門口維修孔		
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況		
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排煙室現況		
84	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況		
85	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排煙室現況		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟4樓A01	編號 2	說明	A6區A棟4樓A01-客廳，目視無損壞。
					
編號 3	說明	A6區A棟4樓A01-主臥室	編號 4	說明	A6區A棟4樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 5	說明	A6區A棟4樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟4樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟4樓A01-次臥2	8	A6區A棟4樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟4樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟4樓A01-外陽台維修孔，鋼筋外露。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟4樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟4樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

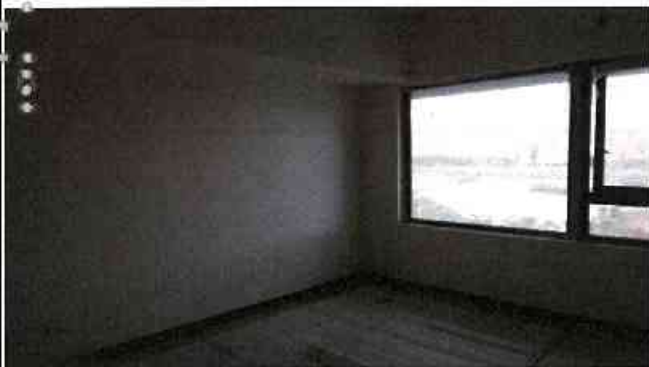
編號 13	說明 A6區A棟4樓A01-主臥室細微裂縫， 長約2m，寬約0.2mm。	編號 14	說明 A6區A棟4樓A01-次臥2細微裂縫， 長約2m，寬約0.15mm。
			
編號 15	說明 標的物門牌，A6區A棟4樓A02	編號 16	說明 A6區A棟4樓A02-客廳，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區A棟4樓A02-主臥室，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區A棟4樓A02-次臥，目視無損壞。
			

編號 19	說明	A6區A棟4樓A02-衛浴，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟4樓A02-廚房，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟4樓A02-外陽台，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟4樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟4樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	標的物門牌，A6區A棟4樓A03
					

編號	說明	編號	說明
25	A6區A棟4樓A03-客廳，目視無損壞。	26	A6區A棟4樓A03-主臥室
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區A棟4樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。	28	A6區A棟4樓A03-次臥1，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區A棟4樓A03-公衛浴，目視無損壞。	30	A6區A棟4樓A03-次臥2
			

編號 31	說明	A6區A棟4樓A03-廚房，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟4樓A03-外陽台，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟4樓A03-外陽台維修孔，鋼筋外露。	編號 34	說明	A6區A棟4樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟4樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟4樓A03-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 37	說明 A6區A棟4樓A03-次臥2細微裂縫， 長約1m，寬約0.15mm。	編號 38	說明 標的物門牌，A6區A棟4樓A05
			
編號 39	說明 A6區A棟4樓A05-客廳	編號 40	說明 A6區A棟4樓A05-主臥室
			
編號 41	說明 A6區A棟4樓A05-主臥室衛浴，目視 無損壞。	編號 42	說明 A6區A棟4樓A05-次臥1，目視無損 壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明	A6區A棟4樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟4樓A05-次臥2
					
編號 45	說明	A6區A棟4樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟4樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟4樓A05-外陽台維修孔，鋼筋外露。	編號 48	說明	A6區A棟4樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號 49	說明 A6區A棟4樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區A棟4樓A05-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。
			
編號 51	說明 A6區A棟4樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm。	編號 52	說明 A6區A棟4樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
			
編號 53	說明 A6區A棟4樓A05-主臥室細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 54	說明 A6區A棟4樓A05-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。
			

編號 55	說明	標的物門牌，A6區A棟4樓A06	編號 56	說明	A6區A棟4樓A06-客廳，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟4樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟4樓A06-次臥，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟4樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟4樓A06-廚房，目視無損壞。
					

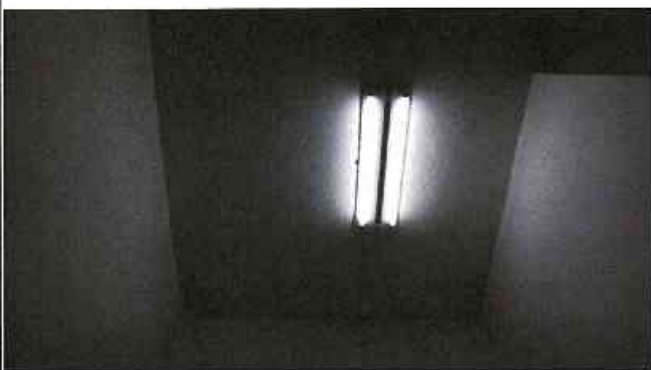
編號 61	說明 A6區A棟4樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區A棟4樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號 63	說明 A6區A棟4樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 64	說明 標的物門牌，A6區A棟4樓A07。
			
編號 65	說明 A6區A棟4樓A07-客廳。	編號 66	說明 A6區A棟4樓A07-主臥室，目視無損壞。
			

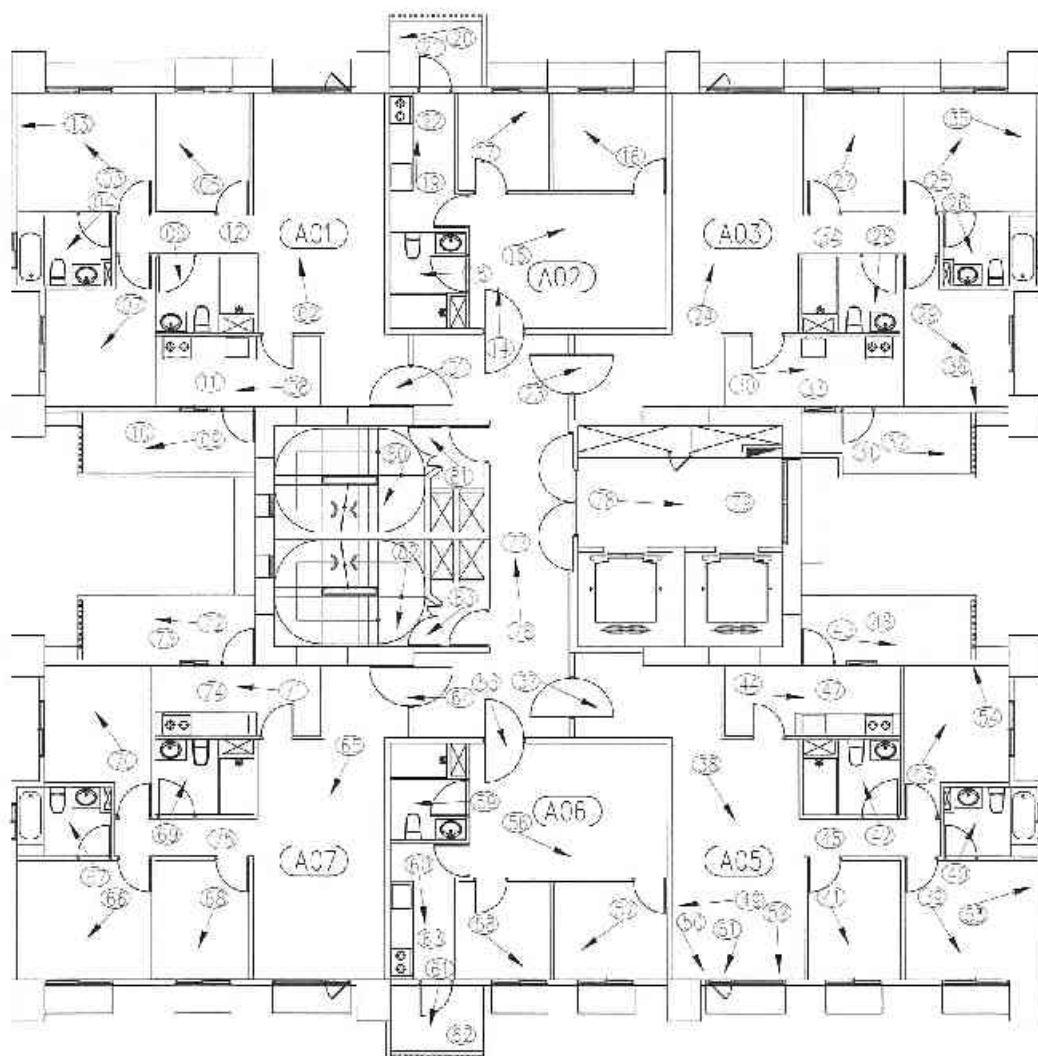
編號 67	說明 A6區A棟4樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區A棟4樓A07-次臥1，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區A棟4樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區A棟4樓A07-次臥2，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區A棟4樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區A棟4樓A07-外陽台，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區A棟4樓A07-外陽台維修孔，鋼筋外露。	編號 74	說明 A6區A棟4樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟4樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟4樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
			
編號 77	說明 A6區A棟4樓A07-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 78	說明 A6區A棟4樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6 區 A 棟 4 樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6 區 A 棟 4 樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6 區 A 棟 4 樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 82	說明	A6 區 A 棟 4 樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6 區 A 棟 4 樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 84	說明	A6 區 A 棟 4 樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
85	A6區A棟4樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。		
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



七層平面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟3樓										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		└	1.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-主臥室
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日


標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟3樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕剝落 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台修孔
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房修孔
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03 門牌
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03 主臥衛浴
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台修孔
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房修孔
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊修孔
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.1	1. 細微裂縫	A03-主臥室
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		}	2	0.2	1. 細微裂縫	A03 次臥2
37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05 客廳
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟3樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉光層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05 陽台檢修孔
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1.細微裂縫	A05-客廳
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.2	1.細微裂縫	A05-客廳
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1.細微裂縫	A05-客廳
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1.細微裂縫	A05-客廳現
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1.細微裂縫	A05-主臥室
54	☐	☐	☐	☐	☐	☐			1.5	0.25	1.細微裂縫	A05-次臥2
55	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06 次臥
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟3樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉剝層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔
64	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 主臥室
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥I
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥2
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廁所檢修孔
76	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間
77	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口
79	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間門口維修孔
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟3樓									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華
81	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側排教室現況
82	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
83	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側排教室現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐ </										

編號 1	說明	標的物門牌，A6區A棟3樓A01	編號 2	說明	A6區A棟3樓A01-客廳，目視無損壞。
					
編號 3	說明	A6區A棟3樓A01-主臥室	編號 4	說明	A6區A棟3樓A01-客廳-主臥室衛浴，目視無損壞
					
編號 5	說明	A6區A棟3樓A01-次臥1，目視無損壞。	編號 6	說明	A6區A棟3樓A01-公衛浴，目視無損壞。
					

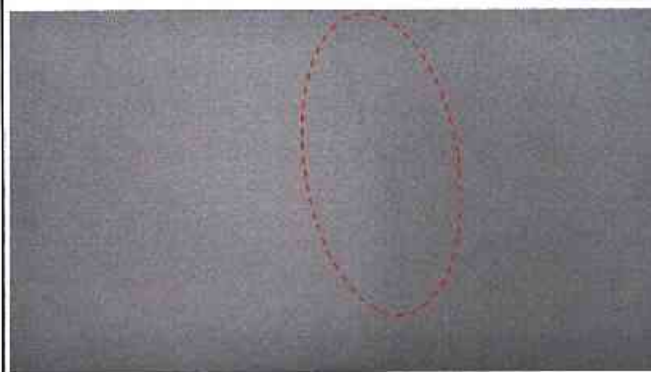
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟3樓A01-次臥2，目視無損壞。	8	A6區A棟3樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟3樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟3樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟3樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟3樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟3樓A01-主臥室細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm。	編號 14	說明	標的物門牌，A6區A棟3樓A02
					
編號 15	說明	A6區A棟3樓A02-客廳，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區A棟3樓A02-主臥室，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區A棟3樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟3樓A02-衛浴，目視無損壞。
					

編號 19	說明	A6區A棟3樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟3樓A02-外陽台，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟3樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟3樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	標的物門牌，A6區A棟3樓A03	編號 24	說明	A6區A棟3樓A03-客廳，目視無損壞。
					

編號 25	說明	A6區A棟3樓A03-主臥室，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區A棟3樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟3樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟3樓A03-公衛浴，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟3樓A03-次臥2，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟3樓A03-廚房，目視無損壞。
					

編號 31	說明	A6區A棟3樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟3樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟3樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟3樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟3樓A03主臥室細微裂縫，	編號 36	說明	A6區A棟3樓A03-次臥2細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					

編號 37	說明	標的物門牌，A6區A棟3樓A05	編號 38	說明	A6區A棟3樓A05-客廳
					
編號 39	說明	A6區A棟3樓A05-主臥室	編號 40	說明	A6區A棟3樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區A棟3樓A05-次臥1，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟3樓A05-公衛浴，目視無損壞。
					

編號 43	說明	A6區A棟3樓A05-次臥2	編號 44	說明	A6區A棟3樓A05-廚房，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟3樓A05-外陽台，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟3樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區A棟3樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟3樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟3樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。	編號 50	說明	A6區A棟3樓A05-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.2mm。
					
編號 51	說明	A6區A棟3樓A05-客廳細微裂縫	編號 52	說明	A6區A棟3樓A05-客廳細微裂縫，長約0.5m，寬約0.2mm。
					
編號 53	說明	A6區A棟3樓A05-主臥室細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 54	說明	A6區A棟3樓A05-次臥2細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

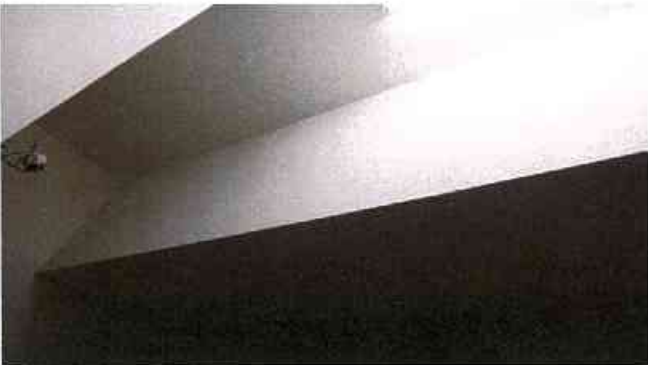
編號 55	說明	標的物門牌：A6區A棟3樓A06。	編號 56	說明	A6區A棟3樓A06。-客廳，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟3樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟3樓A06--次臥，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟3樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟3樓A06-廚房，目視無損壞。
					

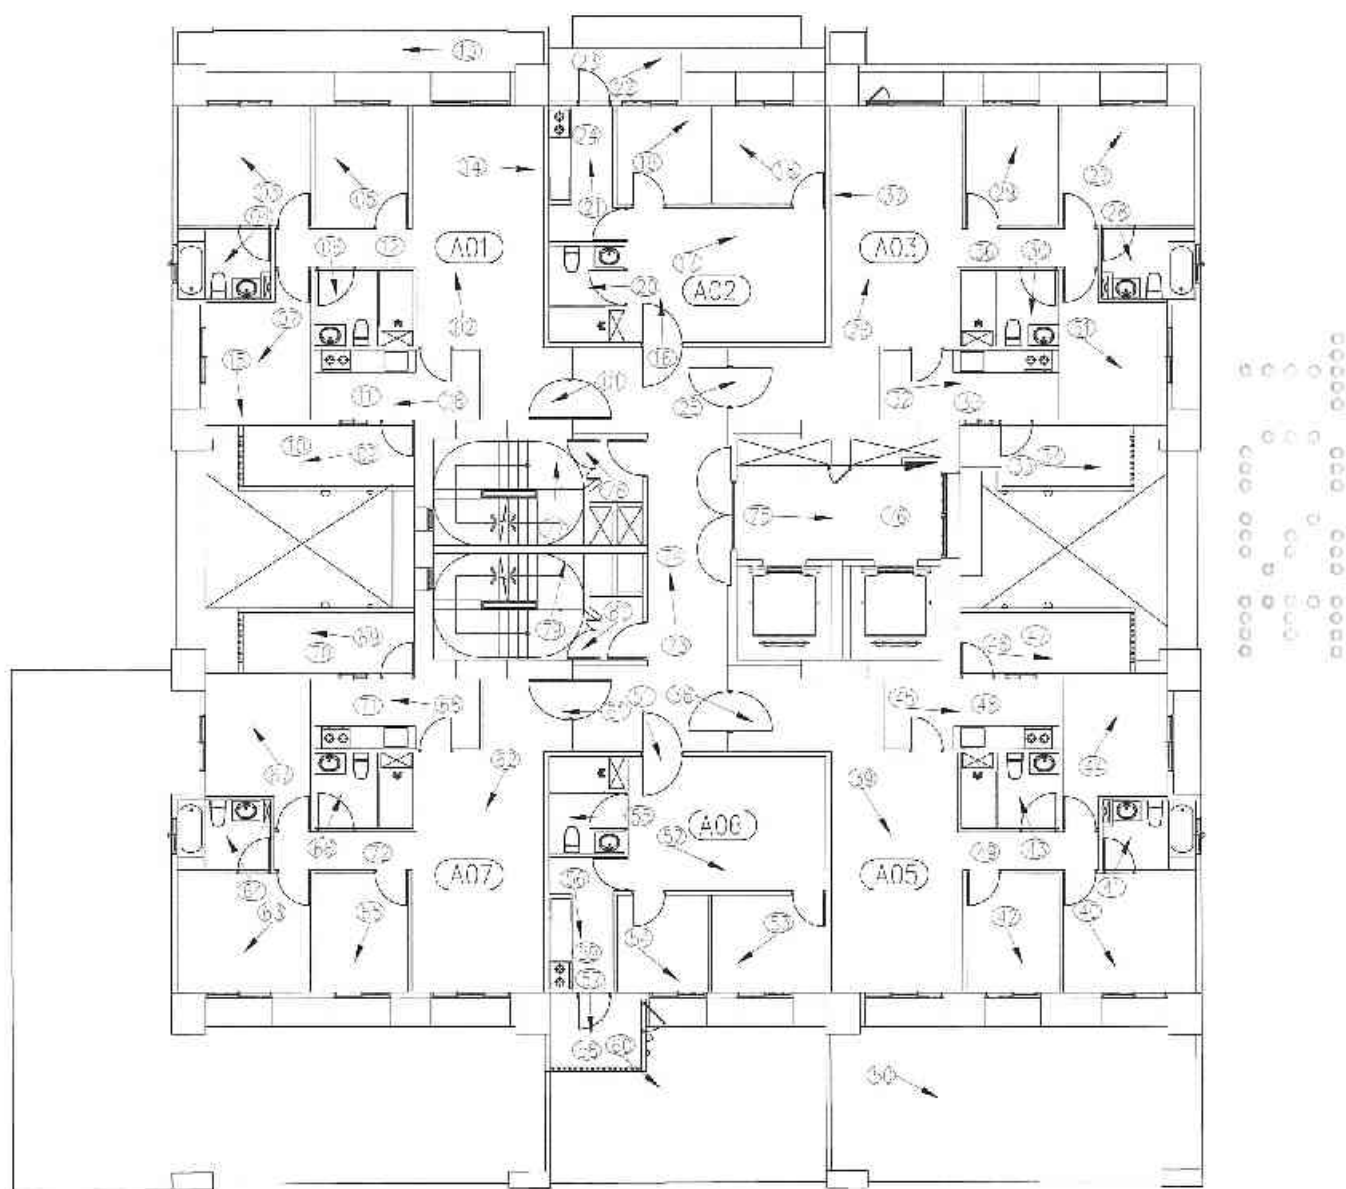
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 61	說明	A6區A棟3樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 62	說明	A6區A棟3樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 63	說明	A6區A棟3樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 64	說明	標的物門牌，A6區A棟3樓A07
					
編號 65	說明	A6區A棟3樓A07-客廳，目視無損壞。	編號 66	說明	A6區A棟3樓A07-主臥室，目視無損壞。
					

編號 67	說明 A6區A棟3樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 68	說明 A6區A棟3樓A07-次臥1，目視無損壞。
			
編號 69	說明 A6區A棟3樓A07-公衛浴，目視無損壞。	編號 70	說明 A6區A棟3樓A07-次臥2，目視無損壞。
			
編號 71	說明 A6區A棟3樓A07-廚房，目視無損壞。	編號 72	說明 A6區A棟3樓A07-外陽台，目視無損壞。
			

編號 73	說明 A6區A棟3樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟3樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟3樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟3樓-公共空間-梯間，目視無損壞。
			
編號 77	說明 A6區A棟3樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區A棟3樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。
			

編號 79	說明	A6區A棟3樓-公共空間-梯間門口維修孔，目視無損壞。	編號 80	說明	A6區A棟3樓-公共空間-右側樓梯，目視無損壞。
					
編號 81	說明	A6區A棟3樓-公共空間-右側排煙室，目視無損壞。	編號 82	說明	A6區A棟3樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。
					
編號 83	說明	A6區A棟3樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。			
					



二層下面圖 照片編號：○

A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟2樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥漿上剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A01-門牌	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-客廳	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥室	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-主臥衛浴	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥1	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-公衛浴	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-次臥2	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-廚房	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-陽台	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-陽台檢修孔	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-廚房檢修孔	
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A01-走廊檢修孔	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A01-外陽台	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.25	1. 細微裂縫	A01-客廳	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1. 細微裂縫	A01-次臥2	
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A02-門牌	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-客廳	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-主臥室	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-次臥	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-衛浴	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟2樓										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷新脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-廚房
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A02-陽台
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-陽台檢修孔
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A02-廚房檢修孔
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A03-門牌
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-客廳
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥室
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-主臥衛浴
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥1
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-公衛浴
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-次臥2
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-廚房
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A03-陽台
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-陽台檢修孔
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-廚房檢修孔
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A03-走廊檢修孔
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	2	0.15	1. 細微裂縫	A03-客廳
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A05-門牌
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-客廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥室
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟2樓											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 海水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-主臥衛浴	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥1	
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-公衛浴	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-次臥2	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-廚房	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-陽台	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-陽台檢修孔	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-廚房檢修孔	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A05-走廊檢修孔	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A05-露臺	
51	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A06-門牌	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-客廳	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-主臥室	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-次臥	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-衛浴	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-廚房	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-陽台	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-陽台檢修孔	
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A06-廚房檢修孔	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A06-露臺	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

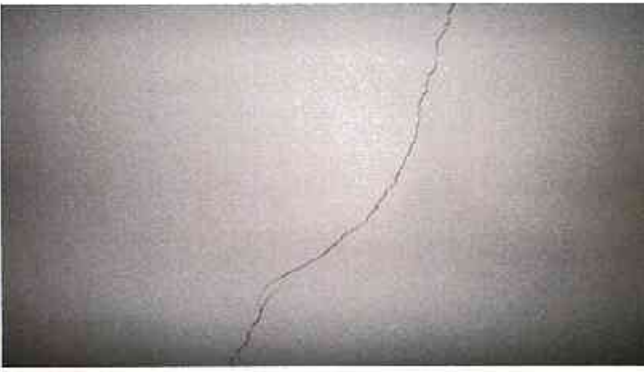
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟2樓										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒					A07-門牌
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-客廳
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥室
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-主臥衛浴
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-次臥1
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-公衛浴
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07 次臥2
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-廚房
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						A07-陽台
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-陽台檢修孔
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-廚房檢修孔
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						A07-走廊檢修孔
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯間維修孔現況
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯間門口現況
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 鋼筋外露鏽蝕	梯間門口維修孔
77	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側樓梯現況
78	☒	☐	☐	☐	☐	☐						右側梯煙室現況
79	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側樓梯現況
80	☒	☐	☐	☐	☐	☐						左側梯煙室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號	說明	編號	說明
1	標的物門牌：A6區A棟2樓A01	2	A6區A棟2樓A01-客廳
			
3	A6區A棟2樓A01-主臥室，目視無損壞。	4	A6區A棟2樓A01-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
5	A6區A棟2樓A01-次臥1，目視無損壞。	6	A6區A棟2樓A01-公衛浴，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
7	A6區A棟2樓A01-次臥2	8	A6區A棟2樓A01-廚房，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
9	A6區A棟2樓A01-外陽台，目視無損壞。	10	A6區A棟2樓A01-外陽台維修孔，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區A棟2樓A01-廚房維修孔，目視無損壞。	12	A6區A棟2樓A01-走廊維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟2樓A01-客廳外陽台，目視無損壞。	編號 14	說明	A6區A棟2樓A01-客廳細微裂縫，長約2.5m，寬約0.25mm。
					
編號 15	說明	A6區A棟2樓A01-次臥2細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm。	編號 16	說明	標的物門牌，A6區A棟2樓A02
					
編號 17	說明	A6區A棟2樓A02客廳，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區A棟2樓A02-主臥室，目視無損壞。
					

編號 19	說明	A6區A棟2樓A02-次臥，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟2樓A02-衛浴，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟2樓A02-廚房，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟2樓A02-外陽台，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟2樓A02-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區A棟2樓A02-廚房維修孔，目視無損壞。
					

編號	說明	標的物門牌，A6區A棟2樓A03	編號	說明	A6區A棟2樓A03-客廳。
25			26		
					
編號	說明	A6區A棟2樓A03-主臥室，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟2樓A03-主臥室衛浴，目視無損壞。
27			28		
					
編號	說明	A6區A棟2樓A03-次臥1，目視無損壞。	編號	說明	A6區A棟2樓A03-公衛浴，目視無損壞。
29			30		
					

編號 31	說明	A6區A棟2樓A03-次臥2，目視無損壞。	編號 32	說明	A6區A棟2樓A03-廚房，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區A棟2樓A03-外陽台，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區A棟2樓A03-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區A棟2樓A03-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區A棟2樓A03-走廊維修孔，目視無損壞。
					

編號 37	說明	A6區A棟2樓A03-客廳細微裂縫，長約2m，寬約0.15mm。	編號 38	說明	標的物門牌，A6區A棟2樓A05
					
編號 39	說明	A6區A棟2樓A05-客廳，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區A棟2樓A05-主臥室，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區A棟2樓A05-主臥室衛浴，目視無損壞。	編號 42	說明	A6區A棟2樓A05-次臥1，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明	A6區A棟2樓A05-公衛浴，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區A棟2樓A05-次臥2，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區A棟2樓A05-廚房，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區A棟2樓A05-外陽台，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區A棟2樓A05-外陽台維修孔，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟2樓A05-廚房維修孔，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 49	說明 A6區A棟2樓A05-走廊維修孔，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區A棟2樓A05-露台，目視無損壞。
			
編號 51	說明 標的物門牌，A6區A棟2樓A06	編號 52	說明 A6區A棟2樓A06-客廳，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區A棟2樓A06-主臥室，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區A棟2樓A06-次臥，目視無損壞。
			

編號 55	說明	A6區A棟2樓A06-衛浴，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟2樓A06-廚房，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟2樓A06-外陽台，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟2樓A06-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟2樓A06-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區A棟2樓A06-露台，目視無損壞。
					

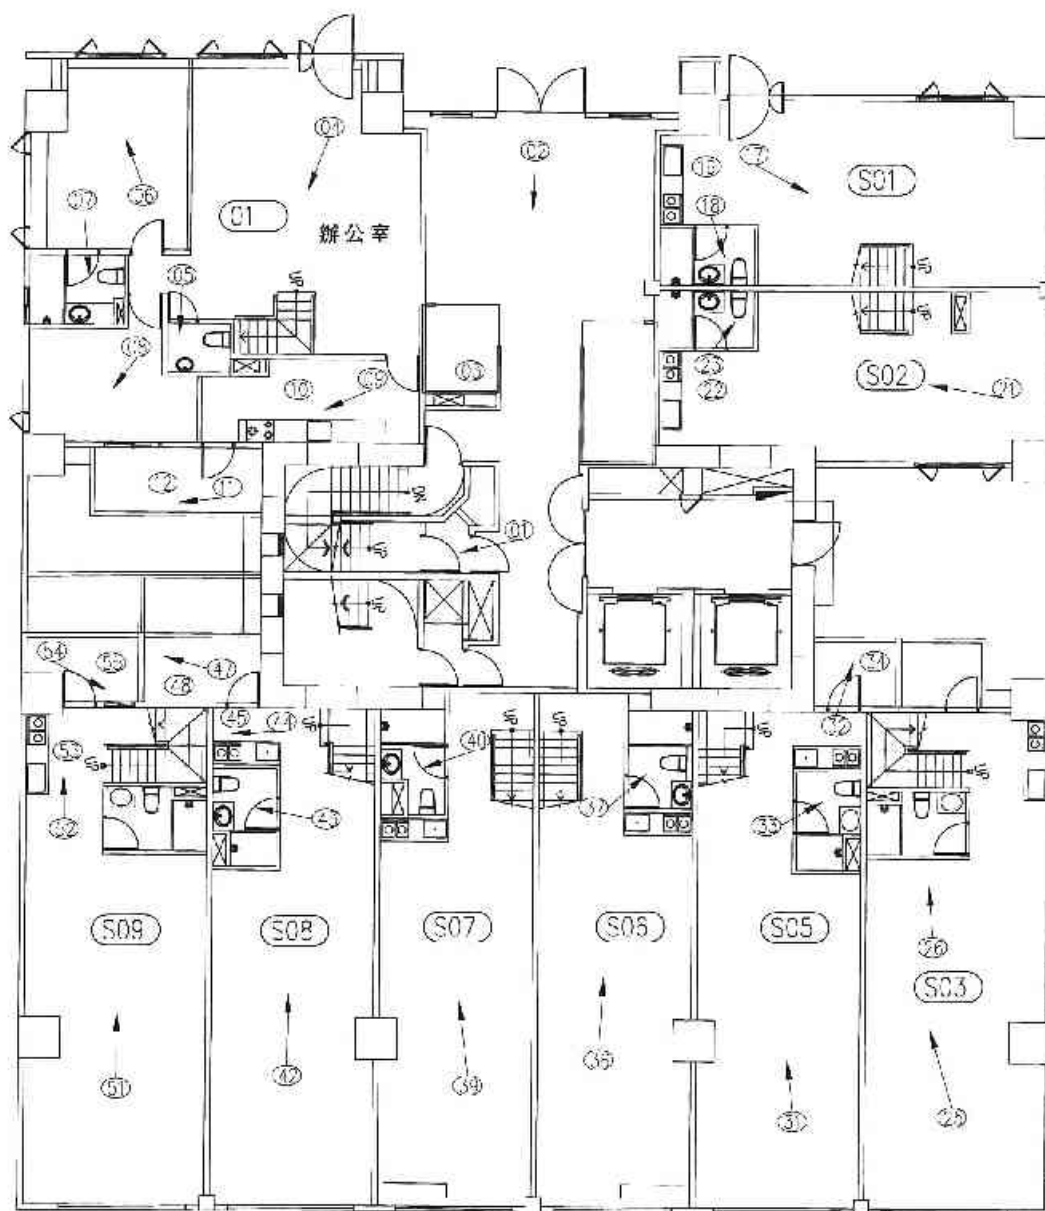
編號	說明	編號	說明
61	標的物門牌，A6區A棟2樓A07	62	A6區A棟2樓A07-客廳，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
63	A6區A棟2樓A07-主臥室，目視無損壞。	64	A6區A棟2樓A07-主臥室衛浴，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
65	A6區A棟2樓A07-次臥1，目視無損壞。	66	A6區A棟2樓A07-公衛浴，目視無損壞。
			

編號 67	說明	A6區A棟2樓A07-次臥2，目視無損壞。	編號 68	說明	A6區A棟2樓A07-廚房，目視無損壞。
					
編號 69	說明	A6區A棟2樓A07-外陽台，目視無損壞。	編號 70	說明	A6區A棟2樓A07-外陽台維修孔，目視無損壞。
					
編號 71	說明	A6區A棟2樓A07-廚房維修孔，目視無損壞。	編號 72	說明	A6區A棟2樓A07-走廊維修孔，目視無損壞。
					

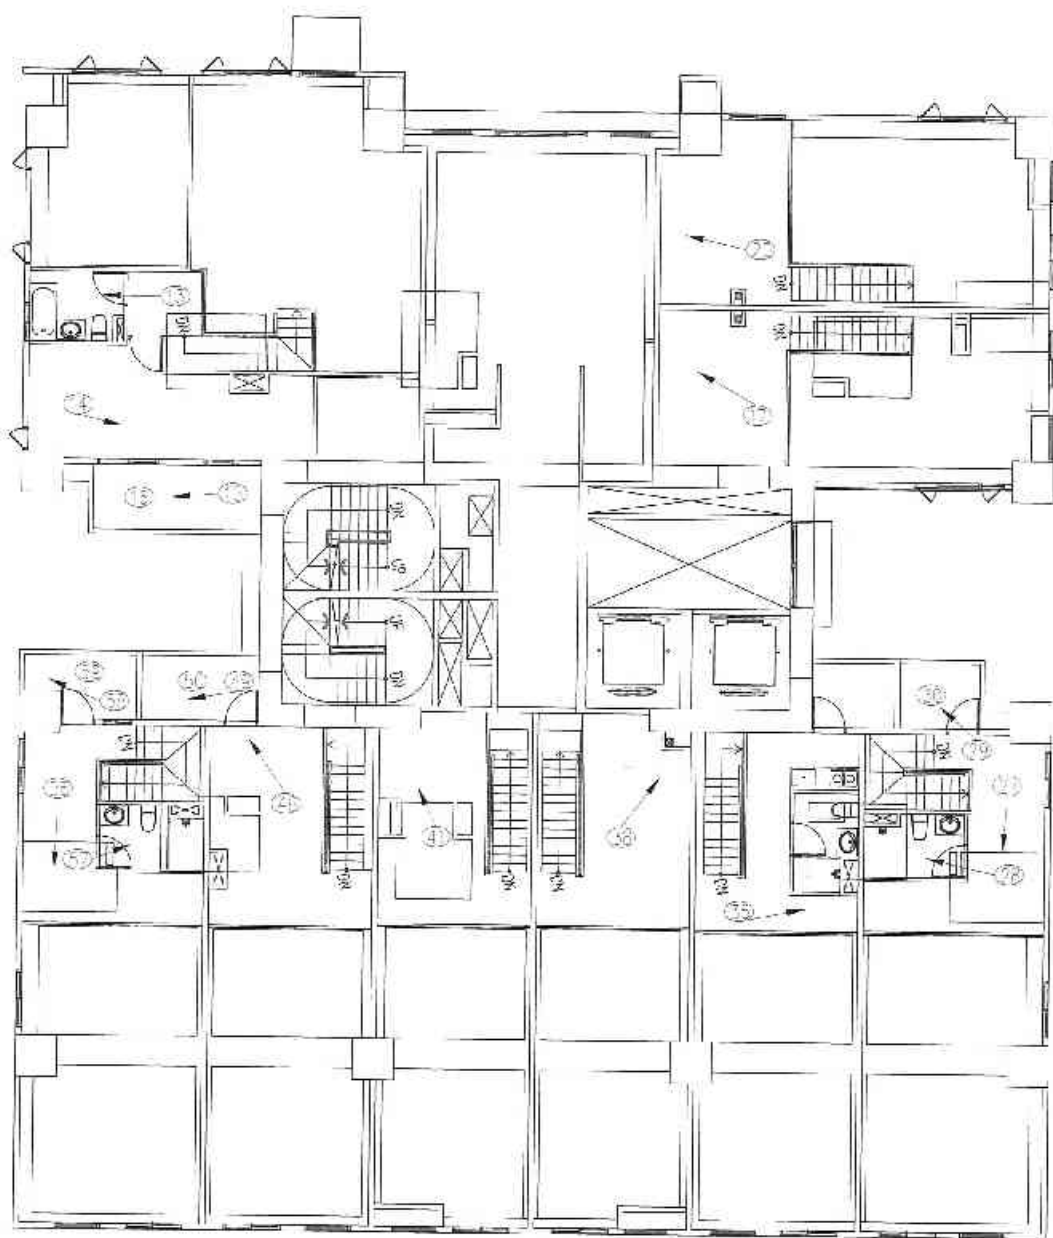
編號 73	說明 A6區A棟2樓-公共空間-梯間，目視無損壞。	編號 74	說明 A6區A棟2樓-公共空間-梯間維修孔，目視無損壞。
			
編號 75	說明 A6區A棟2樓-公共空間-梯間門口，目視無損壞。	編號 76	說明 A6區A棟2樓-公共空間-梯間門口維修孔，鋼筋裸露。
			
編號 77	說明 A6區A棟2樓-公共空間右側樓梯，目視無損壞。	編號 78	說明 A6區A棟2樓-右側排煙室，目視無損壞。
			

編號	說明	編號	說明
79	A6區A棟2樓-公共空間-左側樓梯，目視無損壞。	80	A6區A棟2樓-公共空間-左側排煙室，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



一層平面圖 照片編號：○
 A6區A棟



夾層平面圖 照片編號：○
A6區A棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟1樓												
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂	版	☒ 水泥粉光 ☐ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					1F排煙室		
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						1F大廳		
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐						1F大廳檢修孔		
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室		
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所		
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室		
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所		
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室		
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廚房		
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					3. 混凝土剝落	廚房檢修孔		
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						陽台		
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台檢修孔		
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						廁所		
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室閣樓		
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室閣樓陽台		
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽台檢修孔		
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S01 大廳		
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S01-廁所		
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						S01-廚房檢修孔		
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S01-夾層		
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：														

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟1樓									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S02-大廳
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S02-廚房檢修孔
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S02-廁所
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S02-夾層
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S03-大廳
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S03-夾層
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S03-夾層
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S03-廁所
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S03-陽台
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐				3. 鋼筋外露腐蝕	S03-陽台檢修孔
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S05-大廳
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S05-陽台
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S05-廁所
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐				3. 混凝土剝落	S05-陽台檢修孔
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S05-夾層
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S06-大廳
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S06-廁所
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S06-夾層
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S07-大廳
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S07-廁所
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

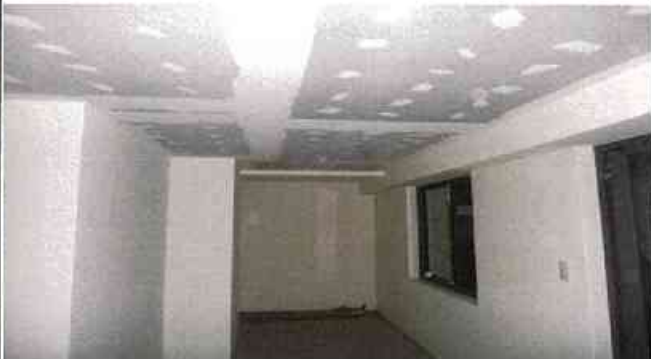
鑑定日期： 中華民國 104年7月19日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區A棟1樓									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S07-夾層
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-大廳
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-廁所
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-廚房
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S08 廚房檢修孔
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-夾層
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-陽台
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-陽台檢修孔
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S08-夾層陽台
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S08-夾層陽台檢修孔
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S09-大廳
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S09-廚房
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S09-廚房檢修孔
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S09-陽台
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S09-陽台檢修孔
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S09-夾層
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S09-廁所
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐					S09-夾層陽台
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐					S09-夾層陽台檢修孔
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

編號 1	說明 A6區A棟1樓-公共空間-排煙室，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區A棟1樓-公共空間-大廳，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區A棟1樓-公共空間-大廳維修孔，目視無損壞。	編號 4	說明 A6區A棟1樓-辦公室，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區A棟1樓-辦公室廁所，目視無損壞。	編號 6	說明 A6區A棟1樓-辦公室天花板，目視無損壞。
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 7	說明 A6區A棟1樓-辦公室廁所，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區A棟1樓-辦公室，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區A棟1樓-辦公室廚房，目視無損壞。	編號 10	說明 A6區A棟1樓-辦公室廚房維修孔，混凝土剝落。
			
編號 11	說明 A6區A棟1樓-辦公室陽台，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區A棟1樓-辦公室陽台維修孔，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6區A棟1樓-辦公室2樓廁所，目視無損壞。	編號 14	說明	A6區A棟1樓-辦公室2樓，目視無損壞。
					
編號 15	說明	A6區A棟1樓-辦公室2樓陽台，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區A棟1樓-辦公室2樓陽台檢修孔，目視無損壞。
					
編號 17	說明	標的物門牌，A6區A棟1樓-S1-大廳。	編號 18	說明	A6區A棟1樓-S1-廁所，目視無損壞。
					

編號 19	說明	A6區A棟1樓-S1-廚房檢修孔，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區A棟1樓-S1-夾層，目視無損壞。
					
編號 21	說明	A6區A棟1樓-S2-大廳，目視無損壞。	編號 22	說明	A6區A棟1樓-S2-廚房維修孔，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6區A棟1樓-S2-廁所，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區A棟1樓-S2-夾層，目視無損壞。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 25	說明	A6區A棟1樓-S3-大廳，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區A棟1樓-S3-夾層，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區A棟1樓-S3-夾層，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區A棟1樓-S3-夾層廁所，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區A棟1樓-S3-夾層陽台，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區A棟1樓-S3-夾層陽台檢修孔，鋼筋外露。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
31	A6區A棟1樓-S5-大廳，目視無損壞。	32	A6區A棟1樓-S5-陽台，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區A棟1樓-S5-廁所，目視無損壞。	34	A6區A棟1樓-S5-陽台檢修孔，混凝土剝落。
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區A棟1樓-S5-夾層，目視無損壞。	36	A6區A棟1樓-S6-大廳，目視無損壞。
			

編號 37	說明	A6區A棟1樓-S6-廁所，目視無損壞。	編號 38	說明	A6區A棟1樓-S6-夾層，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6區A棟1樓-S7-大廳，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區A棟1樓-S7-廁所，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區A棟1樓-S7-夾層，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區A棟1樓-S8-陽台檢修孔，目視無損壞。
					

編號 49	說明	A6區A棟1樓-S8-夾層陽台，目視無損壞。	編號 50	說明	A6區A棟1樓-S8-夾層陽台檢修孔，目視無損壞。
					
編號 51	說明	A6區A棟1樓-S9-大廳，目視無損壞。	編號 52	說明	A6區A棟1樓-S9-廚房，目視無損壞。
					
編號 53	說明	A6區A棟1樓-S9-廚房檢修孔，目視無損壞。	編號 54	說明	A6區A棟1樓-S9-陽台，目視無損壞。
					

編號 55	說明	A6區A棟1樓-S9-陽台檢修孔，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區A棟1樓-S9-夾層，目視無損壞。
					
編號 57	說明	A6區A棟1樓-S9-閣樓廁所，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區A棟1樓-S9-夾層陽台，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區A棟1樓-S9-夾層陽台檢修孔，目視無損壞。			
					

