

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊七】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文號：中市結技鑑字第 286 號

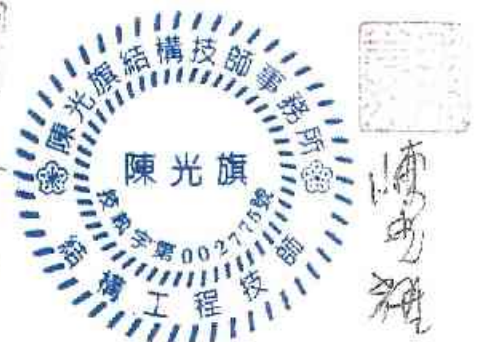
「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦智(技執字第 004369 號)
高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建倫(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃瑞德



黃冠綸



王錦智



李明哲



林育信



林建全

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件二十七：A6 東區 D 棟裂損現況調查報告

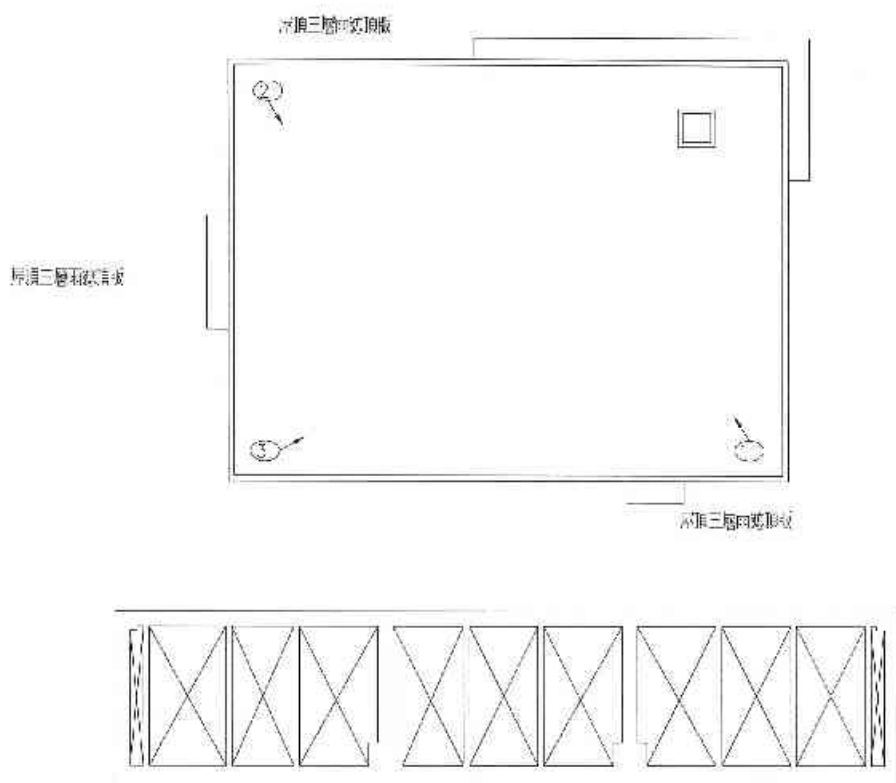




浮洲合宜住宅 A6 區地上層 D 棟現況調查

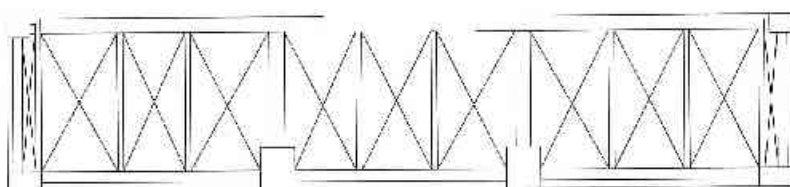
目錄

屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十二層(22F)	12
二十一層(21F)	24
二十層(20F)	36
十九層(19F)	49
十八層(18F)	65
十七層(17F)	81
十六層(16F)	97
十五層(15F)	113
十四層(14F)	129
十三層(13F)	146
十二層(12F)	163
十一層(11F)	181
十層(10F)	199
九層(9F)	217
八層(8F)	233
七層(7F)	250
六層(6F)	267
五層(5F)	284
四層(4F)	300
三層(3F)	317
二層(2F)	335
一層含夾層(1F)	353

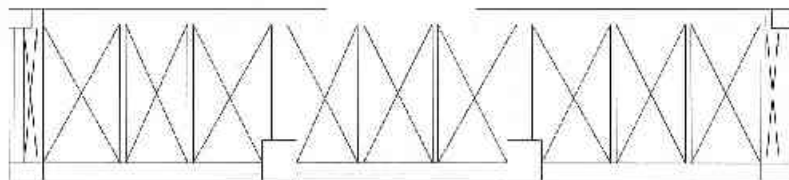
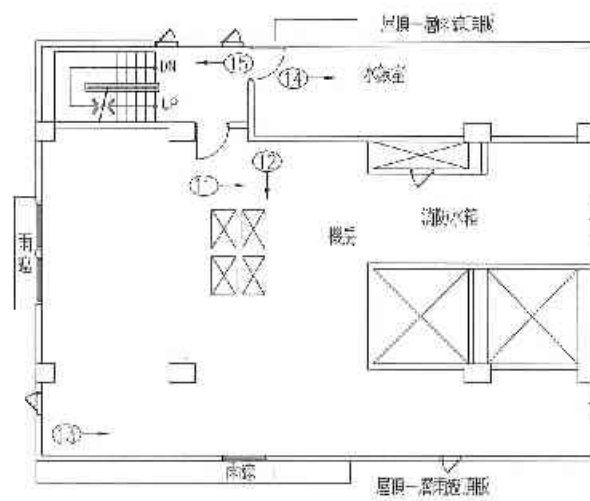
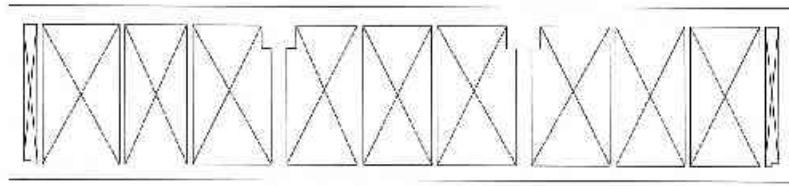


屋頂層平面圖 照片編號： 

A6區D棟



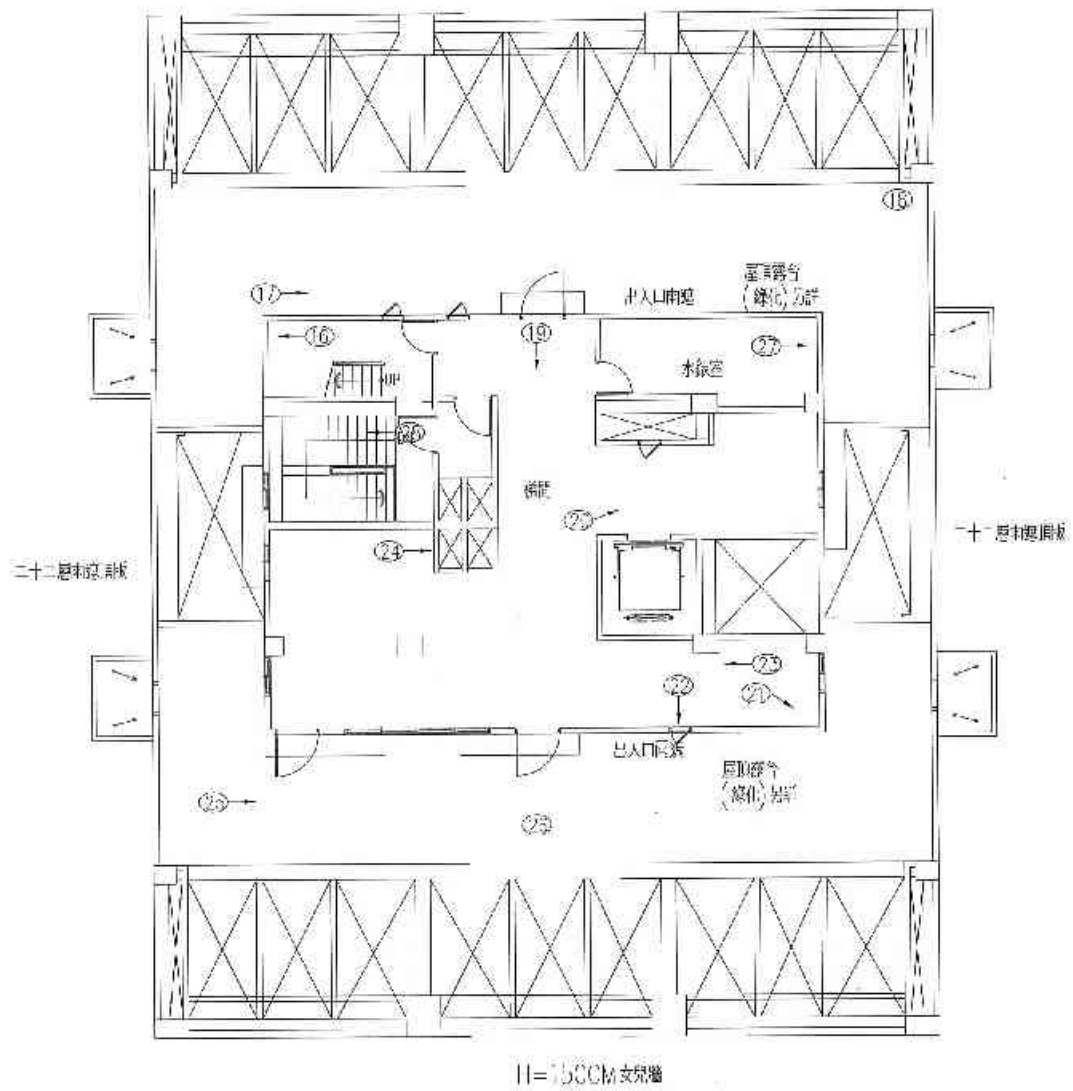
A6 圖棟



屋頂一層平面圖 照片編號： ○

A6區D棟

H=150CM女兒牆



H=150CM女兒牆

屋頂 層平面圖 照片編號： ○

A6 區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟RF											
用	途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他											
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 無縫裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂現況	
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂現況	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層電梯 機房現況	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.15	1.5	屋頂三層頂版 裂縫	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層水箱 間現況	
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層水箱 間現況	
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層電梯 機房現況	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層水箱 間現況	
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.2	0.2	1	屋頂三層梯間 梁裂縫	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層機房 現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層機房 現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層機房 現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層水箱 室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層梯間 現況	
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	屋頂一層梯間 牆裂縫	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層室外 露台現況	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						屋頂一層室外 露台，地磚裂 損	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層室內 現況	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層室內 現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

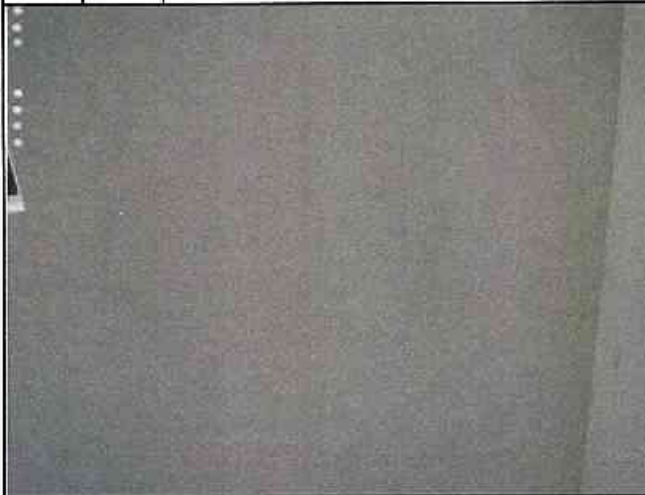
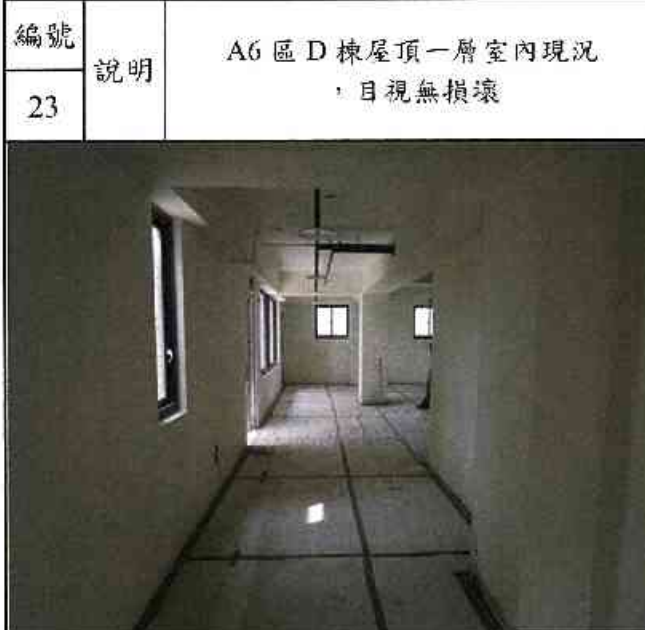
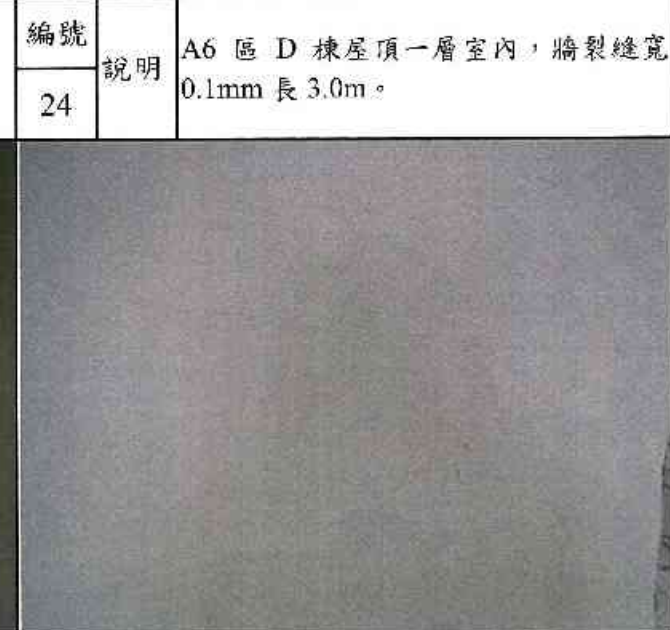
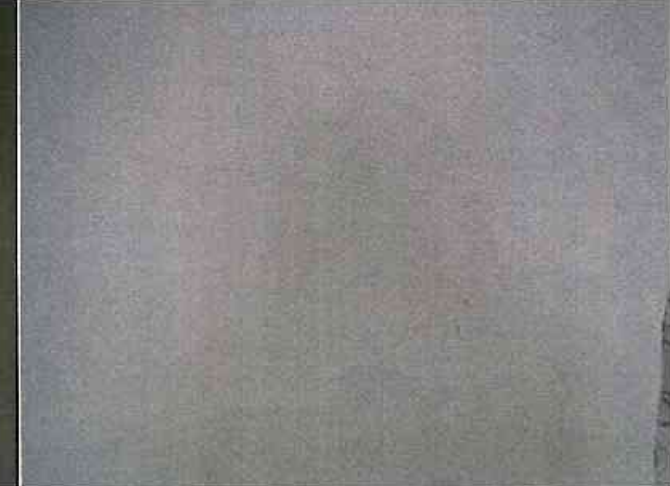
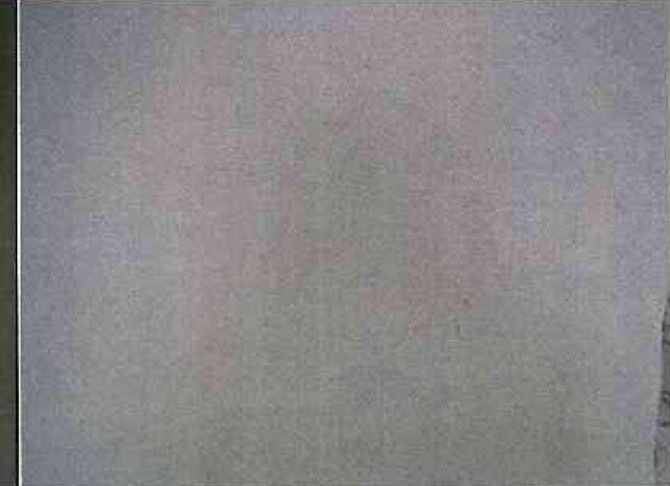
鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟RF														
用途		☐ 住宅			☐ 商店		☐ 辦公室		☐ 廠房		☐ 宗教		☒ 其他	
牆面		☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☒ 磁磚		☐ 裝飾品		☐ 其他		
頂版		☒ 水泥粉光		☒ 油漆		☐ 壁紙		☐ 木架		☐ 輕鋼架		☐ 其他		
地坪		☐ 塑膠地磚		☐ 磨石子		☒ 磁磚		☐ 地毯		☐ 木板		☒ 其他		
照片編號	位置						裂縫			其他裂損		備註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉狀層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華			
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			8	0.15	1	屋頂一層室內牆裂縫		
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			細微裂縫，面積1x1.5m					
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層室內現況		
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1	1	屋頂一層室內牆裂縫		
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層室外露台現況		
26	☐	☐	☐	☐	☐	☒						屋頂一層室外露台，地磚裂損		
27	☐	☐	☐	☐	☐	☒						屋頂一層電錶箱地坪積水		
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層梯間現況		
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
	☐	☐	☐	☐	☐	☐								
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修														
※其他事項：														

編號	說明	編號	說明
1	A6 區 D 棟屋頂現況，目視無損壞	2	A6 區 D 棟屋頂現況，目視無損壞
			
3	A6 區 D 棟屋頂現況，目視無損壞	4	A6 區 D 棟屋頂三層電梯機房現況，目視無損壞
			
5	A6 區 D 棟屋頂三層，頂版裂縫寬 0.15mm 長 1.5m，並有滲水痕跡。	6	A6 區 D 棟屋頂三層水箱間現況，目視無損壞
			

編號 7	說明 A6 區 D 棟屋頂三層水箱間現況，目視 無損壞	編號 8	說明 A6 區 D 棟屋頂三層電梯機房現況，目 視無損壞
			
編號 9	說明 A6 區 D 棟屋頂三層水箱間現況，目視 無損壞	編號 10	說明 A6 區 D 棟屋頂三層梯間，梁裂縫寬 0.2mm 長 1.2m。
			
編號 11	說明 A6 區 D 棟屋頂二層機房現況，目視無 損壞	編號 12	說明 A6 區 D 棟屋頂二層機房現況，目視無 損壞
			

編號 13	說明	A6 區 D 棟屋頂二層機房現況，目視無損壞	編號 14	說明	A6 區 D 棟屋頂二層水錶室現況，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6 區 D 棟屋頂二層梯間現況，目視無損壞	編號 16	說明	A6 區 D 棟屋頂一層梯間，牆裂縫寬 0.1mm 長 2.0m。
					
編號 17	說明	A6 區 D 棟屋頂一層室外露台現況，目視無損壞	編號 18	說明	A6 區 D 棟屋頂一層室外露台，地磚裂損 3 塊
					

編號 19	說明 A6區D棟屋頂一層室內現況 ，目視無損壞	編號 20	說明 A6區D棟屋頂一層室內現況 ，目視無損壞
		編號 21	說明 A6區D棟屋頂一層室內，牆裂縫寬 0.15mm長8.0m。
		編號 22	說明 A6區D棟屋頂一層室內，牆細微裂縫 面積1x1.5m。
		編號 23	說明 A6區D棟屋頂一層室內現況 ，目視無損壞
		編號 24	說明 A6區D棟屋頂一層室內，牆裂縫寬 0.1mm長3.0m。
		編號 24	說明 A6區D棟屋頂一層室內，牆裂縫寬 0.1mm長3.0m。

編號	說明	編號	說明
25	A6區D棟屋頂一層室外露台現況，目視無損壞	26	A6區D棟屋頂一層室外露台，地磚裂損3塊
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區D棟屋頂一層電錶箱地坪積水	28	A6區D棟屋頂一層梯間現況，目視無損壞
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟22F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-臥室現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-主臥室現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-臥室現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-廁所現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-廚房現況
7	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D03-廁所頂版現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D03-廚房頂版現況
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐					D03-陽台頂版，混凝土打除未修補
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D05-客廳現況
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.25		D05-臥室，牆裂縫
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D05-廁所現況
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2	0.15		D05-主臥室，牆裂縫
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	0.25		D05-主臥室，牆裂縫
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D05-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D05-主臥室廁所頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D05-廚房現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D05-廚房頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D05-陽台頂版，混凝土打除未修補，鋼筋裸露
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D01-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

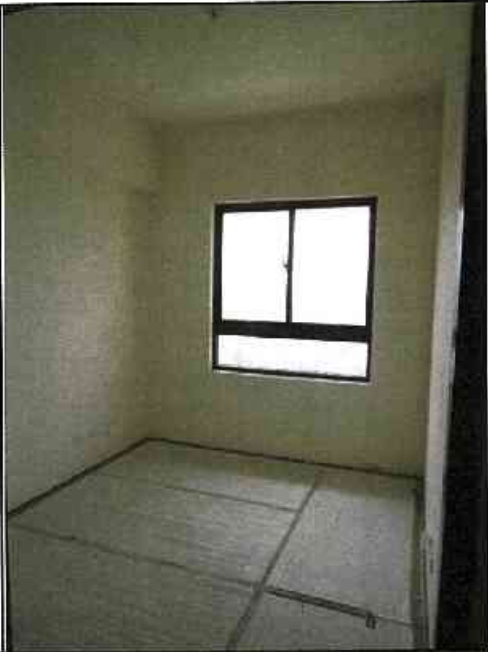
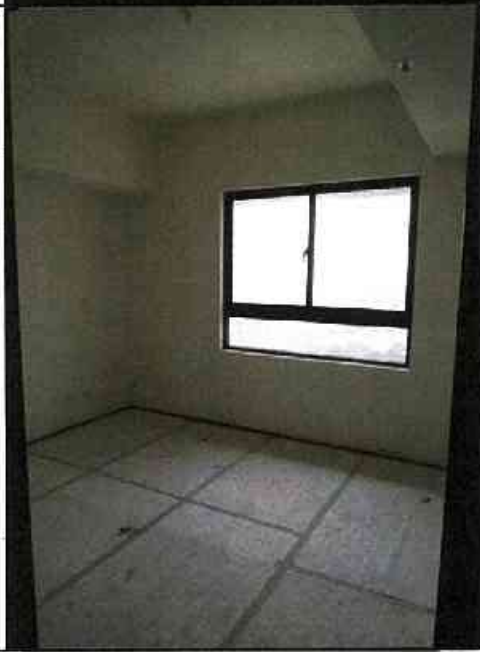
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟22F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	2	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-主臥室現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	0.5	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
35	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-走廊頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

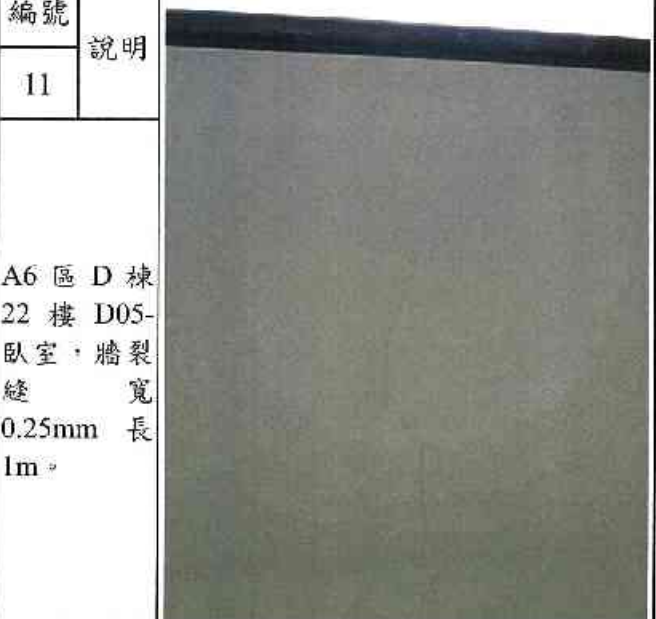
臺中市結構工程技師公會

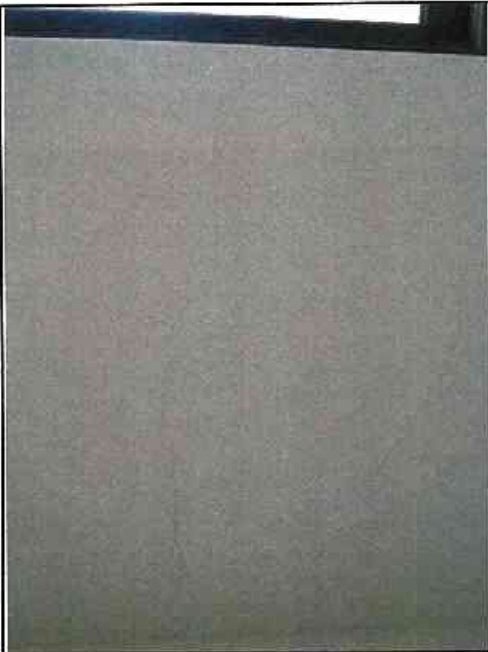
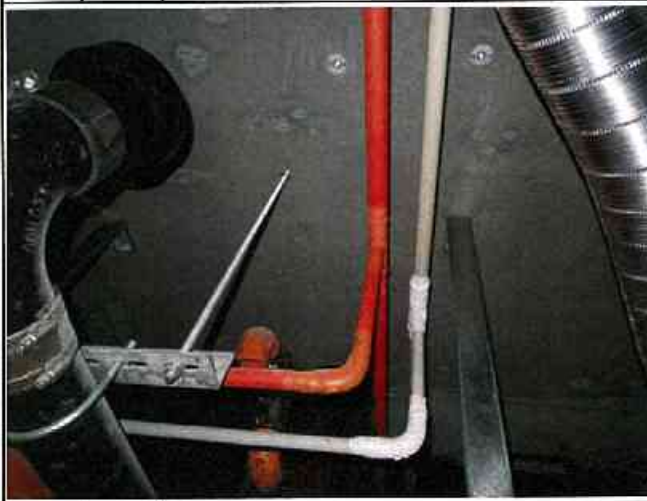
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

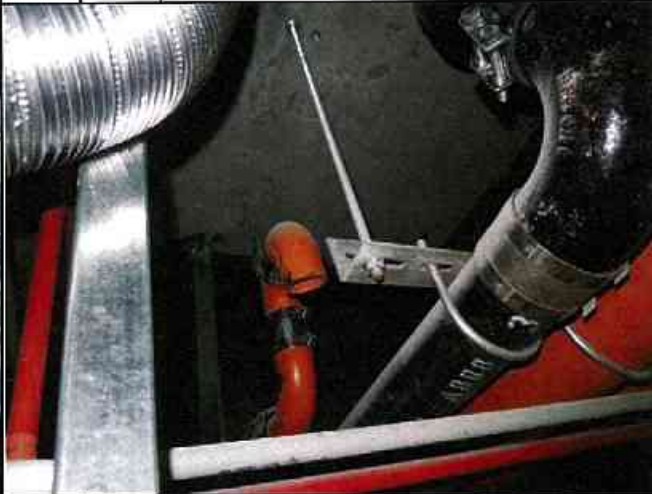
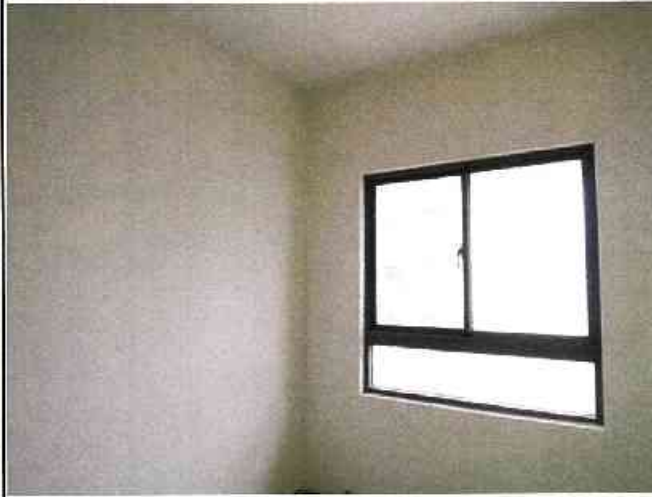
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟22F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						樓梯頂版修護不全
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐	✕✕✕	樓梯牆細微裂縫，面積2m×2m				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

編號 1	說明		編號 2	說明	
A6 區 D 棟 22 樓 D03- 客廳現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 22 樓 D03- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 3	說明		編號 4	說明	
A6 區 D 棟 22 樓 D03- 主臥室現 況，目視無 損壞。			A6 區 D 棟 22 樓 D03- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 5	說明		編號 6	說明	
A6 區 D 棟 22 樓 D03- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 22 樓 D03- 廚房，目視 無損壞。		

編號 7	說明 A6區D棟22樓D03-廁所頂版，目視無損壞。	編號 8	說明 A6區D棟22樓D03-廚房頂版，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區D棟22樓D03-陽台頂版，混凝土打除未修補。	編號 10	說明 A6區D棟22樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區D棟22樓D05-臥室，牆裂縫寬0.25mm長1m。	編號 12	說明 A6區D棟22樓D05-廁所現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明		編號 14	說明	
	A6 區 D 棟 22 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 2m。			A6 區 D 棟 22 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm 長 1m。	
編號 15	說明		編號 16	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D05-主臥室廁所頂版 現況，目視無損壞。
	A6 區 D 棟 22 樓 D05- 臥室現況， 目視無損 壞。				
編號 17	說明		編號 18	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D05-廚房頂版現況， 目視無損壞。
	A6 區 D 棟 22 樓 D05- 廚房現況， 目視無損 壞。				

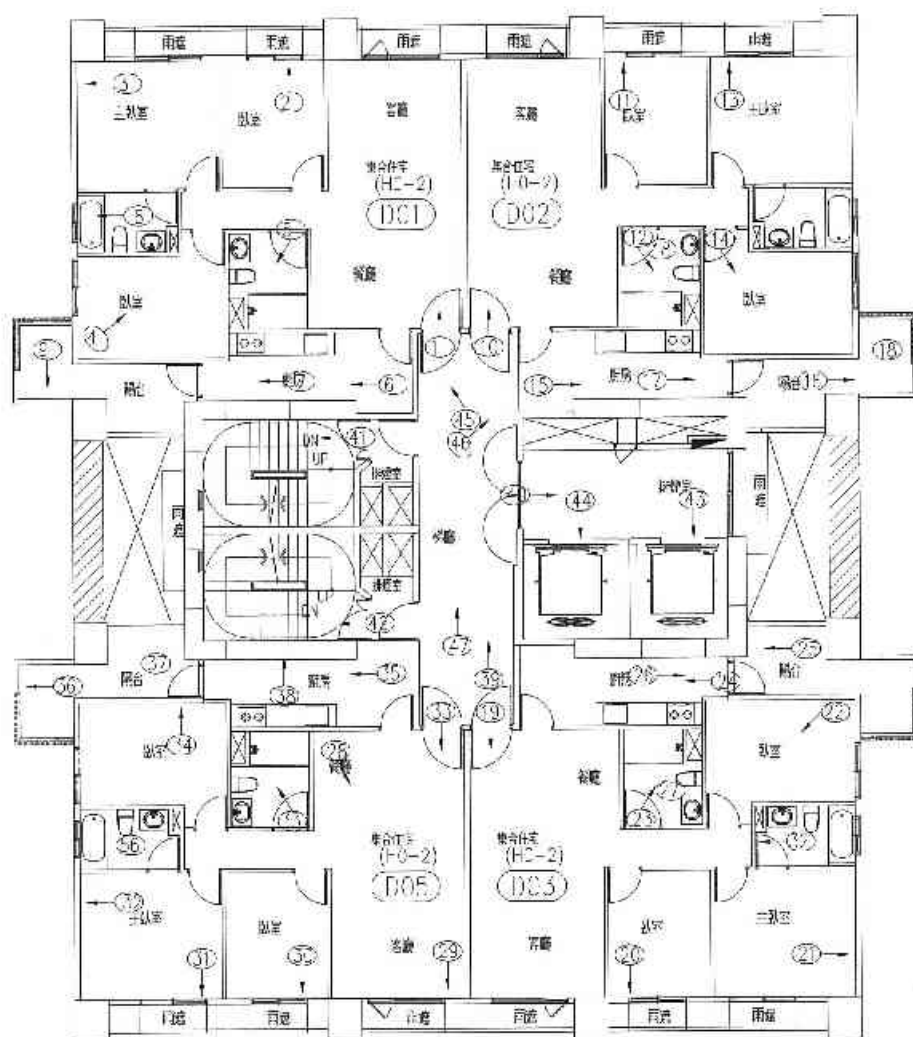
編號	說明	編號	說明	
19	A6區D棟22樓D05-陽台頂版，混凝土打除未修補，鋼筋裸露。	20	A6區D棟22樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
				
21	A6區D棟22樓D01-臥室現況，目視無損壞。	22	A6區D棟22樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2m。	
				
23	A6區D棟22樓D01-臥室現況，目視無損壞。	24	A6區D棟22樓D01-廁所現況，目視無損壞。	
				

編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
編號 27	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	
編號 29	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 D 棟 22 樓 D02-臥室現況，目視無損壞。	
						

編號	說明	編號	說明
31		32	
A6 區 D 棟 22 樓 D02-廁所現況，目視無損壞。		A6 區 D 棟 22 樓 D02-主臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明	編號	說明
33	A6 區 D 棟 22 樓 D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.5m。	34	
		A6 區 D 棟 22 樓 D02-廚房現況，目視無損壞。	
編號	說明	編號	說明
35	A6 區 D 棟 22 樓 D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	36	A6 區 D 棟 22 樓 D02-廚房頂版現況，目視無損壞。

編號 37	說明 A6區D棟22樓D02-走道頂版現況， 目視無損壞。	編號 38	說明 公共空間(1)-梯廳現況。
			
編號 39	說明 公共空間(2)-樓梯現況。	編號 40	說明 公共空間(3)-樓梯現況。
			
編號 41	說明 公共空間(4)-排煙室頂版現況。	編號 42	說明 公共空間(5)-排煙室現況。
			

編號	說明	編號	說明
43	公共空間(6)-排煙室頂版現況。	44	公共空間(7)-梯廳頂版現況。
			
編號	說明	編號	說明
45	公共空間(8)-梯廳頂版現況。	46	公共空間(9)-樓梯頂版修復不全。
			
編號	說明		
47	公共空間(10)-樓梯牆細微裂縫，面積2mx2m。		
			



二十一層平面圖 照片編號： ○

A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟21F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕滲漆 5. 滲水與污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫	
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫	
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況	
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況	
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況	
7	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D01-廚房梁底混凝土打除未修補					
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況	
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	D01 陽台頂版倒垂牆混凝土打除未修補，鋼筋裸露					
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況	
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02 臥室現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況	
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況	
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況	
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況	
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	D03-臥室，牆裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

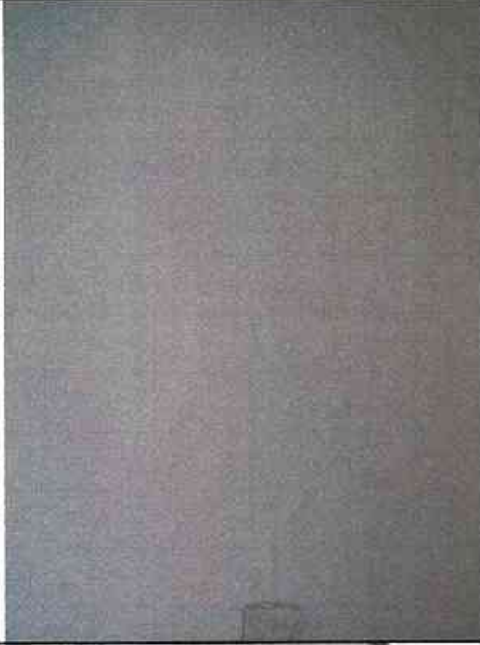
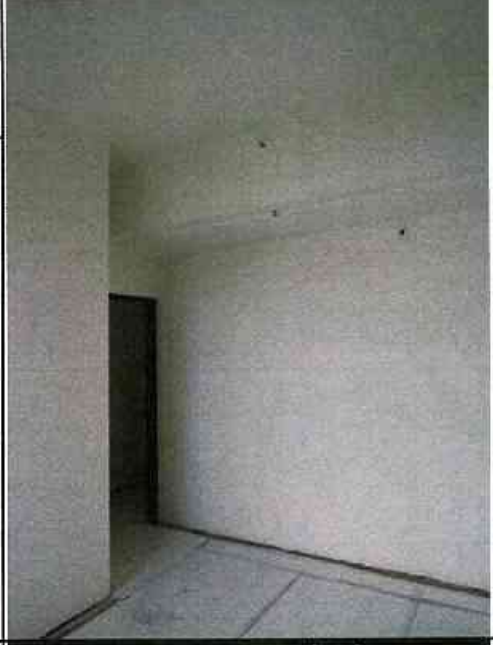
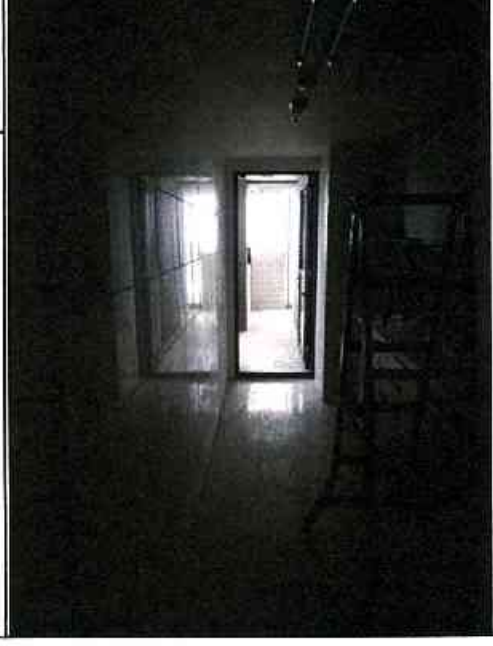
鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

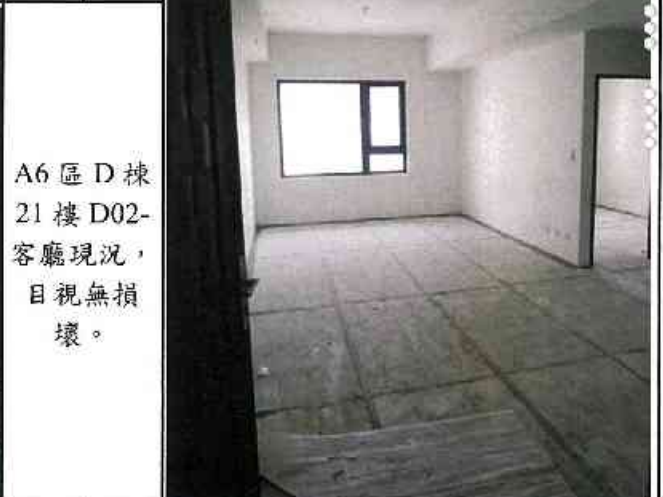
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟21F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落成鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03 廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-寢房現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D03-陽台頂版，混凝土打除未修復				
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03 廁所頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
34	☐	☐	☐	☐	☐	☐			2	0.25	1	D05-臥室，牆裂縫
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	D05-陽台頂版倒垂牆混凝土打除鋼筋裸露				
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D05-陽台頂版混凝土保護層打除未修復				
38	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D05-廚房梁底混凝土保護層不足，鋼筋裸露				
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樣版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

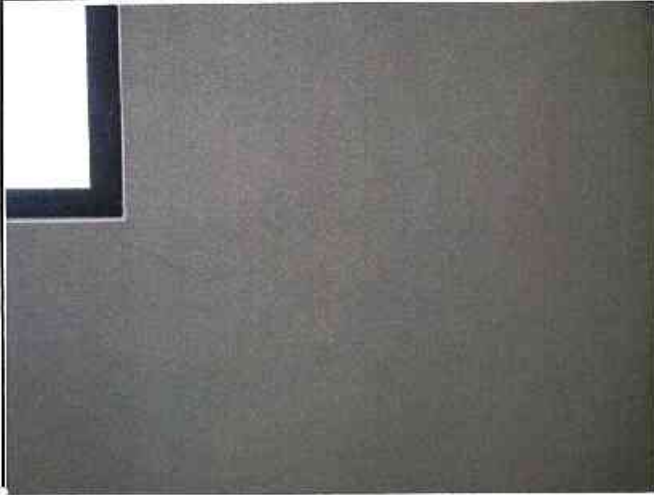
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 14 日

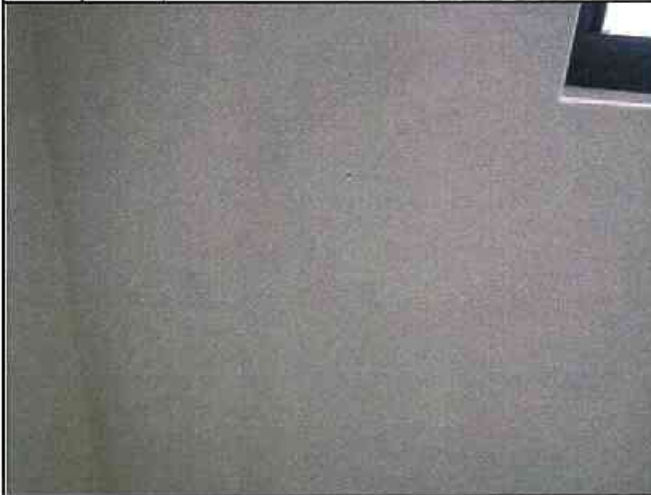
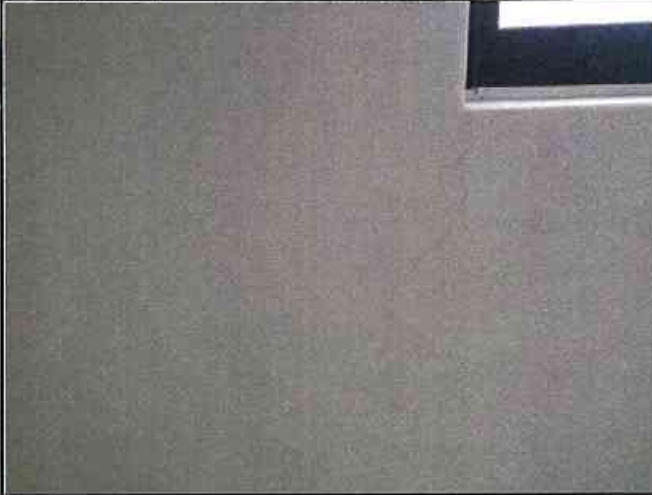
標的物位址								新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟21F					
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落成鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白堊		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐					排煙室梁底混凝土打除鋼筋裸露		
44	☐	☐	☒	☐	☐	☐					排煙室梁底混凝土打除		
45	☐	☐	☒	☐	☐	☐					排煙室梁側混凝土打除		
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳牆混凝土保護層打除，鋼筋裸露		
47	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

編號 1	說明		編號 2	說明	
A6區D棟 21樓D01- 客廳現況， 目視無損 壞。			A6區D棟 21樓D01- 臥室，牆裂 縫寬0.1mm 長2m。		
編號 3	說明		編號 4	說明	
A6區D棟 21樓D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm長 2m。			A6區D棟 21樓D01- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號 5	說明		編號 6	說明	
A6區D棟 21樓D01- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6區D棟 21樓D01- 廚房現況， 目視無損 壞。		

編號 7	說明 A6區D棟21樓D01-廚房梁底混凝土 打除未修補。	編號 8	說明 A6區D棟21樓D01-廁所頂版現況， 目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6區D棟21樓D01-陽台頂版倒垂牆 混凝土打除未修補，鋼筋裸露。	編號 10	說明 A6區D棟 21樓D02- 客廳現況， 目視無損 壞。
			
編號 11	說明 A6區D棟21樓D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm長1.0m。	編號 12	說明 A6區D棟 21樓D02- 廁所現況， 目視無損 壞。
			

編號 13	說明 A6區D棟21樓D02-主臥室，牆裂縫 寬0.1mm長1.0m。	編號 14	說明	
			A6區D棟 21樓D02- 臥室現況， 目視無損 壞。	
編號 15	說明	編號 16	說明	A6區D棟21樓D02-陽台頂版現況， 目視無損壞。
A6區D棟 21樓D02- 廁所現況， 目視無損 壞。				
編號 17	說明	編號 18	說明	A6區D棟21樓D02-廁所頂版現況， 目視無損壞。
				

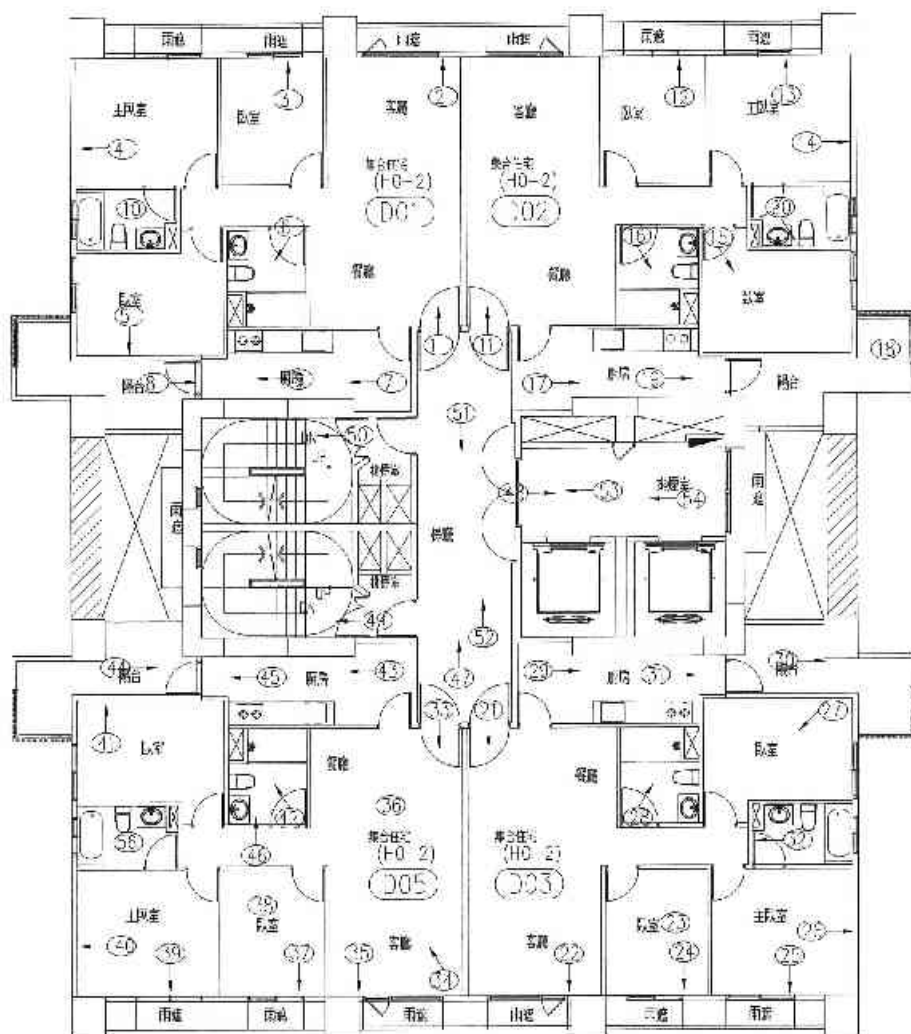
編號	說明	編號	說明
19	A6 區 D 棟 21 樓 D03- 客廳現況， 目視無損 壞。	20	A6 區 D 棟 21 樓 D03- 臥室，牆裂 縫寬 0.1mm 長 2.0m。
21	A6 區 D 棟 21 樓 D03- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.1mm 長 2.0m。	22	A6 區 D 棟 21 樓 D03- 臥室現況， 目視無損 壞。
23	A6 區 D 棟 21 樓 D03- 廁所現況， 目視無損 壞。	24	A6 區 D 棟 21 樓 D03- 廚房現況， 目視無損 壞。

編號 25	說明	A6區D棟21樓D03-陽台頂版，混凝土打除未修復。	編號 26	說明	A6區D棟21樓D03-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 27	說明	A6區D棟21樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區D棟21樓D05-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區D棟21樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.0m。	編號 30	說明	A6區D棟21樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.4m。
					

編號	說明	編號	說明
31	A6區D棟21樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.0m。	32	A6區D棟21樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.5m。
33	A6區D棟21樓D05-廁所現況，目視無損壞。	34	A6區D棟21樓D05-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.0m。
35	A6區D棟21樓D05-廚房現況，目視無損壞。	36	A6區D棟21樓D05-陽台頂版倒垂牆混凝土打除鋼筋裸露。

編號 37	說明 A6區D棟21樓D05-陽台頂版混凝土保護層打除未修復。	編號 38	說明 A6區D棟21樓D05-廚房梁底混凝土保護層不足，鋼筋裸露。
			
編號 39	說明 公共空間(1)-梯廳現況	編號 40	說明 公共空間(2)-排煙室現況
			
編號 41	說明 公共空間(3)-樓梯現況	編號 42	說明 公共空間(4)-樓梯現況
			

編號	說明	公共空間(5)-排煙室梁底混凝土打除鋼筋裸露	編號	說明	公共空間(6)-排煙室梁底混凝土打除
43			44		
					
編號	說明	公共空間(7)-排煙室梁側混凝土打除	編號	說明	公共空間(8)-梯廳牆混凝土保護層打除，鋼筋裸露
45			46		
					
編號	說明	公共空間(9)-梯廳頂版現況	編號	說明	
47			48		
					



屋平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟20F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.25	1	D01-主臥室，牆裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	a	1	D01-臥室，牆裂縫
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
8	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D02-主臥室，牆裂縫
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

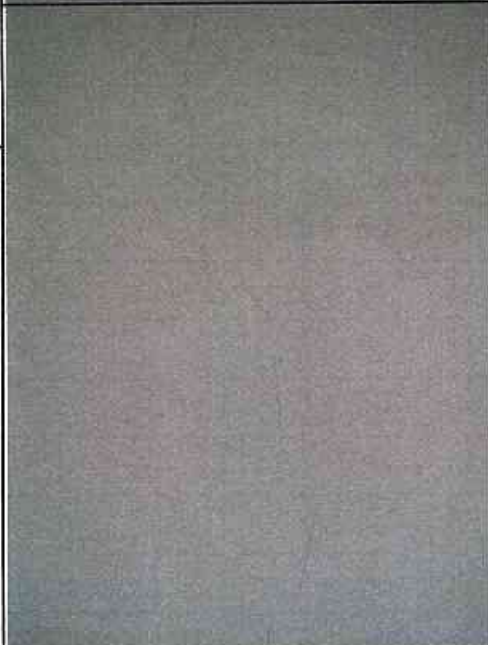
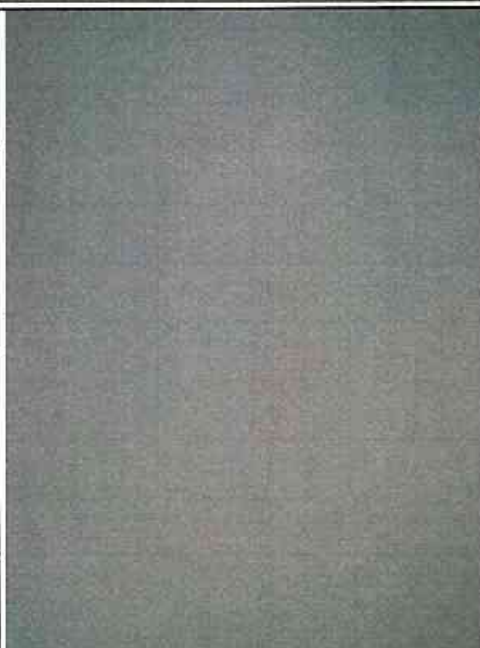
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟20F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 沉澱土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況	
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫	
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D03-臥室，牆裂縫	
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫	
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5.5	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況	
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台頂版現況	
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況	
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫	
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫	
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

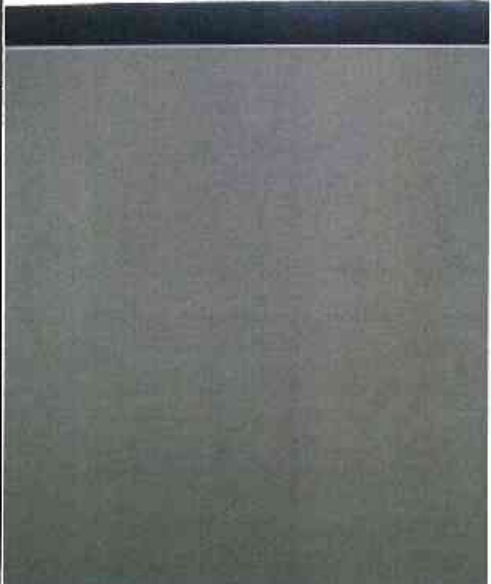
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

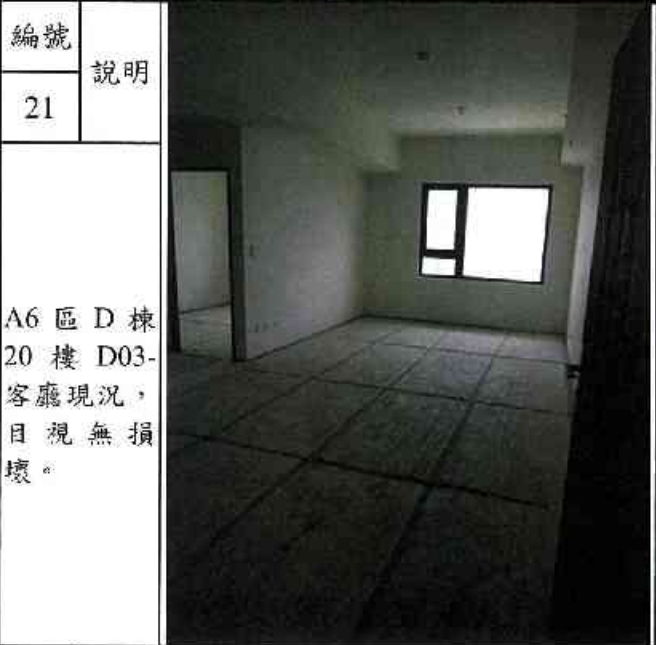
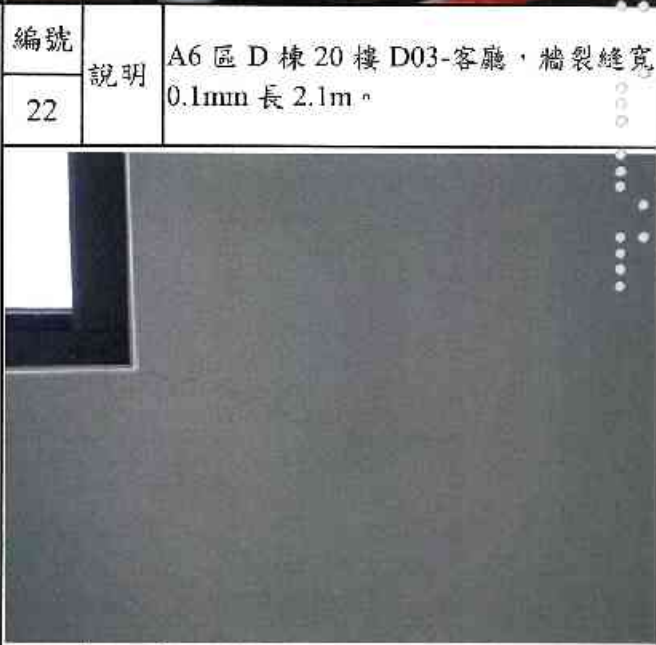
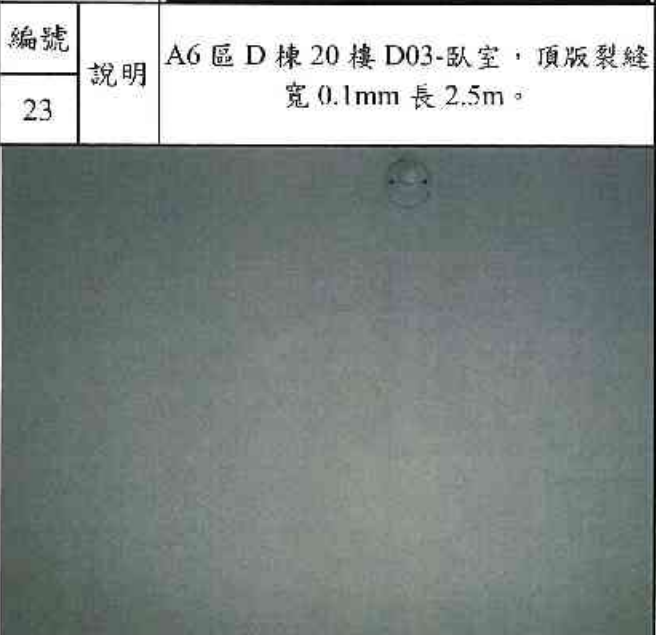
鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

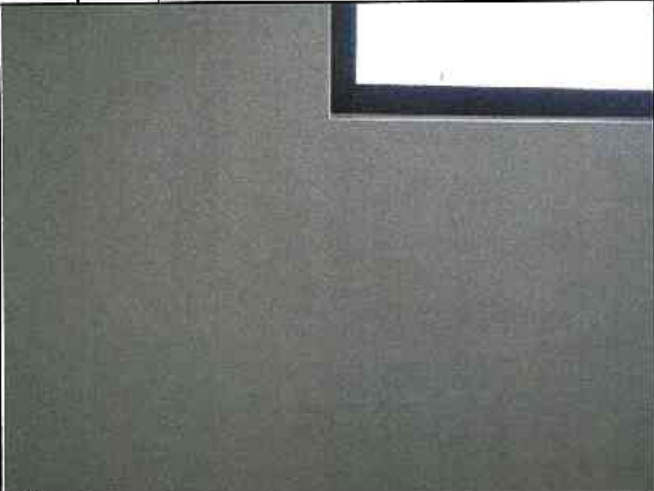
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟20F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損		備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.1	1	D05-臥室、牆 裂縫
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所門況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台頂版 現況
45	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廚房頂版 現況
46	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-室內通道 頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現 況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現 況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

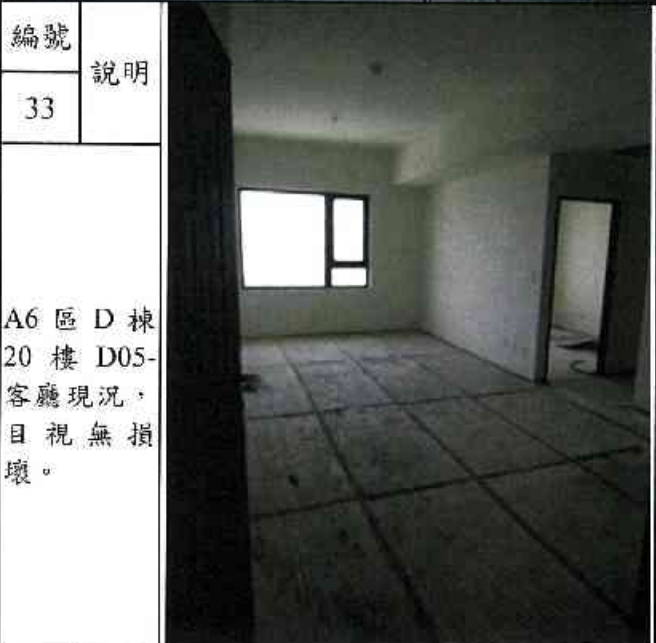
編號 1	說明		編號 2	說明	
A6區D棟 20樓D01- 客廳現況， 目視無損 壞。			A6區D棟 20樓D01- 客廳，牆裂 縫寬0.1mm 長1.4m。		
編號 3	說明	A6區D棟20樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 4	說明	
			A6區D棟 20樓D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm長 4m。		
編號 5	說明	A6區D棟20樓D01-臥室，牆裂縫寬0.15mm長3.5m。	編號 6	說明	
A6區D棟 20樓D01- 臥室， 牆裂縫寬 0.15mm長 3.5m。			A6區D棟 20樓D01- 廁所現況， 目視無損 壞。		

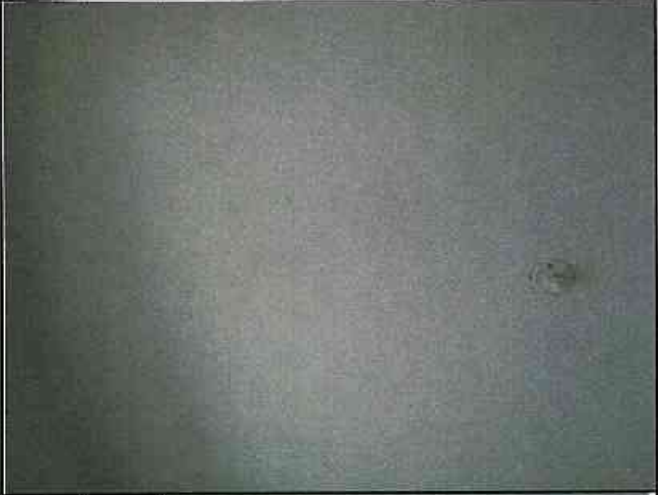
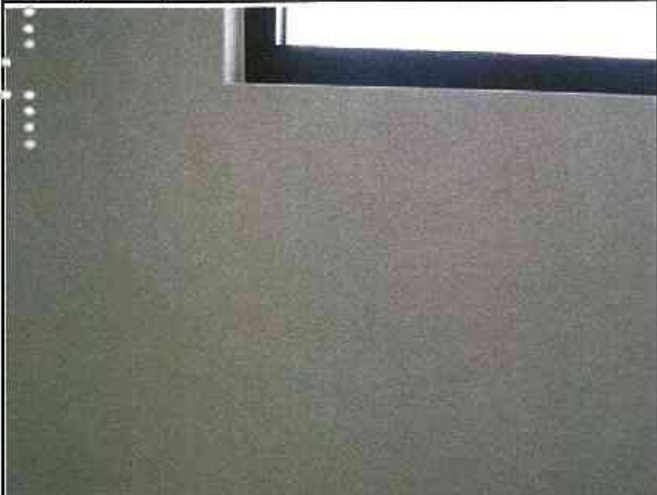
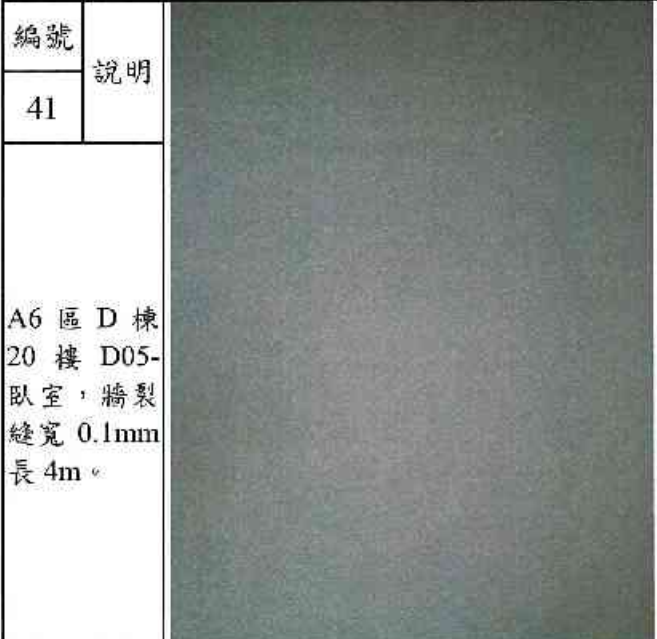
編號	說明		編號	說明	
7			8		
A6區D棟20樓D01-廚房現況，目視無損壞。			A6區D棟20樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
9			10		
A6區D棟20樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞。			A6區D棟20樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
11			12		
A6區D棟20樓D02-客廳現況，目視無損壞。			A6區D棟20樓D02-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。		

編號 13	說明		編號 14	說明	
	A6 區 D 棟 20 樓 D02- 主臥室，牆 裂縫寬 0.1mm 長 0.7m。			A6 區 D 棟 20 樓 D02- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。	
編號 15	說明		編號 16	說明	
	A6 區 D 棟 20 樓 D02- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 20 樓 D02- 廁所現況， 目視無損 壞。	
編號 17	說明		編號 18	說明	A6 區 D 棟 20 樓 D02-陽台頂版現況， 目視無損壞。 
	A6 區 D 棟 20 樓 D02- 廚房現況， 目視無損 壞。				

編號 19	說明 A6區D棟20樓D02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區D棟20樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 21	說明 A6區D棟20樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區D棟20樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。
			
編號 23	說明 A6區D棟20樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。	編號 24	說明 A6區D棟20樓D03-臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。
			

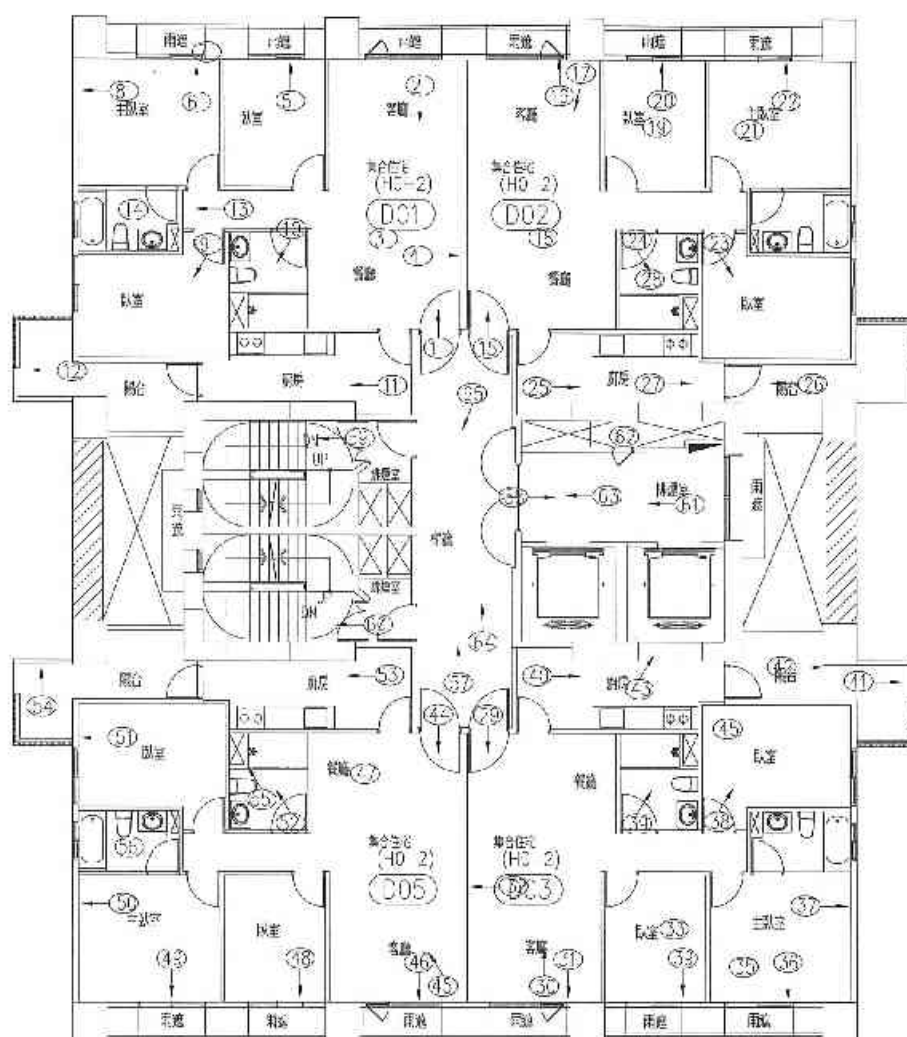
編號 25	說明 A6區D棟20樓D03-主臥室，牆裂縫 寬0.1mm長1.4m。	編號 26	說明 A6區D棟20樓D03-主臥室，牆裂縫 寬0.15mm長5.5m。
			
編號 27	說明 A6區D棟20樓D03-臥室現況，目視 無損壞。	編號 28	說明 A6區D棟20樓D03-廁所現況， 目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區D棟20樓D03-廚房現況， 目視無損壞。	編號 30	說明 A6區D棟20樓D03-陽台頂版現況， 目視無損壞。
			

編號 31	說明 A6區D棟20樓D03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區D棟20樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區D棟20樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區D棟20樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6區D棟20樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.5m。	編號 36	說明 A6區D棟20樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長5m。
			

編號 37	說明 A6區D棟20樓D05-臥室，牆裂縫寬 0.1mm長2.8m。	編號 38	說明 A6區D棟20樓D05-臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長2.5m。
			
編號 39	說明 A6區D棟20樓D05-主臥室，牆裂縫 寬0.1mm長2.1m。	編號 40	說明 A6區D棟20樓D05-主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm長 6m。
			
編號 41	說明 A6區D棟20樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm 長4m。	編號 42	說明 A6區D棟20樓D05-廁所現況， 目視無損 壞。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	A6區D棟20樓D05-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區D棟 20樓D05- 廚房現況， 目視無損 壞。						
編號 45	說明	A6區D棟20樓D05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區D棟20樓D05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 47	說明	公共空間(1)-梯廳現況	編號 48	說明	公共空間(2)-排煙室現況	
						

編號 49	說明		編號 50	說明	
公共空間(3)-樓梯現況			公共空間(4)-樓梯現況		
編號 51	說明	公共空間(5)-梯廳頂版現況	編號 52	說明	公共空間(6)-梯廳頂版現況
編號 53	說明	公共空間(7)-排煙室頂版現況	編號 54	說明	公共空間(8)-排煙室頂版現況



十九層平面圖 照片編號：



A6區)棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟19F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D01-客廳，頂版裂
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1	D01-客廳，牆裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			D01-主臥室，牆混凝土剝落鋼筋裸露			
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D01-陽台，頂版倒垂牆混凝土保護層打除未修復			
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-室內進道頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-客廳，牆裂縫
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	1.5	0.1	1	D02-客廳，頂版裂縫
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	2.5	0.15	1	D02-臥室，頂版裂縫
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D02-臥室，牆裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟19F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉灰層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 煮濕脫漆 5. 茶水染污或白蟻
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D02-主臥室頂版裂縫
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D03-主臥室，頂版裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

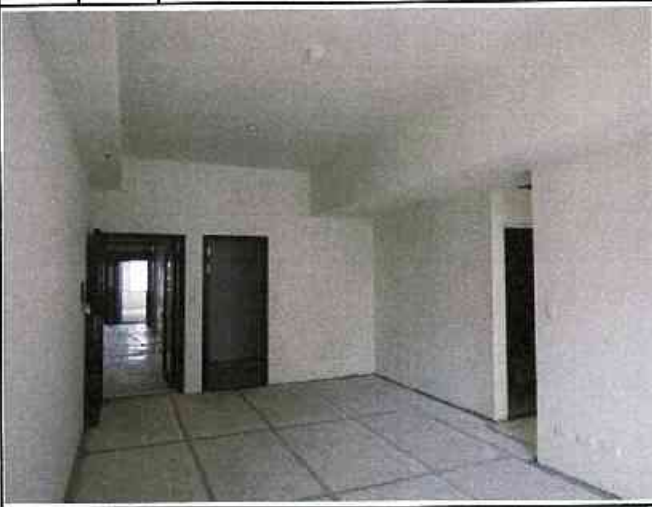
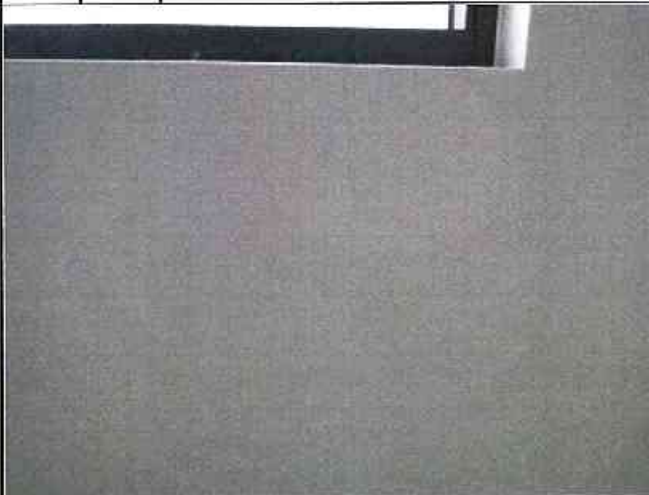
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟19F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂紋 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或台華		
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D03-陽台，頂版倒垂牆鋼筋外露				
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D03-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修復				
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁底混凝土打除未修復				
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D05-客廳，頂版裂縫	
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫	
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫	
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況	
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修復，鋼筋裸露				
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況	
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

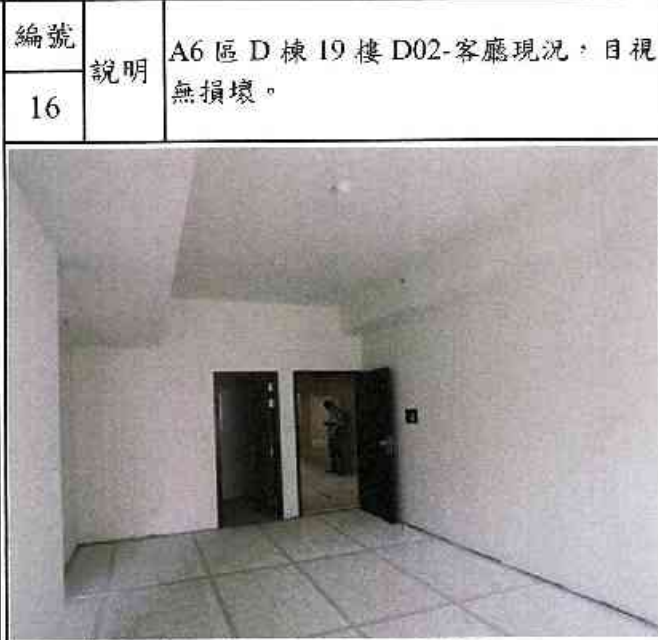
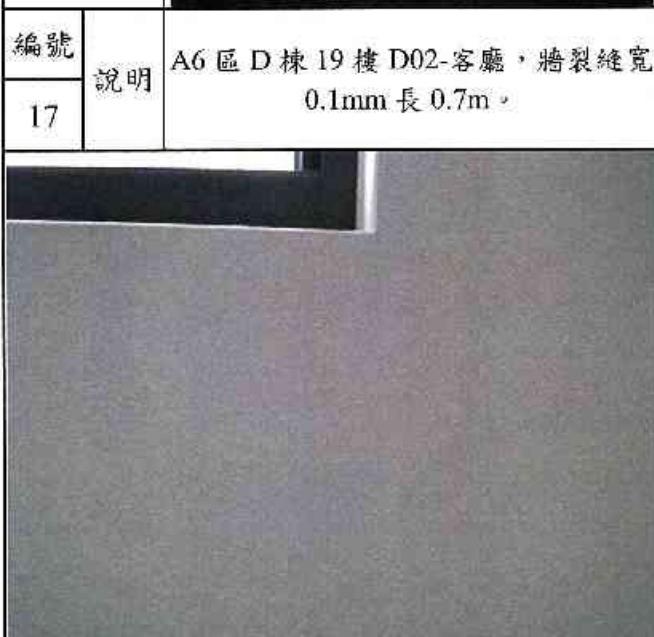
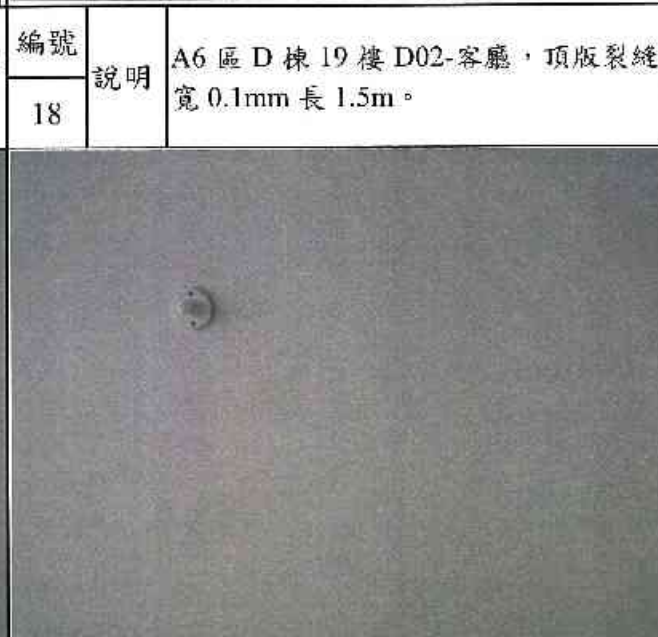
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

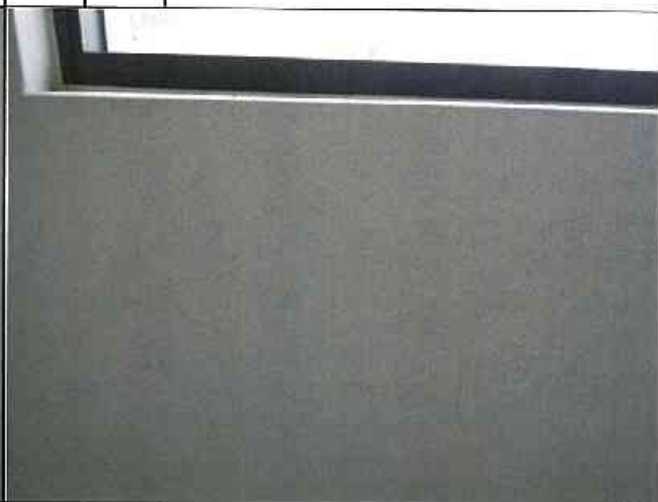
鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟19F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐											

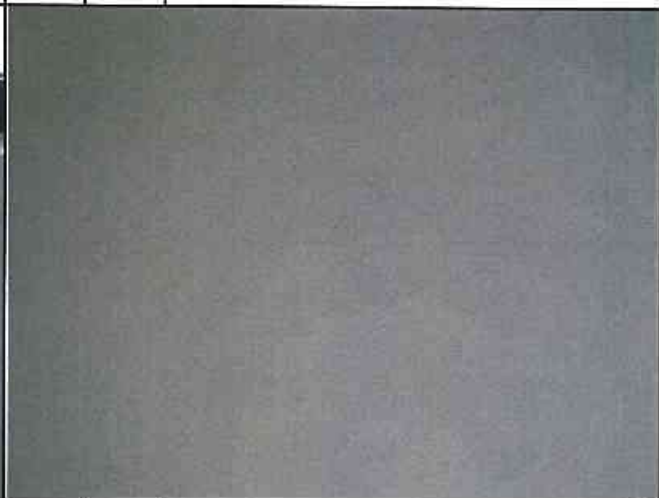
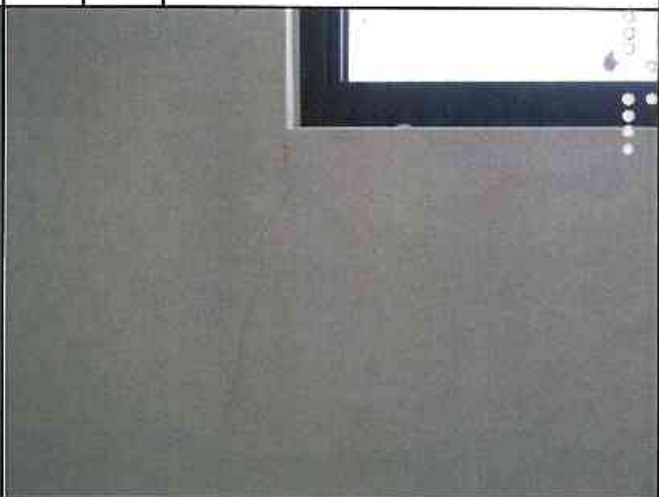
編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟19樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區D棟19樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長4m。	編號 4	說明	A6區D棟19樓D01-客廳，牆裂縫寬0.15mm長3m。	
編號 5	說明	A6區D棟19樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 6	說明	A6區D棟19樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	

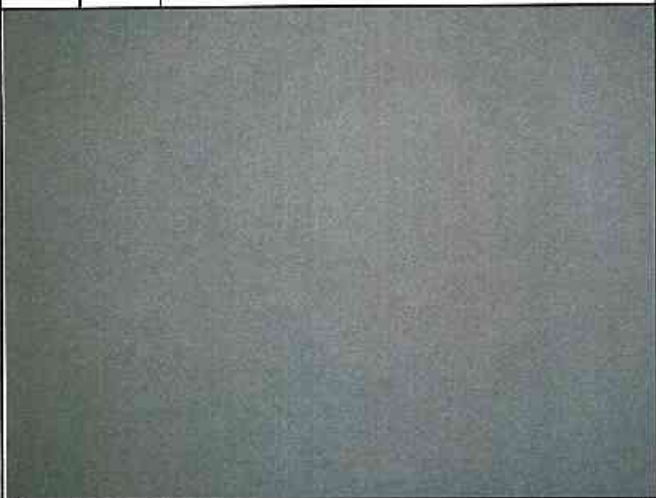
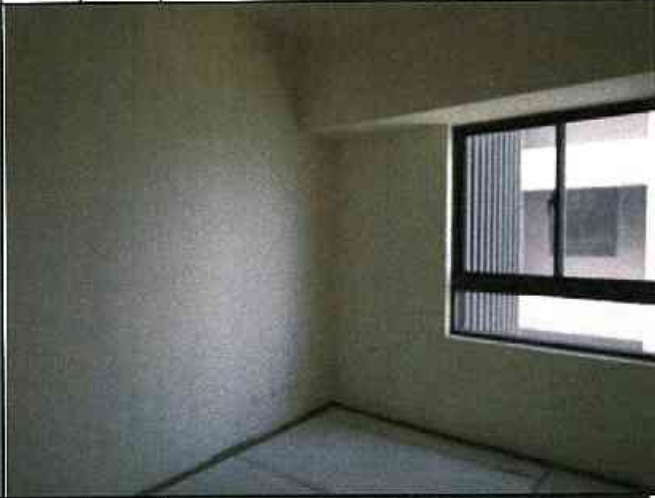
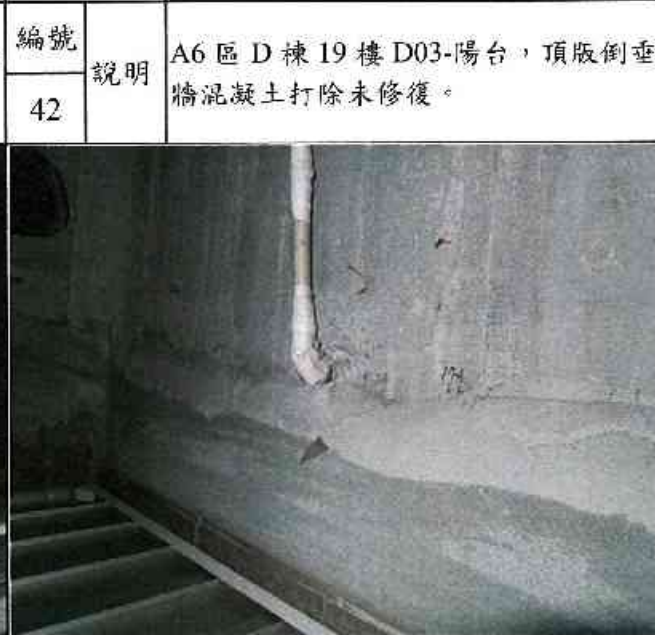
編號 7	說明		編號 8	說明	
A6 區 D 棟 19 樓 D01- 主臥室，牆 混凝土剝落 鋼筋裸露。			A6 區 D 棟 19 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 6m。		
編號 9	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D01-臥室現況，目視 無損壞。	編號 10	說明	
			A6 區 D 棟 19 樓 D01- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 11	說明		編號 12	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D01-陽台，頂版倒垂 牆混凝土保護層打除未修復。
A6 區 D 棟 19 樓 D01- 廚房現況， 目視無損 壞。					

編號 13	說明 A6區D棟19樓D01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟19樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區D棟19樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟19樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區D棟19樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 18	說明 A6區D棟19樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長1.5m。
			

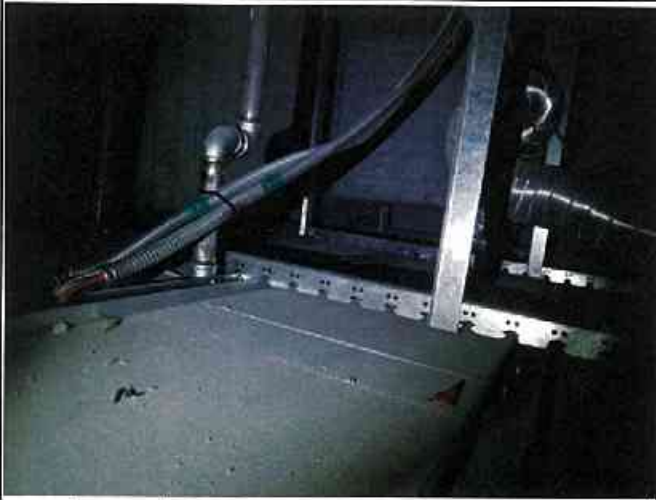
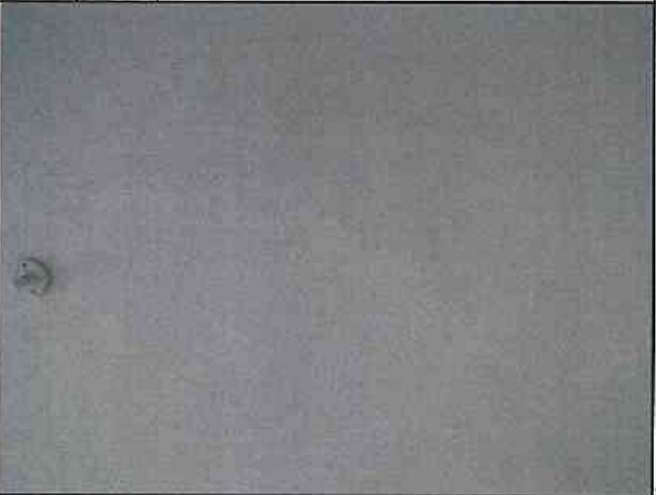
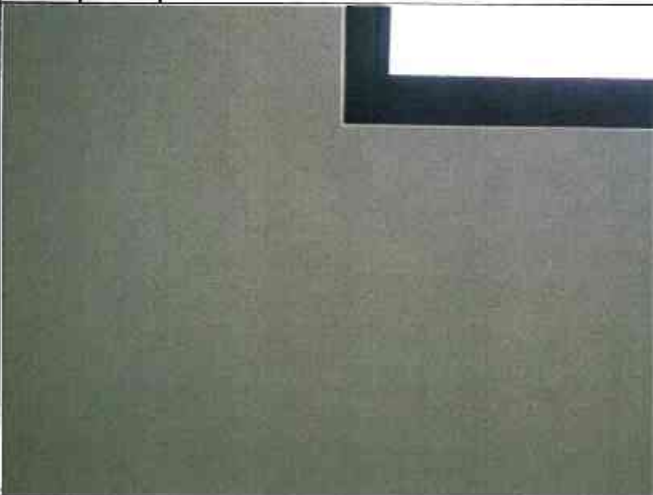
編號 19	說明	A6區D棟19樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2.5m。	編號 20	說明	A6區D棟19樓D02-臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。
					
編號 21	說明	A6區D棟19樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2m。	編號 22	說明	A6區D棟19樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。
					
編號 23	說明	A6區D棟19樓D02-臥室現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區D棟19樓D02-廁所現況，目視無損壞。
					

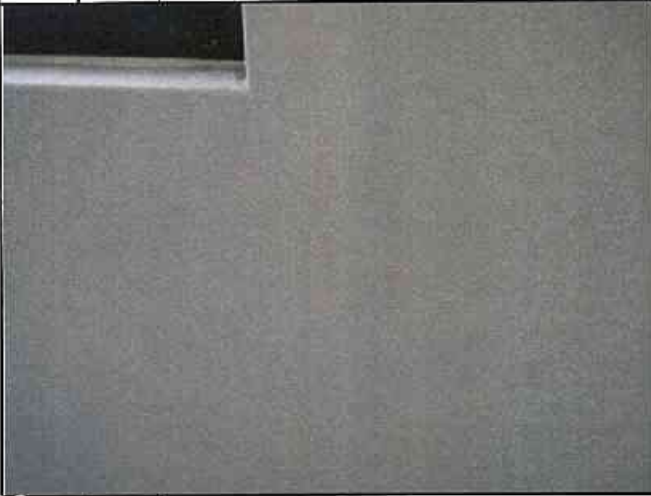
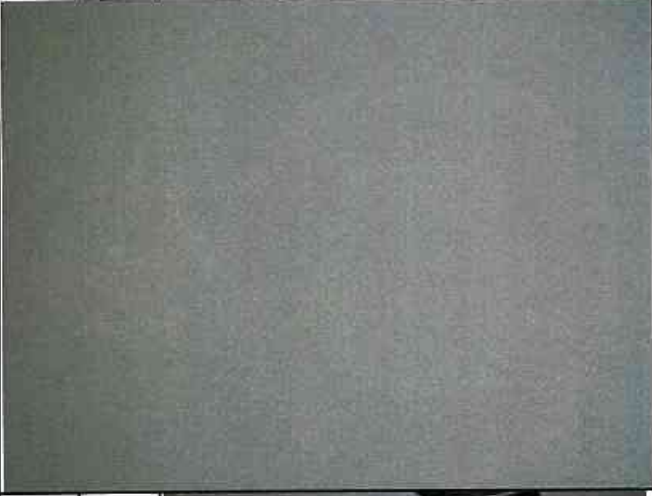
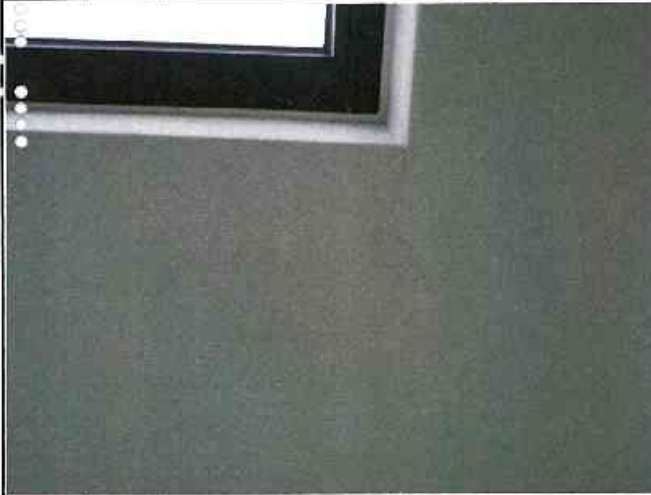
編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 D 棟 19 樓 D02-廚房現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 D 棟 19 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號	說明	A6區D棟19樓D03-客廳，牆裂縫寬 0.1mm長2.1m。	編號	說明	A6區D棟19樓D03-客廳，牆裂縫寬 0.1mm長2.5m。
31			32		
					
編號	說明	A6區D棟19樓D03-臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長2m。	編號	說明	A6區D棟19樓D03-臥室，牆裂縫寬 0.25mm長1.4m。
33			34		
					
編號	說明	A6區D棟19樓D03-主臥室，頂版裂 縫寬0.1mm長3m。	編號	說明	A6區D棟19樓D03-主臥室，牆裂縫 寬0.1mm長1.4m。
35			36		
					

編號 37	說明 A6區D棟19樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長6m。	編號 38	說明 A6區D棟19樓D03-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區D棟19樓D03-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區D棟19樓D03-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區D棟19樓D03-陽台，頂版倒垂牆鋼筋外露。	編號 42	說明 A6區D棟19樓D03-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修復。
			

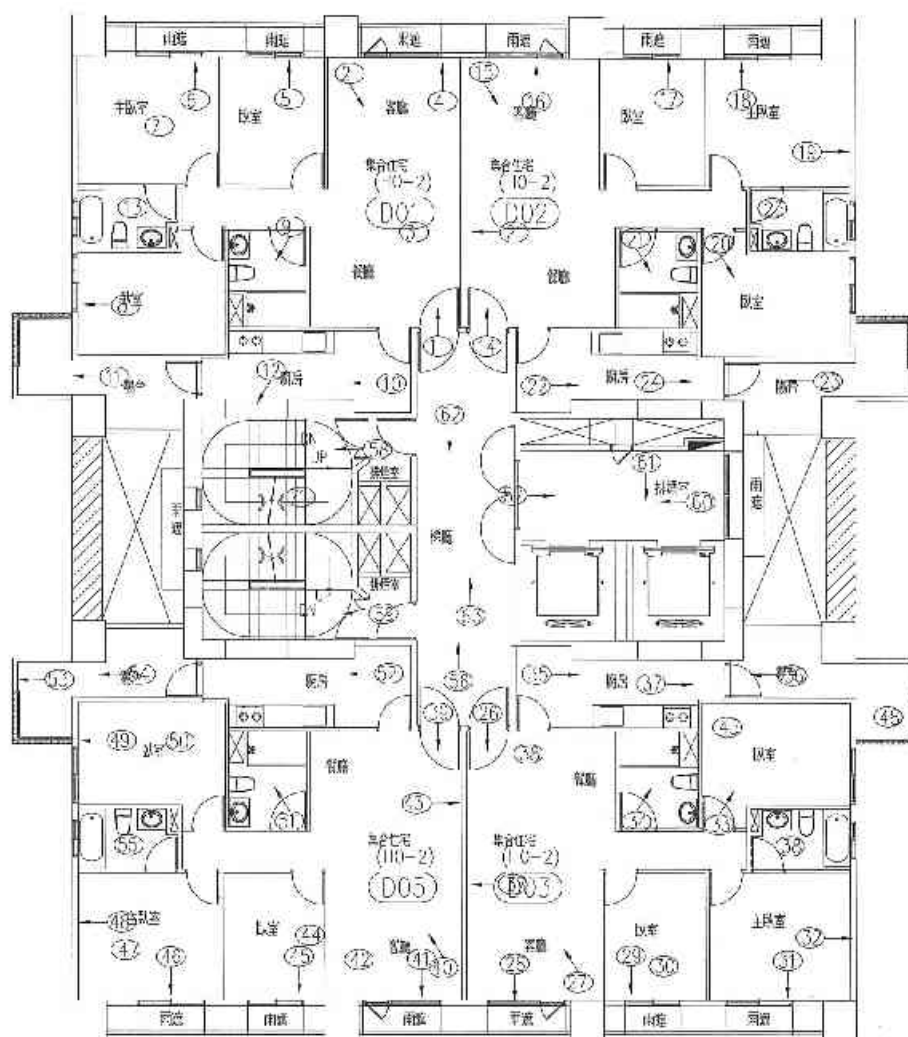
臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號 43	說明	A6區D棟19樓D03-廚房，梁底混凝土打除未修復。	編號 44	說明	
			A6區D棟19樓D05-客廳現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6區D棟19樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區D棟19樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。
					
編號 47	說明	A6區D棟19樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長2.8m。	編號 48	說明	A6區D棟19樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。
					

編號 49	說明 A6區D棟19樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 50	說明 A6區D棟19樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長3m。
			
編號 51	說明 A6區D棟19樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 52	說明 A6區D棟19樓D05-廁所現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區D棟19樓D05-廚房現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區D棟19樓D05-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修復，鋼筋裸露。
			

編號 55	說明 A6區D棟19樓D05-廁所頂版現況， 目視無損壞。	編號 56	說明 A6區D棟19樓D05-廁所頂版現況， 目視無損壞。
			
編號 57	說明 公共空間 (1)-梯廳現況	編號 58	說明 公共空間 (2)-排煙室 現況
			
編號 59	說明 公共空間 (3)-樓梯現況	編號 60	說明 公共空間 (4)-樓梯現況
			

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(5)-排煙室頂版現況	62	公共空間(6)-管道間現況
			
63	公共空間(7)-排煙室頂版現況	64	公共空間(8)-梯廳頂版現況
			
65	公共空間(9)-梯廳頂版現況		
			



十八層平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	4.5	0.1	1	D01-客廳，頂版裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	2	0.1	1	D01-主臥室，頂版裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1.5	D01-臥室，牆裂縫
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版現況
12	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D01 廚房，梁混凝土內夾雜物				
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02 客廳現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-客廳，牆裂縫
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D02 主臥室，牆裂縫
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02 臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟18F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.1	1		D03-客廳，牆裂縫
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.8	0.25	1		D03-臥室，牆裂縫
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐		3	0.15	1		D03-臥室，頂版裂縫
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.4	0.1	1		D03-主臥室，牆裂縫
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐		9	0.15	1		D03-主臥室，牆裂縫
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D03-陽台頂版，混凝土打除未修補				
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

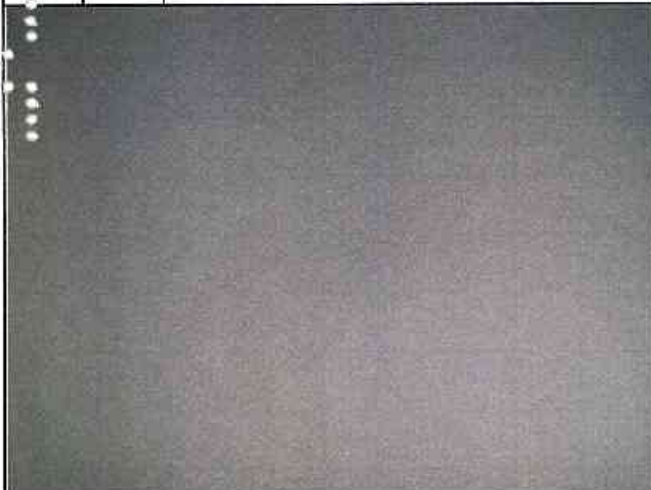
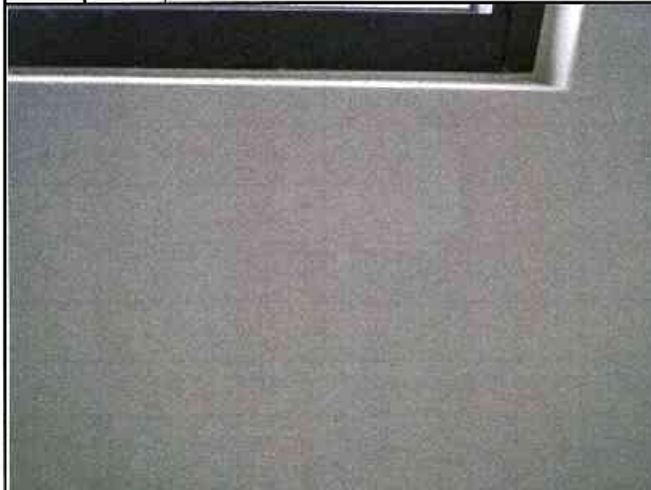
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟18F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫	
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.7	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫	
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.25	1	D05-臥室，頂版裂縫	
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫	
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D05-主臥室，頂版裂縫	
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫	
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D05-臥室，頂版裂縫	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D05-陽台頂版，倒垂牆混凝土打除保護層未修補，鋼筋外露				
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台頂版，混凝土打除保護層未修補				
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況	
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

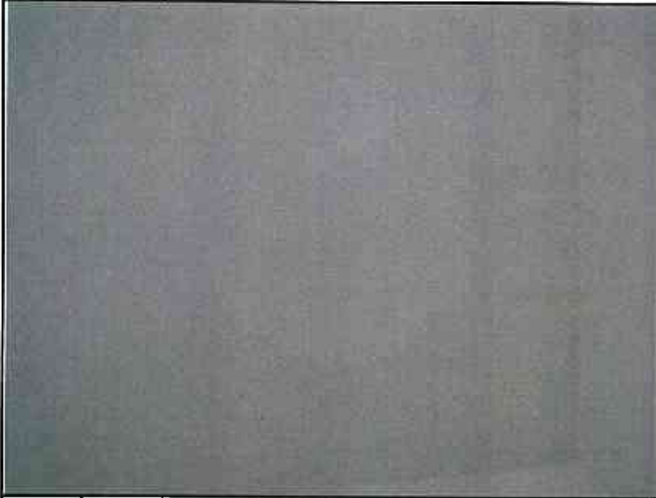
臺中市結構工程技師公會

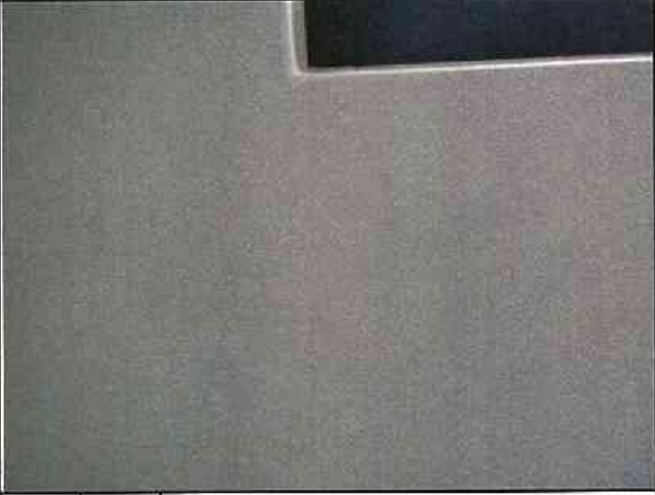
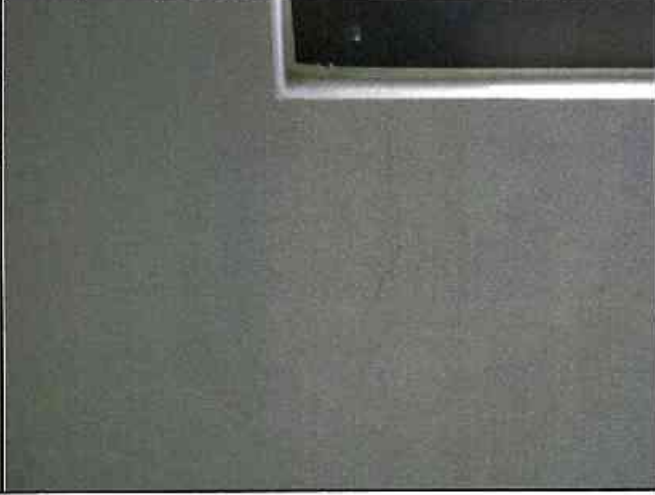
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

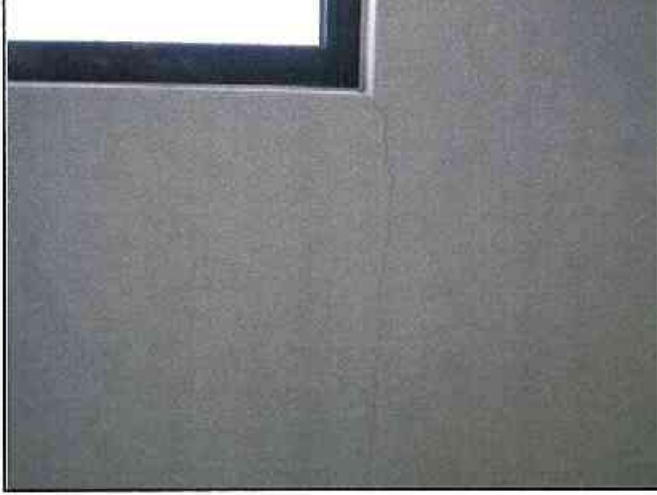
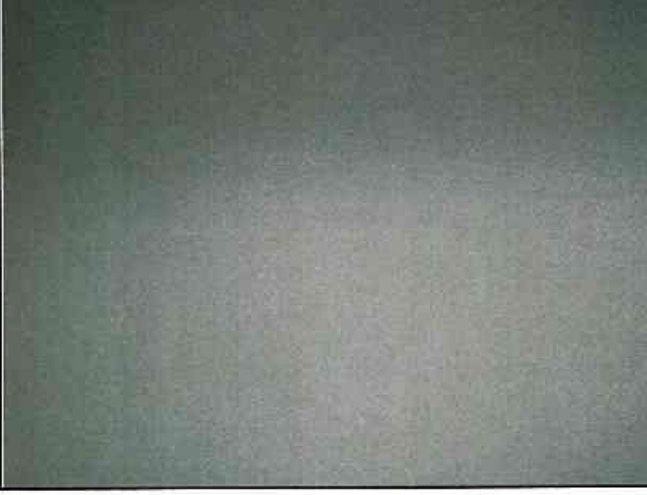
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟18F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室：梁底混凝土剝落				
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐										

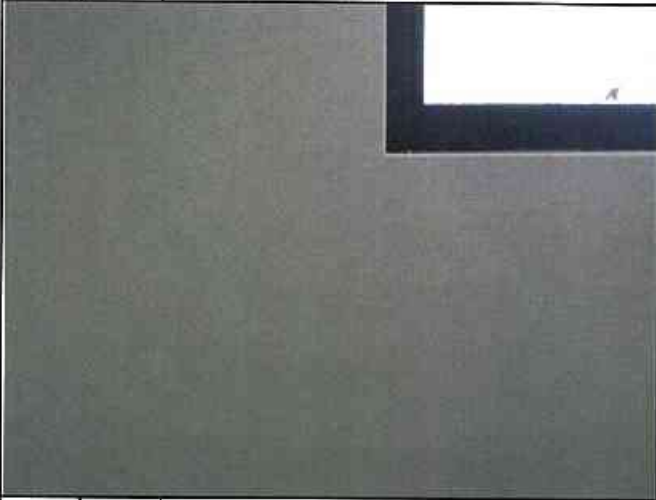
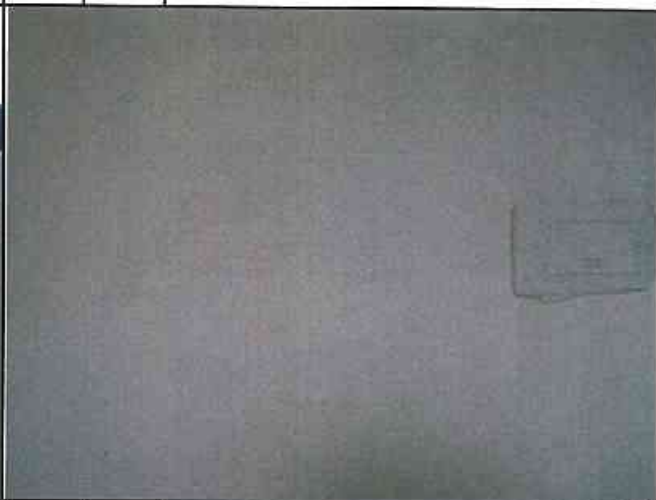
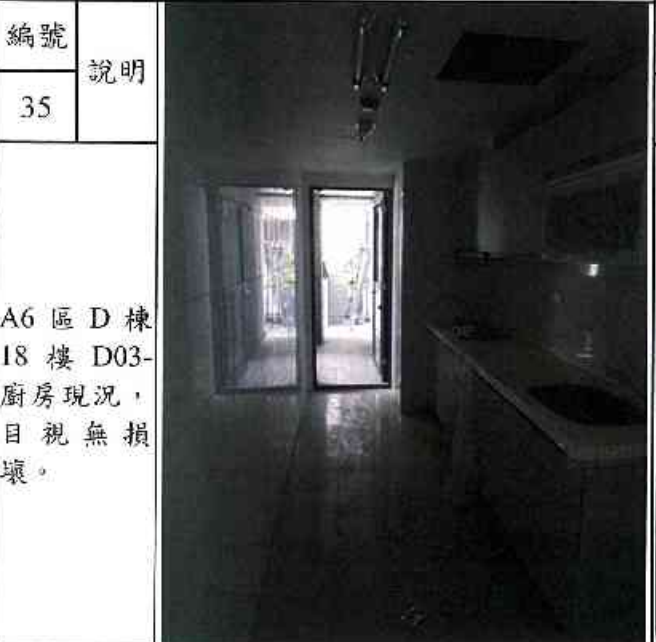
編號	說明		編號	說明	
1			2		
A6區D棟18樓D01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
3			4		
A6區D棟18樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。			A6區D棟18樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。		
5			6		

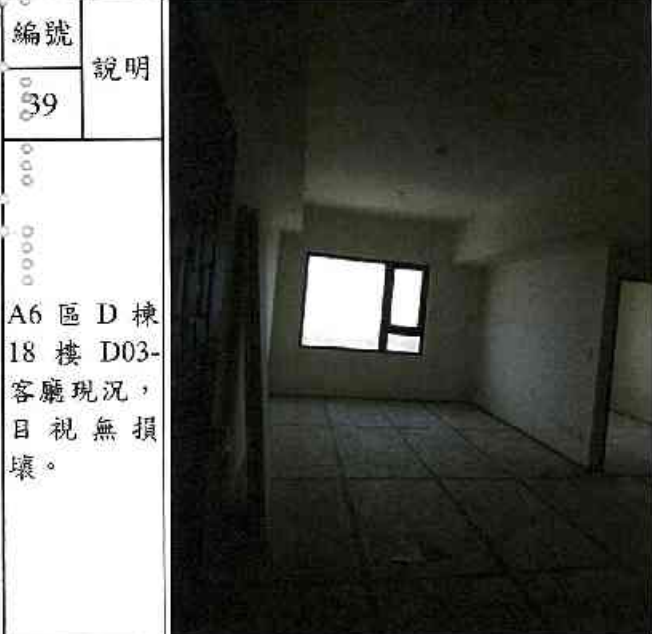
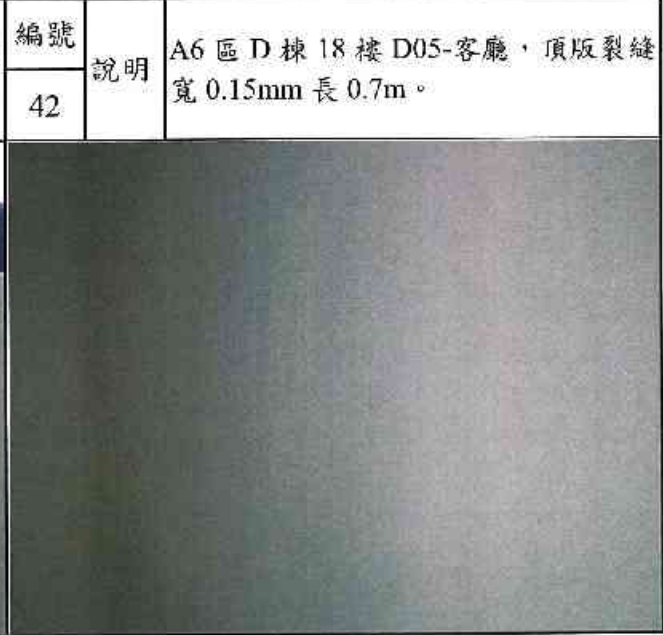
編號 7	說明 A6區D棟18樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2m。	編號 8	說明 A6區D棟18樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。有滲水痕跡。
			
編號 9	編號 A6區D棟18樓D01-廁所現況，目視無損壞。	編號 10	編號 A6區D棟18樓D01-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6區D棟18樓D01-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區D棟18樓D01-廚房，梁混凝土內夾雜物。
			

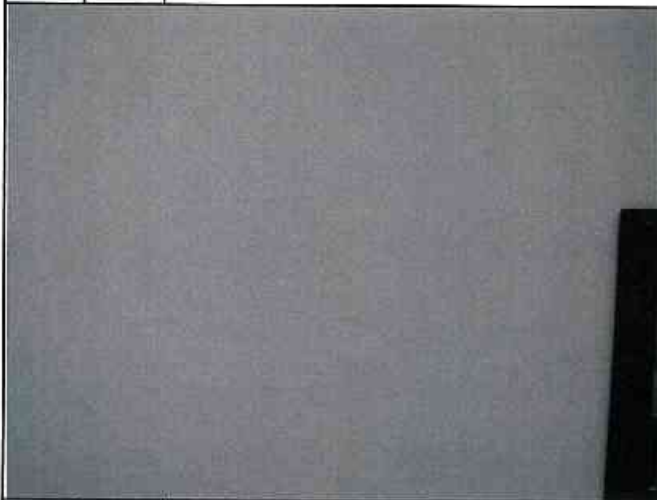
編號 13	說明 A6區D棟18樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟18樓D02-客廳現況，目視無損壞。		
編號 15	說明 A6區D棟18樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟18樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。		
編號 17	說明 A6區D棟18樓D02-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 18	說明 A6區D棟18樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.8m。		

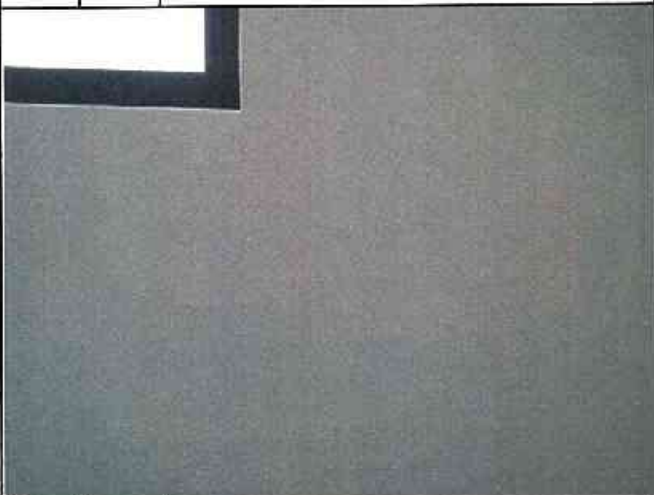
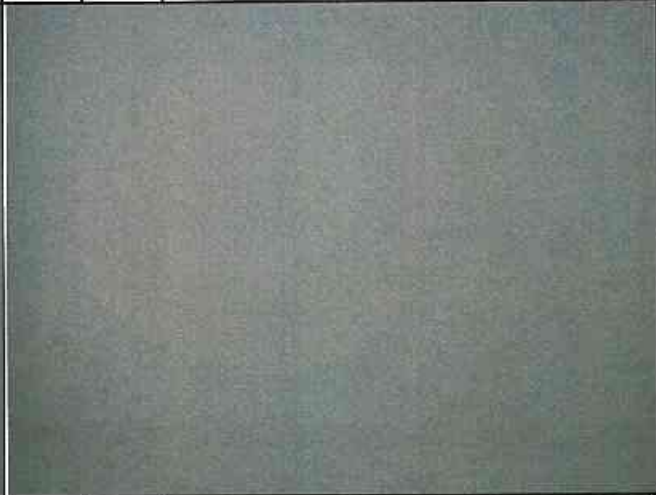
編號 19	說明 A6區D棟18樓D02-主臥室，牆裂縫 寬0.1mm長1.0m。	編號 20	說明 A6區D棟18樓D02-臥室現況，目視 無損壞。
			
編號 21	說明 A6區D棟18樓D02-廁所現況， 目視無損壞。	編號 22	說明 A6區D棟18樓D02-廚房現況， 目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區D棟18樓D02-陽台頂版現況， 目視無損壞。	編號 24	說明 A6區D棟18樓D02-廚房頂版現況， 目視無損壞。
			

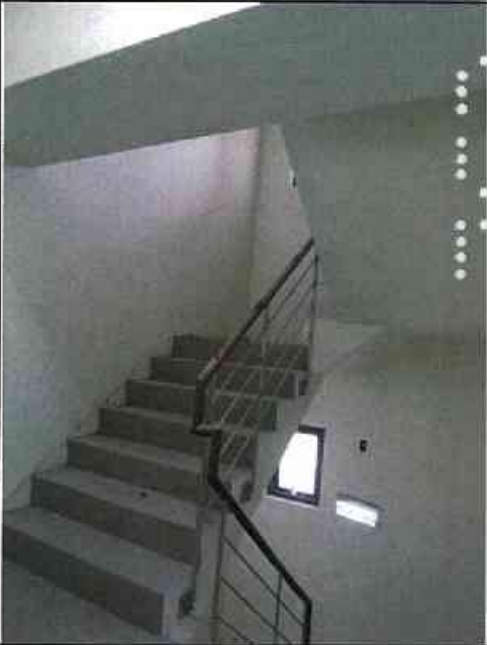
編號 25	說明	A6區D棟18樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明	
			A6區D棟18樓D03-客廳現況，目視無損壞。		
編號 27	說明	A6區D棟18樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區D棟18樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。
					
編號 29	說明	A6區D棟18樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.8m。	編號 30	說明	A6區D棟18樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長3m。
					

編號 31	說明	A6區D棟18樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 32	說明	A6區D棟18樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長9m。
					
編號 33	說明	A6區D棟18樓D03-臥室現況，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區D棟18樓D03-廁所現況，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區D棟18樓D03-廚房現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區D棟18樓D03-陽台頂版，混凝土保護層打除未修補。
					

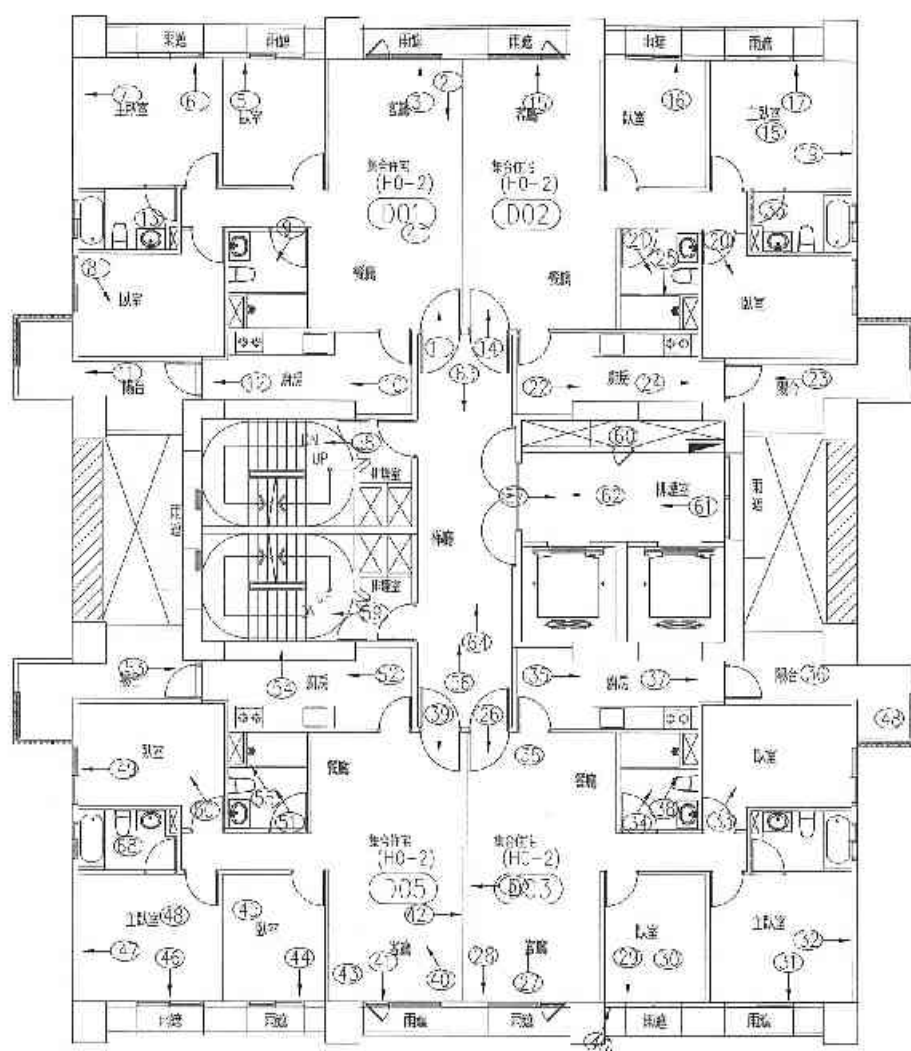
編號 37	說明	A6 區 D 棟 18 樓 D03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明	A6 區 D 棟 18 樓 D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 39	說明	A6 區 D 棟 18 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6 區 D 棟 18 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6 區 D 棟 18 樓 D05-客廳，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.1m。	編號 42	說明	A6 區 D 棟 18 樓 D05-客廳，頂版裂縫寬 0.15mm 長 0.7m。
					

編號	說明	A6區D棟18樓D05-客廳，牆裂縫寬 0.15mm長3m。	編號	說明	A6區D棟18樓D05-臥室，頂版裂縫 寬0.25mm長2.5m。
43			44		
					
編號	說明	A6區D棟18樓D05-臥室，牆裂縫寬 0.15mm長2.1m。	編號	說明	A6區D棟18樓D05-主臥室，牆裂縫 寬0.15mm長2.8m。
45			46		
					
編號	說明	A6區D棟18樓D05-主臥室，頂版裂 縫寬0.15mm長2.5m。	編號	說明	A6區D棟18樓D05-主臥室，牆裂縫 寬0.15mm長3m。
47			48		
					

編號 49	說明 A6區D棟18樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.8m。	編號 50	說明 A6區D棟18樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2.5m。
			
編號 51	說明 A6區D棟18樓D05-廁所現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區D棟18樓D05-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區D棟18樓D05-陽台頂版，倒垂牆混凝土打除保護層未修補，鋼筋裸露。	編號 54	說明 A6區D棟18樓D05-陽台頂版，混凝土打除保護層未修補。
			

編號	說明	A6區D棟18樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號	說明	
55			56		
			公共空間 (1)-梯廳現況		
編號	說明	公共空間(2)-排煙室現況	編號	說明	
57			58		
			公共空間 (3)-樓梯現況		
編號	說明		編號	說明	公共空間(5)-排煙室頂版現況
59			60		
公共空間 (4)-樓梯現況					

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(6)-排煙室，梁底混凝土剝落	62	公共空間(7)-梯廳頂版現況
			
編號	說明		
63	公共空間(8)-梯廳頂版現況		
			



十七層平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 鋼構裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 濕潤土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水集污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D01-客廳，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D01-客廳，頂版裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.25	1	D01-主臥室，牆裂縫
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-陽台頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D02-客廳，牆裂縫
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟17F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D02-廁所現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D02-廚房現況
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D02-陽台頂版現況
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D02-廚房頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D02-廁所頂版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-客廳現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-客廳現況
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.15	1	D03-客廳，牆裂縫
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.4	0.15	1	D03-臥室，牆裂縫
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐		3	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-臥室現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-廁所現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-廚房現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐		D03-陽台頂版，混凝土保護層剝落未修補			
37	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D03-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D03-廁所頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D05-客廳現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D05-客廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟17F												
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐		+	2	0.1	1	D05-客廳，頂版裂
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐		+ -	5	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐		/	2	0.1	1	D05-主臥室，頂版裂縫
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-臥室現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台頂版現況
54	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-廚房，梁底保護層不足，鋼筋裸露			
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

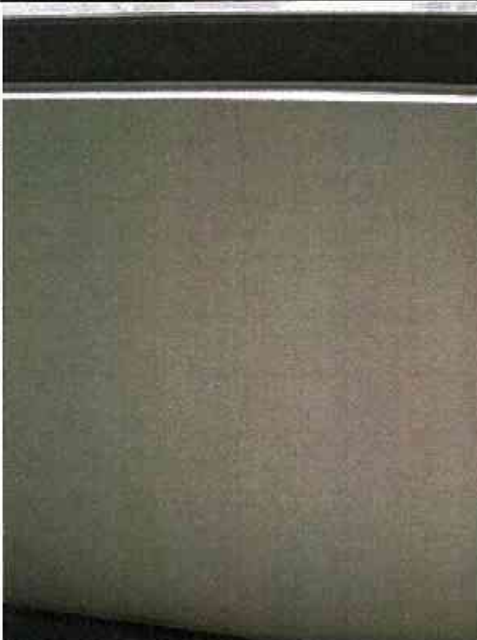
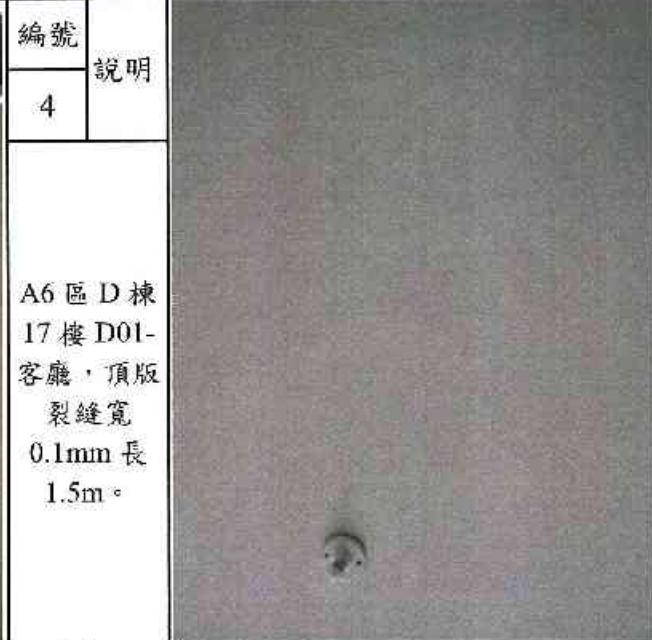
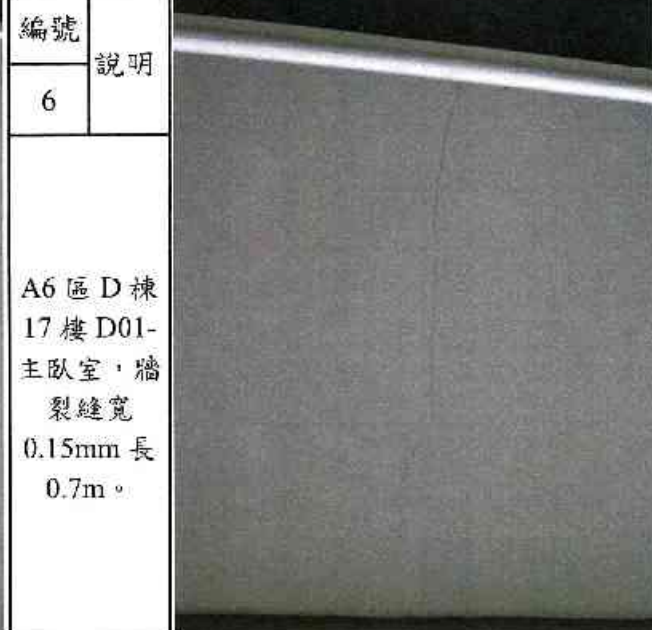
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

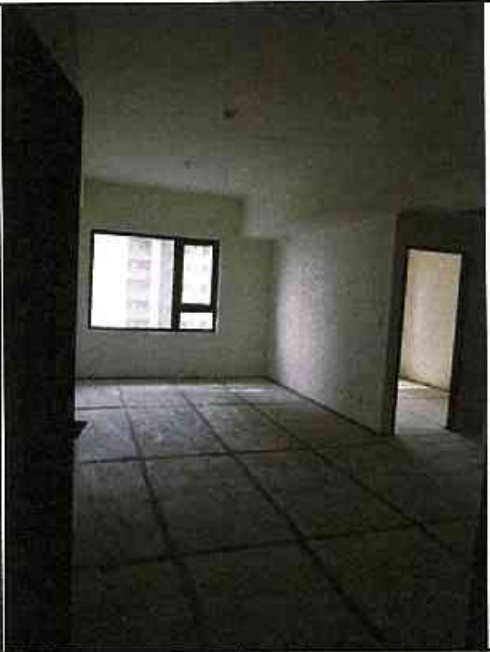
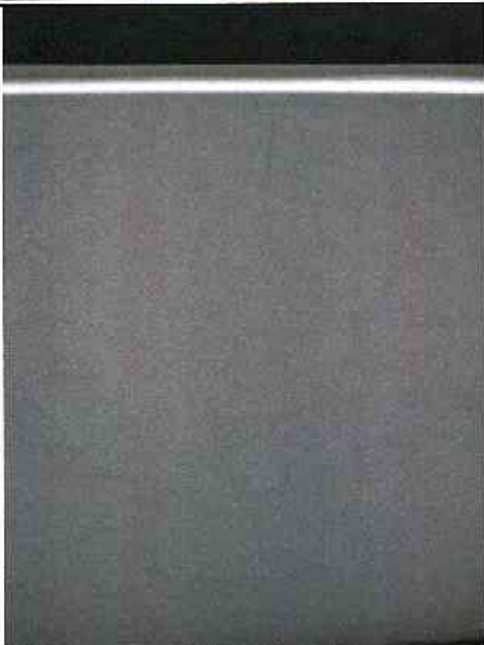
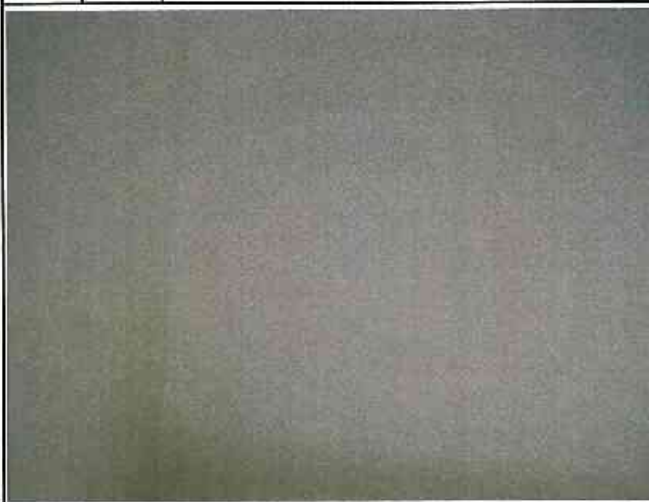
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.剝離/層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

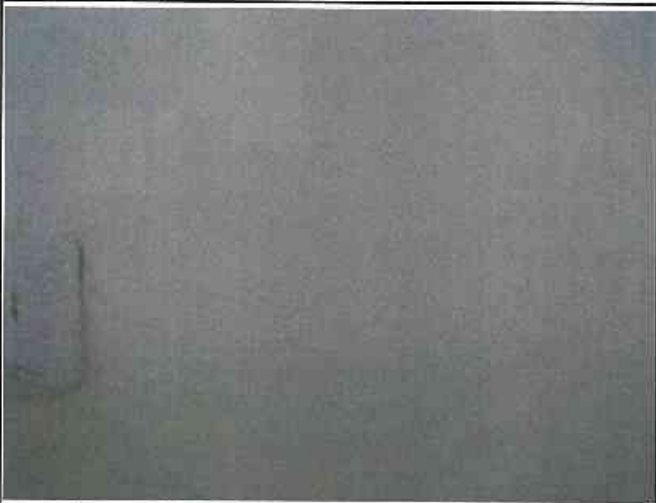
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

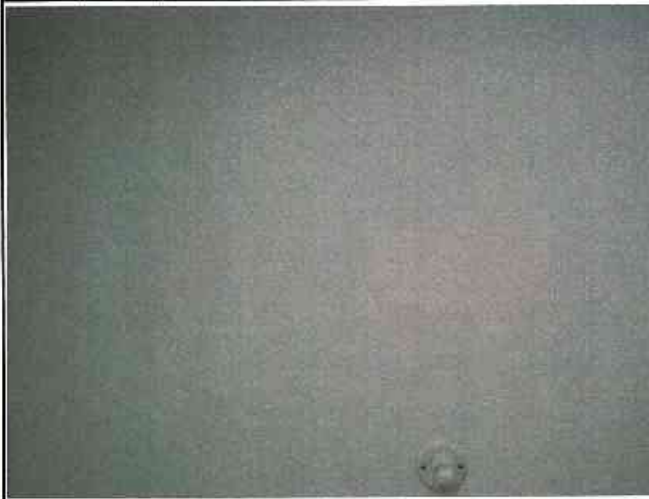
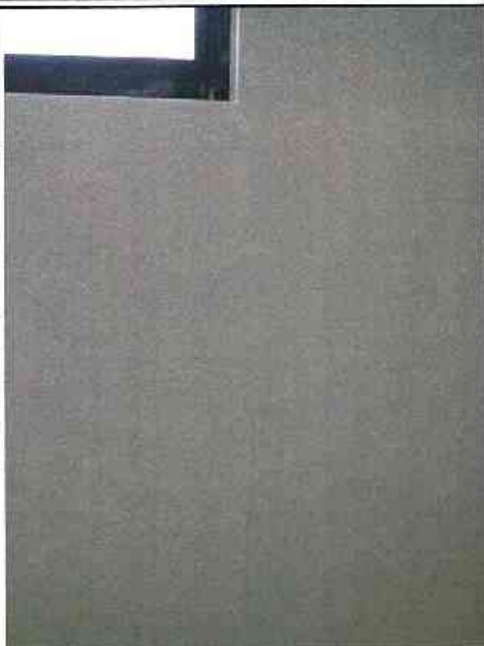
※其他事項：

編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟17樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明		編號 4	說明	A6區D棟17樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長1.5m。	
編號 5	說明		編號 6	說明	A6區D棟17樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長0.7m。	

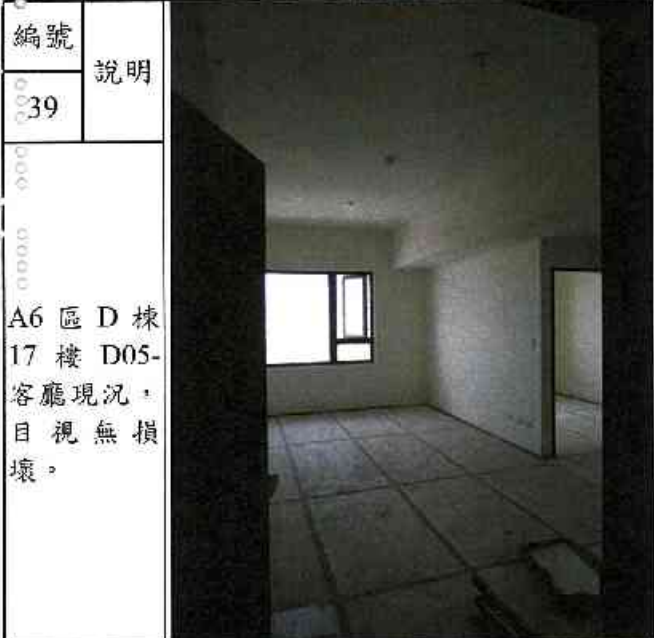
編號 7	說明		編號 8	說明	
	A6 區 D 棟 17 樓 D01- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.25mm 長 6m。			A6 區 D 棟 17 樓 D01- 臥室現況， 目視無損 壞。	
編號 9	說明		編號 10	說明	
	A6 區 D 棟 17 樓 D01- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 17 樓 D01- 廚房現況， 目視無損 壞。	
編號 11	說明	A6 區 D 棟 17 樓 D01-陽台頂版現況， 目視無損壞。	編號 12	說明	A6 區 D 棟 17 樓 D01-廚房頂版現況， 目視無損壞。

編號 13	說明 A6區D棟17樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟17樓D02-客廳現況，目視無損壞。	
				
編號 15	說明 A6區D棟17樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。	編號 16	說明 A6區D棟17樓D02-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	
				
編號 17	說明 A6區D棟17樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 18	說明 A6區D棟17樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。	
				

編號	說明	編號	說明
19	A6區D棟17樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。	20	
		A6區D棟17樓D02-臥室現況，目視無損壞。 	
21	A6區D棟17樓D02-廁所現況，目視無損壞。	22	A6區D棟17樓D02-廚房現況，目視無損壞。
			
23	A6區D棟17樓D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	24	A6區D棟17樓D02-廚房頂版現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明 A6區D棟17樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區D棟17樓D03-客廳現況，目視無損壞。	
				
編號 27	說明 A6區D棟17樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區D棟17樓D03-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。	
				
編號 29	說明 A6區D棟17樓D03-臥室，牆裂縫寬0.15mm長1.4m。	編號 30	說明 A6區D棟17樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.0m。	
				

編號	說明	編號	說明	
31	A6區D棟17樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	32		
			A6區D棟17樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長3m。	
編號	說明	編號	說明	
33		34		
	A6區D棟17樓D03-臥室現況，目視無損壞。		A6區D棟17樓D03-廁所現況，目視無損壞。	
				
編號	說明	編號	說明	
35		36		
	A6區D棟17樓D03-廚房現況，目視無損壞。		A6區D棟17樓D03-陽台頂版，混凝土保護層剝落未修補。	
				

編號 37	說明 A6區D棟17樓D03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區D棟17樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 39	說明 A6區D棟17樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區D棟17樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區D棟17樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長3.5m。	編號 42	說明 A6區D棟17樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長3m。
			

編號	說明		編號	說明	
43			44		
A6 區 D 棟 17 樓 D05- 客廳，頂版 裂縫寬 0.1mm 長 2m。			A6 區 D 棟 17 樓 D05- 臥室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 3.5m。		
編號	說明	A6 區 D 棟 17 樓 D05-臥室，頂版裂縫 寬 0.1mm 長 5m。	編號	說明	
45			46		
			A6 區 D 棟 17 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.1mm 長 2.8m。		
編號	說明		編號	說明	
47			48		
A6 區 D 棟 17 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm 長 6m。			A6 區 D 棟 17 樓 D05- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.1mm 長 2m。		

編號	說明		編號	說明	
49			50		
A6 區 D 棟 17 樓 D05- 臥室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 0.7m。			A6 區 D 棟 17 樓 D05- 臥室現況， 目視無損 壞。		
編號	說明		編號	說明	
51			52		
A6 區 D 棟 17 樓 D05- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 17 樓 D05- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號	說明	編號		說明	
53	A6 區 D 棟 17 樓 D05-陽台頂版現況， 目視無損壞。	54		A6 區 D 棟 17 樓 D05-廚房，梁底保護 層不足，鋼筋裸露。	
					

編號	說明	編號	說明
55	A6區D棟17樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	56	
		公共空間 (1)-梯廳現況 	
57		58	
公共空間 (2)-排煙室 現況		公共空間 (3)-樓梯現 況	
59		60	公共空間(5)-管道間現況
公共空間 (4)-樓梯現 況			

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(6)-排煙室頂版現況	62	公共空間(7)-排煙室頂版現況
			
編號	說明	編號	說明
63	公共空間(8)-梯廳頂版現況	64	公共空間(9)-梯廳頂版現況
			



97

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟16F													
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫落 5.滲水染污或白華		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
2	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D01-客廳，牆裂縫	
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.25	1	D01-客廳，頂版裂縫	
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D01-臥室，牆裂縫	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫	
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫	
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			9	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4.5	0.15	1	D01-主臥室，頂版裂縫	
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房頂版現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-室內通道頂版現況	
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所頂版現況	
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D02-客廳，牆裂縫	
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.15	1	D02-客廳，頂版裂縫	
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D02-臥室，牆裂縫	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.25	1	D02-臥室，頂版裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修 ※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土粉屑或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.5	0.15	1	D02-主臥室，頂版裂縫
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-室內通道頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02-廁所頂版，套管周圍混凝土未填補確實			
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D03-客廳，頂版裂縫
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-主臥室現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
39	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台頂版現況
40	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁底混凝土粒料分離，鋼筋裸露			
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟16F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水銹污成白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.9	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.25	1	D05-臥室，頂版裂縫
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D05-主臥室，頂版裂縫
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.5	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
55	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台頂版現況
56	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D02-廚房，梁側混凝土保護層不足，鋼筋裸露				
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

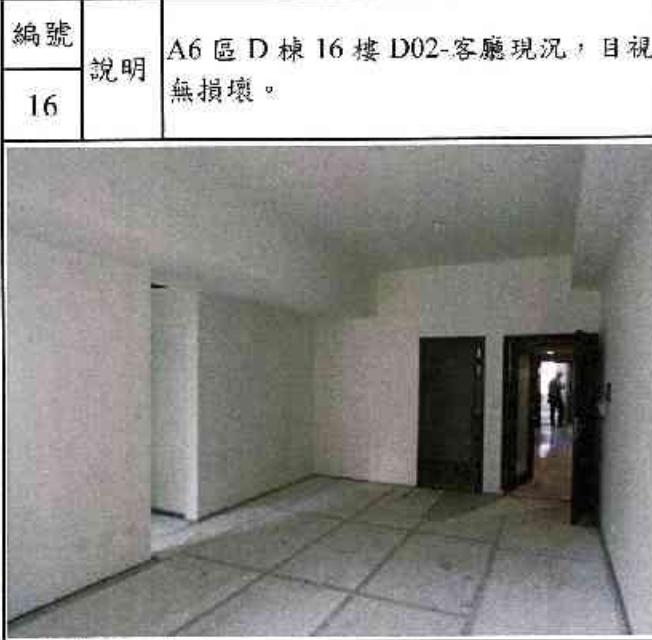
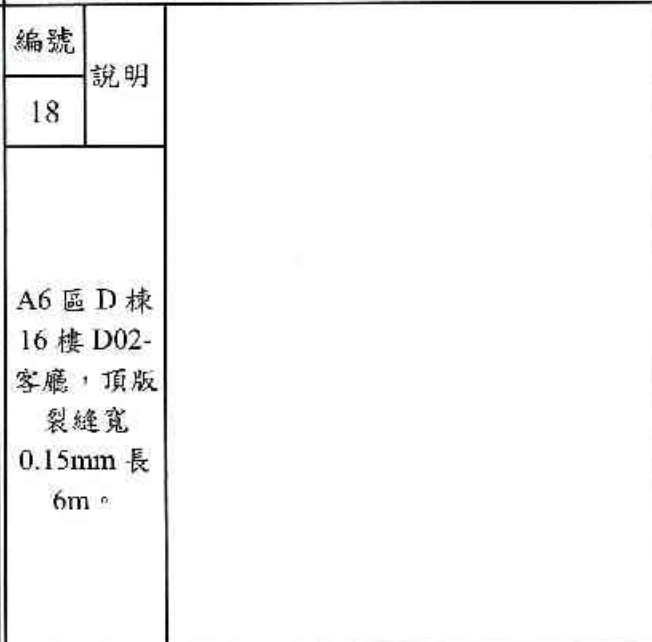
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

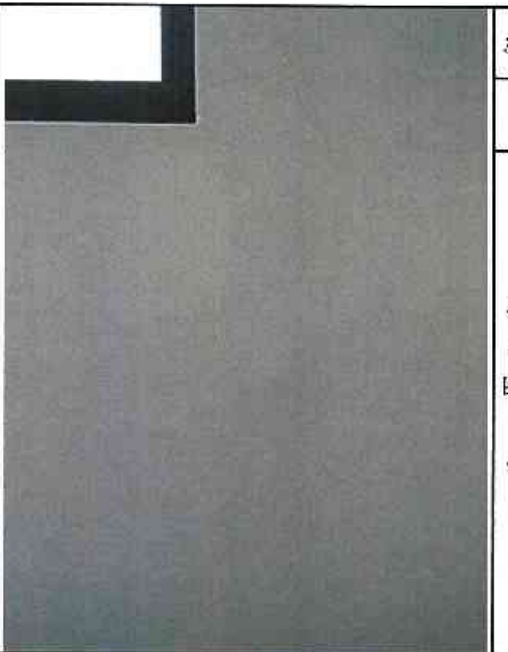
鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟16F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁底混凝土剝落				
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳頂版現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		梯廳，牆混凝土保護層打除未修補				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐											

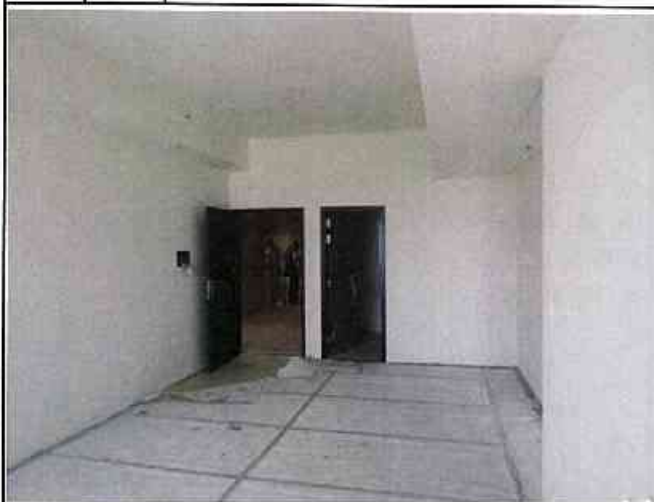
編號	說明	編號	說明
1		2	
A6區D棟16樓D01-客廳現況，目視無損壞。		A6區D棟16樓D01-客廳，牆裂縫寬0.15mm長0.7m。	
3		4	
A6區D棟16樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.25mm長6m。		A6區D棟16樓D01-臥室，牆裂縫寬0.15mm長1.4m。	
5		6	
A6區D棟16樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長3m。		A6區D棟16樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	

編號	說明		編號	說明	
7			8	A6區D棟16樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長4.5m。	
A6區D棟16樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長9m。					
編號	說明		編號	說明	
9			10	A6區D棟16樓D01-廁所現況，目視無損壞。	
A6區D棟16樓D01-臥室現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	
11			12	A6區D棟16樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞。	
A6區D棟16樓D01-廚房現況，目視無損壞。					

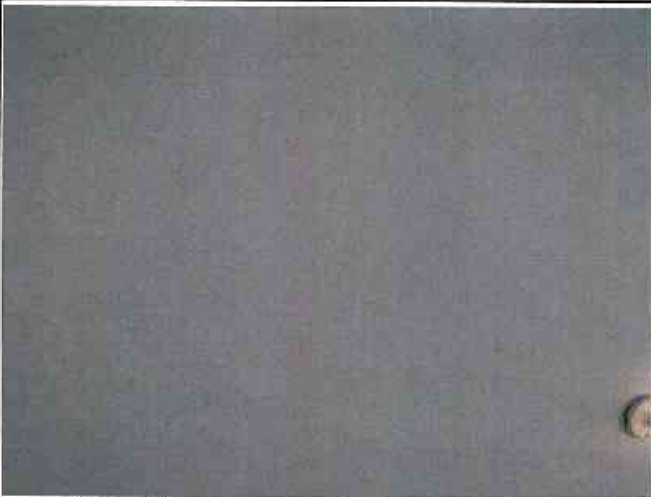
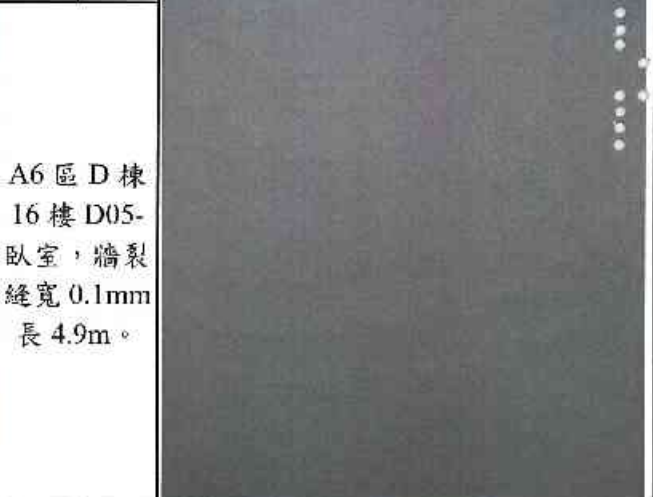
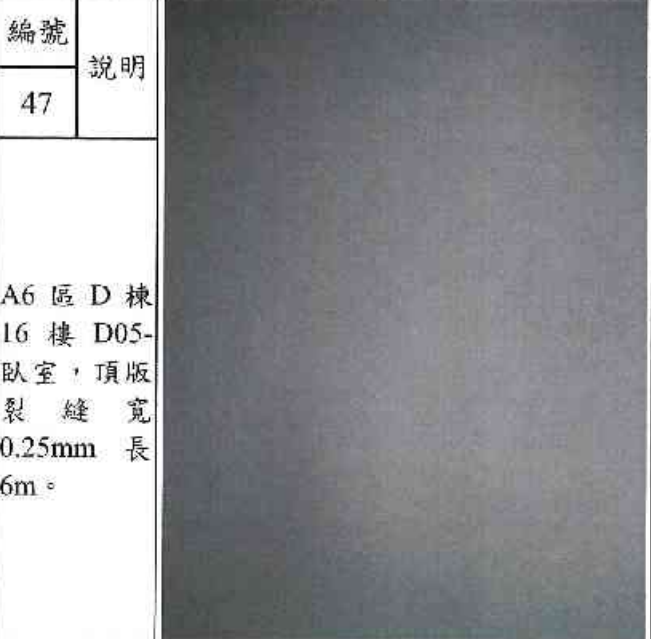
編號 13	說明 A6區D棟16樓D01-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟16樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區D棟16樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟16樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區D棟16樓D02-客廳，牆裂縫寬0.15mm長0.7m。	編號 18	說明 A6區D棟16樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長6m。
			

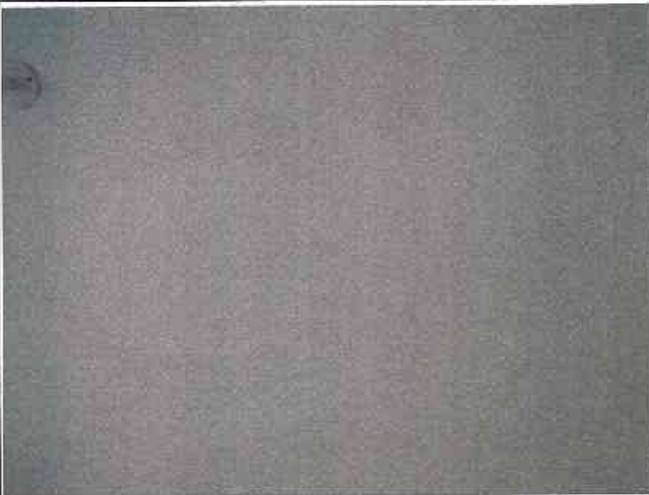
編號	說明	編號	說明
19		20	
A6 區 D 棟 16 樓 D02- 臥室，牆裂 縫 寬 0.15mm 長 0.7m。		A6 區 D 棟 16 樓 D02- 臥室，頂版 裂縫寬 0.25mm 長 2.5m。	
21		22	
A6 區 D 棟 16 樓 D02- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.1mm 長 1.4m。		A6 區 D 棟 16 樓 D02- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 3.5m。	
23		24	
A6 區 D 棟 16 樓 D02- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.1mm 長 3m。		A6 區 D 棟 16 樓 D02- 臥室，頂版 裂縫寬 0.1mm 長 1.5m。	

編號	說明		編號	說明	
25			26		
A6 區 D 棟 16 樓 D02- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 16 樓 D02- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D02-陽台頂版現況， 目視無損壞。	編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D02-廚房頂版現況， 目視無損壞。
27			28		
編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D02-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D02-廁所頂版，套管 周圍混凝土未填補確實。
29			30		

編號	說明		編號	說明	A6區D棟16樓D03-客廳現況，目視無損壞。	
31			32			
A6區D棟16樓D03-客廳現況，目視無損壞。			A6區D棟16樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長2m。			
編號	說明		編號	說明		
33			34		A6區D棟16樓D03-臥室現況，目視無損壞。	
編號	說明		編號	說明	A6區D棟16樓D03-主臥室現況，目視無損壞。	
35			36			
A6區D棟16樓D03-臥室現況，目視無損壞。			A6區D棟16樓D03-主臥室現況，目視無損壞。			

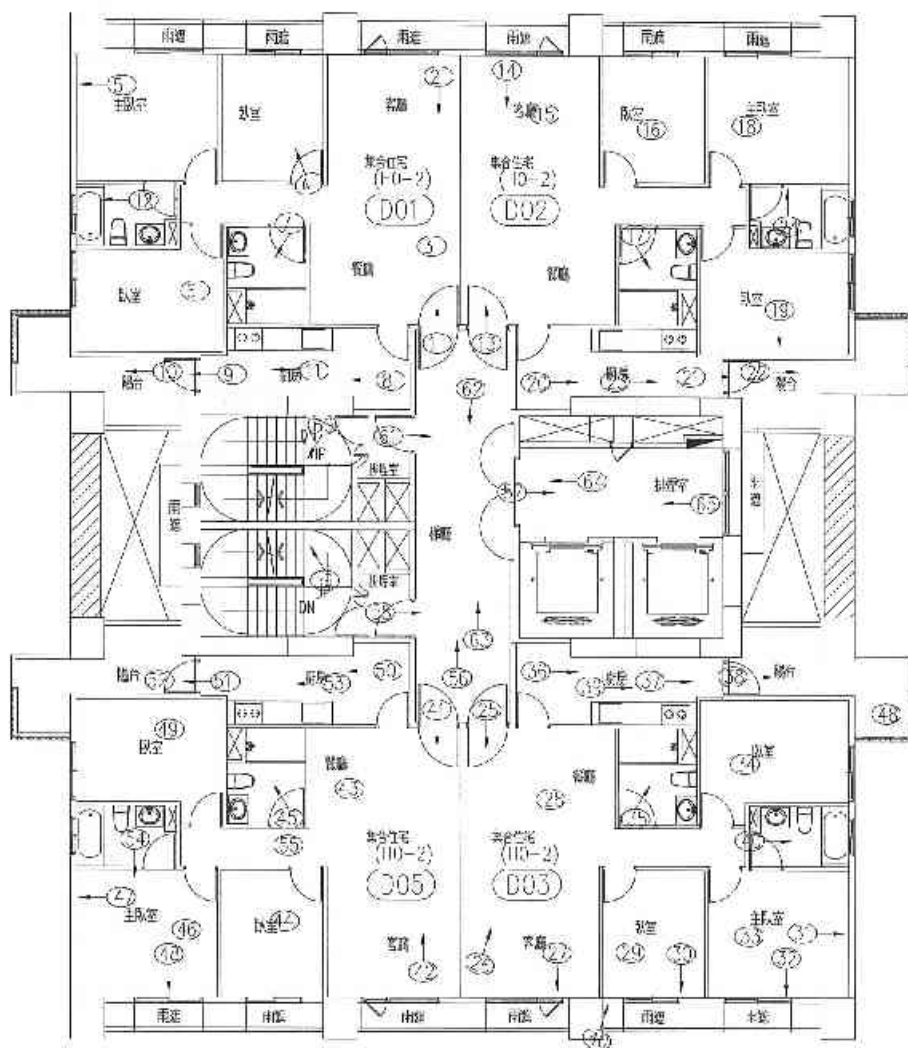
編號	說明		編號	說明	
37			38		
A6 區 D 棟 16 樓 D03- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 16 樓 D03- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D03-陽台頂版現況， 目視無損壞。	編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D03-廚房，梁底混 凝土粒料分離，鋼筋裸露。
39			40		
編號	說明	A6 區 D 棟 16 樓 D03-廁所頂版現況， 目視無損壞。	編號	說明	
41			42		
		A6 區 D 棟 16 樓 D05- 客廳現況， 目視無損 壞。			

編號 43	說明	A6區D棟16樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區D棟16樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。
					
編號 45	說明	A6區D棟16樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長6m。	編號 46	說明	A6區D棟16樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長4.9m。
					
編號 47	說明	A6區D棟16樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.25mm長6m。	編號 48	說明	A6區D棟16樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.8m。
					

編號 49	說明 A6區D棟16樓D05-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長5m。	編號 50	說明 A6區D棟16樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長6m。	
編號 51	說明 A6區D棟16樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 52	說明 A6區D棟16樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長3.5m。	
編號 53	說明 A6區D棟16樓D05-廁所現況，目視無損壞。	編號 54	說明 A6區D棟16樓D05-廚房現況，目視無損壞。	

編號 55	說明	A6區D棟16樓D05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 56	說明	A6區D棟16樓D05-廚房，梁側混凝土保護層不足，鋼筋裸露。
					
編號 57	說明	A6區D棟16樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明	公共空間(1)-梯廳現況
					
編號 59	說明	公共空間(2)-排煙室現況	編號 60	說明	公共空間(3)-管道間現況
					

編號	說明		編號	說明	
61			62		
公共空間(4)-樓梯現況			公共空間(5)-樓梯現況		
編號	說明		編號	說明	
63	公共空間(6)-排煙室，梁底混凝土剝落		64	公共空間(7)-排煙室頂版現況	
編號	說明		編號	說明	
65	公共空間(8)-梯廳頂版現況		66	公共空間(9)-梯廳，牆混凝土保護層打除未修補	



十五層平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水與污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐		/	0.6	0.1	1	D01-客廳，頂版裂縫
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.2	1	D01-主臥室，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	1	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01 陽台現況
10	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01 陽台頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	3	0.2	1	D02-客廳，頂版裂縫
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	3	0.2	1	D02 臥室，頂版裂縫
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	3.2	0.2	1	D02-主臥室，頂版裂縫
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	3	0.1	1	D02 臥室，牆裂縫
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕風濕 5. 滲水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-陽台現況
22	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
27	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.6	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.2	1	D03-客廳，頂版裂縫
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
30	☐	☐	☒	☐	☐	☐			2	0.3		D03-臥室，牆裂縫
31	☐	☐	☒	☐	☐	☐			4.4	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
32	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.5	0.2	1	D03-主臥室，牆裂縫
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.2	1	D03-主臥室，頂版裂縫
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-陽台現況
38	☒	☐	☐	☒	☐	☐						D03-陽台頂版現況
39	☒	☐	☐	☒	☐	☐						D03-廚房頂版現況
40	☒	☐	☐	☒	☐	☐						D03-廁所頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

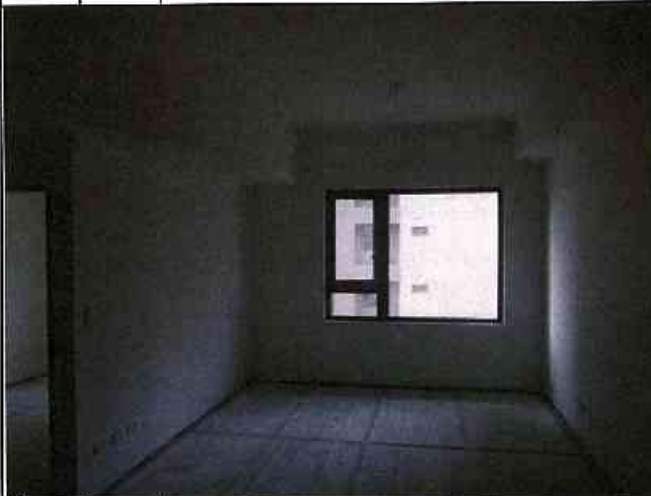
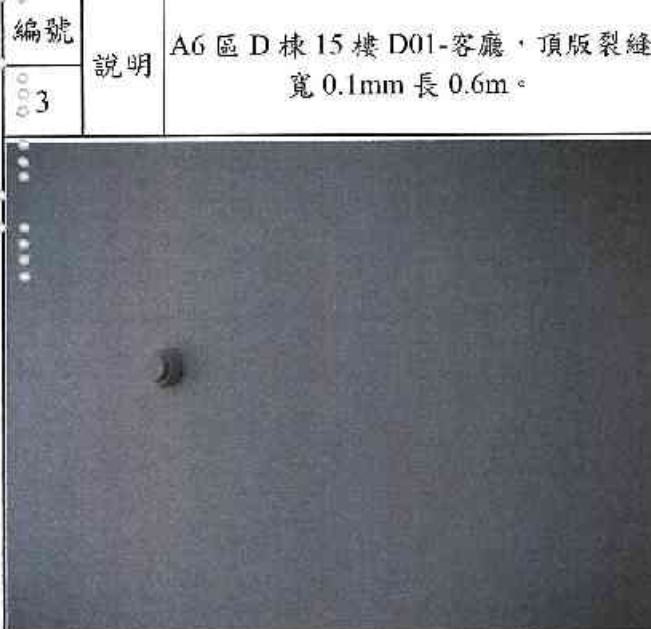
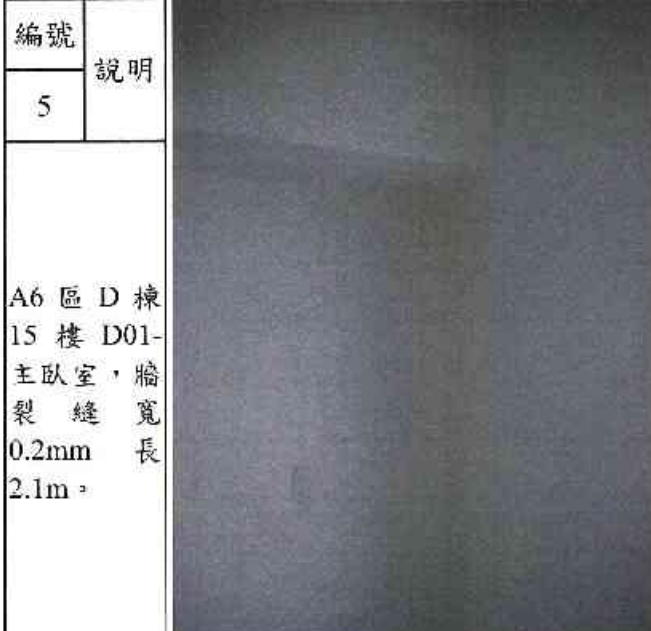
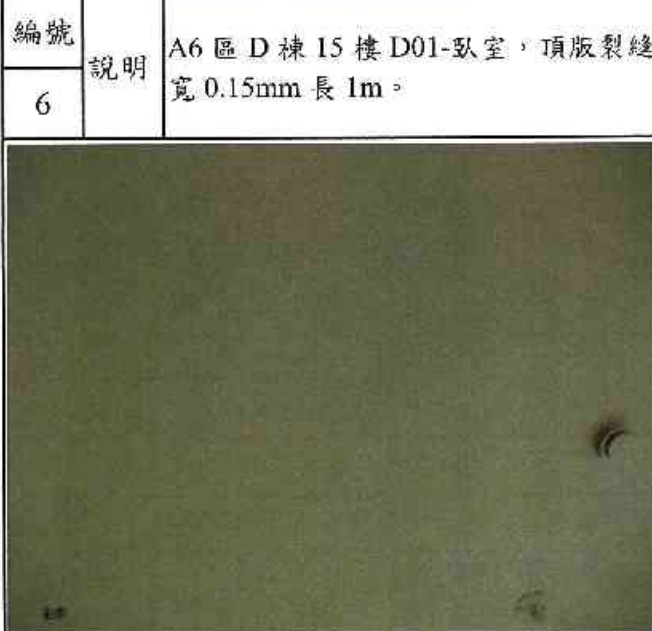
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟15F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白堊	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.25	1	D05-客廳，頂版裂縫
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.2	1	D05-臥室，頂版裂縫
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.25	1	D05-主臥室，頂版裂縫
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.2	1	D05-主臥室，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.25	1	D05-臥室，頂版裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-陽台現況
52	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廚房頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.7	0.1	1	D05-室內走道，頂版裂縫
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	樓梯排煙室，牆裂縫
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

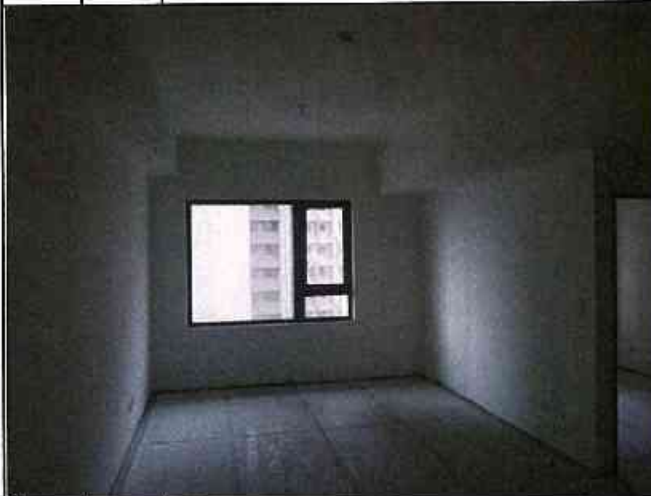
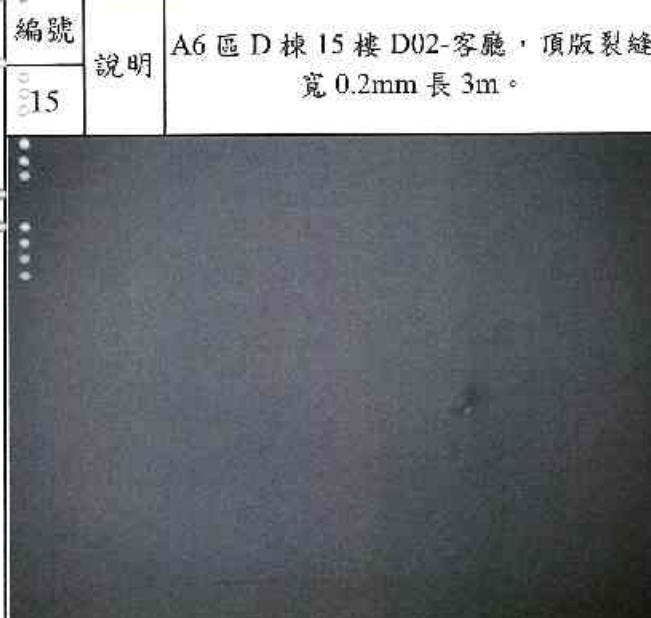
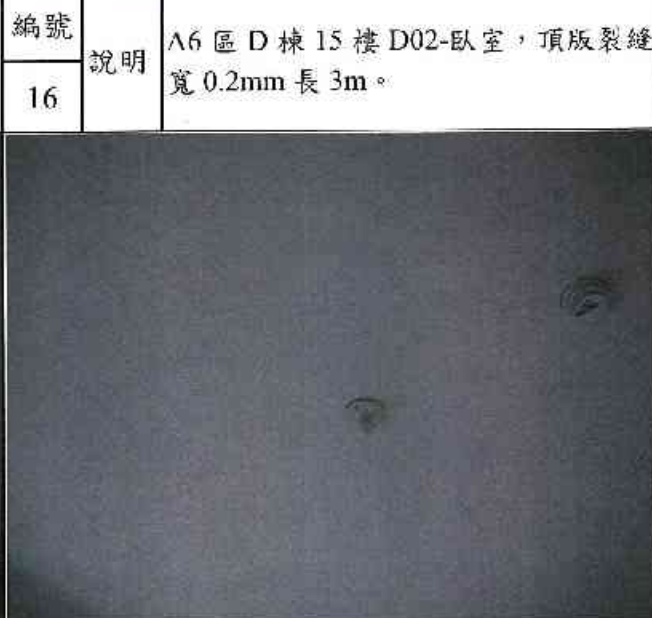
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

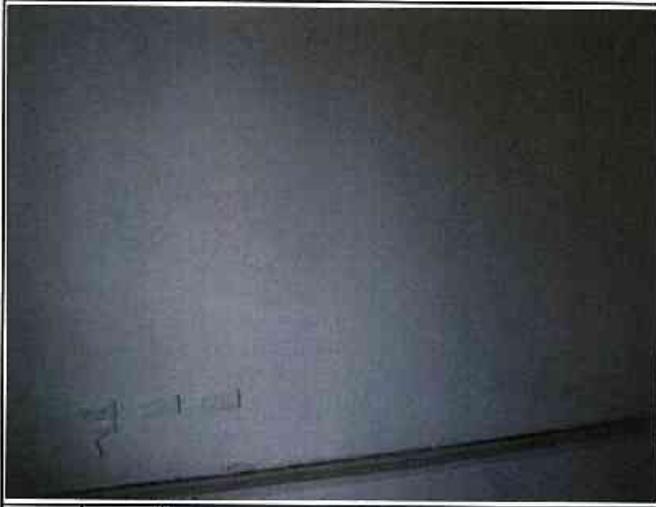
鑑定日期： 中華民國 104年7月14日

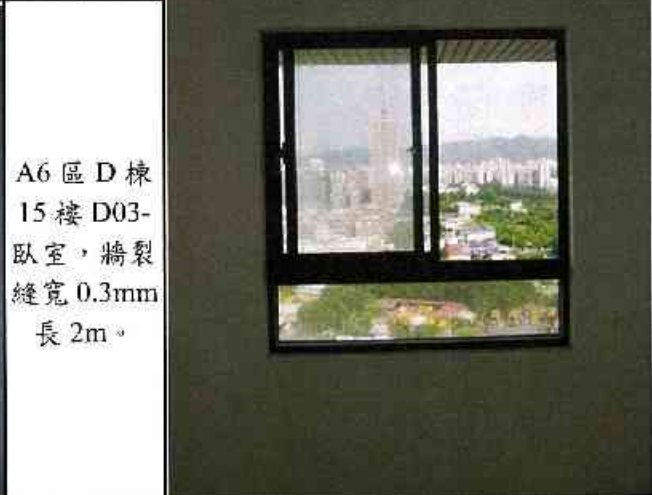
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟15F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露蝕蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水或污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	樓梯排煙室· 牆裂縫
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐		彈跳，頂版混凝土粒料分離				
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						樓梯頂版現況
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐								

編號 1	說明 A6區D棟15樓D01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區D棟15樓D01-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區D棟15樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長0.6m。	編號 4	說明 A6區D棟15樓D01-臥室現況，目視無損壞。
			
編號 5	說明 A6區D棟15樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長2.1m。	編號 6	說明 A6區D棟15樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長1m。
			

編號 7	說明		編號 8	說明	
A6 區 D 棟 15 樓 D01-廁所現況，目視無損壞。			A6 區 D 棟 15 樓 D01-廚房現況，目視無損壞。		
編號 9	說明		編號 10	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D01-陽台頂版現況，目視無損壞。
A6 區 D 棟 15 樓 D01-陽台現況，目視無損壞。					
編號 11	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D01-廚房頂版現況，目視無損壞。		編號 12	說明
				A6 區 D 棟 15 樓 D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	

編號 13	說明 A6區D棟15樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟15樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區D棟15樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長3m。	編號 16	說明 A6區D棟15樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3m。
			
編號 17	說明 A6區D棟15樓D02-廁所現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區D棟15樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3.2m。
			

編號 19	說明 A6區D棟15樓D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm長3m。	編號 20	說明 A6區D棟 15樓D02- 廚房現況， 目視無損 壞。	
				
編號 21	說明 A6區D棟 15樓D02- 陽台現況， 目視無損 壞。	編號 22	說明 A6區D棟15樓D02-陽台頂版現況， 目視無損壞。	
				
編號 23	說明 A6區D棟15樓D02-廚房頂版現況， 目視無損壞。	編號 24	說明 A6區D棟15樓D02-廁所頂版現況， 目視無損壞。	
				

編號	說明	編號	說明
25	A6區D棟15樓D03-客廳現況，目視無損壞。	26	A6區D棟15樓D03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
27	A6區D棟15樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.6m。	28	A6區D棟15樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長7.5m。
			
編號	說明	編號	說明
29	A6區D棟15樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長4m。	30	A6區D棟15樓D03-臥室，牆裂縫寬0.3mm長2m。
			

編號 31	說明 A6區D棟15樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長4.4m。	編號 32	說明 A6區D棟15樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長1.5m。
			
編號 33	說明 A6區D棟15樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3.5m。	編號 34	說明 A6區D棟15樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長1.5m。
			
編號 35	說明 A6區D棟15樓D03-廁所現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區D棟15樓D03-廚房現況，目視無損壞。
			

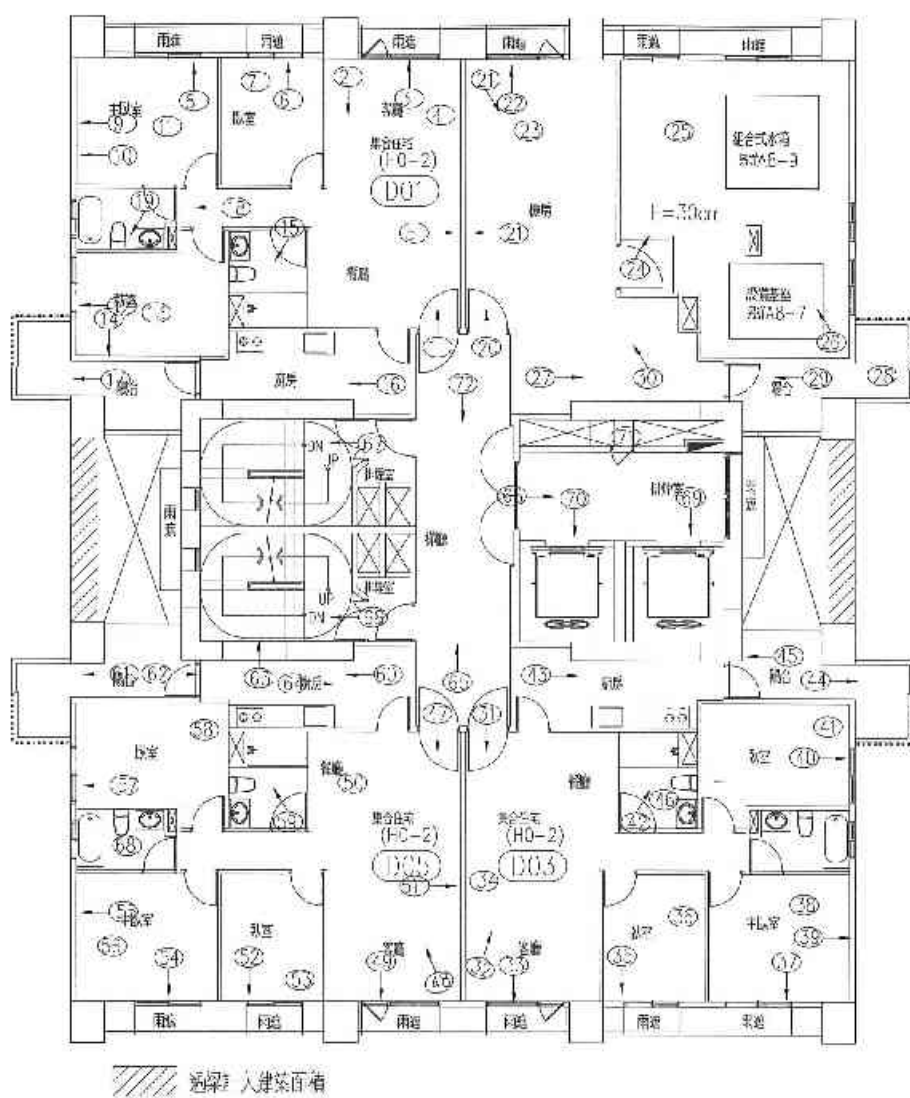
編號 37	說明		編號 38	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D03-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 D 棟 15 樓 D03-陽台現況，目視無損壞。			編號 39	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D03-廚房頂版現況，目視無損壞。	
			編號 40	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D03-廁所頂版現況，目視無損壞。	
編號 41	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 42	說明	A6 區 D 棟 15 樓 D05-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號 43	說明	A6區D棟15樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.25mm長6m。	編號 44	說明	A6區D棟15樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長6m。
					
編號 45	說明	A6區D棟15樓D05-廁所現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區D棟15樓D05-主臥室，頂版裂縫寬0.25mm長7m。
					
編號 47	說明	A6區D棟15樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長4m。	編號 48	說明	A6區D棟15樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.25mm長1.5m。
					

編號 49	說明 A6區D棟15樓D05-臥室，頂版裂縫 寬0.25mm長3m。	編號 50	說明 A6區D棟15樓D05-廚房現況， 目視無損壞。	
編號 51	說明 A6區D棟15樓D05-陽台現況， 目視無損壞。	編號 52	說明 A6區D棟15樓D05-陽台頂版現況， 目視無損壞。	
編號 53	說明 A6區D棟15樓D05-廚房頂版現況， 目視無損壞。	編號 54	說明 A6區D棟15樓D05-廁所頂版現況， 目視無損壞。	

編號	說明	編號	說明	
55	A6區D棟15樓D05-室內走道，頂版裂縫寬0.1mm長0.7m。	56		
		公共空間 (1)-梯廳現況		
編號	說明	編號	說明	
57		58		
公共空間 (2)-排煙室現況		公共空間 (3)-樓梯排煙室，牆裂縫寬0.1mm長1m		
編號	說明	編號	說明	
59		60		
公共空間 (4)-樓梯現況		公共空間 (5)-樓梯現況		
				

編號 61	說明		編號 62	說明	公共空間(7)-梯廳，頂版混凝土粒料分離。
公共空間(6)-樓梯排煙室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1m					
編號 63	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況	編號 64	說明	公共空間(9)-排煙室頂版現況
					
編號 65	說明	公共空間(10)-排煙室頂版現況	編號 66	說明	公共空間(11)-管道間現況
					



十四層平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟14F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水汙污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7.5	0.15	1	D01-客廳，頂版裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.15	1	D01-客廳，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
10	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.2	0.1	1	D01-主臥室，梁裂縫
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7.5	0.1	1	D01-主臥室，頂版裂縫
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1	D01-臥室，牆裂縫
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-室內走道頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						卡繼泵浦室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟14F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 繪刷層脫落 3. 泥殼土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水油污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼泵浦室現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	中繼泵浦室，牆裂縫
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	中繼泵浦室，頂版裂縫
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼泵浦室，板現況
25	☐	☐	☐	☐	☐	☒			中繼泵浦室，地坪龜裂面積2mx2m			
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼泵浦室現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						中繼泵浦室現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						中繼泵浦室陽台頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						中繼泵浦室陽台頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☐	☒			中繼泵浦室，地坪龜裂面積4mx4m			
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.15	1	D03-客廳，頂版裂縫
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D03-臥室，牆裂縫
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6.2	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D03-臥室，牆裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

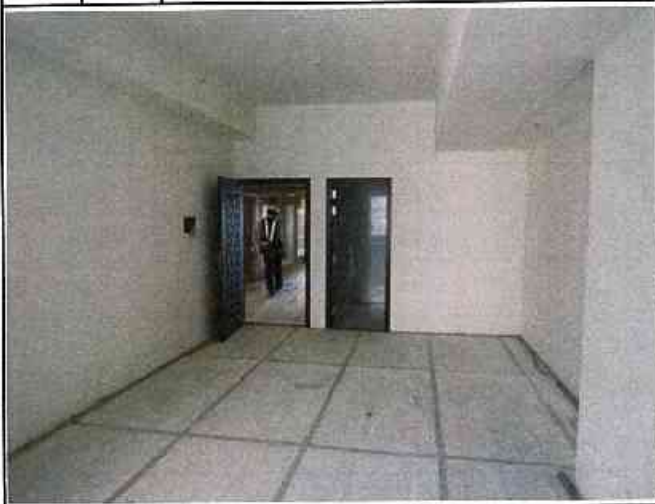
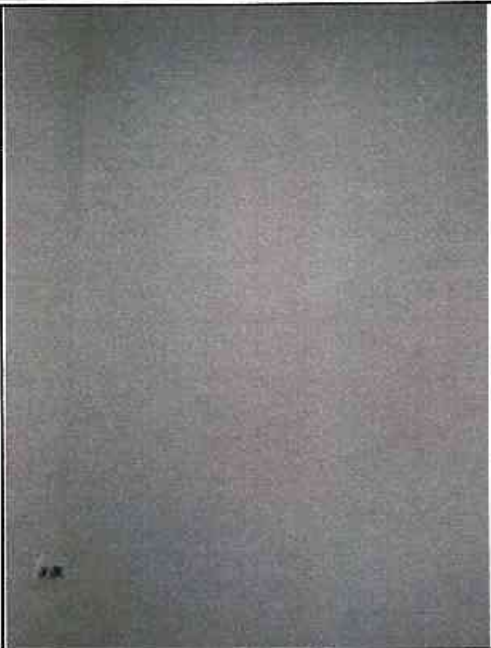
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟14F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損		備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
44	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-陽台，梁底混凝土打除未修補			
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-陽台，頂版混凝土打除未修補，鋼筋裸露			
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-廁所，頂版混凝土粒料分離			
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D05-臥室，頂版裂縫
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D05-主臥室，頂版裂縫
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

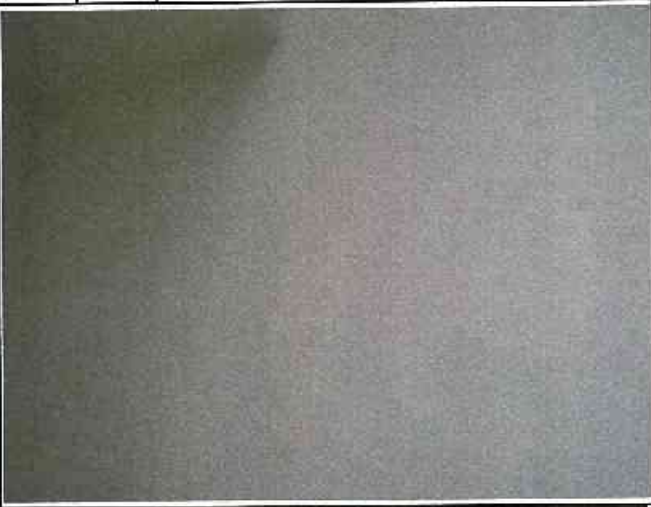
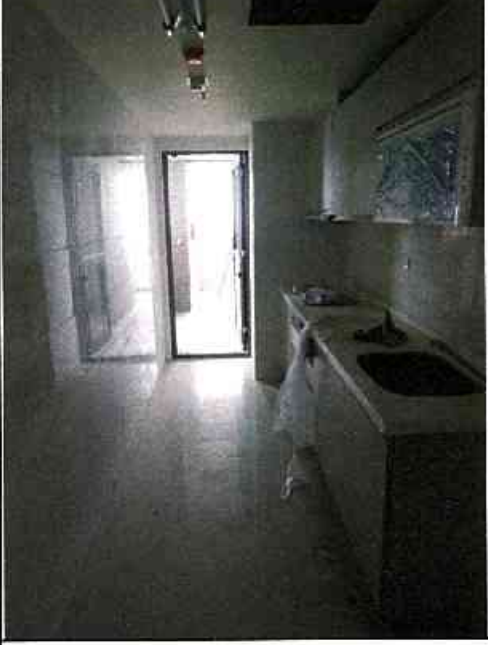
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

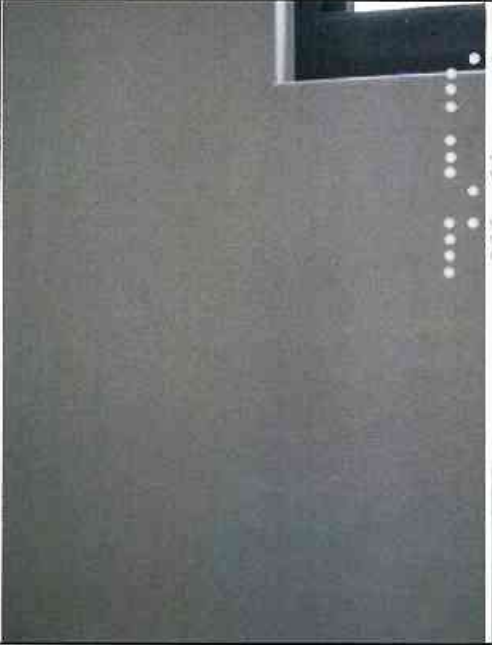
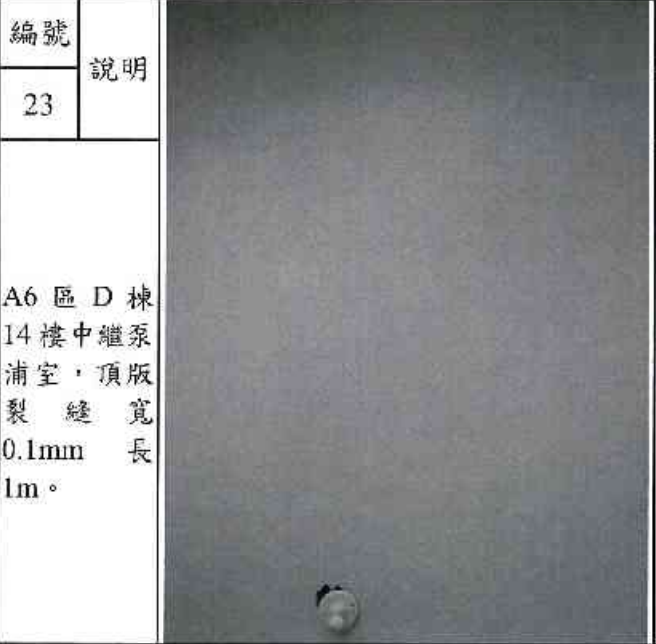
鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

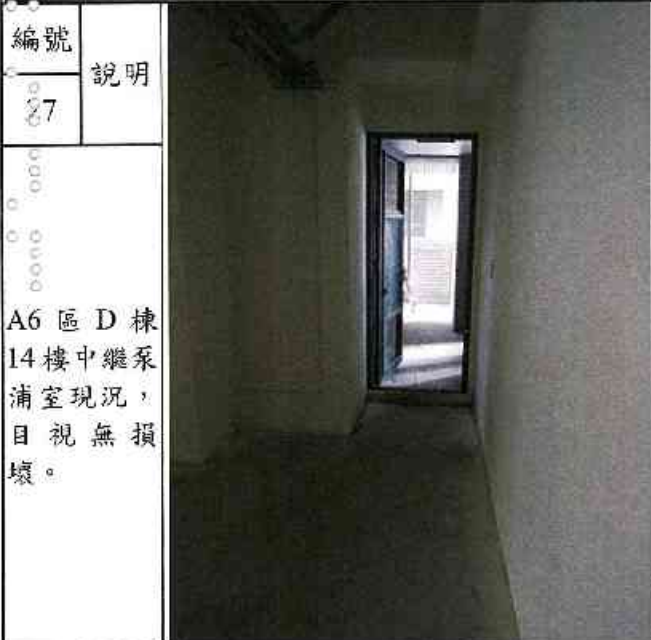
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟14F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版梁底混凝土打除未修補				
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-陽台，梁底混凝土打除未修補				
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-廚房，梁側混凝土粒料分離，鋼筋裸露				
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-廚房，梁底鋼筋裸露				
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況	
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況	
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		3.5	0.25	1	樓梯，頂版裂縫	
68	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒		1.5	0.1	1	樓梯，梁裂縫	
69	☐	☐	☒	☐	☐	☐			排煙室，梁底混凝土剝落				
70	☐	☐	☒	☐	☐	☐			排煙室，梁底混凝土剝落				
71	☐	☐	☒	☐	☐	☐			管道間，梁混凝土剝落				
72	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟14樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區D棟14樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 4	說明	A6區D棟14樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長7.5m。	
編號 5	說明	A6區D棟14樓D01-客廳，牆裂縫寬0.15mm長3m。	編號 6	說明	A6區D棟14樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	

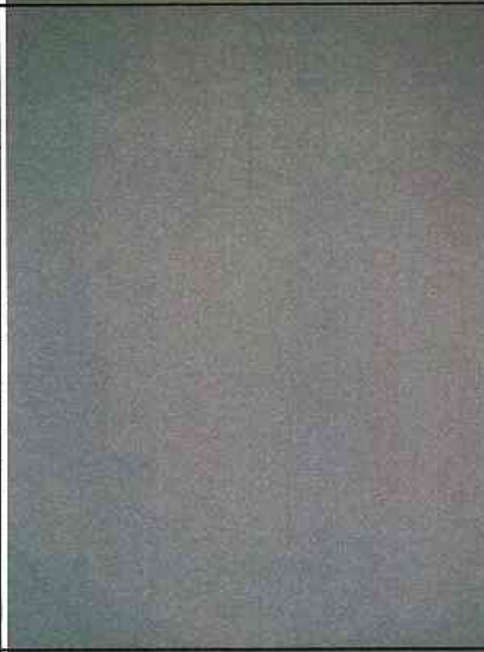
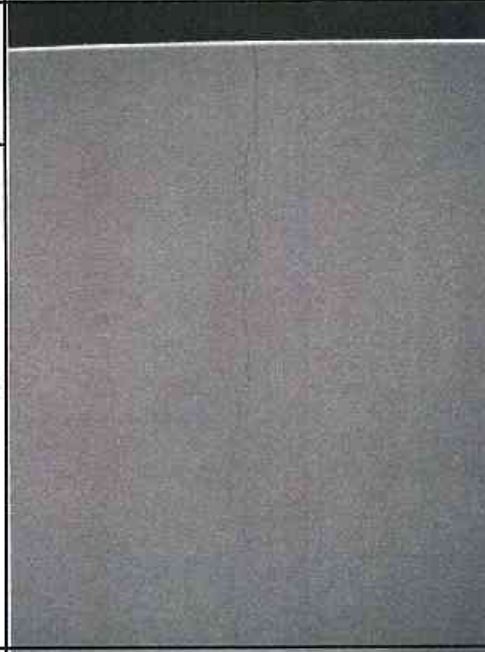
編號 7	說明		編號 8	說明	
	A6 區 D 棟 14 樓 D01- 臥室，頂版 裂縫寬 0.15mm 長 5m。			A6 區 D 棟 14 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 0.7m。	
編號 9	說明		編號 10	說明	
	A6 區 D 棟 14 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 6m。			A6 區 D 棟 14 樓 D01- 主臥室，梁 裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。	
編號 11	說明		編號 12	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.4m。
	A6 區 D 棟 14 樓 D01- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.1mm 長 7.5m。				

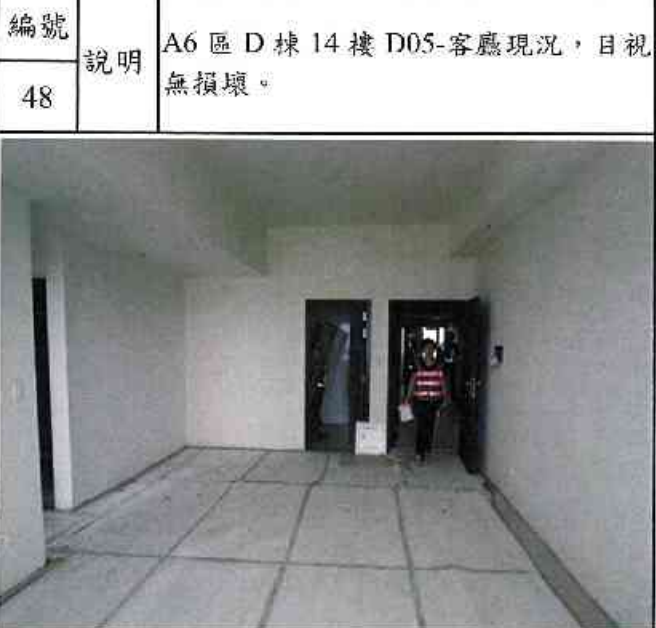
編號 13	說明		編號 14	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 1.5m。	
A6 區 D 棟 14 樓 D01-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。						
編號 15	說明		編號 16	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D01-廚房現況，目視無損壞。	
A6 區 D 棟 14 樓 D01-廁所現況，目視無損壞。						
編號 17	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D01-室內走道頂版現況，目視無損壞。	
						

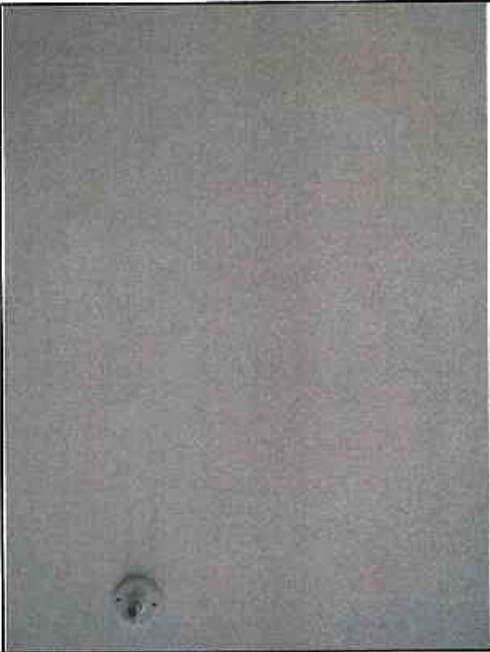
編號 19	說明 A6區D棟14樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室現況，目視無損壞。	
				
編號 21	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	
				
編號 23	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室，頂版裂縫寬0.1mm長1m。	編號 24	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室現況，目視無損壞。	
				

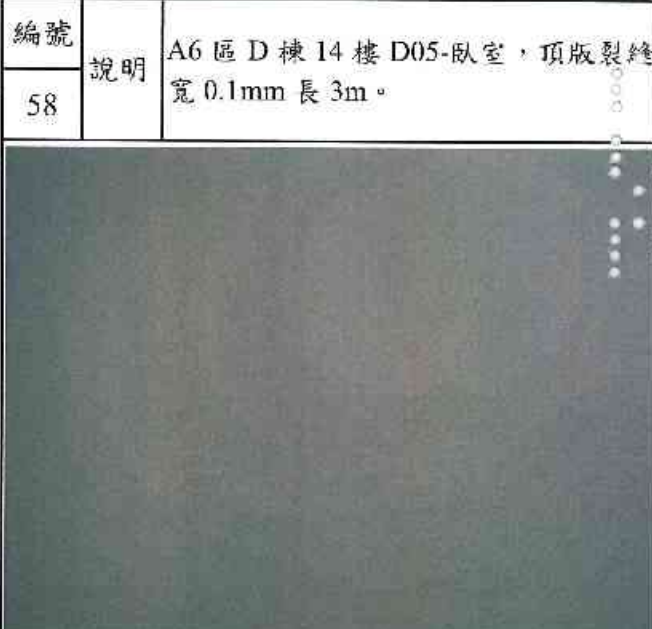
編號 25	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室，地坪龜裂面積2mx2m。	編號 26	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室陽台頂版現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6區D棟14樓中繼泵浦室，地坪龜裂面積4mx4m。
			

編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	
31			32			
A6 區 D 棟 14 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。			A6 區 D 棟 14 樓 D03-客廳，頂版裂縫寬 0.15mm 長 1m。			
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D03-客廳，頂版裂縫寬 0.15mm 長 1m。	
33			34			
A6 區 D 棟 14 樓 D03-客廳，牆裂縫寬 0.1mm 長 2.1m。			A6 區 D 棟 14 樓 D03-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 6.2m。			
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D03-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 6.2m。	
35			36			
A6 區 D 棟 14 樓 D03-臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.8m。			A6 區 D 棟 14 樓 D03-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 6.2m。			

編號 37	說明		編號 38	說明	
A6 區 D 棟 14 樓 D03- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.1mm 長 2.1m。			A6 區 D 棟 14 樓 D03- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 4m。		
編號 39	說明		編號 40	說明	
A6 區 D 棟 14 樓 D03- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.15mm 長 7.5m。			A6 區 D 棟 14 樓 D03- 臥室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 0.7m。		
編號 41	說明		編號 42	說明	
A6 區 D 棟 14 樓 D03- 臥室，頂版 裂 縫 寬 0.1mm 長 1.5m。			A6 區 D 棟 14 樓 D03- 廁所現況， 目視無損 壞。		

編號	說明		編號	說明	
43			44		
A6 區 D 棟 14 樓 D03-廚房現況，目視無損壞。			A6 區 D 棟 14 樓 D03-陽台，頂版混凝土打除未修補，鋼筋裸露。		
編號	說明		編號	說明	
45			46		
A6 區 D 棟 14 樓 D05-客廳現況，目視無損壞。			A6 區 D 棟 14 樓 D05-客廳現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
47			48		

編號 49	說明		編號 50	說明	
	A6 區 D 棟 14 樓 D05- 客廳，牆裂 縫寬 0.1mm 長 2.8m。			A6 區 D 棟 14 樓 D05- 客廳，頂版 裂縫寬 0.15mm 長 7m。	
編號 51	說明		編號 52	說明	
	A6 區 D 棟 14 樓 D05- 客廳，牆裂 縫寬 0.15mm 長 2.5m。			A6 區 D 棟 14 樓 D05- 臥室，牆裂 縫寬 0.1mm 長 2.8m。	
編號 53	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D05-臥室，頂版裂縫 寬 0.15mm 長 5m。	編號 54	說明	
				A6 區 D 棟 14 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 0.7m。	

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6 區 D 棟 14 樓 D05- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.25mm 長 7.5m。			A6 區 D 棟 14 樓 D05- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 5m。		
編號 57	說明		編號 58	說明	A6 區 D 棟 14 樓 D05-臥室，頂版裂縫 寬 0.1mm 長 3m。
A6 區 D 棟 14 樓 D05- 臥室，牆裂 縫 寬 0.15mm 長 1.4m。					
編號 59	說明		編號 60	說明	
A6 區 D 棟 14 樓 D05- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 14 樓 D05- 廚房現況， 目視無損 壞。		

編號 61	說明 A6區D棟14樓D05-陽台，頂版混凝土打除未修補，鋼筋裸露。	編號 62	說明 A6區D棟14樓D05-陽台，梁底混凝土打除未修補。
編號 63	說明 A6區D棟14樓D05-廚房，梁側混凝土粒料分離，鋼筋裸露。	編號 64	說明 A6區D棟14樓D05-廚房，梁底鋼筋裸露。
編號 65	說明 公共空間 (1)-梯廳現況	編號 66	說明 公共空間 (2)-排煙室現況

編號	說明	公共空間(3)-樓梯, 頂版裂縫寬 0.25mm 長 3.5m	編號	說明	公共空間(4)-樓梯, 梁裂縫寬 0.1mm 長 1.5m
67			68		
					
編號	說明	公共空間(5)-排煙室, 梁底混凝土剝落	編號	說明	公共空間(6)-排煙室, 梁底混凝土剝落
69			70		
					
編號	說明	公共空間(7)-管道間, 梁混凝土剝落	編號	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況
71			72		
					

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉塵屑脫落 3. 洗縫土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7.5	0.1	1	D01-客廳，頂版裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.25	1	D01-臥室，頂版裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.1	1	D01-主臥室，頂版裂縫
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D01-臥室，牆裂縫
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物			
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-室內通道現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D01-廁所，管塞處處理不確實			
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D02-客廳，頂版裂縫
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟13F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
26	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D02-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露			
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02-室內走道，頂版混凝土夾雜雜物			
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D03-客廳，牆裂縫
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D03-客廳，頂版裂縫
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.25	1	D03-主臥室，牆裂縫
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D03-臥室，牆裂縫
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露露蝕 4. 油漆脫落 5. 滲水染污或台華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-陽台，頂版有滲水痕跡			
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-陽台，梁底混凝土保護層不足鋼筋裸露			
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-陽台，梁混凝土保護層打除未修補			
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.15	1		D05-客廳，牆裂縫
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐		7.5	0.15	1		D05-客廳，頂版裂縫
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.15	1		D05-臥室，牆裂縫
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐		7.5	0.15	1		D05-臥室，頂版裂縫
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.8	0.15	1		D05-主臥室，牆裂縫
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		7.5	0.15	1		D05-主臥室，牆裂縫
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐		7	0.15	1		D05-主臥室，頂版裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.1	1		D05-臥室，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2.5	0.15	1		D05-臥室，頂版裂縫
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D05-陽台，頂版混凝土打除未填補				
58	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D05-廚房，梁底混凝土保護層上除未填補，鋼筋裸露				
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-室內通道頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

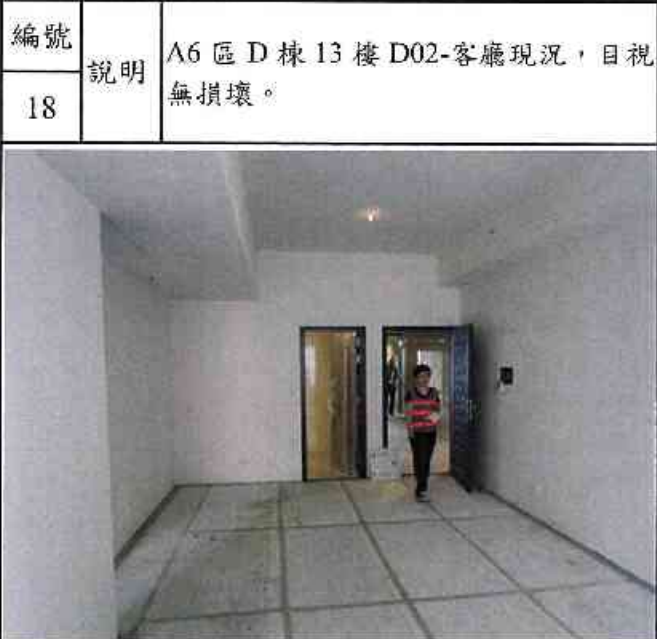
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		4	0.15	1	樓梯，頂版裂縫
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒		1.5	0.15	1	樓梯，梁裂縫
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐		排煙室現況				
66	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁底混凝土剝落未修補				
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁底混凝土剝落未修補				
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

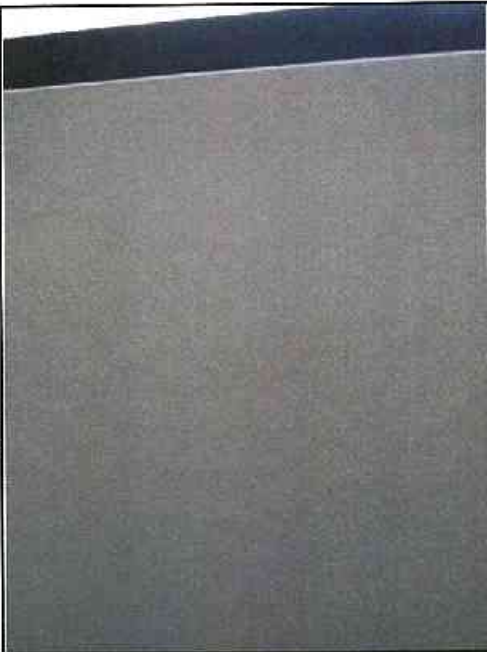
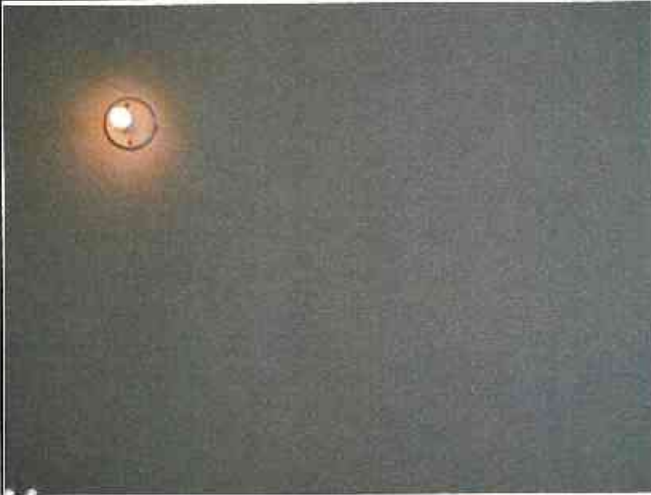
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

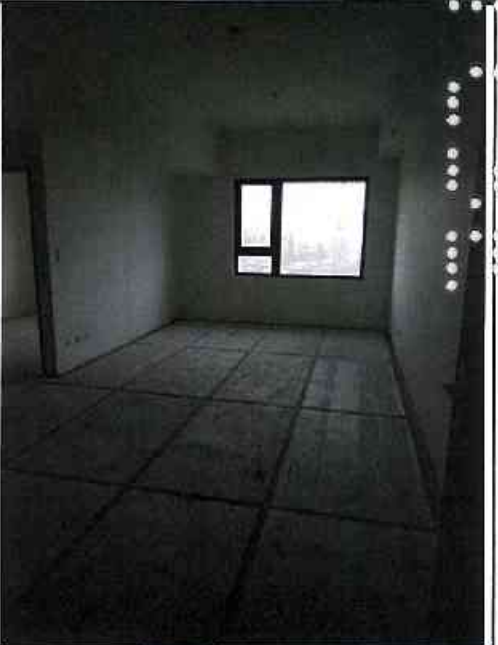
※其他事項：

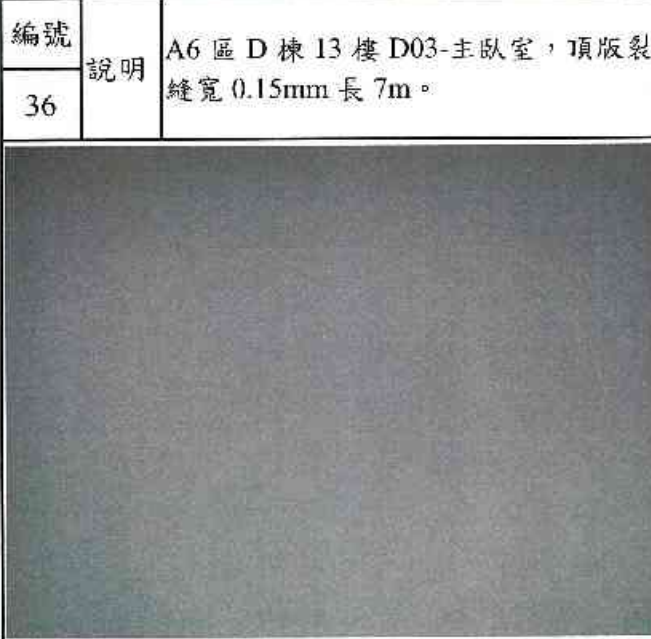
編號	說明		編號	說明	A6區D棟13樓D01-客廳現況，目視無損壞。
1			2		
A6區D棟13樓D01-客廳現況，目視無損壞。					
編號	說明		編號	說明	A6區D棟13樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長7.5m。
3			4		
A6區D棟13樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。					
編號	說明		編號	說明	A6區D棟13樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.25mm長4m。
5			6		
A6區D棟13樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。					

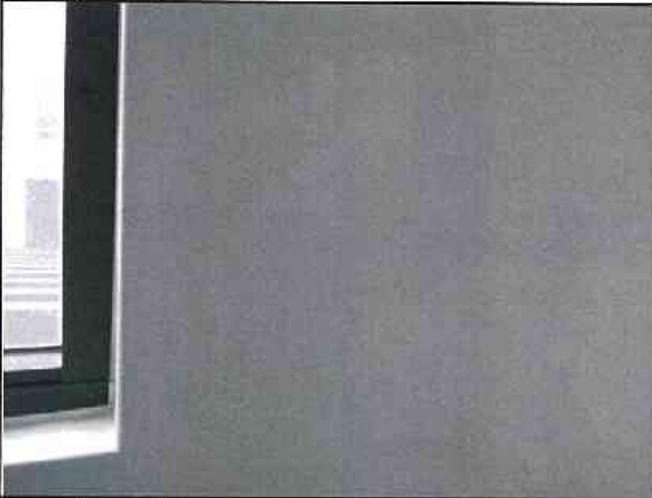
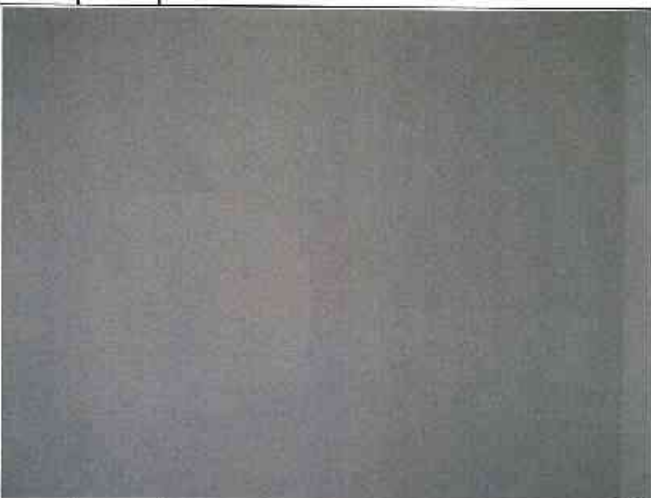
編號	說明	編號	說明
7	A6區D棟13樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長1.4m。	8	A6區D棟13樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長5m。
9	A6區D棟13樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長6m。	10	A6區D棟13樓D01-臥室，牆裂縫寬0.15mm長1.4m。
11	A6區D棟13樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長4m。	12	A6區D棟13樓D01-廁所現況，目視無損壞。

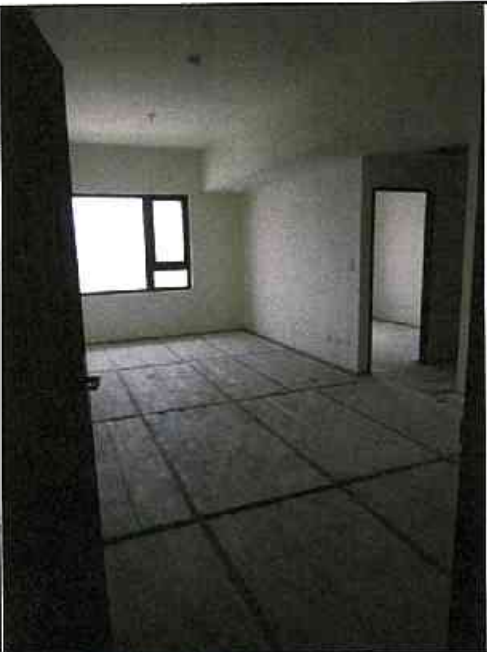
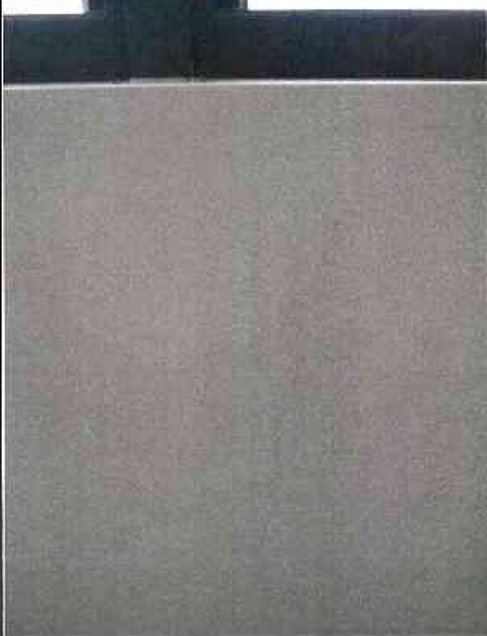
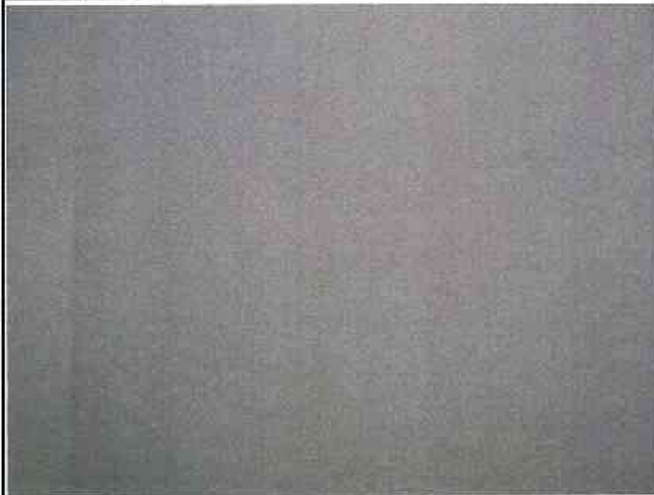
編號	說明		編號	說明	
13			14		
A6區D棟13樓D01-廚房現況，目視無損壞。			A6區D棟13樓D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物。		
編號	說明		編號	說明	
15			16		
A6區D棟13樓D01-室內通道現況，目視無損壞。			A6區D棟13樓D01-廁所，管塞處處理不確實。		
編號	說明		編號	說明	
17			18		
A6區D棟13樓D02-客廳現況，目視無損壞。			A6區D棟13樓D02-客廳現況，目視無損壞。		

編號	說明	編號	說明	
19	A6區D棟13樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長3m。	20		
			A6區D棟13樓D02-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	
編號	說明	編號	說明	
21	A6區D棟13樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	22	A6區D棟13樓D02-臥室現況，目視無損壞。	
				
編號	說明	編號	說明	
23	A6區D棟13樓D02-廁所現況，目視無損壞。	24	A6區D棟13樓D02-廚房現況，目視無損壞。	
				

編號 25	說明	A6區D棟13樓D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明	A6區D棟13樓D02-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露。
					
編號 27	說明	A6區D棟13樓D02-室內走道，頂版混凝土夾雜雜物。	編號 28	說明	A6區D棟13樓D03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區D棟13樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區D棟13樓D03-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。
					

編號	說明	編號	說明	
31	A6區D棟13樓D03-客廳，頂版裂縫 寬0.1mm長1.0m。	32	A6區D棟13樓D03-臥室，牆裂縫寬 0.25mm長2.1m。	
33	A6區D棟13樓D03-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm長4m。	34	A6區D棟13樓D03-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm長0.7m。	
35	A6區D棟13樓D03-主臥室，牆裂縫寬 0.25mm長5m。	36	A6區D棟13樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長7m。	

編號 37	說明	A6區D棟13樓D03-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 38	說明	A6區D棟13樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2.5m。
					
編號 39	說明	A6區D棟13樓D03-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區D棟13樓D03-廚房現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區D棟13樓D03-陽台，頂版有滲水痕跡。	編號 42	說明	A6區D棟13樓D03-陽台，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露。
					

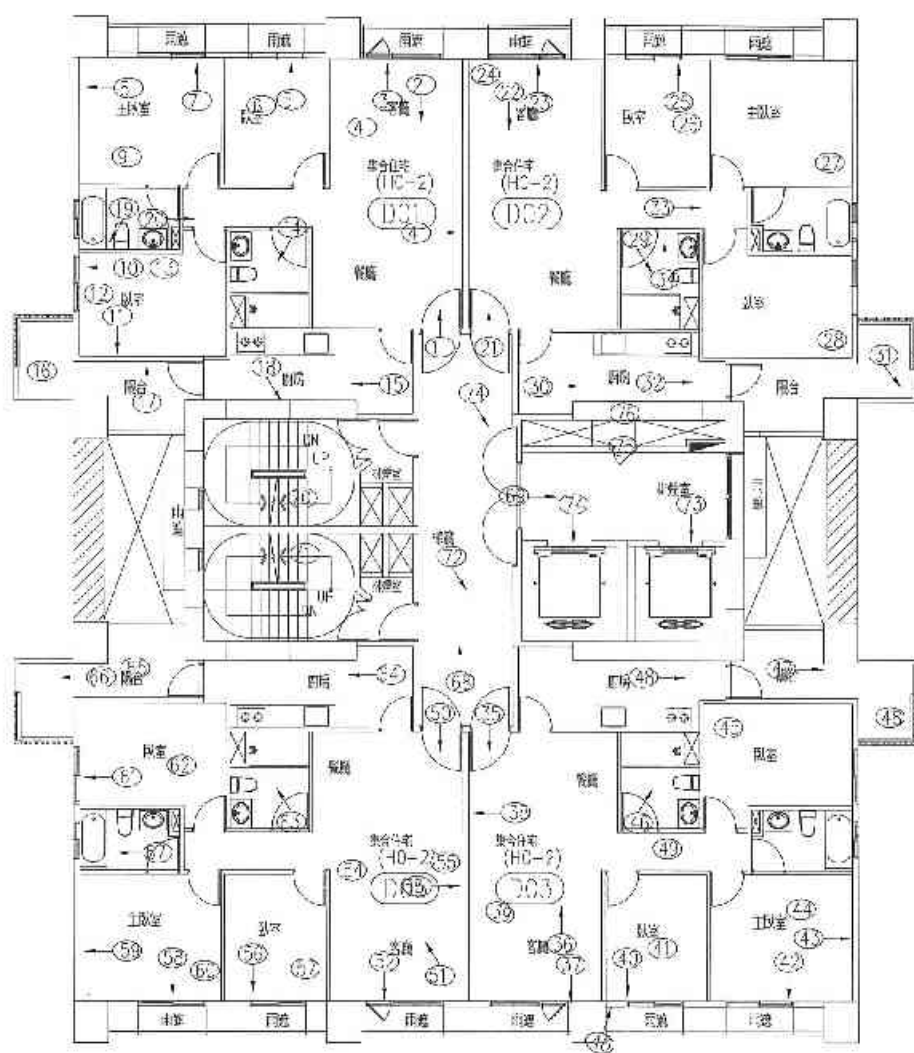
編號 43	說明 A6區D棟13樓D03-陽台，梁混凝土保護層打除未修補。	編號 44	說明 A6區D棟13樓D05-客廳現況，目視無損壞。	
				
編號 45	說明 A6區D棟13樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區D棟13樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。	
				
編號 47	說明 A6區D棟13樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長7.5m。	編號 48	說明 A6區D棟13樓D05-臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。	
				

編號	說明	編號	說明
49		50	
A6 區 D 棟 13 樓 D05- 臥室，頂版 裂縫寬 0.15mm 長 7.5m。		A6 區 D 棟 13 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 2.8m。	
51		52	
A6 區 D 棟 13 樓 D05- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 7.5m。		A6 區 D 棟 13 樓 D05- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 7m。	
53		54	
A6 區 D 棟 13 樓 D05- 臥室，牆裂 縫寬 0.1mm 長 2.1m。		A6 區 D 棟 13 樓 D05- 臥室，頂版 裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。	

編號 55	說明		編號 56	說明	A6區D棟13樓D05-廚房現況，目視無損壞。	
A6區D棟13樓D05-廁所現況，目視無損壞。						
編號 57	說明	A6區D棟13樓D05-陽台，頂版混凝土打除未填補。	編號 58	說明	A6區D棟13樓D05-廚房，梁底混凝土保護層土除未填補，鋼筋裸露。	
						
編號 59	說明	A6區D棟13樓D05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區D棟13樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						

編號	說明		編號	說明	
61			62	公共空間(5)-排煙室現況	
公共空間(1)-梯廳現況					
編號	說明		編號	說明	
63	公共空間(3)-樓梯，頂版裂縫寬 0.15mm 長 4m		64	公共空間(4)-樓梯，梁裂縫寬 0.15mm 長 1.5m	
編號	說明		編號	說明	
65	公共空間(6)-排煙室現況。		66	公共空間(6)-排煙室，梁底混凝土剝落未修補。	

編號	說明	編號	說明
67	公共空間(7)-排煙室，梁底混凝土剝落未修補。	68	公共空間(8)-管道間現況。
			



十二層平面圖 照片編號：



A3區工模

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟12F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.5	0.15	1	D01-客廳，頂版裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D01-臥室，牆裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D01-主臥室，頂版裂縫
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1	D01-臥室，牆裂縫
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D01-臥室，頂版裂縫
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D01-臥室，頂版混凝土夾雜雜物
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物，及混凝土打除未修補
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒					D01-陽台，頂版倒豎牆混凝土打除未修補，鋼筋裸露
18	☐	☐	☒	☐	☐	☐						D01-廚房，梁底混凝土夾雜雜物
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所，頂版管塞周圍處理不確實
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所，頂版混凝土夾雜雜物
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟12F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D02-客廳現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D02-客廳現況	
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.7	0.15	1	D02-客廳，牆裂縫	
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.15	1	D02-客廳，頂版裂縫	
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐		4.5	0.15	1	D02-臥室，頂版裂縫	
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐		4.5	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D02-廁所現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D02-廚房現況	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D02-陽台，頂版混凝土打除未修復				
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D02-廚房頂版現況	
33	☒	☐	☐	☐	☒	☐					D02-室內通道頂版現況	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D02-廁所，頂版混凝土夾雜雜物				
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-客廳現況	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					D03-客廳現況	
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.5	0.15	1	D03-客廳，牆裂縫	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐		9	0.15	1	D03-客廳，頂版裂縫	
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.4	0.25	1	D03 臥室，牆裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟12F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.5	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.25	1	D03-主臥室，牆裂縫
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8.5	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
48	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-室內通道，頂版混凝土打除未修補			
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1,5	D05-客廳，牆裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	D05-客廳，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			9	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫
55	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.2	0.1	1	D05-客廳，梁裂縫
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.7	0.25	1	D05-臥室，頂版裂縫
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8	0.2	1	D05-主臥室，頂版裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

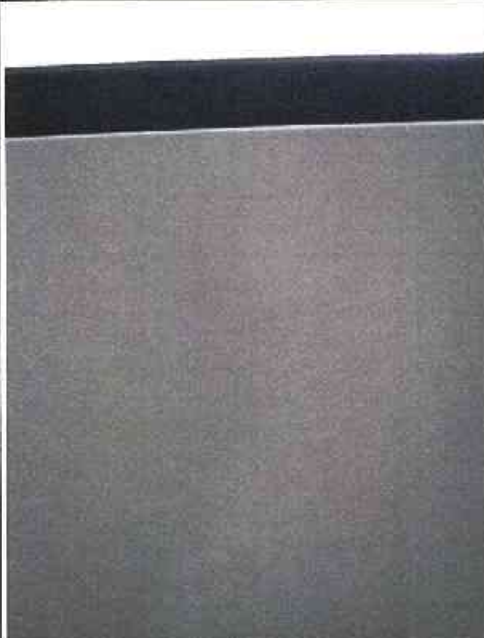
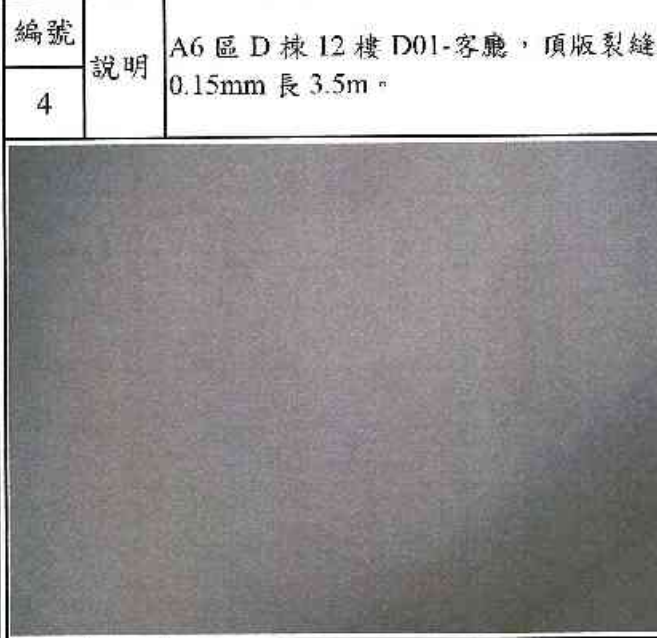
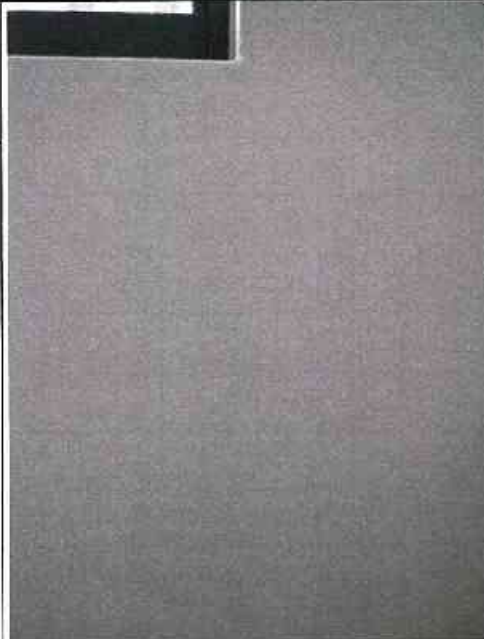
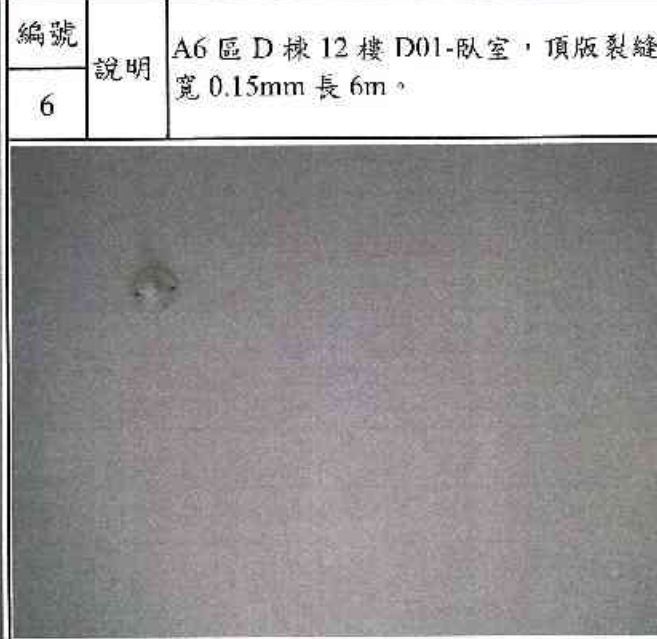
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟12F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D05-臥室，牆 裂縫
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.1	1	D05-臥室，頂 版裂縫
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版混凝土打除未修補			
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版有滲水痕跡			
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版 現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
70	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒		1.5	0.1	1	樓梯，梁裂縫
71	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒		1	0.1	1	樓梯，梁裂縫
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐			梯廳，頂版混凝土夾雜雜物			
73	☐	☐	☒	☐	☐	☐			排煙室，梁混凝土保護層剝落			
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐			排煙室，頂版混凝土夾雜雜物			
75	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒		管道間，梁混凝土夾雜雜物			
76	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒		管道間，梁混凝土夾雜雜物			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

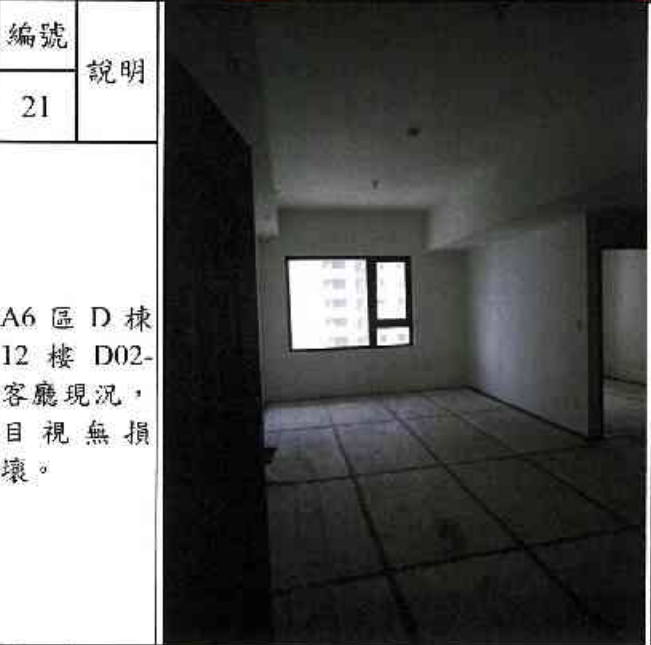
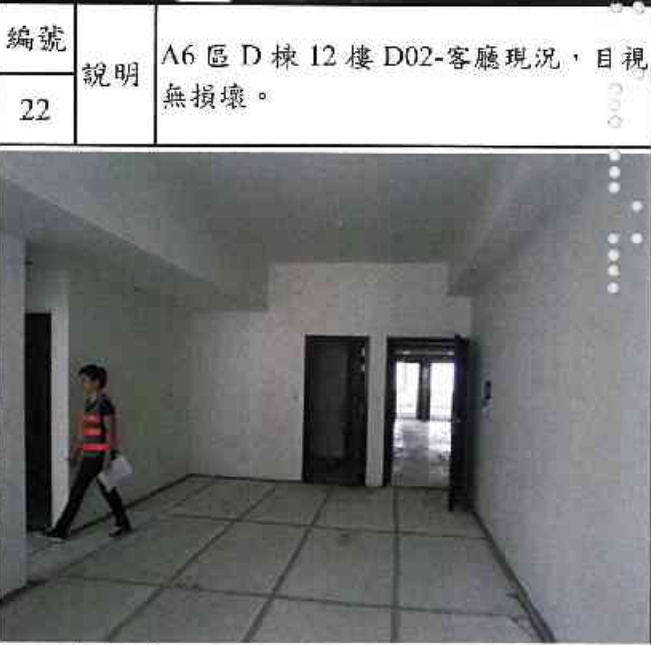
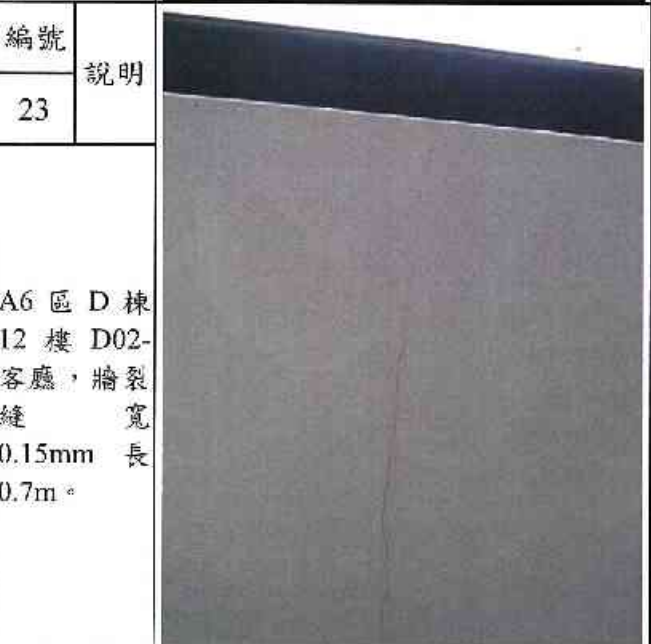
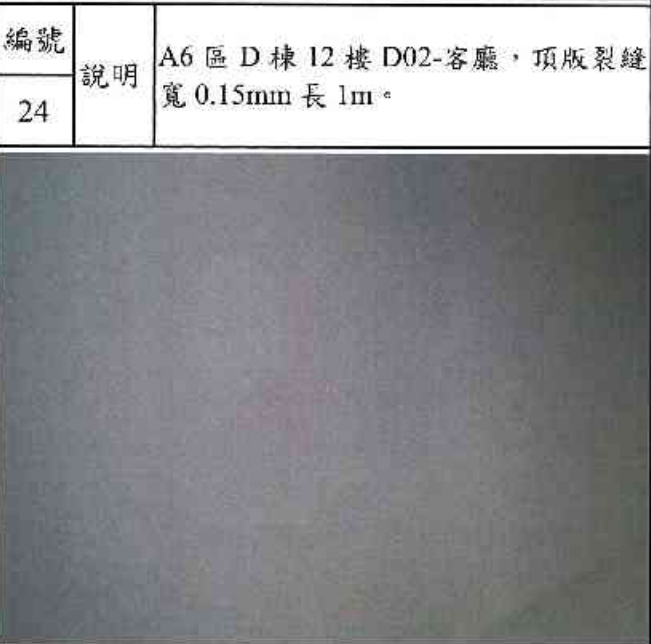
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

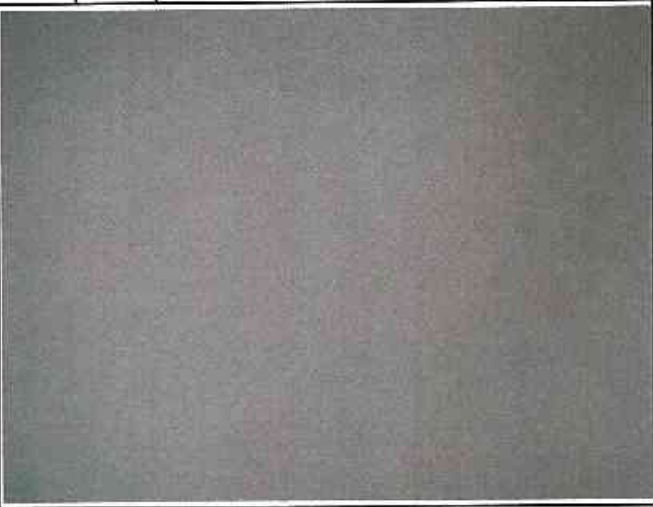
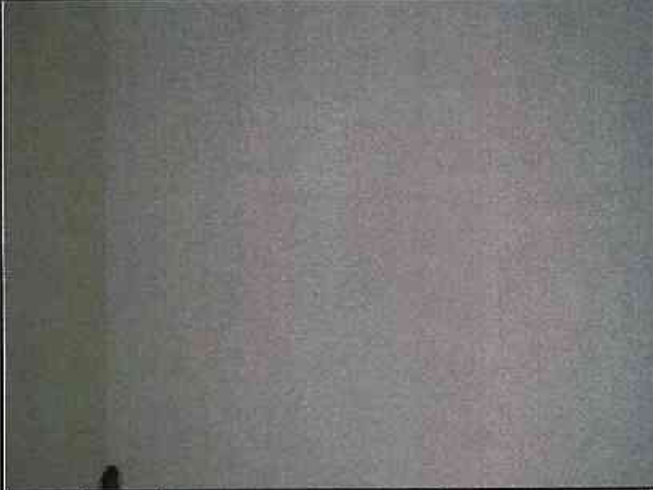
※其他事項：

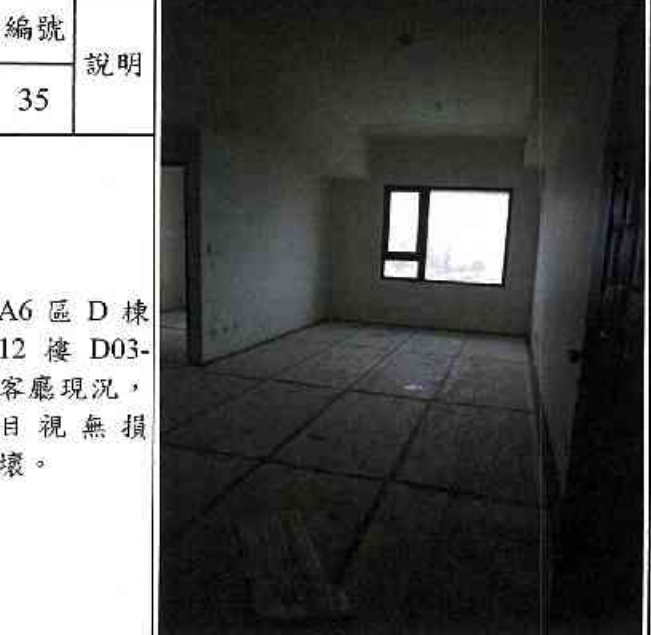
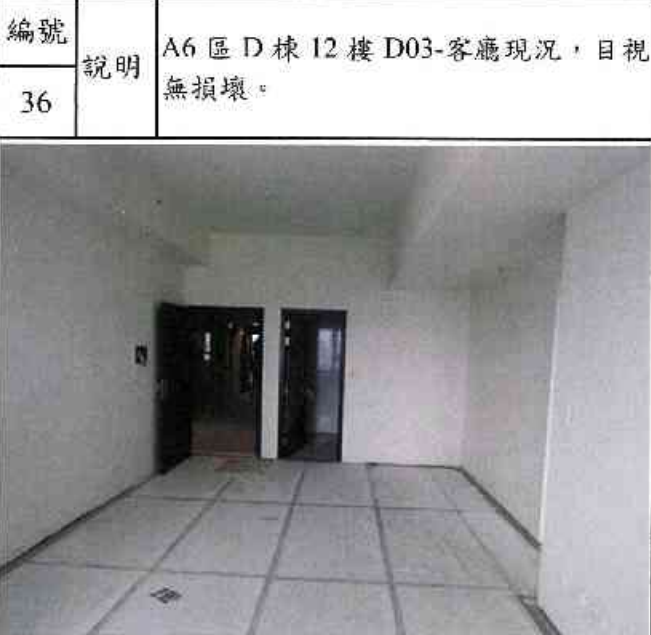
編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟12樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明		編號 4	說明	A6區D棟12樓D01-客廳，頂版裂縫0.15mm長3.5m。	
編號 5	說明		編號 6	說明	A6區D棟12樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長6m。	

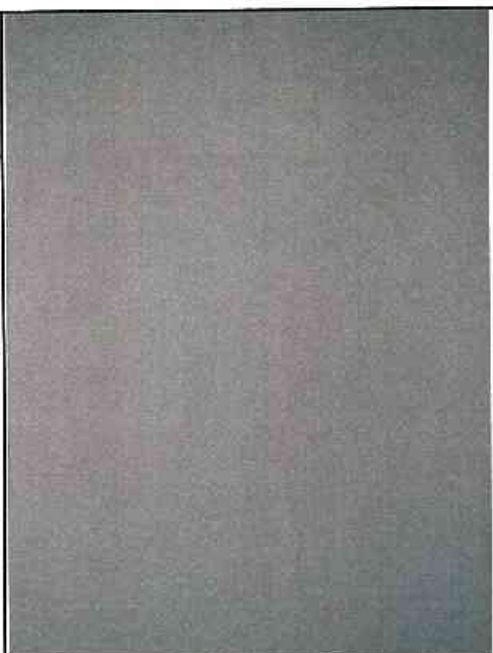
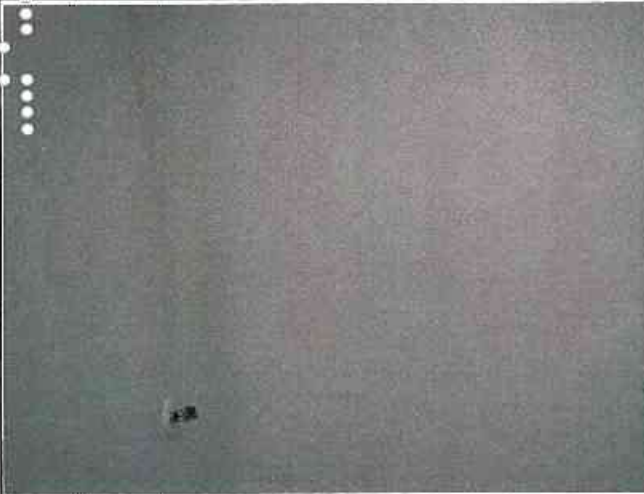
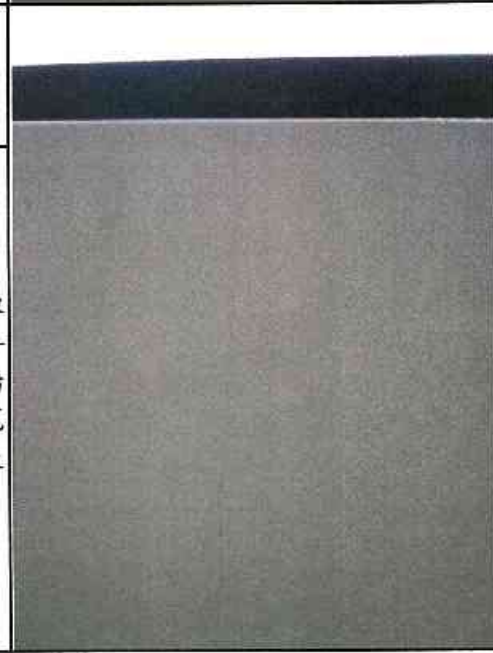
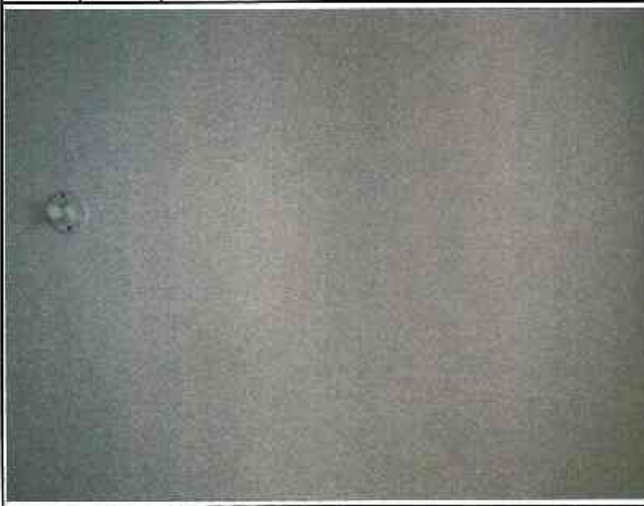
編號	說明	編號	說明
7	A6 區 D 棟 12 樓 D01-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.8m。	8	A6 區 D 棟 12 樓 D01-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。
9	A6 區 D 棟 12 樓 D01-主臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 5m。	10	A6 區 D 棟 12 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。
11	A6 區 D 棟 12 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 2m。	12	A6 區 D 棟 12 樓 D01-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 1.5m。

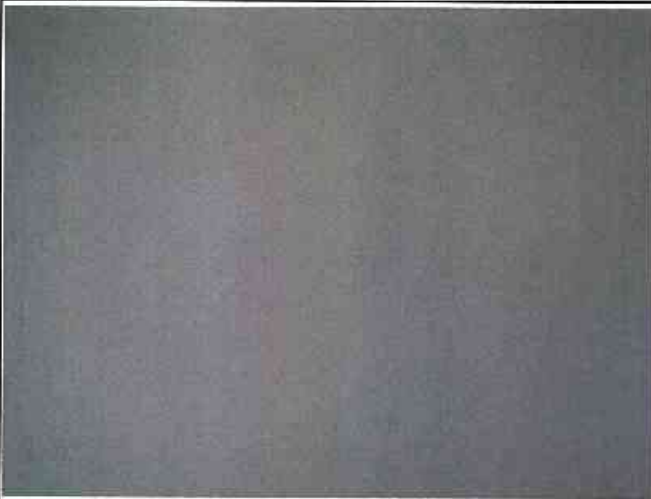
編號 13	說明 A6區D棟12樓D01-臥室，頂版混凝土夾雜雜物。	編號 14	說明 A6區D棟12樓D01-廁所現況，目視無損壞。	
編號 15	說明 A6區D棟12樓D01-廚房現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟12樓D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物，及混凝土打除未修補。	
編號 17	說明 A6區D棟12樓D01-陽台，頂版倒垂牆混凝土打除未修補，鋼筋裸露。	編號 18	說明 A6區D棟12樓D01-廚房，梁底混凝土夾雜雜物。	

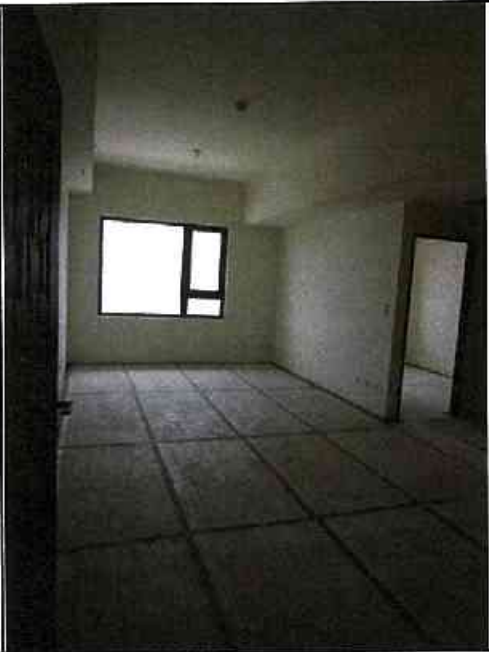
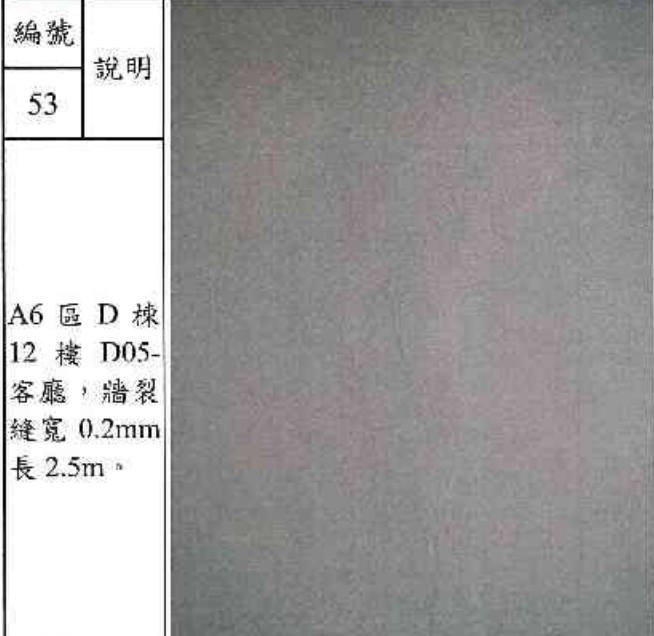
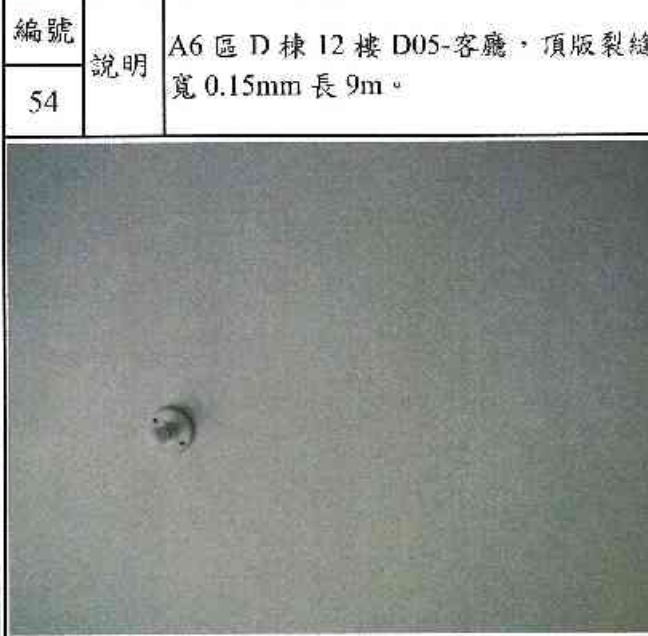
編號 19	說明 A6區D棟12樓D01-廁所，頂版管塞周圍處理不確實。	編號 20	說明 A6區D棟12樓D01-廁所，頂版混凝土夾雜雜物。
			
編號 21	說明 A6區D棟12樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區D棟12樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區D棟12樓D02-客廳，牆裂縫寬0.15mm長0.7m。	編號 24	說明 A6區D棟12樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長1m。
			

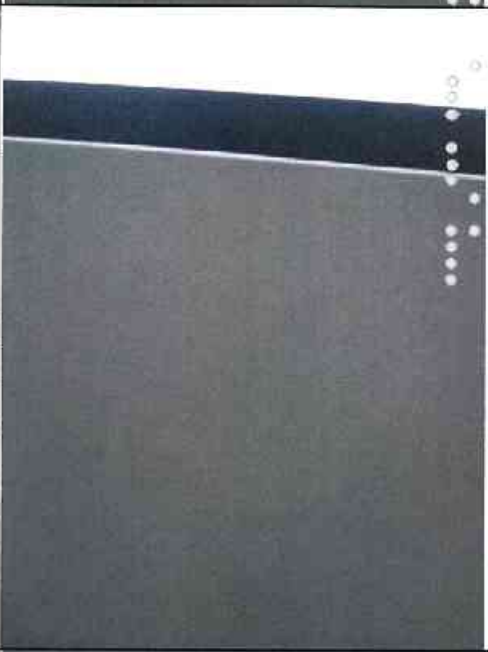
編號 25	說明		編號 26	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D02- 臥室，牆裂 縫寬 0.1mm 長 2.1m。			A6 區 D 棟 12 樓 D02-臥室，頂版裂縫 寬 0.15mm 長 4.5m。		
編號 27	說明		編號 28	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D02-主臥室，頂版裂 縫寬 0.1mm 長 4.5m。有滲水痕跡。			A6 區 D 棟 12 樓 D02-臥室，頂版裂縫 寬 0.1mm 長 2m。		
編號 29	說明		編號 30	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D02- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 12 樓 D02- 廚房現況， 目視無損 壞。		

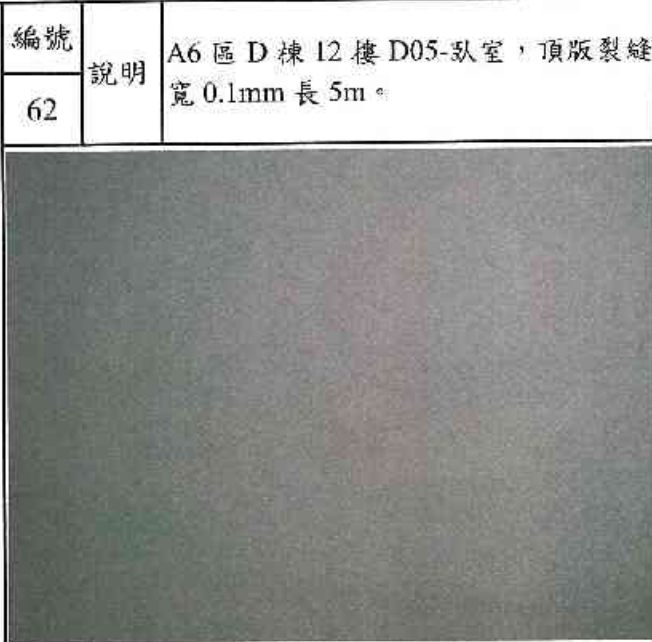
編號 31	說明 A6區D棟12樓D02-陽台，頂版混凝土打除未修復。	編號 32	說明 A6區D棟12樓D02-廚房頂版現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區D棟12樓D02-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 34	說明 A6區D棟12樓D02-廁所，頂版混凝土夾雜雜物。
			
編號 35	說明 A6區D棟12樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6區D棟12樓D03-客廳現況，目視無損壞。
			

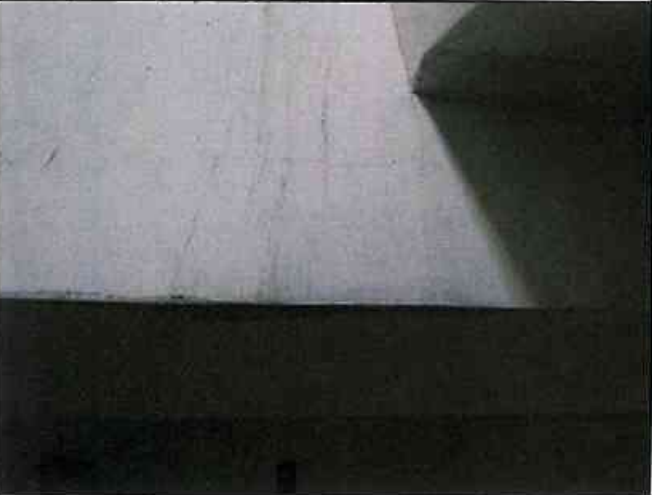
編號 37	說明		編號 38	說明	
	A6 區 D 棟 12 樓 D03- 客廳，牆裂 縫寬 0.1mm 長 2.1m。			A6 區 D 棟 12 樓 D03- 客廳，牆裂 縫寬 0.15mm 長 2.5m。	
編號 39	說明	A6 區 D 棟 12 樓 D03-客廳，頂版裂縫 寬 0.15mm 長 9m。	編號 40	說明	
				A6 區 D 棟 12 樓 D03- 臥室，牆裂 縫寬 0.25mm 長 1.4m。	
編號 41	說明	A6 區 D 棟 12 樓 D03-臥室，頂版裂縫 寬 0.15mm 長 3.5m。	編號 42	說明	
				A6 區 D 棟 12 樓 D03- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 2.8m。	

編號 43	說明		編號 44	說明	A6 區 D 棟 12 樓 D03-主臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 8.5m。
A6 區 D 棟 12 樓 D03-主臥室，牆裂縫寬 0.25mm 長 5m。					
編號 45	說明	A6 區 D 棟 12 樓 D03-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 4.5m。	編號 46	說明	
					
		A6 區 D 棟 12 樓 D03-廁所現況，目視無損壞。			
編號 47	說明		編號 48	說明	A6 區 D 棟 12 樓 D03-廚房頂版現況，目視無損壞。
A6 區 D 棟 12 樓 D03-廚房現況，目視無損壞。					

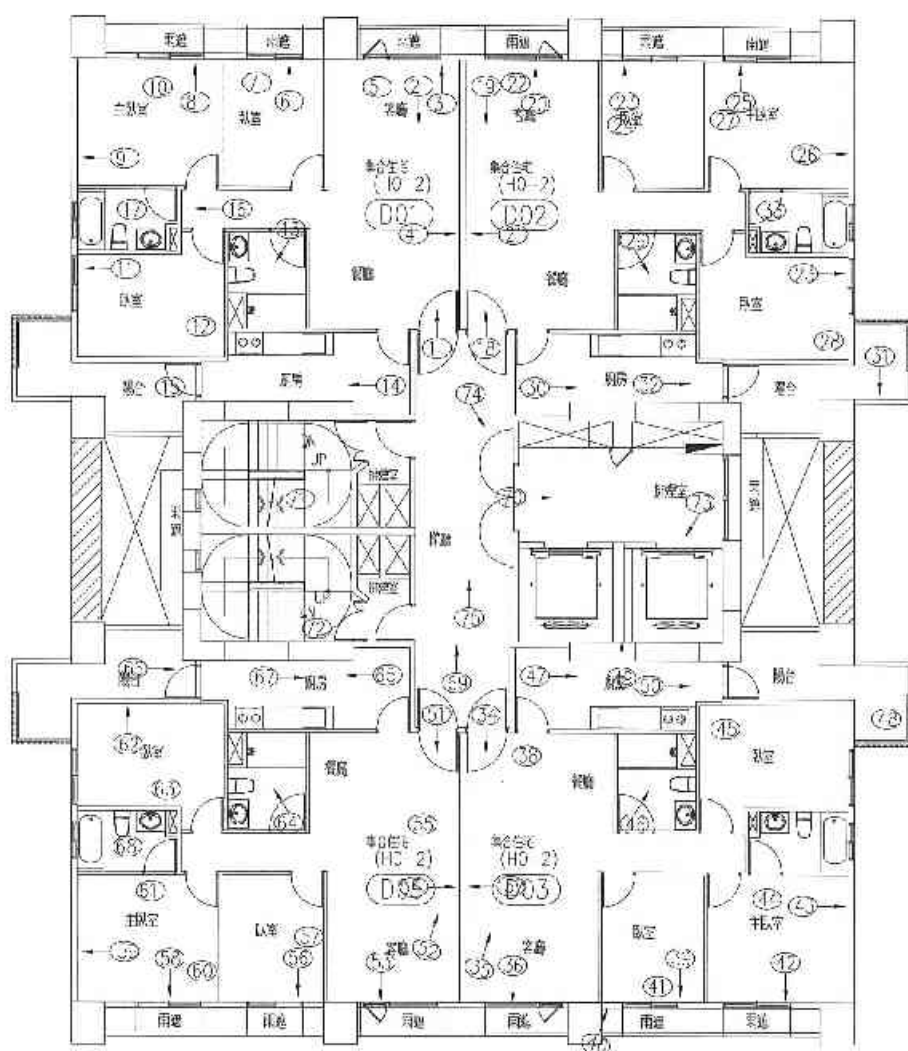
編號 49	說明 A6區D棟12樓D03-室內通道，頂版 混凝土打除未修補。	編號 50	說明		
編號 51	說明 A6區D棟12樓D05-客廳現況，目視 無損壞。	編號 52	說明 A6區D棟12樓D05-客廳，牆裂縫寬 0.1mm長2.1m。有滲水痕跡。		
編號 53	說明 A6區D棟12樓D05-客廳，牆裂縫寬0.2mm 長2.5m。	編號 54	說明 A6區D棟12樓D05-客廳，頂版裂縫 寬0.15mm長9m。		

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D05- 客廳，梁裂 縫寬 0.1mm 長 0.2m。			A6 區 D 棟 12 樓 D05- 臥室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 2.1m。		
編號 57	說明		編號 58	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D05- 臥室，頂版 裂 縫 寬 0.25mm 長 0.7m。			A6 區 D 棟 12 樓 D05- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.1mm 長 2.8m。		
編號 59	說明		編號 60	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D05- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.25mm 長 7.5m。			A6 區 D 棟 12 樓 D05- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.2mm 長 8m。		

編號 61	說明		編號 62	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D05-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.7m。			A6 區 D 棟 12 樓 D05-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 5m。		
編號 63	說明		編號 64	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D05-廁所現況，目視無損壞。			A6 區 D 棟 12 樓 D05-廚房現況，目視無損壞。		
編號 65	說明		編號 66	說明	
A6 區 D 棟 12 樓 D05-陽台，頂版混凝土打除未修補。			A6 區 D 棟 12 樓 D05-陽台，頂版有滲水痕跡。		

編號 67	說明 A6區D棟12樓D05-廁所頂版現況， 目視無損壞。	編號 68	說明 公共空間 (1)-梯廳現 況	
				
編號 69	說明 公共空間(2)-排煙室現況	編號 70	說明 公共空間(3)-樓梯，梁裂縫寬0.1mm長 1.5m	
				
編號 71	說明 公共空間(4)-樓梯，梁裂縫寬0.1mm長 1m	編號 72	說明 公共空間(5)-梯廳，頂版混凝土夾雜雜 物。	
				

編號	說明	編號	說明
73	公共空間(6)-排煙室，梁混凝土保護層剝落。	74	公共空間(7)-排煙室，頂版混凝土夾雜雜物。
			
75	公共空間(8)-管道間，梁混凝土夾雜雜物。	76	公共空間(9)-管道間，梁混凝土夾雜雜物。
			



十一層平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟11F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-客廳，牆 裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D01-客廳，牆 裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8	0.15	1	D01-客廳，頂 版裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D01-臥室，牆 裂縫
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.1	1	D01 臥室，頂 版裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-主臥室， 牆裂縫
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.25	1	D01-主臥室， 牆裂縫
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D01 主臥室， 頂版裂縫
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆 裂縫
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.25	1	D01-臥室，頂 版裂縫
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.5	0.15	1.5	D01-陽台，頂 版裂縫
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-室內通道 頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版 現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D02-客廳，牆 裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟11F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 輪車磨脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 剝離脫落 5. 滲水染污或白蟻	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D02-客廳，牆裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐		⊥	12	0.15	1	D02-客廳，頂版牆裂縫
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.4	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐		⊥	5.5	0.25	1	D02-臥室，頂版牆裂縫
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.4	0.15	1	D02-主臥室，牆裂縫
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.15	1	D02-主臥室，牆裂縫
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐		⊥	5	0.15	1	D02-主臥室，頂版裂縫
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐		⊥	3	0.15	1	D02-臥室，頂版裂縫
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02 陽台，頂版混凝土打除未修補			
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	2.8	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D03-客廳，牆裂縫
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐		⊥	10	0.1	1	D03-客廳，頂版裂縫
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐		—	D03-臥室，外牆裂縫			
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

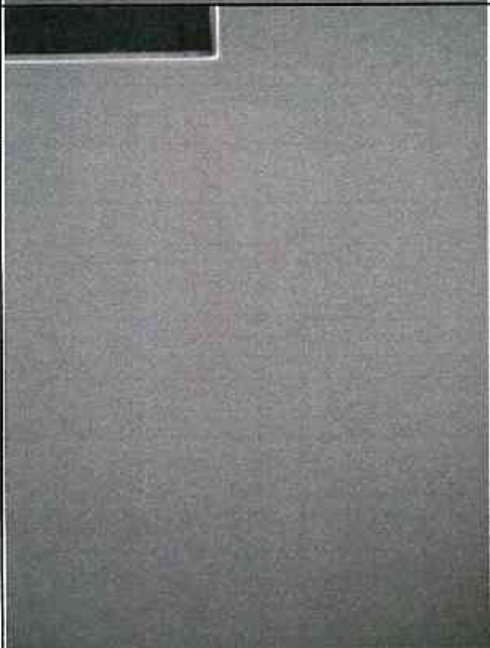
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟11F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕風漬 5. 滲水集污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-陽台，頂版混凝土材料分離，鋼筋裸露			
49	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
50	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫
59	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D05-主臥室，頂版裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

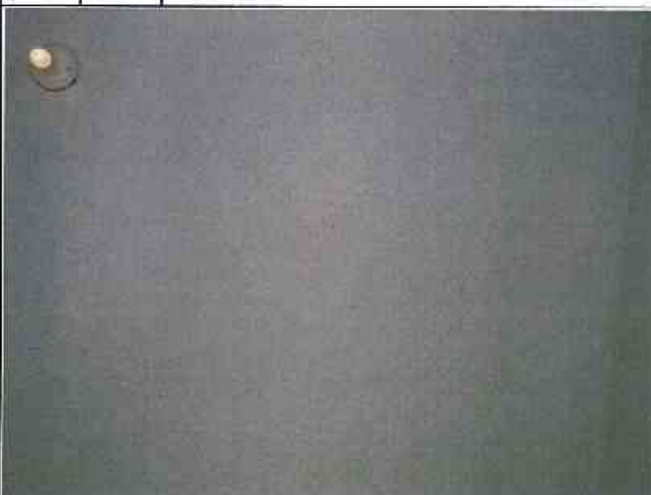
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

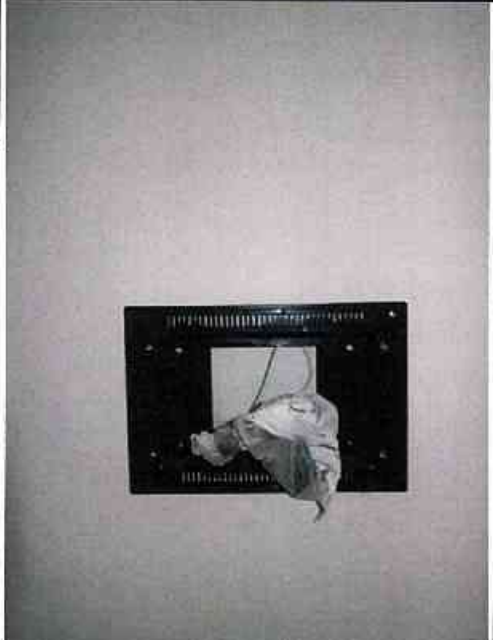
鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

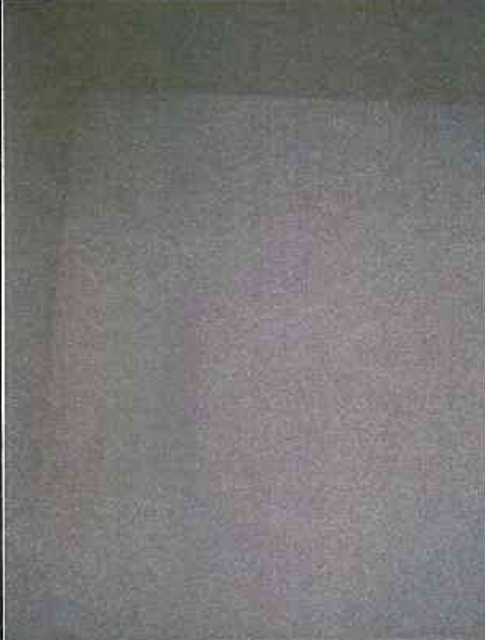
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟11F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-主臥室，頂版混凝土夾雜雜物			
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	3	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	1	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台頂版現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D05-廚房，梁混凝土夾雜雜物				
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05 廁所頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
70	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	1	4	0.1	1	樓梯，頂版裂縫
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		樓梯，牆龜裂面積2.5mx1m				
73	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室，梁底混凝土剝落				
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐		梯廳，牆混凝土打除未修補				
75	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

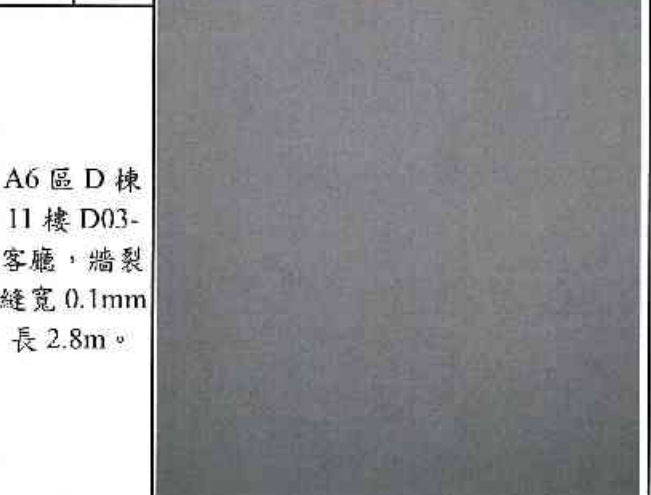
編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟11樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區D棟11樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 4	說明	A6區D棟11樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。	
編號 5	說明	A6區D棟11樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長8m。	編號 6	說明	A6區D棟11樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。	

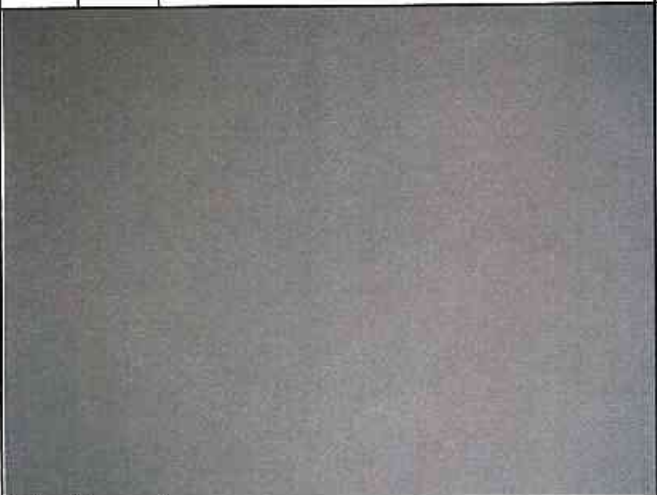
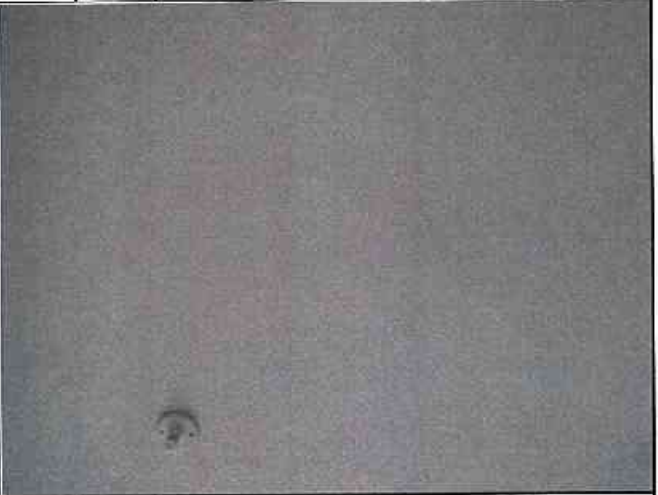
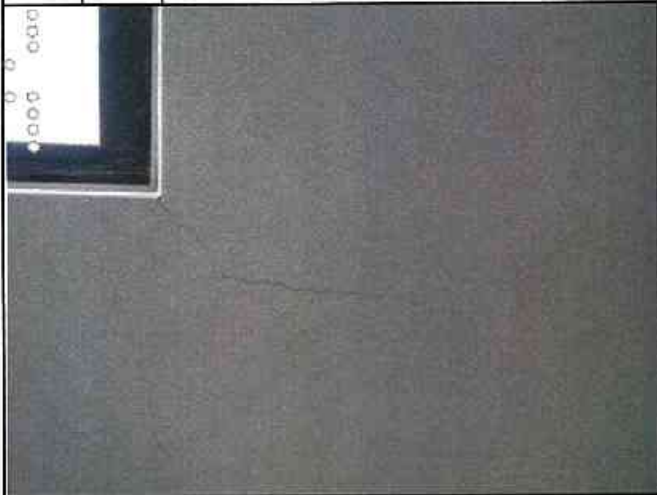
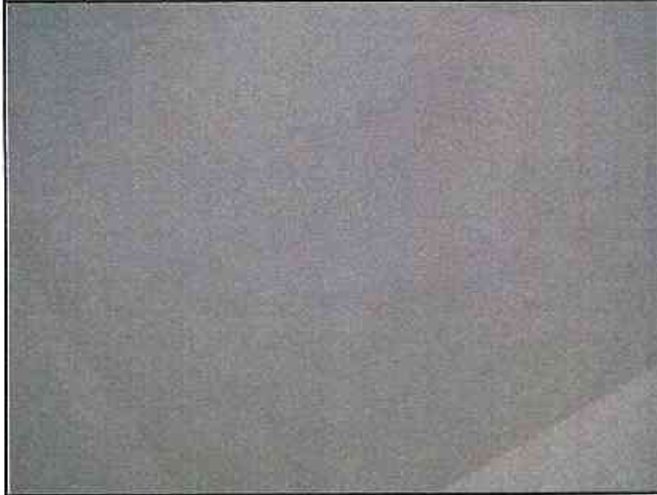
編號 7	說明		編號 8	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D01- 臥室，頂版 裂縫寬 0.1mm 長 5m。			A6 區 D 棟 11 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.1mm 長 2.1m。		
編號 9	說明		編號 10	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm 長 9m。			A6 區 D 棟 11 樓 D01- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.1mm 長 4m。		
編號 11	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.4m。	編號 12	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D01-臥室，頂版裂縫 寬 0.25mm 長 4m。
					

編號	說明		編號	說明	
13			14		
A6 區 D 棟 11 樓 D01- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 11 樓 D01- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D01-陽台，頂版裂縫 寬 0.15mm 長 0.5m。有滲水痕跡。	編號	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D01-室內通道頂版現 況，目視無損壞。
15			16		
編號	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D01-廁所頂版現況， 目視無損壞。	編號	說明	
17			18		
		A6 區 D 棟 11 樓 D02- 客廳現況， 目視無損 壞。			

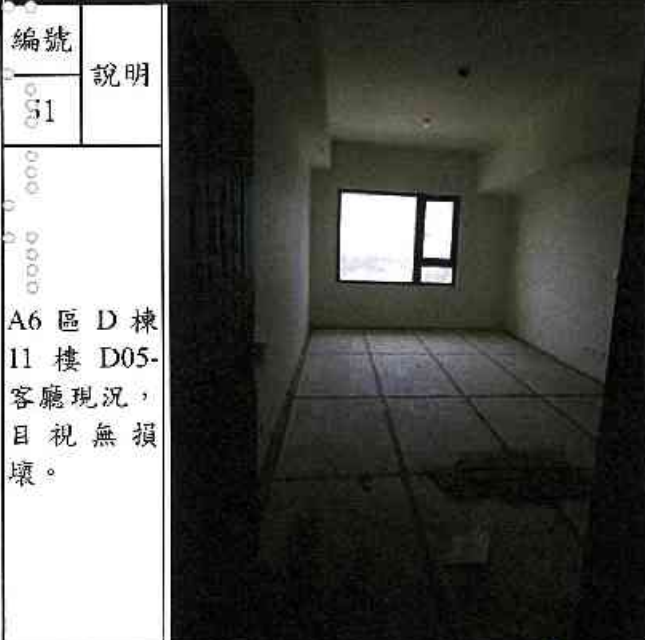
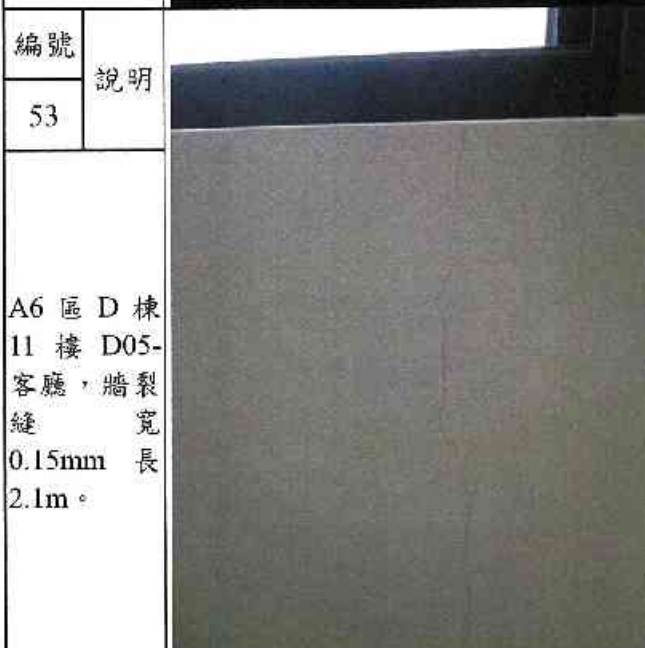
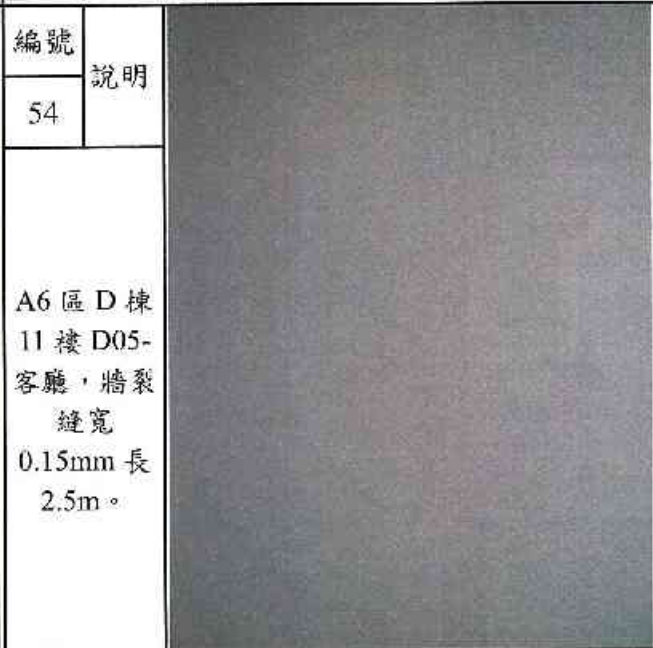
編號 19	說明 A6區D棟11樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明 A6區D棟11樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	
				
編號 21	說明 A6區D棟11樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。	編號 22	說明 A6區D棟11樓D02-客廳，頂版牆裂縫寬0.1mm長12m。	
				
編號 23	說明 A6區D棟11樓D02-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 24	說明 A6區D棟11樓D02-臥室，頂版牆裂縫寬0.25mm長5.5m。	
				

編號 25	說明		編號 26	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D02- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 1.4m。			A6 區 D 棟 11 樓 D02- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 5m。		
編號 27	說明		編號 28	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D02- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 5m。			A6 區 D 棟 11 樓 D02- 臥室，頂版 裂縫寬 0.1mm 長 3m。		
編號 29	說明		編號 30	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D02- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 11 樓 D02- 廚房現況， 目視無損 壞。		

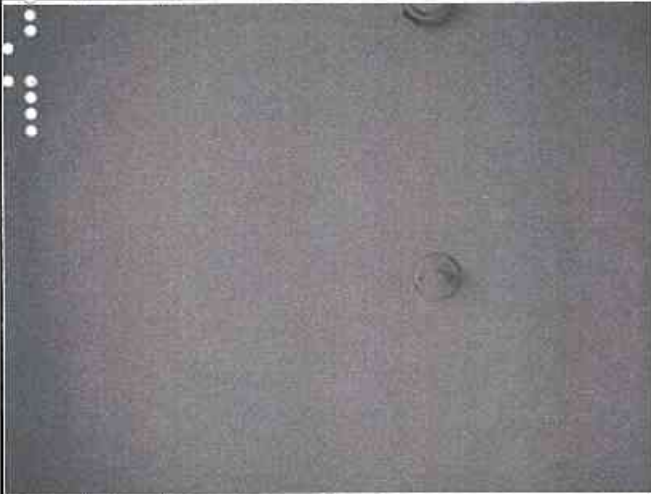
編號 31	說明	A6區D棟11樓D02-陽台，頂版混凝土打除未修補。	編號 32	說明	A6區D棟11樓D02-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6區D棟11樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 34	說明	A6區D棟11樓D03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區D棟11樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區D棟11樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。
					

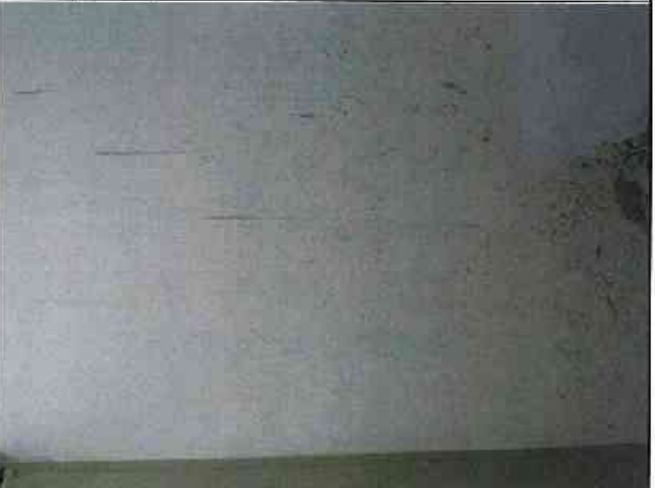
編號	說明	編號	說明
37	A6區D棟11樓D03-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.5m。	38	A6區D棟11樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長10m。
			
編號	說明	編號	說明
39	A6區D棟11樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.1m。	40	A6區D棟11樓D03-臥室，外牆裂縫。
			
編號	說明	編號	說明
41	A6區D棟11樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長7m。	42	A6區D棟11樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。
			

編號 43	說明		編號 44	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D03- 主臥室，牆 裂 縫 寬 0.15mm 長 5m。			A6 區 D 棟 11 樓 D03- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 1m。		
編號 45	說明		編號 46	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D03- 臥室，頂版 裂 縫 寬 0.15mm 長 3m。			A6 區 D 棟 11 樓 D03- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 47	說明		編號 48	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D03-陽台，頂版混凝土粒料分離，鋼筋裸露。 
A6 區 D 棟 11 樓 D03- 廚房現況， 目視無損 壞。					

編號 49	說明 A6區D棟11樓D03-廚房，梁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	編號 50	說明 A6區D棟11樓D03-廚房，梁混凝土保護層不足，鋼筋裸露。
			
編號 51	說明 A6區D棟11樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區D棟11樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 53	說明 A6區D棟11樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。	編號 54	說明 A6區D棟11樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.5m。
			

編號	說明	編號	說明
55	A6區D棟11樓D05-客廳，頂版裂縫 寬0.15mm長2.5m。	56	A6區D棟11樓D05-臥室，牆裂縫寬 0.15mm長3.5m。
57	A6區D棟11樓D05-臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長1m。	58	A6區D棟11樓D05-主臥室，牆 裂縫寬0.15mm長3.5m。
59	A6區D棟11樓D05-主臥室，牆 裂縫寬0.25mm長7.5m。	60	A6區D棟11樓D05-主臥室，頂版裂 縫寬0.1mm長4m。

編號 61	說明		編號 62	說明	
A6 區 D 棟 11 樓 D05- 主臥室，頂 版混凝土夾 雜雜物。			A6 區 D 棟 11 樓 D05- 臥室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 3m。		
編號 63	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D05-臥室，頂版裂縫 寬 0.1mm 長 1m。	編號 64	說明	
			A6 區 D 棟 11 樓 D05- 廁所現況， 目視無損 壞。		
編號 65	說明		編號 66	說明	A6 區 D 棟 11 樓 D05-陽台頂版現況， 目視無損壞。
A6 區 D 棟 11 樓 D05- 廚房現況， 目視無損 壞。					

編號	說明	編號	說明
67	A6區D棟11樓D05-廚房，梁混凝土夾雜雜物。	68	A6區D棟11樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號	說明	編號	說明
69	公共空間(1)-梯廳現況	70	公共空間(2)-排煙室現況
			
編號	說明	編號	說明
71	公共空間(3)-樓梯，頂版裂縫寬0.1mm長4m。	72	公共空間(4)-樓梯，牆龜裂面積2.5mx1m。
			

編號	說明	編號	說明
73	公共空間(5)-排煙室，梁底混凝土剝落。	74	公共空間(6)-梯廳，牆混凝土打除未修補。
			
編號	說明		
75	公共空間(7)-梯廳頂版現況		
			



199

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟10F													
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或台筆		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D01-客廳，牆 裂縫	
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D01-客廳，牆 裂縫	
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐		]	6	0.1	1	D01-客廳，頂 版裂縫	
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D01-臥室，牆 裂縫	
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D01-臥室，頂 版裂縫	
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-主臥室， 牆裂縫	
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.25	1	D01-主臥室， 牆裂縫	
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D01-主臥室， 頂版裂縫	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況	
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-陽台，頂版混凝土保護層不足，鋼筋裸露				
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-陽台，頂版混凝土剝落未修補				
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物				
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-廁所，頂版混凝土剝落未修補				
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D02-客廳，牆 裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟10F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.15	1	D02-客廳，牆 裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5.5	0.1	1	D02-客廳，頂 版裂縫
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D02-臥室，牆 裂縫
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4.5	0.1	1	D02-臥室，頂 版裂縫
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	D02-主臥室， 牆裂縫
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D02-主臥室， 頂版裂縫
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D02-臥室，頂 版裂縫
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-臥室，牆 裂縫
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台，頂版混凝土表層剝落
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台，頂版混凝土表層剝落
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所，頂版混凝土打除未修補
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.1	1	D03-客廳，牆 裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.15	1	D03-客廳，牆 裂縫
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.15	1	D03-客廳，頂 版裂縫
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆 裂縫
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.1	1	D03-臥室，頂 版裂縫

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟10F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉屑層脫落 3.流涎土剝落或鋼筋 外露續修 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D03-臥室，牆裂縫
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D03-陽台，頂版倒垂牆打除修復不全，鋼筋裸露			
48	☐	☒	☐	☐	☒	☐			D03-陽台，頂版柱梁處主打除未修補			
49	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.7	0.1	1	D05-客廳，頂版裂縫
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.15	1	D05-臥室，頂版裂縫
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.2	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫
58	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7.5	0.15	1	D05-主臥室，頂版裂縫
60	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

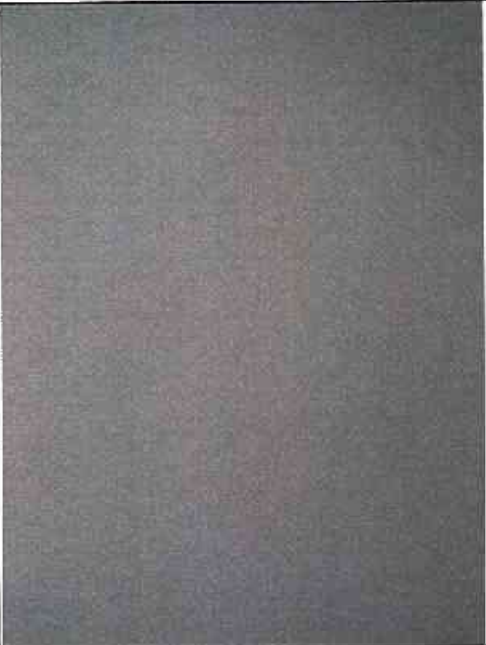
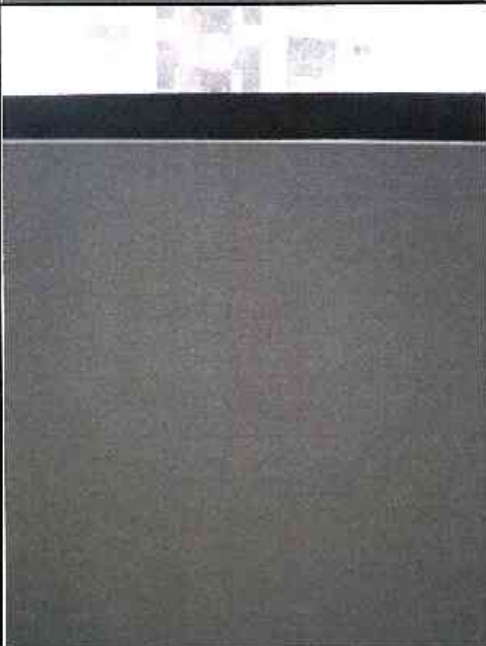
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟10F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.8	0.1	1	D05-主臥室， 梁裂縫
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所門框
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版混凝土打除未修補			
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版混凝土打除未修補			
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-廚房，頂版混凝土打除未修補			
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版 現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	3	0.1	1	樓樑，頂版裂 縫
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	2	0.1	1	樓樑，頂版裂 縫
72	☐	☐	☒	☐	☐	☐			管道間，梁混凝土夾雜雜物			
73	☐	☐	☒	☐	☐	☐			管道間，梁混凝土保護層剝落			
74	☐	☐	☒	☐	☐	☐			管道間，梁混凝土保護層剝落			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

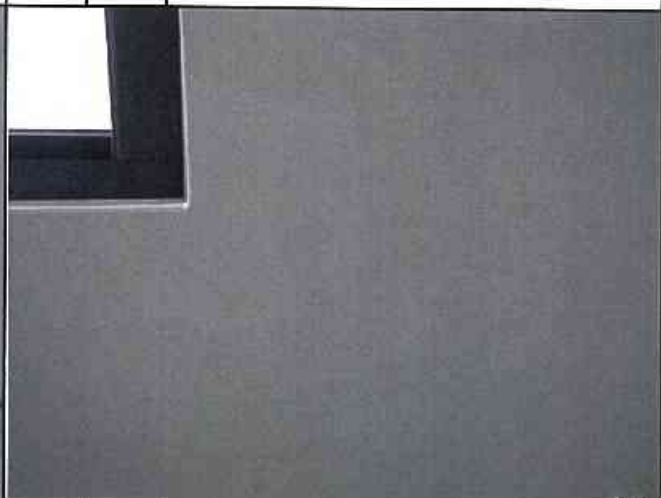
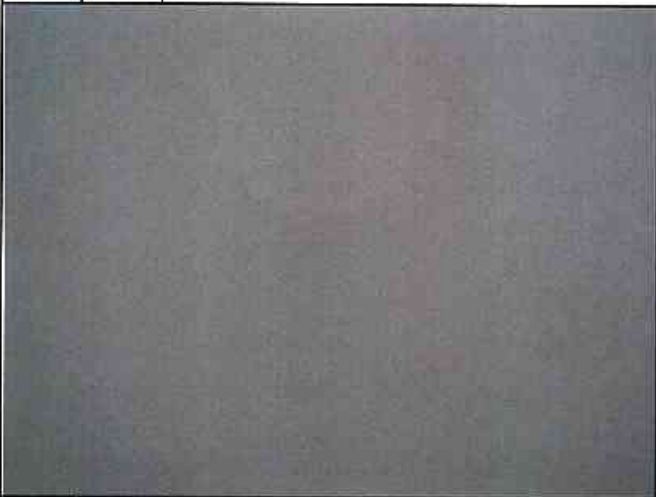
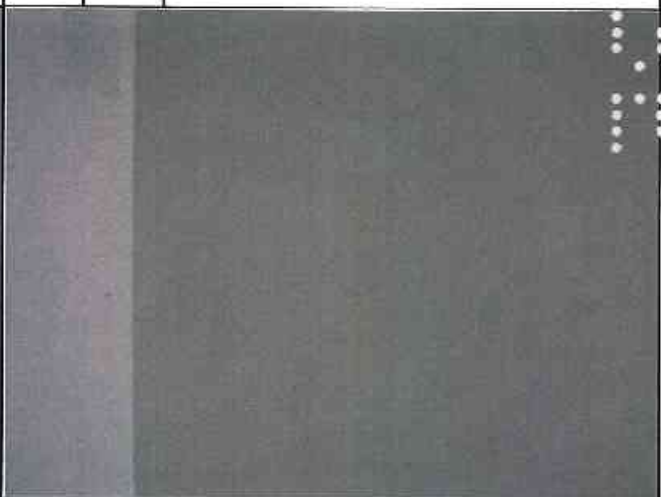
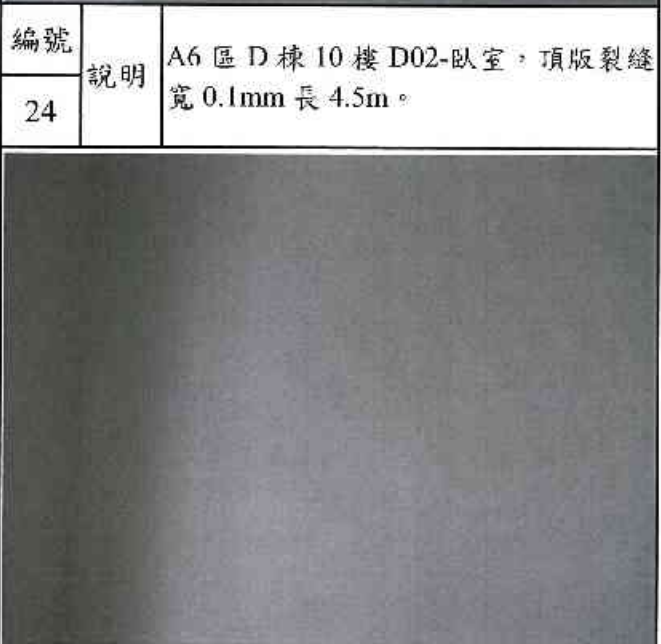
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

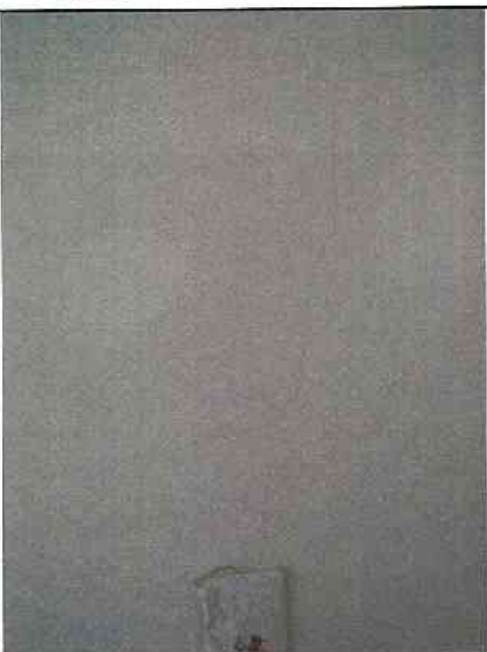
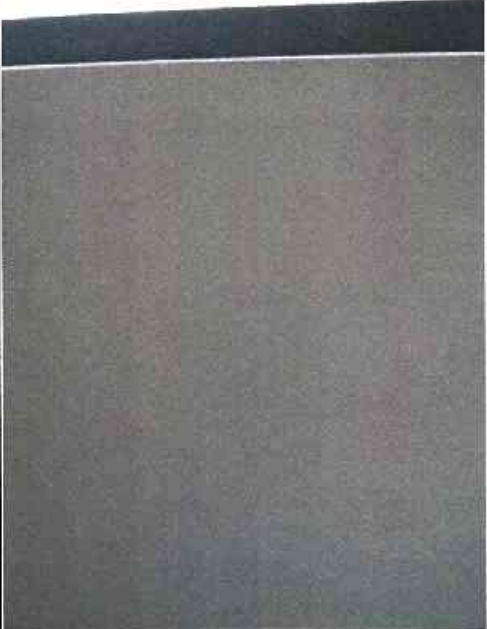
※其他事項：

編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟10樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區D棟10樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 4	說明	A6區D棟10樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。	
編號 5	說明	A6區D棟10樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長6m。	編號 6	說明	A6區D棟10樓D01-臥室，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。	

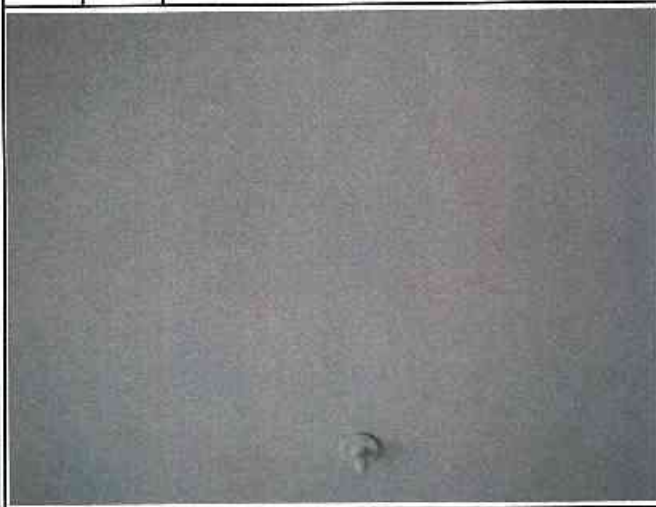
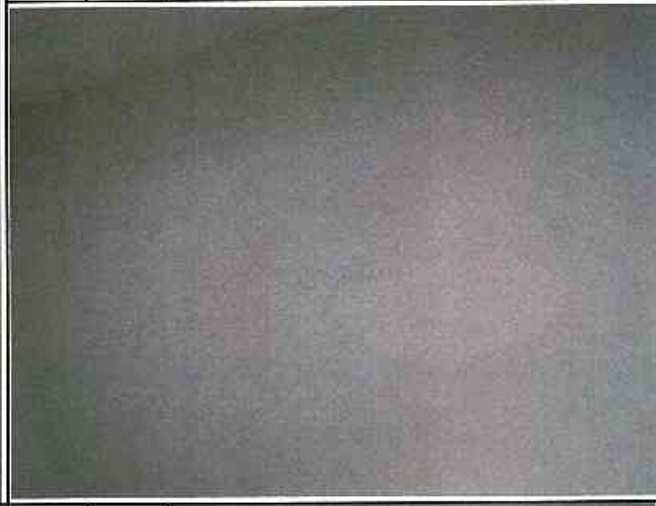
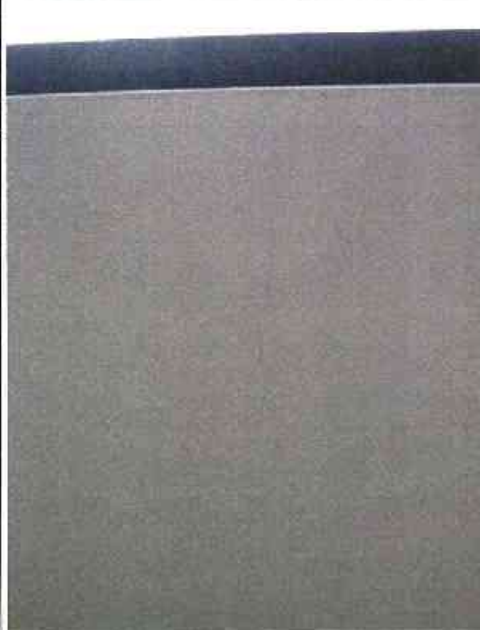
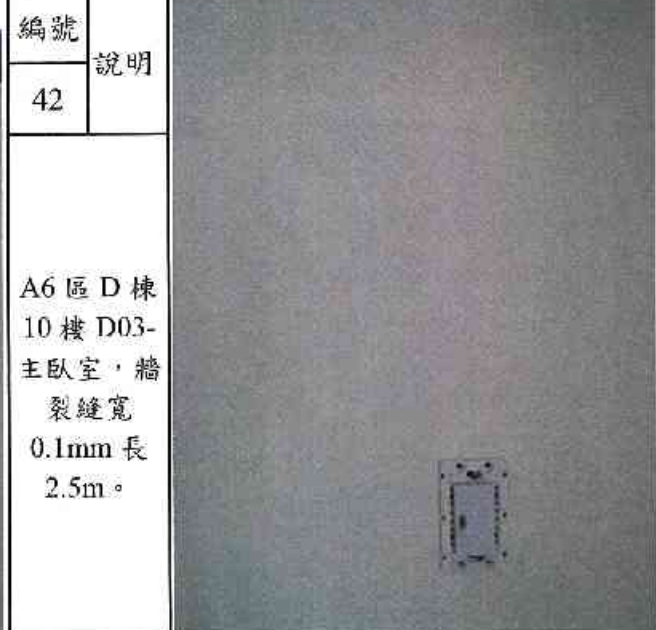
編號 7	說明		編號 8	說明	
	A6 區 D 棟 10 樓 D01- 臥室，頂版 裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。			A6 區 D 棟 10 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.1mm 長 2.1m。	
編號 9	說明		編號 10	說明	
	A6 區 D 棟 10 樓 D01- 主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm 長 5m。			A6 區 D 棟 10 樓 D01- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。	
編號 11	說明		編號 12	說明	
	A6 區 D 棟 10 樓 D01- 臥室現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 10 樓 D01- 廁所現況， 目視無損 壞。	

編號 13	說明		編號 14	說明	A6區D棟10樓D01-陽台，頂版混凝土保護層不足，鋼筋裸露。	
A6區D棟 10樓D01- 廚房現況， 目視無損 壞。						
編號 15	說明	A6區D棟10樓D01-陽台，頂版混凝土剝落未修補。	編號 16	說明	A6區D棟10樓D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物。	
						
編號 17	說明	A6區D棟10樓D01-廁所，頂版混凝土剝落未修補。	編號 18	說明	A6區D棟10樓D02-客廳現況，目視無損壞。	
						

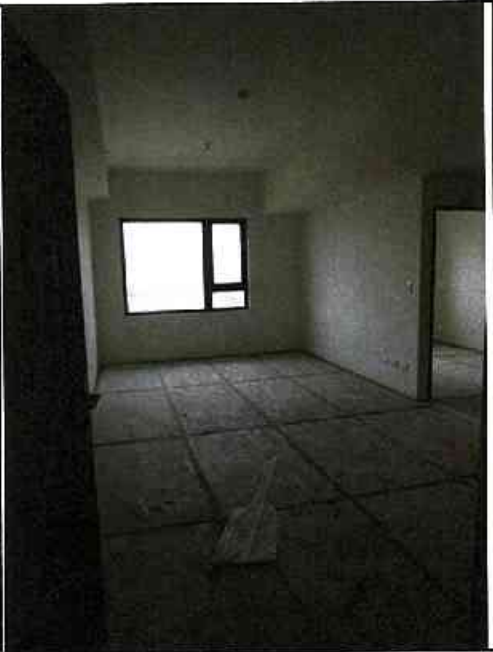
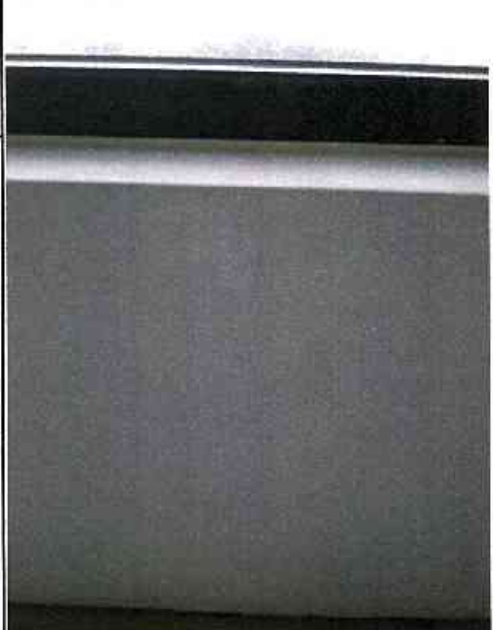
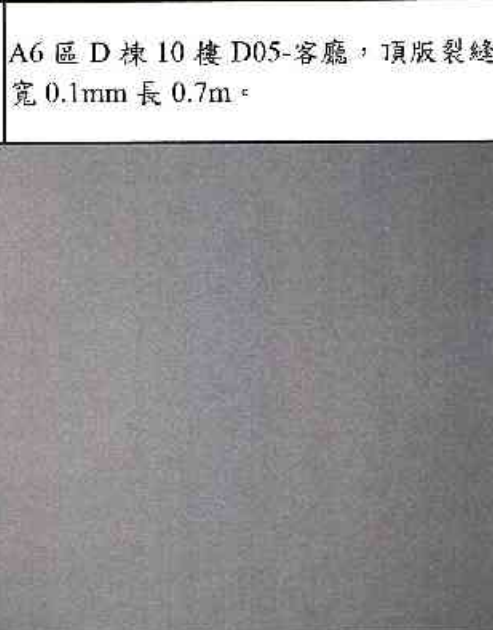
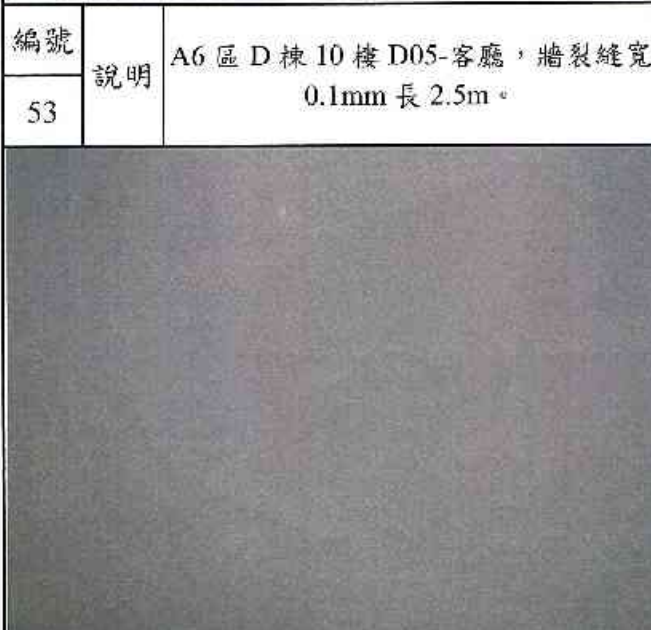
編號 19	說明	A6區D棟10樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 20	說明	A6區D棟10樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。
					
編號 21	說明	A6區D棟10樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長5m。	編號 22	說明	A6區D棟10樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長5.5m。
					
編號 23	說明	A6區D棟10樓D02-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 24	說明	A6區D棟10樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長4.5m。
					

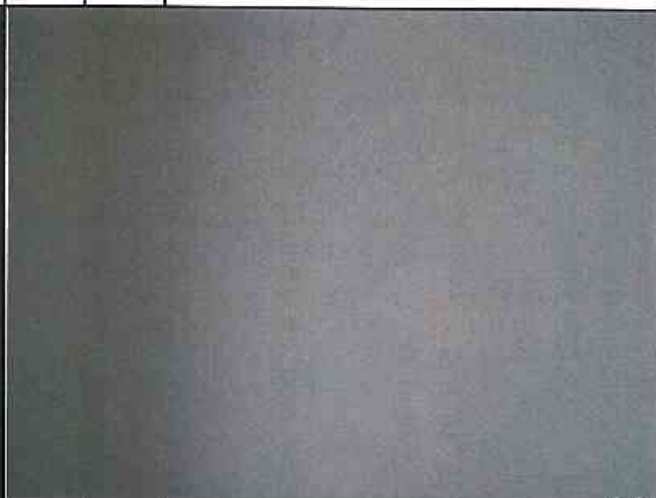
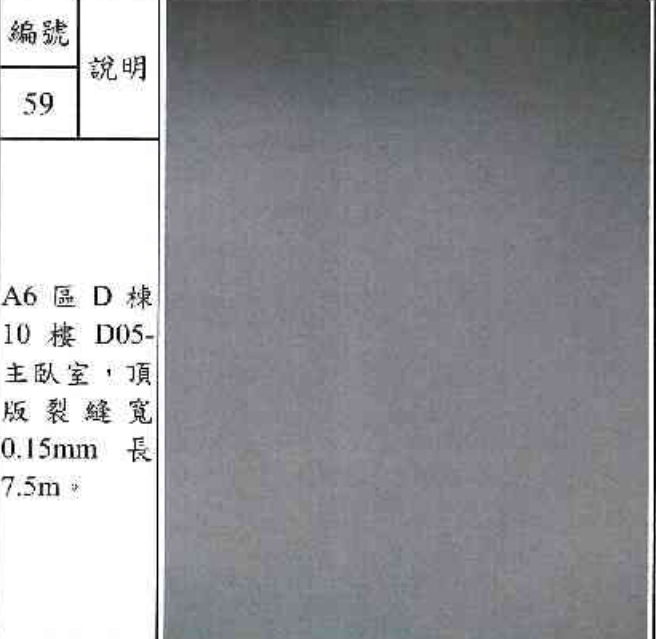
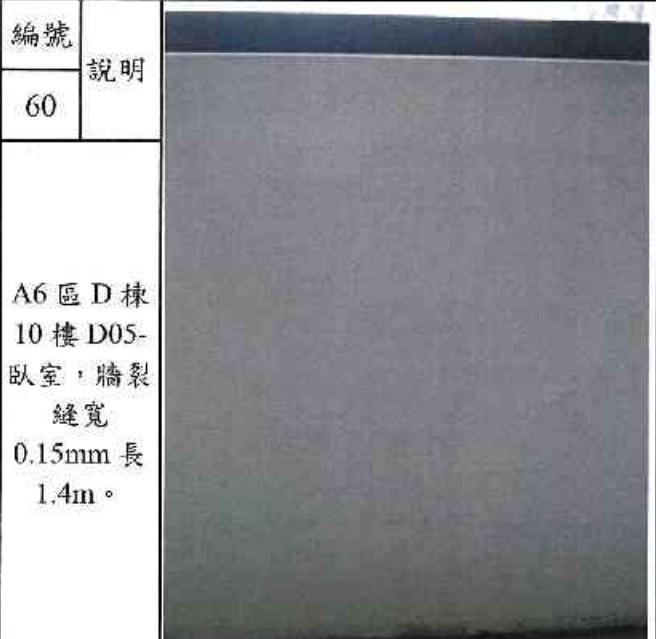
編號 25	說明		編號 26	說明	
	A6 區 D 棟 10 樓 D02- 主臥室，牆 裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。			A6 區 D 棟 10 樓 D02- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。	
編號 27	說明	A6 區 D 棟 10 樓 D02-臥室，頂版裂縫 寬 0.15mm 長 2.5m。	編號 28	說明	
				A6 區 D 棟 10 樓 D02- 臥室，牆裂 縫寬 0.1mm 長 0.7m。	
編號 29	說明		編號 30	說明	
	A6 區 D 棟 10 樓 D02- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 10 樓 D02- 廚房現況， 目視無損 壞。	

編號 31	說明	A6區D棟10樓D02-陽台，頂版混凝土表層剝落。	編號 32	說明	A6區D棟10樓D02-陽台，頂版混凝土表層剝落。
					
編號 33	說明	A6區D棟10樓D02-廁所，頂版混凝土打除未修補。	編號 34	說明	A6區D棟10樓D03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6區D棟10樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6區D棟10樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長3.5m。
					

編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 10 樓 D03-客廳，頂版裂縫寬 0.15mm 長 2m。
37			38		
A6 區 D 棟 10 樓 D03-客廳，牆裂縫寬 0.15mm 長 5m。					
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 10 樓 D03-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 5m。
39			40		
A6 區 D 棟 10 樓 D03-臥室，牆裂縫寬 0.25mm 長 2.1m。					
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 10 樓 D03-主臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。
41			42		
A6 區 D 棟 10 樓 D03-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 0.7m。					

編號	說明		編號	說明	
43			44		
A6 區 D 棟 10 樓 D03- 主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm 長 3m。			A6 區 D 棟 10 樓 D03- 臥室，牆裂 縫寬 0.15mm 長 0.7m。		
編號	說明		編號	說明	
45			46		
A6 區 D 棟 10 樓 D03- 廁所現況， 目視無損 壞。			A6 區 D 棟 10 樓 D03- 廚房現況， 目視無損 壞。		
編號	說明		編號	說明	
47	A6 區 D 棟 10 樓 D03-陽台，頂版倒垂 牆打除修復不全，鋼筋裸露。		48	A6 區 D 棟 10 樓 D03-陽台，頂版柱混 凝土打除未修補。	

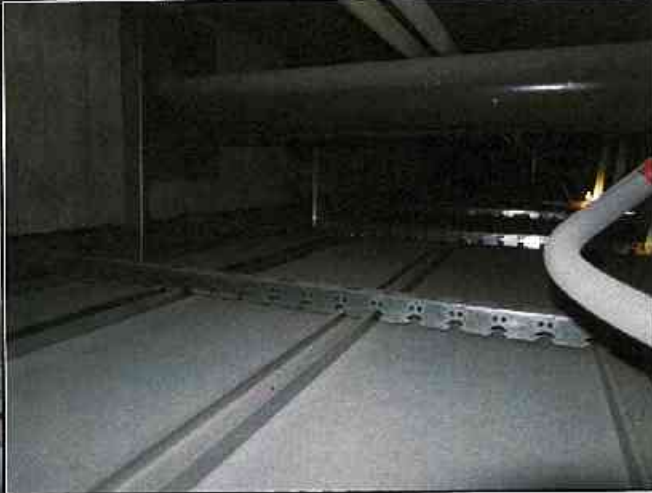
編號 49	說明 A6區D棟10樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6區D棟10樓D05-客廳現況，目視無損壞。	
				
編號 51	說明 A6區D棟10樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6區D棟10樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。	
				
編號 53	說明 A6區D棟10樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。	編號 54	說明 A6區D棟10樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長0.7m。	
				

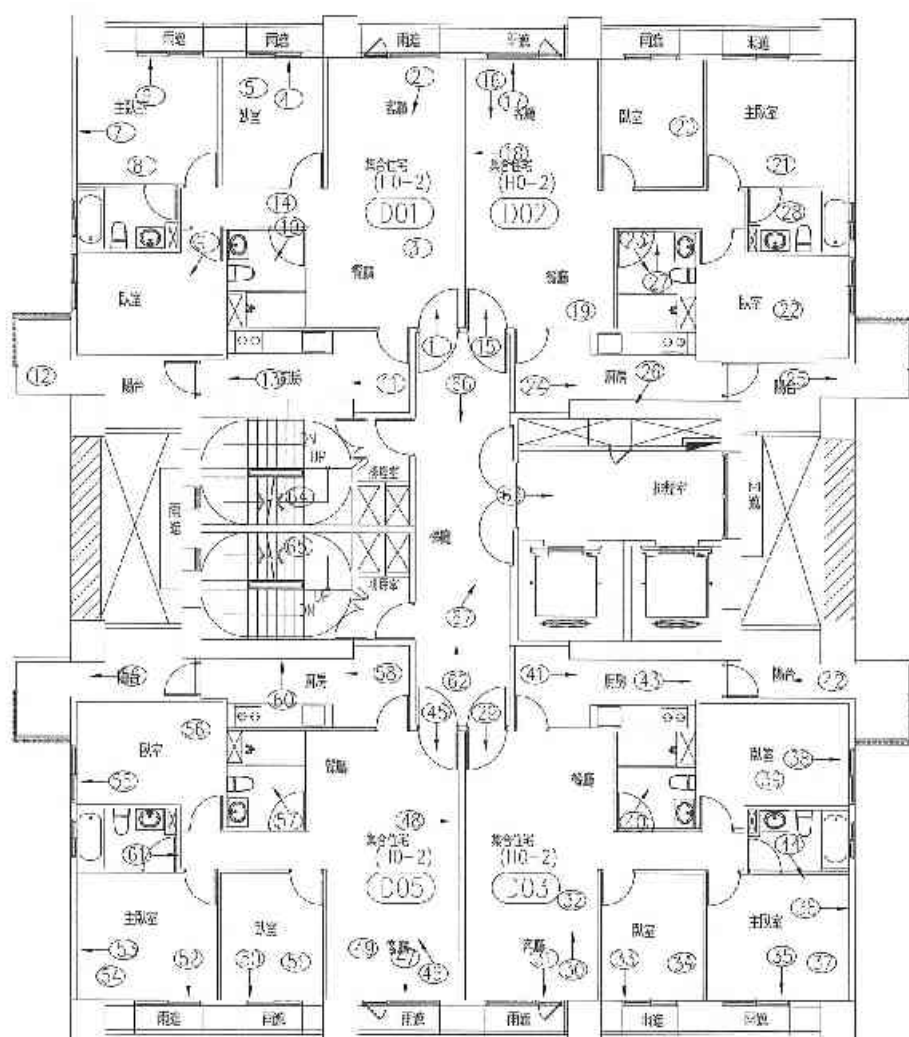
編號 55	說明	A6區D棟10樓D05-臥室，牆裂縫寬 0.1mm長3.5m。	編號 56	說明	A6區D棟10樓D05-臥室，頂版裂縫 寬0.15mm長6m。
					
編號 57	說明	A6區D棟10樓D05-主臥室，牆裂縫 寬0.15mm長4.2m。	編號 58	說明	A6區D棟10樓D05-主臥室，牆 裂縫寬 0.25mm長 5m。
					
編號 59	說明	A6區D棟10樓D05-主臥室，頂 版裂縫寬 0.15mm長 7.5m。	編號 60	說明	A6區D棟10樓D05-臥室，牆裂 縫寬 0.15mm長 1.4m。
					

編號 61	說明 A6區D棟10樓D05-主臥室，梁裂縫 寬0.1mm長0.8m。	編號 62	說明 A6區D棟 10樓D05- 廁所現況， 目視無損 壞。	
編號 63	說明 A6區D棟 10樓D05- 廚房現況， 目視無損 壞。	編號 64	說明 A6區D棟10樓D05-陽台，頂版混 凝土打除未修補。	
編號 65	說明 A6區D棟10樓D05-陽台，頂版混 凝土打除未修補。	編號 66	說明 A6區D棟10樓D05-廚房，頂版混 凝土打除未修補。	

編號 67	說明	A6區D棟10樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 68	說明	
			公共空間 (1)-梯廳現況		
編號 69	說明	公共空間(2)-排煙室現況	編號 70	說明	公共空間(3)-樓梯，頂版裂縫寬 0.1mm，長 3m。
					
編號 71	說明	公共空間(4)-樓梯，頂版裂縫寬 0.1mm，長 2m。	編號 72	說明	公共空間(5)-管道間，梁混凝土夾雜雜物。
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
73	公共空間(6)-管道間，梁混凝土保護層剝落。	74	公共空間(7)-管道間，梁混凝土保護層剝落。
			



九層平面圖 照片編號：



A6 區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟9F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	5	0.1	1	D01-客廳，頂版裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	1.4	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐		5	3	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	3.5	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11/1	10	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐		15	2.5	0.1	1	D01-主臥室，牆裂縫
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	0.3	0.1	1	D01-陽台，頂版裂縫
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐		—	1	0.1	1	D01 室內走道，頂版裂縫
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		⊗	0.7	0.1	1	D02-客廳，牆裂縫
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐		11	5	0.1	1	D02-客廳，牆裂縫
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐		三三	1.2	0.1	1	D02-客廳，頂版裂縫
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐		⊗	2.5	0.1	1	D02 臥室，頂版裂縫

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟9F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 洩漏泥漿 5. 滲水洩污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台現況
26	☐	☐	☒	☐	☐	☐						D02-廚房，梁底混凝土剝落
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.15	1	D03-客廳，頂版裂縫
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.2	1	D03-主臥室，牆裂縫
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D03-臥室，牆裂縫
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

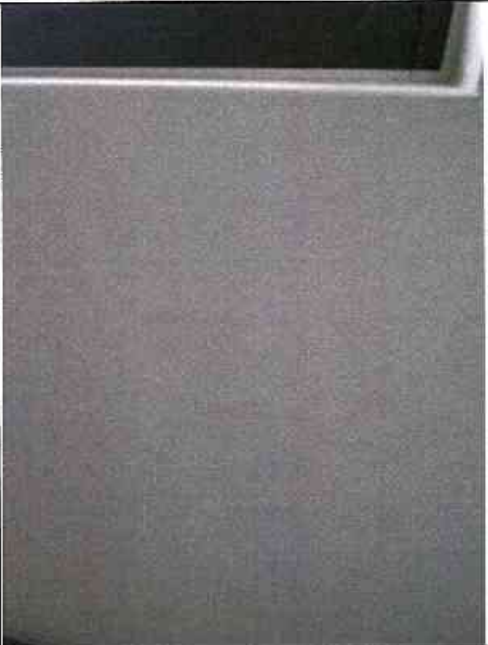
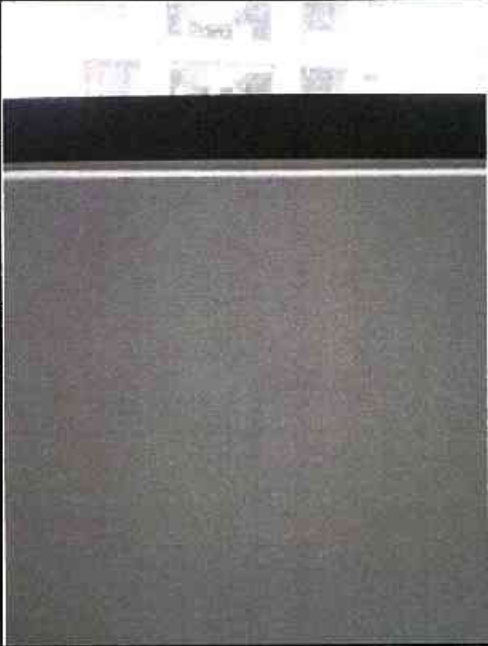
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟9F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D05-客廳，頂版裂縫
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.5	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4.5	0.15	1	D05-臥室，頂版裂縫
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.25	1	D05-主臥室，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D05-主臥室，頂版裂縫
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.15	1	D05-臥室，頂版裂縫
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台頂版現況
60	☐	☐	☒	☐	☐	☐						D05-廚房，梁保護層不足鋼筋裸露
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

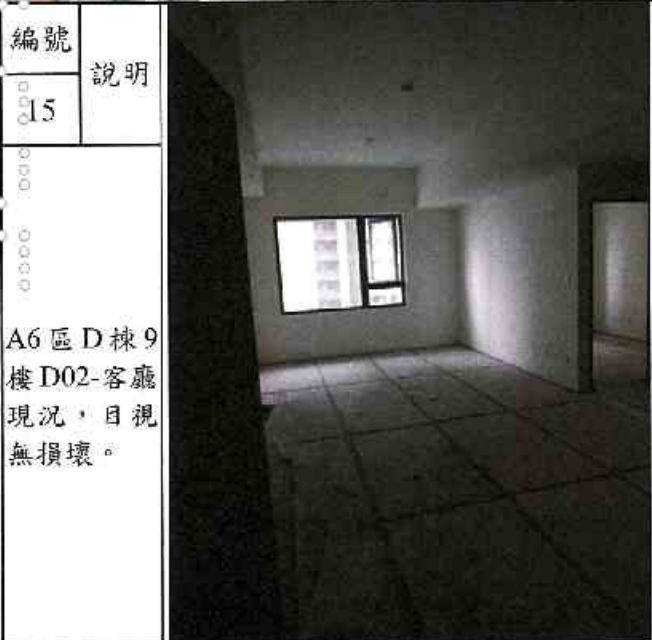
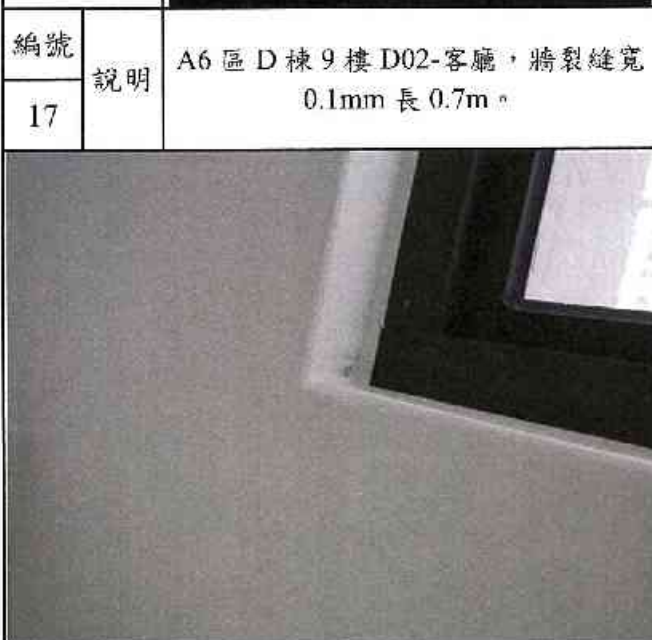
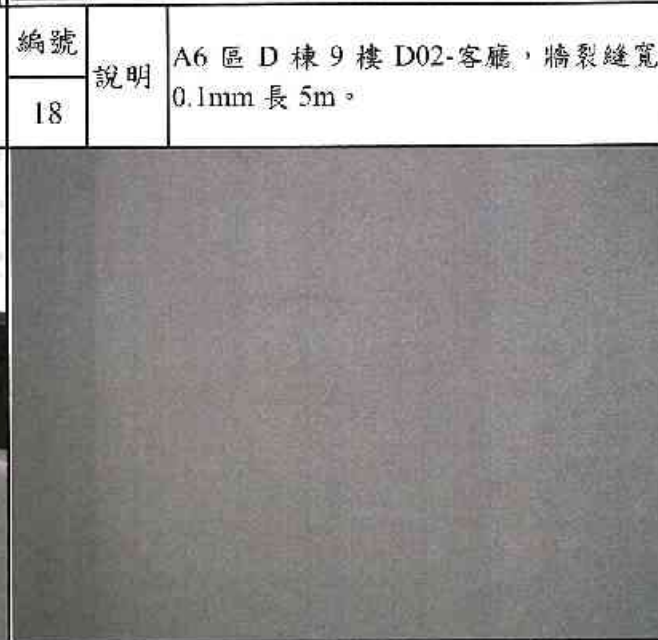
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

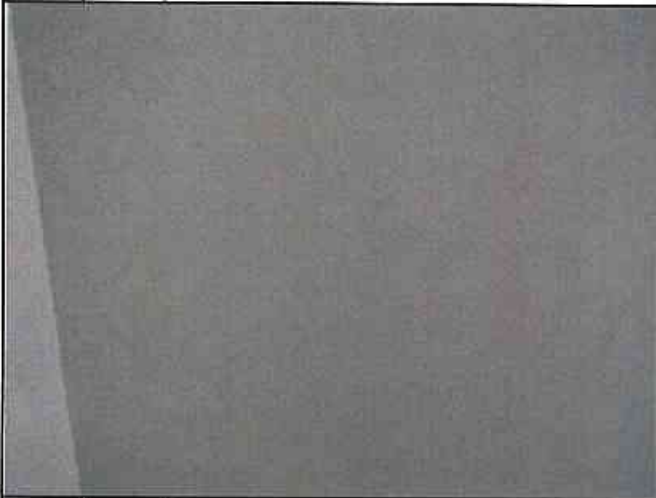
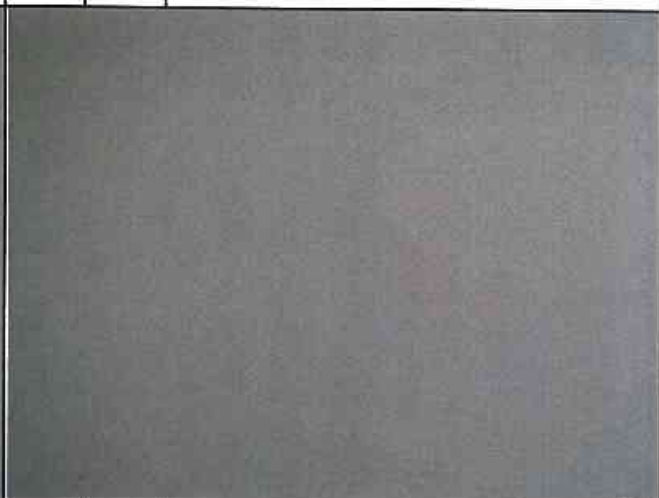
鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

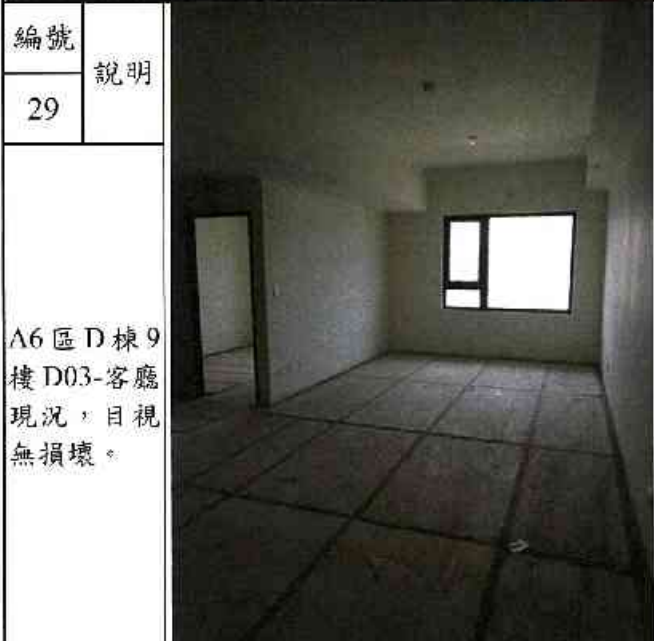
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟9F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版 現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
64	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	—	2	0.1	1	樓梯，頂版裂 縫
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐		X	1.5	0.1	1	樓梯，管氣縫
66	☐	☐	☐	☐	☒	☐			梯廳，頂版混凝土剝落			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

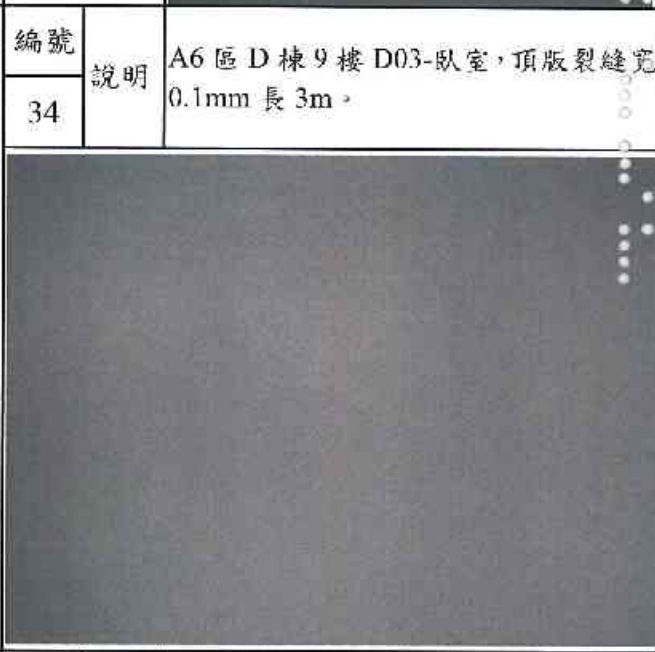
編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟9樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區D棟9樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長5m。	編號 4	說明	A6區D棟9樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	
編號 5	說明	A6區D棟9樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長3m。	編號 6	說明	A6區D棟9樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長3.5m。	

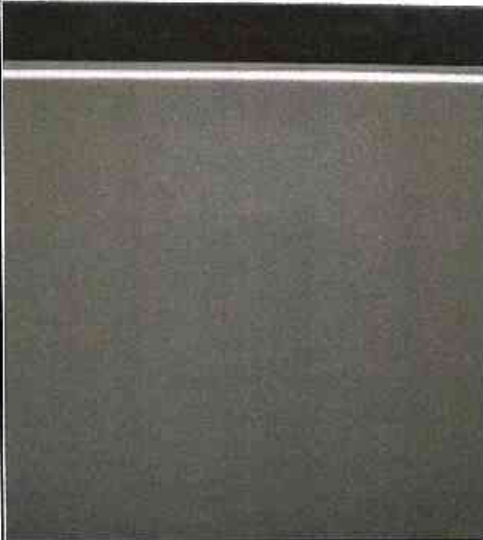
編號 7	說明		編號 8	說明	A6區D棟9樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。混凝土夾雜雜物。
A6區D棟9樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長10m。					
編號 9	說明	A6區D棟9樓D01-臥室現況，目視無損壞。	編號 10	說明	
A6區D棟9樓D01-廁所現況，目視無損壞。					
編號 11	說明		編號 12	說明	A6區D棟9樓D01-陽台，頂版裂縫寬0.1mm長0.3m。
A6區D棟9樓D01-廚房現況，目視無損壞。					

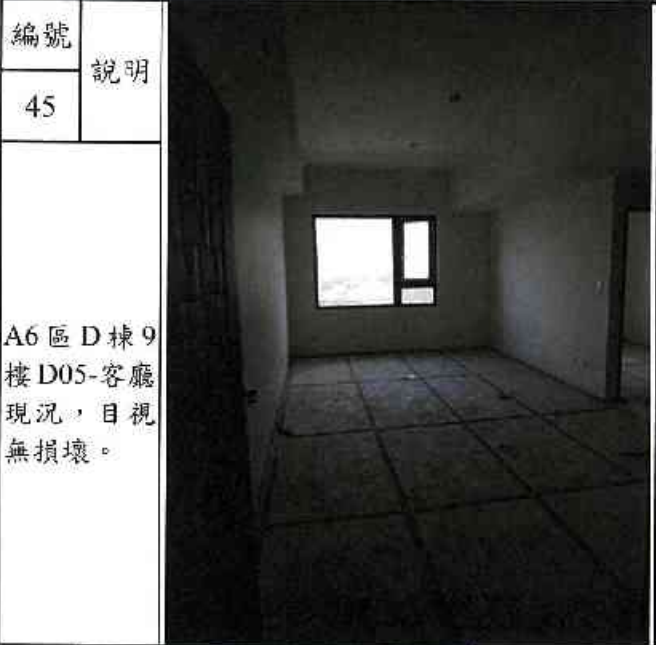
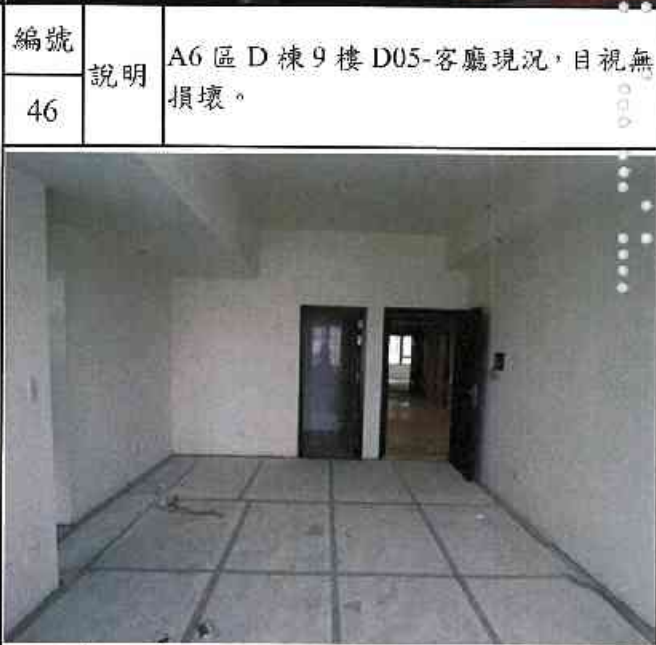
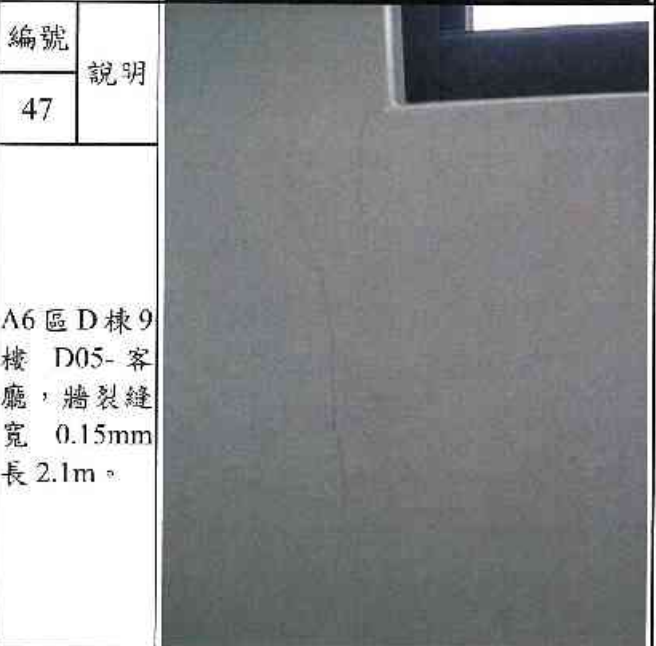
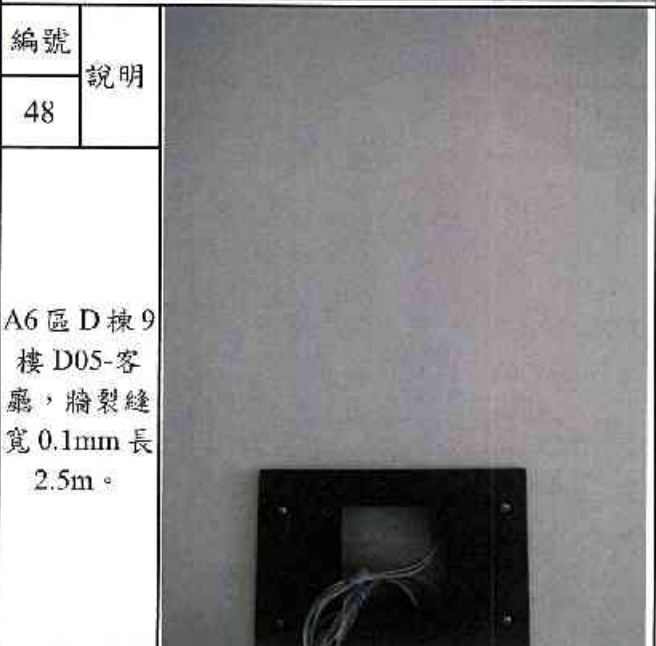
編號 13	說明 A6區D棟9樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟9樓D01-室內走道，頂版裂縫寬0.1mm長1m。
			
編號 15	說明 A6區D棟9樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟9樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區D棟9樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 18	說明 A6區D棟9樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長5m。
			

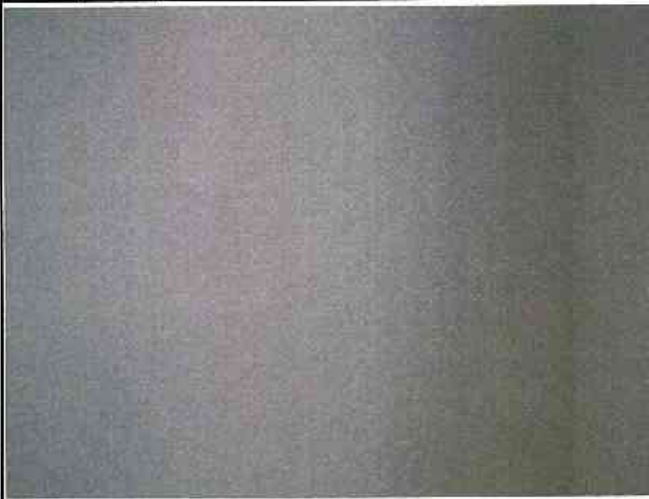
編號 19	說明	A6區D棟9樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長1.2m。	編號 20	說明	A6區D棟9樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。
					
編號 21	說明	A6區D棟9樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長3m。	編號 22	說明	A6區D棟9樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。
					
編號 23	說明	A6區D棟9樓D02-廁所現況，目視無損壞。	編號 24	說明	A6區D棟9樓D02-廚房現況，目視無損壞。
					

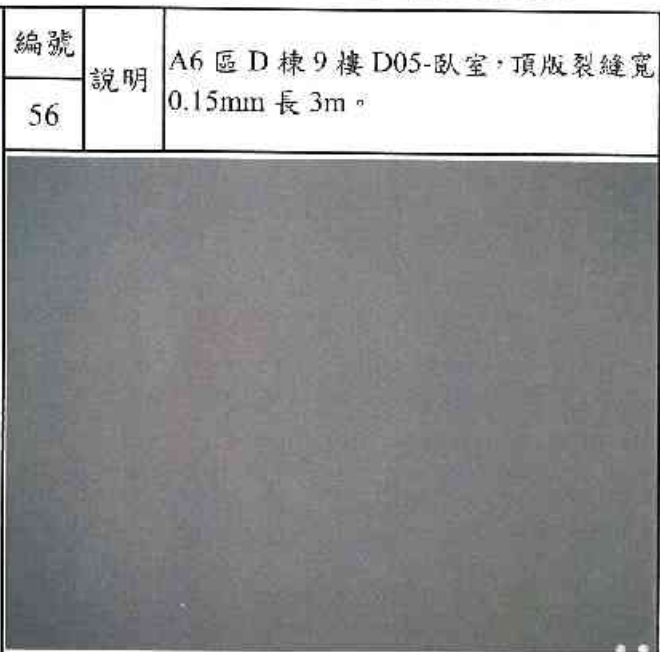
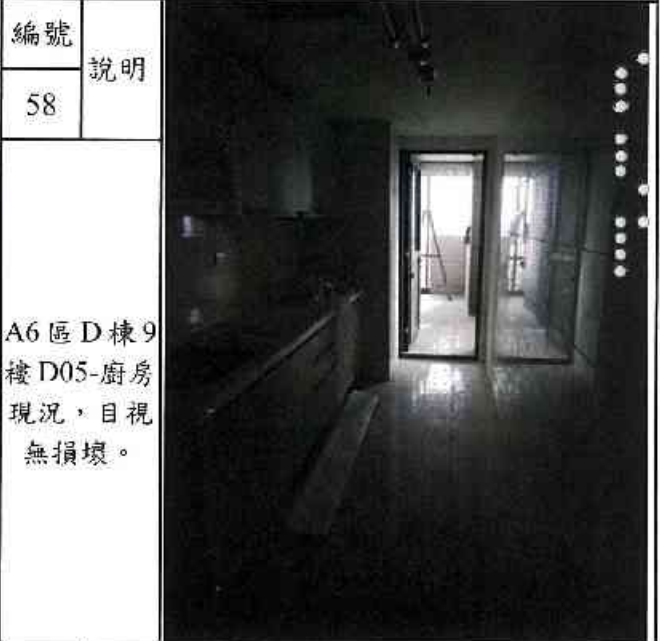
編號 25	說明 A6 區 D 棟 9 樓 D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6 區 D 棟 9 樓 D02-廚房，梁底混凝土剝落。
			
編號 27	說明 A6 區 D 棟 9 樓 D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6 區 D 棟 9 樓 D02-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6 區 D 棟 9 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明 A6 區 D 棟 9 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。
			

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區D棟9樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。			A6區D棟9樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長6m。		
編號 33	說明		編號 34	說明	
A6區D棟9樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.1m。			A6區D棟9樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長3m。		
編號 35	說明		編號 36	說明	
A6區D棟9樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。			A6區D棟9樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長0.5m。		

編號 37	說明 A6區D棟9樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2m。	編號 38	說明 A6區D棟9樓D03-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	
編號 39	說明 A6區D棟9樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長1m。	編號 40	說明 A6區D棟9樓D03-廁所現況，目視無損壞。	
編號 41	說明 A6區D棟9樓D03-廚房現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區D棟9樓D03-陽台頂版現況，目視無損壞。	 

編號 43	說明 A6區D棟9樓D03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區D棟9樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區D棟9樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區D棟9樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區D棟9樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。	編號 48	說明 A6區D棟9樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.5m。
			

編號	說明	編號	說明	
49	A6區D棟9樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長4m。	50		
			A6區D棟9樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長3.5m。	
編號	說明	編號	說明	
51	A6區D棟9樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長4.5m。	52		
			A6區D棟9樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	
編號	說明	編號	說明	
53	A6區D棟9樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.25mm長7.5m。	54	A6區D棟9樓D05-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長4m。	
				

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6區D棟9樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。			A6區D棟9樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長3m。		
編號 57	說明		編號 58	說明	
A6區D棟9樓D05-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟9樓D05-廚房現況，目視無損壞。		
編號 59	說明		編號 60	說明	
A6區D棟9樓D05-陽台頂版現況，目視無損壞。			A6區D棟9樓D05-廚房，梁保護層不足鋼筋裸露。		

編號 61	說明 A6區D棟9樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 62	說明 公共空間(1)-梯廳現況
			
編號 63	說明 公共空間(2)-排煙室現況	編號 64	說明 公共空間(3)-樓梯，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2m
			
編號 65	說明 公共空間(4)-樓梯，梁裂縫寬 0.1mm 長 1.5m	編號 66	說明 公共空間(5)-梯廳，頂版混凝土剝落
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟8F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.25	1	D01-客廳，頂版裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5.8	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.5	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.2	1	D01-主臥室，頂版裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.3	0.2	1	D01-臥室，牆裂縫
9	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.6	0.2	1	D01-臥室，頂版裂縫
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-陽台現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	D01-廁所，頂版有滲水痕跡
17	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.2		D02-客廳，頂版裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟8F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白堊	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.2	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.1	0.2	1	D02-主臥室，牆裂縫
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.2	1	D02-主臥室，頂版裂縫
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.4	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-陽台現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8.5	0.2	1	D03-客廳，牆裂縫
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.6	0.2	1	D03-臥室，牆裂縫
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.15	1	D03-臥室，頂版裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6.3	0.2	1	D03-主臥室，牆裂縫
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.25	1	D03-主臥室，頂版裂縫
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月15日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟8F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層泥落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白堊
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-陽台現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-陽台，頂版混凝土有凹洞未修補			
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁側混凝土剝離，鋼筋裸露			
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.2	1	D05-客廳，頂版裂縫
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.2	0.2	1	D05-臥室，頂版裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05 廁所現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.2	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.6	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.15	1	D05-臥室，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D05 臥室，頂版裂縫
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05 陽台現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-陽台，頂版混凝土有凹洞未修補			
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.6	0.2	1	D05-主臥室，頂版裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

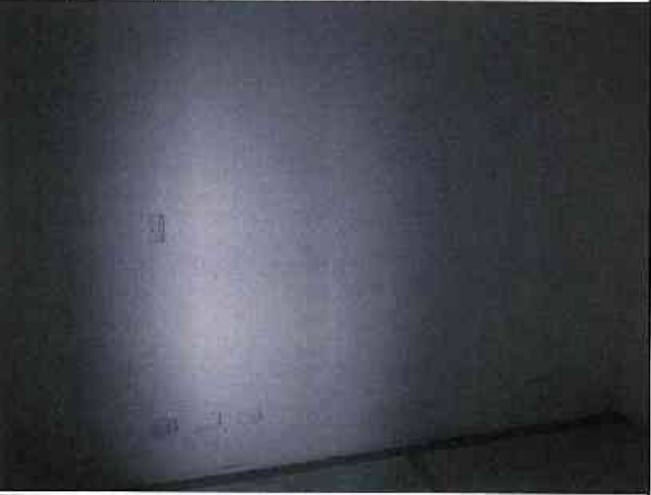
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 15 日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟8F										
用途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白蟻	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.5	0.1	1	樓梯、梁裂縫
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐									

編號	說明	編號	說明
1	A6區D棟8樓D01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區D棟8樓D01-客廳現況，目視無損壞。
3	A6區D棟8樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.25mm長7m。	4	A6區D棟8樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。
5	A6區D棟8樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長5.8m。	6	A6區D棟8樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長4.5m。

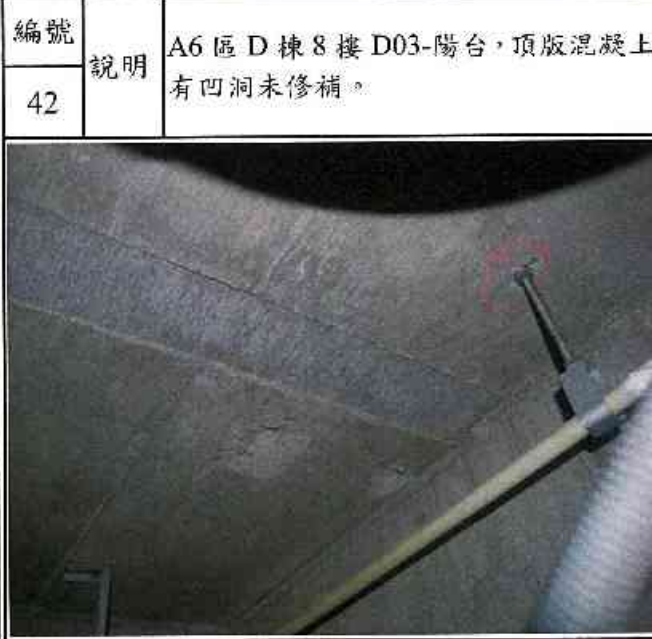
編號	說明	編號	說明
7		8	
A6區D棟8樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長4m。		A6區D棟8樓D01-臥室，牆裂縫寬0.2mm長1.3m。	
9	A6區D棟8樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長2.6m。	10	
		A6區D棟8樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1m。	
11		12	
A6區D棟8樓D01-廁所現況，目視無損壞。		A6區D棟8樓D01-廚房現況，目視無損壞。	

編號 13	說明		編號 14	說明	A6區D棟8樓D01-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區D棟8樓D01-陽台現況，目視無損壞。						
編號 15	說明	A6區D棟8樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區D棟8樓D01-廁所，頂版有滲水痕跡。	
						
編號 17	說明	A6區D棟8樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區D棟8樓D02-客廳現況，目視無損壞。	
						

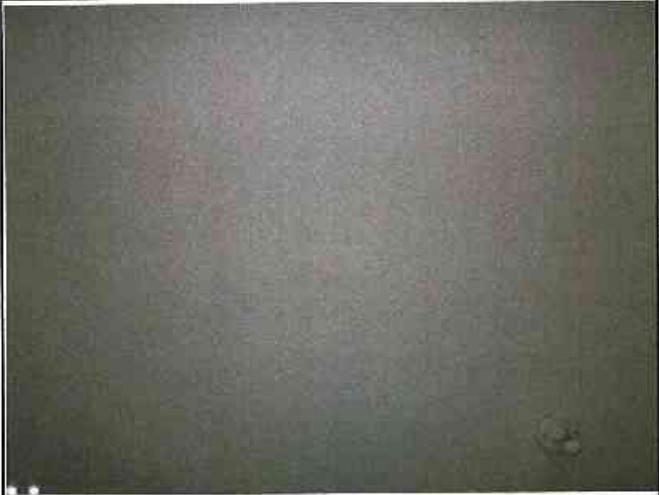
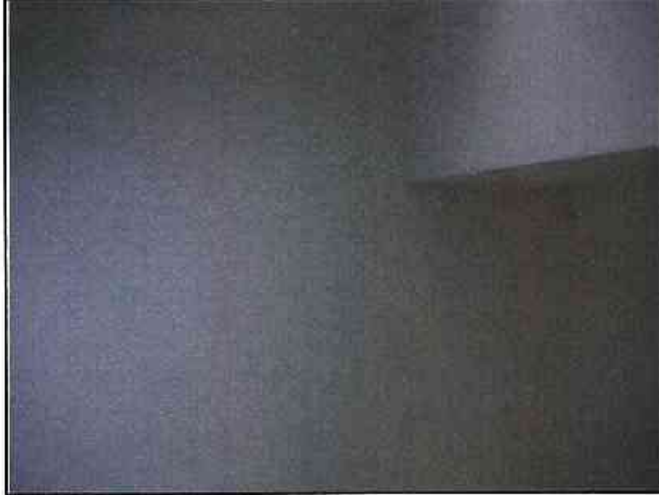
編號	說明	編號	說明
19	A6區D棟8樓D02-客廳現況，目視無損壞。	20	
		A6區D棟8樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長5m。	
21	A6區D棟8樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.2m。	22	
		A6區D棟8樓D02-廁所現況，目視無損壞。	
			
23	A6區D棟8樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長3m。	24	
		A6區D棟8樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3m。	
			

編號	說明	編號	說明	
25	A6區D棟8樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.4m。	26		
		A6區D棟8樓D02-廚房現況，目視無損壞。		
編號	說明	編號	說明	
27		28	A6區D棟8樓D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6區D棟8樓D02-陽台現況，目視無損壞。				
編號	說明	編號	說明	
29	A6區D棟8樓D02-廚房頂版現況，目視無損壞。	30	A6區D棟8樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	

編號 31	說明 A6區D棟8樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明 A6區D棟8樓D03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6區D棟8樓D03-客廳，牆裂縫寬0.2mm長8.5m。	編號 34	說明 A6區D棟8樓D03-臥室，牆裂縫寬0.2mm長1.6m。
			
編號 35	說明 A6區D棟8樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2m。	編號 36	說明 A6區D棟8樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長6.3m。
			

編號 37	說明		編號 38	說明	
	A6區D棟8樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.25mm長4m。			A6區D棟8樓D03-臥室現況，目視無損壞。	
編號 39	說明		編號 40	說明	
	A6區D棟8樓D03-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟8樓D03-廚房現況，目視無損壞。	
編號 41	說明		編號 42	說明	A6區D棟8樓D03-陽台，頂版混凝土有凹洞未修補。
	A6區D棟8樓D03-陽台現況，目視無損壞。				

編號 43	說明	A6區D棟8樓D03-廚房，梁側混凝土粒料分離，鋼筋裸露。	編號 44	說明	A6區D棟8樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區D棟8樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區D棟8樓D05-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區D棟8樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.2m。	編號 48	說明	A6區D棟8樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長7m。
					

編號	說明	A6區D棟8樓D05-臥室，頂版裂縫寬 0.2mm 長 3.2m。	編號	說明	
49			50		
				A6區D棟8樓D05-廁所 現況：目視 無損壞。	
編號	說明	A6區D棟8樓D05-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 3.2m。	編號	說明	A6區D棟8樓D05-主臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.6m。
51			52		
					
編號	說明	A6區D棟8樓D05-臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 1.2m。	編號	說明	A6區D棟8樓D05-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 3m。
53			54		
					

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6區D棟8樓D05-廚房現況，目視無損壞。			A6區D棟8樓D05-陽台現況，目視無損壞。		
編號 57	說明	A6區D棟8樓D05-陽台，頂版混凝土有凹洞未修補。	編號 58	說明	A6區D棟8樓D05-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區D棟8樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明	A6區D棟8樓D05-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3.6m。
					

編號 61	說明		編號 62	說明	公共空間(2)-樓梯，梁裂縫寬 0.1mm 長 0.5m	
公共空間 (1)-梯廳現況						
編號 63	說明		編號 64	說明	公共空間(4)-樓梯現況	
公共空間 (3)-排煙室現況						
編號 65	說明	公共空間(5)-管道間現況		編號 66	說明	公共空間(6)-排煙室頂版現況
						

編號	說明	編號	說明
67	公共空間(7)-排煙室頂版現況	68	公共空間(8)-梯廳頂版現況
			
編號	說明		
69	公共空間(9)-梯廳頂版現況		
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟7F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗版土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 嚴重脫漆 5. 滲水染污或白蟻
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.5	0.25	1	D01-臥室，頂版裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.25	1	D01-主臥室，牆裂縫
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.25	1	D01-主臥室，頂版裂縫
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版現況
14	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D01-廚房，梁底混凝土材料分離			
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	D02-客廳，牆裂縫
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟7F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	D02-主臥室，牆裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	D02-陽台，頂版有滲水痕跡
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	D02-陽台，頂版有滲水痕跡
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	D02-廚房，頂版有滲水痕跡
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15	1	D03-客廳，牆裂縫
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D03-客廳，頂版裂縫
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			7.5	0.2	1	D03-主臥室，牆裂縫
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-臥室現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟7F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 鋼筋露筋 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫落 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D03-陽台，梁底混凝土夾雜雜物				
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.8	0.15	1		D05-客廳，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐		9	0.2	1		D05-客廳，頂版裂縫
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.9	0.1	1		D05-臥室，牆裂縫
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐		3.5	0.15	1		D05-臥室，頂版裂縫
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.1	0.15	1		D05-主臥室，牆裂縫
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐		1	0.1	1		D05-主臥室，頂版裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		12	0.15	1		D05-主臥室，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐		0.5	0.15	1		D05-臥室，頂版裂縫
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
57	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

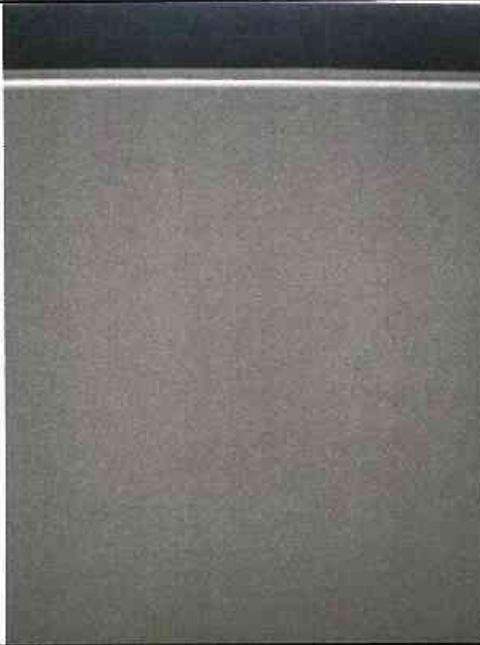
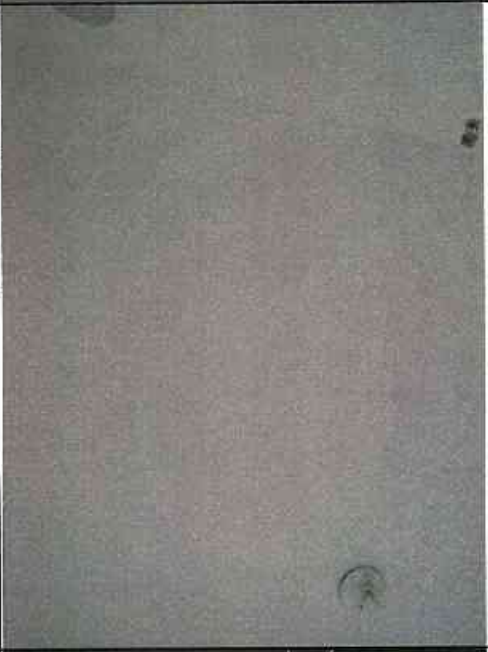
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟7F											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.7	0.1	1	樓梯，梁系縫
63	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.2	0.1	1	樓梯，梁裂縫
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐		管道間，梁混凝土夾雜雜物				
65	☐	☐	☒	☐	☐	☐		管道間，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露				
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版混凝土粒料分離				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

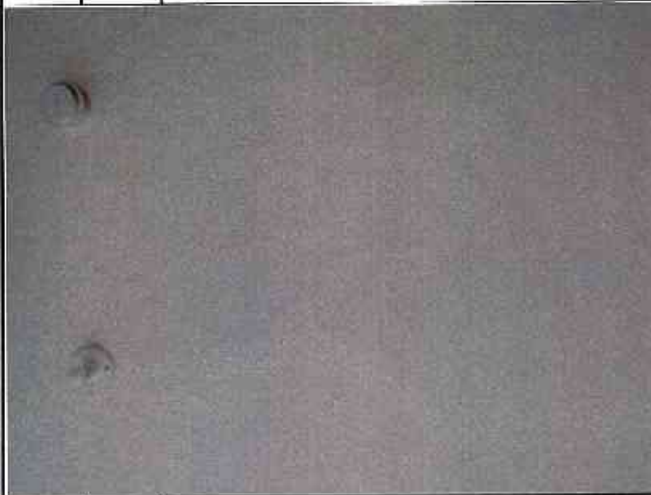
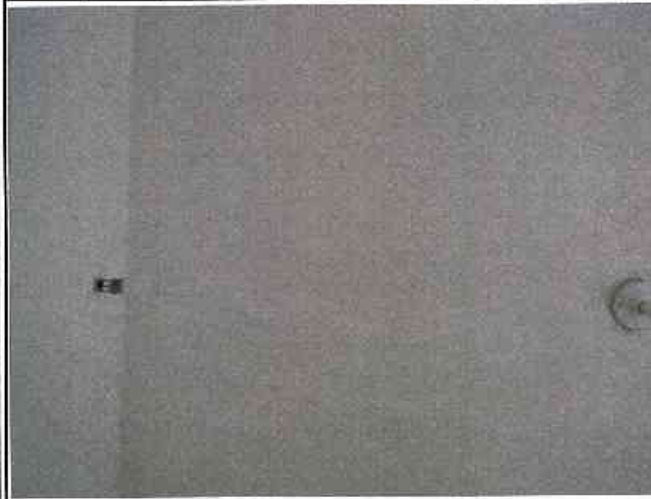
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

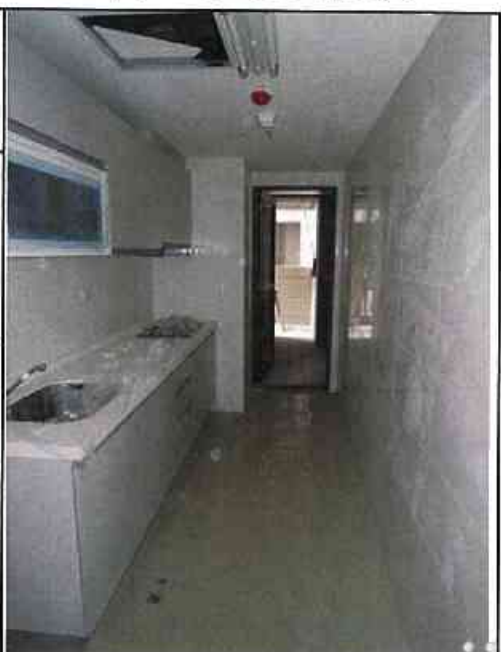
※其他事項：

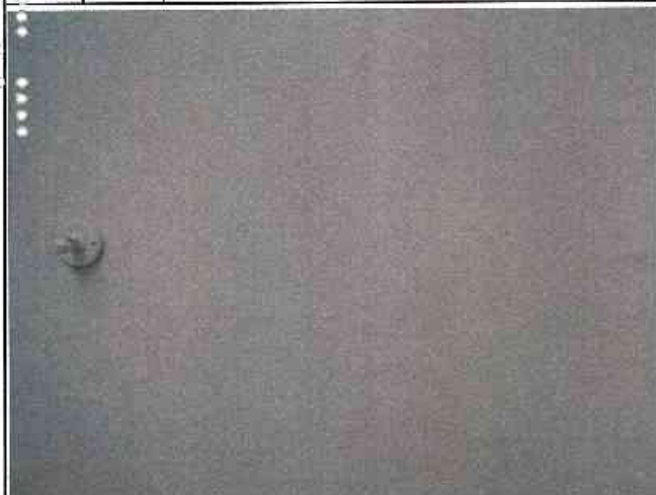
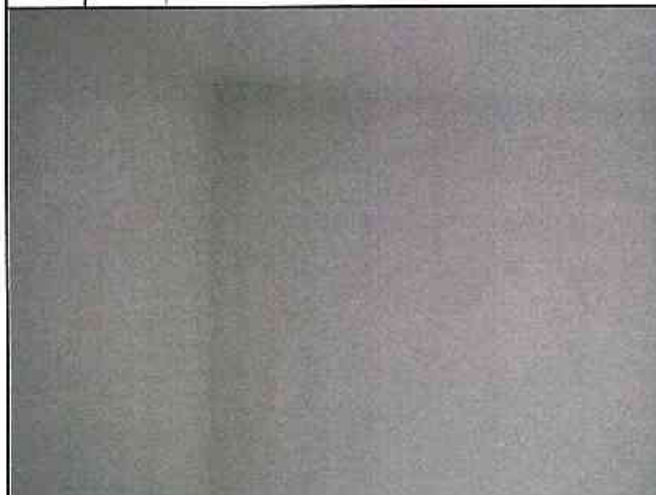
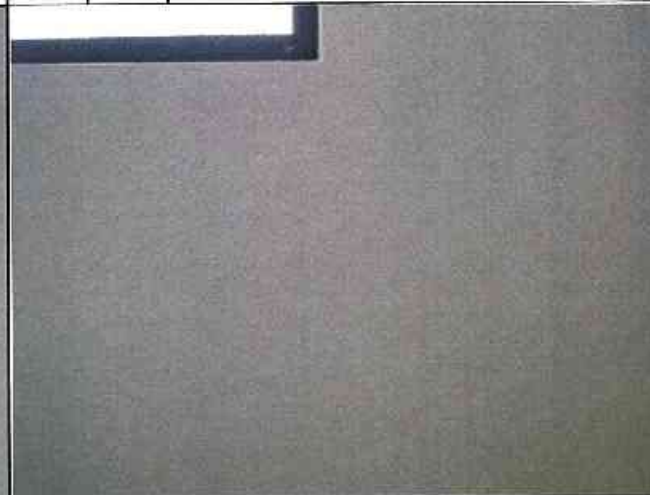
編號	說明	編號	說明
1	A6區D棟7樓D01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區D棟7樓D01-客廳現況，目視無損壞。
3	A6區D棟7樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	4	A6區D棟7樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。
5	A6區D棟7樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.25mm長3.5m。	6	A6區D棟7樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長1.4m。

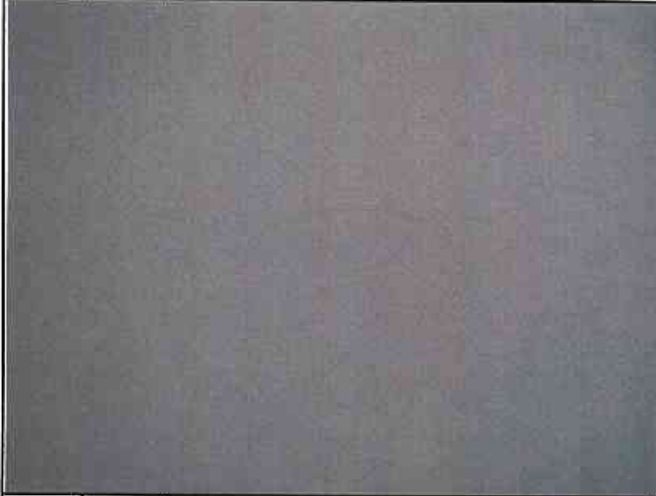
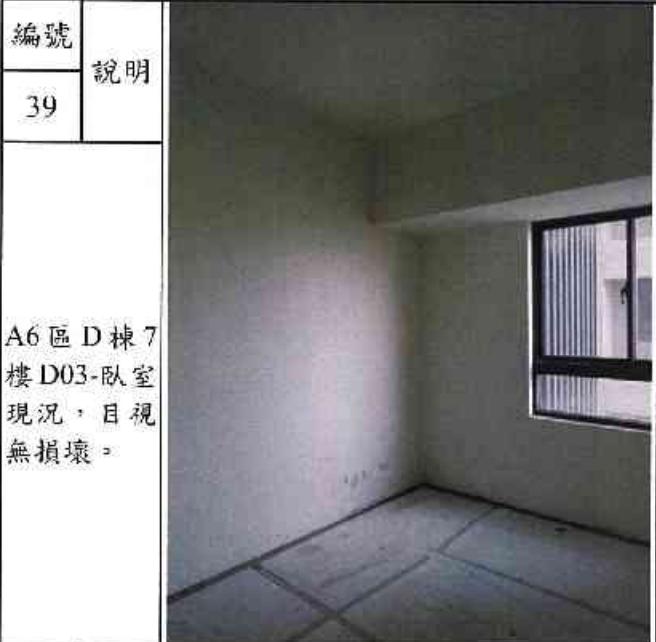
編號 7	說明		編號 8	說明	
A6區D棟7樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.25mm長5m。			A6區D棟7樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.25mm長2.5m。		
編號 9	說明		編號 10	說明	
A6區D棟7樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。			A6區D棟7樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2.5m。		
編號 11	說明		編號 12	說明	
A6區D棟7樓D01-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟7樓D01-廚房現況，目視無損壞。		

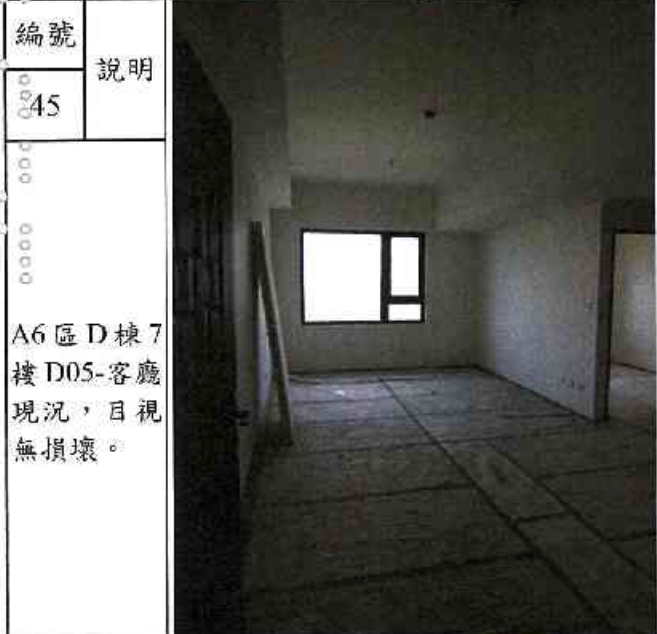
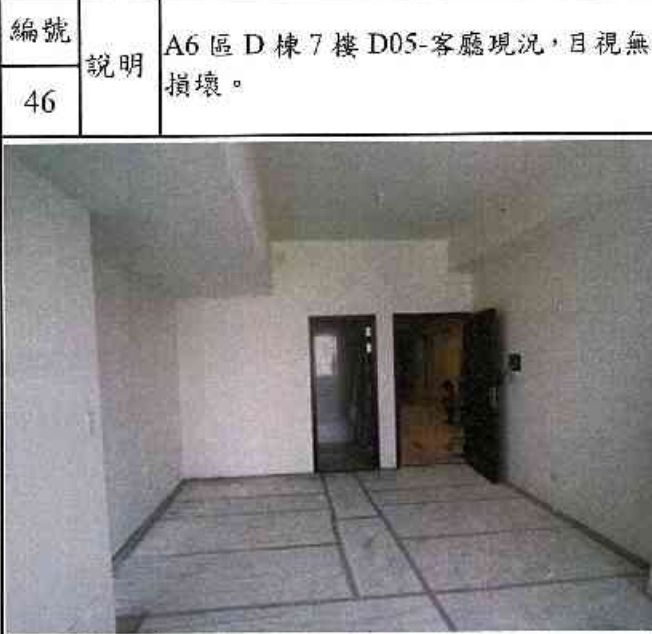
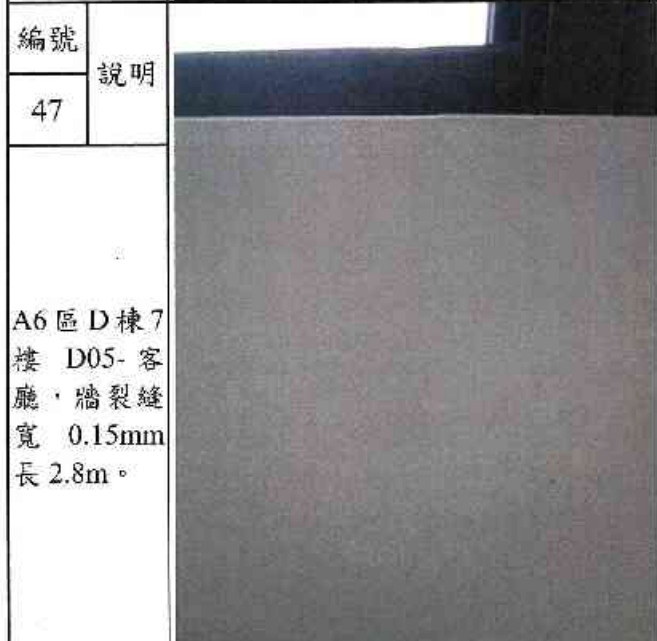
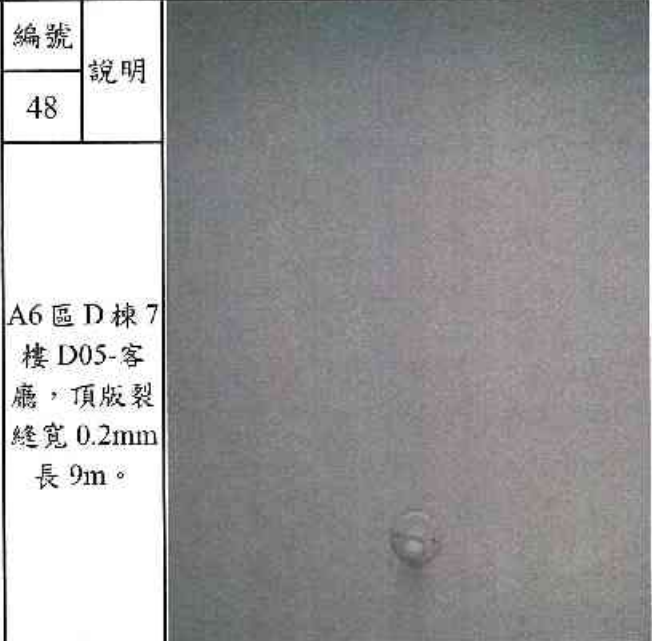
編號 13	說明 A6區D棟7樓D01-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟7樓D01-廚房，梁底混凝土粒料分離。
			
編號 15	說明 A6區D棟7樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟7樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區D棟7樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明 A6區D棟7樓D02-客廳，牆裂縫寬0.15mm長0.7m。
			

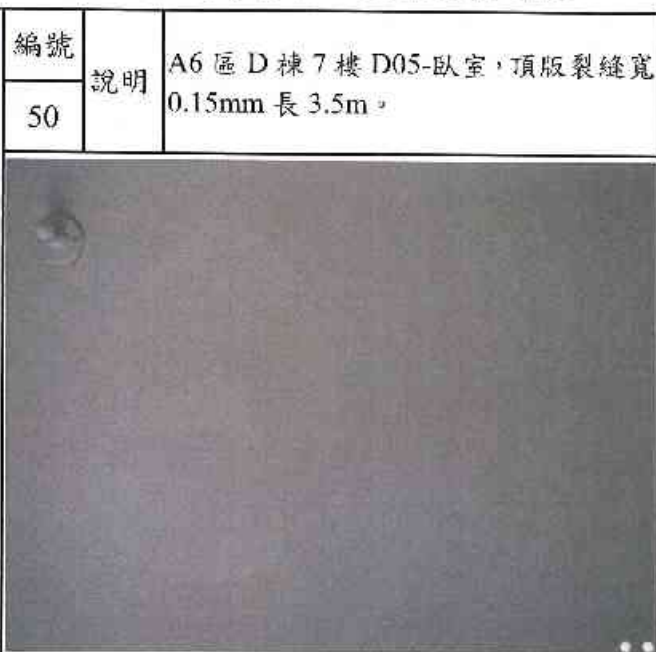
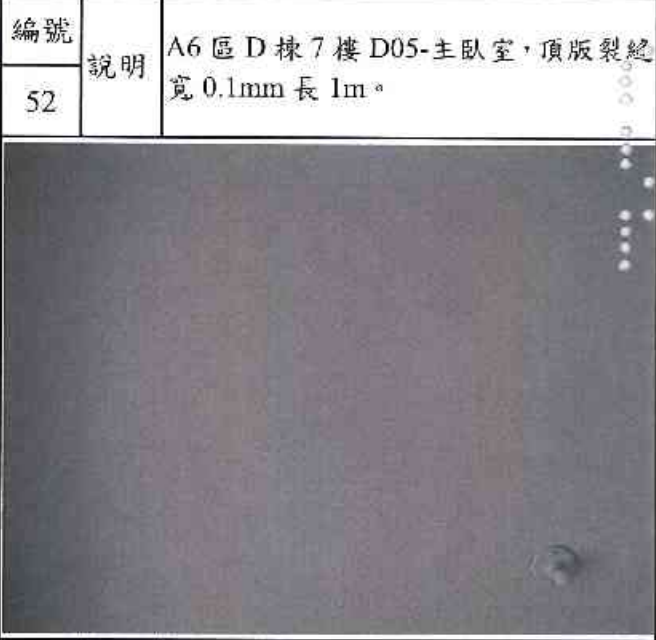
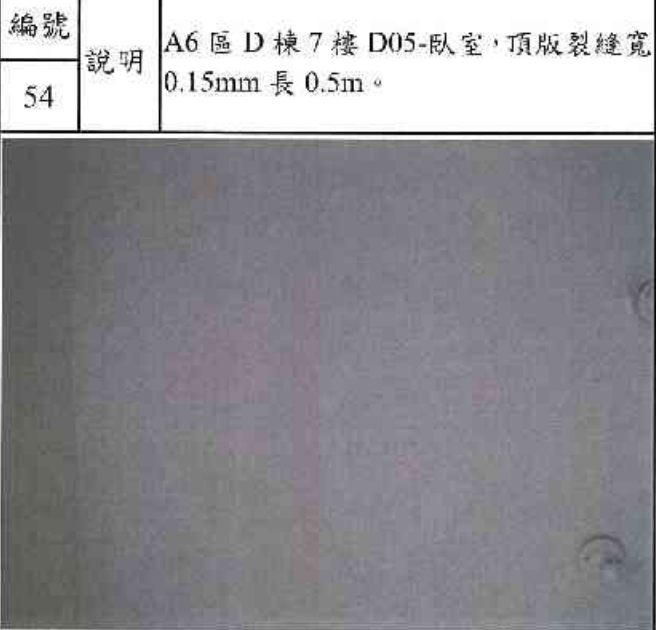
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D02-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。
19			20		
A6 區 D 棟 7 樓 D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.7m。					
編號	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D02-主臥室，牆裂縫寬 0.2mm 長 2.5m。	編號	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D02-主臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 3m。
21			22		
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D02-主臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 1.5m。
23			24		
A6 區 D 棟 7 樓 D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.5m。					

編號 25	說明		編號 26	說明	
A6區D棟7樓D02-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟7樓D02-廚房現況，目視無損壞。		
編號 27	說明	A6區D棟7樓D02-陽台，頂版有滲水痕跡。	編號 28	說明	A6區D棟7樓D02-陽台，頂版有滲水痕跡。
					
編號 29	說明	A6區D棟7樓D02-廚房，頂版有滲水痕跡。	編號 30	說明	
			A6區D棟7樓D03-客廳現況，目視無損壞。		

編號 31	說明	A6區D棟7樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 32	說明	
		A6區D棟7樓D03-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。			
編號 33	說明	A6區D棟7樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長4m。	編號 34	說明	
		A6區D棟7樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.1m。			
編號 35	說明	A6區D棟7樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。	編號 36	說明	A6區D棟7樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長4m。
					

編號 37	說明 A6區D棟7樓D03-主臥室，牆裂縫寬 0.2mm 長 7.5m。	編號 38	說明 A6區D棟7樓D03-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2m。
			
編號 39	說明 A6區D棟7樓D03-臥室 現況，目視 無損壞。	編號 40	說明 A6區D棟7樓D03-廁所 現況，目視 無損壞。
			
編號 41	說明 A6區D棟7樓D03-廚房 現況，目視 無損壞。	編號 42	說明 A6區D棟7樓D03-陽台，梁底混凝土 夾雜雜物。
			

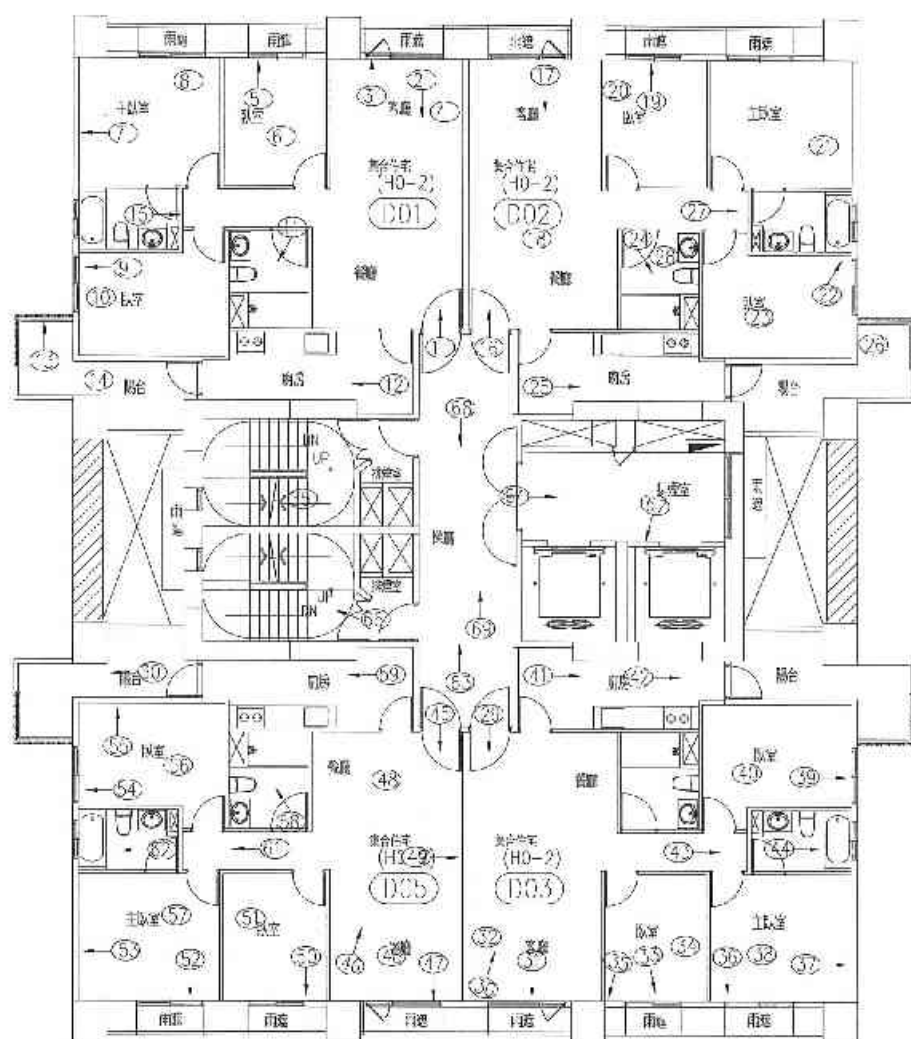
編號 43	說明 A6區D棟7樓D03-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明 A6區D棟7樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區D棟7樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區D棟7樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區D棟7樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.8m。	編號 48	說明 A6區D棟7樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長9m。
			

編號 49	說明		編號 50	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D05-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 3.5m。	
編號 51	說明		編號 52	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D05-主臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 1m。	
編號 53	說明		編號 54	說明	A6 區 D 棟 7 樓 D05-臥室，頂版裂縫寬 0.15mm 長 0.5m。	

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6區D棟7樓D05-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟7樓D05-廚房現況，目視無損壞。		
編號 57	說明	A6區D棟7樓D05-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 58	說明	A6區D棟7樓D05-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 59	說明	A6區D棟7樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 60	說明	公共空間(1)-梯廳現況
					

編號	說明	編號	說明
61	公共空間(2)-排煙室現況	62	公共空間(3)-樓梯，梁裂縫寬 0.1mm 長 0.7m
			
63	公共空間(4)-樓梯，梁裂縫寬 0.1mm 長 1.2m	64	公共空間(5)-管道間，梁混凝土夾雜雜物
			
65	公共空間(6)-管道間，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露	66	公共空間(7)-梯廳頂版現況
			

編號	說明	公共空間(8)-梯廳，頂版混凝土粒料分離			
67					
					



六層平面圖 照片編號：



A6區D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟6F											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刮層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水油污或白蟻
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-客廳，牆 裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D01-客廳，頂 版裂縫
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆 裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D01-臥室，頂 版裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.2	1	D01-主臥室， 牆裂縫
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D01-主臥室， 頂版裂縫
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D01-臥室，牆 裂縫
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D01-臥室，頂 版裂縫
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物			
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D01-陽台，頂版混凝土保護層不足，鋼筋裸露			
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版 現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.15	1	D02-客廳，頂 版裂縫
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D02-臥室，牆 裂縫
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D02-臥室，頂 版裂縫

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟6F													
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫	
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D02-臥室，牆裂縫	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐		/	1	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況	
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02-陽台，頂版混凝土夾雜雜物				
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-室內通道頂版現況	
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02-廁所，頂版混凝土剝落未修補				
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況	
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5.5	0.1	1	D03-客廳，頂版裂縫	
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐		/	2	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫	
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.8	0.1	1	D03-臥室，牆裂縫	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫	
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	4.2	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1,5	D03-臥室，牆裂縫	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

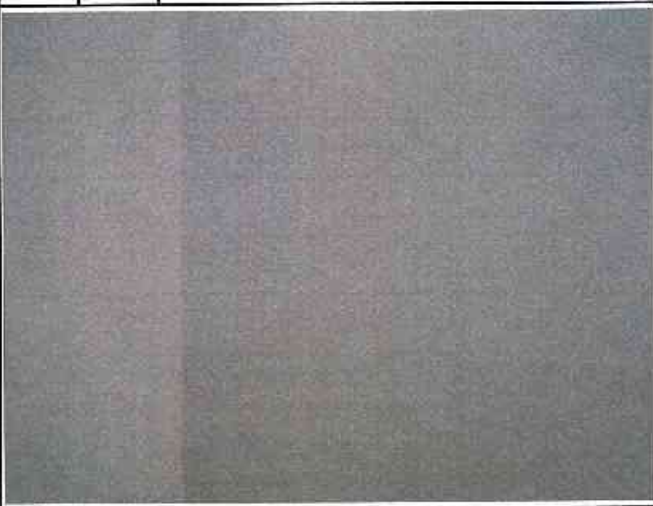
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟6F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉光層脫落 3. 洗磁土剝落成鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏脫落 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03 室內通道頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05 客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1		D05-客廳，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐			7	0.15		D05-客廳，頂版裂縫
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.15		D05-客廳，牆裂縫
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15		D05-臥室，牆裂縫
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.15		D05-臥室，頂版裂縫
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1		D05-主臥室，牆裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.25		D05-主臥室，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1		6樓D05-臥室，牆裂縫
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15		D05-臥室，牆裂縫
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1		D05-臥室，頂版裂縫
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15		D05-主臥室，牆裂縫
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台，頂版洗磁土剝落未修補
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

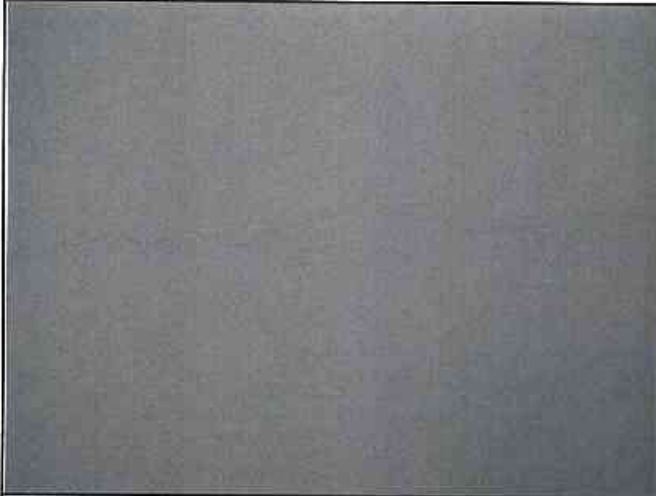
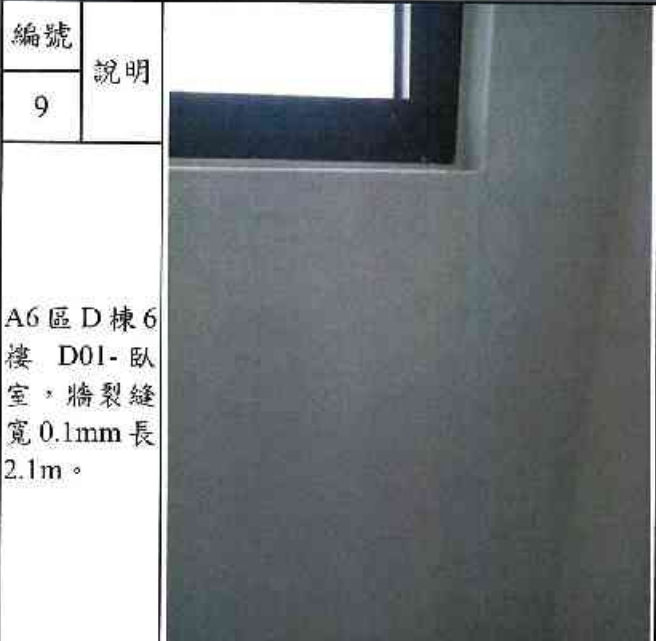
臺中市結構工程技師公會

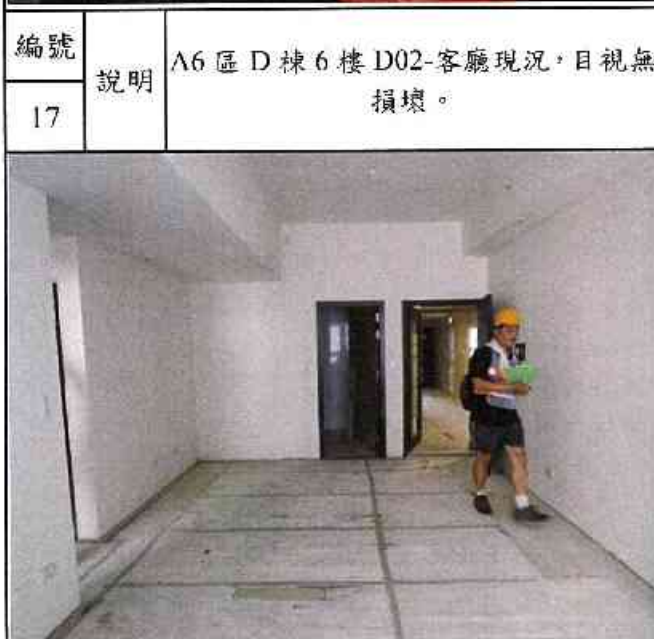
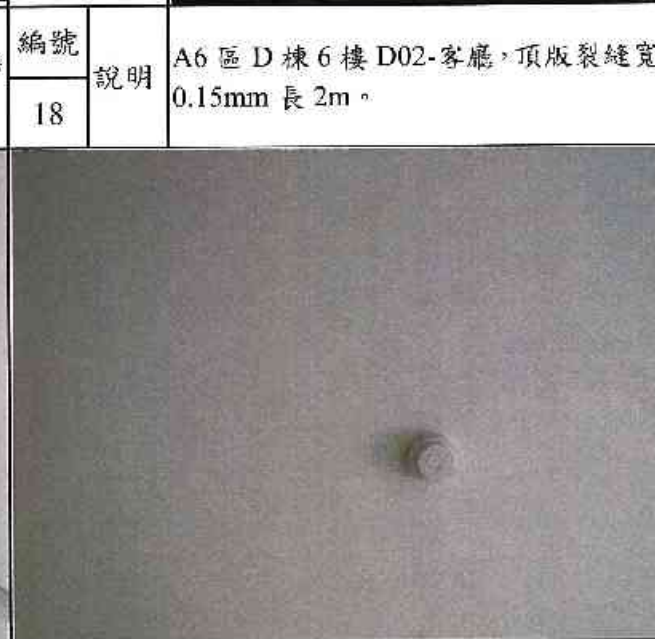
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟6F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-室內通道頂版現況
62	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	/	2	0.1		樓梯，頂版裂縫
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐		排煙室：梁底混凝土剝落未修補				
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

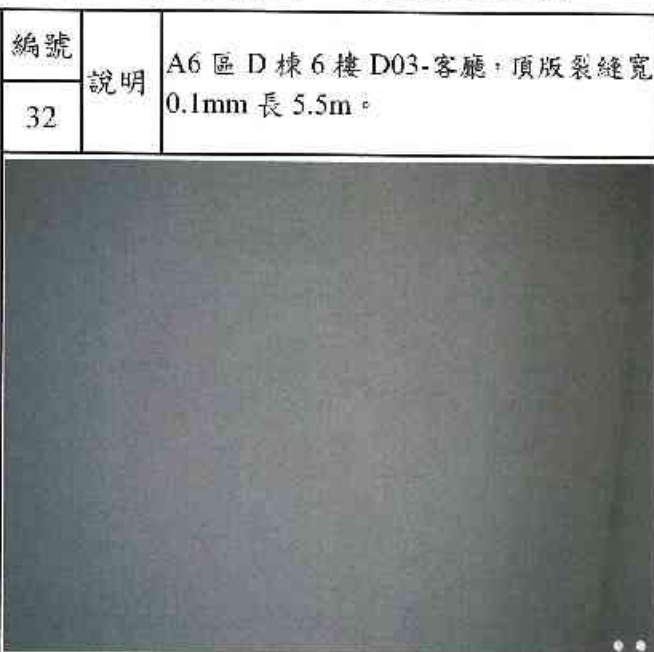
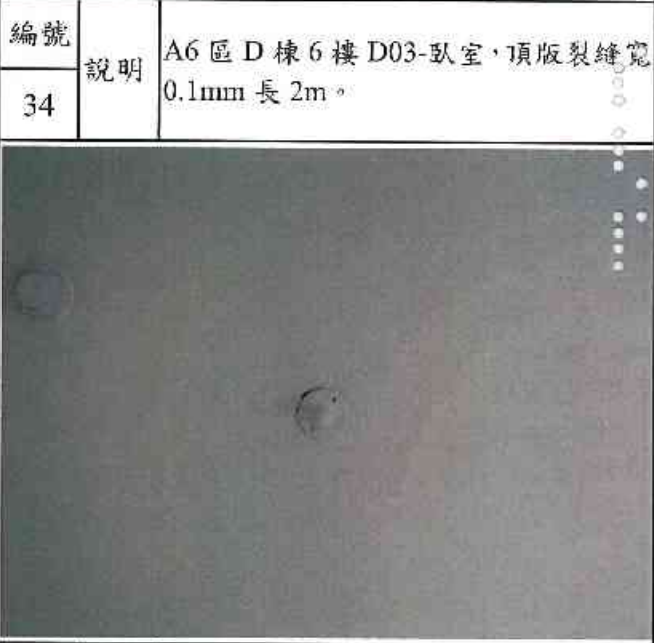
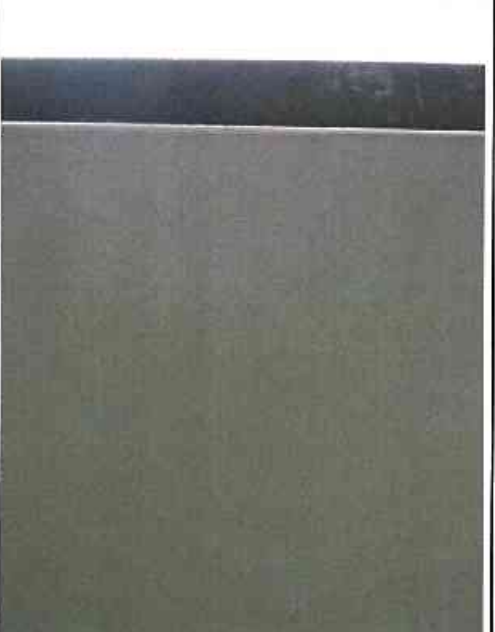
編號 1	說明		編號 2	說明	A6區D棟6樓D01-客廳現況，目視無損壞。	
編號 3	說明	A6區D棟6樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 4	說明	A6區D棟6樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長3m。	
編號 5	說明	A6區D棟6樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 6	說明	A6區D棟6樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長1m。	

編號 7	說明 A6區D棟6樓D01-主臥室，牆裂縫寬 0.2mm長5m。	編號 8	說明 A6區D棟6樓D01-主臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長2.5m。
			
編號 9	說明 A6區D棟6樓D01-臥室，牆裂縫 寬0.1mm長2.1m。	編號 10	說明 A6區D棟6樓D01-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm長3m。
			
編號 11	說明 A6區D棟6樓D01-廁所 現況，目視 無損壞。	編號 12	說明 A6區D棟6樓D01-廚房 現況，目視 無損壞。
			

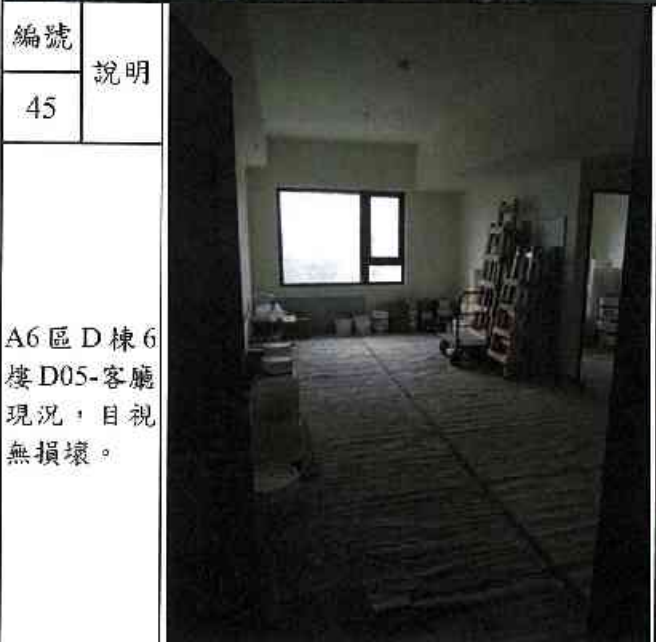
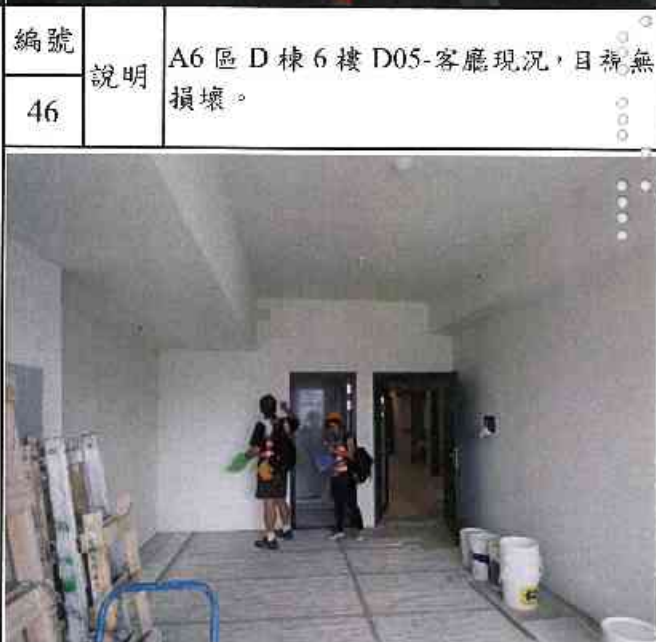
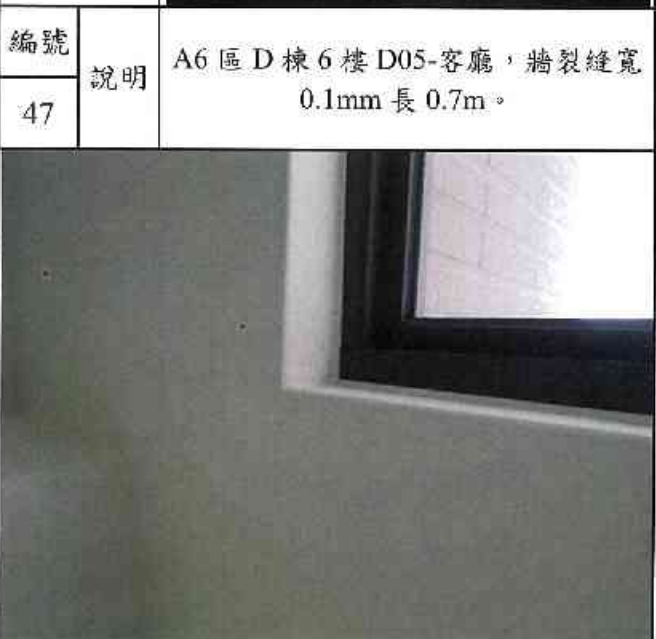
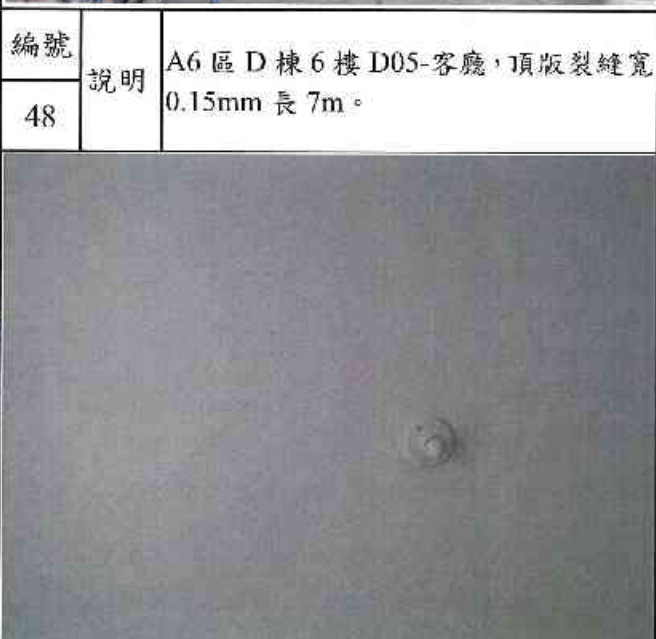
編號 13	說明	A6區D棟6樓D01-陽台，頂版混凝土夾雜雜物。	編號 14	說明	A6區D棟6樓D01-陽台，頂版混凝土保護層不足，鋼筋裸露。
					
編號 15	說明	A6區D棟6樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區D棟6樓D02-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區D棟6樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區D棟6樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長2m。
					

編號 19	說明		編號 20	說明	
A6 區 D 棟 6 樓 D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.7m。			A6 區 D 棟 6 樓 D02-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 1m。		
編號 21	說明		編號 22	說明	
A6 區 D 棟 6 樓 D02-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 3m。			A6 區 D 棟 6 樓 D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.4m。		
編號 23	說明		編號 24	說明	
A6 區 D 棟 6 樓 D02-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 1m。			A6 區 D 棟 6 樓 D02-廁所現況，目視無損壞。		

編號 25	說明		編號 26	說明	A6區D棟6樓D02-陽台，頂版混凝土夾雜雜物。	
編號 27	說明	A6區D棟6樓D02-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區D棟6樓D02-廁所，頂版混凝土剝落未修補。	
編號 29	說明	A6區D棟6樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區D棟6樓D03-客廳現況，目視無損壞。	

編號 31	說明		編號 32	說明	A6 區 D 棟 6 樓 D03-客廳，頂版裂縫寬 0.1mm 長 5.5m。	
		A6 區 D 棟 6 樓 D03-客廳，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.4m。				
編號 33	說明		編號 34	說明	A6 區 D 棟 6 樓 D03-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2m。	
		A6 區 D 棟 6 樓 D03-臥室，牆裂縫寬 0.25mm 長 2.1m。				
編號 35	說明	A6 區 D 棟 6 樓 D03-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.8m。	編號 36	說明	A6 區 D 棟 6 樓 D03-主臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 2.1m。	
						

編號 37	說明		編號 38	說明	
A6區D棟6樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長4.2m。			A6區D棟6樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長1m。		
編號 39	說明		編號 40	說明	
A6區D棟6樓D03-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。			A6區D棟6樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。		
編號 41	說明		編號 42	說明	
A6區D棟6樓D03-廚房現況，目視無損壞。			A6區D棟6樓D03-廚房頂版現況，目視無損壞。		

編號 43	說明	A6區D棟6樓D03-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區D棟6樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區D棟6樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6區D棟6樓D05-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區D棟6樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	編號 48	說明	A6區D棟6樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長7m。
					

編號 49	說明		編號 50	說明	A6區D棟6樓D05-臥室，牆裂縫寬0.15mm長1.4m。
A6區D棟6樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2.1m。					
編號 51	說明	A6區D棟6樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2m。	編號 52	說明	A6區D棟6樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。
編號 53	說明	A6區D棟6樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.25mm長5m。	編號 54	說明	A6區D棟6樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。

編號	說明		編號	說明	
55			56		
		A6 區 D 棟 6 樓 D05-臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 1.5m。	A6 區 D 棟 6 樓 D05-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。		
編號	說明		編號	說明	
57			58		
		A6 區 D 棟 6 樓 D05-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 5m。	A6 區 D 棟 6 樓 D05-廁所現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
59			60		
		A6 區 D 棟 6 樓 D05-廚房現況，目視無損壞。	A6 區 D 棟 6 樓 D05-陽台，頂版混凝土剝落未修補。		

編號 61	說明 A6區D棟6樓D05-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6區D棟6樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 63	說明 公共空間(1)-梯廳現況	編號 64	說明 公共空間(2)-排煙室現況
			
編號 65	說明 公共空間(3)-樓梯頂版裂縫寬0.1mm 長2m	編號 66	說明 公共空間(4)-樓梯現況
			

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	編號	說明
67	公共空間(5)-排煙室，梁底混凝土剝落未修補	68	公共空間(6)-梯廳頂版現況
			
編號	說明		
69	公共空間(7)-梯廳頂版現況		
			

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟5F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 無縫裂縫 2. 鉛刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D01-客廳，頂版裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.4	0.1	1	D01-臥室，頂版裂縫
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			9	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫
7	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D01-主臥室，頂版裂縫
8	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫
9	☐	☐	☒	☐	☐	☐					5	D01-臥室，梁有滲水痕跡
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D01-臥室，頂版裂縫
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D02-客廳，頂版裂縫
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟5F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 泥灰土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 淨水污染或白蟻		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況	
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況	
24	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況	
25	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況	
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況	
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫	
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.2	1	D03-客廳，頂版裂縫	
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫	
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			D03-主臥室，牆粉刷層剝落未修補				
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫	
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5	0.2	1	D03-主臥室，牆裂縫	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	D03-主臥室，頂版裂縫	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D03-臥室，頂版混凝土凹洞未填補				
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟5F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版 現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D03-室內走道，頂版混凝土凹洞未填補				
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.4	0.1	1		D05-客廳，牆 裂縫
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.5	0.1	1		D05-客廳，牆 裂縫
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐		3.5	0.1	1		D05-客廳，頂 版裂縫
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-臥室現況
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐		5	0.1	1		D05-主臥室， 牆裂縫
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.7	0.1	1		D05-臥室，牆 裂縫
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐		2.5	0.2	1		D05-臥室，頂 版裂縫
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
56	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D05-陽台，梁底混凝土剝落未修補				
57	☐	☐	☒	☐	☐	☐		D05-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露				
58	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版 現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

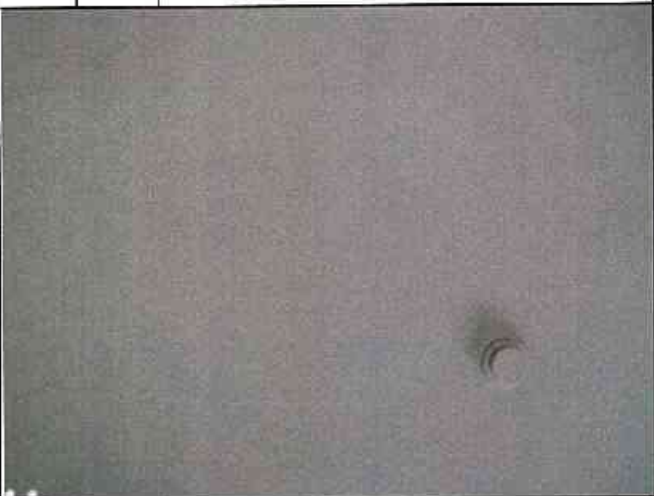
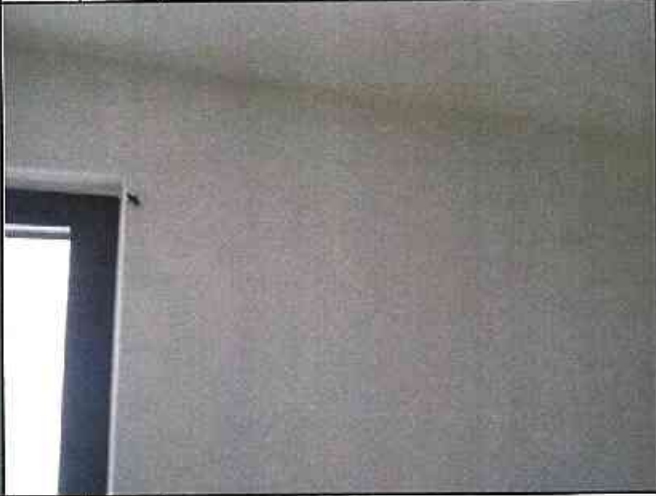
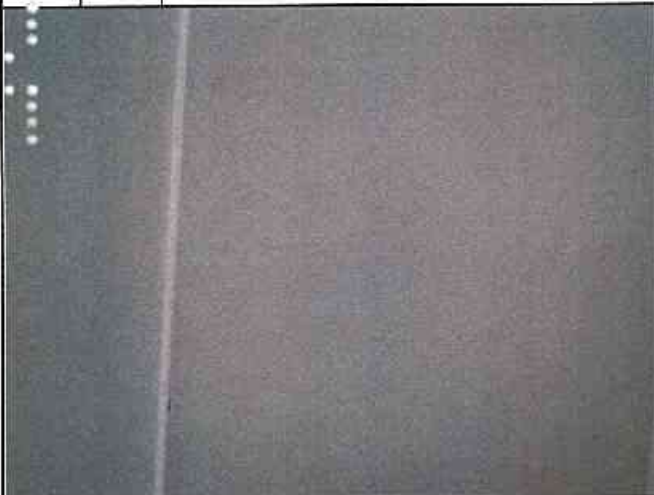
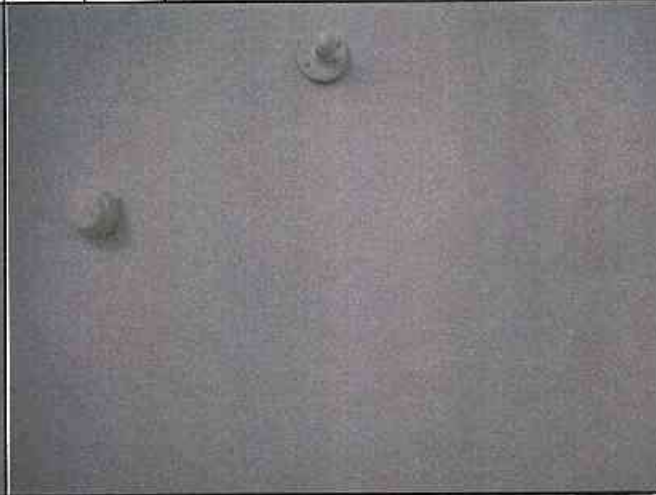
臺中市結構工程技師公會

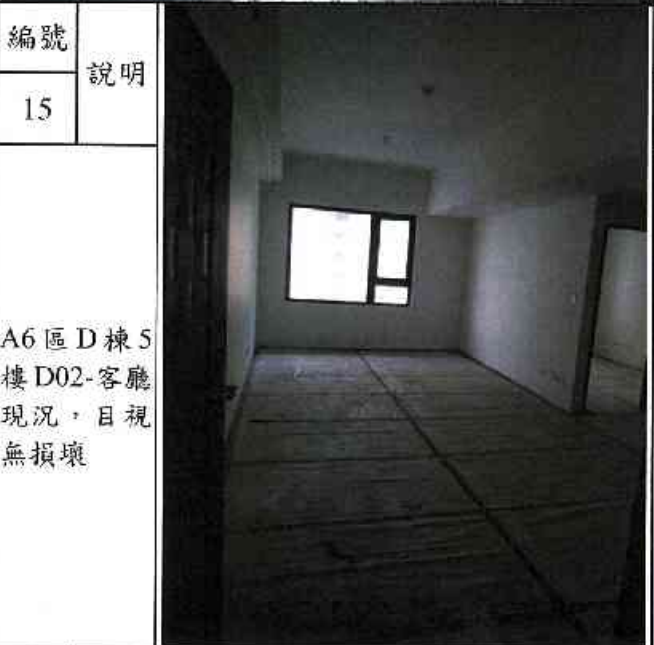
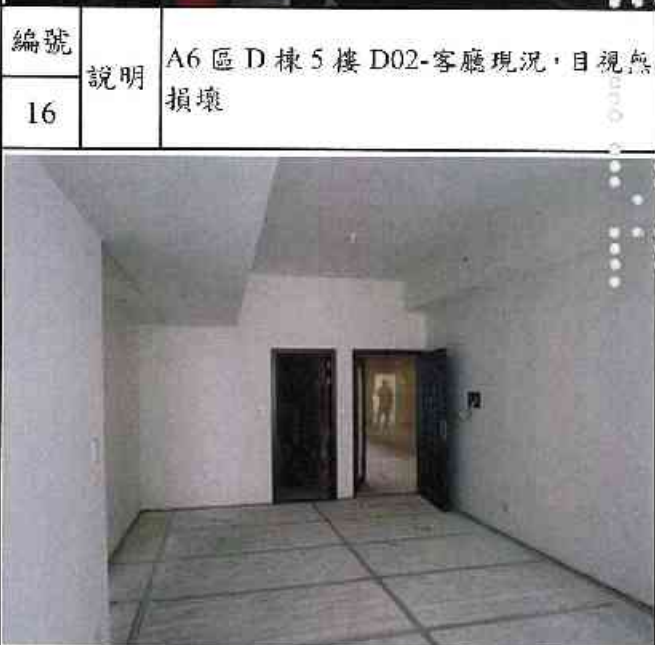
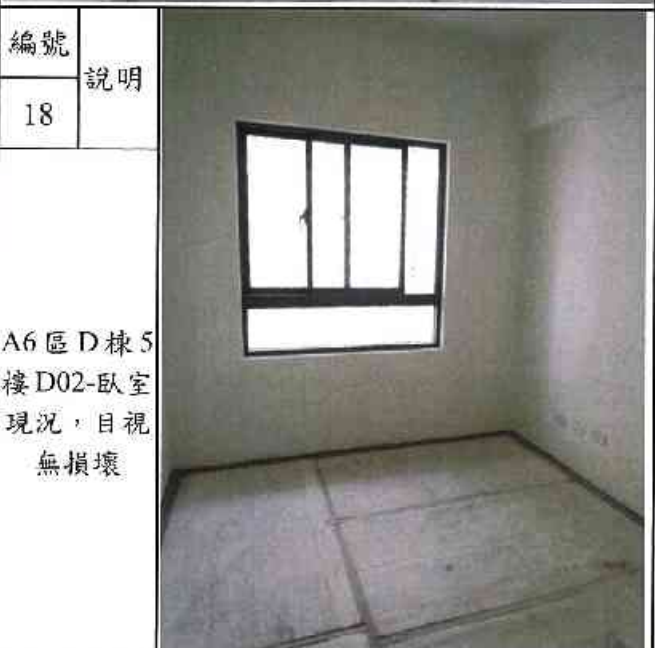
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

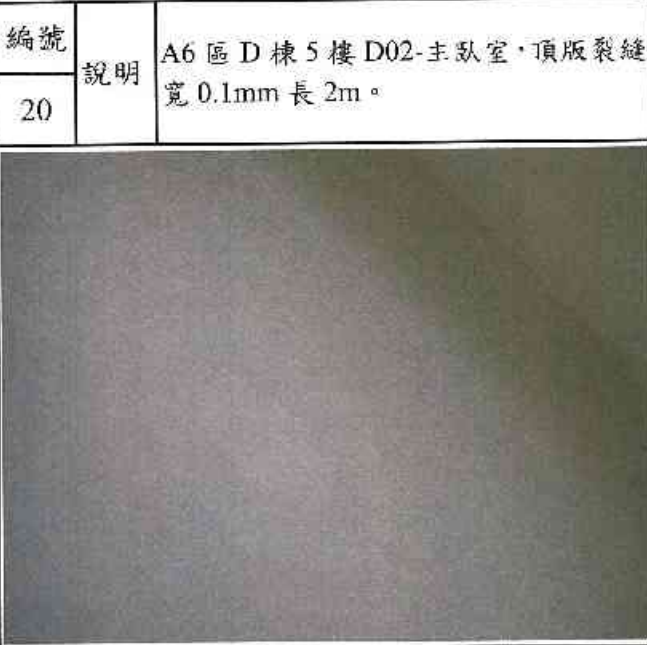
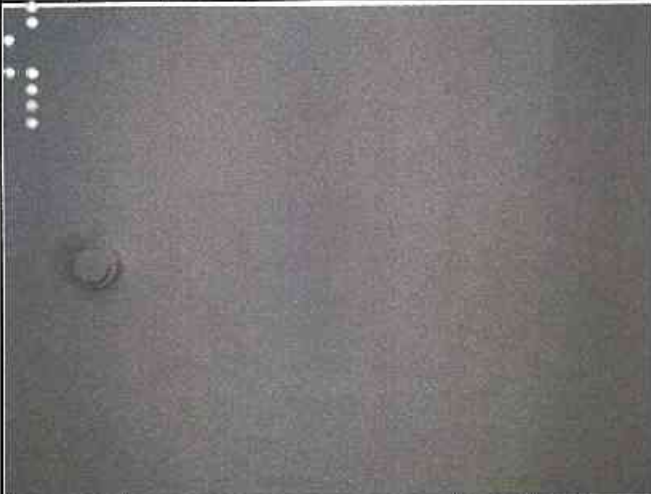
鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

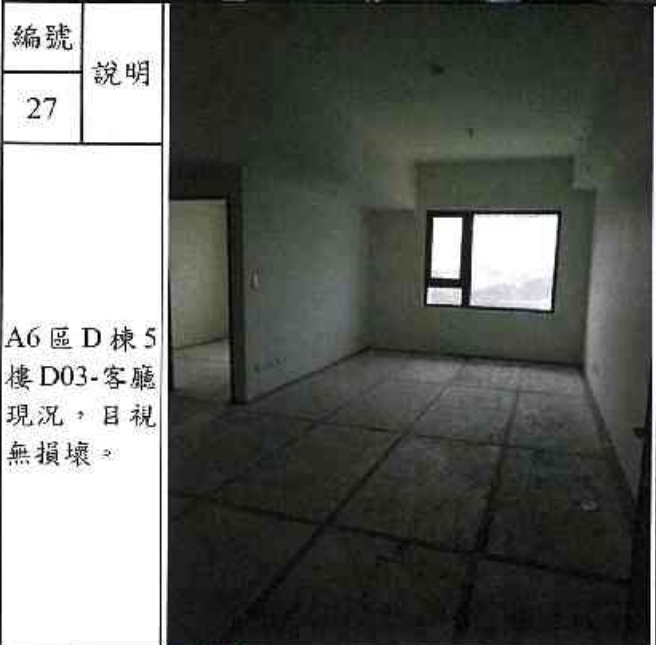
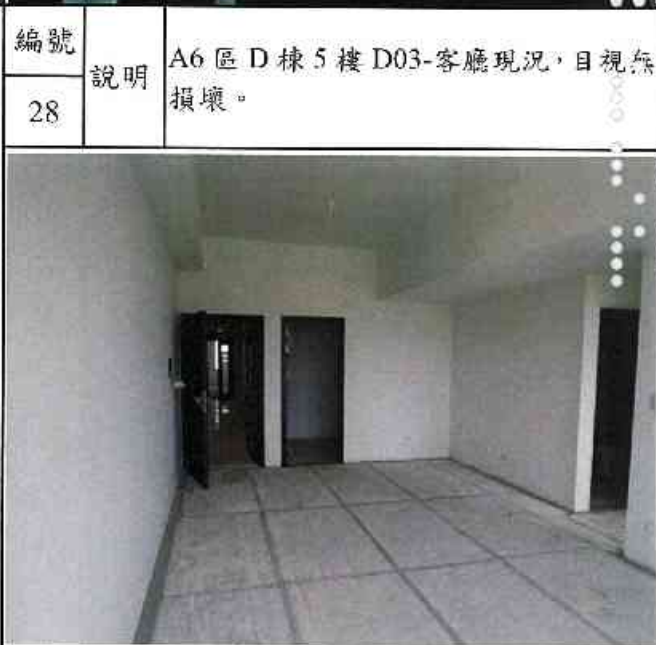
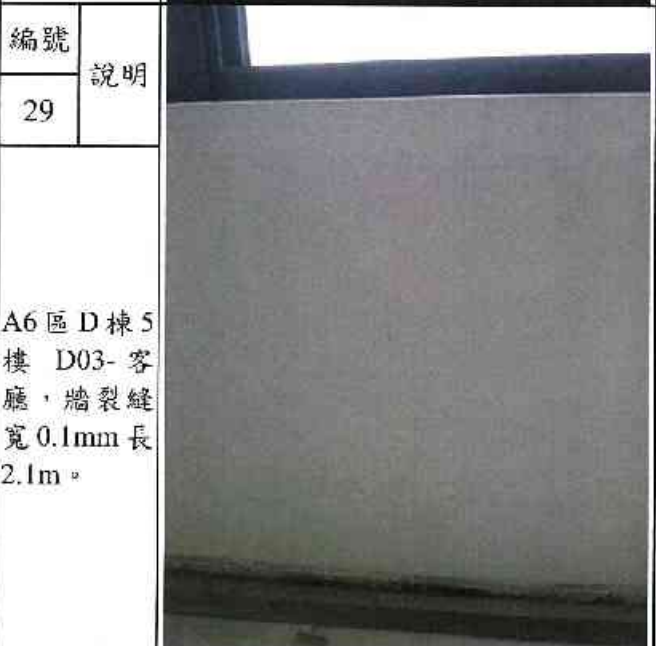
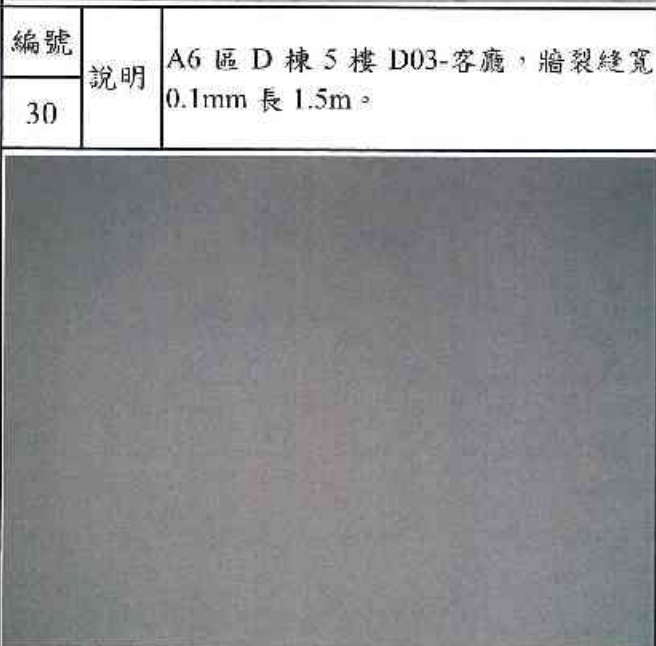
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟5F													
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝離層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況	
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐		Y	0.4	0.1	1	樓層，梁裂縫	
63	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況	
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況	
65	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
66	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐									

編號	說明	編號	說明
1	A6區D棟5樓D01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區D棟5樓D01-客廳現況，目視無損壞。
3	A6區D棟5樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	4	A6區D棟5樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長1.5m。
5	A6區D棟5樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長0.4m。	6	A6區D棟5樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長9m。

編號 7	說明 A6區D棟5樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。	編號 8	說明 A6區D棟5樓D01-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。
			
編號 9	說明 A6區D棟5樓D01-臥室，梁有滲水痕跡。	編號 10	說明 A6區D棟5樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。
			
編號 11	說明 A6區D棟5樓D01-廁所現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6區D棟5樓D01-廚房現況，目視無損壞。
			

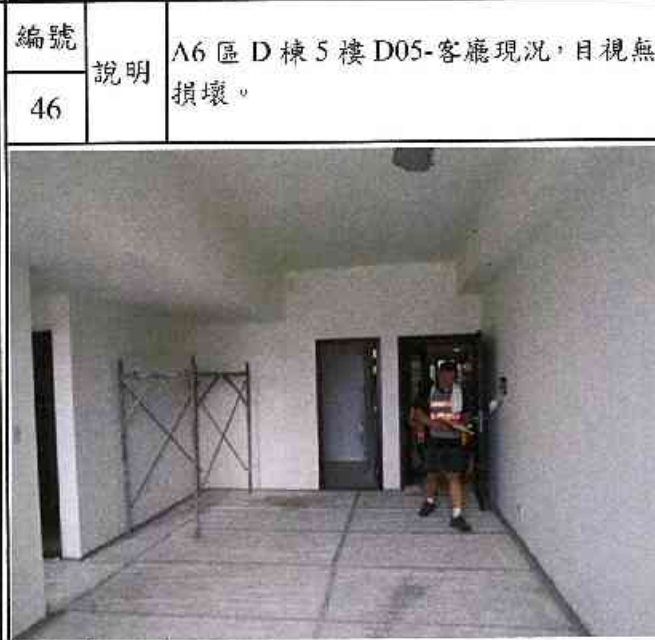
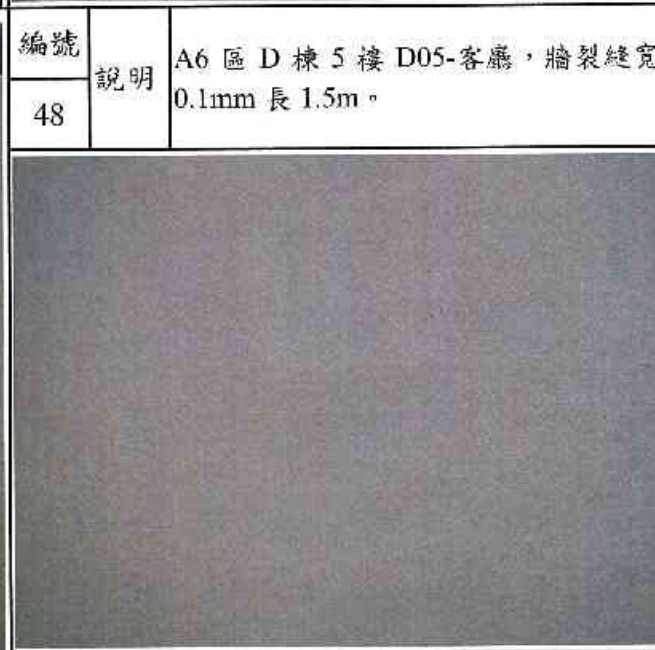
編號 13	說明	A6區D棟5樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 14	說明	A6區D棟5樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞
					
編號 15	說明	A6區D棟5樓D02-客廳現況，目視無損壞	編號 16	說明	A6區D棟5樓D02-客廳現況，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區D棟5樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.1mm長2m。	編號 18	說明	A6區D棟5樓D02-臥室現況，目視無損壞
					

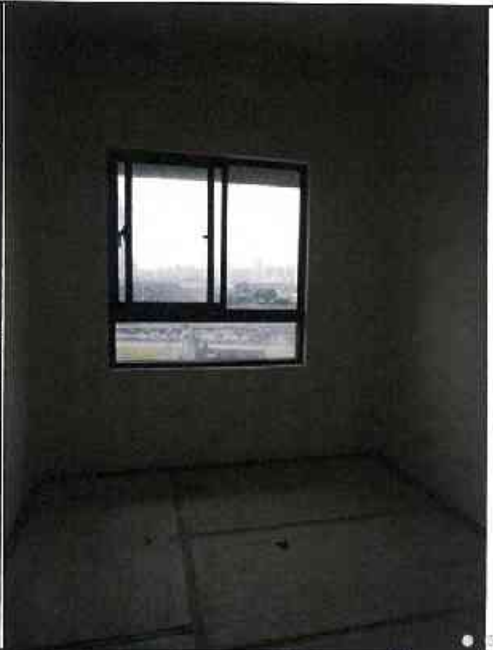
編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區D棟5樓D02-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2m。			A6區D棟5樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2m。		
編號 21	說明		編號 22	說明	
A6區D棟5樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。			A6區D棟5樓D02-廁所現況，目視無損壞		
編號 23	說明		編號 24	說明	
A6區D棟5樓D02-廚房現況，目視無損壞			A6區D棟5樓D02-陽台頂版現況，目視無損壞。		

編號 25	說明 A6區D棟5樓D02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 26	說明 A6區D棟5樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 27	說明 A6區D棟5樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 28	說明 A6區D棟5樓D03-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 29	說明 A6區D棟5樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.1m。	編號 30	說明 A6區D棟5樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.5m。
			

編號	說明	編號	說明	
31	A6區D棟5樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長3m。	32		
			A6區D棟5樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.1m。	
編號	說明	編號	說明	
33	A6區D棟5樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長1m。	34		
			A6區D棟5樓D03-主臥室，牆粉刷層剝落未修補。	
編號	說明	編號	說明	
35		36	A6區D棟5樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長5m。	
	A6區D棟5樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。			

編號 37	說明 A6區D棟5樓D03-主臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長2m。	編號 38	說明 A6區D棟5樓D03-臥室，頂版混凝土 凹洞未填補。
			
編號 39	說明 A6區D棟5樓D03-臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長1.5m。	編號 40	說明 A6區D棟5樓D03-廁所 現況，目視 無損壞。
			
編號 41	說明 A6區D棟5樓D03-廚房 現況，目視 無損壞。	編號 42	說明 A6區D棟5樓D03-廚房頂版現況，目 視無損壞。
			

編號 43	說明 A6區D棟5樓D03-室內走道，頂版混凝土凹洞未填補。	編號 44	說明 A6區D棟5樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 45	說明 A6區D棟5樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明 A6區D棟5樓D05-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 47	說明 A6區D棟5樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.4m。	編號 48	說明 A6區D棟5樓D05-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.5m。
			

編號 49	說明 A6區D棟5樓D05-客廳，頂版裂縫寬 0.1mm長3.5m。	編號 50	說明 A6區D棟5樓D05-臥室 現況，目視 無損壞。	
編號 51	說明 A6區D棟5樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長5m。	編號 52	說明 A6區D棟5樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	
編號 53	說明 A6區D棟5樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長2.5m。	編號 54	說明 A6區D棟5樓D05-廁所 現況，目視 無損壞。	

編號 55	說明		編號 56	說明	A6區D棟5樓D05-陽台，梁底混凝土剝落未修補。	
A6區D棟5樓D05-廚房現況，目視無損壞。			編號 57	說明	A6區D棟5樓D05-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露。	
			編號 58	說明	A6區D棟5樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。	
編號 59	說明		編號 60	說明	公共空間(2)-排煙室現況	
公共空間(1)-梯廳現況						

編號 61	說明		編號 62	說明	公共空間(4)-樓梯，梁裂縫寬 0.1mm 長 0.4m	
公共空間(3)-樓梯現況						
編號 63	說明	公共空間(5)-排煙室頂版現況	編號 64	說明	公共空間(6)-排煙室頂版現況	
						
編號 65	說明	公共空間(7)-梯廳頂版現況	編號 66	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況	
						

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟4F													
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝落脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 洩漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D01-客廳，牆裂縫	
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.2	1	D01-客廳，頂版裂縫	
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1	D01-客廳，牆裂縫	
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.15	1	D01-臥室，頂版裂縫	
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6	0.15	1	D01-主臥室，牆裂縫	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D01-主臥室，頂版裂縫	
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫	
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D01-臥室，牆裂縫	
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D01-臥室，頂版裂縫	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況	
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版現況	
15	☒	☐	☒	☐	☐	☐			D01-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露				
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐			D01-室內走道，頂版混凝土夾雜雜物				
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D02-客廳，頂版裂縫	
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟4F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1	0.1	1	D02-臥室，頂版裂縫
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02-陽台，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露			
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D02-廁所，頂版混凝土剝落未修補			
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.8	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.5	0.15	1	D03-客廳，頂版裂縫
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.5	0.1	1	D03-臥室，頂版裂縫
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D03-主臥室，頂版裂縫
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐					5	D03-臥室，牆有滲水痕跡
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.15		D03-臥室，頂版裂縫
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟4F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 剝落層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-陽台，梁混凝土剝落分離			
42	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-陽台，梁混凝土剝落未修補			
43	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁混凝土剝落分離			
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.1	1	D05-客廳，牆裂縫
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐			6	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.2	1	D05-臥室，頂版裂縫
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.1	1	D05-主臥室，頂版裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.5	0.1	1	D05-臥室，頂版裂縫
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
57	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-陽台，梁混凝土保護層不足裸露			
58	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-陽台，梁混凝土保護層不足裸露			
59	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-廚房，梁混凝土保護層不足裸露			
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-廁所，頂版混凝土打除後修補方式錯誤			
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

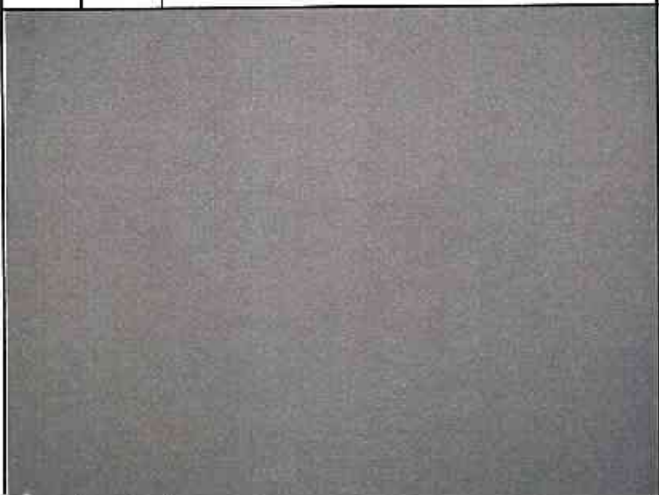
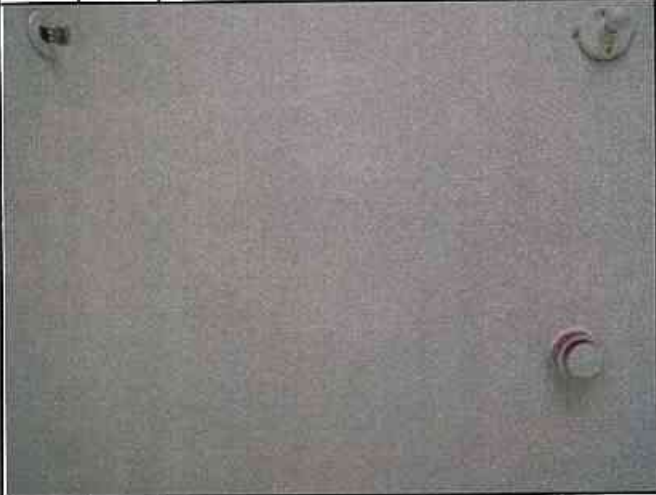
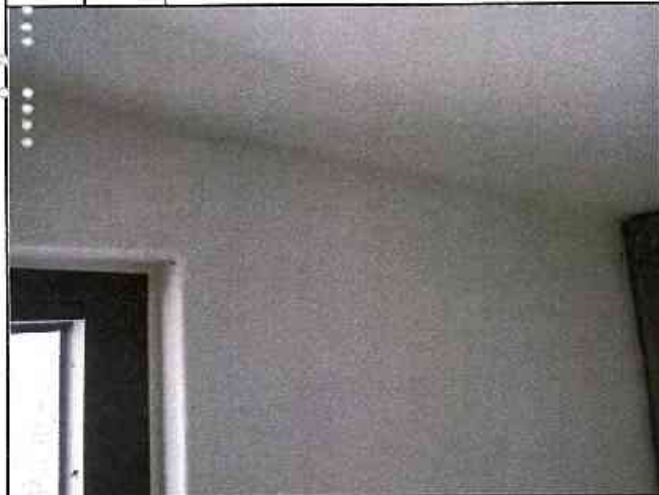
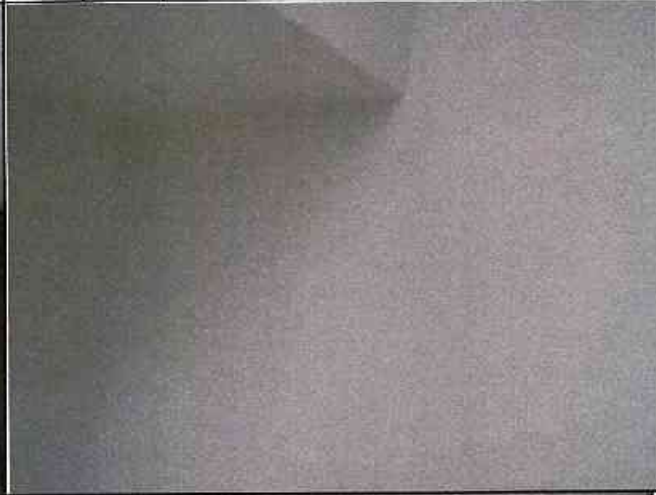
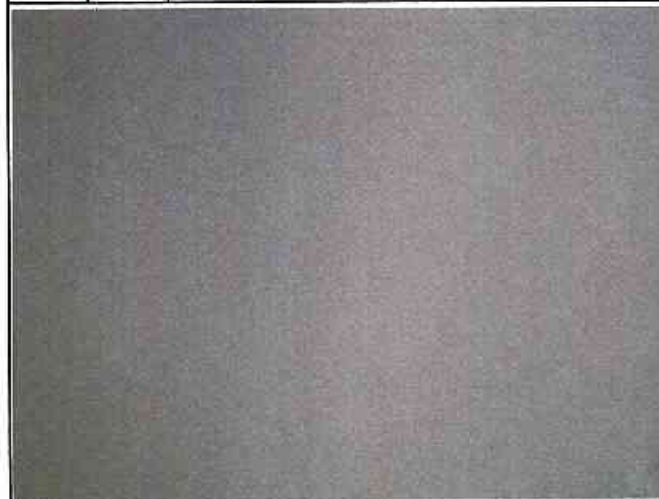
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

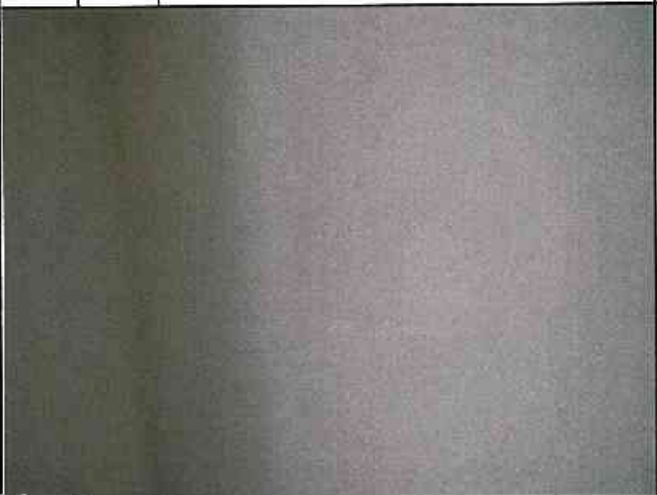
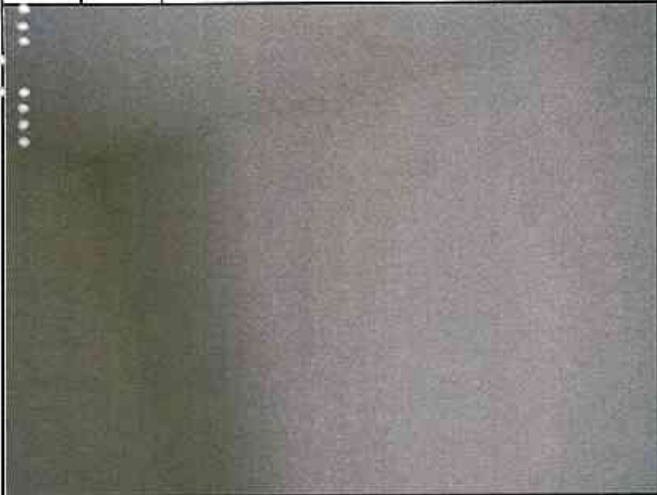
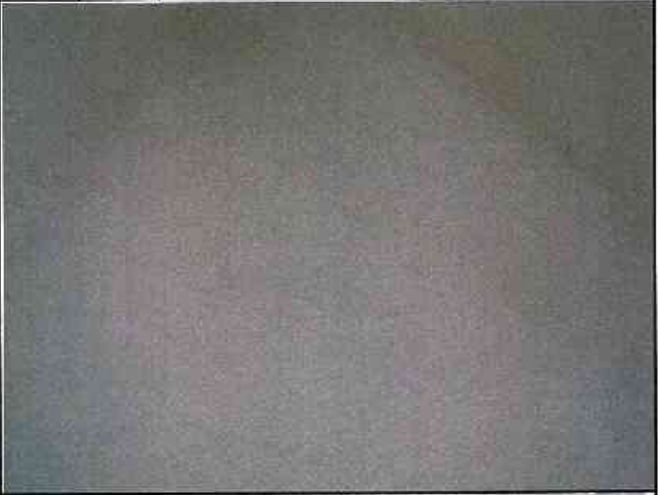
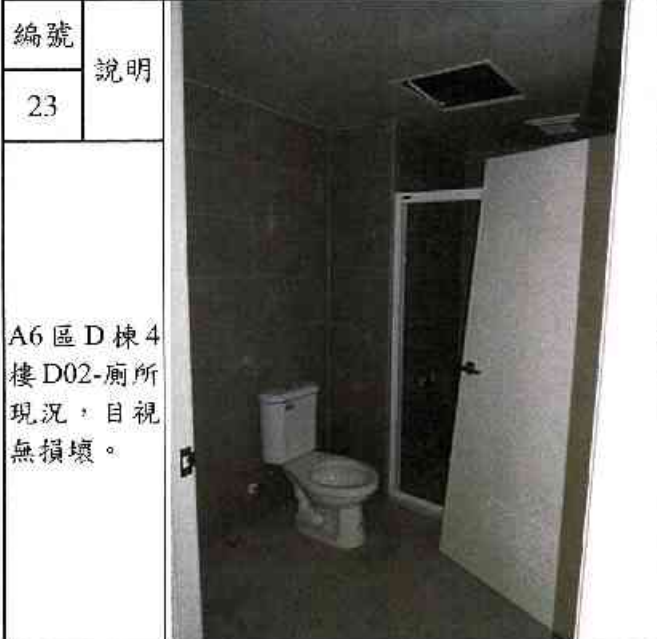
鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

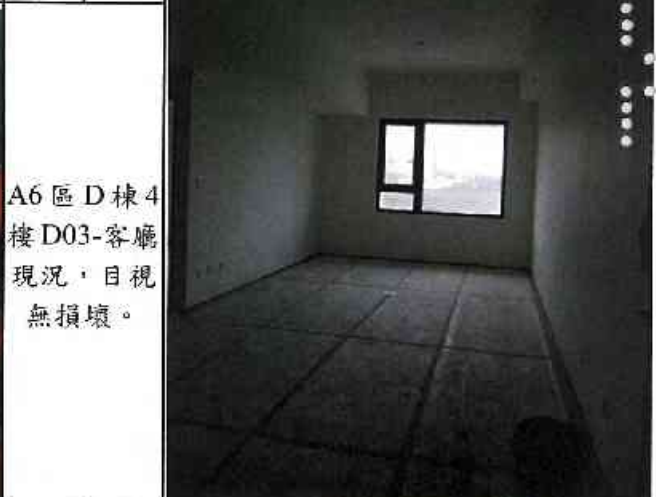
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露蝕蝕 4. 潮濕脫漆 5. 浮塵油污或白堊
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.1	1	樓梯，頂版裂縫
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.5	0.1	1	樓梯，梁裂縫
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐		排煙室，頂版混凝土打除未修補				
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		梯廳，牆混凝土打除未修補				
67	☐	☐	☐	☐	☒	☐		梯廳，頂版混凝土剝離分離				
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

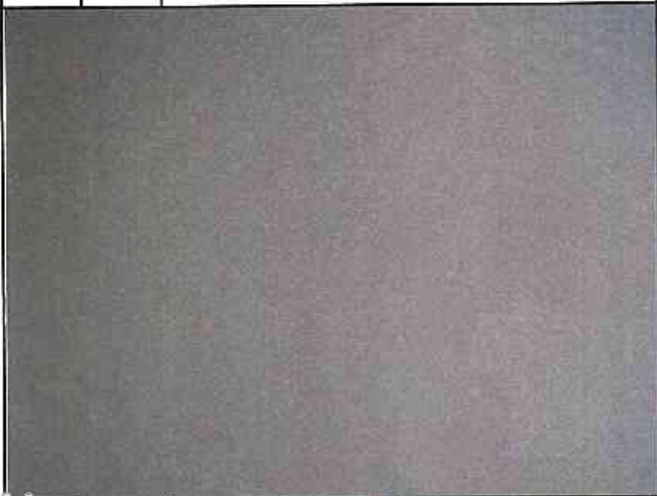
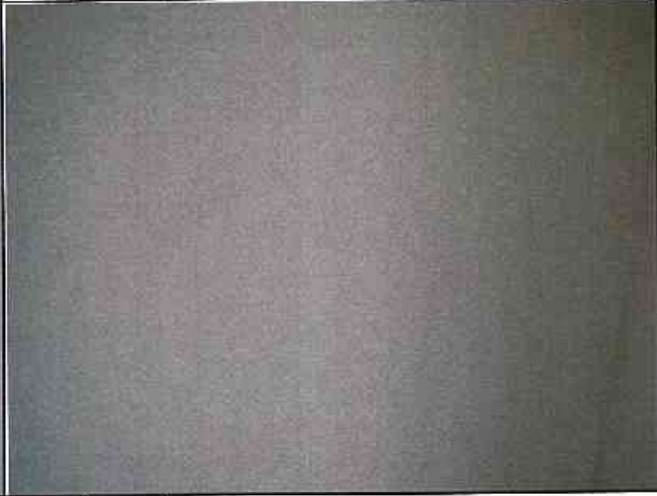
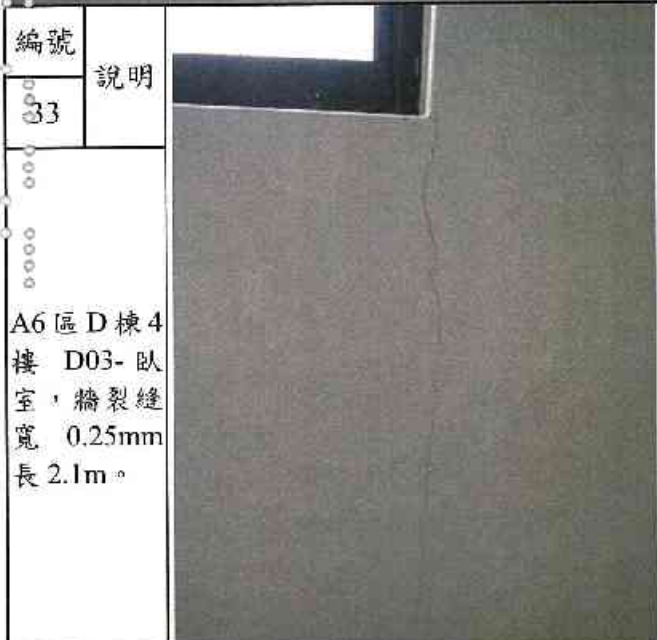
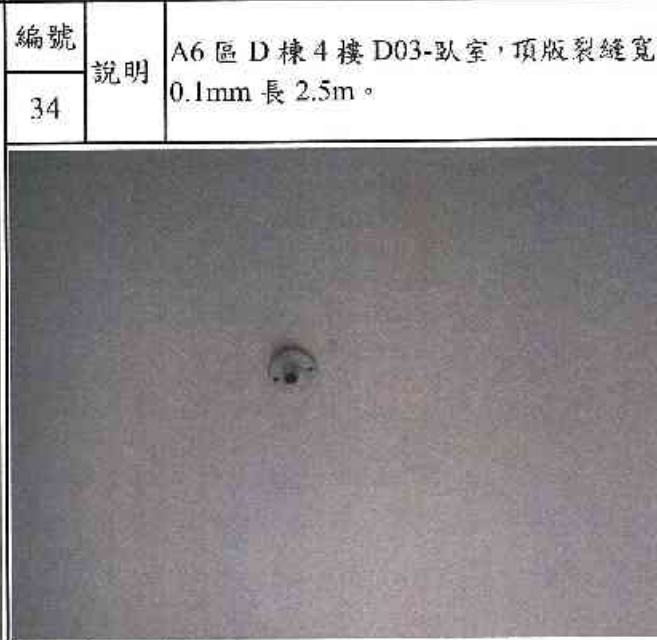
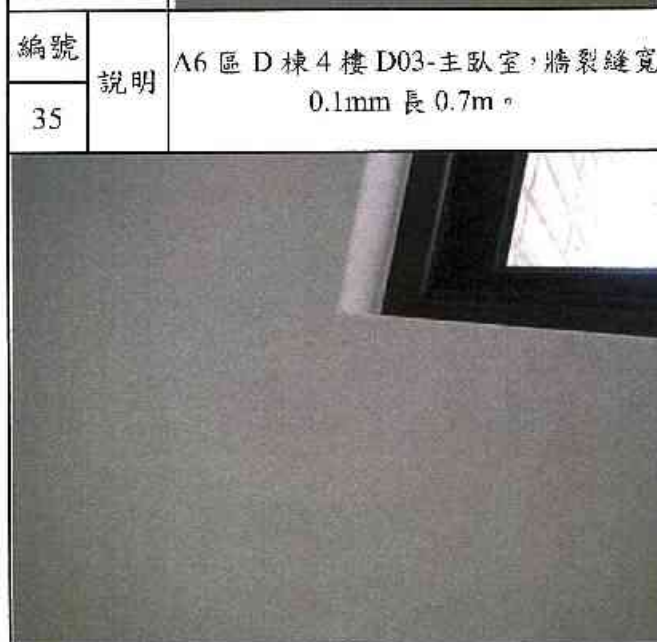
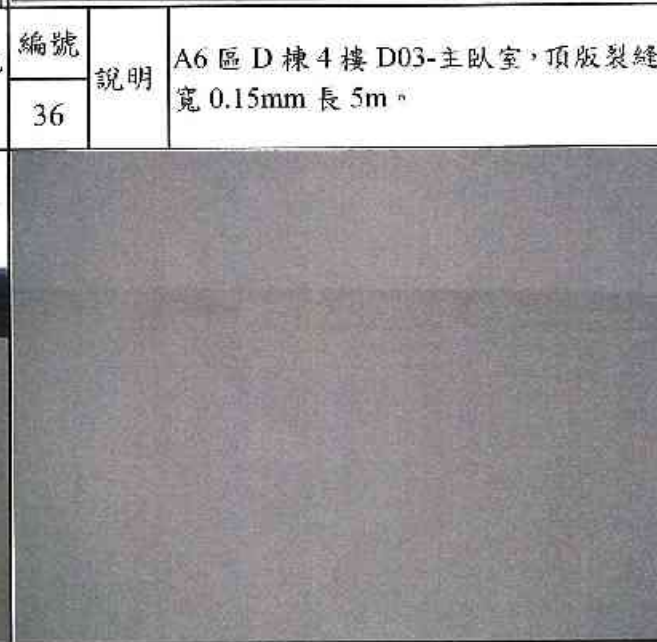
編號	說明	編號	說明
1	A6區D棟4樓D01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區D棟4樓D01-客廳現況，目視無損壞。
3	A6區D棟4樓D01-客廳，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	4	A6區D棟4樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長2.5m。
5	A6區D棟4樓D01-客廳，牆裂縫寬0.15mm長0.5m。	6	A6區D棟4樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2.5m。

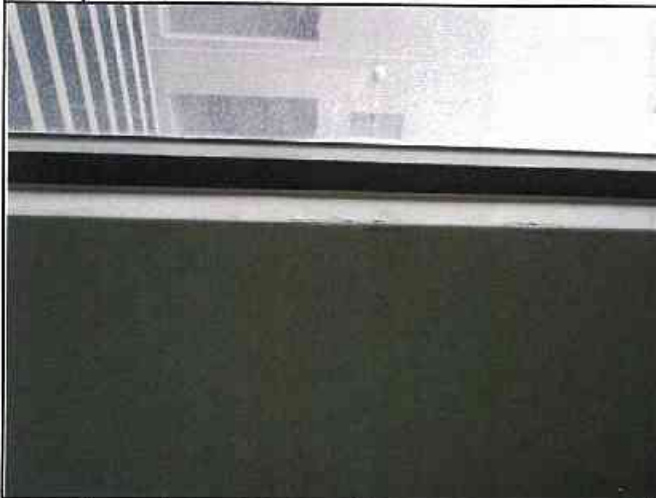
編號 7	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D01-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 6m。	編號 8	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D01-主臥室，頂版裂縫 寬 0.1mm 長 2.5m。
					
編號 9	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 0.7m。	編號 10	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D01-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1m。
					
編號 11	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D01-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2.5m。	編號 12	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D01-廁所 現況，目視 無損壞。
					

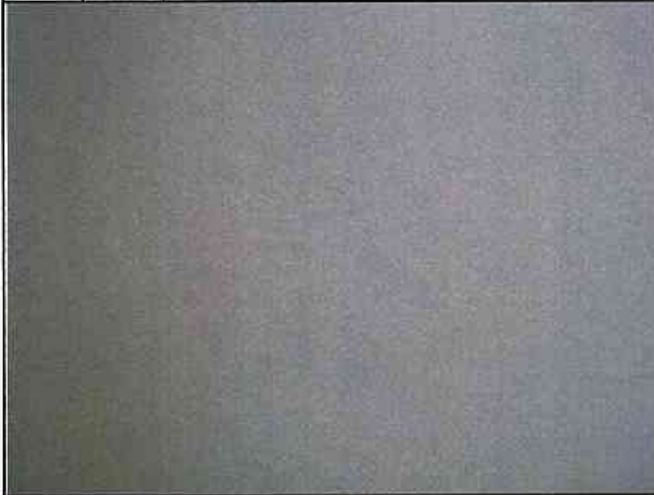
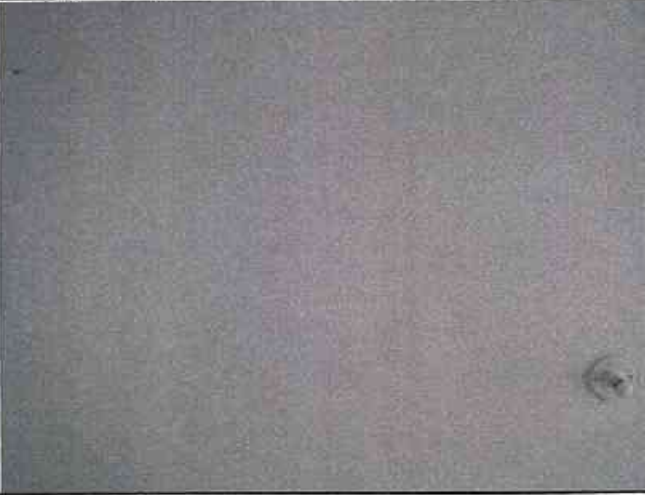
編號	說明		編號	說明	
13			14		
A6區D棟4樓D01-廚房現況，目視無損壞。			A6區D棟4樓D01-室內走道，頂版混凝土夾雜雜物。		
編號	說明		編號	說明	
15			16		
A6區D棟4樓D01-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋裸露。			A6區D棟4樓D02-客廳現況，目視無損壞。		
編號	說明		編號	說明	
17			18		
A6區D棟4樓D02-客廳現況，目視無損壞。			A6區D棟4樓D02-客廳現況，目視無損壞。		

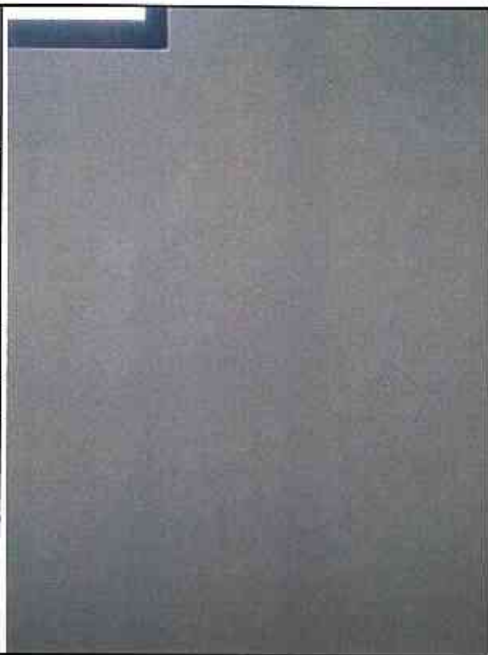
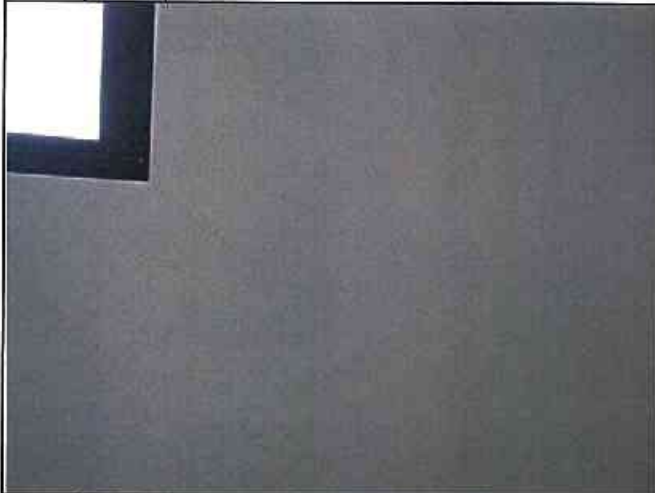
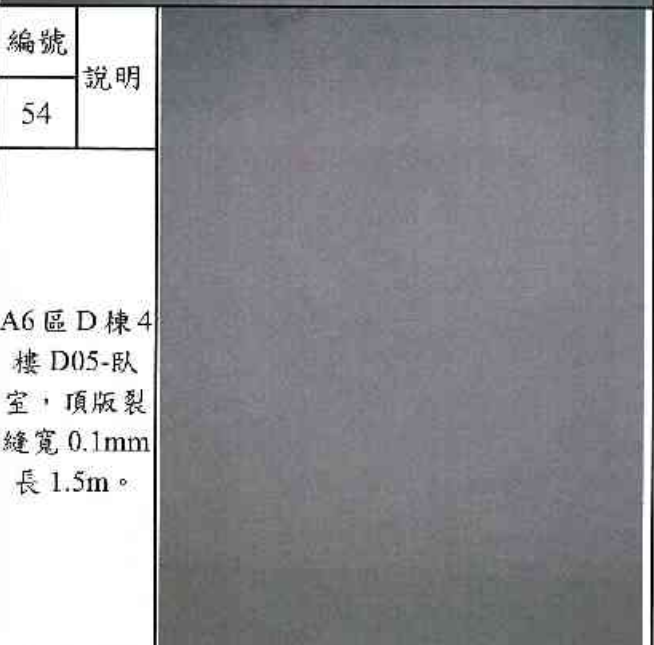
編號	說明	編號	說明
19	A6區D棟4樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長5m。	20	A6區D棟4樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。
			
編號	說明	編號	說明
21	A6區D棟4樓D02-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長4m。	22	A6區D棟4樓D02-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長1m。
			
編號	說明	編號	說明
23	A6區D棟4樓D02-廁所現況，目視無損壞。	24	A6區D棟4樓D02-廚房現況，目視無損壞。
			

編號 25	說明	A6區D棟4樓D02-陽台，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露。	編號 26	說明	A6區D棟4樓D02-廁所，頂版混凝土剝落未修補。
					
編號 27	說明	A6區D棟4樓D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6區D棟4樓D03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 29	說明	A6區D棟4樓D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6區D棟4樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.8m。
					

編號	說明	編號	說明
31	A6區D棟4樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長1.5m。	32	A6區D棟4樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長3.5m。
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區D棟4樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.1m。	34	A6區D棟4樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長2.5m。
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區D棟4樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。	36	A6區D棟4樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長5m。
			

編號 37	說明	A6區D棟4樓D03-臥室，牆有滲水痕跡。	編號 38	說明	A6區D棟4樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長1.5m。
					
編號 39	說明	A6區D棟4樓D03-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明	A6區D棟4樓D03-廚房現況，目視無損壞。
					
編號 41	說明	A6區D棟4樓D03-陽台，梁混凝土粒料分離。	編號 42	說明	A6區D棟4樓D03-陽台，梁混凝土剝落未修補。
					

編號 43	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D03-廚房，梁混凝土粒料分離。	編號 44	說明	
			A6 區 D 棟 4 樓 D05-客廳現況，目視無損壞。		
編號 45	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 46	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D05-客廳，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.4m。
					
編號 47	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D05-客廳，牆裂縫寬 0.1mm 長 3m。	編號 48	說明	A6 區 D 棟 4 樓 D05-客廳，頂版裂縫寬 0.15mm 長 6m。
					

編號	說明		編號	說明	
49			50		
A6區D棟4樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。			A6區D棟4樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3m。		
編號	說明		編號	說明	
51			52		
A6區D棟4樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.7m。			A6區D棟4樓D05-主臥室，頂版裂縫寬0.1mm長5m。		
編號	說明		編號	說明	
53			54		
A6區D棟4樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長0.2m。			A6區D棟4樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.1mm長1.5m。		

編號	說明		編號	說明	
55			56		
A6區D棟4樓D05-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟4樓D05-廚房現況，目視無損壞。		
編號	說明	A6區D棟4樓D05-陽台，梁混凝土保護層不足裸露。	編號	說明	A6區D棟4樓D05-陽台，梁混凝土保護層不足裸露。
57			58		
					
編號	說明	A6區D棟4樓D05-廚房，梁混凝土保護層不足裸露。	編號	說明	A6區D棟4樓D05-廁所，頂版混凝土打除後修補方式錯誤。
59			60		
					

編號	說明		編號	說明	公共空間(2)-排煙室現況
61			62		
公共空間(1)-梯廳現況					
編號	說明	公共空間(3)-樓梯，頂版裂縫寬 0.1mm 長 2m	編號	說明	公共空間(4)-樓梯，梁裂縫寬 0.1mm 長 1.5m
63			64		
					
編號	說明	公共空間(5)-排煙室，頂版混凝土打除 未修補	編號	說明	公共空間(6)-梯廳，牆混凝土打除未修 補
65			66		
					

臺中市結構工程技師公會 鑑定調查記錄照片 - 現況及裂損

編號	說明	公共空間(7)-梯廳，頂版混凝土粒料分離			
67					
					

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年6月26日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟3F												
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.2	1	D01-客廳，牆 裂縫
4	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1	D01-客廳，牆 裂縫
5	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8	0.2	1	D01-客廳，頂 版裂縫
6	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4.5	0.2	1	D01-臥室，頂 版裂縫
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.1	0.2	1	D01-主臥室， 牆裂縫
8	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-臥室現況
9	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廚房現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-陽台現況
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版 現況
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版 現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.1	1	D02-客廳，牆 裂縫
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.2	1	D02-客廳，頂 版裂縫
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.2	0.2	1	D02-臥室，頂 版裂縫
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年6月26日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟3F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土表層或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏油漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.4	0.15	1	D02-主臥室，頂版裂縫
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-臥室現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-陽台現況
26	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況
28	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廁所頂版現況
29	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-室內通道頂版現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.2	1	D03-客廳，牆裂縫
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8	0.2	1	D03-客廳，頂版裂縫
34	☐	☐	☐	☒	☐	☐			5.1	0.3		D03-臥室，牆裂縫
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6.1	0.2	1	D03-主臥室，牆裂縫
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.8	0.1	1	D03-主臥室，牆裂縫
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3.8	0.2	1	D03-主臥室，頂版裂縫
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.25	1	D03-臥室，頂版裂縫
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年6月26日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟3F													
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-陽台現況	
42	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-陽台頂版現況	
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廚房頂版現況	
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D03-廁所頂版現況	
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.7	0.15	1	D03-室內走道，頂版裂縫	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	D05-客廳，牆裂縫	
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.15	1	D05-客廳，牆裂縫	
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐			8.3	0.2	1	D05-客廳，頂版裂縫	
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.6	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫	
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2.7	0.15	1	D05-臥室，頂版裂縫	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況	
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.4	0.1	1	D05-主臥室，牆裂縫	
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.15	1	D05-主臥室，牆裂縫	
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5.1	0.2	1	D05-主臥室，頂版裂縫	
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D05-臥室，牆裂縫	
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-陽台現況	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						D05-陽台，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露	
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

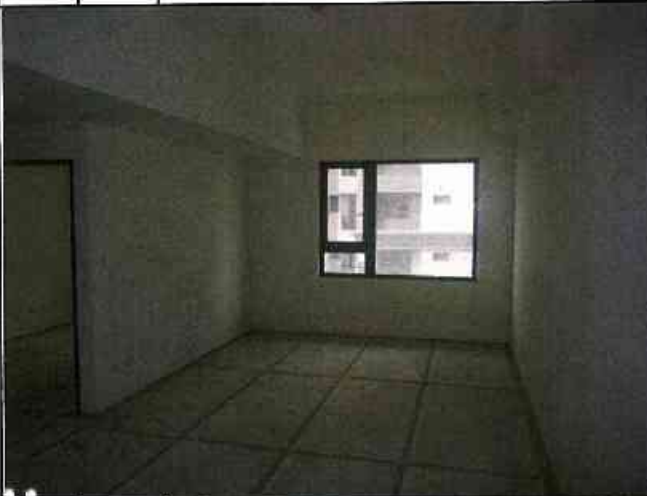
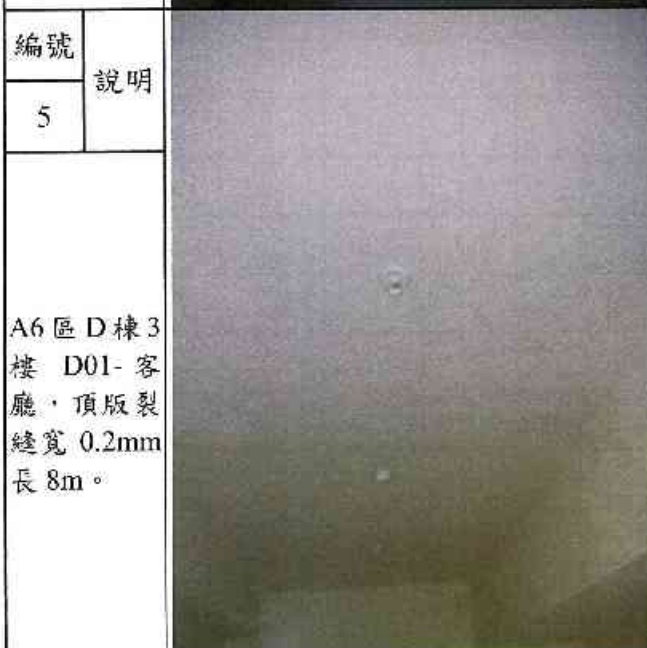
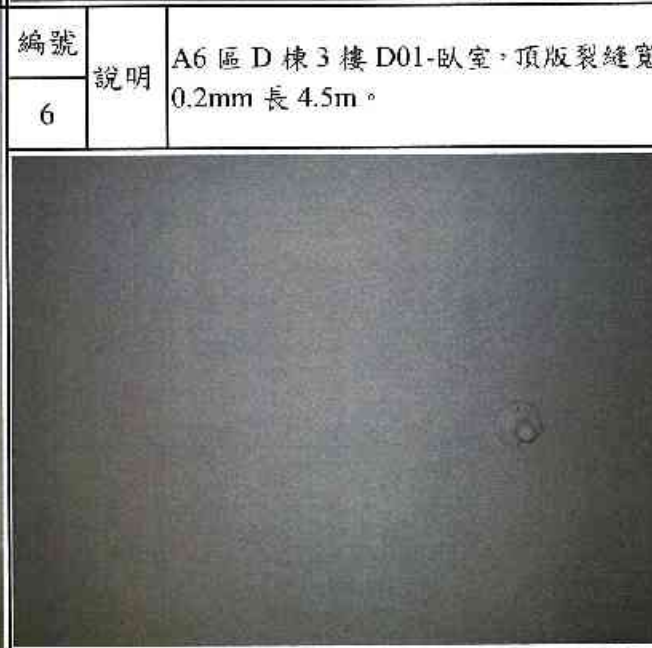
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年6月26日

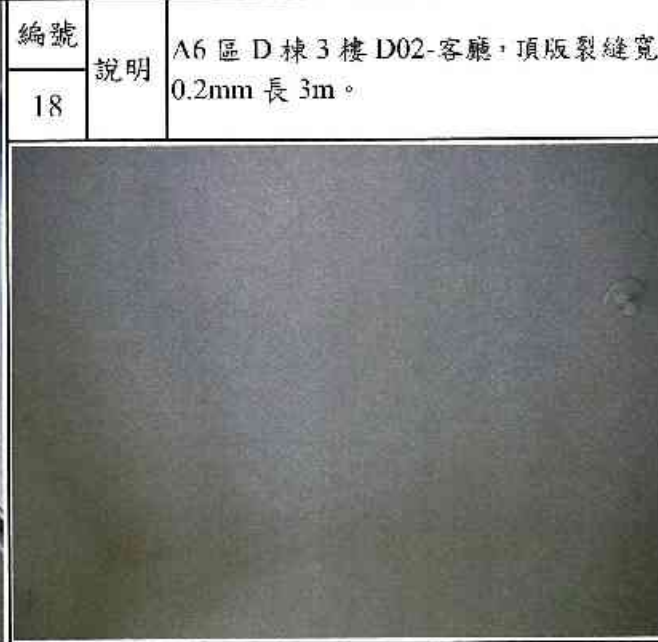
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟3F												
用途		☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂版		☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地坪		☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白華
61	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-廚房，梁混凝土澆置不良鋼筋裸露			
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D05-廚房，梁混凝土澆置不良PVC管裸露			
63	☐	☐	☐	☐	☒	☐			D05-廚房，頂版混凝土澆置不良鋼筋裸露			
64	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廚房頂版現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
70	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
71	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
72	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
73	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
74	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.6	0.15	1	樓梯，頂版裂縫
75	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.1	0.15	1	樓梯，梁裂縫
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.6	0.15	1	樓梯，頂版裂縫
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

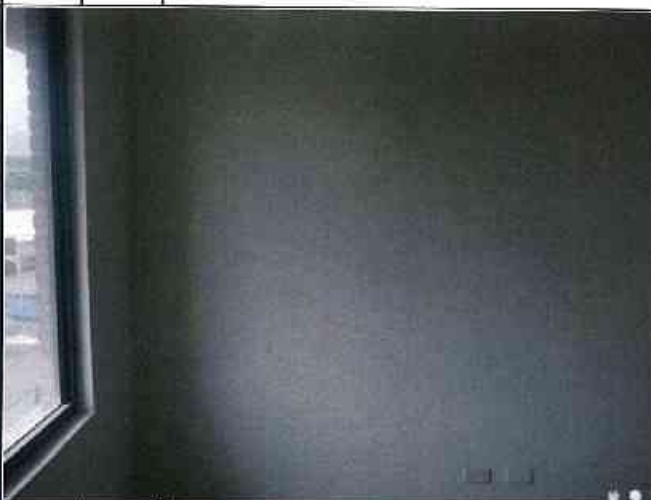
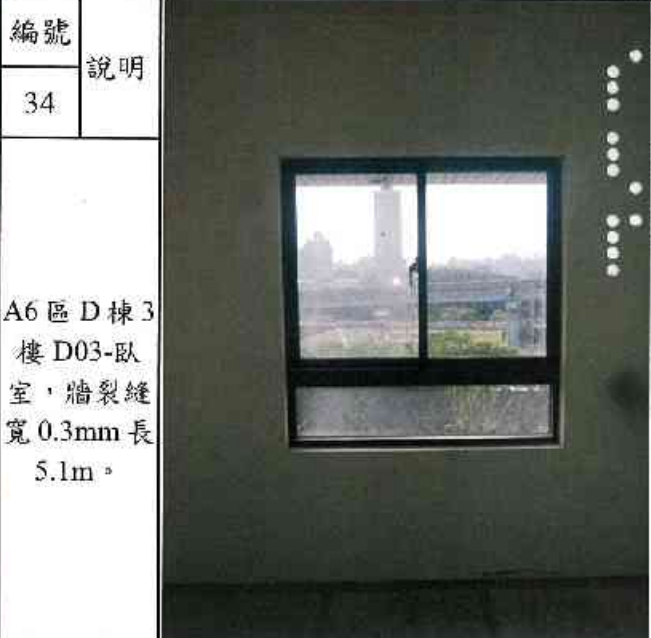
編號 1	說明 A6區D棟3樓D01-客廳現況，目視無損壞。	編號 2	說明 A6區D棟3樓D01-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 3	說明 A6區D棟3樓D01-客廳，牆裂縫寬0.2mm長2.2m。	編號 4	說明 A6區D棟3樓D01-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2m。
			
編號 5	說明 A6區D棟3樓D01-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長8m。	編號 6	說明 A6區D棟3樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長4.5m。
			

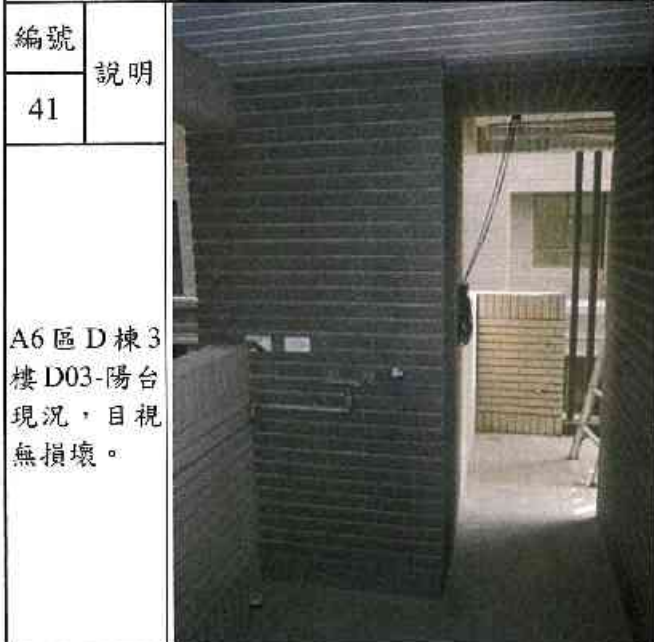
編號 7	說明 A6區D棟3樓D01-主臥室，牆裂縫寬 0.2mm長4.1m。	編號 8	說明 A6區D棟3樓D01-臥室 現況，目視 無損壞。	
編號 9	說明 A6區D棟3樓D01-廁所 現況，目視 無損壞。	編號 10	說明 A6區D棟3樓D01-廚房 現況，目視 無損壞。	
編號 11	說明 A6區D棟3樓D01-陽台 現況，目視 無損壞。	編號 12	說明 A6區D棟3樓D01-陽台頂版現況，目 視無損壞。	
				

編號 13	說明 A6區D棟3樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明 A6區D棟3樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 15	說明 A6區D棟3樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 16	說明 A6區D棟3樓D02-客廳現況，目視無損壞。
			
編號 17	說明 A6區D棟3樓D02-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2.2m。	編號 18	說明 A6區D棟3樓D02-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長3m。
			

編號 19	說明 A6區D棟3樓D02-臥室，頂版裂縫寬 0.2mm長2.2m。	編號 20	說明 A6區D棟3樓D02-廁所 現況，目視 無損壞。	
編號 21	說明 A6區D棟3樓D02-主臥室，牆裂縫寬 0.1mm長1.2m。	編號 22	說明 A6區D棟3樓D02-主臥室，頂版裂縫 寬0.15mm長2.4m。	
編號 23	說明 A6區D棟3樓D02-臥室 現況，目視 無損壞。	編號 24	說明 A6區D棟3樓D02-廚房 現況，目視 無損壞。	

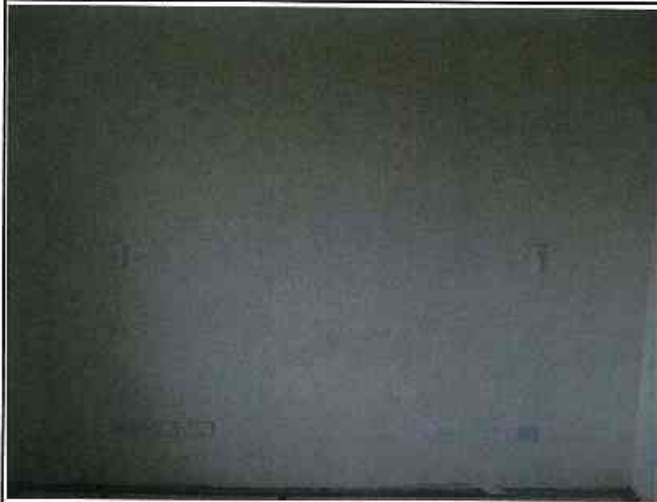
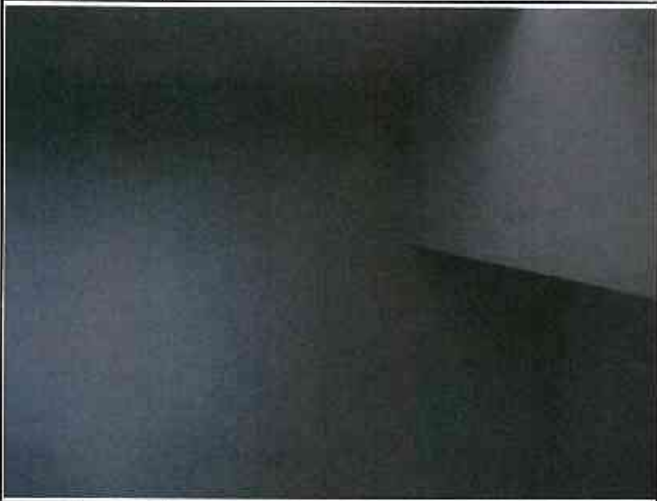
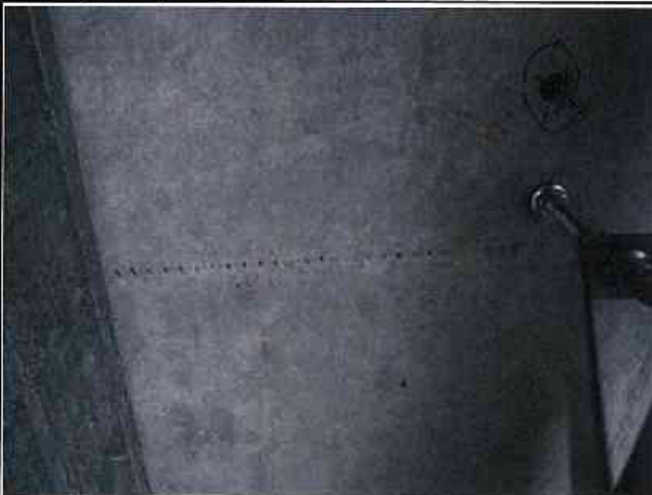
編號 25	說明		編號 26	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D02-陽台頂版現況，目視無損壞。	
A6 區 D 棟 3 樓 D02-陽台現況，目視無損壞。						
編號 27	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 28	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D02-廁所頂版現況，目視無損壞。	
						
編號 29	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D02-室內通道頂版現況，目視無損壞。	編號 30	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	
						

編號	說明	編號	說明
31	A6區D棟3樓D03-客廳現況，目視無損壞。	32	A6區D棟3樓D03-客廳，牆裂縫寬0.2mm長2.1m。
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區D棟3樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長8m。	34	A6區D棟3樓D03-臥室，牆裂縫寬0.3mm長5.1m。
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區D棟3樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.2mm長6.1m。	36	A6區D棟3樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.8m。
			

編號 37	說明 A6區D棟3樓D03-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3.8m。	編號 38	說明 A6區D棟3樓D03-臥室，頂版裂縫寬0.25mm長3m。
			
編號 39	說明 A6區D棟3樓D03-廁所現況，目視無損壞。	編號 40	說明 A6區D棟3樓D03-廚房現況，目視無損壞。
			
編號 41	說明 A6區D棟3樓D03-陽台現況，目視無損壞。	編號 42	說明 A6區D棟3樓D03-陽台頂版現況，目視無損壞。
			

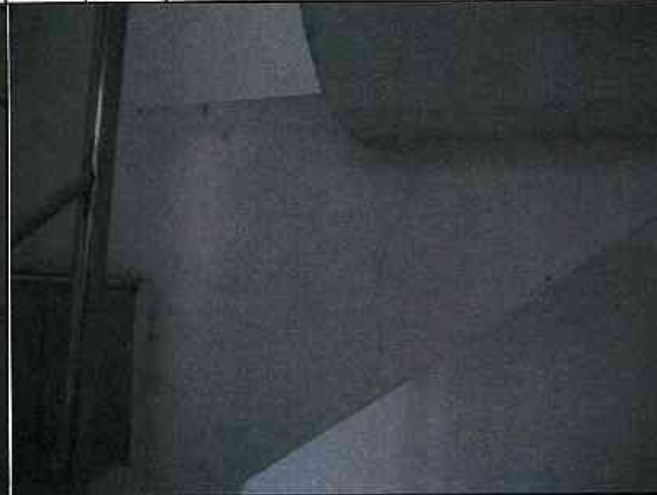
編號 43	說明	A6區D棟3樓D03-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6區D棟3樓D03-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6區D棟3樓D03-室內走道，頂版裂縫寬0.15mm長0.7m。。	編號 46	說明	A6區D棟3樓D05-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6區D棟3樓D05-客廳現況，目視無損壞。	編號 48	說明	A6區D棟3樓D05-客廳，牆裂縫寬0.2mm長2.3m。
					

編號	說明		編號	說明	
49			50		
A6區D棟3樓D05-客廳，牆裂縫寬0.15mm長2m。			A6區D棟3樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.2mm長8.3m。		
編號	說明		編號	說明	
51			52		
A6區D棟3樓D05-臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.6m。			A6區D棟3樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長2.7m。		
編號	說明		編號	說明	
53			54		
A6區D棟3樓D05-廁所現況，目視無損壞。			A6區D棟3樓D05-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長2.4m。		

編號	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D05-主臥室，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.2m。	編號	說明	
55			56		
					
		A6 區 D 棟 3 樓 D05-主臥室，頂版裂縫寬 0.2mm 長 5.1m。			
編號	說明	A6 區 D 棟 3 樓 D05-臥室，牆裂縫寬 0.1mm 長 1m。	編號	說明	
57			58		
					
		A6 區 D 棟 3 樓 D05-廚房現況，目視無損壞。			
編號	說明			編號	說明
59				60	
					
		A6 區 D 棟 3 樓 D05-陽台現況，目視無損壞。		A6 區 D 棟 3 樓 D05-陽台，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露。	

編號 61	說明 A6區D棟3樓D05-廚房，梁混凝土澆置不良鋼筋裸露。	編號 62	說明 A6區D棟3樓D05-廚房，梁混凝土澆置不良PVC管裸露。
			
編號 63	說明 A6區D棟3樓D05-廚房，頂版混凝土澆置不良鋼筋裸露。	編號 64	說明 A6區D棟3樓D05-廁所頂版現況，目視無損壞。
			
編號 65	說明 公共空間 (1)-梯廳現況	編號 66	說明 公共空間 (2)-樓梯現況
			

編號 67	說明		編號 68	說明	
公共空間 (3)-樓梯現況			公共空間 (4)-排煙室現況		
編號 69	說明	公共空間(5)-管道間現況	編號 70	說明	公共空間(6)-排煙室頂版現況
					
編號 71	說明	公共空間(6)-排煙室頂版現況	編號 72	說明	公共空間(7)-梯廳頂版現況
					

編號	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況	編號	說明	公共空間(9)-樓梯,頂版裂縫寬 0.15mm 長 0.6m
73			74		
					
編號	說明	公共空間(10)- 樓梯,梁裂縫寬 0.15mm 長 1.1m	編號	說明	公共空間(11)- 樓梯, 頂版裂縫寬 0.15mm 長 0.6m
75			76		
					



層平面圖 照片編號：



A6 區D 棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟2F													
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-客廳現況	
3	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.2	1	D01-客廳，牆 裂縫	
4	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.6	0.15	1	D01-臥室，頂 版裂縫	
5	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.6	0.1	1	D01-主臥室， 牆裂縫	
6	☐	☐	☐	☒	☐	☐			細微裂縫面積1mx1.3m				
7	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1	0.1	1	D01-主臥室， 牆裂縫	
8	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4.8	0.15	1	D01-主臥室， 頂版裂縫	
9	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3	0.25	1	D01-臥室，牆 裂縫	
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-廁所現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01 廚房現況	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D01-陽台現況	
13	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-陽台頂版 現況	
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廚房頂版 現況	
15	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D01-廁所頂版 現況	
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-客廳現況	
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02 客廳現況	
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.2	1	D02-客廳，牆 裂縫	
19	☐	☐	☒	☐	☐	☐			細微裂縫面積3.8mx0.8m				
20	☐	☐	☒	☐	☐	☐			1.9	0.1	1	D02-臥室，牆 裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟2F													
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 洩漏油漆 5. 滲水滲行或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廁所現況	
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-陽台現況	
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.2	0.1	1	D02-主臥室，牆裂縫	
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			細微裂縫面積1mx1m				
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			細微裂縫面積2.2mx1.8m				
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.1	1	D02-主臥室，頂版裂縫	
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐			0.2	0.1	1	臥室，頂版裂縫	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-廚房現況	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D02-陽台現況	
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-陽台頂版現況	
31	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-廚房頂版現況	
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D02-室內通道頂版現況	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D02-廁所，頂版管塞處混凝土修補不確實					
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-客廳現	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-露臺現況	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-露臺現況	
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.3	0.2	1	D03-客廳，牆裂縫	
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.1	1	D03-客廳，牆裂縫	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐			5	0.15	1	D03-客廳，頂版裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表


鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

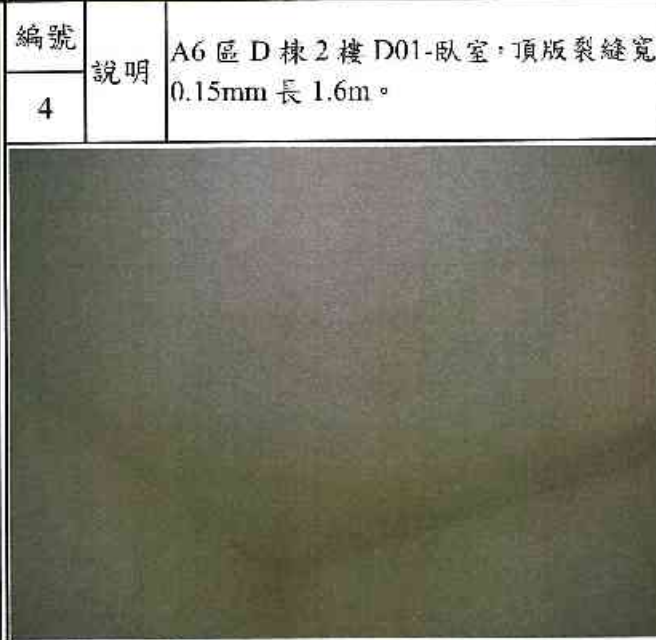
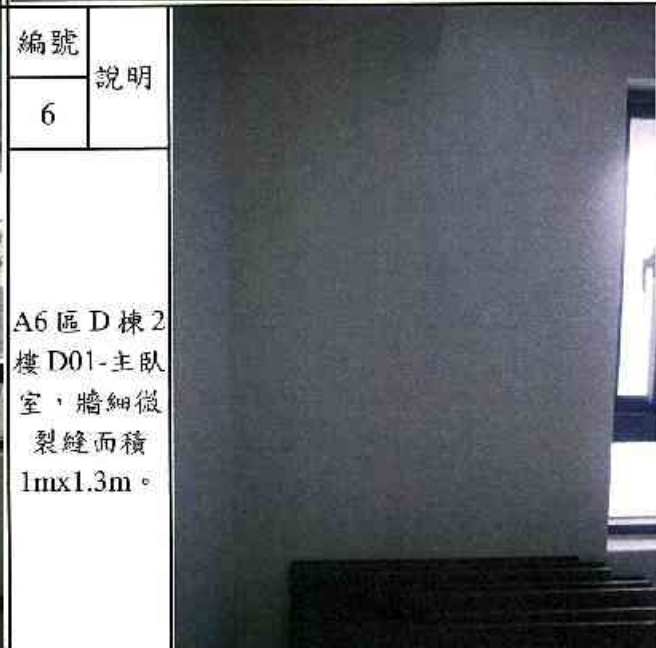
標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟2F													
用途		☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆面		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他						
頂版		☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他						
地坪		☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片編號	位置							裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 滲漏脫落 5. 滲水染污或白華		
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.1	0.25	1	D03-臥室，牆裂縫	
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.15	0.15	1	D03-主臥室，牆裂縫	
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			6.5	0.25	1	D03-主臥室，牆裂縫	
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐			2	0.2	1	D03-主臥室，頂版裂縫	
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4	0.2	1	D03-臥室，牆裂縫	
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廁所現況	
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-廚房現況	
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D03-陽台現況	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		D03-陽台，頂版側面牆混凝土打除未修補				
50	☐	☐	☒	☐	☐	☐			D03-廚房，梁混凝土保護層不足鋼筋鏽蝕				
51	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D04-廁所頂版現況	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-客廳現況	
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-露臺現況	
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-露臺現況	
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.3	0.2	1	D05-客廳，牆裂縫	
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐			4	0.15	1	D05-客廳，頂版裂縫	
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.2	1	D05-臥室，頂版裂縫	
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廁所現況	
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐			3	0.2	1	D05-主臥室，頂版裂縫	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

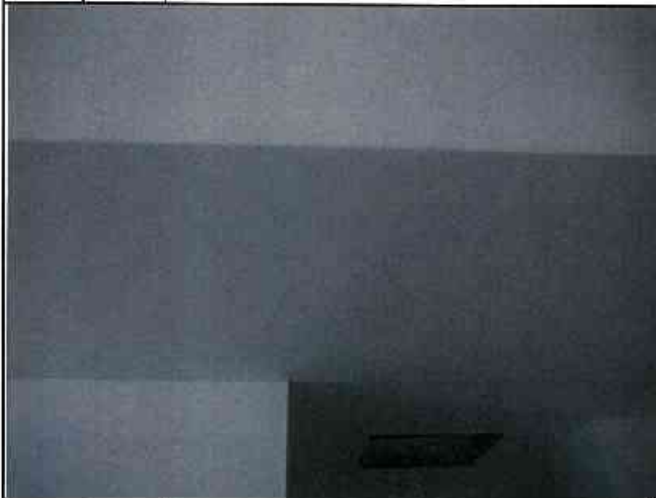
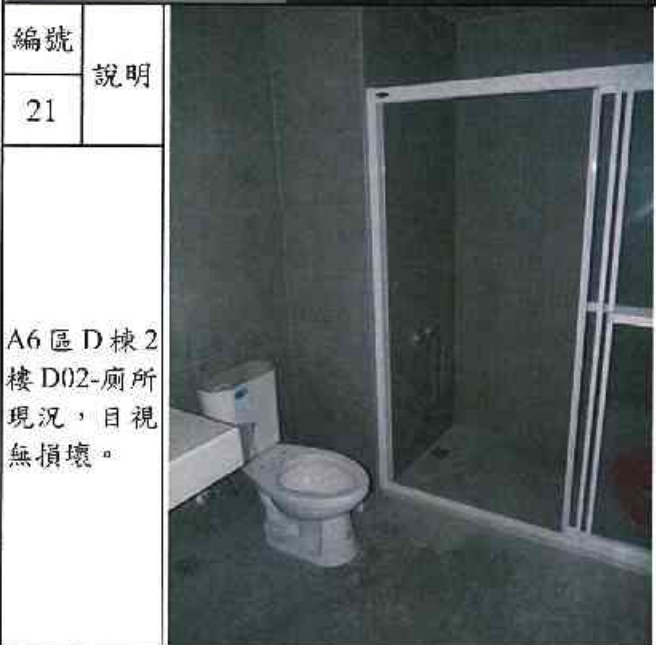
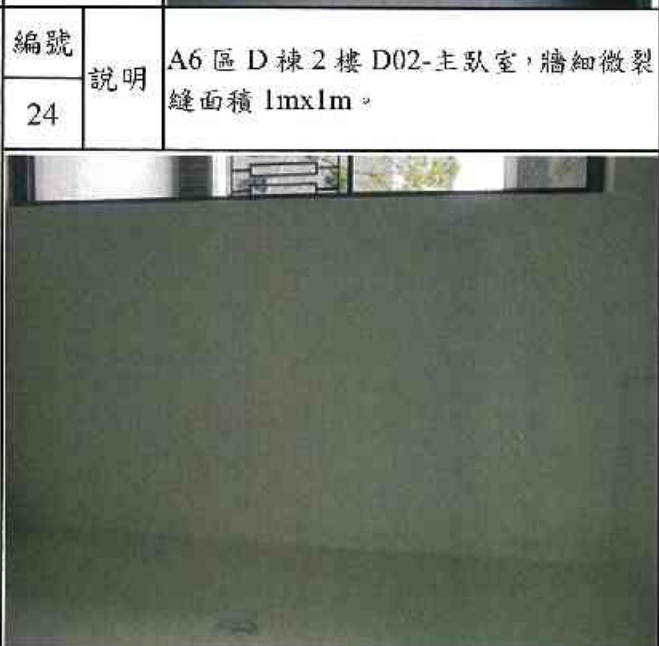
鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

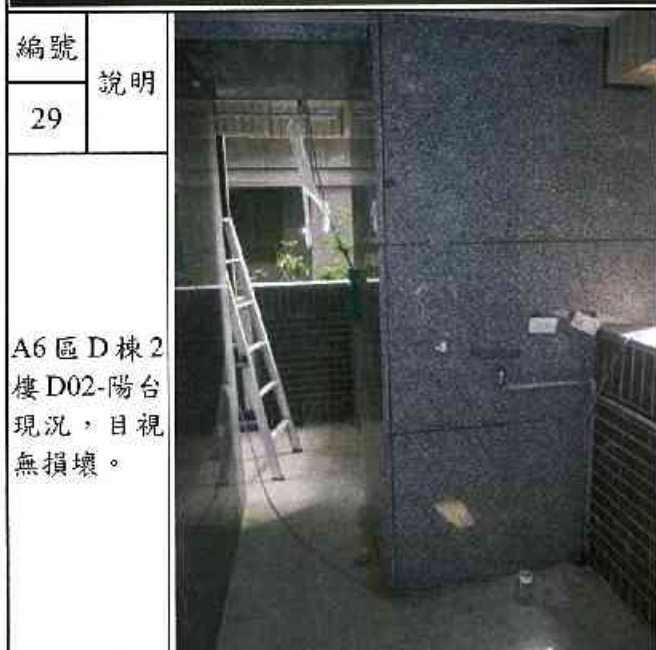
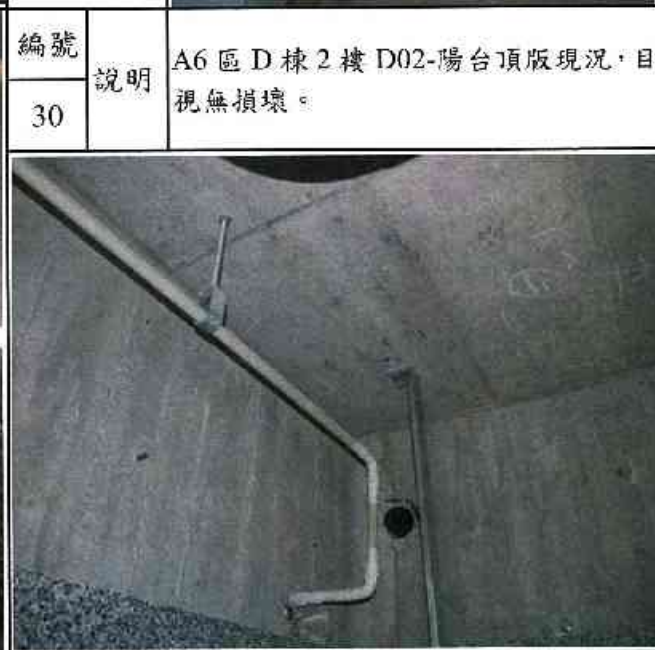
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟2F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☐	☐	☐	☒	☐	☐			4.5	0.25	1	D05-主臥室牆裂縫
62	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.7	0.15	1	D05-主臥室，梁裂縫
63	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.2	1	D05-主臥室，牆裂縫
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-廚房現況
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D05-陽台現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		D05-陽台，頂版倒垂牆混凝土打空未修補				
67	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廚房頂版現況
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D05-廁所頂版現況
69	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒		0.55	0.1	1	樓梯，頂版裂縫
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯現況
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐						管道間現況
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐						排煙室現況
74	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
75	☒	☐	☐	☐	☒	☐						排煙室頂版現況
76	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
77	☒	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
78	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
79	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
80	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號	說明	編號	說明
1	A6區D棟2樓D01-客廳現況，目視無損壞。	2	A6區D棟2樓D01-客廳現況，目視無損壞。
			
3	A6區D棟2樓D01-客廳，牆裂縫寬0.2mm長2.1m。	4	A6區D棟2樓D01-臥室，頂版裂縫寬0.15mm長1.6m。
			
5	A6區D棟2樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1.6m。	6	A6區D棟2樓D01-主臥室，牆細微裂縫面積1mx1.3m。
			

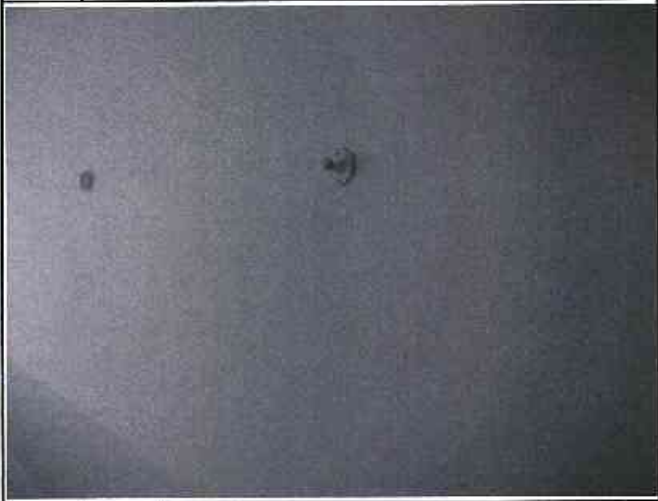
編號 7	說明		編號 8	說明	
A6區D棟2樓D01-主臥室，牆裂縫寬0.1mm長1m。			A6區D棟2樓D01-主臥室，頂版裂縫寬0.15mm長4.8m。		
編號 9	說明	A6區D棟2樓D01-臥室，牆裂縫寬0.25mm長3m。	編號 10	說明	
			A6區D棟2樓D01-廁所現況，目視無損壞。		
編號 11	說明		編號 12	說明	
A6區D棟2樓D01-廚房現況，目視無損壞。			A6區D棟2樓D01-陽台現況，目視無損壞。		

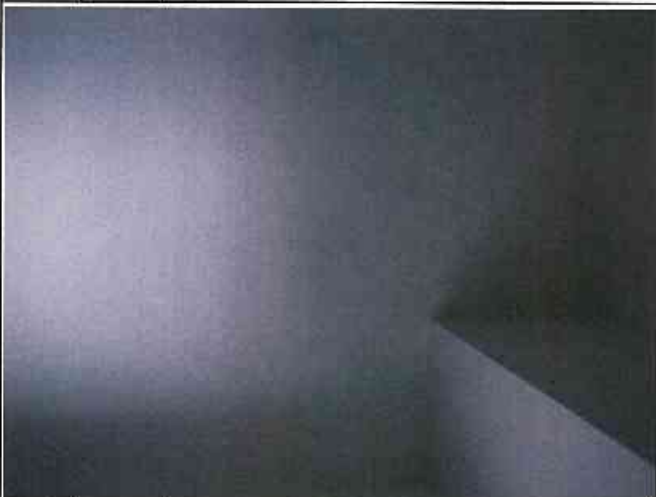
編號 13	說明	A6區D棟2樓D01-陽台頂版現況，目視無損壞。	編號 14	說明	A6區D棟2樓D01-廚房頂版現況，目視無損壞。
					
編號 15	說明	A6區D棟2樓D01-廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6區D棟2樓D02-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6區D棟2樓D02-客廳現況，目視無損壞。	編號 18	說明	A6區D棟2樓D02-客廳，牆裂縫寬0.2mm長2.2m。
					

編號 19	說明 A6區D棟2樓D02-客廳，牆細微裂縫 面積3.3mx0.8m。	編號 20	說明 A6區D棟2樓D02-臥室，牆裂縫寬 0.1mm長1.9m。
			
編號 21	說明 A6區D棟2樓D02-廁所 現況，目視無損壞。	編號 22	說明 A6區D棟2樓D02-陽台 現況，目視無損壞。
			
編號 23	說明 A6區D棟2樓D02-主臥室，牆裂縫寬 0.1mm長2.2m。	編號 24	說明 A6區D棟2樓D02-主臥室，牆細微裂縫面積 1mx1m。
			

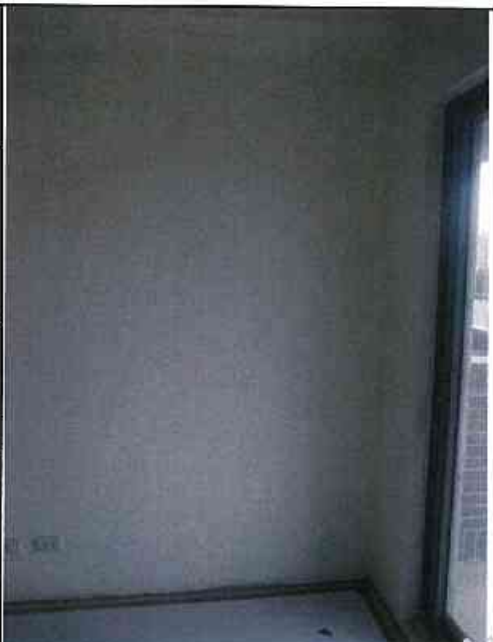
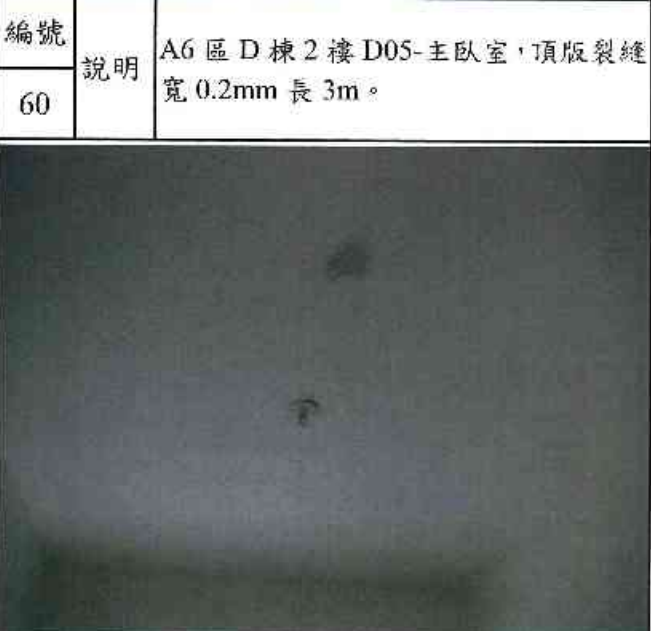
編號 25	說明 A6區D棟2樓D02-主臥室，牆面微裂 縫面積2.2mx1.8m。	編號 26	說明 A6區D棟2樓D02-主臥室，頂版裂縫 寬0.1mm長3m。
			
編號 27	說明 A6區D棟2樓D02-臥室，頂版裂縫寬 0.1mm長0.2m。	編號 28	說明 A6區D棟2樓D02-廚房 現況，目視 無損壞。
			
編號 29	說明 A6區D棟2樓D02-陽台 現況，目視 無損壞。	編號 30	說明 A6區D棟2樓D02-陽台頂版現況，目 視無損壞。
			

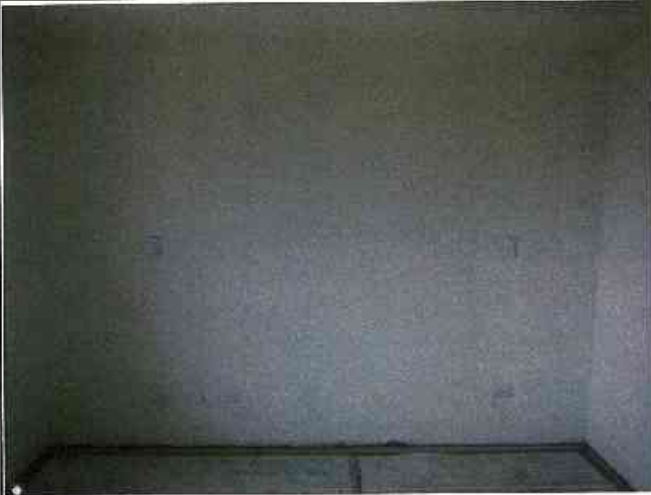
編號 31	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D02-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 32	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D02-室內通道頂版現況，目視無損壞。
					
編號 33	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D02-廁所，頂版管塞處混凝土修補不確實。	編號 34	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。
					
編號 35	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D03-客廳現況，目視無損壞。	編號 36	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D03-露臺現況，目視無損壞。
					

編號 37	說明 A6區D棟2樓D03-露臺現況，目視無損壞。	編號 38	說明 A6區D棟2樓D03-客廳，牆裂縫寬0.2mm長4.3m。		
編號 39	說明 A6區D棟2樓D03-客廳，牆裂縫寬0.1mm長2m。	編號 40	說明 A6區D棟2樓D03-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長5m。		
編號 41	說明 A6區D棟2樓D03-臥室，牆裂縫寬0.25mm長2.1m。	編號 42	說明 A6區D棟2樓D03-主臥室，牆裂縫寬0.15mm長0.15m。		

編號 43	說明	A6區D棟2樓D03-主臥室，牆裂縫寬 0.25mm 長 6.5m。	編號 44	說明	A6區D棟2樓D03-主臥室，頂版裂縫 寬 0.2mm 長 2m。
					
編號 45	說明	A6區D棟2樓D03-臥室，牆裂縫寬 0.2mm 長 0.4m。	編號 46	說明	
		A6區D棟2樓D03-廁所 現況，目視 無損壞。			
編號 47	說明		編號 48	說明	
A6區D棟2樓D03-廚房 現況，目視 無損壞。				A6區D棟2樓D03-陽台 現況，目視 無損壞。 	

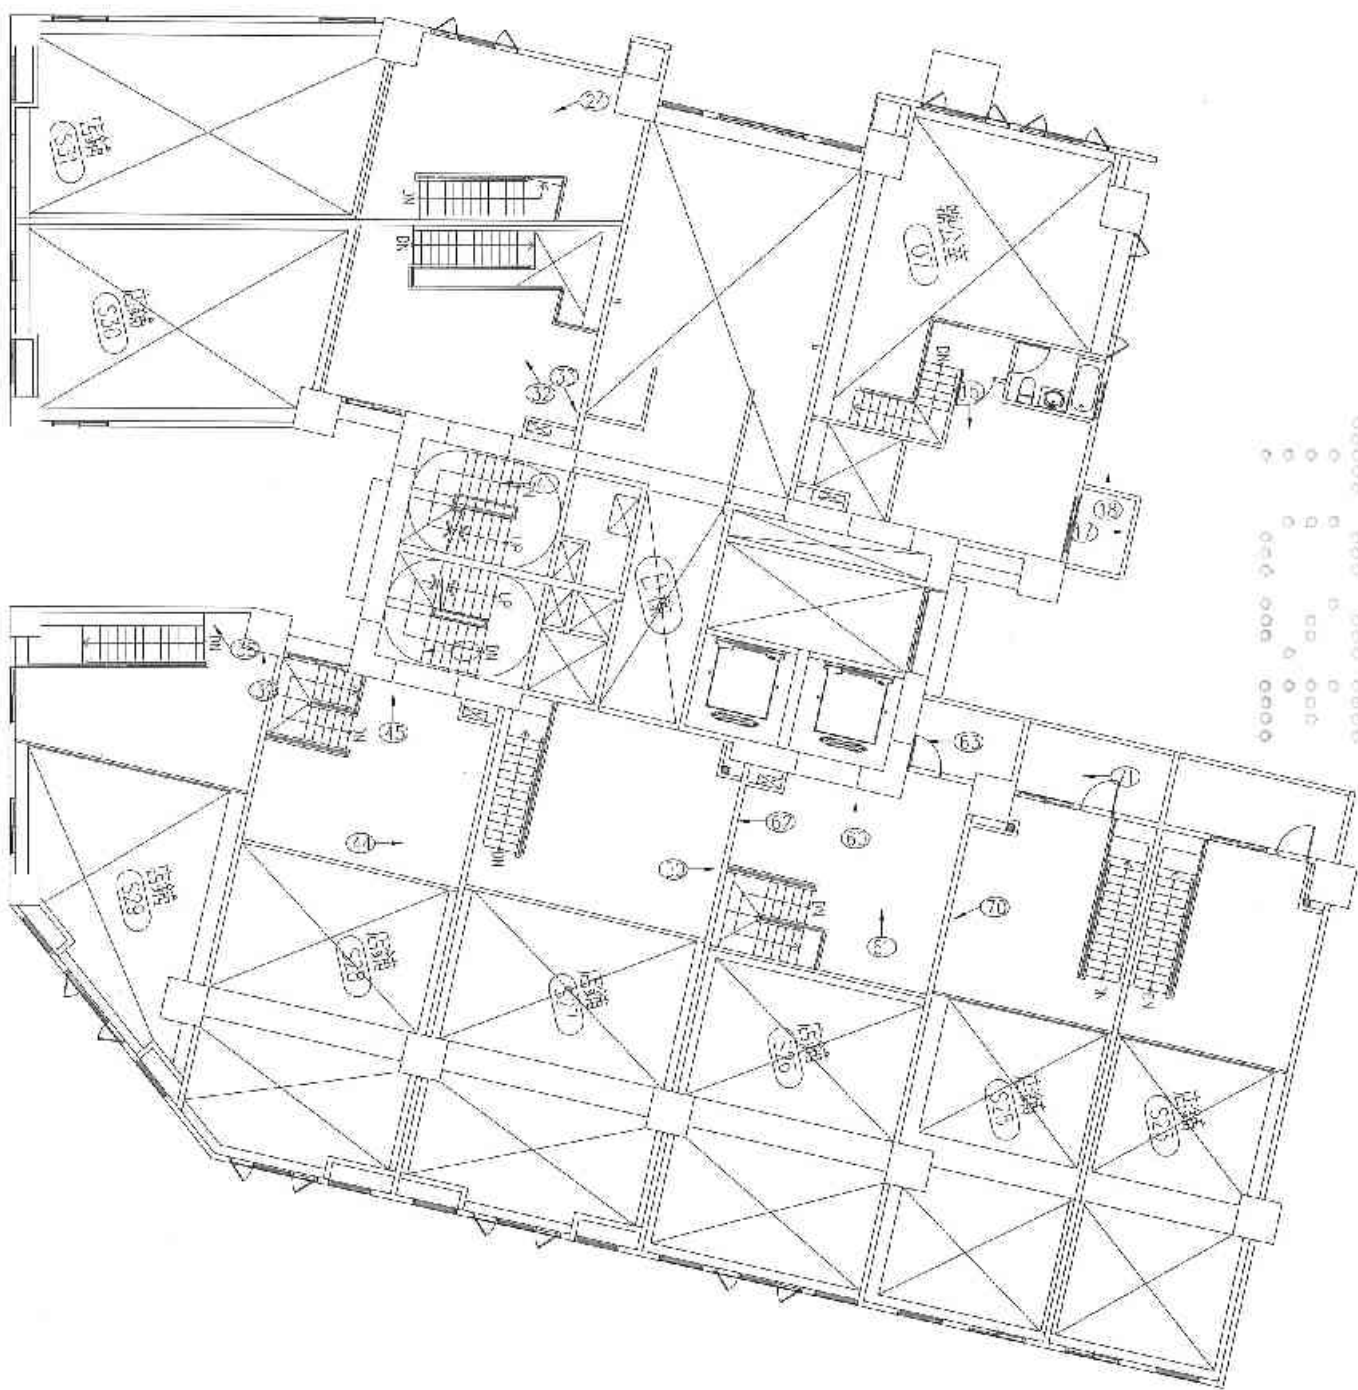
編號 49	說明 A6區D棟2樓D03-陽台，頂版倒垂牆 混凝土打除未修補。	編號 50	說明 A6區D棟2樓D03-廚房，梁混凝土保 護層不足鋼筋裸露。
			
編號 51	說明 A6區D棟2樓D03-廁所頂版現況，目 視無損壞。	編號 52	說明 A6區D棟2樓D05-客廳現況，目視無 損壞。
			
編號 53	說明 A6區D棟2樓D05-客廳現況，目視無 損壞。	編號 54	說明 A6區D棟2樓D05-露臺現況，目視無 損壞。
			

編號 55	說明 A6區D棟2樓D05-露臺現況，目視無損壞。	編號 56	說明 A6區D棟2樓D05-客廳，牆裂縫寬0.2mm長4.3m。		
編號 57	說明 A6區D棟2樓D05-客廳，頂版裂縫寬0.15mm長4m。	編號 58	說明 A6區D棟2樓D05-臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3m。		
編號 59	說明 A6區D棟2樓D05-廁所現況，目視無損壞。	編號 60	說明 A6區D棟2樓D05-主臥室，頂版裂縫寬0.2mm長3m。		

編號 61	說明 A6區D棟2樓D05-主臥室，牆裂縫寬 0.25mm 長4.5m。	編號 62	說明 A6區D棟2樓D05-主臥室，梁裂縫寬 0.15mm 長0.7m。	
編號 63	說明 A6區D棟2樓D05-主臥室，牆裂縫寬 0.2mm 長1.4m。	編號 64	說明 A6區D棟2樓D05-廚房 現況，目視無損壞。	 
編號 65	說明 A6區D棟2樓D05-陽台 現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6區D棟2樓D05-陽台，頂版倒垂牆 混凝土打除未修補。	 

編號 67	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D05-廚房頂版現況，目視無損壞。	編號 68	說明	A6 區 D 棟 2 樓 D05-廁所頂版現況，目視無損壞。
					
編號 69	說明	公共空間(1)-梯廳現況	編號 70	說明	公共空間(2)-樓梯，頂版裂縫寬 0.1mm 長 0.55m
					
編號 71	說明	公共空間(3)-樓梯現況	編號 72	說明	公共空間(4)-管道間現況
					

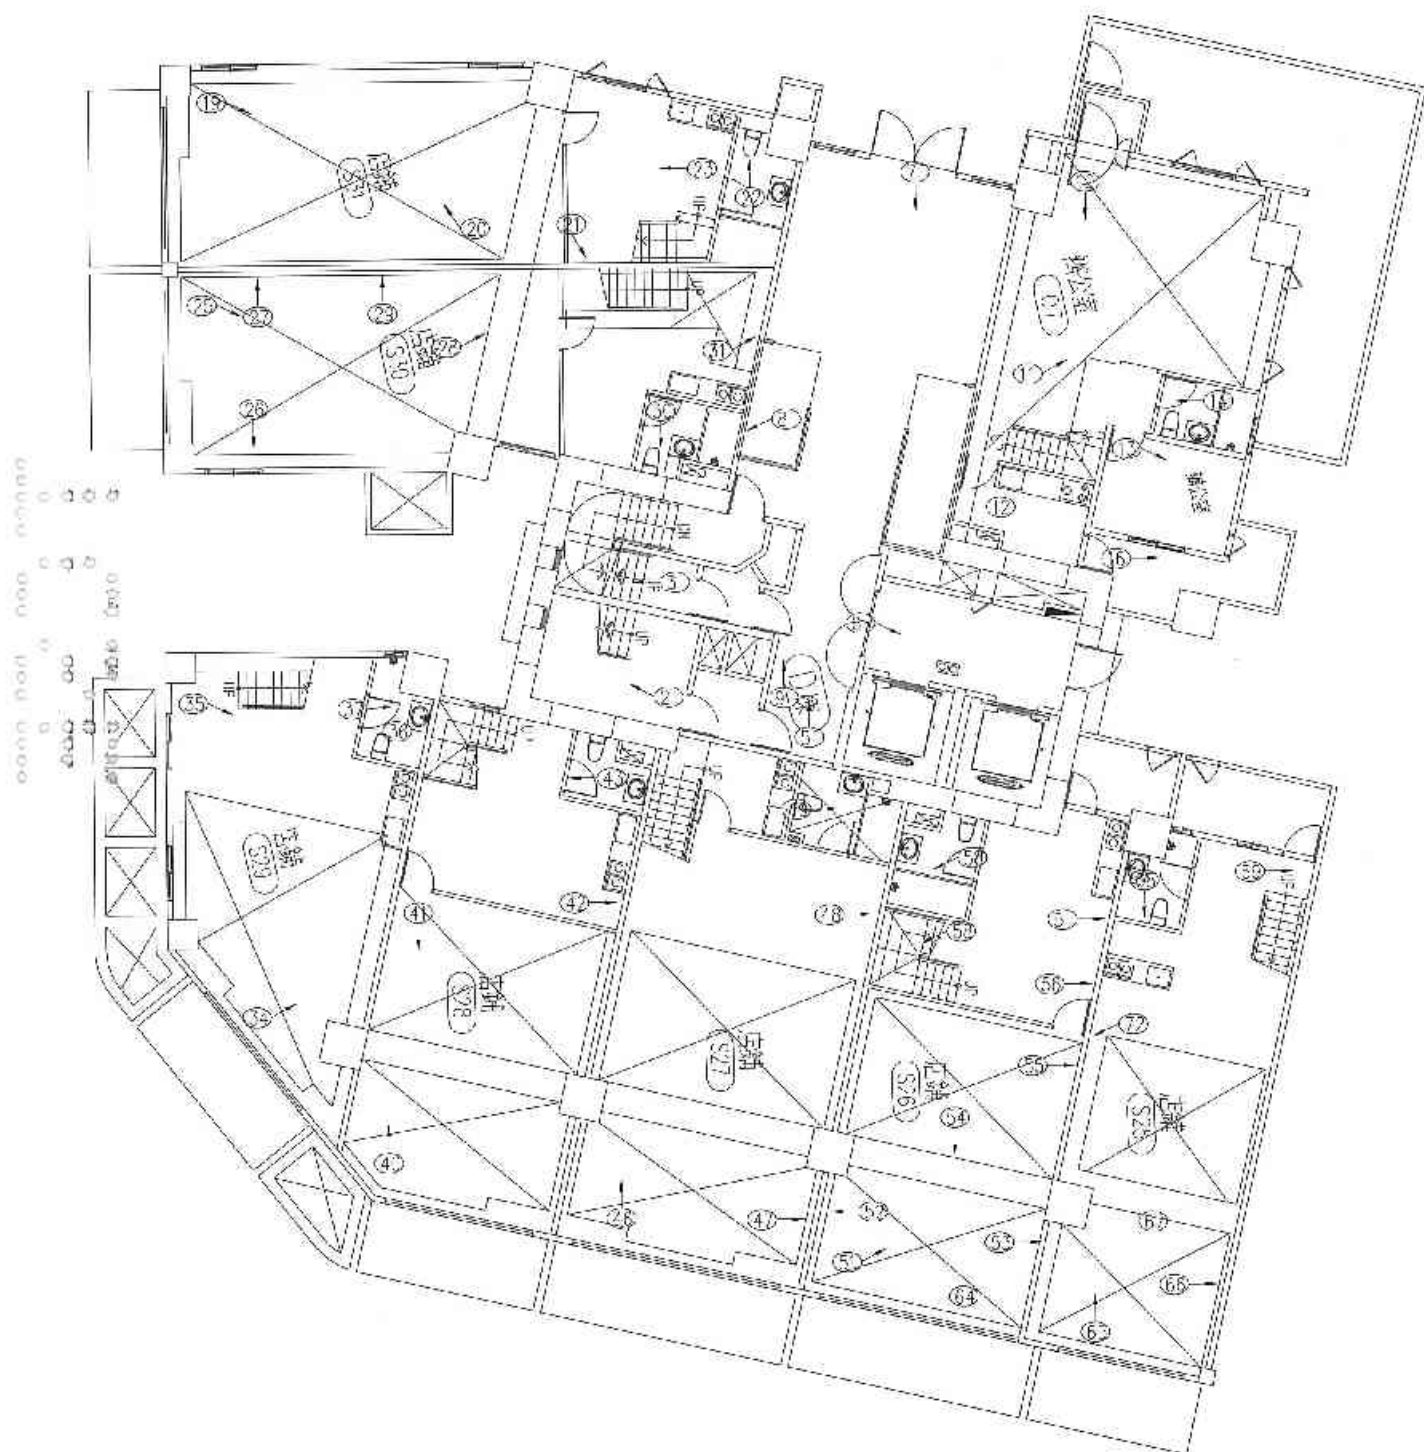
編號 73	說明		編號 74	說明	公共空間(6)-排煙室頂版現況	
公共空間(5)-排煙室現況						
編號 75	說明	公共空間(7)-排煙室頂版現況	編號 76	說明	公共空間(8)-梯廳頂版現況	
						
編號 77	說明	公共空間(9)-梯廳頂版現況				



夾層平面圖 照片編號：



A6 品D棟



一層平面圖 照片編號：



A6 圖D棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏油漆 5. 滲水染污或白華	
1	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間樓梯 現況
2	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間樓梯 現況
3	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間樓梯 現況
4	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間樓梯 現況
5	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間樓梯 現況
6	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間梯牆 室現況
7	☒	☐	☐	☐	☐	☐						公共空間梯牆 現況
8	☒	☐	☒	☐	☐	☐						公共空間梯牆 兼拆煙室梁底 現況
9	☒	☐	☐	☐	☒	☐						公共空間大廳 頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D7辦公室現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D7辦公室現況
12	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D7辦公室頂版 現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D7辦公室現況
14	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D7辦公室頂版 現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						D7辦公室現況
16	☒	☐	☐	☐	☒	☐						D7辦公室頂版 現況
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐		D7辦公室，頂版倒垂牆混凝土打除未修補				
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐		D7辦公室，頂版混凝土澆置不良留有槽型孔洞				
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S31店鋪現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S31店鋪現況
★會勘狀況：		☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修										
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積0.8mx1.5m			
22	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S31店舖廁所 頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S31店舖現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S31店舖現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S30店舖現況
26	☐	☐	☒	☐	☐	☐		###	細微裂縫面積0.8mx0.8m			
27	☐	☐	☒	☐	☐	☐		###	細微裂縫面積0.5mx0.6m			
28	☐	☐	☒	☐	☐	☐		###	細微裂縫面積1.5mx0.7m			
29	☐	☐	☒	☐	☐	☐		###	細微裂縫面積1.5mx0.75m			
30	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S30店舖廁所 頂版現況
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		✓	0.6	0.15	1	S30店舖，牆 裂縫
32	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S30店舖頂版 現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/ /	3.2	0.15	1	S30店舖，牆 裂縫
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S29店舖現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S29店舖現況
36	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S29店舖廁所 頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S29店舖廁所 現況
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/ /	2.5	0.15	1	S29店舖，牆 裂縫
39	☐	☒	☐	☐	☐	☐		—	2.1	0.1	1	S29店舖，柱 裂縫
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S28店舖現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

標的物位址 新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟1F及夾層												
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☒ 輕鋼架 ☐ 其他										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S28店鋪現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積0.9mx1.2m			
43	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S28廁所頂版 現況
44	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S28店鋪頂版 現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S28店鋪，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露				
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S27店鋪現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2	0.25	1	S27店鋪，牆 裂縫
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.1	1	S27店鋪，牆 裂縫
49	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S27廁所頂版 現況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.4	0.15	1	S27店鋪，牆 裂縫
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S26店鋪現況
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.15	1	S26店鋪，牆 裂縫
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積2.5mx1.5m			
54	☐	☐	☒	☐	☐	☐			3.2	0.2	1	S26店鋪，梁 裂縫
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積2.2mx2m			
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積1mx1m			
57	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.3	0.15	1	S26店鋪，牆 裂縫
58	☐	☐	☐	☐	☐	☒			1.2	0.3	1.5	S26店鋪，樓 梯牆裂縫，木 座
59	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S26廁所頂版 現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐		S26店鋪，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露				
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

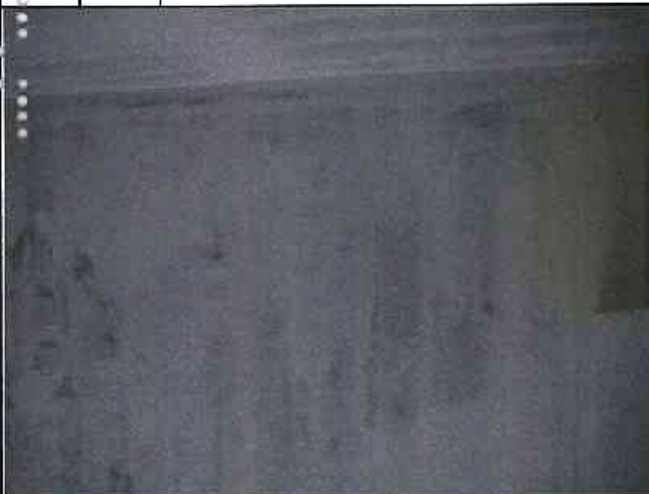
鑑定日期： 中華民國 104年7月16日

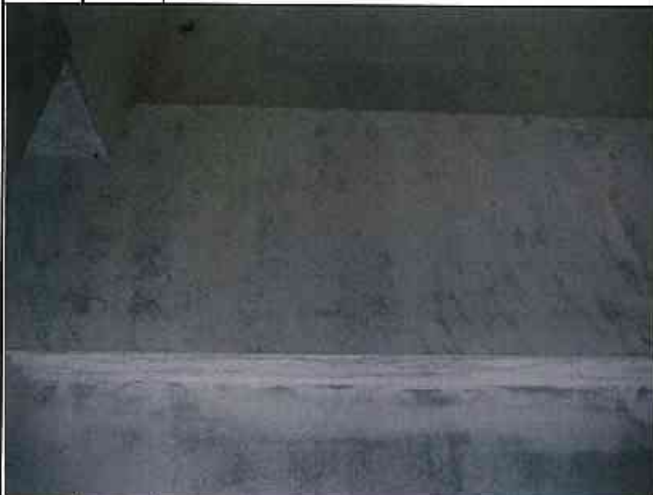
標的物位址		新北市板橋區浮洲合宜住宅A6區D棟1F及夾層										
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☐ 其他					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☐ 木架	☒ 輕鋼架	☐ 其他					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.無縫裂縫 2.粉屑層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S28店鋪頂版 現況
62	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積1.5mx1.2m			
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S28店鋪頂版 現況
64	☐	☐	☒	☐	☐	☐			5.4	0.15	1	S28店鋪，梁 裂縫
65	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S25店鋪現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐		\\	2	0.1	1	S25店鋪，牆 裂縫
67	☐	☐	☒	☐	☐	☐			0.7	0.1	1	S25店鋪，梁 裂縫
68	☒	☐	☐	☐	☒	☐						S25廁所頂版 現況
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/ \	2	0.1	1	S25店鋪，牆 裂縫
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐		###	細微裂縫面積3mx1m			
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐						S25店鋪頂版 現況
72	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	5.5	0.1	1	S25店鋪，牆 裂縫
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

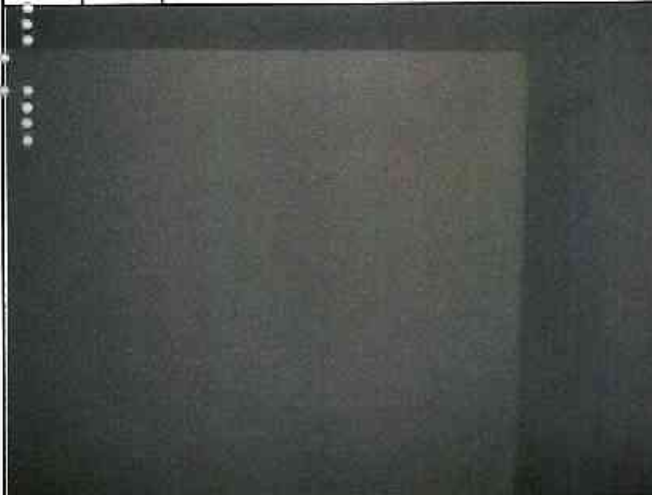
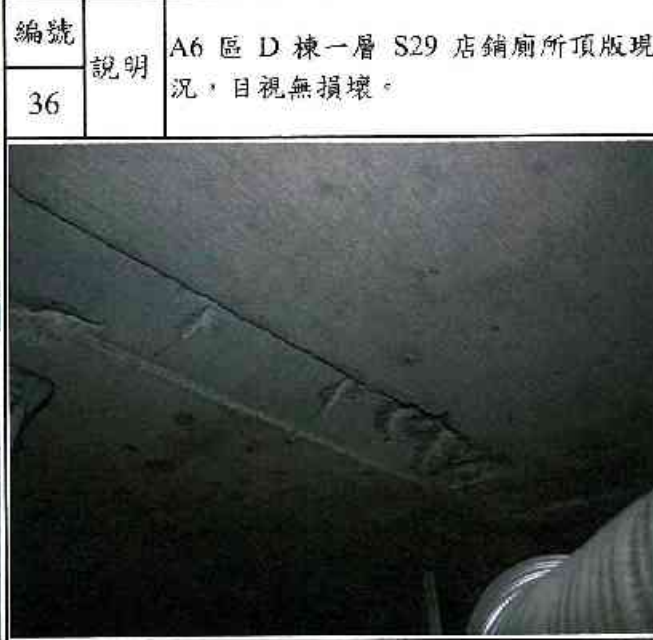
編號 1	說明		編號 2	說明	
A6 區 D 棟 夾層 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。			A6 區 D 棟 一樓 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。		
編號 3	說明		編號 4	說明	
A6 區 D 棟 一樓 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。			A6 區 D 棟 夾層 - 公共 空間樓梯現 況，目視無 損壞。		
編號 5	說明		編號 6	說明	
A6 區 D 棟 一樓 - 公共 空間梯廳現 況，目視無 損壞。			A6 區 D 棟 一樓 - 公共 空間排煙室 現況，目視 無損壞。		

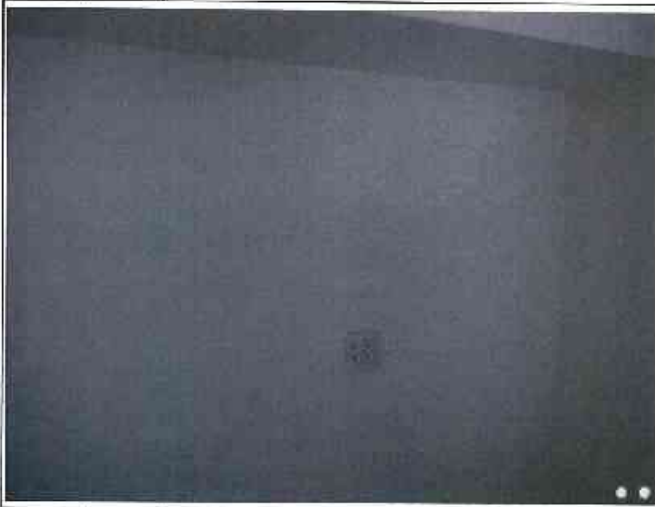
編號 7	說明 A6 區 D 棟一樓-公共空間梯廳現況，目視無損壞。	編號 8	說明 A6 區 D 棟一樓-公共空間梯廳兼排煙室梁底現況，目視無損壞。
			
編號 9	說明 A6 區 D 棟一樓-公共空間大廳頂版現況，目視無損壞。	編號 10	說明 A6 區 D 棟一樓 D7 辦公室現況，目視無損壞。
			
編號 11	說明 A6 區 D 棟一樓 D7 辦公室現況，目視無損壞。	編號 12	說明 A6 區 D 棟一樓 D7 辦公室頂版現況，目視無損壞。
			

編號 13	說明	A6 區 D 棟一樓 D7 辦公室現況，目視無損壞。	編號 14	說明	A6 區 D 棟一樓 D7 辦公室頂版現況，目視無損壞。
					
編號 15	說明	A6 區 D 棟夾層 D7 辦公室現況，目視無損壞。	編號 16	說明	A6 區 D 棟一樓 D7 辦公室頂版現況，目視無損壞。
					
編號 17	說明	A6 區 D 棟夾層 D7 辦公室，頂版倒垂牆混凝土打除未修補。	編號 18	說明	A6 區 D 棟夾層 D7 辦公室，頂版混凝土澆置不良留有槽型孔洞。
					

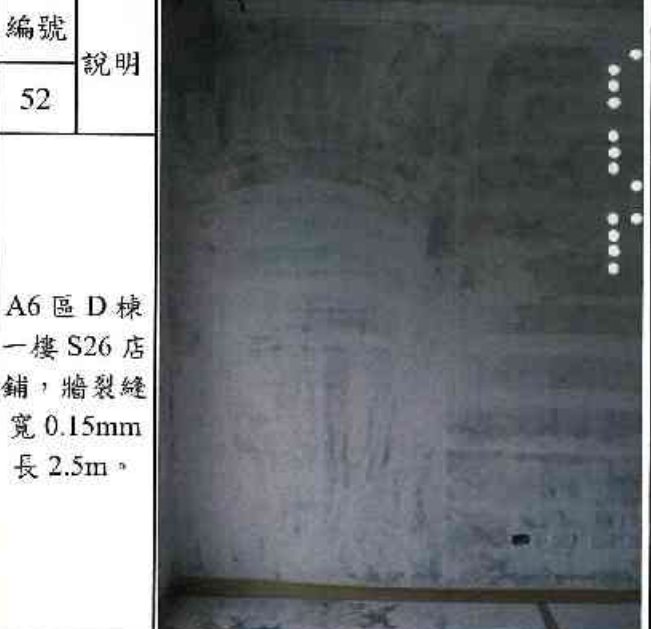
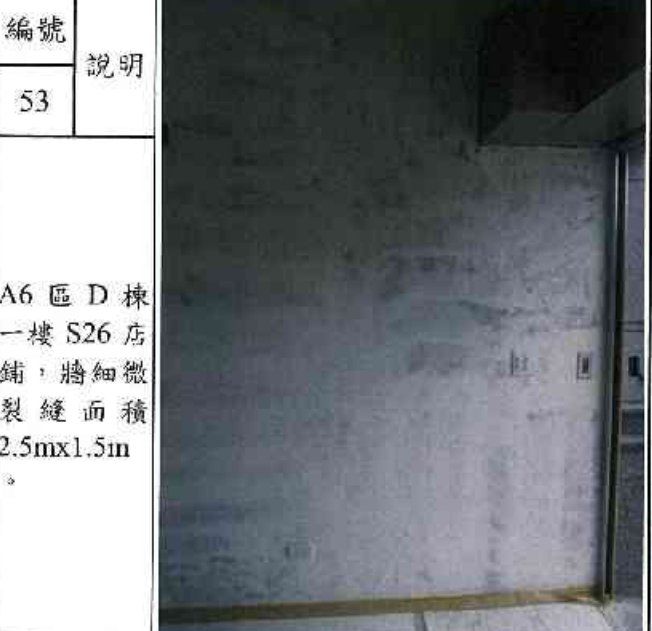
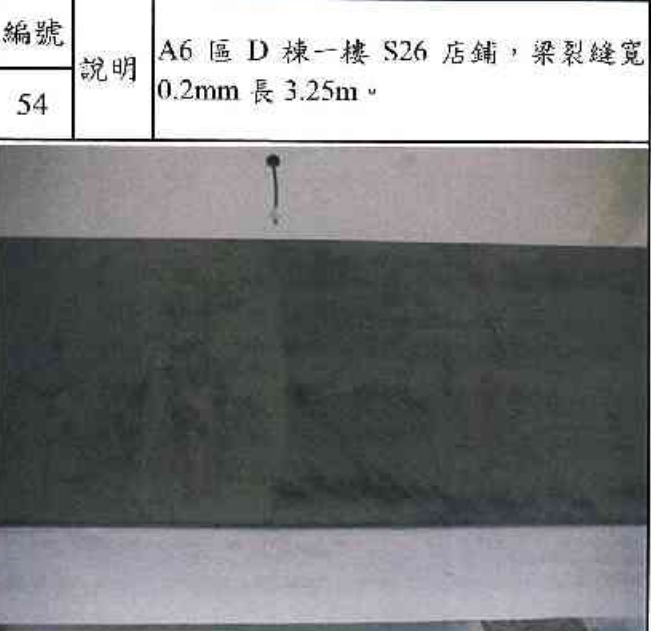
編號 19	說明		編號 20	說明	
A6 區 D 棟 一樓 S31 店 鋪現況，目 視無損壞。			A6 區 D 棟 一樓 S31 店 鋪現況，目 視無損壞。		
編號 21	說明	A6 區 D 棟一樓 S31 店鋪，牆細微裂縫 面積 0.8mx1.5m。	編號 22	說明	A6 區 D 棟一樓 S31 店鋪廁所頂版現 況，目視無損壞。
					
編號 23	說明	A6 區 D 棟一樓 S31 店鋪現況，目視無 損壞。	編號 24	說明	A6 區 D 棟夾層 S31 店鋪現況，目視無 損壞。
					

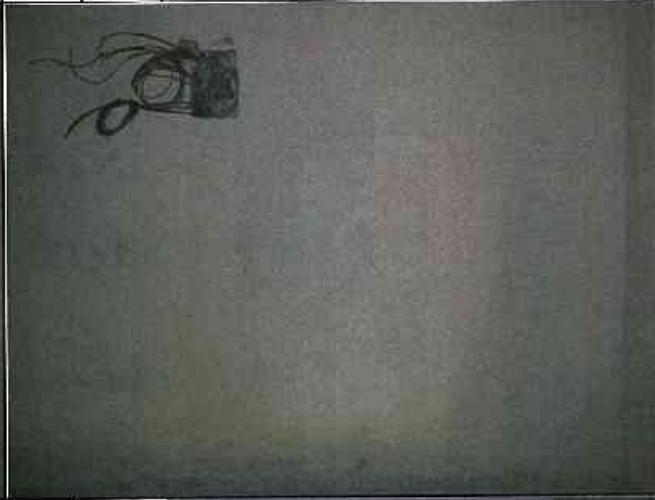
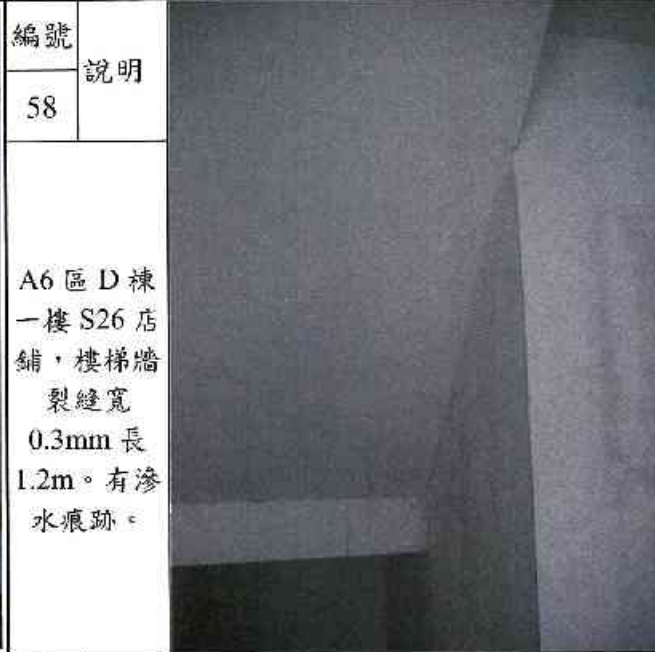
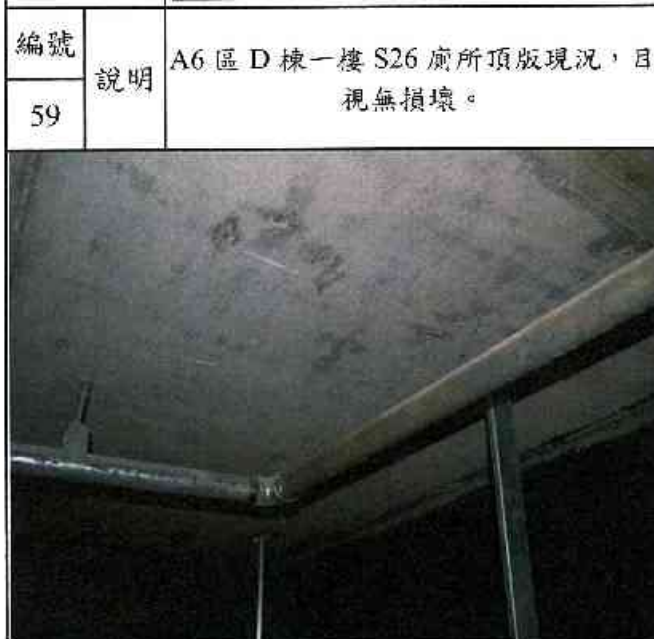
編號	說明		編號	說明	A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪，梁細微裂縫面積 0.8mx0.8m。	
25			26			
A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪現況，目視無損壞。						
編號	說明	A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪，梁細微裂縫面積 0.5mx0.6m。	編號	說明	A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪，梁細微裂縫面積 1.5mx0.7m。	
27			28			
						
編號	說明	A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪，梁細微裂縫面積 1.5mx0.75m。	編號	說明	A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。	
29			30			
						

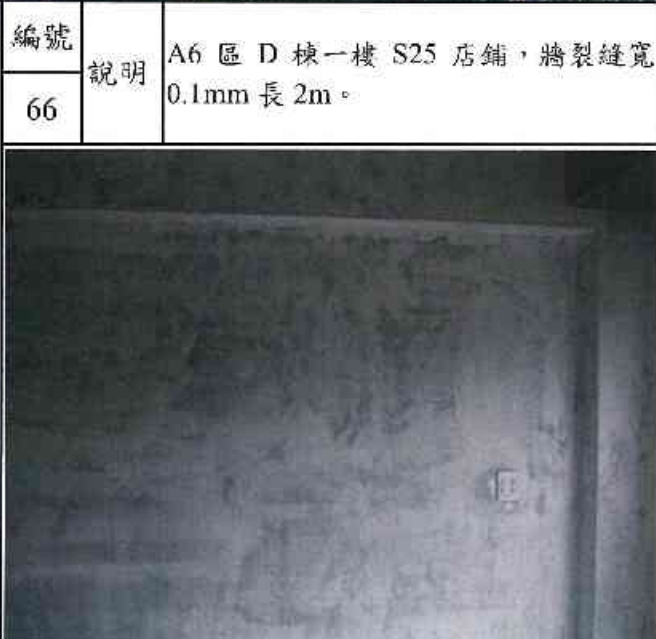
編號 31	說明 A6 區 D 棟一樓 S30 店鋪，牆裂縫寬 0.15mm 長 0.6m。	編號 32	說明 A6 區 D 棟夾層 S30 店鋪頂版現況，目視無損壞。
			
編號 33	說明 A6 區 D 棟夾層 S30 店鋪，牆裂縫寬 0.15mm 長 3.2m。	編號 34	說明 A6 區 D 棟一樓 S29 店鋪現況，目視無損壞。
			
編號 35	說明 A6 區 D 棟一樓 S29 店鋪現況，目視無損壞。	編號 36	說明 A6 區 D 棟一樓 S29 店鋪廁所頂版現況，目視無損壞。
			

編號 37	說明		編號 38	說明	A6 區 D 棟夾層 S29 店鋪，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。	
編號 39	說明		編號 40	說明	A6 區 D 棟一樓 S28 店鋪現況，目視無損壞。	
編號 41	說明		編號 42	說明	A6 區 D 棟一樓 S28 店鋪，牆細微裂縫面積 0.9mx1.2m。	

編號 43	說明	A6 區 D 棟一樓 S28 廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 44	說明	A6 區 D 棟夾層 S28 店鋪頂版現況，目視無損壞。
					
編號 45	說明	A6 區 D 棟夾層 S28 店鋪，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露。	編號 46	說明	A6 區 D 棟一樓 S27 店鋪現況，目視無損壞。
					
編號 47	說明	A6 區 D 棟一樓 S27 店鋪，牆裂縫寬 0.25mm 長 2m。	編號 48	說明	A6 區 D 棟一樓 S27 店鋪，牆裂縫寬 0.1mm 長 1.2m。
					

編號 49	說明 A6 區 D 棟一樓 S27 廁所頂版現況，目視無損壞。	編號 50	說明 A6 區 D 棟夾層 S27 店鋪，牆裂縫寬 0.15mm 長 1.4m。
			
編號 51	說明 A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪現況，目視無損壞。	編號 52	說明 A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，牆裂縫寬 0.15mm 長 2.5m。
			
編號 53	說明 A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，牆細微裂縫面積 2.5mx1.5m。	編號 54	說明 A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，梁裂縫寬 0.2mm 長 3.25m。
			

編號	說明	編號	說明
55	A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，牆細微裂縫 面積 2.5mx1.5m。	56	A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，牆細微裂縫 面積 2.5mx1.5m。
			
編號	說明	編號	說明
57	A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，牆裂縫寬 0.15mm 長 1.3m。	58	A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，樓梯牆裂縫寬 0.3mm 長 1.2m。有滲水痕跡。
			
編號	說明	編號	說明
59	A6 區 D 棟一樓 S26 廁所頂版現況，目視無損壞。	60	A6 區 D 棟夾層 S26 店鋪，頂版混凝土保護層不足鋼筋裸露。
			

編號 61	說明 A6 區 D 棟夾層 S26 店鋪頂版現況，目視無損壞。	編號 62	說明 A6 區 D 棟夾層 S26 店鋪，牆細微裂縫面積 1.5mx1.2m。
			
編號 63	說明 A6 區 D 棟夾層 S26 店鋪頂版現況，目視無損壞。	編號 64	說明 A6 區 D 棟一樓 S26 店鋪，梁裂縫寬 0.15mm 長 5.4m。
			
編號 65	說明 A6 區 D 棟一樓 S25 店鋪現況，目視無損壞。	編號 66	說明 A6 區 D 棟一樓 S25 店鋪，牆裂縫寬 0.1mm 長 2m。
			

編號 67	說明		編號 68	說明	A6 區 D 棟一樓 S25 廁所頂版現況，目視無損壞。
A6 區 D 棟一樓 S25 店鋪，梁裂縫寬 0.1mm 長 0.7m。					
編號 69	說明	A6 區 D 棟一樓 S25 店鋪，牆裂縫寬 0.1mm 長 2m。	編號 70	說明	A6 區 D 棟夾層 S25 店鋪，牆細微裂縫面積 3mx1m。
					
編號 71	說明	A6 區 D 棟夾層 S25 店鋪頂版現況，目視無損壞。	編號 72	說明	
		A6 區 D 棟一樓 S25 店鋪，牆裂縫寬 0.1mm 長 5.5m。			

