

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊十一】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日 期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文 號：中市結技鑑字第 286 號

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」 A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)

邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦春(技執字第 004369 號)

高原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)

陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)

楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)

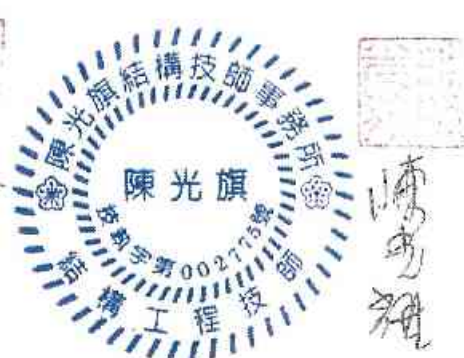
林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)

邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)

顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建愉(技執字第 001004 號)

黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)

高志宏(技執字第 007203 號)



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建倫(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃冠綸



黃冠綸



李明哲



林育信



提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉



張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十一：A6 東區 H 棟裂損現況調查報告

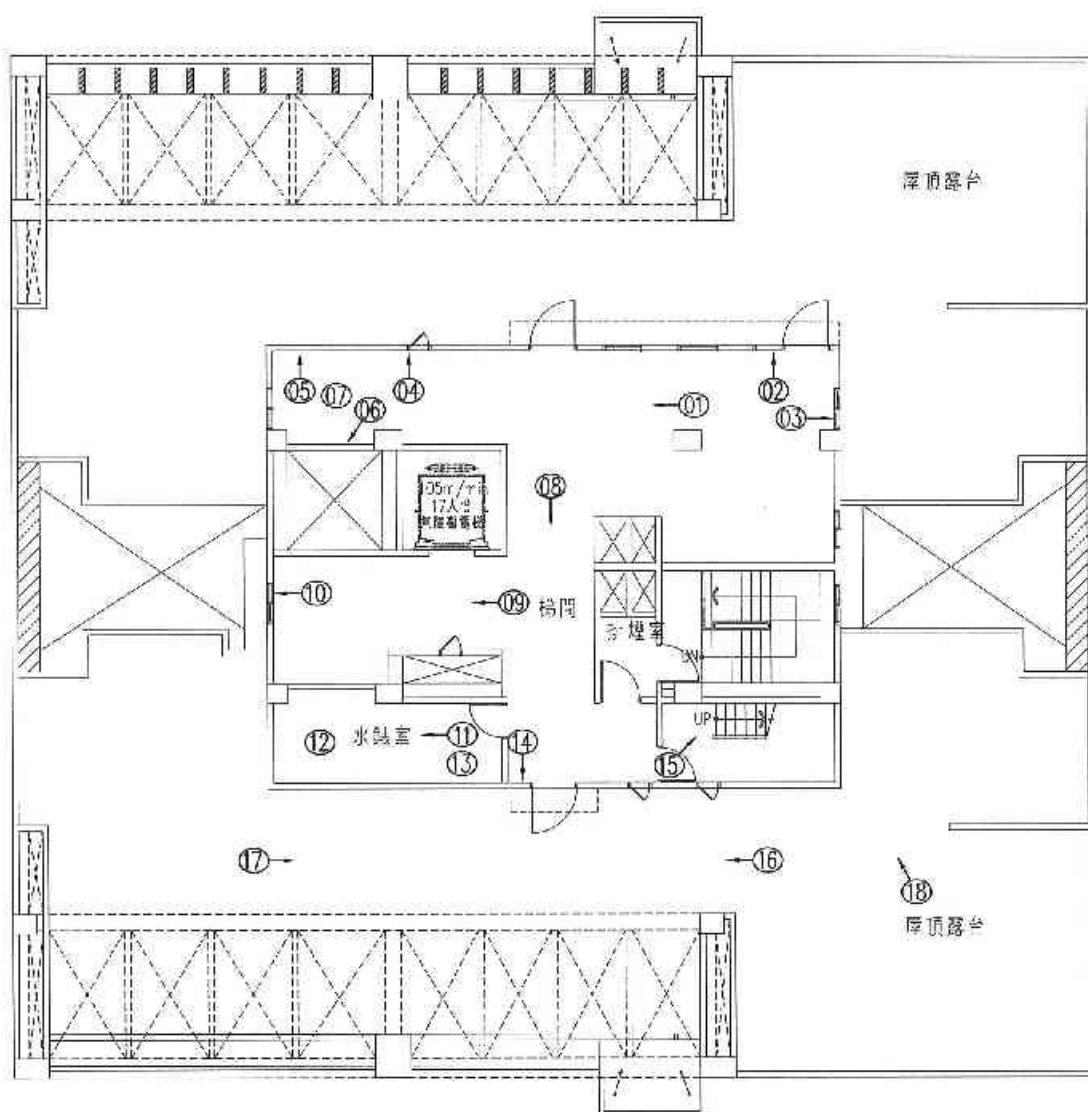




浮洲合宜住宅 A6 區地上層 II 棟現況調查

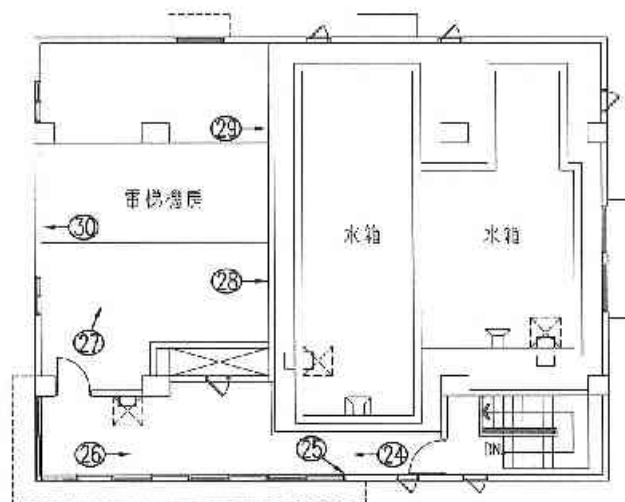
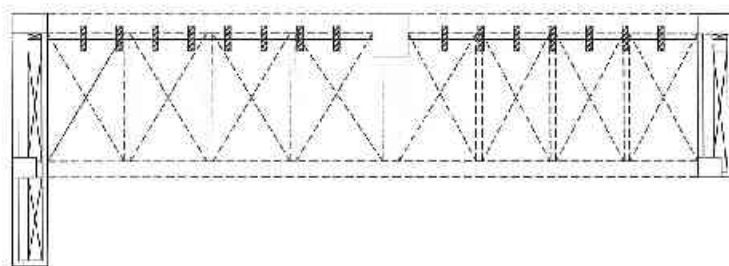
目錄

屋頂層含屋頂一層～三層(RF).....	1
二十三層(23F)	11
二十二層(22F)	29
二十一層(21F)	45
二十層(20F)	59
十九層(19F)	73
十八層(18F)	86
十七層(17F)	99
十六層(16F)	113
十五層(15F)	127
十四層(14F)	141
十三層(13F)	154
十二層(12F)	168
十一層(11F)	181
十層(10F)	194
九層(9F)	210
八層(8F)	223
七層(7F)	237
六層(6F)	251
五層(5F)	265
四層(4F)	278
三層(3F)	291
二層(2F)	305
一層含夾層 (1F)	317



屋頂一層平面圖 照片編號：○

A6區H棟



屋頂三層平面圖 照片編號：○
A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表



鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

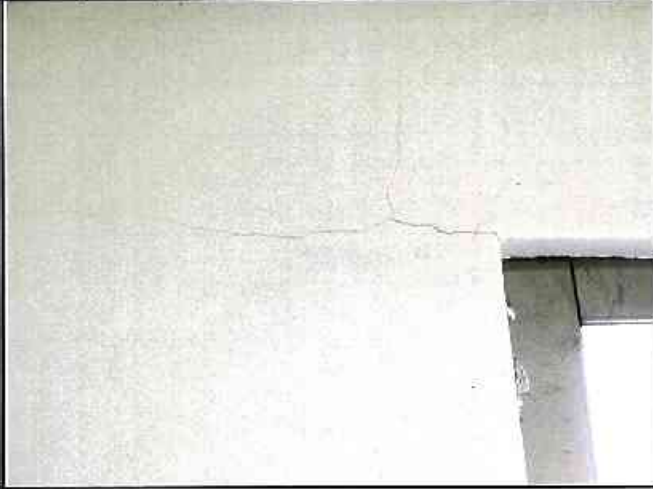
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟RF										
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他 屋頂層											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 水泥粉光											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，樓梯間全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐					1	屋頂一層，樓梯間牆現況
03	☐	☐	☐	☒	☐	☐					1	屋頂一層，樓梯間牆現況
04	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.2	1	屋頂一層，樓梯間牆現況
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.0, 2.0	0.15	1	屋頂一層，樓梯間牆現況
06	☐	☐	☐	☒	☐	☐						屋頂一層，樓梯間牆現況，粉刷層膨拱
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	屋頂一層，樓梯間頂版現況
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，樓梯間全景
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，樓梯間全景
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.25	1	屋頂一層，樓梯間牆現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，水錶室全景
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	屋頂一層，水錶室頂版現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	屋頂一層，水錶室頂版現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1	1	屋頂一層，樓梯間牆現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，樓梯間全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，露台全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，露台全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂一層，外牆全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層，水錶室全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層，廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

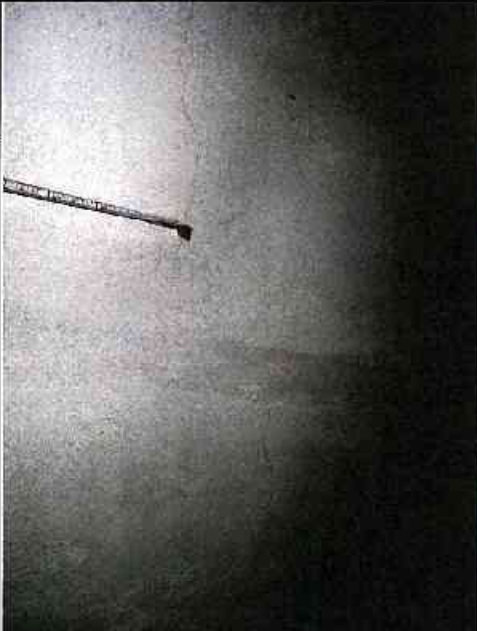
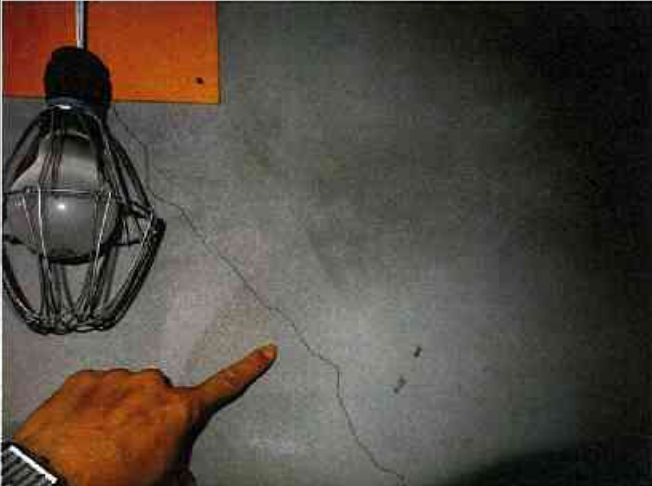
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟RF										
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他 屋頂層											
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☐ 其他											
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☐ 木架 ☐ 輕鋼架 ☐ 其他											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 水泥粉光											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露銹蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白蟻
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層，機房全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層，機房全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂二層，機房全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層，全景
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4	0.45		屋頂三層，機房現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層，全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						屋頂三層，電梯機房全景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.2	1	屋頂三層，電梯機房牆現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0		1	屋頂三層，電梯機房牆現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6 1.0	0.35		屋頂三層，電梯機房牆現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

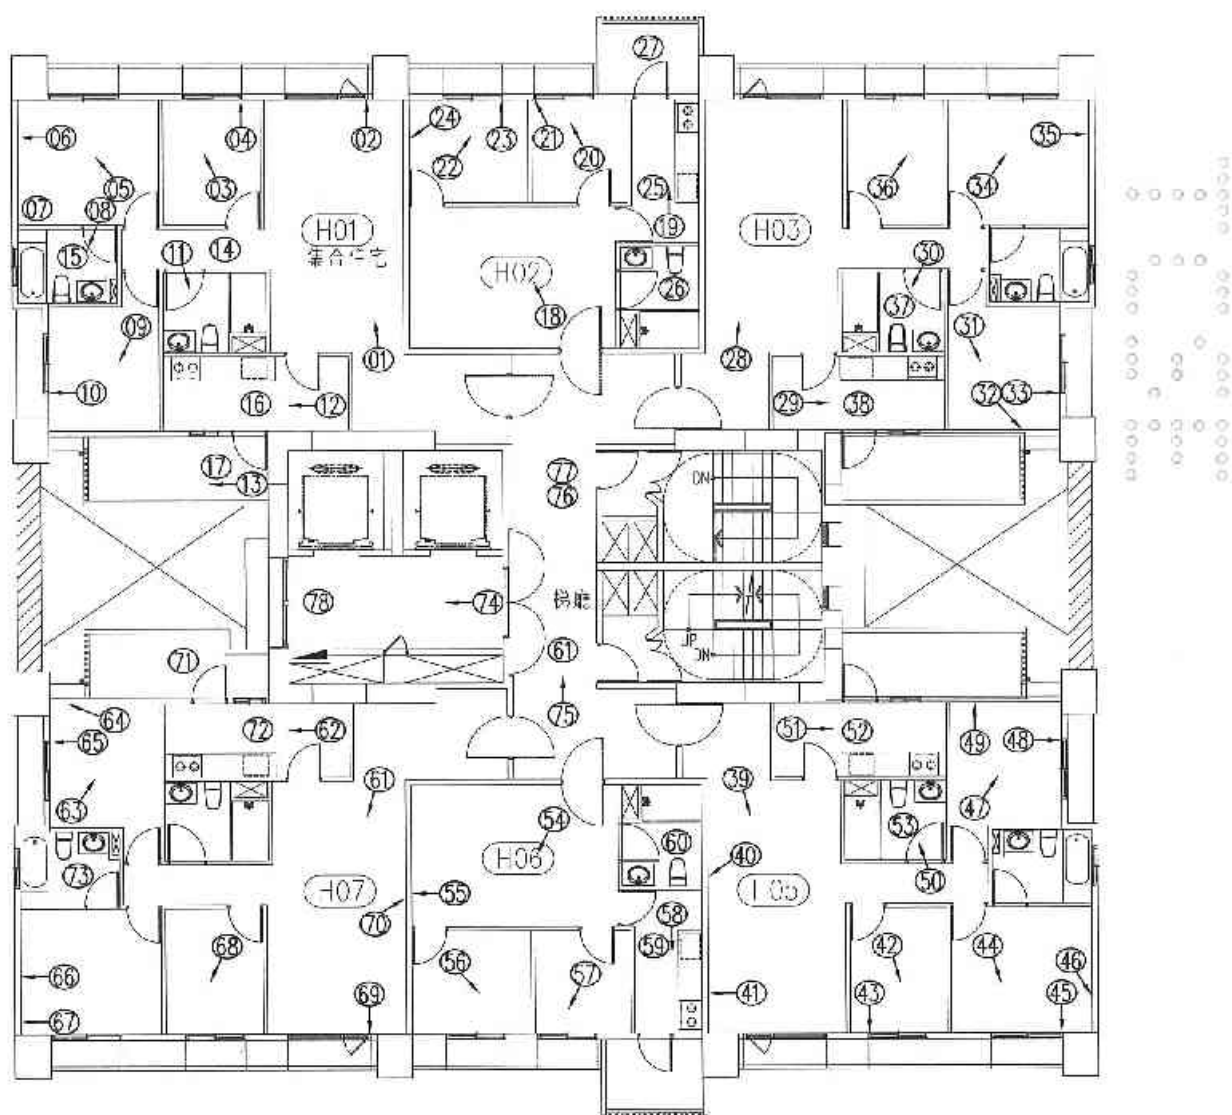
編號 01	說明	A6區II棟屋頂一層-樓梯間全景	編號 02	說明	A6區H棟屋頂一層-樓梯間牆細微裂縫
					
編號 03	說明	A6區H棟屋頂一層-樓梯間牆細微裂縫	編號 04	說明	A6區H棟屋頂一層-樓梯間牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm
					
編號 05	說明	A6區II棟屋頂一層-樓梯間牆細微裂縫，長約3.0m、2.0m，寬約0.15mm	編號 06	說明	A6區H棟屋頂一層-樓梯間牆現況，粉刷層膨拱
					

編號 07	說明 A6 區 H 棟屋頂一層 樓梯間頂版滲水痕跡	編號 08	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-樓梯間全景
			
編號 09	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-樓梯間全景	編號 10	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-樓梯間牆細微裂縫，長約 1.2m，寬約 0.25mm
			
編號 11	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-水錶室全景	編號 12	說明 A6 區 H 棟屋頂一層 水錶室頂版滲水痕跡
			

編號 13	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-水錶室頂版滲水痕跡	編號 14	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-樓梯間牆細微裂縫，長約 0.6m，寬約 0.1mm
			
編號 15	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-樓梯間全景，目視無損壞	編號 16	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-露台全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-露台全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6 區 H 棟屋頂一層-外牆全景，目視無損壞
			

編號	說明		編號	說明	
19			20		
A6區H棟屋頂二層-水錶室全景，目視無損壞					
編號	說明		編號	說明	
21			22		
A6區H棟屋頂二層-機房全景，目視無損壞					
編號	說明		編號	說明	
23			24		
A6區H棟屋頂二層-機房全景，目視無損壞		A6區H棟屋頂三層全景			

編號 25	說明 A6區II棟屋頂三層-牆裂縫，長約0.4m，寬約0.45mm	編號 26	說明 A6區II棟屋頂三層-全景		
編號 27	說明 A6區II棟屋頂三層-電梯機房全景	編號 28	說明 A6區H棟屋頂三層 電梯機房牆細微裂縫，長約2.0m，寬約0.2mm		
編號 29	說明 A6區H棟屋頂三層-電梯機房牆細微裂縫，長約2.0m	編號 30	說明 A6區H棟屋頂三層-電梯機房牆裂縫，長約0.6m、1.0m，寬約0.35mm		



二十三層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟23F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6		1	H01-客廳牆現況
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
04	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H01-臥室牆現況
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
06	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.1	1	H01-主臥室牆現況
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	H01-主臥室頂版現況
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.15	1	H01-臥室牆現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-陽台全景
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-陽台頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷新脫落 3. 洗滌土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白堊
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2x2	0.15	1	H02-臥室牆現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x3	0.15	1	H02-臥室牆現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.2	1	H02-臥室牆現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-套房頂版現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H02-陽台倒置牆一支鋼筋貼棋局部外露
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5, 1.0, 2.3	0.15	1	H03-臥室牆現況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6		1	H03-臥室牆現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	H03-主臥室牆現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03 浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H05-客廳牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水污漬或白堊
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5		1	H05-客廳牆現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.1	1	H05-臥室牆現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.25	1	H05-主臥室牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.3		H05-主臥室牆現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H05-臥室牆現況
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.25	1	H05-臥室牆現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3		H06-客廳牆現況
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

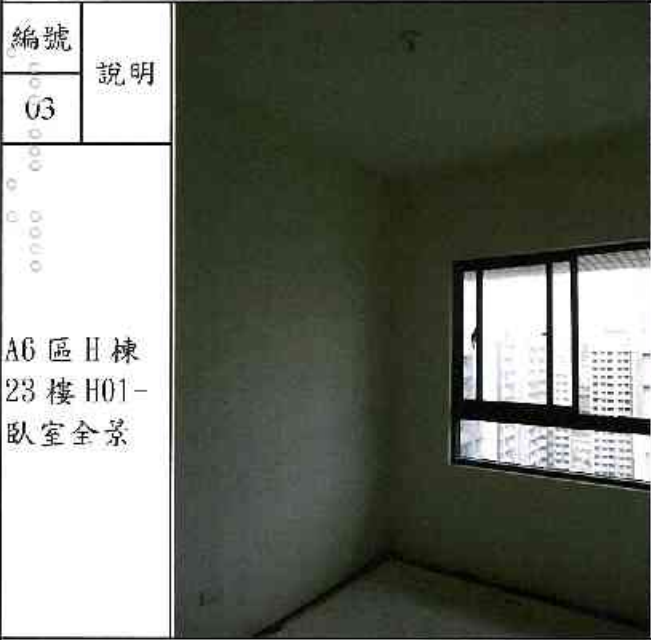
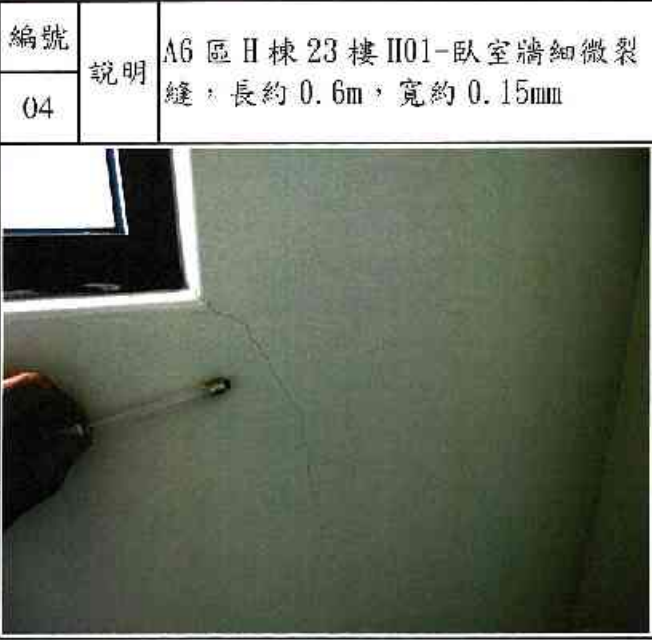
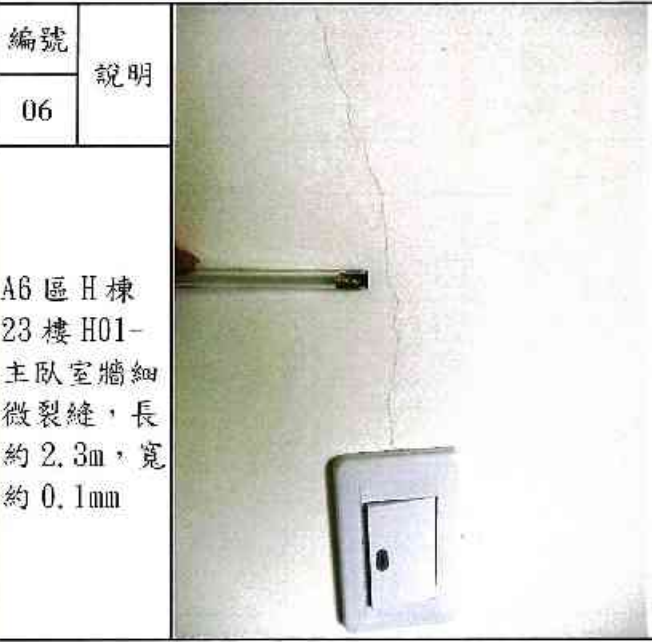
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

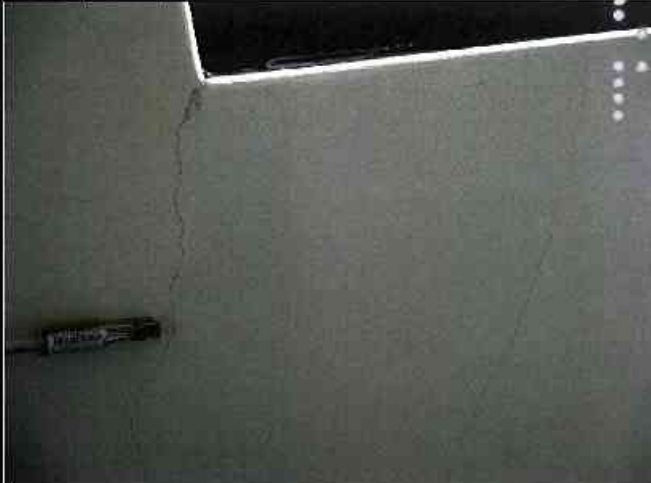
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟23F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 洗滌土剝落或銹筋外露 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白華
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
62	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
64	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H07-臥室牆現況
65	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.1	1	H07-臥室牆現況
66	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.15	1	H07-主臥室牆現況
67	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1	H07-主臥室牆現況
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
69	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.2	1	H07-客廳牆現況
70	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3		H07-客廳牆現況
71	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
72	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
73	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
74	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
75	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
76	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
77	☐	☐	☒	☐	☐	☐					3	梯廳梁底角落處混凝土剝落
78	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

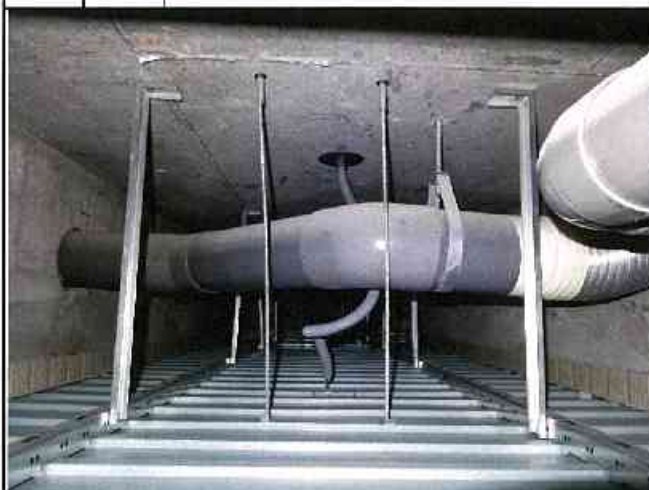
※其他事項：

編號 01	說明	A6 區 H 棟 23 樓 H01-客廳全景	編號 02	說明	A6 區 H 棟 23 樓 H01-客廳牆細微裂縫，長約 0.6m
					
編號 03	說明	A6 區 H 棟 23 樓 H01-臥室全景	編號 04	說明	A6 區 H 棟 23 樓 H01-臥室牆細微裂縫，長約 0.6m，寬約 0.15mm
					
編號 05	說明	A6 區 H 棟 23 樓 H01-主臥室全景	編號 06	說明	A6 區 H 棟 23 樓 H01-主臥室牆細微裂縫，長約 2.3m，寬約 0.1mm
					

編號 07	說明 A6區H棟23樓H01-主臥室頂版滲水痕跡	編號 08	說明 A6區H棟23樓H01-浴廁全景，目視無損壞	
				
編號 09	說明 A6區H棟23樓H01-臥室全景	編號 10	說明 A6區H棟23樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm，共2處	
				
編號 11	說明 A6區H棟23樓H01-浴廁全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟23樓H01-廚房全景，目視無損壞	
				

編號	說明		編號	說明	
13			14		
A6區H棟23樓H01-陽台全景，目視無損壞					

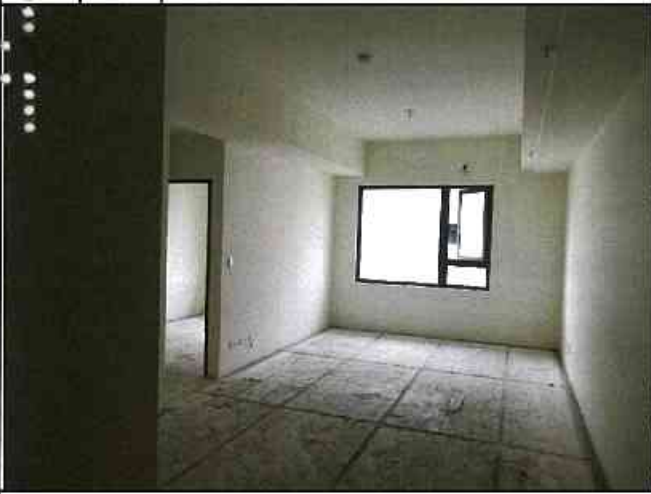
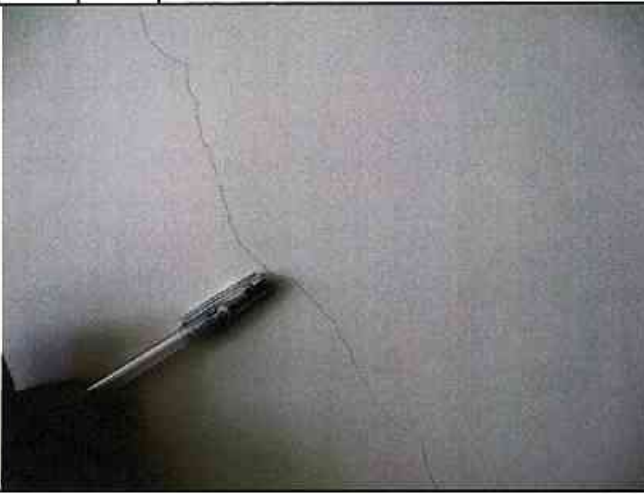
編號	說明		編號	說明	
15			16		
A6區H棟23樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞			A6區H棟23樓H01 廚房頂版現況，目視無損壞		

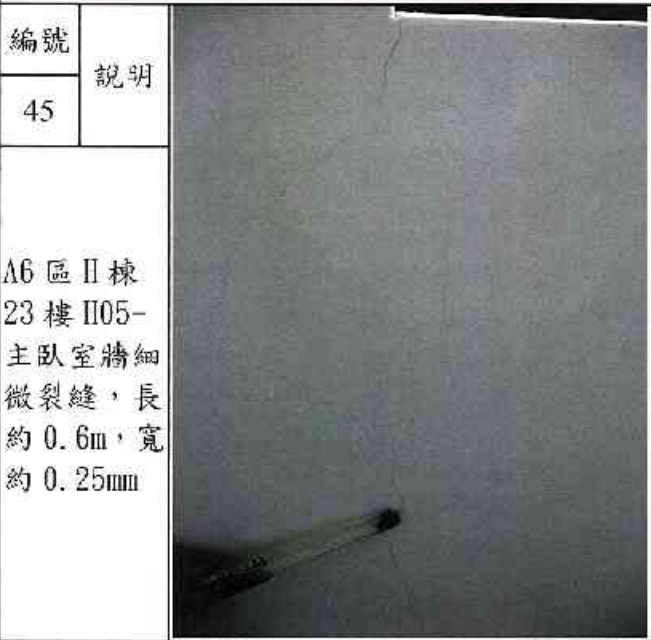
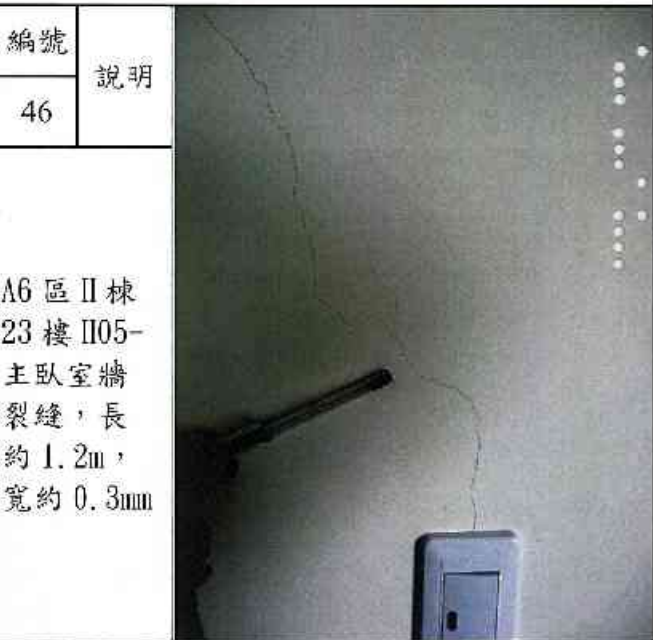
編號	說明		編號	說明	
17			18		
A6區H棟23樓H01-陽台頂版現況，目視無損壞			A6區H棟23樓H02-客廳全景，目視無損壞		

編號 19	說明	A6區H棟 23樓H02- 廚房全景， 目視無損壞	編號 20	說明	A6區H棟23樓H02臥室全景
編號 21	說明	A6區H棟23樓H02-臥室牆細微裂縫，長約0.2m，寬約0.15mm，共2處	編號 22	說明	A6區H棟23樓H02-臥室全景
編號 23	說明	A6區H棟 23樓H02- 臥室牆細微 裂縫，長約 0.6m，寬約 0.15mm，共 3處	編號 24	說明	A6區H棟23樓H02-臥室牆細微裂縫，長約2.0m，寬約0.2mm

編號 25	說明 A6區II棟23樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟23樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區II棟23樓H02-陽台倒垂牆一支鋼筋貼模局部外露	編號 28	說明 A6區H棟23樓H03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟23樓H03-廚房全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟23樓H03-浴廁全景，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
31	A6區H棟23樓H03-臥室全景	32	A6區H棟23樓H03-臥室牆細微裂縫，長約1.5m、1.0m、2.3m，寬約0.15mm
			
編號	說明	編號	說明
33	A6區H棟23樓H03-臥室牆細微裂縫，長約0.6m	34	A6區H棟23樓H03-主臥室全景
			
編號	說明	編號	說明
35	A6區H棟23樓H03主臥室牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.2mm	36	A6區H棟23樓H03-臥室全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟23樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟23樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟23樓H05-客廳全景	編號 40	說明 A6區II棟23樓II05-客廳牆細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			
編號 41	說明 A6區II棟23樓II05-客廳牆細微裂縫，長約1.5m	編號 42	說明 A6區II棟23樓II05-臥室全景
			

編號 43	說明	A6區H棟23樓H05臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.1mm，共2處	編號 44	說明	A6區H棟23樓H05-主臥室全景
					
編號 45	說明	A6區H棟23樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.25mm	編號 46	說明	A6區H棟23樓H05-主臥室牆裂縫，長約1.2m，寬約0.3mm
					
編號 47	說明	A6區H棟23樓H05-臥室全景	編號 48	說明	A6區H棟23樓H05-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm
					

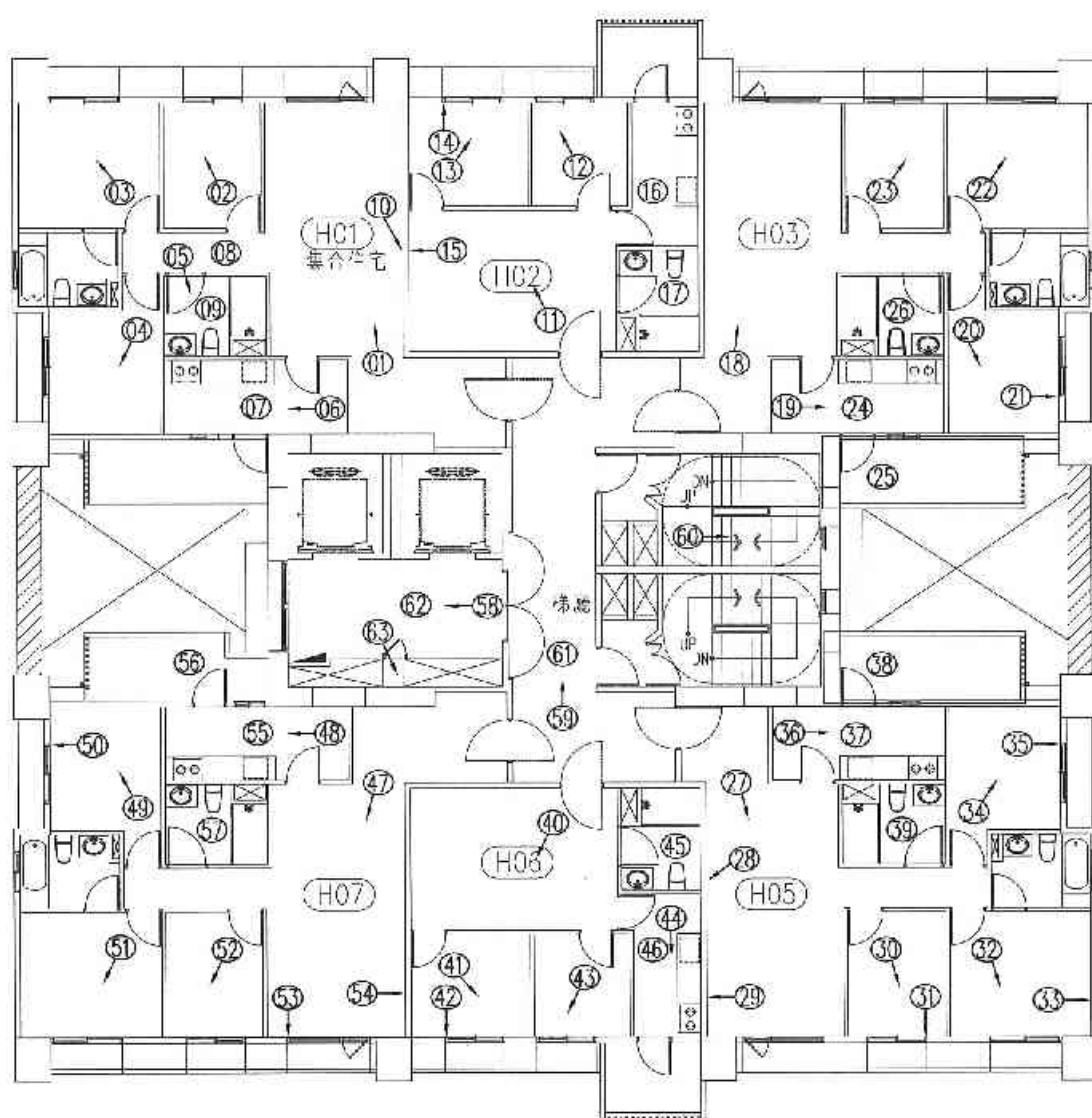
編號 49	說明 A6區II棟23樓H05-臥室牆細微裂縫，長約1.5m，寬約0.25mm	編號 50	說明 A6區H棟23樓H05-浴廁全景，目視無損壞	
				
編號 51	說明 A6區H棟23樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區II棟23樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	
				
編號 53	說明 A6區H棟23樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 54	說明 A6區H棟23樓H06-客廳全景	
				

編號 55	說明		編號 56	說明	A6區H棟23樓H06-臥室全景，目視無損壞	
A6區H棟23樓H06-客廳牆裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm						
編號 57	說明	A6區H棟23樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區H棟23樓H06-廚房全景，目視無損壞	
						
編號 59	說明	A6區H棟23樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 60	說明	A6區H棟23樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	
						

編號 61	說明	A6區H棟23樓H07-客廳全景	編號 62	說明	
		A6區H棟23樓H07-廚房全景，目視無損壞			
編號 63	說明	A6區H棟23樓H07-臥室全景	編號 64	說明	
		A6區H棟23樓H07-臥室牆細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm			
編號 65	說明	A6區H棟23樓H07-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.1mm	編號 66	說明	
		A6區H棟23樓H07-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.15mm			

編號 67	說明 A6區H棟23樓H07-主臥室牆細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm	編號 68	說明 A6區H棟23樓H07-臥室全景，目視無損壞		
編號 69	說明 A6區H棟23樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm，共2處	編號 70	說明 A6區H棟23樓H07-客廳牆裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm		
編號 71	說明 A6區H棟23樓H07-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 72	說明 A6區H棟23樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞		

編號 73	說明 A6區H棟23樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 74	說明 A6區H棟23樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
			
編號 75	說明 A6區H棟23樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 76	說明 A6區H棟23樓公共空間 梯廳頂版現況，目視無損壞
			
編號 77	說明 A6區H棟23樓公共空間-梯廳梁底角落處混凝土剝落	編號 78	說明 A6區H棟23樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			



二十二層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟22F											
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他						
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石					
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架					
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他						
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景	
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景	
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E01-主臥室全景	
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景	
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景	
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景	
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況	
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走廊頂版現況	
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						E01-浴廁頂版現況	
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H01-客廳牆現況	
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景	
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景	
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H02-臥室牆現況	
15	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	E02-客廳牆現況	
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況	
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況	
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景	
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景	
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項：													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟22F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1	H03-臥室牆現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H03-陽台側牆打石未修補及鋼筋外露
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴室頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H05-客廳牆現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.2	1	H05-客廳牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.2	1	H05-臥室牆現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.1	1	H05-主臥室牆現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.25	1	H05-臥室牆現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-陽台頂版現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟22F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

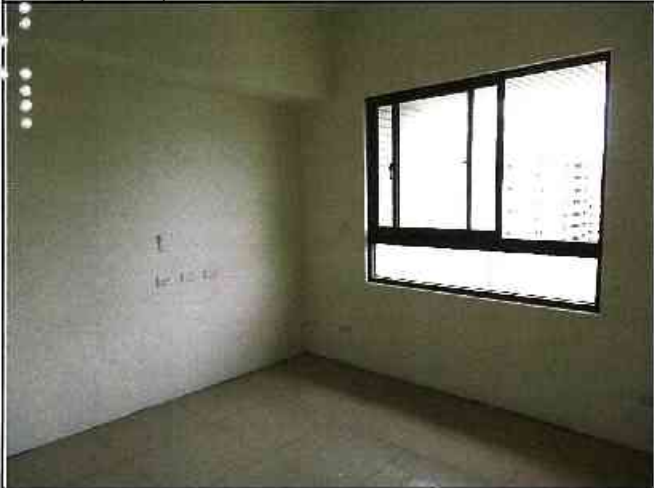
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.2	0.15	1	H06-臥室牆現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.1	0.2	1	H07-臥室牆現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.1	1	H07-客廳牆現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.0,2.3	0.3		H07-客廳牆現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						接梯間全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

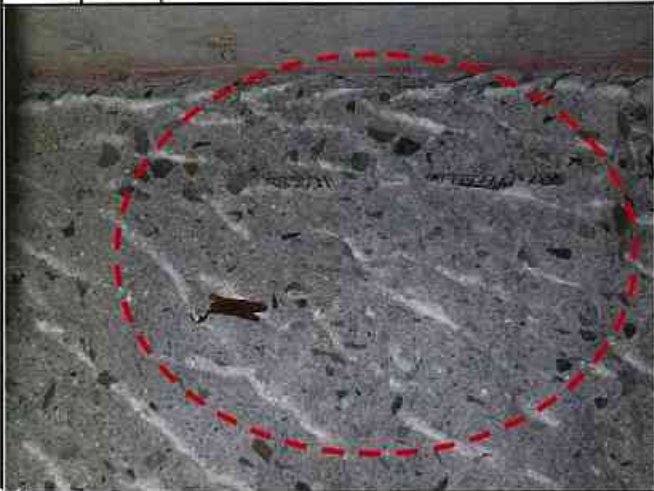
-33-

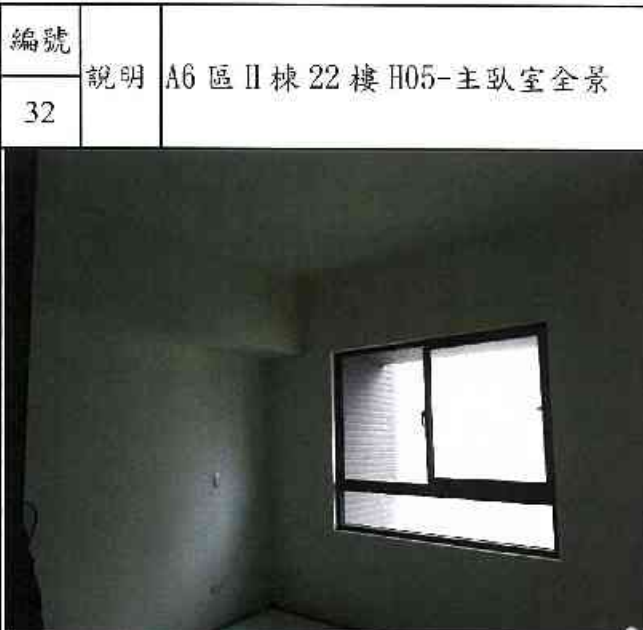
編號 01	說明	A6區H棟22樓H01-客廳全景	編號 02	說明	
		A6區H棟22樓H01-臥室全景，目視無損壞			
編號 03	說明	A6區H棟22樓H01-主臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明	A6區H棟22樓H01-臥室全景，目視無損壞
					
編號 05	說明	A6區H棟22樓H01-浴廁全景，目視無損壞	編號 06	說明	A6區H棟22樓H01-廚房全景，目視無損壞
					

編號 07	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H01 走道頂版現況，目視無損壞
					
編號 09	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H01-客廳牆細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.2mm
					
編號 11	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H02-客廳全景	編號 12	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H02-臥室全景，目視無損壞
					

編號 13	說明 A6區H棟22樓H02-臥室全景	編號 14	說明 A6區H棟22樓H02-臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm		
編號 15	說明 A6區H棟22樓H02-客廳牆細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 16	說明 A6區H棟22樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞		
編號 17	說明 A6區H棟22樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟22樓H03-客廳全景，目視無損壞		

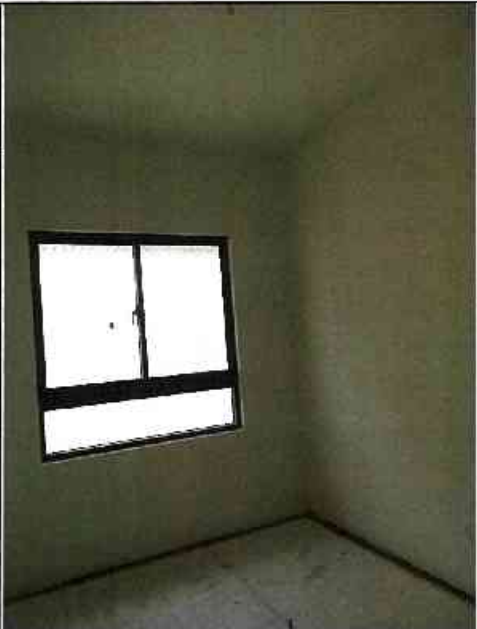
編號 19	說明		編號 20	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H03-臥室全景	
A6 區 H 棟 22 樓 H03- 廚房全景， 目視無損壞						
編號 21	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H03-臥室牆細微裂縫，長約 0.5m，寬約 0.15mm	編號 22	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H03-主臥室全景，目視無損壞	
						
編號 23	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H03-臥室全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6 區 II 棟 22 樓 II03-廚房頂版現況，目視無損壞	
						

編號 25	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H03-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	編號 26	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H03-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H05-客廳全景	編號 28	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H05 客廳牆細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.2mm
			
編號 29	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H05-客廳牆細微裂縫，長約 2.0m，寬約 0.2mm	編號 30	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H05-臥室全景
			

編號 31	說明		編號 32	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H05-主臥室全景	
編號 33	說明		編號 34	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H05 臥室全景	
編號 35	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H05 臥室牆細微裂縫，長約 0.6m，寬約 0.25mm	編號 36	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H05 廚房全景，目視無損壞	
						

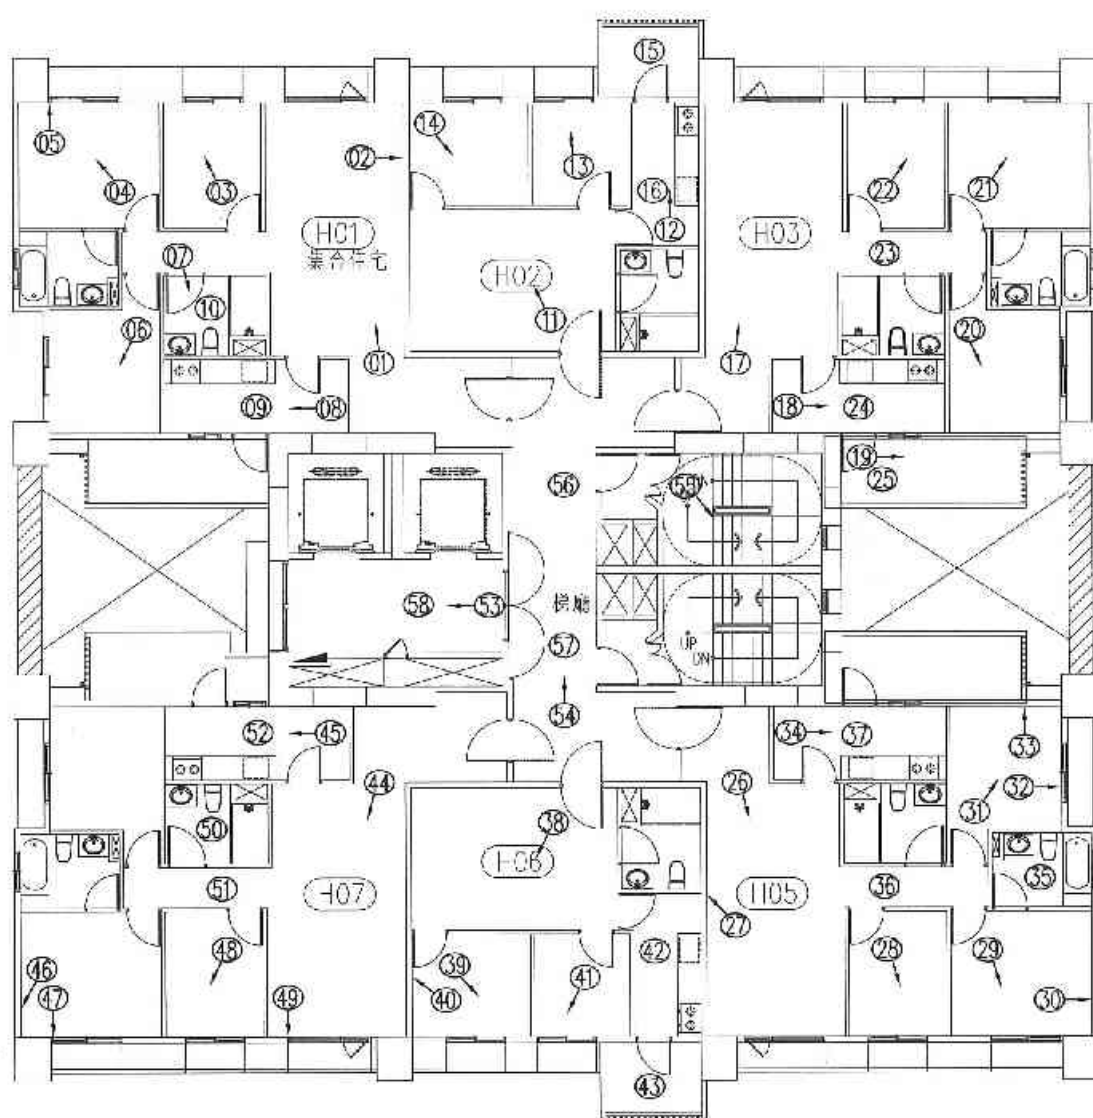
編號 37	說明 A6 區 H 棟 22 樓 II05-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6 區 H 棟 22 樓 II05-陽台頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6 區 H 棟 22 樓 II05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 40	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H06-臥室全景	編號 42	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H06-臥室牆網微裂縫，長約 0.2m，寬約 0.15mm
			

編號 43	說明	A6區H棟22樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區H棟22樓H06-廚房全景，目視無損壞
編號 45	說明	A6區H棟22樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 46	說明	A6區H棟22樓H06 廚房頂版現況，目視無損壞
編號 47	說明	A6區H棟22樓H07-客廳全景	編號 48	說明	A6區H棟22樓H07-廚房全景，目視無損壞

編號 49	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H07-臥室全景	編號 50	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H07-臥室牆細微裂縫，長約 0.1m，寬約 0.2mm
					
編號 51	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H07-主臥室全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H07-臥室全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H07-客廳牆細微裂縫，長約 0.6m，寬約 0.1mm，共 2 處	編號 54	說明	A6 區 H 棟 22 樓 H07-客廳牆裂縫，長約 1.0m、2.3m，寬約 0.3mm
					

編號 55	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 56	說明 A6 區 II 棟 22 樓 H07-陽台頂版現況，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6 區 H 棟 22 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 58	說明 A6 區 H 棟 22 樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6 區 H 棟 22 樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 60	說明 A6 區 H 棟 22 樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
			

編號 61	說明 A6區II棟22樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 62	說明 A6區II棟22樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			
編號 63	說明 A6區II棟22樓公共空間-電梯間柱現況，目視無損壞	編號	說明
			
編號	說明	編號	說明



二十一層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟21F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐		{	2.5	0.15	1	H01-客廳牆現況
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4		1	H01-主臥室牆現況
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-陽台頂版現況，鋼筋貼模外露
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-陽台全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

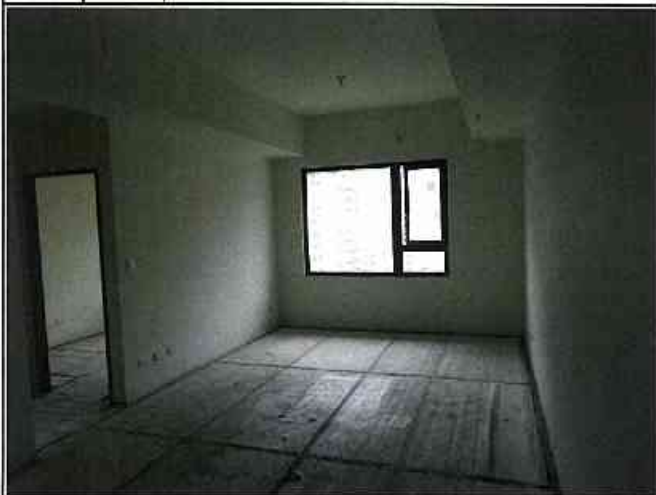
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟21F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水洩污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全 景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全 景
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-走廊頂版 現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版 現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H03-陽台側垂牆打石修復不良及鋼筋 露
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全 景
27	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3		H05-客廳牆現 況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全 景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全 景
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H05-主臥室牆 現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全 景
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.4	0.2	1	H05-臥室牆現 況
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.25	1	H05-臥室牆現 況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全 景
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版 現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走廊頂版 現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版 現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全 景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全 景
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			3.0	0.2	1	H06-臥室牆現 況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

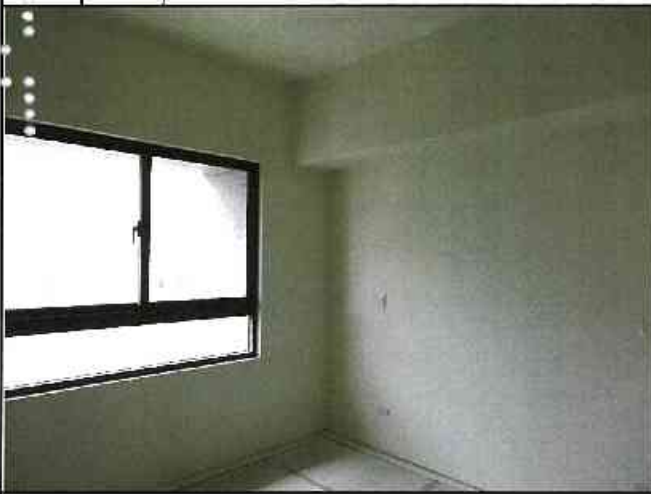
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

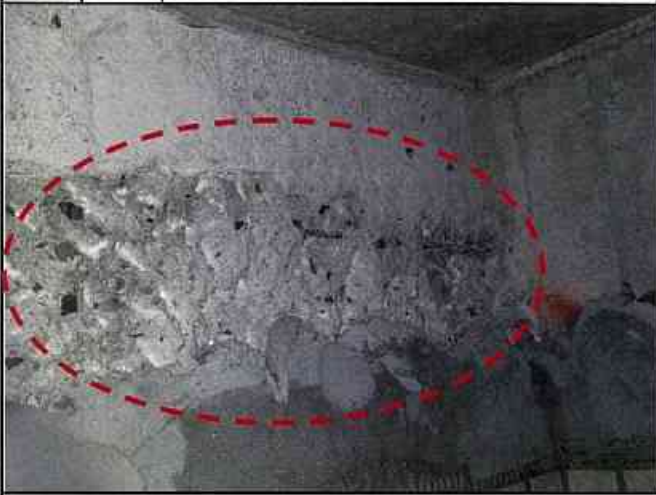
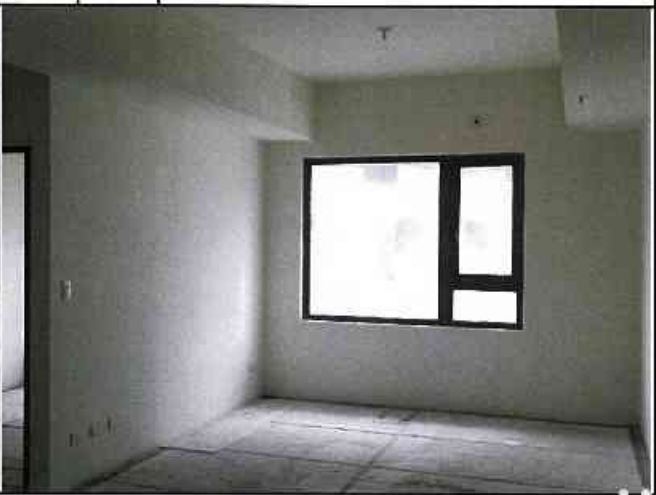
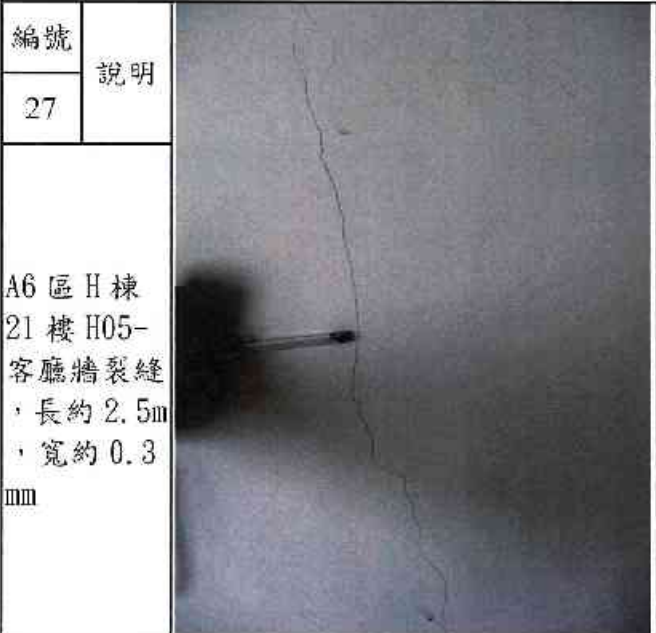
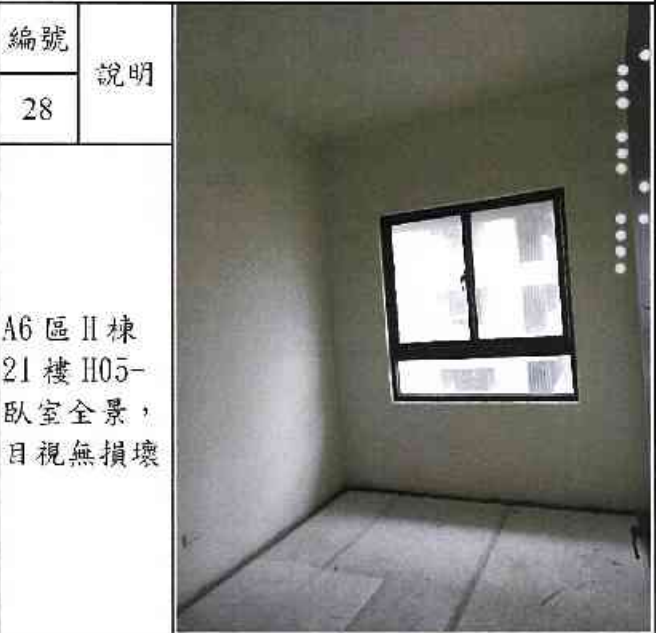
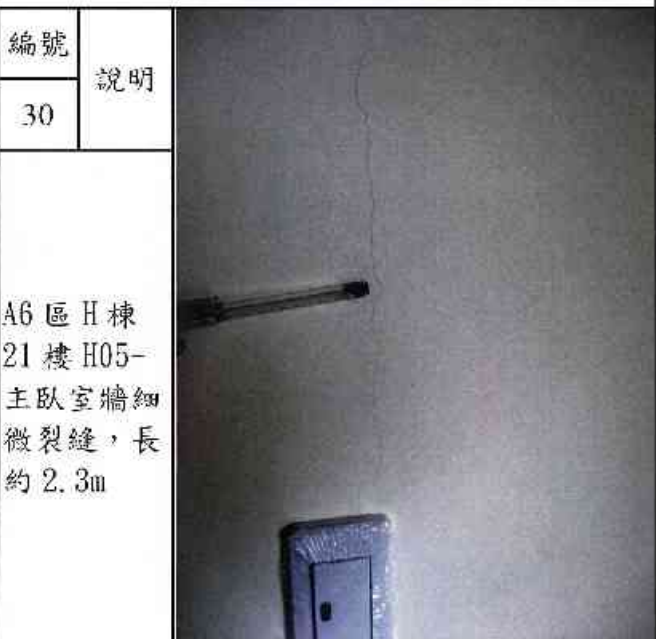
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟21F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-陽台頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H07-主臥室牆現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.15	1	H07-主臥室牆現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.25	1	H07-客廳牆現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-走廊頂版現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
57	☐	☐	☒	☐	☐	☐						梯廳梁側局部孔洞未修補
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號	說明	編號	說明
01	A6 區 II 棟 21 樓 H01-客廳全景	02	A6 區 H 棟 21 樓 H01-客廳牆細微裂縫，長約 2.5m，寬約 0.15mm
			
編號	說明	編號	說明
03	A6 區 H 棟 21 樓 H01-臥室全景，目視無損壞	04	A6 區 H 棟 21 樓 H01-主臥室全景
			
編號	說明	編號	說明
05	A6 區 H 棟 21 樓 H01-主臥室牆細微裂縫，長約 0.4m	06	A6 區 H 棟 21 樓 H01-臥室全景，目視無損壞
			

編號 07	說明 A6 區 II 棟 21 樓 H01-浴廁全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6 區 H 棟 21 樓 H01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6 區 II 棟 21 樓 H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6 區 H 棟 21 樓 H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6 區 H 棟 21 樓 H02 客廳全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6 區 H 棟 21 樓 H02-廚房全景，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區H棟 21樓H02- 臥室全景， 目視無損壞	編號 14	說明	A6區H棟21樓H02-臥室全景，目視無損壞
編號 15	說明	A6區H棟21樓H02-陽台頂版現況，鋼筋貼模外露	編號 16	說明	A6區H棟21樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞
編號 17	說明	A6區H棟21樓H03-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6區H棟21樓H03-廚房全景，目視無損壞

編號 19	說明 A6區H棟21樓H03-陽台全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟21樓H03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟21樓H03主臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟21樓H03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟21樓H03-走道頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟21樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞
			

編號 25	說明	A6區H棟21樓H03-陽台倒垂牆打石修復不良及鋼筋外露	編號 26	說明	A6區H棟21樓H05-客廳全景
					
編號 27	說明	A6區H棟21樓H05-客廳牆裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm	編號 28	說明	A6區H棟21樓H05-臥室全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區H棟21樓H05-主臥室全景	編號 30	說明	A6區H棟21樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m
					

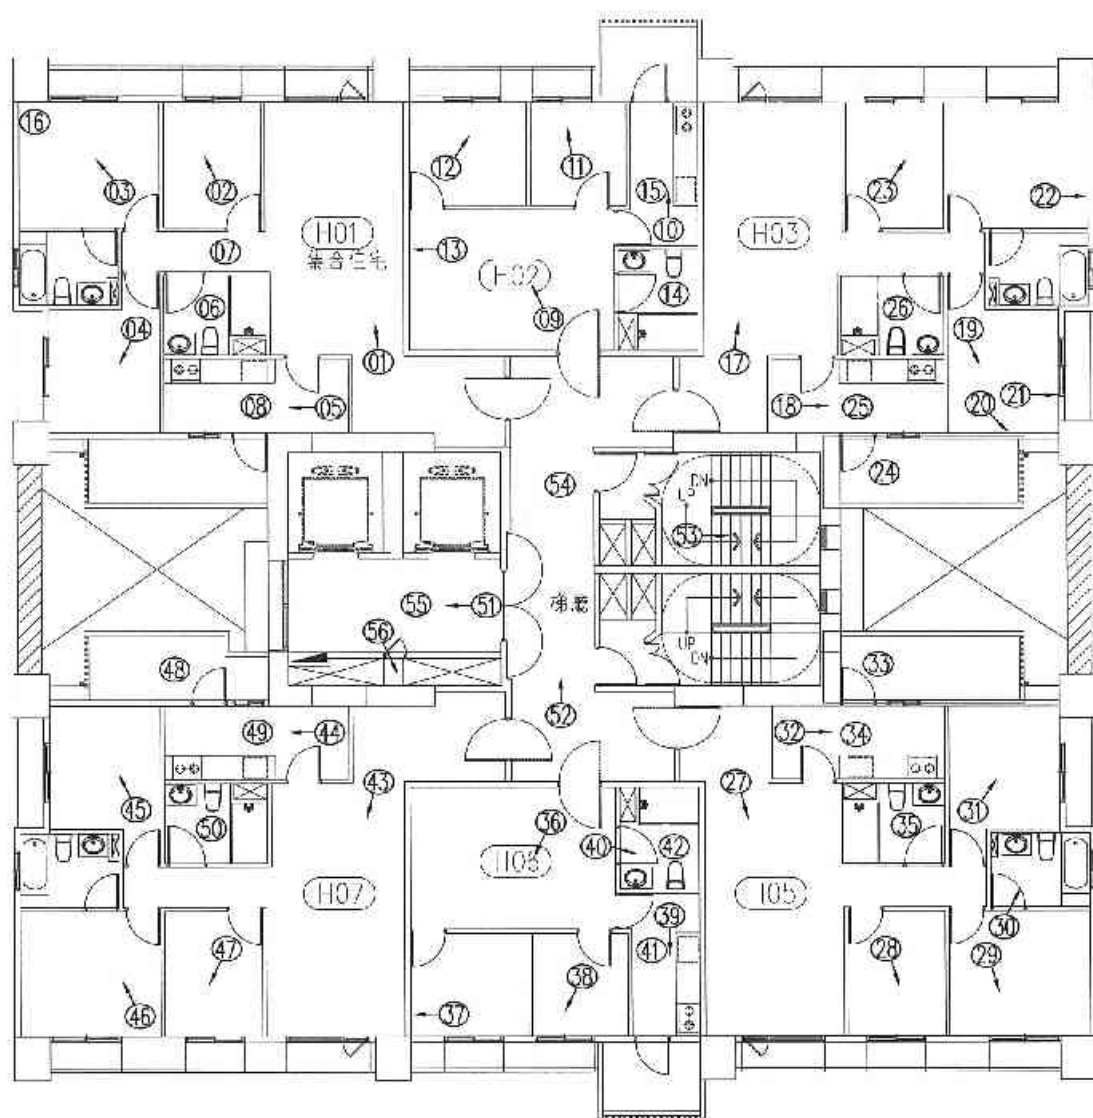
編號 31	說明	A6 區 H 棟 21 樓 H05-臥室全景	編號 32	說明	
		A6 區 H 棟 21 樓 H05- 臥室牆細微 裂縫，長約 0.4m，寬約 0.2mm			
編號 33	說明	A6 區 H 棟 21 樓 H05-臥室牆細微裂縫，長約 1.5m，寬約 0.25mm	編號 34	說明	A6 區 H 棟 21 樓 H05 廚房全景，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6 區 H 棟 21 樓 H05 浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 36	說明	A6 區 H 棟 21 樓 H05-走道頂版現況，目視無損壞
					

編號 37	說明	A6區H棟21樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明	A6區H棟21樓H06-客廳全景，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區H棟21樓H06-臥室全景	編號 40	說明	A6區H棟21樓H06-臥室牆細微裂縫，長約3.0m，寬約0.2mm
					
編號 41	說明	A6區H棟21樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明	A6區H棟21樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
					

編號 43	說明 A6區H棟21樓H06陽台頂版現況，目視無損壞	編號 44	說明 A6區H棟21樓H07-客廳全景
			
編號 45	說明 A6區H棟21樓H07-廚房全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟21樓H07-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m
			
編號 47	說明 A6區H棟21樓H07-主臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm，共2處	編號 48	說明 A6區H棟21樓H07-臥室全景，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區H棟21樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.25mm，共2處	編號 50	說明 A6區H棟21樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區H棟21樓H07-走道頂版現況，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟21樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區H棟21樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區H棟21樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞
			

編號 55	說明 A6區H棟21樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區H棟21樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區H棟21樓公共空間-梯廳梁側局部孔洞未修補	編號 58	說明 A6區H棟21樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明



二十層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟20F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
06	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.5		1	H02-客廳牆現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01 主臥室頂版現況，局部未修補平整
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03 臥室全景
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.15	1	H03-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟20F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6		1	H03-臥室牆現況
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H03-主臥室牆現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-陽台頂版現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴室頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-陽台頂版現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
37	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H06-臥室牆現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-浴廁全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟20F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

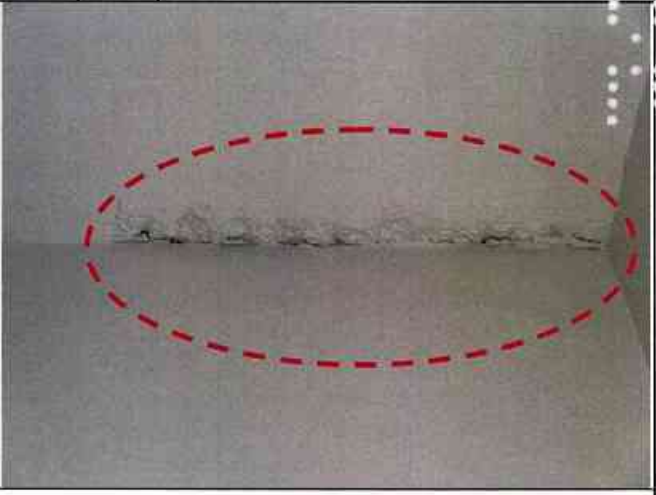
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07 臥室全景
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
56	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

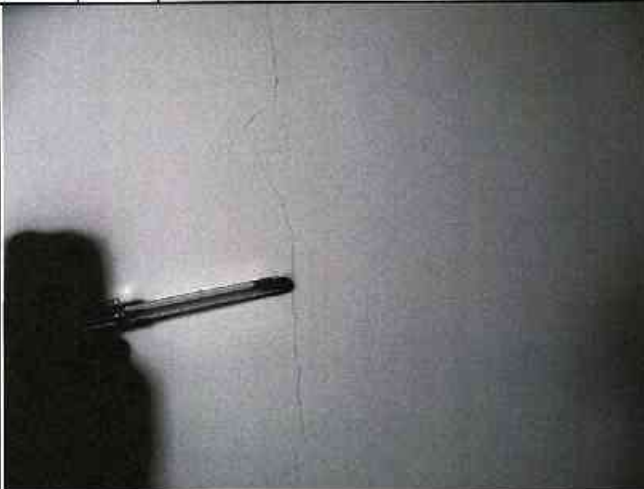
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

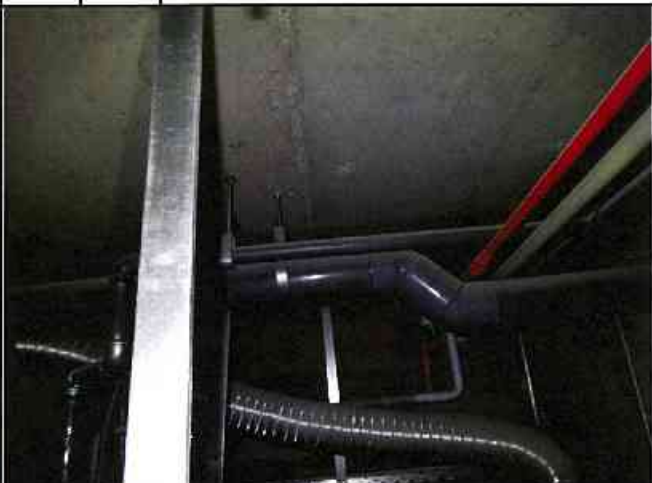
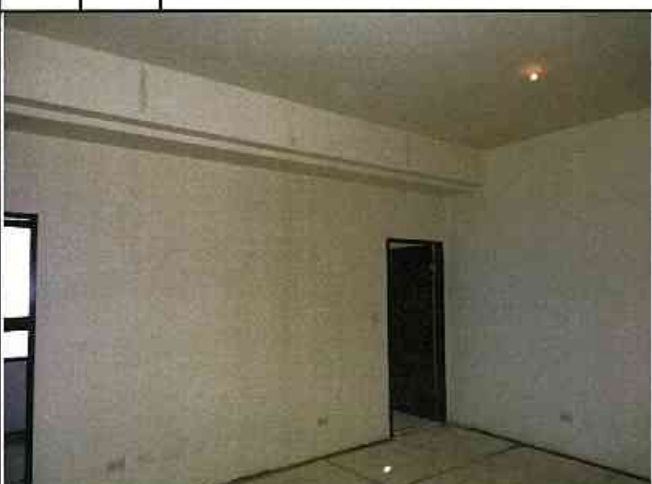
編號	說明	A6區H棟20樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟20樓H01-臥室全景，目視無損壞
01			02		
					
編號	說明	A6區H棟20樓H01-主臥室全景	編號	說明	A6區H棟20樓H01-臥室全景，目視無損壞
03			04		
					
編號	說明	A6區H棟20樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟20樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
05			06		
					

編號 07	說明 A6 區 II 棟 20 樓 H01-走道頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6 區 II 棟 20 樓 H01-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H02-客廳全景	編號 10	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H02-廚房全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H02-臥室全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H02-臥室全景，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H02-客廳牆細微裂縫，長約 2.5m	編號 14	說明 A6 區 II 棟 20 樓 H02-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6 區 II 棟 20 樓 II02-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H01-主臥室頂版現況，局部未修補平整
			
編號 17	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H03-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6 區 H 棟 20 樓 H03-廚房全景，目視無損壞
			

編號 19	說明	A6區H棟20樓H03-臥室全景	編號 20	說明	A6區H棟20樓H03-臥室牆細微裂縫，長約2.0m，寬約0.15mm
					
編號 21	說明	A6區H棟20樓H03-臥室牆細微裂縫，長約0.6m	編號 22	說明	A6區H棟20樓H03-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m
					
編號 23	說明	A6區H棟20樓H03-臥室全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區H棟20樓H03-陽台頂版現況，目視無損壞
					

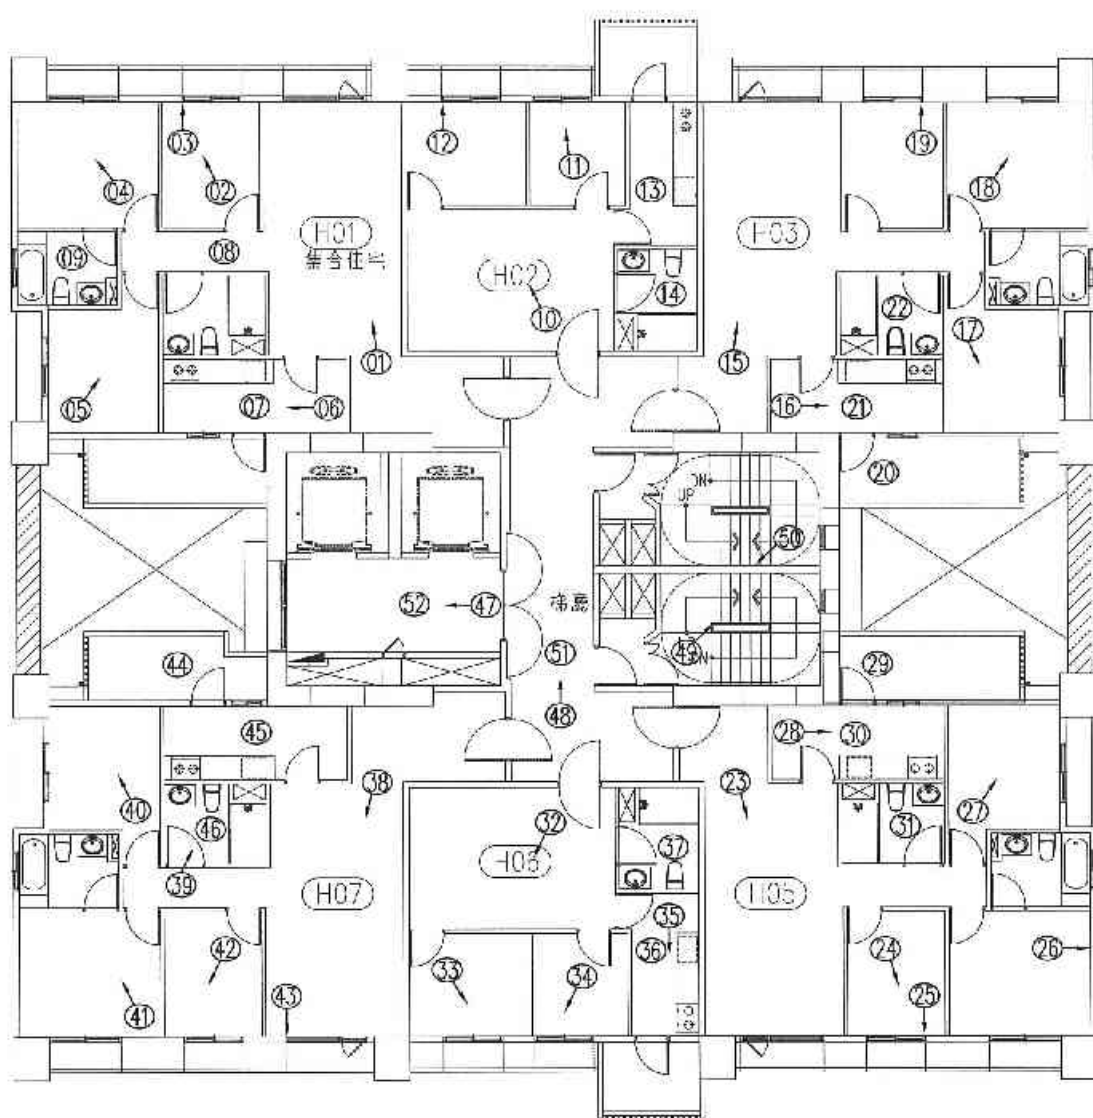
編號 25	說明 A6區H棟20樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟20樓H03 浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟20樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟20樓H05 臥室全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟20樓H05-主臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟20樓H05-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區H棟20樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟20樓H05-廚房全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟20樓H05-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟20樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟20樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟20樓H06-客廳全景，目視無損壞
			

編號 37	說明	A6區H棟 20樓H06- 臥室牆細微 裂縫，長約 2.5m，寬約 0.2mm	編號 38	說明	A6區II棟20樓H06-臥室全景，目視無損壞
編號 39	說明	A6區H棟20樓H06-廚房全景，目視無損壞	編號 40	說明	A6區II棟20樓H06-浴廁全景，目視無損壞
編號 41	說明	A6區H棟20樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 42	說明	A6區II棟20樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞

編號 43	說明 A6區H棟20樓H07-客廳全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區H棟20樓H07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區H棟20樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟20樓H07-主臥室全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區H棟20樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟20樓H07 陽台頂版現況，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6 區 H 棟 20 樓 H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明	A6 區 H 棟 20 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6 區 H 棟 20 樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 H 棟 20 樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6 區 H 棟 20 樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6 區 H 棟 20 樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
					



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟19F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H01-臥室牆現況
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H02-臥室牆現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況，管路處孔洞未修補
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H03-臥室牆現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-陽台頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟19F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E05-客廳全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H05-臥室牆現況
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.15	1	H05-主臥室牆現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H05 陽台側面牆打石未修補
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E06-客廳全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H08-廚房頂版現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴廁全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07 臥室全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

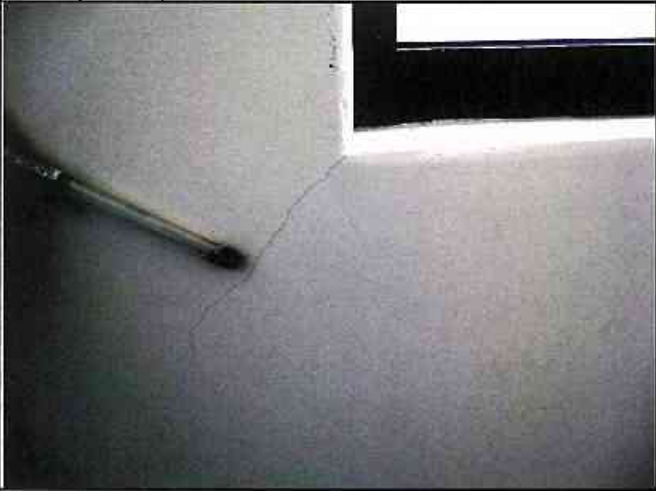
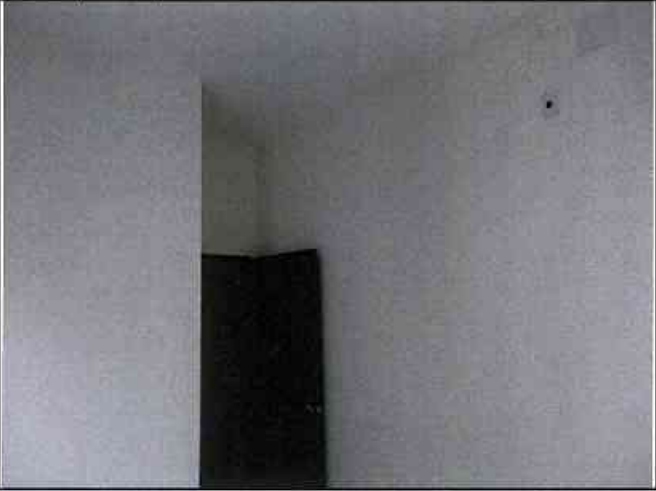
※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

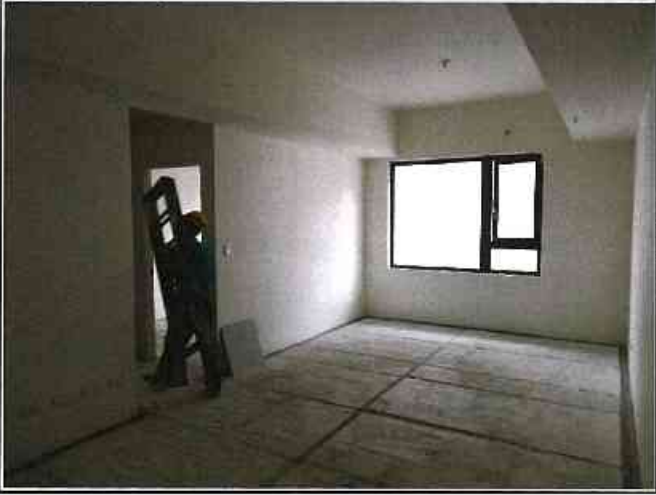
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟19F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.2	1	H07-客廳牆面現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5		1	樓梯間牆面現況，樓層介面
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

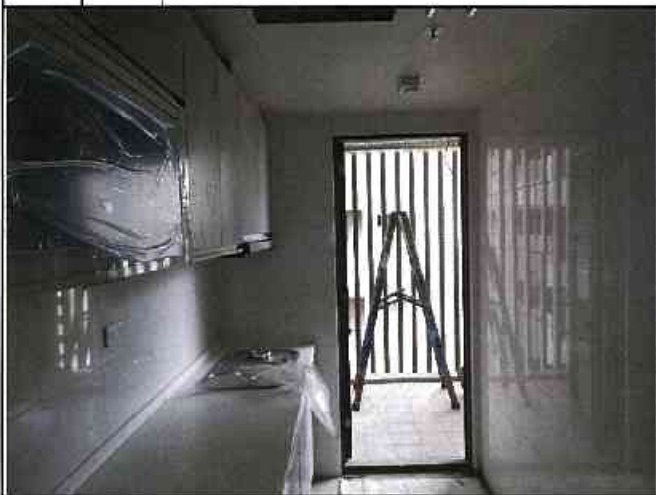
編號 01	說明 A6區H棟19樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟19樓H01-臥室全景
			
編號 03	說明 A6區H棟19樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm	編號 04	說明 A6區H棟19樓H01-主臥室全景，目視無損壞
			
編號 05	說明 A6區H棟19樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟19樓H01-廚房全景，目視無損壞
			

編號 07	說明 A6區H棟19樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟19樓H01-走道頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟19樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟19樓H02-客廳全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區H棟19樓H02-臥室全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟19樓H02-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm
			

編號 13	說明 A6區H棟19樓H02-廚房頂版現況， 管路處孔洞未修補	編號 14	說明 A6區H棟19樓H02 浴廁頂版現況， 目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區H棟19樓H03-客廳全景，目 視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟19樓H03-廚房全景，目 視無損壞
			
編號 17	說明 A6區H棟19樓H03-臥室全景，目 視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟19樓H03-主臥室全景， 目視無損壞
			

編號 19	說明 A6區H棟19樓H03-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm	編號 20	說明 A6區H棟19樓H03-陽台頂版現況，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟19樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟19樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區II棟19樓II05-客廳全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區II棟19樓II05-臥室全景
			

編號 25	說明 A6區H棟19樓H05-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm	編號 26	說明 A6區H棟19樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.15mm	
				
編號 27	說明 A6區H棟19樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟19樓H05-廚房全景，目視無損壞	
				
編號 29	說明 A6區H棟19樓H05 陽台倒垂牆打石未修補	編號 30	說明 A6區H棟19樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	
				

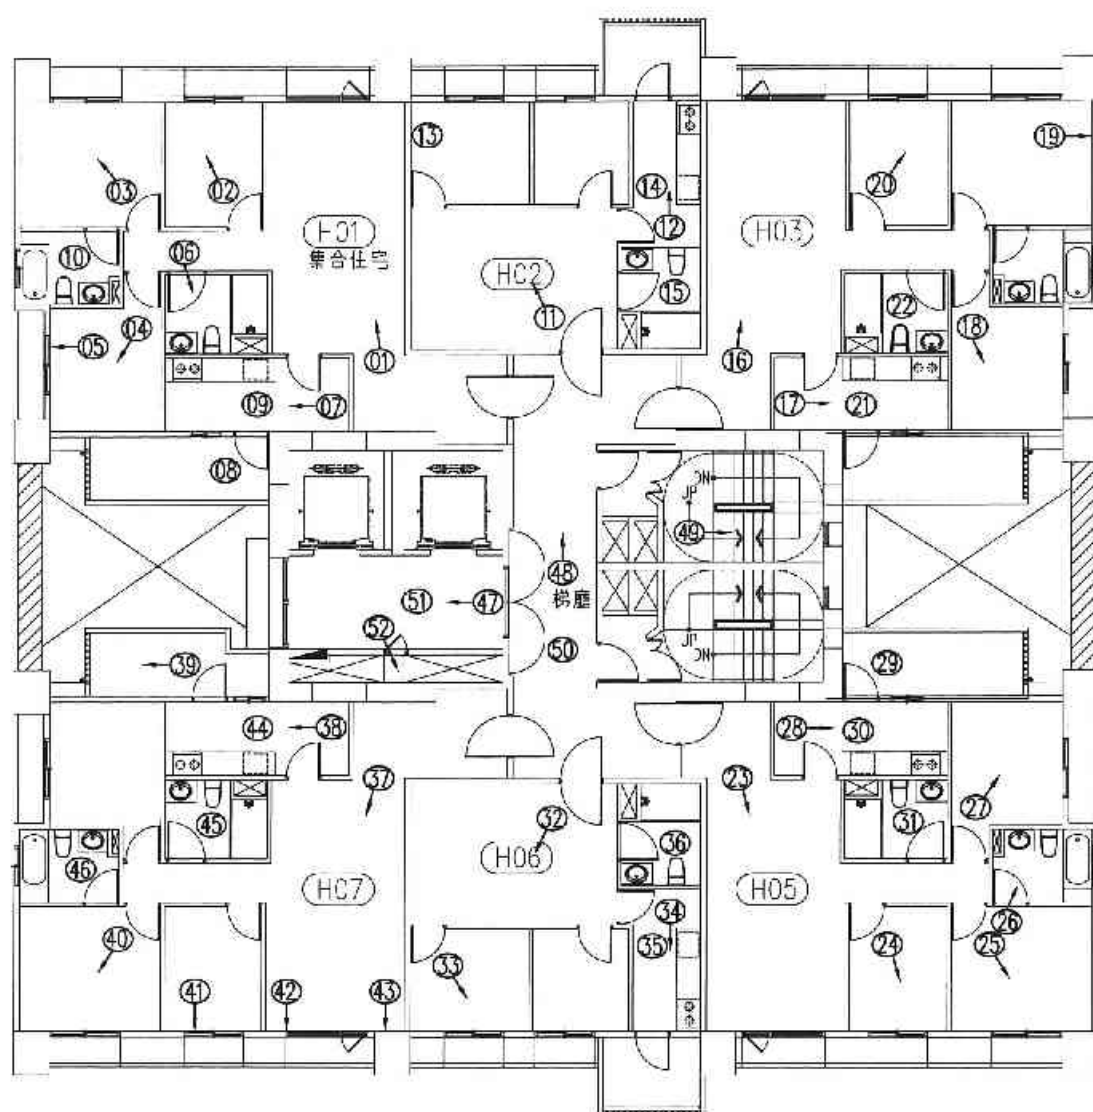
編號 31	說明 A6區H棟19樓H05 浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟19樓H06 客廳全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟19樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟19樓H06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟19樓H06-廚房全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟19樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟19樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟19樓H07-客廳全景
			
編號 39	說明 A6區H棟19樓H07-浴廁全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟19樓H07-臥室全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟19樓H07-主臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟19樓H07-臥室全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區H棟19樓H07-客廳牆面微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm，共2處	編號 44	說明 A6區H棟19樓H07-陽台頂版現況，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區H棟19樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟19樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區H棟19樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟19樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞
			

編號 49	說明	A6 區 II 棟 19 樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 50	說明	A6 區 H 棟 19 樓公共空間-樓梯間牆樓層介面細微裂縫，長約 1.5m
					
編號 51	說明	A6 區 H 棟 19 樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 H 棟 19 樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
					
編號	說明		編號	說明	

0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000



十八層平面圖 照片編號：○
 A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟18F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H01-臥室牆面現況
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴室全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
08	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H01-陽台側牆打石修補不良及鋼筋外露
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-臥室頂版現況，局部不平整未補
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	H03-主臥室牆面現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H05-陽台側牆打石修補不良及鋼筋外露
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-陽台全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

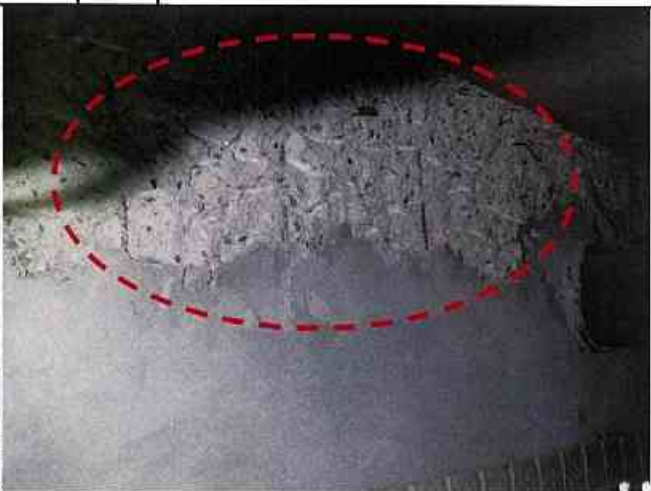
臺中市結構工程技師公會

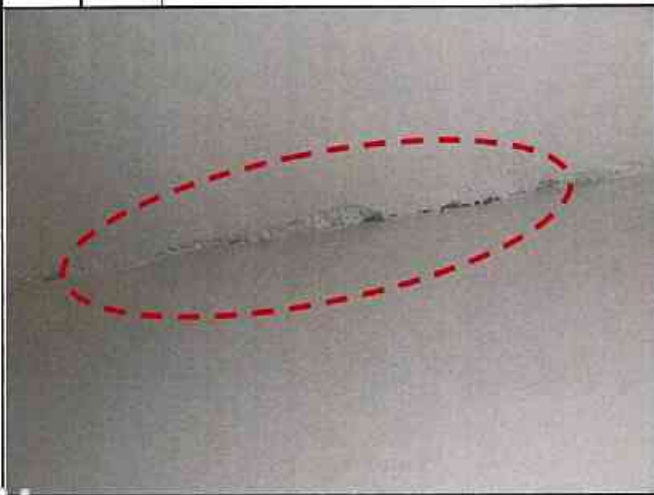
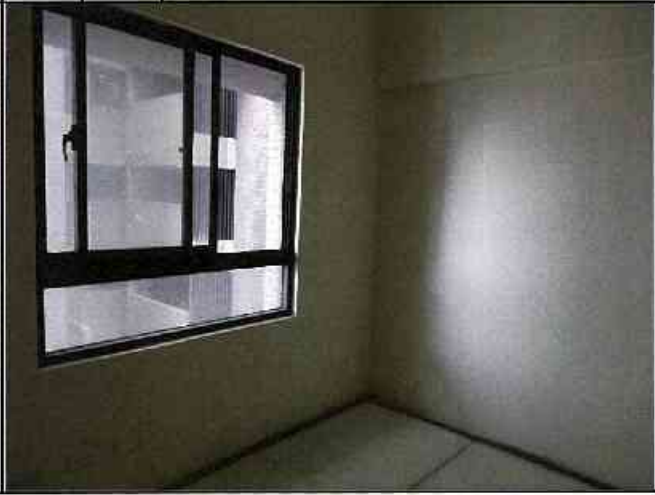
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

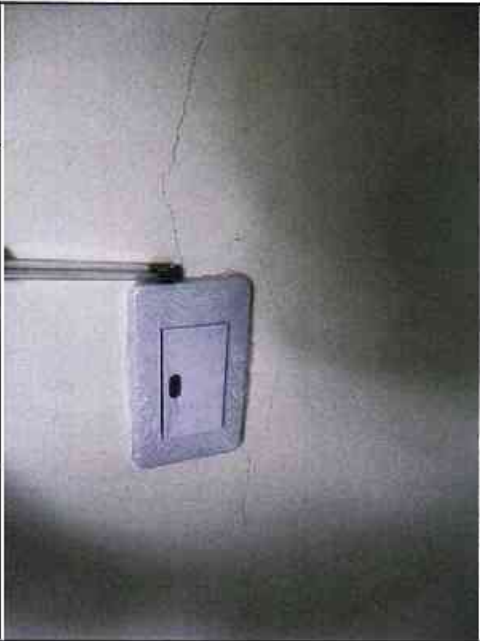
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 20 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟18F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.2	1	107-臥室牆現況
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	107-客廳牆現況
43	☐	☒	☐	☐	☐	☐						107-客廳牆現況，與梁交界處局部孔洞未修補平整
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						107-廚房頂版現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						107-浴室頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						107-浴室頂版現況
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯底全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
52	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況，局部小蜂窩
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 01	說明 A6區II棟18樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區II棟18樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區II棟18樓H01-主臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區II棟18樓H01-臥室全景
			
編號 05	說明 A6區H棟18樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm	編號 06	說明 A6區II棟18樓H01-浴廁全景，目視無損壞
			

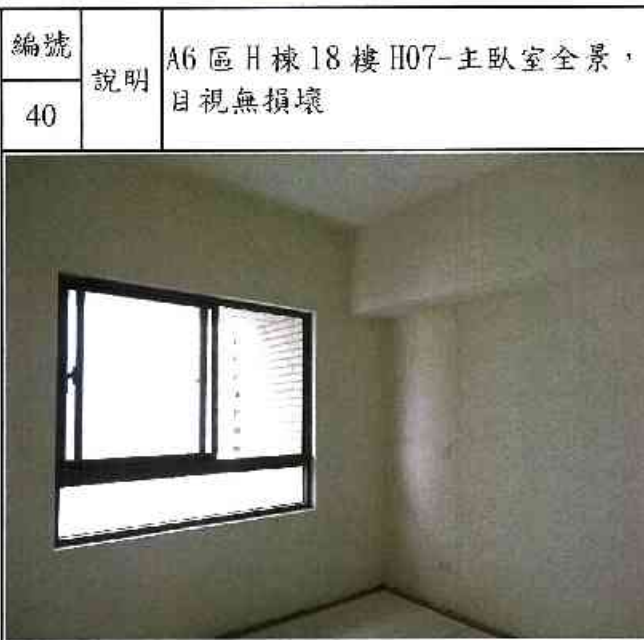
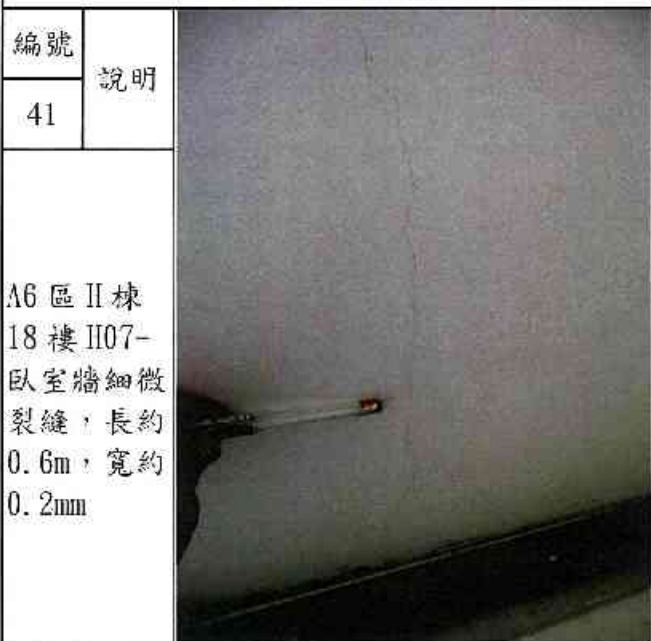
編號 07	說明 A6 區 II 棟 18 樓 H01-廚房全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6 區 II 棟 18 樓 H01-陽台倒垂牆打石修補不良及鋼筋外露
			
編號 09	說明 A6 區 H 棟 18 樓 H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6 區 H 棟 18 樓 H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6 區 II 棟 18 樓 H02 客廳全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6 區 H 棟 18 樓 H02-廚房全景，目視無損壞
			

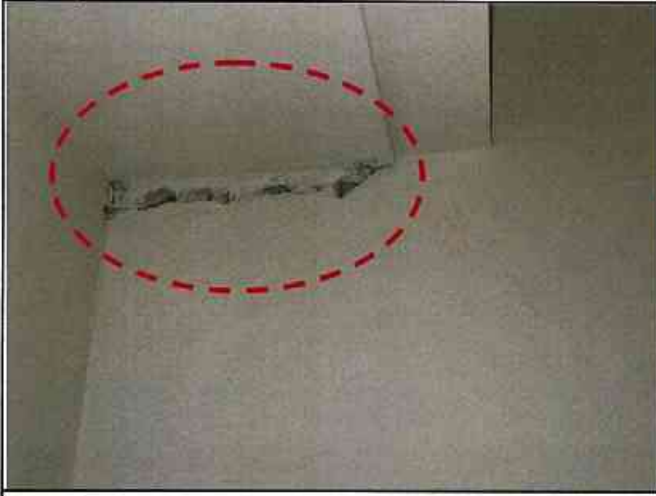
編號 13	說明 A6區H棟18樓H02-臥室頂版現況，局部不平整未補	編號 14	說明 A6區H棟18樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區H棟18樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟18樓H03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6區H棟18樓H03-廚房全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟18樓H03-臥室全景，目視無損壞
			

編號 19	說明		編號 20	說明	
A6 區 H 棟 18 樓 H03- 主臥室牆細 微裂縫，長 約 2.3m，寬 約 0.2mm			A6 區 H 棟 18 樓 H03- 臥室全景， 目視無損壞		
編號 21	說明	A6 區 H 棟 18 樓 H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 22	說明	A6 區 H 棟 18 樓 H03-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6 區 H 棟 18 樓 H05-客廳全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6 區 II 棟 18 樓 H05- 臥室全景， 目視無損壞
					

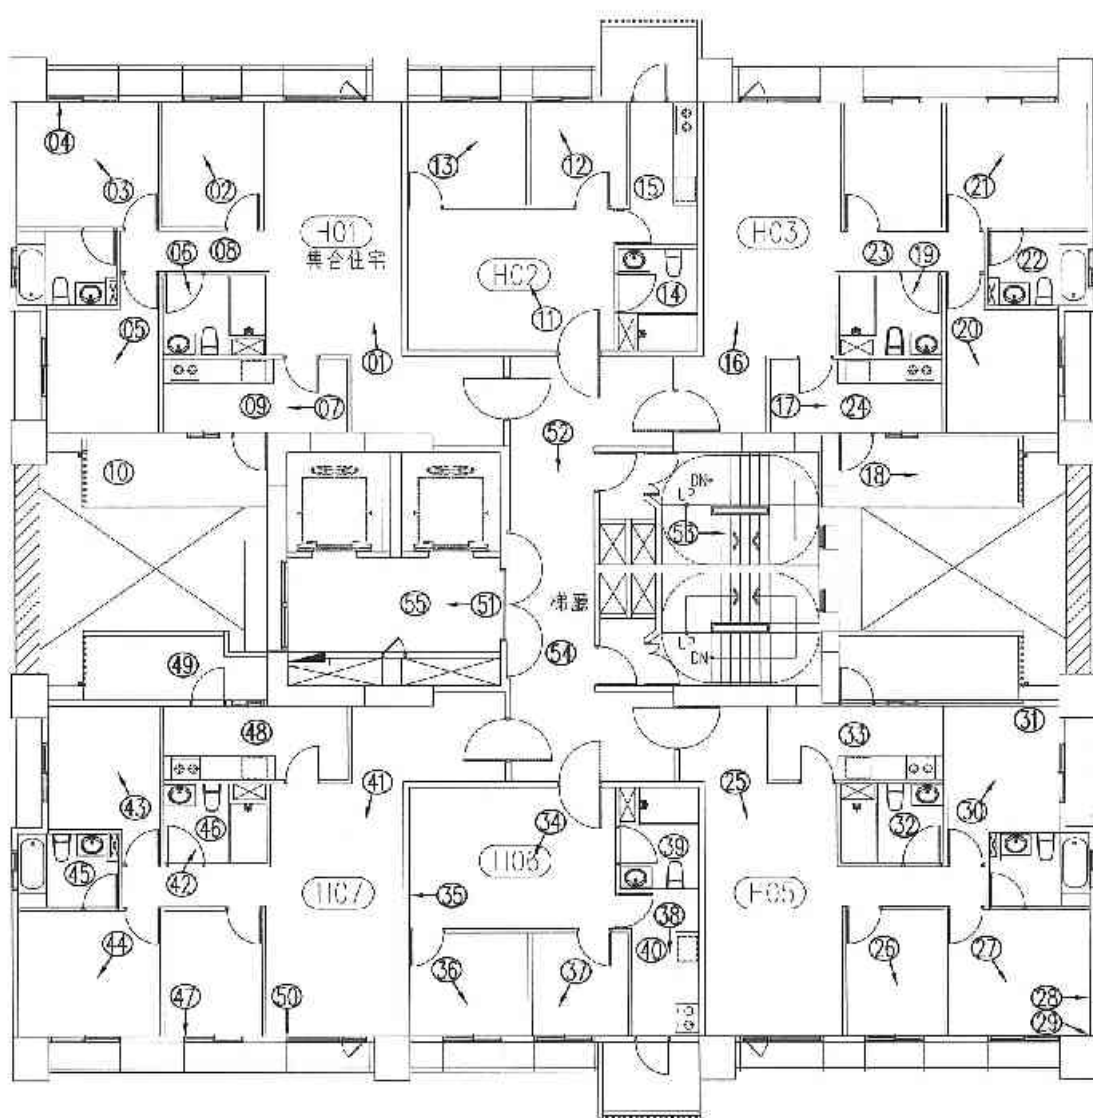
編號 25	說明 A6區H棟18樓H05-主臥室全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟18樓H05-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟18樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟18樓H05 廚房全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟18樓H05 陽台倒垂牆打石修補不良及鋼筋外露	編號 30	說明 A6區H棟18樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區H棟18樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟18樓H06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區II棟18樓II06-臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟18樓H06-廚房全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟18樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 36	說明 A6區II棟18樓II06-浴廁頂版現況，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區II棟18樓H07-客廳全景	編號 38	說明 A6區H棟18樓H07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區II棟18樓H07-陽台全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟18樓H07-主臥室全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區II棟18樓H07-臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm	編號 42	說明 A6區H棟18樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm
			

編號 43	說明 A6區H棟18樓H07客廳柱現況， 與梁交界處局部孔洞未修補平整	編號 44	說明 A6區H棟18樓H07廚房頂版現況， 目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區H棟18樓H07-浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟18樓H07-浴廁頂版現況， 目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區H棟18樓公共空間-電梯間全 景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟18樓公共空間-梯廳全景， 目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區H棟18樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟18樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區H棟18樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟18樓公共空間 電梯間柱現況，局部小蜂窩
			
編號	說明	編號	說明



十七層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟17F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水銹污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	H01-主臥室牆現況
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H01-陽台側面牆打石未修補及鋼筋外露
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-陽台全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟17F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 溶水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全 景
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版 現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-走道頂版 現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版 現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全 景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H05-主臥室牆 現況
29	☐	☒	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室柱現況，柱頂局部不平整未 修復
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-臥室頂版現況，局部不平整未修復
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版 現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.15	1	H06-客廳牆現 況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版 現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版 現況

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

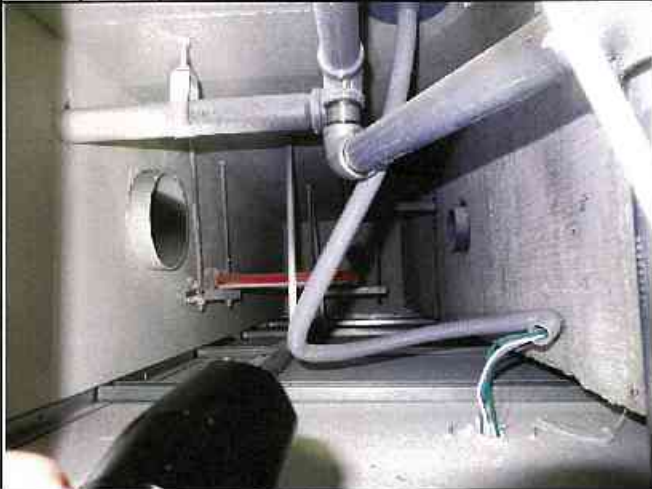
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

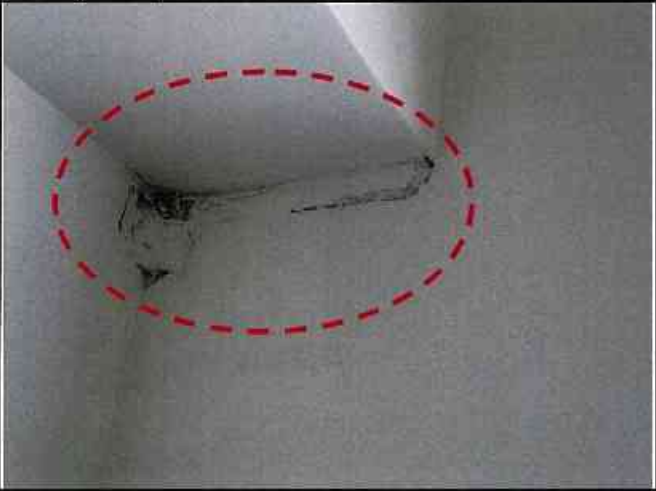
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟17F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴廁全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3		1	H07-臥室牆現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.15	1	H07-客廳牆現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

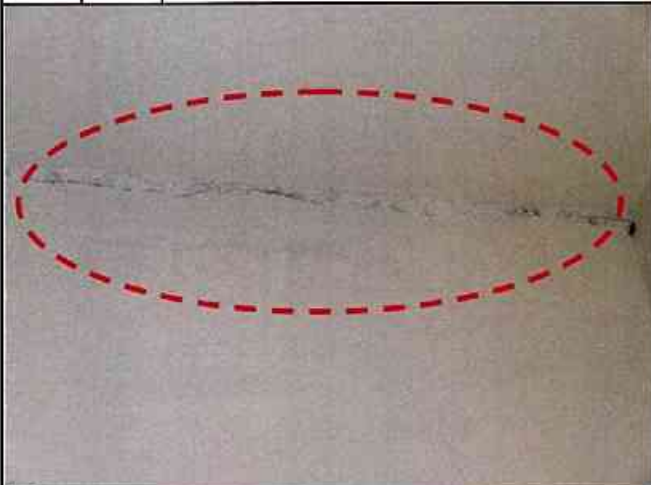
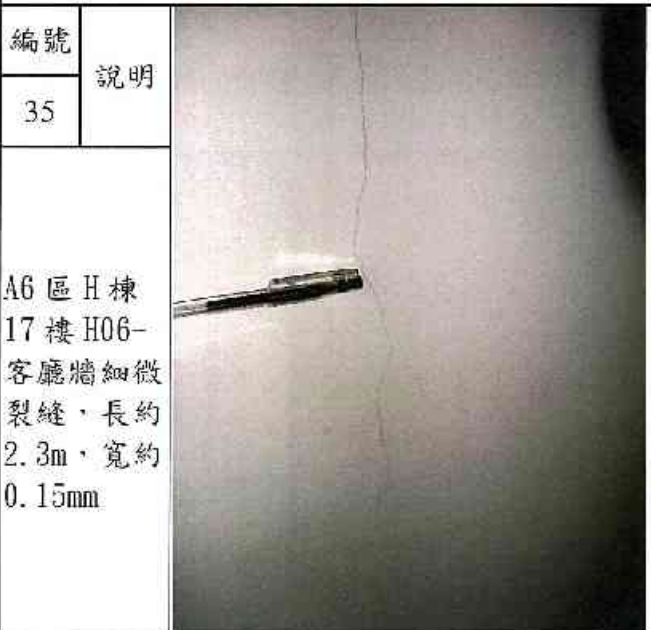
編號 01	說明 A6區H棟17樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟17樓H01-臥室全景，目視無損壞		
編號 03	說明 A6區H棟17樓H01-主臥室全景	編號 04	說明 A6區H棟17樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.15mm		
編號 05	說明 A6區H棟17樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟17樓H01-浴廁全景，目視無損壞		

編號 07	說明 A6區H棟17樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟17樓H01-走道頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟17樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟17樓H01-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露
			
編號 11	說明 A6區H棟17樓H02-客廳全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟17樓H02-臥室全景，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6 區 H 棟 17 樓 H02-臥室全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6 區 H 棟 17 樓 H02-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6 區 H 棟 17 樓 H02-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6 區 H 棟 17 樓 H03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6 區 H 棟 17 樓 H03-廚房全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6 區 H 棟 17 樓 H03-陽台全景，目視無損壞
			

編號 19	說明 A6區H棟17樓H03-浴廁全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟17樓H03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟17樓H03-主臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟17樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟17樓H03-走道頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟17樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞
			

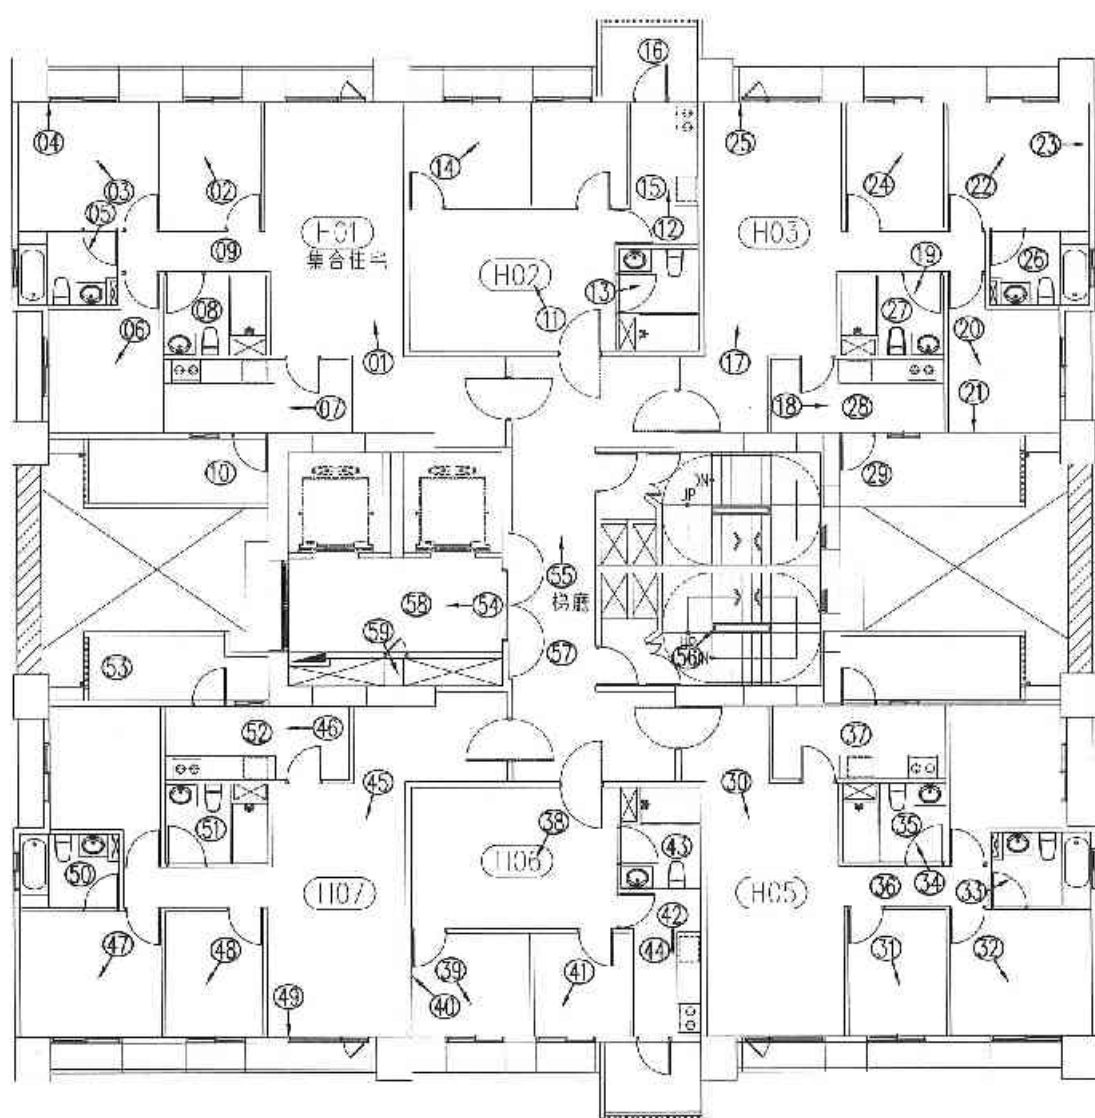
編號 25	說明	A6區H棟17樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 26	說明	A6區H棟17樓H05-臥室全景，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區H棟17樓H05-主臥室全景	編號 28	說明	A6區H棟17樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m
					
編號 29	說明	A6區H棟17樓H05-主臥室柱現況，柱頂局部不平整未修復	編號 30	說明	A6區H棟17樓H05-臥室全景
					

編號 31	說明 A6區H棟17樓H05-臥室頂版現況，局部不平整未修復	編號 32	說明 A6區H棟17樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟17樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟17樓H06-客廳全景
			
編號 35	說明 A6區H棟17樓H06-客廳牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.15mm	編號 36	說明 A6區H棟17樓H06-臥室全景，目視無損壞
			

編號 37	說明		編號 38	說明	A6區H棟17樓H06 廚房全景，目視無損壞	
編號 39	說明	A6區H棟17樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 40	說明	A6區H棟17樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	
編號 41	說明	A6區H棟17樓H07-客廳全景	編號 42	說明	A6區H棟17樓H07-浴廁全景，目視無損壞	
						

編號 43	說明	A6區H棟17樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區H棟17樓H07-主臥室全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區H棟17樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 46	說明	A6區H棟17樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區H棟17樓H07-臥室牆細微裂縫，長約0.3m	編號 48	說明	A6區H棟17樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區II棟17樓II07-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明 A6區II棟17樓II07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.15mm，共2處	
				
編號 51	說明 A6區H棟17樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟17樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	
				
編號 53	說明 A6區H棟17樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區H棟17樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	
				



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H01-主臥室牆現況
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
10	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H01-陽台側垂牆打石未修補及鋼筋外露
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況，管路處打石未修補及鋼筋外露
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H02-陽台牆打石未修補及鋼筋外露
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

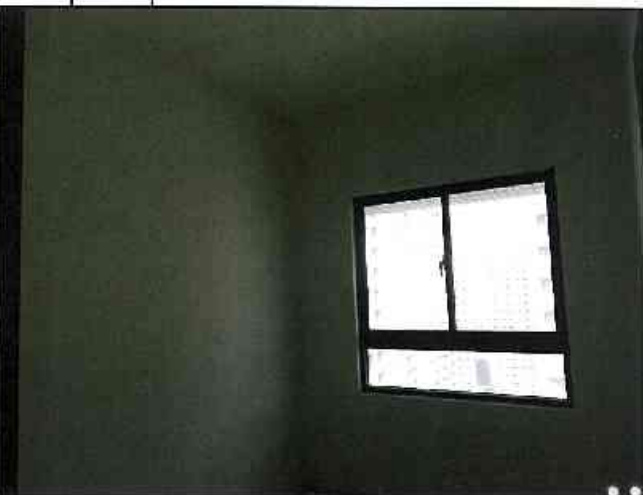
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐		/	2.3		1	H03-臥室牆現況
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H03-主臥室牆現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2		1	H03-客廳牆現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H03-陽台側面牆打石未修補及鋼筋外露
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走廊頂版現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5		1	H06-客廳牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

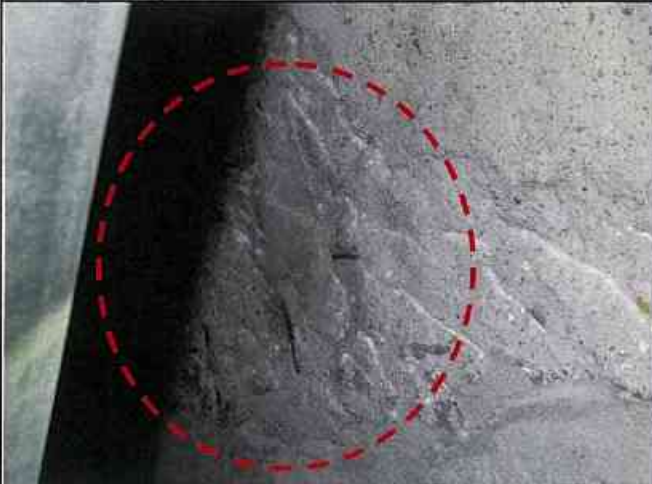
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟16F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水塗污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.2	1	H07-客廳牆現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
53	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H07-陽台側窗牆打石未修補及鋼筋外露
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
59	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況，管路處打石未修補及鋼筋外露
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

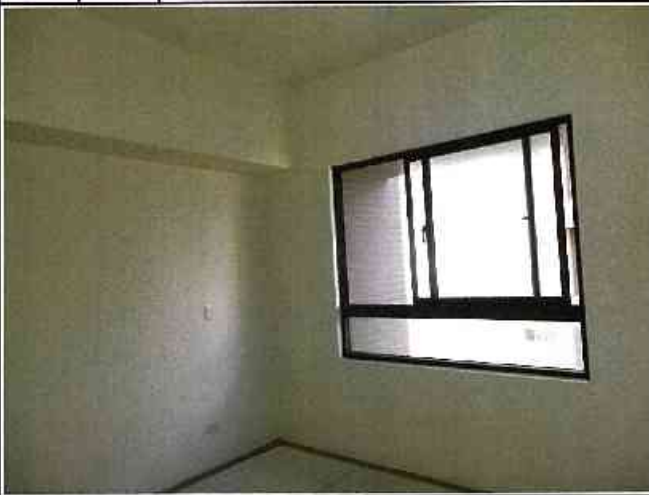
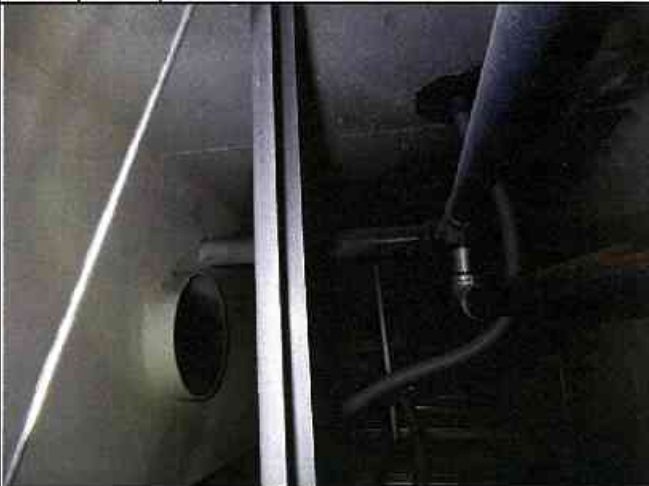
編號 01	說明 A6區H棟16樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟16樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區H棟16樓H01-主臥室全景	編號 04	說明 A6區H棟16樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm
			
編號 05	說明 A6區H棟16樓H01-浴廁全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟16樓H01-臥室全景，目視無損壞
			

編號 07	說明 A6區II棟16樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6區II棟16樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區II棟16樓H01-走道頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟16樓H01-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露
			
編號 11	說明 A6區H棟16樓H02-客廳全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟16樓H02-廚房全景，目視無損壞
			

編號 13	說明	A6區II棟 16樓II02- 浴廁全景， 目視無損壞	編號 14	說明	A6區H棟16樓II02-臥室全景，目視無損壞
編號 15	說明	A6區II棟16樓II02-廚房頂版現況，管路處打石未修補及鋼筋外露	編號 16	說明	A6區H棟16樓H02-陽台牆打石未修補及鋼筋外露
					
編號 17	說明	A6區H棟16樓H03-客廳全景	編號 18	說明	A6區H棟16樓H03-廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明	A6區H棟 16樓H03 浴廁全景， 目視無損壞	編號 20	說明	A6區II棟16樓H03-臥室全景
編號 21	說明	A6區II棟 16樓H03- 臥室牆細微 裂縫，長約 2.3m	編號 22	說明	A6區II棟16樓H03-主臥室全景
編號 23	說明	A6區H棟 16樓H03- 主臥室牆細 微裂縫，長 約2.3m	編號 24	說明	A6區II棟 16樓H03- 臥室全景， 目視無損壞

編號 25	說明		編號 26	說明	A6區H棟16樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	
A6區H棟16樓H03-客廳牆細微裂縫，長約0.6m，共2處						
編號 27	說明	A6區H棟16樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 28	說明	A6區H棟16樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	
						
編號 29	說明	A6區H棟16樓H03-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	編號 30	說明	A6區H棟16樓H05-客廳全景，目視無損壞	
						

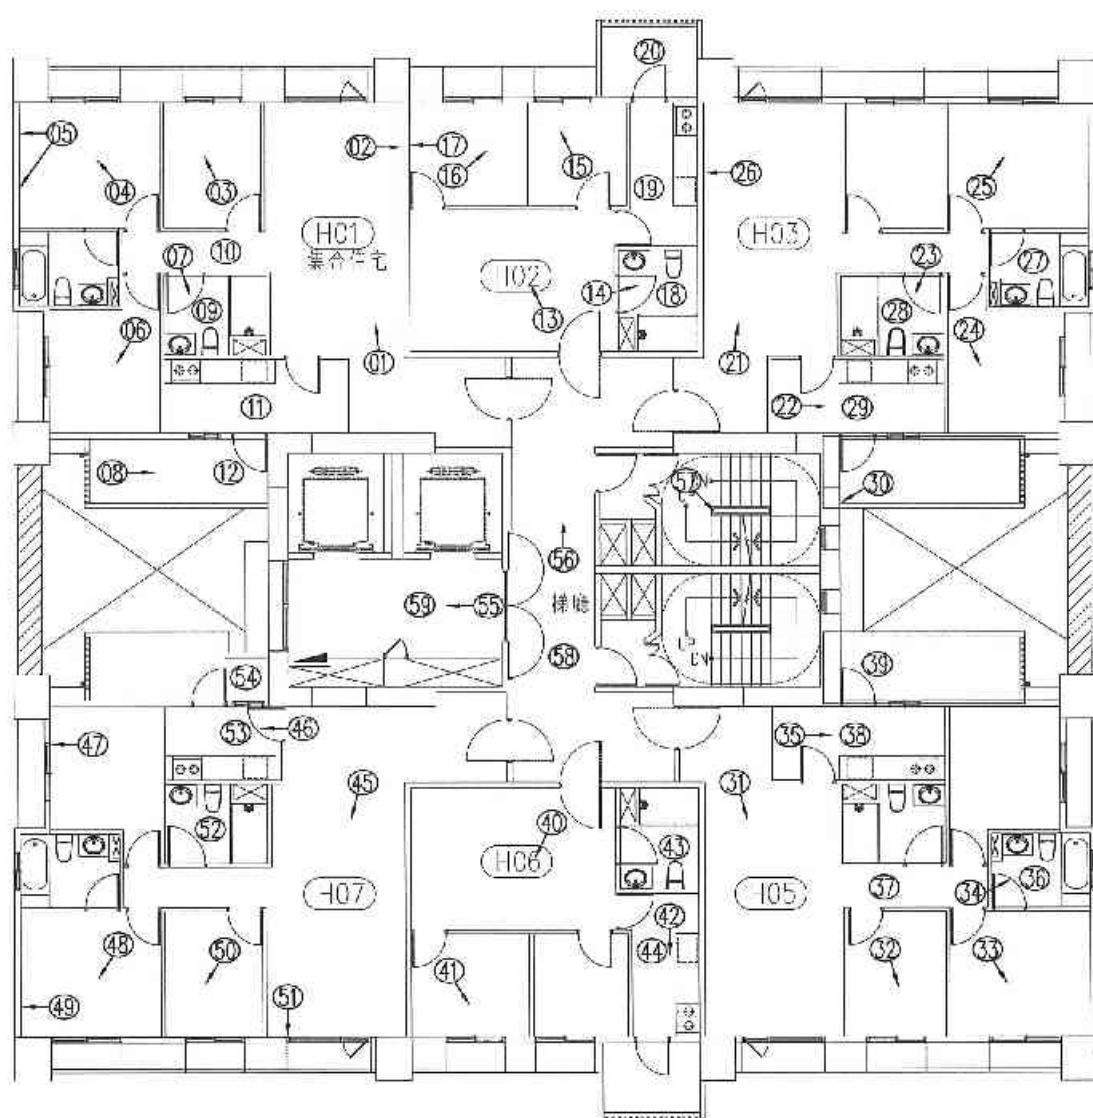
編號 31	說明		編號 32	說明	A6區H棟16樓H05-主臥室全景，目視無損壞	
A6區H棟16樓H05-臥室全景，目視無損壞						
編號 33	說明		編號 34	說明	A6區H棟16樓H05-浴廁全景，目視無損壞	
A6區H棟16樓H05-浴廁全景，目視無損壞						
編號 35	說明	A6區H棟16樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞		編號 36	說明	A6區H棟16樓H05-走道頂版現況，目視無損壞
						

編號 37	說明 A6區H棟16樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟16樓H06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟16樓H06-臥室全景	編號 40	說明 A6區H棟16樓H06-臥室牆細微裂縫，長約2.5m
			
編號 41	說明 A6區H棟16樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟16樓H06-廚房全景，目視無損壞
			

編號 43	說明	A6區H棟16樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 44	說明	A6區H棟16樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區H棟16樓H07-客廳全景	編號 46	說明	A6區H棟16樓H07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區H棟16樓H07-主臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6區H棟16樓H07-臥室全景，目視無損壞
					

編號 49	說明		編號 50	說明	A6 區 H 棟 16 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	
A6 區 II 棟 16 樓 H07-客廳牆細微裂縫，長約 0.7m，寬約 0.2mm，共 2 處						
編號 51	說明	A6 區 II 棟 16 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 52	說明	A6 區 H 棟 16 樓 H07-廚房頂版現況，目視無損壞	
						
編號 53	說明	A6 區 II 棟 16 樓 H07-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	編號 54	說明	A6 區 H 棟 16 樓公共空間 電梯間全景，目視無損壞	
						

編號 55	說明 A6區H棟16樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 56	說明 A6區H棟16樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區H棟16樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 58	說明 A6區H棟16樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區H棟16樓公共空間-電梯間柱現況，管路處打石未修補及鋼筋外露	編號	說明
			



十五層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟15F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土鋼筋或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H01-客廳牆現況
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3x2		1	H01-主臥室牆現況
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-陽台全景
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H01-陽台側牆打石永修補及鋼筋外露
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
17	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H02-臥室牆現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-陽台頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	H03-客廳牆現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H03-陽台牆打石未修補及鋼筋外露
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走道頂版現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
39	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H05-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

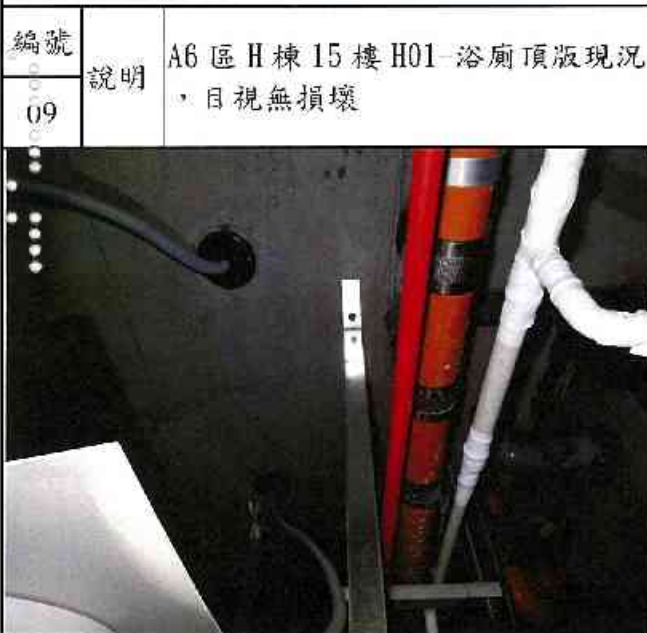
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟15F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H08-廚房全景
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版 現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版 現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
47	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H07-臥室牆現 況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全 景
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H07-主臥室牆 現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
51	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.2	1	H07-客廳牆現 況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版 現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版 現況
54	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H07-陽台側垂牆打石未修補及鋼筋外露
55	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
56	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現 況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號	說明	編號	說明
01	A6區H棟15樓H01-客廳全景	02	A6區H棟15樓H01-客廳牆細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm
			
編號	說明	編號	說明
03	A6區H棟15樓H01臥室全景，目視無損壞	04	A6區H棟15樓H01-主臥室全景
			
編號	說明	編號	說明
05	A6區H棟15樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m，共2處	06	A6區H棟15樓H01臥室全景，目視無損壞
			

編號 07	說明		編號 08	說明	A6區H棟15樓H01-陽台全景，目視無損壞	
A6區H棟15樓H01-浴室全景，目視無損壞						
編號 09	說明	A6區H棟15樓H01-浴室頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明	A6區H棟15樓H01-走道頂版現況，目視無損壞	
						
編號 11	說明	A6區H棟15樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區H棟15樓H01-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	
						

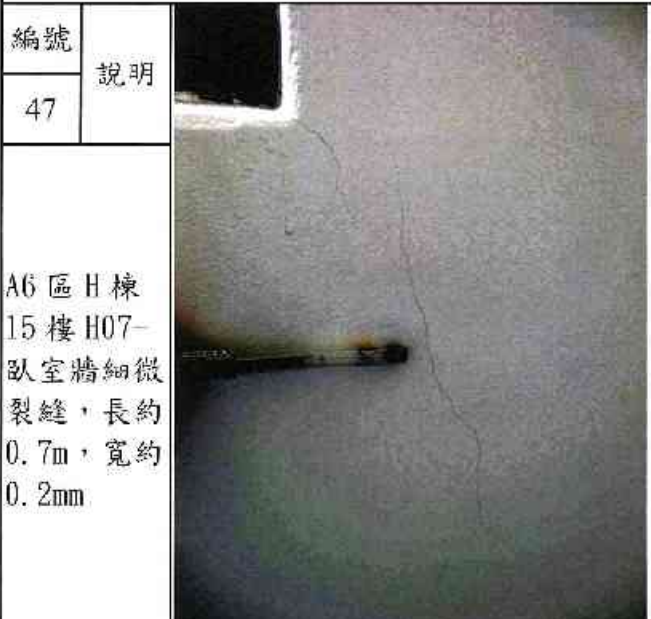
編號 13	說明 A6區H棟15樓H02-客廳全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6區H棟15樓H02-浴廁全景，目視無損壞		
編號 15	說明 A6區H棟15樓H02臥室全景，目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟15樓H02臥室全景		
編號 17	說明 A6區H棟15樓H02-臥室牆細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	編號 18	說明 A6區H棟15樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞		

編號 19	說明 A6區H棟15樓H02 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟15樓H02 陽台頂版現況，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟15樓H03-客廳全景	編號 22	說明 A6區H棟15樓H03-廚房全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟15樓H03-浴室全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟15樓H03-臥室全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區H棟15樓H03-主臥室全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟15樓H03-客廳牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.2mm	
編號 27	說明 A6區H棟15樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟15樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	
編號 29	說明 A6區H棟15樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟15樓H03-陽台牆打石未修補及鋼筋外露	

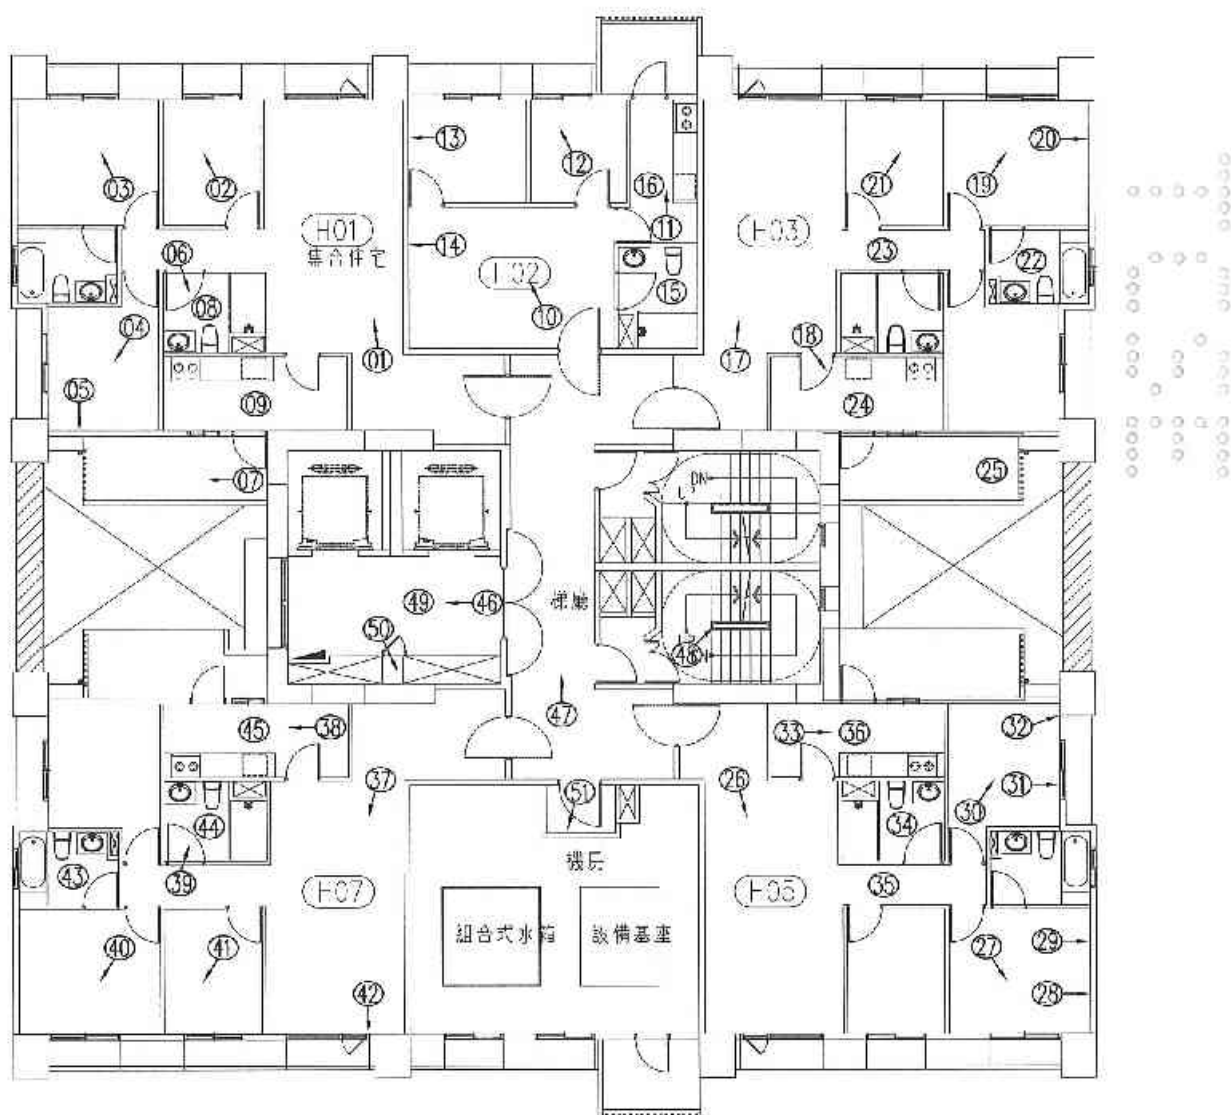
編號 31	說明 A6區H棟15樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟15樓H05-臥室全景，目視無損壞		
編號 33	說明 A6區H棟15樓H05-主臥室全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟15樓H05-浴廁全景，目視無損壞		
編號 35	說明 A6區H棟15樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟15樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞		

編號 37	說明 A6區H棟15樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟15樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟15樓H05-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	編號 40	說明 A6區H棟15樓H06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟15樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟15樓H06-廚房全景，目視無損壞
			

編號 43	說明	A6區H棟15樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 44	說明	A6區H棟15樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區H棟15樓H07-客廳全景	編號 46	說明	A6區H棟15樓H07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區H棟15樓H07-臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm	編號 48	說明	A6區H棟15樓H07-主臥室全景
					

編號	說明		編號	說明	
49			50		
A6 區 H 棟 15 樓 H07- 主臥室牆細 微裂縫，長 約 2.3m			A6 區 H 棟 15 樓 H07- 臥室全景， 目視無損壞		
編號	說明		編號	說明	
51			52		A6 區 H 棟 15 樓 H07- 浴廁頂版現況 ，目視無損壞
A6 區 H 棟 15 樓 H07- 客廳牆細微 裂縫，長約 0.6m，寬約 0.2mm，共 2 處					
編號	說明	A6 區 H 棟 15 樓 H07-廚房頂版現況 ，目視無損壞		編號	說明
53				54	A6 區 H 棟 15 樓 H07-陽台倒垂牆打 石未修補及鋼筋外露
					

編號 55	說明		編號 56	說明	A6區H棟15樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	
編號 57	說明	A6區H棟15樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 58	說明	A6區H棟15樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	
			編號 59	說明	A6區H棟15樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞	



十四層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟14F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.3		1	H01-臥室牆現況
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-陽台全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.0		1	H02-臥室牆現況
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.0		1	H02-客廳牆現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.3		1	H03-主臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟14F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H03-臥室全景
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H03-浴廁頂版現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H03-走道頂版現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H03-廚房頂版現況
25	☐	☐	☐	☒	☐	☐					H03-陽台側牆打石未修補
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-客廳全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-主臥室全景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1.2			1 H05-主臥室牆現況
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐		2.3			1 H05-主臥室牆現況
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-臥室全景
31	☐	☐	☐	☒	☐	☐		0.5	0.15		1 H05-臥室牆現況
32	☐	☐	☐	☒	☐	☐					H05-臥室牆現況，局部粉刷層不平整
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-廚房全景
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H05-浴廁頂版現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H05-走道頂版現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H05-廚房頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H07-客廳全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H07-廚房全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H07-浴廁全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H07-主臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

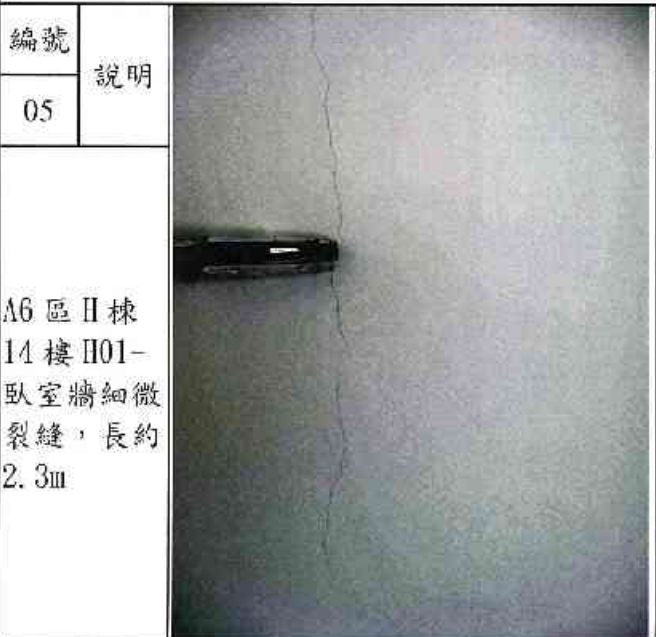
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟14F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

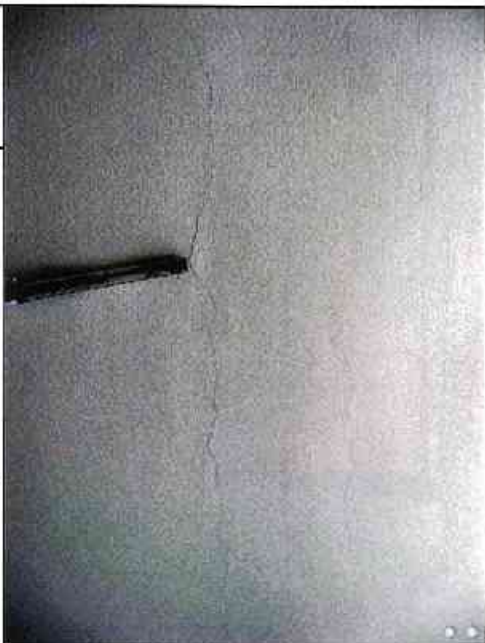
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 海水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.2	1	H07-客廳牆現況
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
50	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						機房全景
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

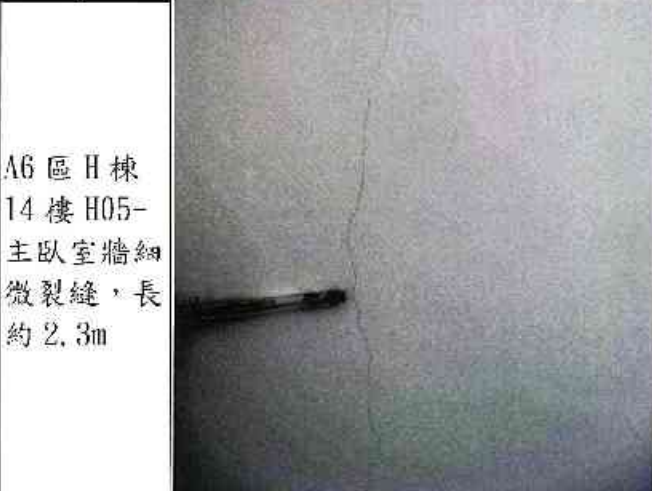
※其他事項：

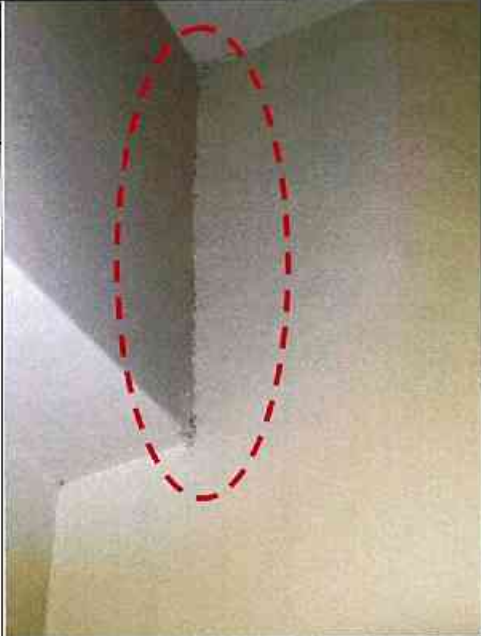
編號 01	說明 A6區H棟14樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟14樓H01-臥室全景，目視無損壞		
編號 03	說明 A6區H棟14樓H01-主臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區H棟14樓H01-臥室全景		
編號 05	說明 A6區H棟14樓H01-臥室牆細微裂縫，長約2.3m	編號 06	說明 A6區H棟14樓H01-浴廁全景，目視無損壞		

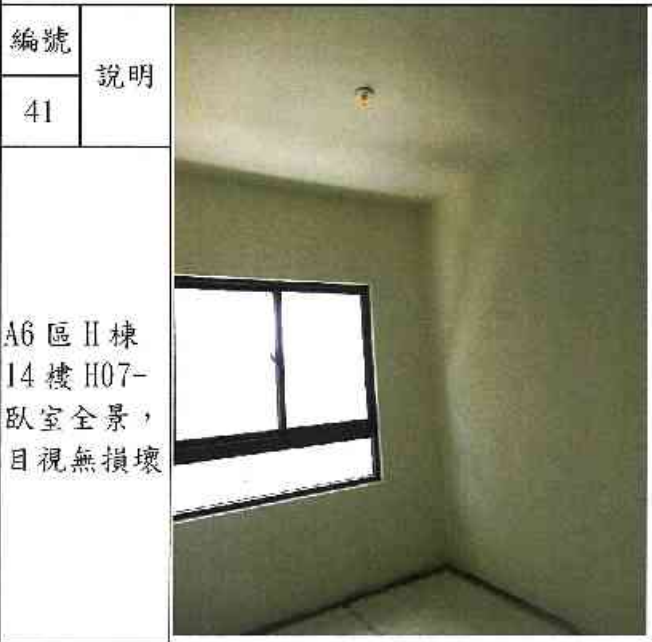
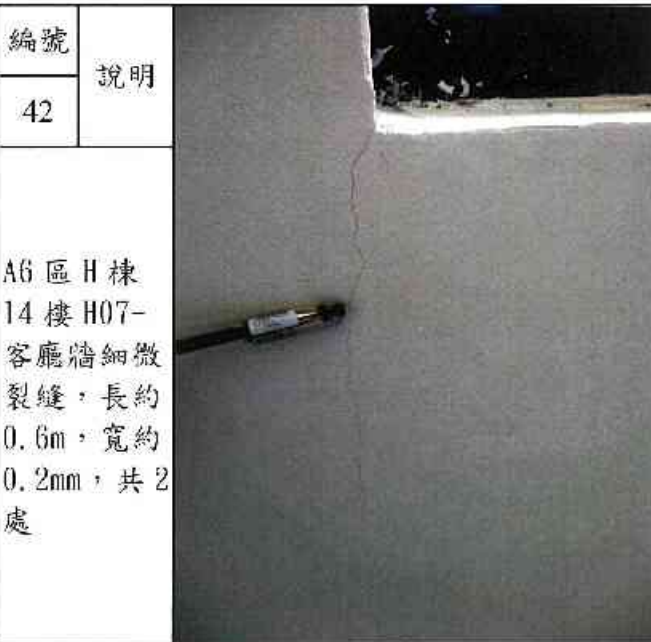
編號 07	說明 A6區H棟14樓H01-陽台全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟14樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟14樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟14樓H02-客廳全景
			
編號 11	說明 A6區H棟14樓H02-廚房全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟14樓H02-臥室全景，目視無損壞
			

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6 區 H 棟 14 樓 H02- 臥室牆細微 裂縫，長約 2.0m			A6 區 H 棟 14 樓 H02- 客廳牆細微 裂縫，長約 2.0m		
編號 15	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H02-廚房頂版現況，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H03-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H03 廚房全景，目視無損壞
					

編號 19	說明 A6 區 H 棟 14 樓 H03-主臥室全景	編號 20	說明 A6 區 H 棟 14 樓 H03-主臥室牆細微裂縫，長約 2.3m	
編號 21	說明 A6 區 H 棟 14 樓 H03-臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6 區 H 棟 14 樓 H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	
編號 23	說明 A6 區 H 棟 14 樓 H03-走道頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明 A6 區 H 棟 14 樓 H03-廚房頂版現況，目視無損壞	

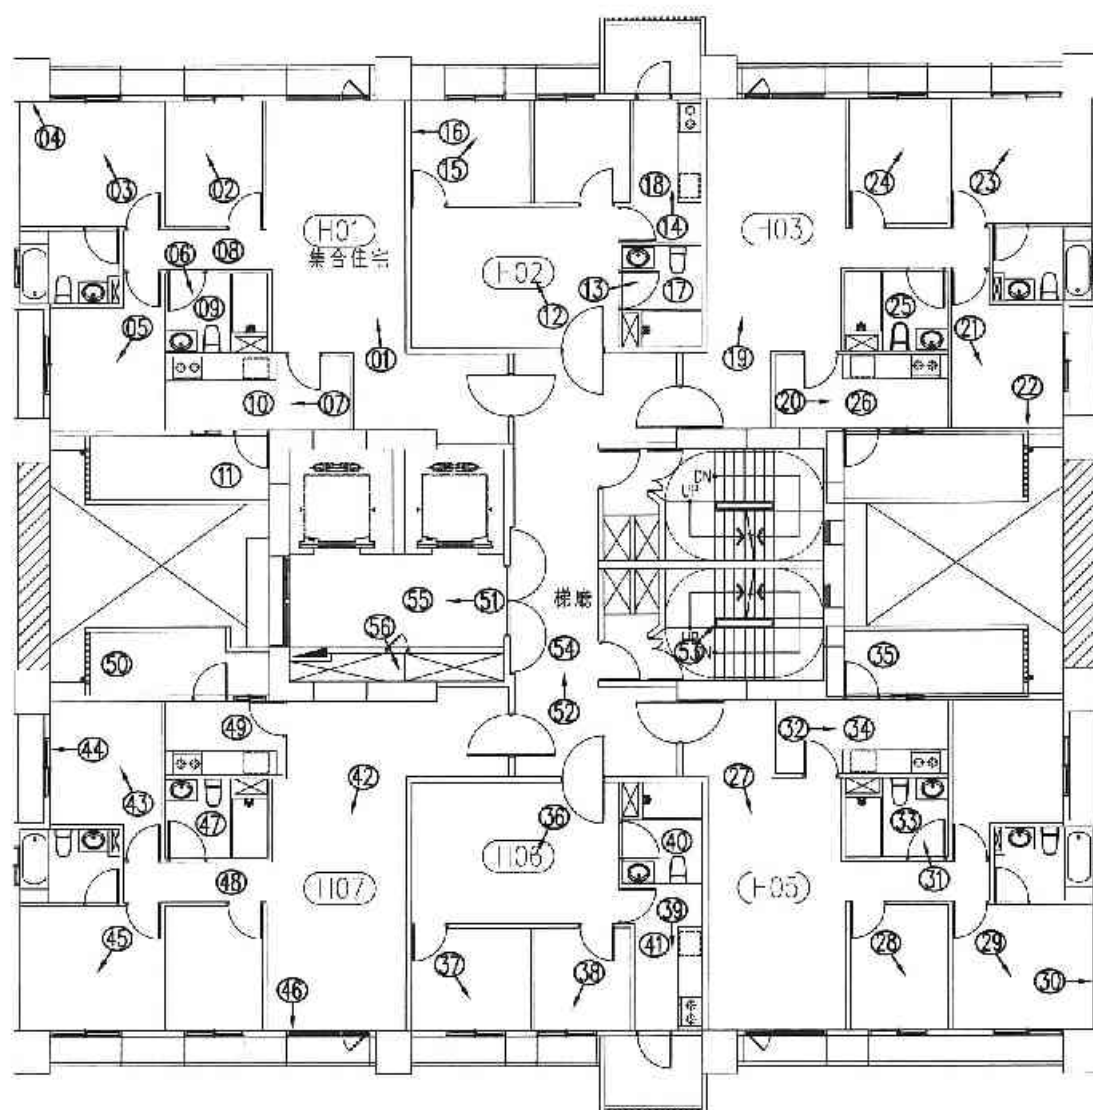
編號 25	說明 A6區H棟14樓H03-陽台倒垂牆打石未修補	編號 26	說明 A6區H棟14樓H05客廳全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟14樓H05-主臥室全景	編號 28	說明 A6區H棟14樓H05主臥室牆細微裂縫，長約1.2m
			
編號 29	說明 A6區H棟14樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m	編號 30	說明 A6區H棟14樓H05-臥室全景
			

編號 31	說明		編號 32	說明	
A6區H棟 14樓H05- 臥室牆細微 裂縫，長約 0.5m，寬約 0.15mm			A6區H棟 14樓H05- 臥室牆現況 ，局部粉刷 層不平整		
編號 33	說明	A6區H棟14樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明	A6區H棟14樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區H棟14樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 36	說明	A6區II棟14樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
					

編號 37	說明 A6區H棟14樓H07-客廳全景	編號 38	說明 A6區H棟14樓H07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟14樓H07-浴廁全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟14樓H07-主臥室全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟14樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟14樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.2mm，共2處
			

編號 43	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 44	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6 區 H 棟 14 樓 H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 46	說明	A6 區 H 棟 14 樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6 區 H 棟 14 樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 48	說明	A6 區 H 棟 14 樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
					

0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000



十三層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟13F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☐	☒	☐	☐	☐	☐					H01-主臥室柱現況，柱頭局部不平整未修補	
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走廊頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
11	☐	☐	☐	☒	☐	☐					H01-陽台側垂牆打石未修補	
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐		□□	2.5		1	H02-臥室牆現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟13F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	H03-臥室牆現況
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
26	☐	☐	☒	☐	☐	☐						H03-廚房梁現況，鋼筋貼模外露
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐		□	2.3		1	H05-主臥室牆現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-陽台頂版現況
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

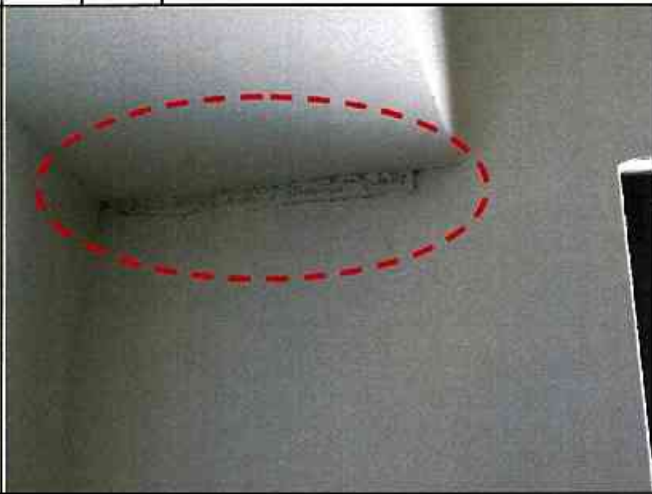
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟13F									
月	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

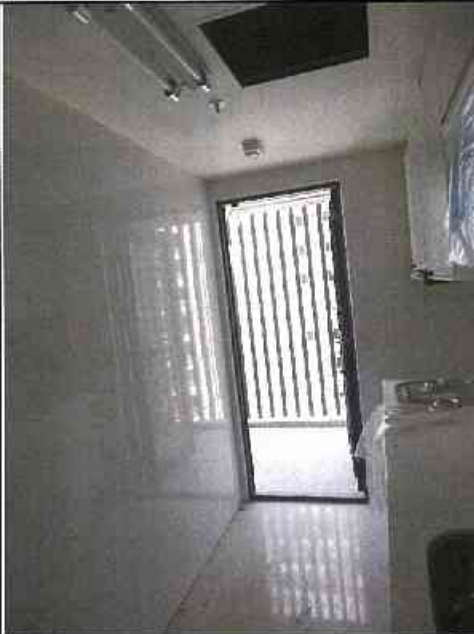
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 鋼筋咬津 5. 滲水污漬或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06 廚房頂版 現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07 臥室全景
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H07-臥室牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2		1	H07-客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07 浴廁頂版 現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-走道頂版 現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07 廚房頂版 現況
50	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H07-陽台側面牆打石及修補及鋼筋外露
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						陽臺頂版現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
56	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況・鋼筋局部外露
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

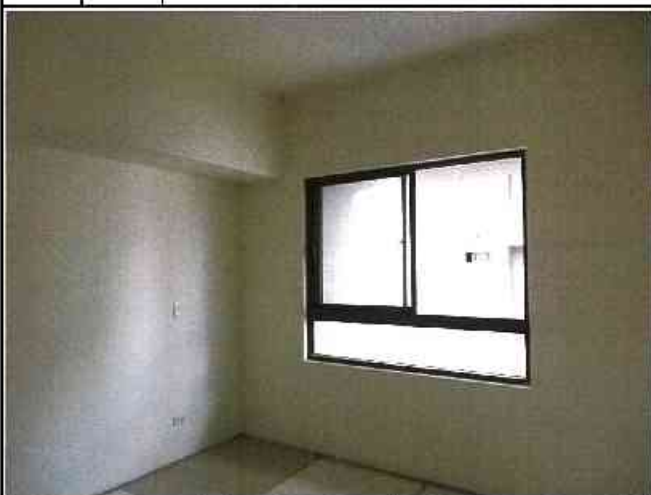
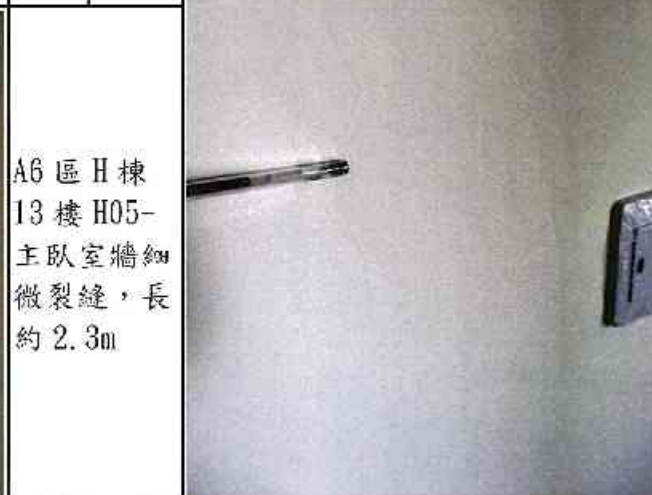
※其他事項：

編號 01	說明 A6區II棟13樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區II棟13樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區H棟13樓H01-主臥室全景	編號 04	說明 A6區H棟13樓H01 主臥室柱現況，柱頂局部不平整未修補
			
編號 05	說明 A6區H棟13樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區II棟13樓H01-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 07	說明	A6區II棟13樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號 08	說明	A6區H棟13樓H01-走道頂版現況，目視無損壞
					
編號 09	說明	A6區H棟13樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明	A6區H棟13樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞
					
編號 11	說明	A6區H棟13樓H01-陽台倒垂牆打石未修補	編號 12	說明	A6區H棟13樓H02-客廳全景，目視無損壞
					

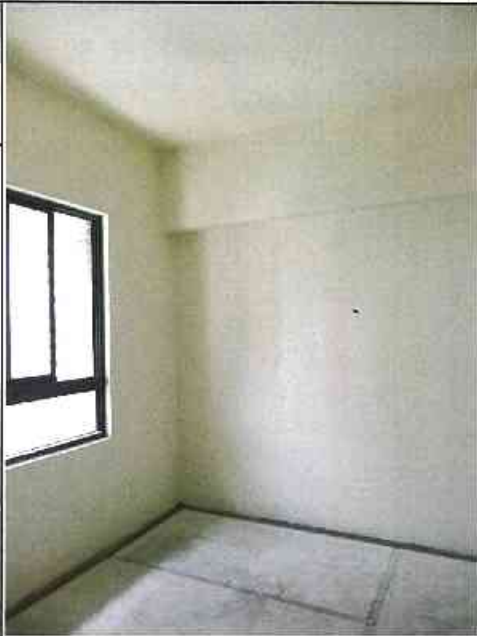
編號	說明		編號	說明			
13			14				
A6 區 H 棟 13 樓 H02 浴廁全景， 目視無損壞			A6 區 H 棟 13 樓 H02- 廚房全景， 目視無損壞				
編號	說明		編號	說明			
15			16				
A6 區 H 棟 13 樓 H02- 臥室全景			A6 區 H 棟 13 樓 H02- 臥室牆細微 裂縫，長約 2.5m				
編號	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H02-浴廁頂版現況 ，目視無損壞		編號	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H02 廚房頂版現況 ，目視無損壞	
17				18			

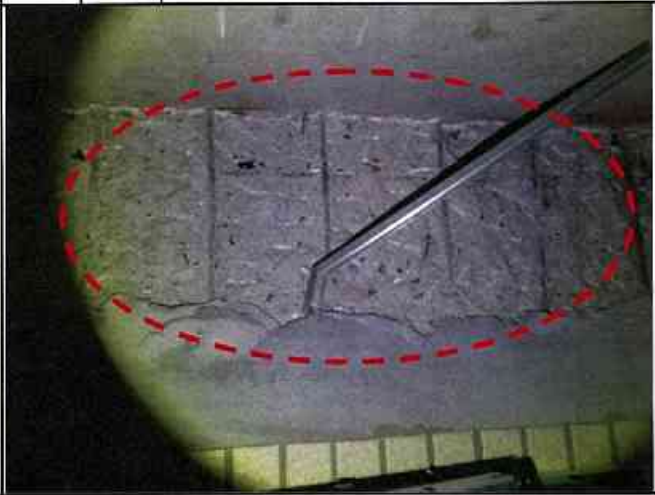
編號 19	說明	A6區H棟13樓H03-客廳全景，目視無損壞	編號 20	說明	A6區H棟13樓H03-廚房全景，目視無損壞
					
編號 21	說明	A6區H棟13樓H03-臥室全景	編號 22	說明	A6區H棟13樓H03-臥室牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.2mm
					
編號 23	說明	A6區H棟13樓H03-主臥室全景，目視無損壞	編號 24	說明	A6區H棟13樓H03臥室全景，目視無損壞
					

編號 25	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H03-廚房梁現況，鋼筋貼模外露
					
編號 27	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H05-客廳全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H05-臥室全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H05-主臥室全景	編號 30	說明	A6 區 H 棟 13 樓 H05-主臥室牆細微裂縫，長約 2.3m
					

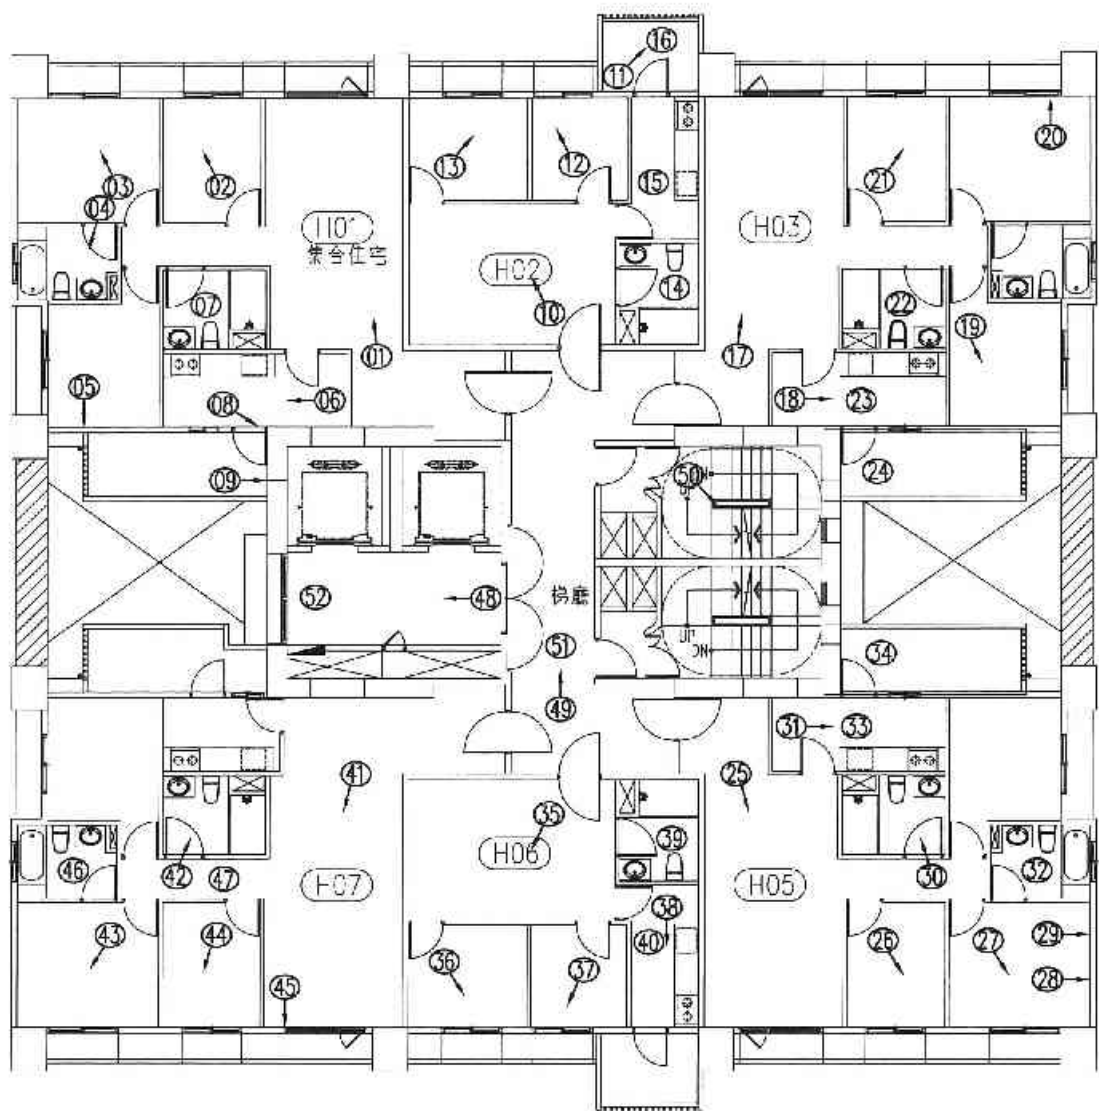
編號	說明		編號	說明	A6區H棟13樓H05-廚房全景，目視無損壞
31			32		
A6區H棟13樓H05-浴廁全景，目視無損壞					
編號	說明	A6區H棟13樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟13樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
33			34		
A6區H棟13樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞					
編號	說明	A6區H棟13樓H05-陽台全景，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟13樓H06-客廳全景，目視無損壞
35			36		
A6區H棟13樓H05-陽台全景，目視無損壞					

編號 37	說明 A6區H棟13樓H06臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟13樓H06臥室全景，目視無損壞	
				
編號 39	說明 A6區H棟13樓H06-廚房全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟13樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	
				
編號 41	說明 A6區H棟13樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟13樓H07-客廳全景	
				

編號 43	說明		編號 44	說明	
A6區H棟 13樓H07- 臥室全景			A6區H棟 13樓H07- 臥室牆細微 裂縫，長約 0.7m		
編號 45	說明	A6區H棟13樓H07-主臥室全景， 目視無損壞	編號 46	說明	
			A6區H棟 13樓H07- 客廳牆細微 裂縫，長約 0.7m，共2 處		
編號 47	說明	A6區H棟13樓H07-浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 48	說明	A6區H棟13樓H07-走道頂版現 況，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區H棟13樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟13樓H07-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露
			
編號 51	說明 A6區H棟13樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟13樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區H棟13樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6區H棟13樓公共空間 梯廳頂版現況，目視無損壞
			

0000 0000 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000 0000 0000



十二層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址 浮洲合宜住宅A6區H棟12F												
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1.細微裂縫 2.粉刷層脫落 3.混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4.潮濕脫漆 5.滲水污漬或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5		1	H01-臥室牆現況
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
08	☐	☐	☒	☐	☐	☐						H01-廚房梁現況，局部打石未修補
09	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H01-陽台柱或剪力牆打石未修補及鋼筋外露
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-陽台全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
16	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H02-陽台側垂牆打石未修補及鋼筋外露
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	H03-主臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟12F											
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他												
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石												
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架												
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他												
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 泥漿土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水與污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況	
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H03 陽台倒垂鑄打石未修補	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景	
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.15	1	H05-主臥室牆現況	
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0		1	H05-主臥室牆現況	
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景	
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況	
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況	
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-陽台頂版現況	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景	
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景	
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06 廚房全景	
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況	
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

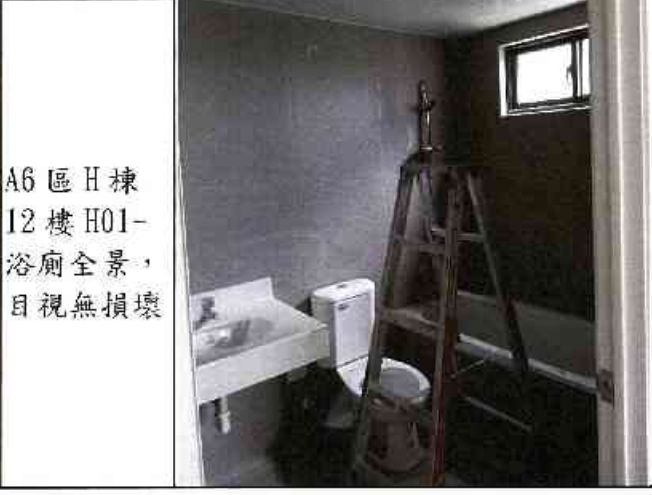
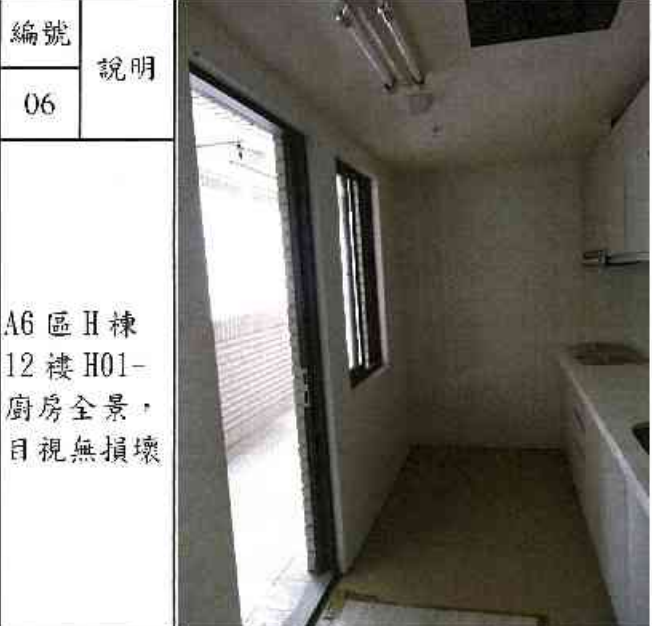
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

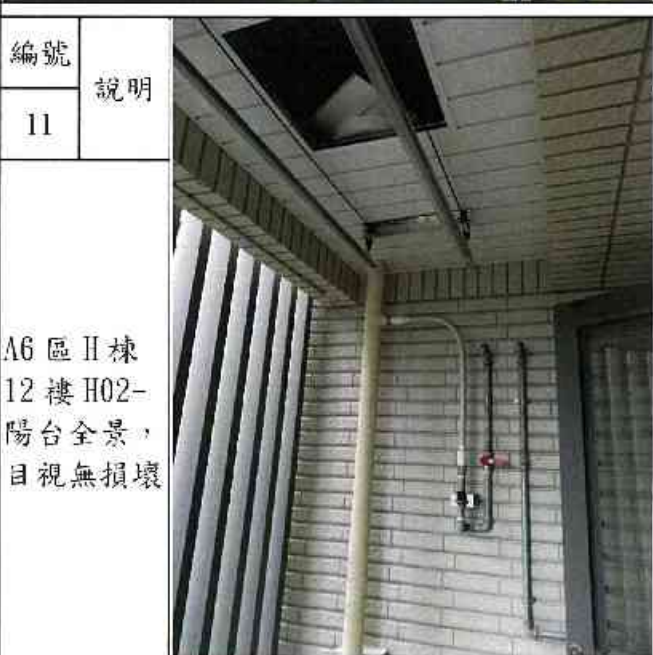
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟12F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕沙漆 5. 漆水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						007-客廳全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						007-客廳全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						007-臥室全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						007-臥室全景
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.2	1	007-客廳牆面現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						007-浴室頂版現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						007-走廊頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

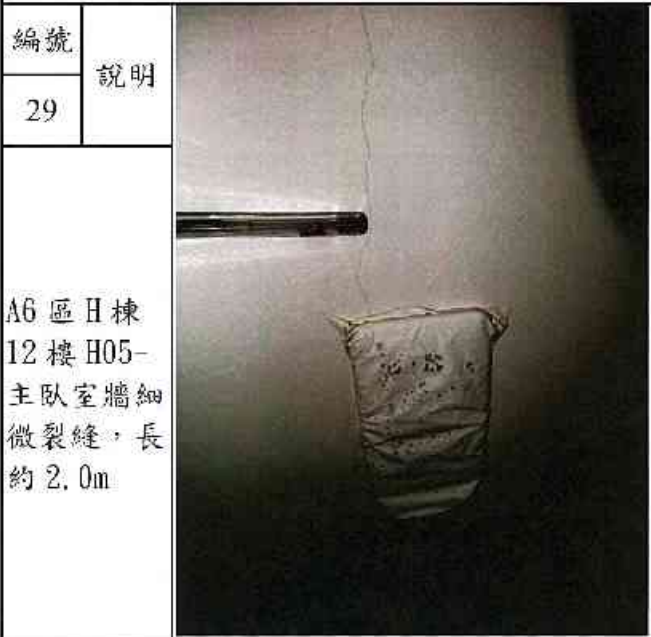
※其他事項：

編號 01	說明 A6區H棟12樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟12樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區H棟12樓H01-主臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區H棟12樓H01-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 05	說明 A6區H棟12樓H01-臥室牆細微裂縫，長約1.5m	編號 06	說明 A6區H棟12樓H01-廚房全景，目視無損壞
			

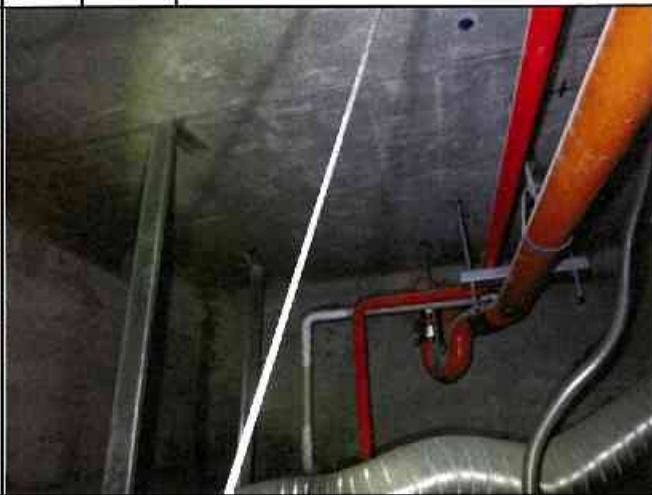
編號 07	說明 A6區H棟12樓H01 浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟12樓H01-廚房梁現況，局部打石未修補	
				
編號 09	說明 A6區H棟12樓H01-陽台柱或剪力牆打石未修補及鋼筋外露	編號 10	說明 A6區H棟12樓H02-客廳全景，目視無損壞	
				
編號 11	說明 A6區H棟12樓H02-陽台全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟12樓H02-臥室全景，目視無損壞	
				

編號 13	說明 A6區H棟12樓H02-臥室全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6區H棟12樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區H棟12樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟12樓H02-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露
			
編號 17	說明 A6區H棟12樓H03-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟12樓H03-廚房全景，目視無損壞
			

編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區H棟 12樓H03- 臥室全景， 目視無損壞			A6區H棟 12樓H03- 主臥室牆細 微裂縫，長 約0.7m，寬 約0.15mm		
編號 21	說明		編號 22	說明	
A6區H棟 12樓H03- 臥室全景， 目視無損壞			A6區H棟12樓H03-浴廁頂版現況 ，目視無損壞		
編號 23	說明		編號 24	說明	
A6區H棟12樓H03-廚房頂版現況 ，目視無損壞			A6區H棟12樓H03-陽台倒垂牆打 石未修補		

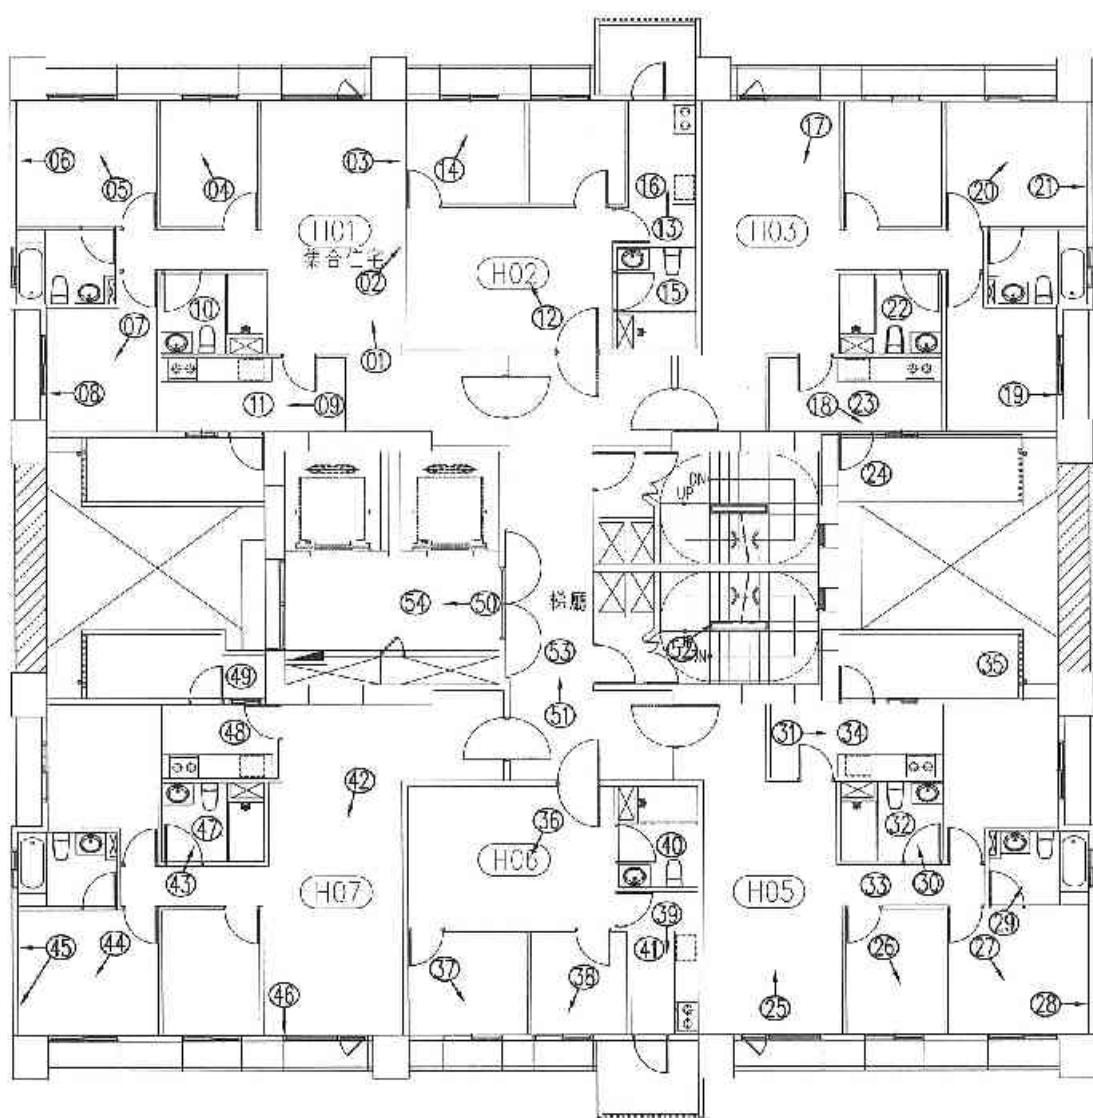
編號 25	說明 A6區II棟12樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區II棟12樓H05-臥室全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區II棟12樓H05-主臥室全景	編號 28	說明 A6區H棟12樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.15mm
			
編號 29	說明 A6區H棟12樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.0m	編號 30	說明 A6區II棟12樓H05-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6 區 H 棟 12 樓 H05-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6 區 H 棟 12 樓 H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6 區 H 棟 12 樓 H05 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6 區 H 棟 12 樓 H05-陽台頂版現況，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6 區 H 棟 12 樓 H06-客廳全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6 區 H 棟 12 樓 H06-臥室全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟12樓H06臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟12樓H06廚房全景，目視無損壞		
編號 39	說明 A6區H棟12樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟12樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞		
編號 41	說明 A6區H棟12樓H07客廳全景	編號 42	說明 A6區H棟12樓H07浴廁全景，目視無損壞		

編號 43	說明	A6區II棟12樓H07-主臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區H棟12樓H07-臥室全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區II棟12樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm，共2處	編號 46	說明	A6區II棟12樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區II棟12樓H07-走道頂版現況，目視無損壞	編號 48	說明	A6區H棟12樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
					

編號 49	說明 A6區H棟12樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟12樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區H棟12樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟12樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明



十一層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟11F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.15	1	H01-客廳牆現況
03	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3x2		1	H01-客廳牆現況
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
06	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0x3		1	H01-主臥室牆現況
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
08	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.15	1	H01-臥室牆現況
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H03-臥室牆現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟11F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.2	1	H03-主臥室牆 現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版 現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版 現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H03-陽台側垂牆打石未修補及鋼筋外露
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全 景
28	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2	0.2	1	H05-主臥室牆 現況
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版 現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走廊頂版 現況
34	☐	☐	☒	☐	☐	☐						H05-廚房梁現況，梁箍筋貼模外露
35	☐	☐	☐	☒	☐	☐						H05-陽台側垂牆打石未修補及鋼筋外露
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版 現況

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

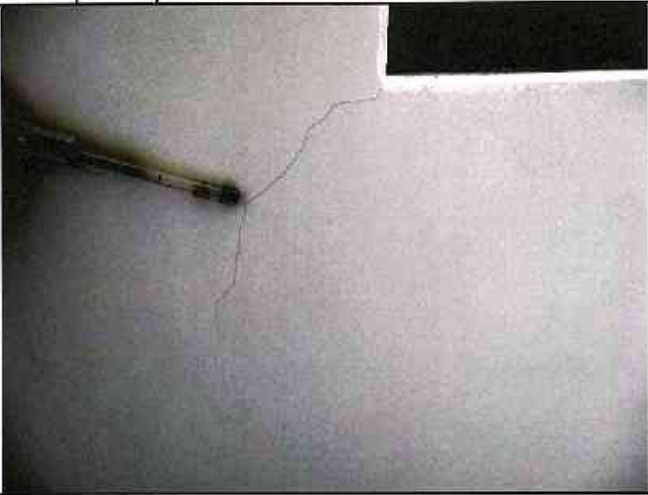
臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

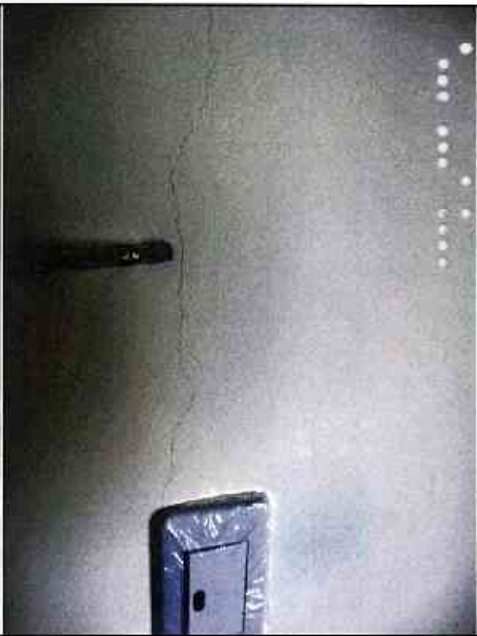
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟11F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴廁全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0x2		1	H07-主臥室牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.15	1	H07-客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 01	說明	A6 區 H 棟 11 樓 H01-客廳全景	編號 02	說明	
		A6 區 H 棟 11 樓 H01- 客廳牆細微 裂縫，長約 2.0m，寬約 0.15mm			
編號 03	說明	A6 區 H 棟 11 樓 H01- 客廳牆細微 裂縫，長約 2.3m，共 2 處	編號 04	說明	A6 區 H 棟 11 樓 H01-臥室全景，目 視無損壞
					
編號 05	說明	A6 區 H 棟 11 樓 H01-主臥室全景	編號 06	說明	
		A6 區 H 棟 11 樓 H01- 主臥室牆細 微裂縫，長 約 2.0m，共 3 處			

編號 07	說明	A6區H棟11樓H01-臥室全景	編號 08	說明	A6區H棟11樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.3m，寬約0.15mm
					
編號 09	說明	A6區H棟11樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號 10	說明	A6區H棟11樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 11	說明	A6區H棟11樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區H棟11樓H02-客廳全景，目視無損壞
					

編號 13	說明 A6區H棟11樓H02-廚房全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6區H棟11樓H02-臥室全景，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區H棟11樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟11樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6區H棟11樓H03-客廳全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟11樓H03-廚房全景，目視無損壞
			

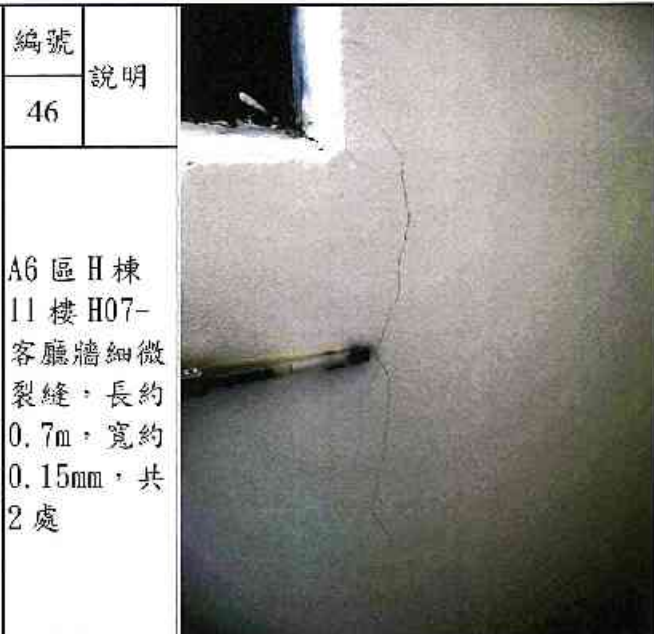
編號 19	說明		編號 20	說明	A6 區 H 棟 11 樓 H03-主臥室全景	
A6 區 H 棟 11 樓 H03- 臥室牆細微 裂縫，長約 0.7m，寬約 0.2mm						
編號 21	說明		編號 22	說明	A6 區 II 棟 11 樓 H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	
A6 區 H 棟 11 樓 H03- 主臥室牆細 微裂縫，長 約 1.2m，寬 約 0.2mm						
編號 23	說明	A6 區 H 棟 11 樓 H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明	A6 區 II 棟 11 樓 H03-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	
						

編號 25	說明 A6區H棟11樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟11樓H05-臥室全景，目視無損壞	
編號 27	說明 A6區H棟11樓H05-主臥室全景	編號 28	說明 A6區H棟11樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約1.2m，寬約0.2mm	
編號 29	說明 A6區H棟11樓H05-浴廁全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟11樓H05-浴廁全景，目視無損壞	

編號 31	說明 A6區II棟11樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟11樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區II棟11樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟11樓H05-廚房梁現況，梁箍筋貼模外露
			
編號 35	說明 A6區H棟11樓H05-陽台倒垂牆打石未修補及鋼筋外露	編號 36	說明 A6區H棟11樓H06-客廳全景，目視無損壞
			

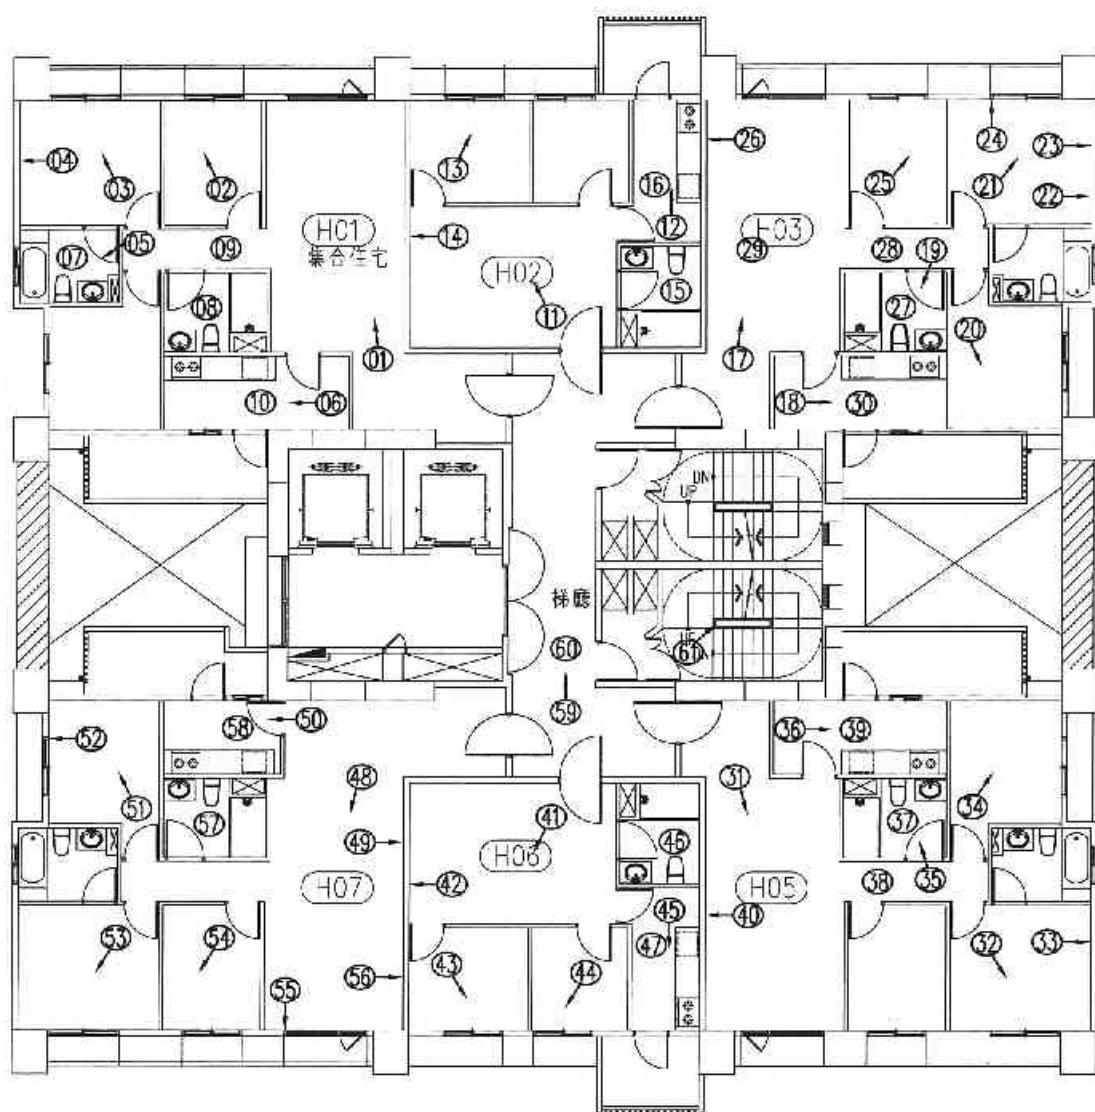
編號 37	說明 A6區H棟11樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟11樓H06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟11樓H06 廚房全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟11樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟11樓H06 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟11樓H07-客廳全景
			

編號	說明		編號	說明	
43			44	A6區II棟11樓H07-主臥室全景	
A6區H棟11樓H07-浴廁全景，目視無損壞					

編號	說明		編號	說明	
45			46		
A6區H棟11樓H07-主臥室牆細微裂縫，長約2.0m，共2處		A6區H棟11樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.15mm，共2處			

編號	說明		編號	說明	
47			48		
A6區H棟11樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞		A6區II棟11樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞			

編號 49	說明	A6區H棟11樓H07-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明	A6區H棟11樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區H棟11樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 52	說明	A6區H棟11樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
					
編號 53	說明	A6區H棟11樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 54	說明	A6區H棟11樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
					



十層平面圖 照片編號：○

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟10F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.3		1	H01-主臥室牆 現況
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版 現況
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版 現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走廊頂版 現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版 現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐		1	2.0		1	H02-客廳牆 現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版 現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版 現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟10F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5		1	H03-主臥室牆現況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H03-主臥室牆現況
24	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H03-主臥室牆現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
26	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.15	1	H03-客廳牆現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-走廊頂版現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐			1.0	0.2	1	H03-客廳頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景
33	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2		1	H05-主臥室牆現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走廊頂版現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
40	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.4		1	H05-客廳牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟10F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3		H06-客廳牆現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴室頂版現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
49	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.3		H07-客廳牆現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
52	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6		1	H07 臥室牆現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
55	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6x2	0.25	1	H07-客廳牆現況
56	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H07 客廳牆現況
57	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴室頂版現況
58	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
59	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
60	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟10F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露腐蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水滲污或白蟻
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	<							

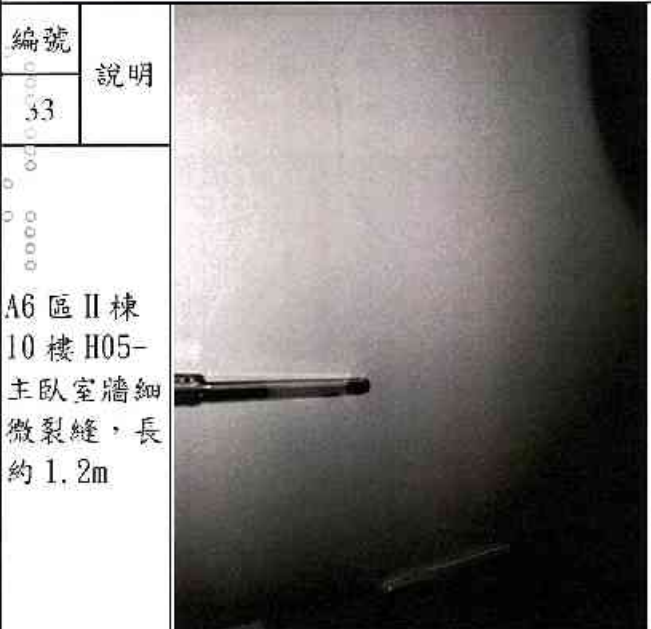
編號 01	說明 A6區II棟10樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟10樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區II棟10樓H01-主臥室全景	編號 04	說明 A6區II棟10樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m
			
編號 05	說明 A6區H棟10樓H01-浴廁全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟10樓H01-廚房全景，目視無損壞
			

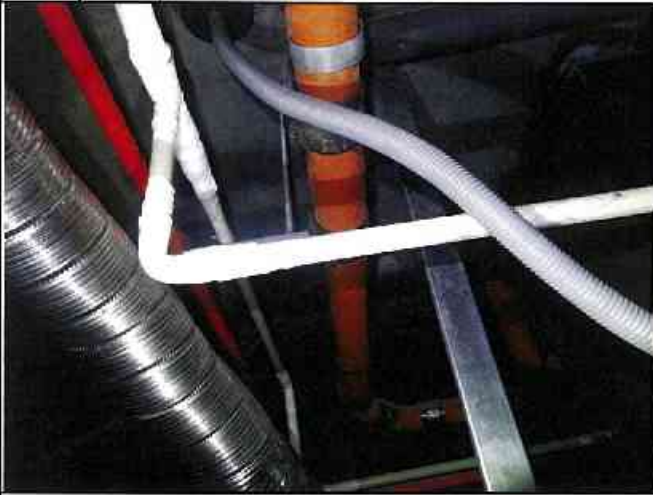
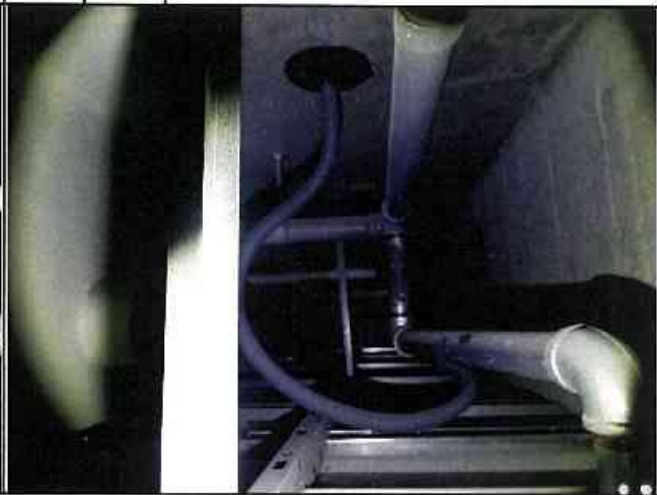
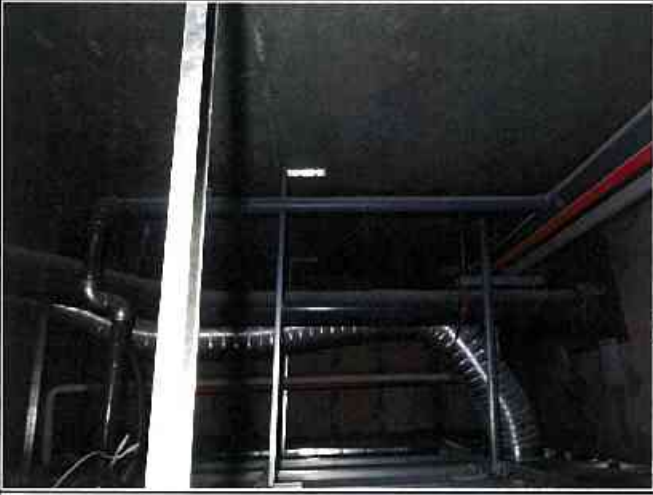
編號 07	說明 A6區H棟10樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟10樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟10樓H01-走道頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟10樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區H棟10樓H02-客廳全景	編號 12	說明 A6區H棟10樓H02-廚房全景，目視無損壞
			

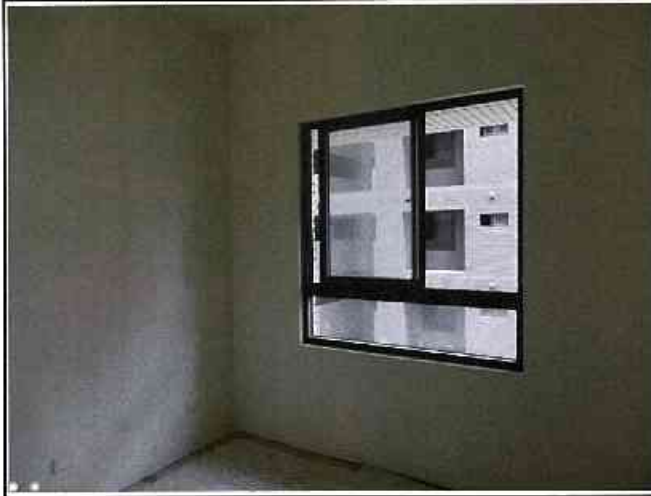
編號 13	說明 A6區II棟10樓H02-臥室全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6區H棟10樓H02-客廳牆細微裂縫，長約2.0m	
				
編號 15	說明 A6區II棟10樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6區II棟10樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞	
				
編號 17	說明 A6區H棟10樓H03-客廳全景	編號 18	說明 A6區H棟10樓H03-廚房全景，目視無損壞	
				

編號 19	說明		編號 20	說明	A6區H棟10樓H03-臥室全景，目視無損壞。 
A6區H棟10樓H03-浴室全景，目視無損壞			編號 21	說明	A6區H棟10樓H03-主臥室全景 
			編號 22	說明	A6區H棟10樓H03-主臥室牆細微裂縫，長約1.5m 
編號 23	說明	A6區H棟10樓H03-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m 	編號 24	說明	A6區H棟10樓H03-主臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm 

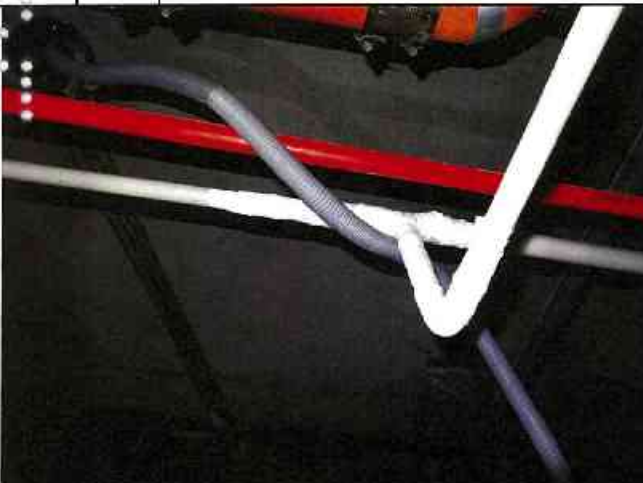
編號 25	說明		編號 26	說明	
A6區H棟 10樓H03 臥室全景， 目視無損壞			A6區H棟 10樓H03- 客廳牆細微 裂縫，長約 2.3m，寬約 0.15mm		
編號 27	說明	A6區H棟10樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 28	說明	A6區H棟10樓H03-走道頂版現況，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區H棟10樓H03-客廳頂版細微裂縫，長約1.0m，寬約0.2mm	編號 30	說明	A6區H棟10樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞
					

編號 31	說明	A6區H棟10樓H05-客廳全景	編號 32	說明	A6區H棟10樓H05-主臥室全景
					
編號 33	說明	A6區H棟10樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約1.2m	編號 34	說明	A6區H棟10樓H05-臥室全景，目視無損壞
					
編號 35	說明	A6區H棟10樓H05-浴廁全景，目視無損壞	編號 36	說明	A6區H棟10樓H05-廚房全景，目視無損壞
					

編號 37	說明	A6區H棟10樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明	A6區H棟10樓H05-走道頂版現況，目視無損壞
					
編號 39	說明	A6區H棟10樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 40	說明	A6區H棟10樓H05-客廳牆細微裂縫，長約2.4m
					
編號 41	說明	A6區H棟10樓H06-客廳全景	編號 42	說明	A6區H棟10樓H06-客廳牆裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm
					

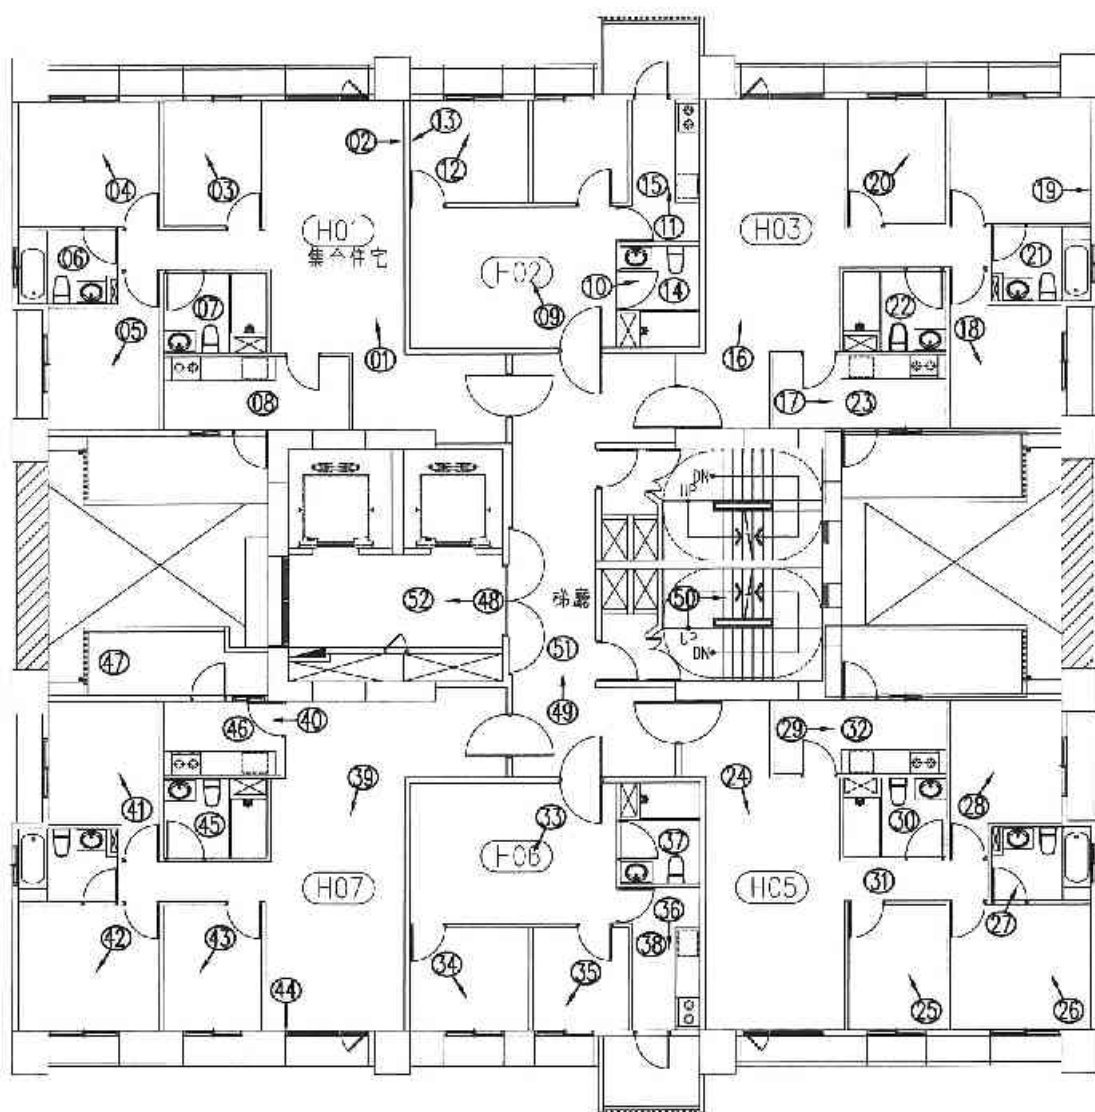
編號 43	說明 A6區H棟10樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區H棟10樓H06-臥室全景，目視無損壞	
				
編號 45	說明 A6區H棟10樓H06-廚房全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟10樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	
				
編號 47	說明 A6區H棟10樓H06 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟10樓H07-客廳全景	
				

編號 49	說明	A6區II棟 10樓H07- 客廳牆裂縫 ，長約2.3m ，寬約0.3 mm	編號 50	說明	A6區II棟10樓H07-廚房全景，目視無損壞
					
編號 51	說明	A6區H棟10樓H07臥室全景	編號 52	說明	A6區H棟 10樓H07- 臥室牆細微 裂縫，長約 0.6m
					
編號 53	說明	A6區H棟10樓H07主臥室全景，目視無損壞	編號 54	說明	A6區H棟10樓H07臥室全景，目視無損壞
					

編號 55	說明		編號 56	說明	
A6 區 H 棟 10 樓 H07- 客廳牆細微 裂縫，長約 0.6m，寬約 0.25mm，共 2 處			A6 區 H 棟 10 樓 H07- 客廳牆細微 裂縫，長約 2.3m		
編號 57	說明	A6 區 H 棟 10 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 58	說明	A6 區 H 棟 10 樓 H07-廚房頂版現況，目視無損壞
					
編號 59	說明	A6 區 H 棟 10 樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 60	說明	A6 區 H 棟 10 樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
					

編號	說明	A6 區 H 棟 10 樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號	說明	
61					
					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	

0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000
 0000 0000 0000 0000



九層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟9F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉灰層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 滲漏脫漆 5. 滲水染污或白堊	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						U01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.4	0.3		H01-客廳牆現況
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
06	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
13	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3		H02-臥室牆現況
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
19	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H03-主臥室牆現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟9F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻		
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況	
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況	
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況	
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景	
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景	
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全景	
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景	
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景	
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景	
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況	
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走道頂版現況	
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況	
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景	
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景	
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景	
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景	
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況	
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況	
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景	
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景	
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修													
※其他事項： 													

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟9F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

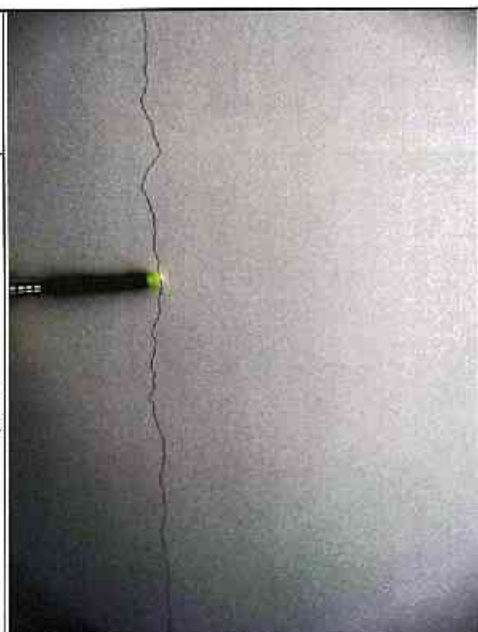
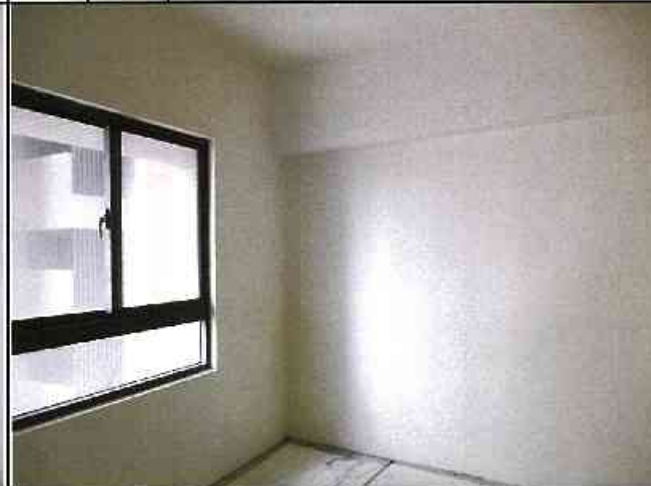
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水痕跡或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E07-臥室全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E07-主臥室全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						E07-臥室全景
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2		1	E07-客廳牆現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						E07-浴室頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						E07-廚房頂版現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						E07-陽台頂版現況
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況。打石孔洞未修補及局部鋼筋外露
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

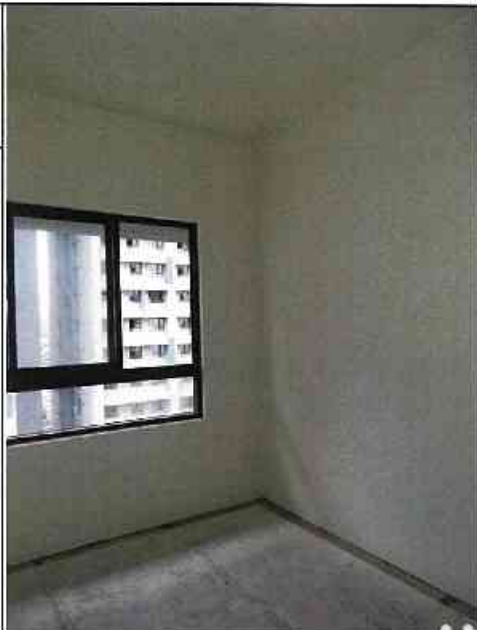
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

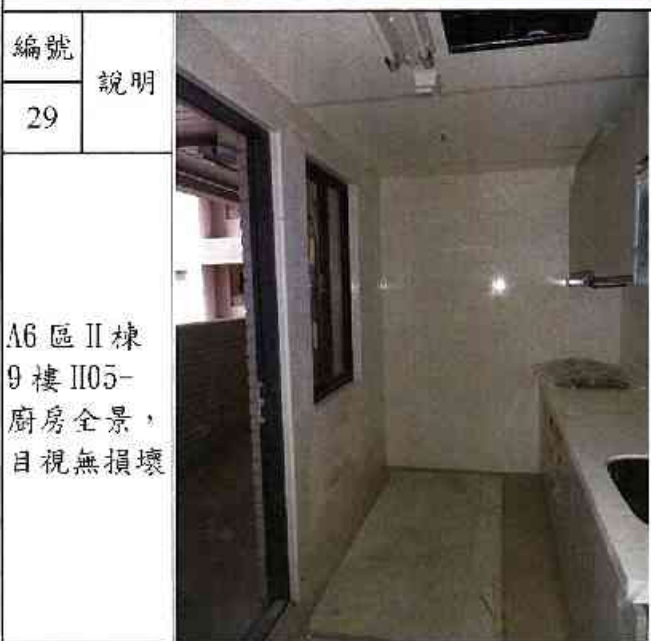
※其他事項：

編號 01	說明 A6區H棟9樓H01-客廳全景	編號 02	說明 A6區H棟9樓H01-客廳牆裂縫，長約2.4m，寬約0.3mm	
				
編號 03	說明 A6區H棟9樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區H棟9樓H01-主臥室全景，目視無損壞	
				
編號 05	說明 A6區H棟9樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟9樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	
				

編號 07	說明 A6區H棟9樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟9樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	
				
編號 09	說明 A6區H棟9樓H02-客廳全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟9樓H02-浴廁全景，目視無損壞	
				
編號 11	說明 A6區H棟9樓H02-廚房全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟9樓H02-臥室全景	
				

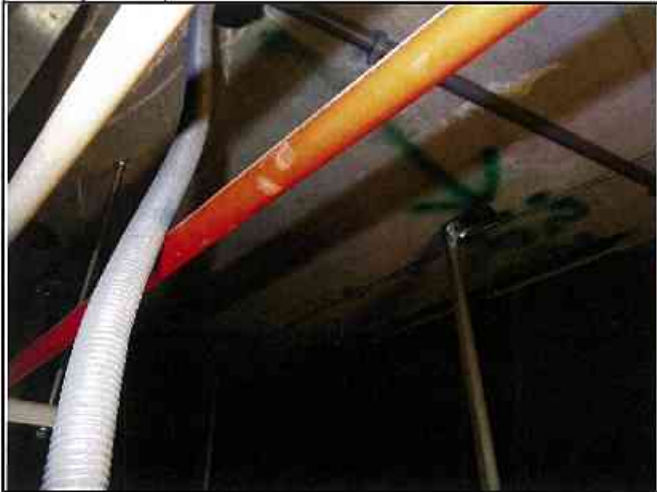
編號	說明		編號	說明	
13			14	A6區H棟9樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	
A6區H棟9樓H02-臥室牆裂縫，長約2.5m，寬約0.3mm					
編號	說明		編號	說明	
15	A6區H棟9樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞		16	A6區H棟9樓H03-客廳全景，目視無損壞	
編號	說明		編號	說明	
17	A6區H棟9樓H03-廚房全景，目視無損壞		18	A6區H棟9樓H03-臥室全景，目視無損壞	

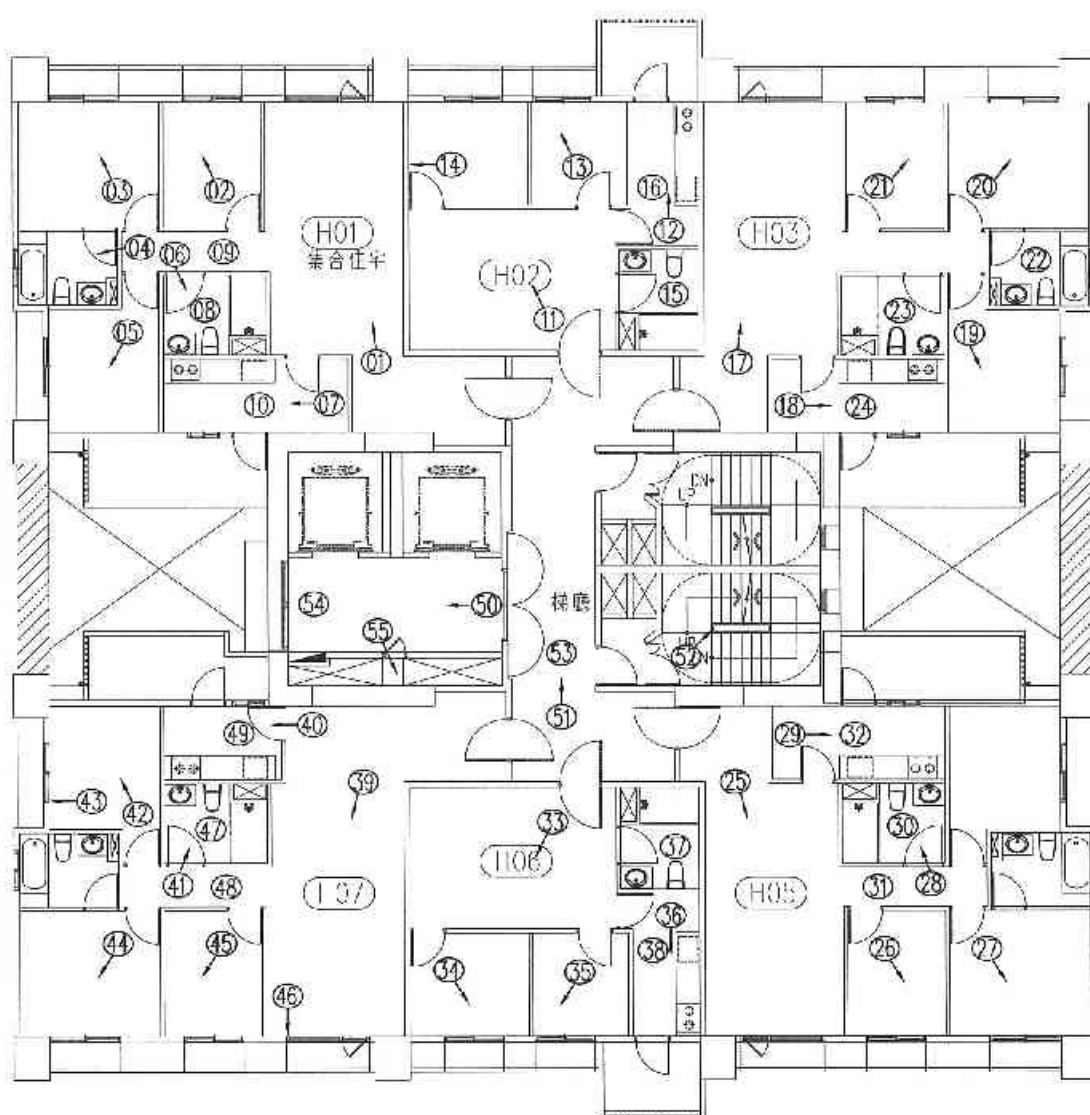
編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區H棟 9樓H03- 主臥室牆細 微裂縫，長 約2.3m			A6區II棟 9樓II03- 臥室全景， 目視無損壞		
編號 21	說明	A6區II棟9樓II03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 22	說明	A6區H棟9樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 23	說明	A6區II棟9樓II03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明	A6區H棟9樓H05-客廳全景，目視無損壞
					

編號 25	說明 A6區H棟9樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟9樓H05-主臥室全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟9樓H05-浴廁全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟9樓H05-臥室全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟9樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟9樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區H棟9樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟9樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟9樓H06-客廳全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟9樓H06臥室全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟9樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟9樓H06-廚房全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟9樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟9樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟9樓H07-客廳全景	編號 40	說明 A6區H棟9樓H07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟9樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟9樓H07-主臥室全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區H棟9樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區H棟9樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m，共2處	
				
編號 45	說明 A6區H棟9樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 46	說明 A6區II棟9樓II07-廚房頂版現況，目視無損壞	
				
編號 47	說明 A6區H棟9樓H07-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟9樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	
				



八層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟8F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	H01-塔扇頂版現況 + 管線處局部滲水
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
14	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5		1	H02-臥室牆現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟8F									
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H03-臥室全景
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H03-浴廁頂版現況
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H03-浴廁頂版現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H03-廚房頂版現況
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-客廳全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-臥室全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05 主臥室全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05-浴廁全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H05 廚房全景
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H05-浴廁頂版現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H05-走廊頂版現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H05 廚房頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H06-客廳全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H06-臥室全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H06 臥室全景
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H06-廚房全景
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H06-浴廁頂版現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					H06-廚房頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H07 客廳全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					H07-廚房全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

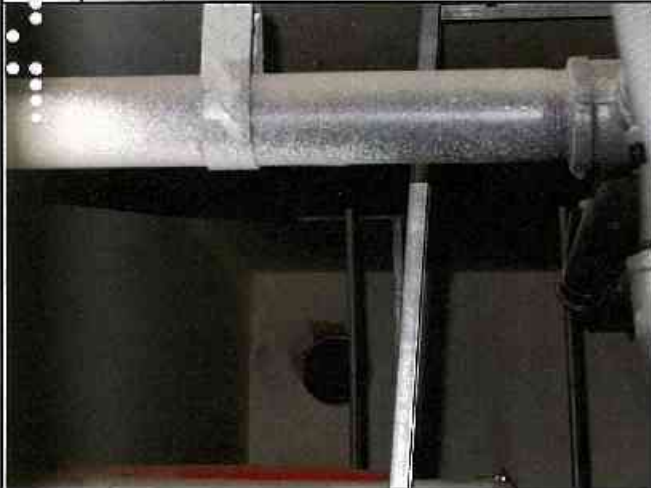
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 21 日

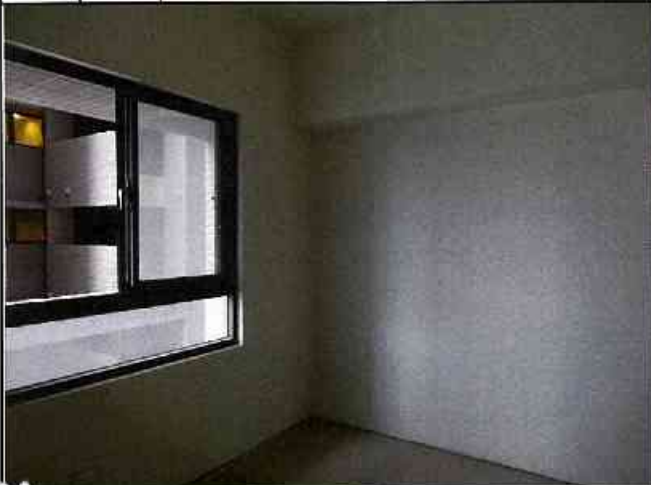
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟8F											
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉剝層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露銹蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華		
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴廁全景	
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景	
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5		1	H07-臥室牆現況	
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景	
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景	
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.15	1	H07-客廳牆現況	
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況	
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-走廊頂版現況	
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況	
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景	
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景	
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景	
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況，打石孔洞未修補	
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況	
55	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐							

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修
 ※其他事項：

編號 01	說明 A6區H棟8樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟8樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區II棟8樓II01-主臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區II棟8樓H01-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 05	說明 A6區H棟8樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟8樓H01-浴廁全景，目視無損壞
			

編號 07	說明 A6區H棟8樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟8樓H01-浴廁頂版現況，管路處局部滲水
			
編號 09	說明 A6區H棟8樓H01-走道頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟8樓H01 廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區II棟8樓H02-客廳全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟8樓H02-廚房全景，目視無損壞
			

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6區H棟 8樓H02- 臥室全景， 目視無損壞			A6區II棟 8樓II02- 臥室牆細微 裂縫，長約 2.5m		
編號 15	說明	A6區H棟8樓H02-浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 16	說明	A6區H棟8樓H02-廚房頂版現況， 目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區II棟8樓H03-客廳全景，目視 無損壞	編號 18	說明	A6區II棟8樓H03-廚房全景，目視 無損壞
					

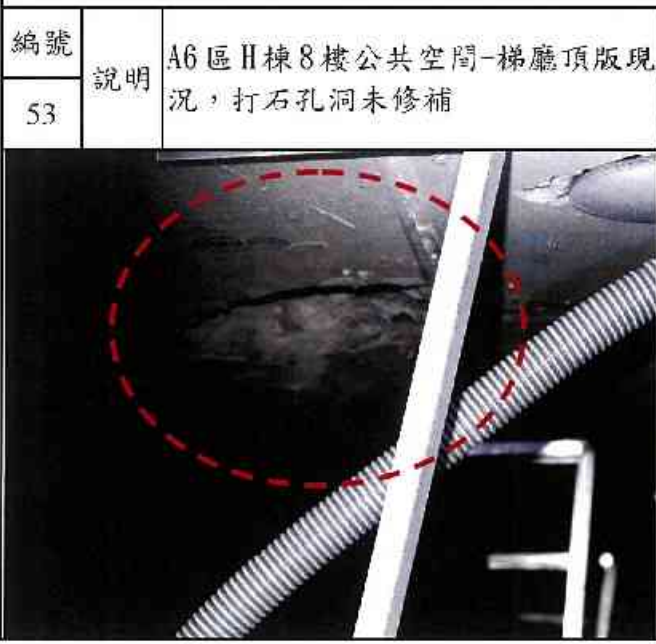
編號 19	說明 A6區H棟8樓H03-臥室全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟8樓H03-主臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟8樓H03-臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟8樓H03 浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟8樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟8樓H03 廚房頂版現況，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區II棟8樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區II棟8樓H05-臥室全景，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟8樓H05-主臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟8樓H05-浴廁全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟8樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 30	說明 A6區II棟8樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
			

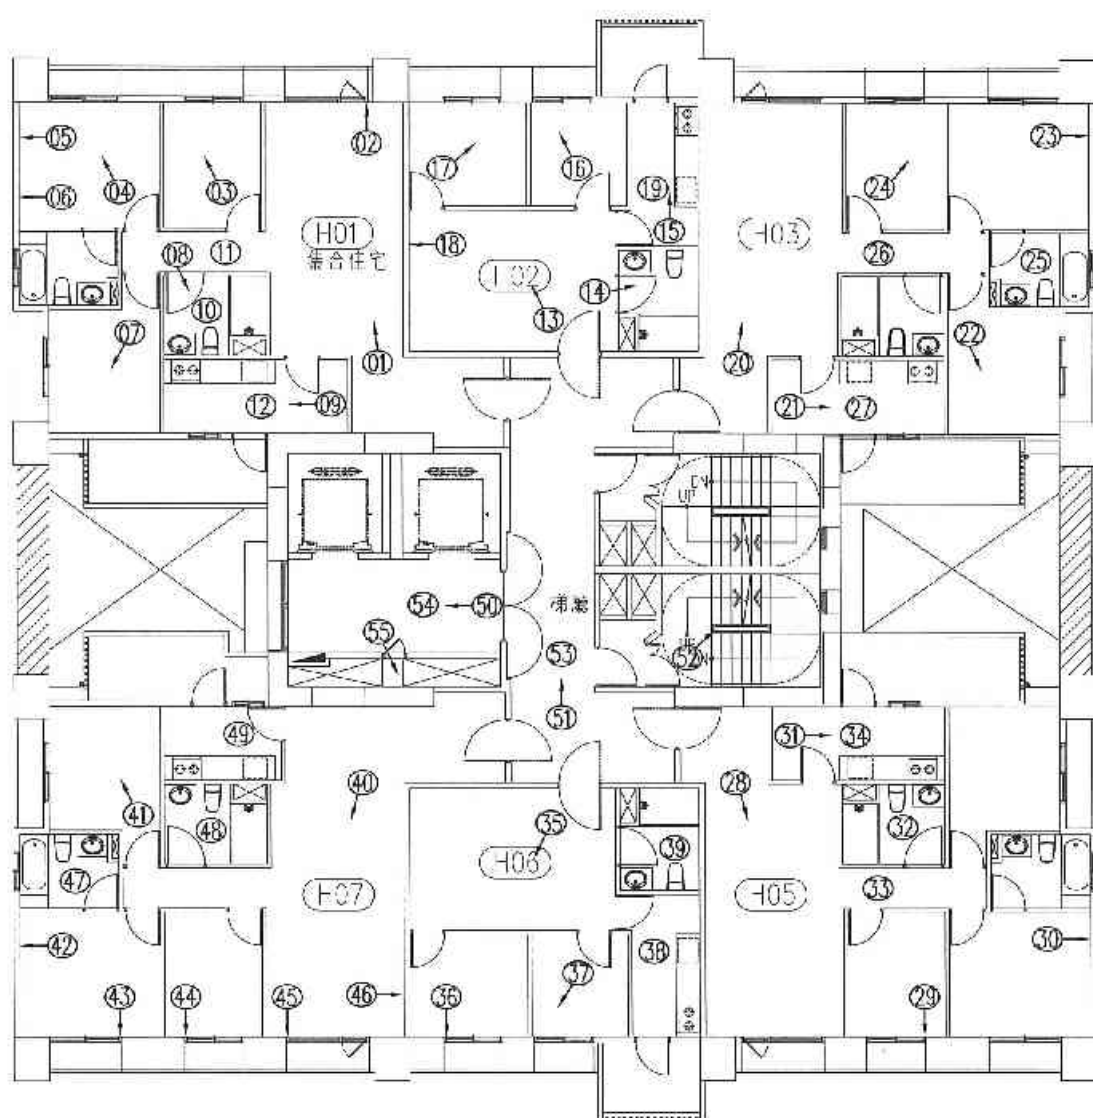
編號 31	說明 A6區H棟8樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟8樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟8樓H06-客廳全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟8樓H06-臥室全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟8樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟8樓H06-廚房全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟8樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟8樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟8樓H07-客廳全景	編號 40	說明 A6區H棟8樓H07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟8樓H07-浴廁全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟8樓H07-臥室全景
			

編號	說明	編號	說明
43		44	A6 區 H 棟 8 樓 H07-主臥室全景，目視無損壞
A6 區 H 棟 8 樓 H07-臥室牆細微裂縫，長約 0.5m			
編號	說明	編號	說明
45		46	
A6 區 H 棟 8 樓 H07-臥室全景，目視無損壞		A6 區 H 棟 8 樓 H07 客廳牆細微裂縫，長約 0.7m，寬約 0.15mm，共 2 處	
			
編號	說明	編號	說明
47	A6 區 H 棟 8 樓 H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	48	A6 區 H 棟 8 樓 H07-走道頂版現況，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區H棟8樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟8樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區II棟8樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區II棟8樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區H棟8樓公共空間-梯廳頂版現況，打石孔洞未修補	編號 54	說明 A6區II棟8樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			

編號	說明	編號	說明
55	A6區H棟 8樓公共 空間-電梯 間柱現況， 目視無損壞		
			
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明
編號	說明	編號	說明



七層平面圖 照片編號：○


A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟7F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H01-客廳牆現況
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.15	1	H01-主臥室牆現況
06	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	H01-主臥室牆現況
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
12	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
18	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.2	1	H02-客廳牆現況
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟7F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕滲漆 5. 漆水染污或白蟻	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0		1	H03-主臥室牆 現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版 現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-走廊頂版 現況
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版 現況
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.3	0.15	1	H05-臥室牆現 況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0		1	H05-主臥室牆 現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版 現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走廊頂版 現況
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版 現況
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
36	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H06-客廳牆現 況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版 現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版 現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程師公會

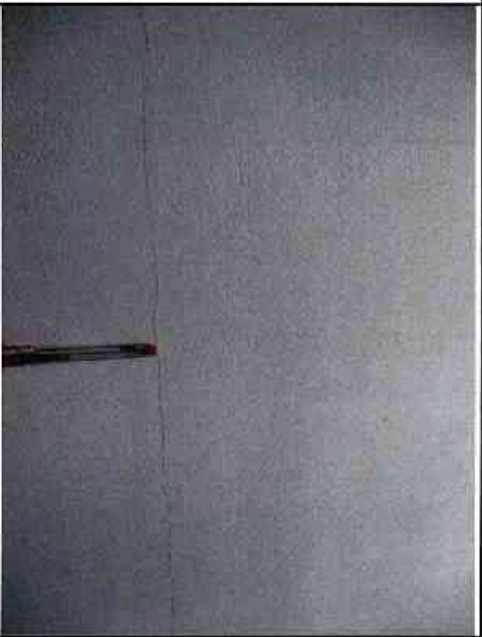
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

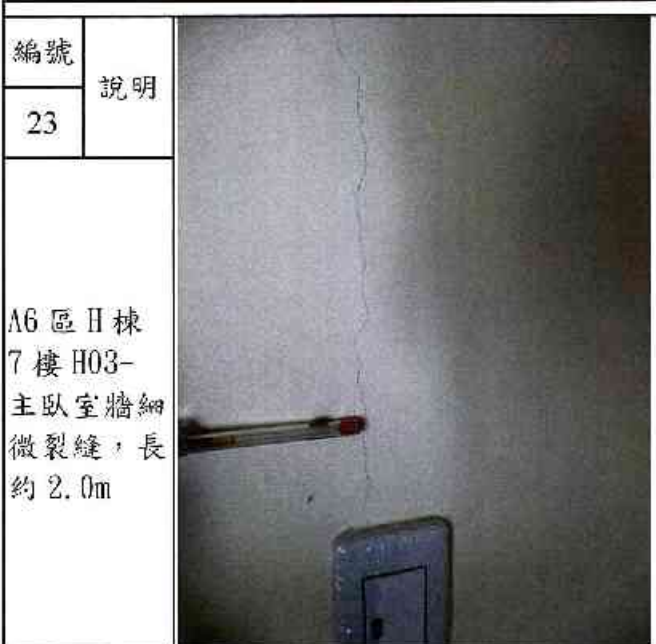
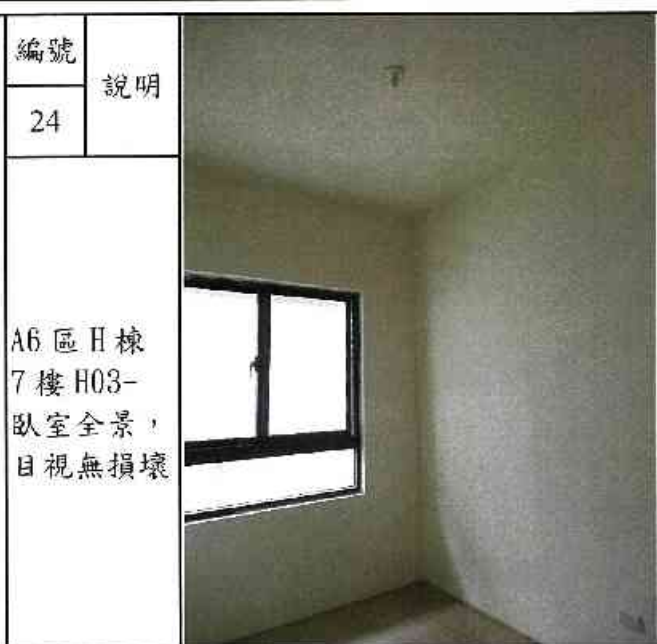
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟7F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉屑層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
42	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.25	1	H07-主臥室牆現況
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.0	0.15	1	H07-主臥室牆現況
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H07-臥室牆現況
45	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.3		H07-客廳牆現況
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.2	1	H07-客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況，打石孔洞未修補
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
55	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

編號 01	說明 A6區H棟7樓H01-客廳全景	編號 02	說明 A6區H棟7樓H01-客廳牆細微裂縫，長約0.7m	
				
編號 03	說明 A6區H棟7樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區H棟7樓H01主臥室全景	
				
編號 05	說明 A6區H棟7樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約1.5m，寬約0.15mm	編號 06	說明 A6區H棟7樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.2mm	
				

編號 07	說明 A6區H棟7樓H01-臥室全景，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟7樓H01-浴廁全景，目視無損壞	
				
編號 09	說明 A6區II棟7樓H01-廚房全景，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟7樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	
				
編號 11	說明 A6區H棟7樓H01-走道頂版現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟7樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	
				

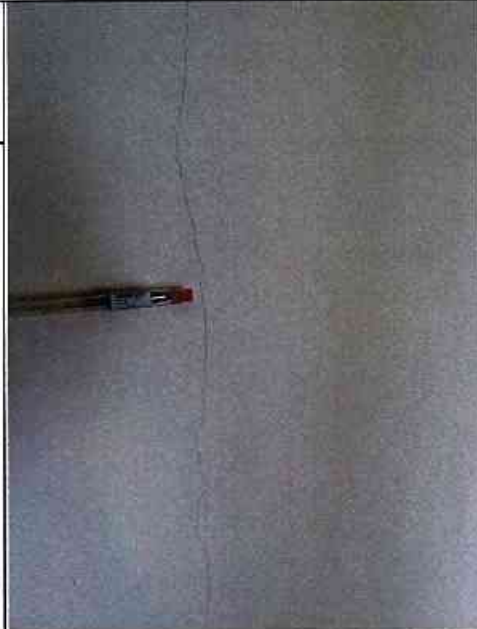
編號 13	說明	A6區II棟7樓H02-客廳全景	編號 14	說明	
				A6區II棟 7樓H02- 浴廁全景， 目視無損壞	
編號 15	說明	A6區H棟7樓H02-廚房全景，目視無損壞	編號 16	說明	A6區H棟7樓H02-臥室全景，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區H棟7樓H02-臥室全景，目視無損壞	編號 18	說明	
				A6區H棟 7樓H02- 客廳牆細微 裂縫，長約 2.0m，寬約 0.2mm	

編號 19	說明 A6區H棟7樓H02-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟7樓H03-客廳全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟7樓H03-廚房全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟7樓H03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟7樓H03-主臥室牆面微裂縫，長約2.0m	編號 24	說明 A6區H棟7樓H03-臥室全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區H棟7樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟7樓H03-走道頂版現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟7樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟7樓H05-客廳全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟7樓H05-臥室牆細微裂縫，長約0.3m，寬約0.15mm	編號 30	說明 A6區H棟7樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.0m
			

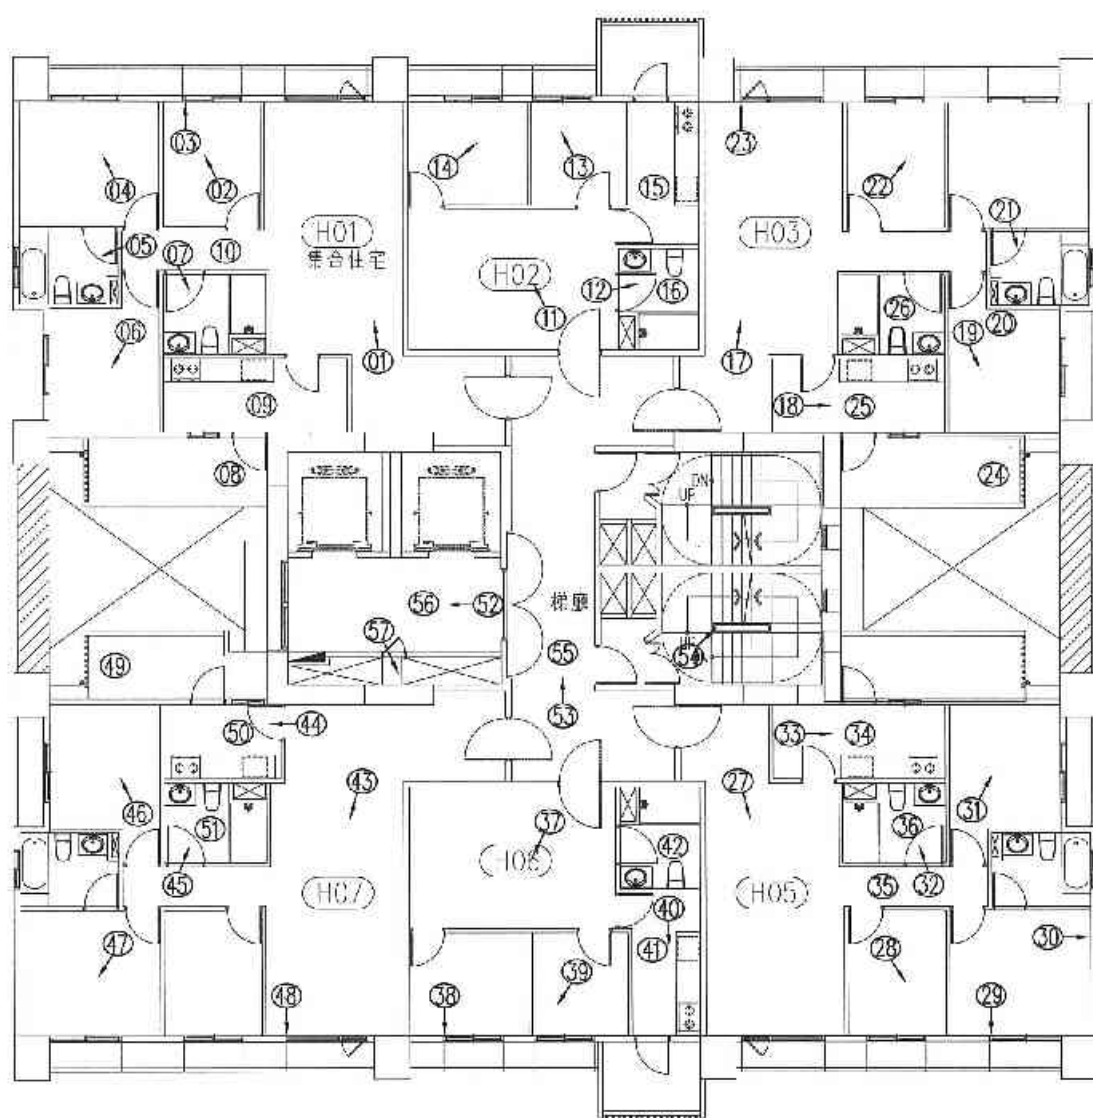
編號 31	說明 A6區H棟7樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟7樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟7樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟7樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟7樓H06-客廳全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟7樓H05-臥室牆細微裂縫，長約0.7m
			

編號 37	說明	A6區H棟 7樓H05- 臥室全景， 目視無損壞	編號 38	說明	A6區H棟7樓H05-廚房頂版現況， 目視無損壞
編號 39	說明	A6區H棟7樓H05-浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 40	說明	A6區H棟7樓H07-客廳全景
編號 41	說明	A6區H棟7樓H07-臥室全景，目視 無損壞	編號 42	說明	A6區H棟 7樓H07- 主臥室牆細 微裂縫，長 約2.0m，寬 約0.25mm

編號 43	說明 A6區H棟7樓H07-主臥室牆細微裂縫，長約1.0m，寬約0.15mm	編號 44	說明 A6區H棟7樓H07-臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm	
編號 45	說明 A6區H棟7樓H07-客廳牆裂縫，長約0.7m，寬約0.3mm，共2處	編號 46	說明 A6區H棟7樓H07-客廳牆細微裂縫，長約2.3m，寬約0.2mm	
編號 47	說明 A6區H棟7樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟7樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	

編號 49	說明 A6區H棟7樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟7樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區H棟7樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟7樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區H棟7樓公共空間 梯廳頂版現況，打石孔洞未修補	編號 54	說明 A6區H棟7樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			

編號	說明		編號	說明	
55					
A6 區 II 棟 7 樓公共空間-電梯間 柱現況，目 視無損壞					
編號	說明		編號	說明	
編號	說明		編號	說明	



六層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟6F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水銹污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H01-臥室牆現況
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-陽台頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-臥室頂版現況，局部未補平
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟6F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H03-客廳牆現況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-陽台頂版現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
29	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H05-三臥室牆現況
30	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0		1	H05-主臥室牆現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
34	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走道頂版現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版現況
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
38	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5x2	0.15	1	H06-臥室牆現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

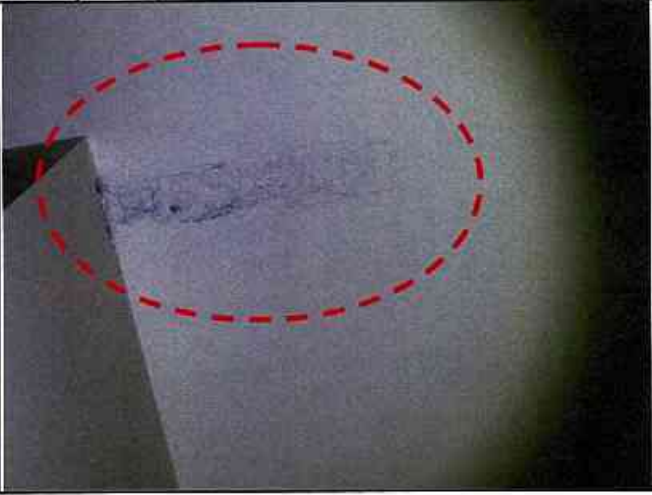
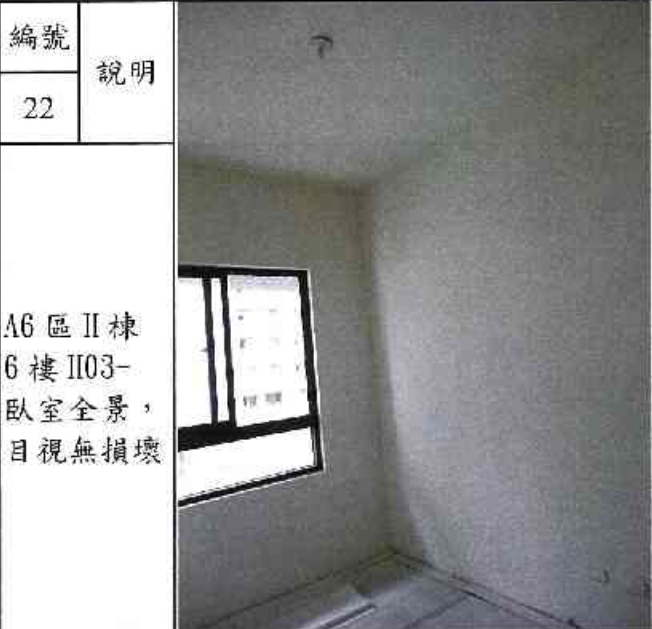
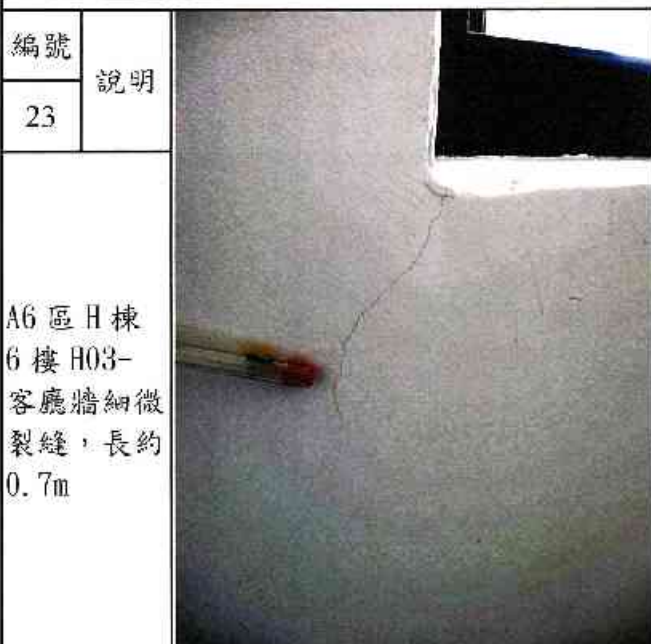
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

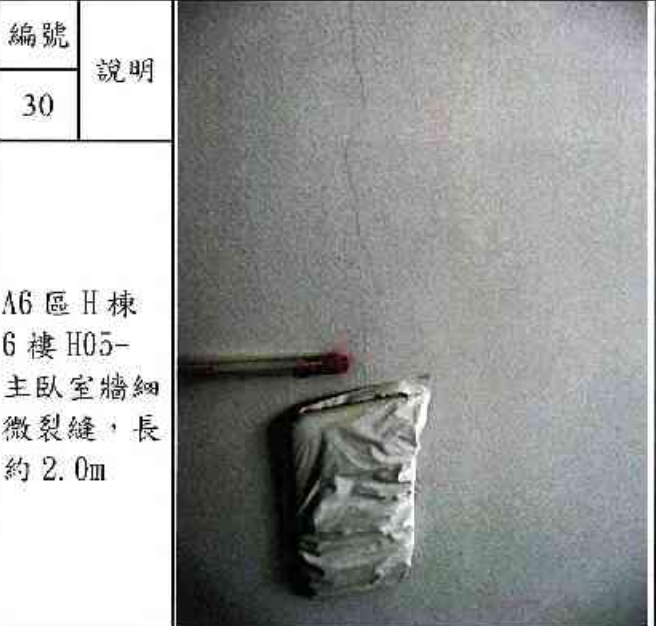
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟6F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水油污或白華	
41	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版現況
42	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴廁全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
48	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2	0.25	1	H07-客廳牆現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
57	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 01	說明 A6區H棟6樓H01-客廳全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟6樓H01-臥室全景		
編號 03	說明 A6區H棟6樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm	編號 04	說明 A6區H棟6樓H01-主臥室全景，目視無損壞		
編號 05	說明 A6區H棟6樓H01-浴廁全景，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟6樓H01-臥室全景，目視無損壞		

編號	說明	編號	說明
07		08	A6區H棟6樓H01-陽台頂版現況，目視無損壞
A6區II棟6樓H01-浴廁全景，目視無損壞			
編號	說明	編號	說明
09	A6區II棟6樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	10	A6區II棟6樓H01-走道頂版現況，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
11	A6區H棟6樓H02-客廳全景，目視無損壞	12	
		A6區II棟6樓H02-浴廁全景，目視無損壞	
			

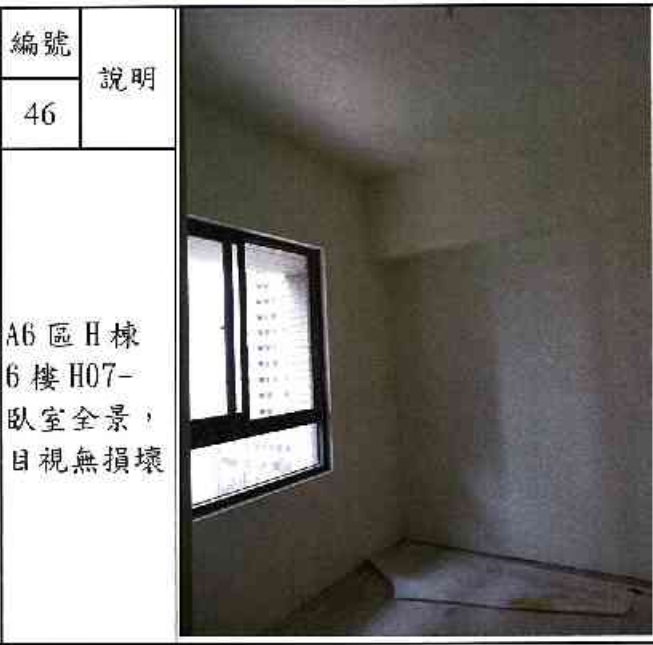
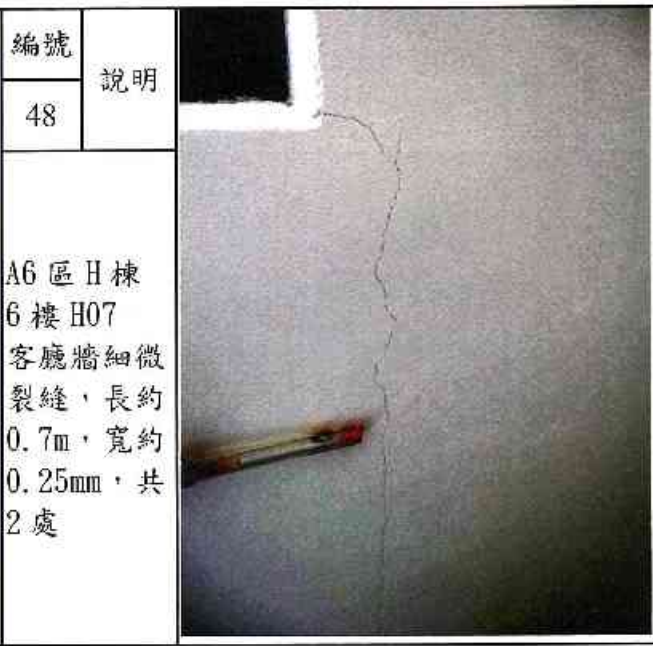
編號 13	說明	A6區II棟 6樓H02 臥室全景， 目視無損壞	編號 14	說明	A6區II棟6樓H02-臥室全景，目視無損壞
編號 15	說明	A6區II棟6樓H02 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明	A6區II棟6樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞
編號 17	說明	A6區II棟6樓H03-客廳全景	編號 18	說明	A6區II棟6樓H03-廚房全景，目視無損壞

編號 19	說明 A6區II棟6樓H03-臥室全景	編號 20	說明 A6區H棟6樓H03-臥室頂版現況， 局部未補平
			
編號 21	說明 A6區H棟6樓H03-浴廁全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區II棟6樓H03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟6樓H03-客廳牆細微裂縫，長約0.7m	編號 24	說明 A6區H棟6樓H03-陽台頂版現況，目視無損壞
			

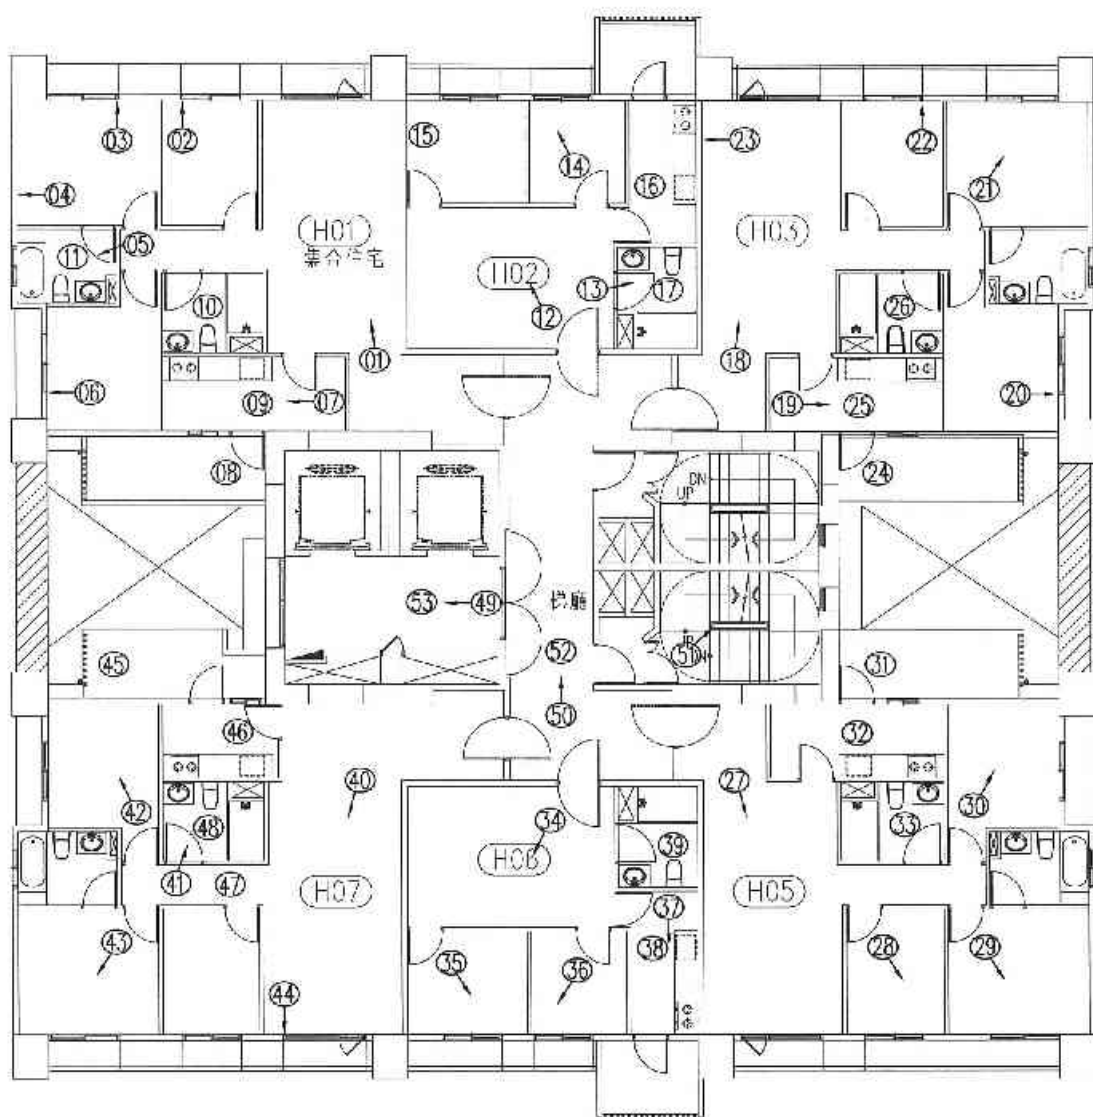
編號 25	說明 A6區H棟6樓H03 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟6樓H03 浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟6樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟6樓H05-臥室全景，目視無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟6樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約0.7m	編號 30	說明 A6區H棟6樓H05-主臥室牆細微裂縫，長約2.0m
			

編號 31	說明 A6區H棟6樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟6樓H05-浴廁全景，目視無損壞	
				
編號 33	說明 A6區H棟6樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟6樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	
				
編號 35	說明 A6區H棟6樓H05-走道頂版現況，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟6樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	
				

編號 37	說明 A6區H棟6樓H06-客廳全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟6樓H06-臥室牆細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm，共2處	
編號 39	說明 A6區H棟6樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟6樓H06-廚房全景，目視無損壞	 
編號 41	說明 A6區H棟6樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟6樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	 

編號 43	說明 A6區H棟6樓H07-客廳全景	編號 44	說明 A6區H棟6樓H07-廚房全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區H棟6樓H07-浴廁全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟6樓H07-臥室全景，目視無損壞
			
編號 47	說明 A6區H棟6樓H07-主臥室全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟6樓H07客廳牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.25mm，共2處
			

編號 49	說明 A6區H棟6樓H07-陽台頂版現況， 目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟6樓H07-廚房頂版現況， 目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區H棟6樓H07 浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟6樓公共空間-電梯間全 景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區H棟6樓公共空間 梯廳全景， 目視無損壞	編號 54	說明 A6區H棟6樓公共空間-樓梯間全 景，目視無損壞
			



五層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟5F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位置						裂縫			其他裂損	備註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣態	長(m)	寬(mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 淨水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5	0.15	1	H01-臥室牆現況
03	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7x2		1	H01-主臥室牆現況
04	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H01-主臥室牆現況
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
06	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.5		1	H01-臥室牆現況
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-陽台頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-臥室頂版現況，與牆介面局部不平整未修補
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
20	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H03-臥室牆現況
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟5F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-主臥室全 景
22	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.2	1	H03-臥室牆現 況
23	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.0	0.2	1	H03-客廳牆現 況
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-陽台頂版 現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版 現況
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版 現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全 景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-陽台頂版 現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版 現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版 現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版 現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

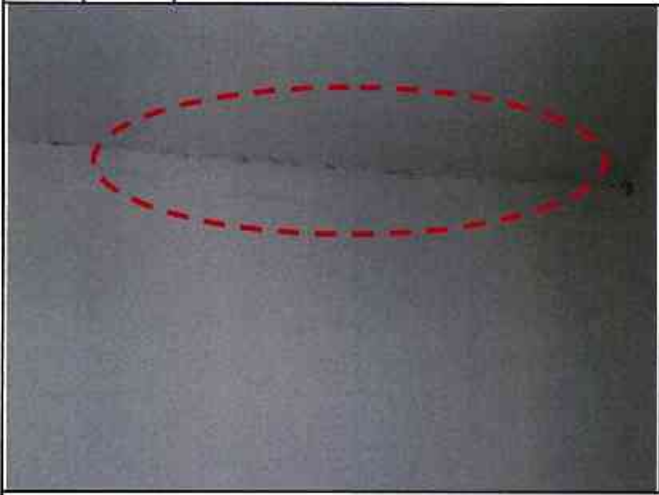
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

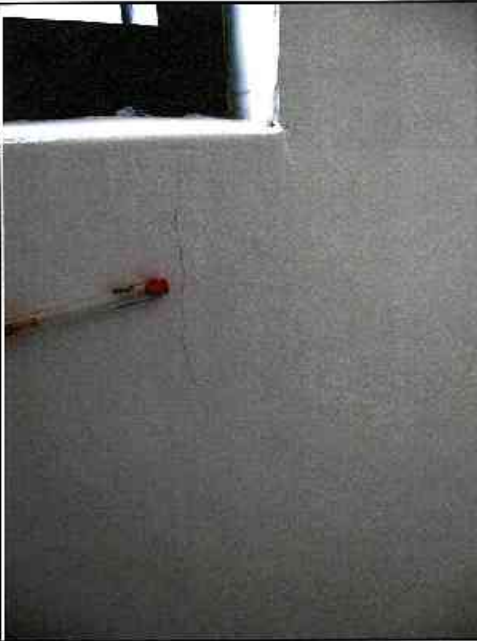
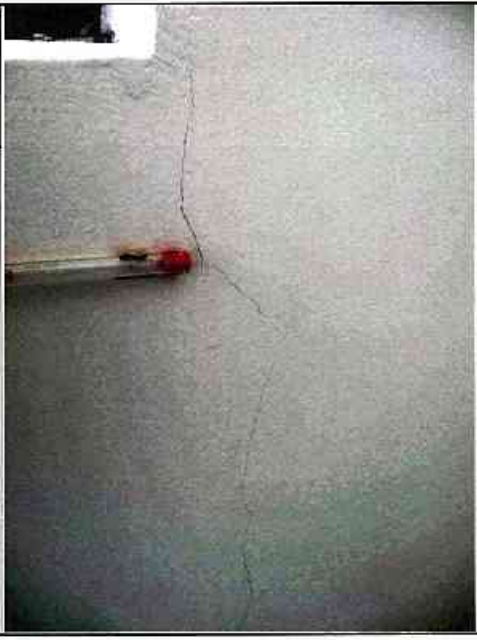
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟5F										
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他					
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石				
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架				
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他					
照片 編號	位 置							裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或台草
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴廁全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07 臥室全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-主臥室全景
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7		1	H07-客廳牆現況
45	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
46	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-走道頂版現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號	說明	編號	說明
01	A6區H棟5樓H01-客廳全景，目視無損壞	02	A6區H棟5樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.5m，寬約0.15mm
03	A6區H棟5樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約0.7m，共2處	04	A6區H棟5樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約2.3m
05	A6區H棟5樓H01-浴廁全景，目視無損壞	06	A6區H棟5樓H01-臥室牆細微裂縫，長約0.5m

編號 07	說明		編號 08	說明	A6區H棟5樓H01-陽台頂版現況，目視無損壞	
A6區H棟5樓H01-廚房全景，目視無損壞						
編號 09	說明	A6區H棟5樓H01 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明	A6區H棟5樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	
						
編號 11	說明	A6區H棟5樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 12	說明	A6區H棟5樓H02-客廳全景，目視無損壞	
						

編號 13	說明		編號 14	說明	
A6區H棟 5樓H02- 浴廁全景， 目視無損壞			A6區H棟 5樓H02- 臥室全景， 目視無損壞		
編號 15	說明	A6區H棟5樓H02-臥室頂版現況，與牆介面局部不平整未修補	編號 16	說明	A6區H棟5樓H02 廚房頂版現況，目視無損壞
					
編號 17	說明	A6區H棟5樓H02-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 18	說明	A6區H棟5樓H03-客廳全景
					

編號 19	說明 A6區H棟5樓H03-廚房全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟5樓H03-臥室牆細微裂縫，長約0.7m	
編號 21	說明 A6區H棟5樓H03-主臥室全景，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟5樓H03-臥室牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.2mm	
編號 23	說明 A6區H棟5樓H03-客廳牆細微裂縫，長約2.0m，寬約0.2mm	編號 24	說明 A6區H棟5樓H03-陽台頂版現況，目視無損壞	

編號 25	說明	A6區H棟5樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明	A6區H棟5樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞
					
編號 27	說明	A6區H棟5樓H05-客廳全景，目視無損壞	編號 28	說明	A6區H棟5樓H05-臥室全景，目視無損壞
					
編號 29	說明	A6區H棟5樓H05-主臥室全景，目視無損壞	編號 30	說明	A6區H棟5樓H05-臥室全景，目視無損壞
					

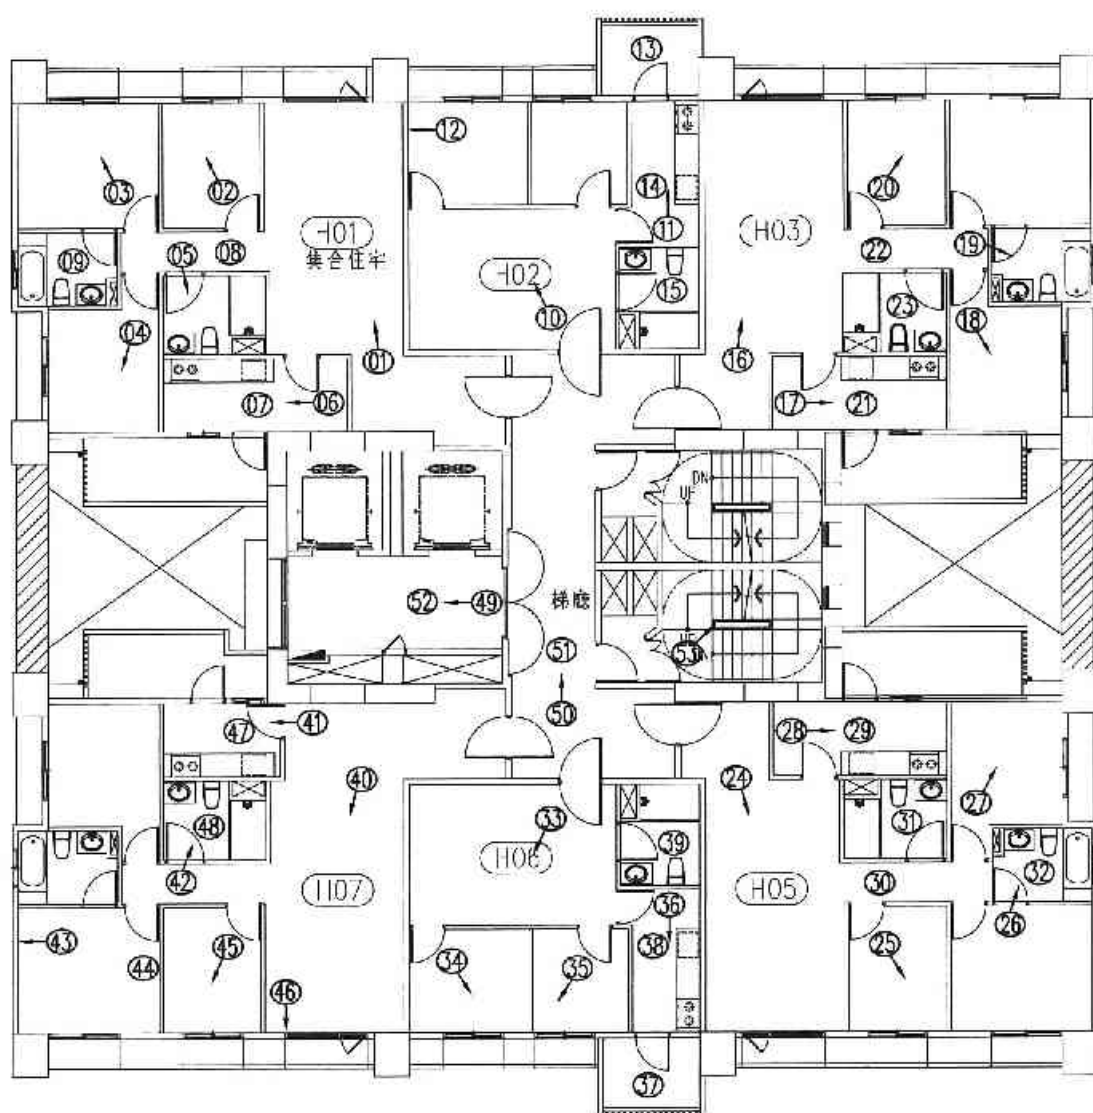
編號 31	說明 A6區H棟5樓H05-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟5樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟5樓H05-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟5樓H06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟5樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟5樓H06-臥室全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟5樓H06-廚房全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟5樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟5樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟5樓H07-客廳全景
			
編號 41	說明 A6區H棟5樓H07-浴廁全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟5樓H07-臥室全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區H棟5樓H07-主臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區H棟5樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m	
編號 45	說明 A6區H棟5樓H07陽台頂版現況，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟5樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞	
編號 47	說明 A6區H棟5樓H07-走道頂版現況，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟5樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	
				

編號	說明	A6 區 H 棟 5 樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞	編號	說明	A6 區 H 棟 5 樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞
49			50		
					
編號	說明	A6 區 H 棟 5 樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞	編號	說明	A6 區 H 棟 5 樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
51			52		
					
編號	說明	A6 區 H 棟 5 樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞	編號	說明	
53					
					

0000 000 000 0000
 0 0 0 0 0 0 0 0
 000 00 0 0 0 0
 0000 000 000 0000



四層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟4F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-主臥室全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-浴廁全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-走道頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
10	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-廚房全景
12	☐	☐	☐	☒	☐	☐		／	1.5		1	H02-臥室牆現況
13	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-陽台頂版現況，打石未修補及鋼筋外露
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-浴廁頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-廚房全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟4F										
用	途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他										
牆	面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石										
頂	版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架										
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露蝕蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版現況
22	☐	☐	☒	☐	☐	☐						H03-走道梁現況，角落處混凝土剝落未修補
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-走道頂版現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	H05-浴廁頂版現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					5	H05-浴廁頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-陽台頂版現況，局部混凝土剝落未修補
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐		\\			1	H06-廚房頂版現況
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版現況
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項：												

臺中市結構工程技師公會

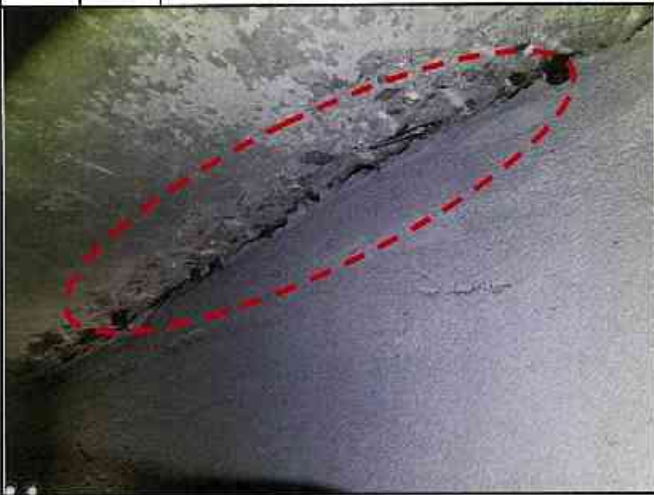
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

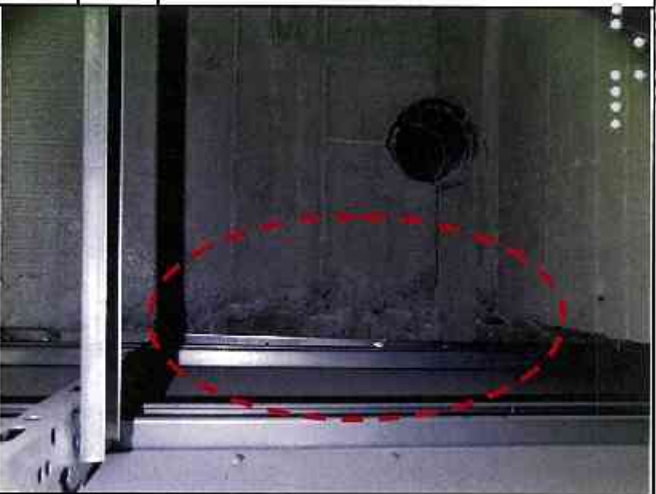
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟4F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水發污或色變
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-浴室全景
43	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3	0.3		H07-主臥室牆 現況
44	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-主臥室頂版現況，局部不平整未修復
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.6	0.15	1	H07 客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版 現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07 浴室頂版 現況
49	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
51	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
52	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
★會勘狀況： ☐ 部份隱間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

編號 01	說明 A6區H棟4樓H01-客廳全景，目視 無損壞	編號 02	說明 A6區H棟4樓H01-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 03	說明 A6區H棟4樓H01-主臥室全景，目 視無損壞	編號 04	說明 A6區H棟4樓H01-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 05	說明 A6區H棟 4樓H01- 浴廁全景， 目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟4樓H01-廚房全景，目視 無損壞
			

編號 07	說明 A6區H棟4樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟4樓H01-走道頂版現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟4樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟4樓H02-客廳全景，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區H棟4樓H02-廚房全景，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟4樓H02-臥室牆細微裂縫，長約1.5m
			

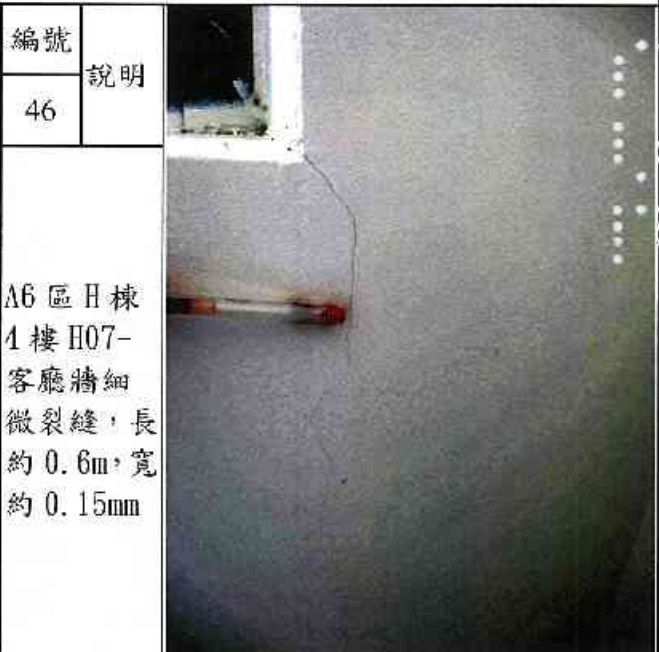
編號 13	說明 A6區H棟4樓H02-陽台頂版現況， 打石未修補及鋼筋外露	編號 14	說明 A6區H棟4樓H02-廚房頂版現況， 目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區H棟4樓H02-浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟4樓H03-客廳全景，目視 無損壞
			
編號 17	說明 A6區H棟4樓H03 廚房全景，目視 無損壞	編號 18	說明 A6區H棟4樓H03-臥室全景，目視 無損壞
			

編號 19	說明 A6區H棟4樓H03-浴廁全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟4樓H03-臥室全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟4樓H03-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 22	說明 A6區H棟4樓H03-走道梁現況，角落處混凝土剝落未修補
			
編號 23	說明 A6區H棟4樓H03-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟4樓H05-客廳全景，目視無損壞
			

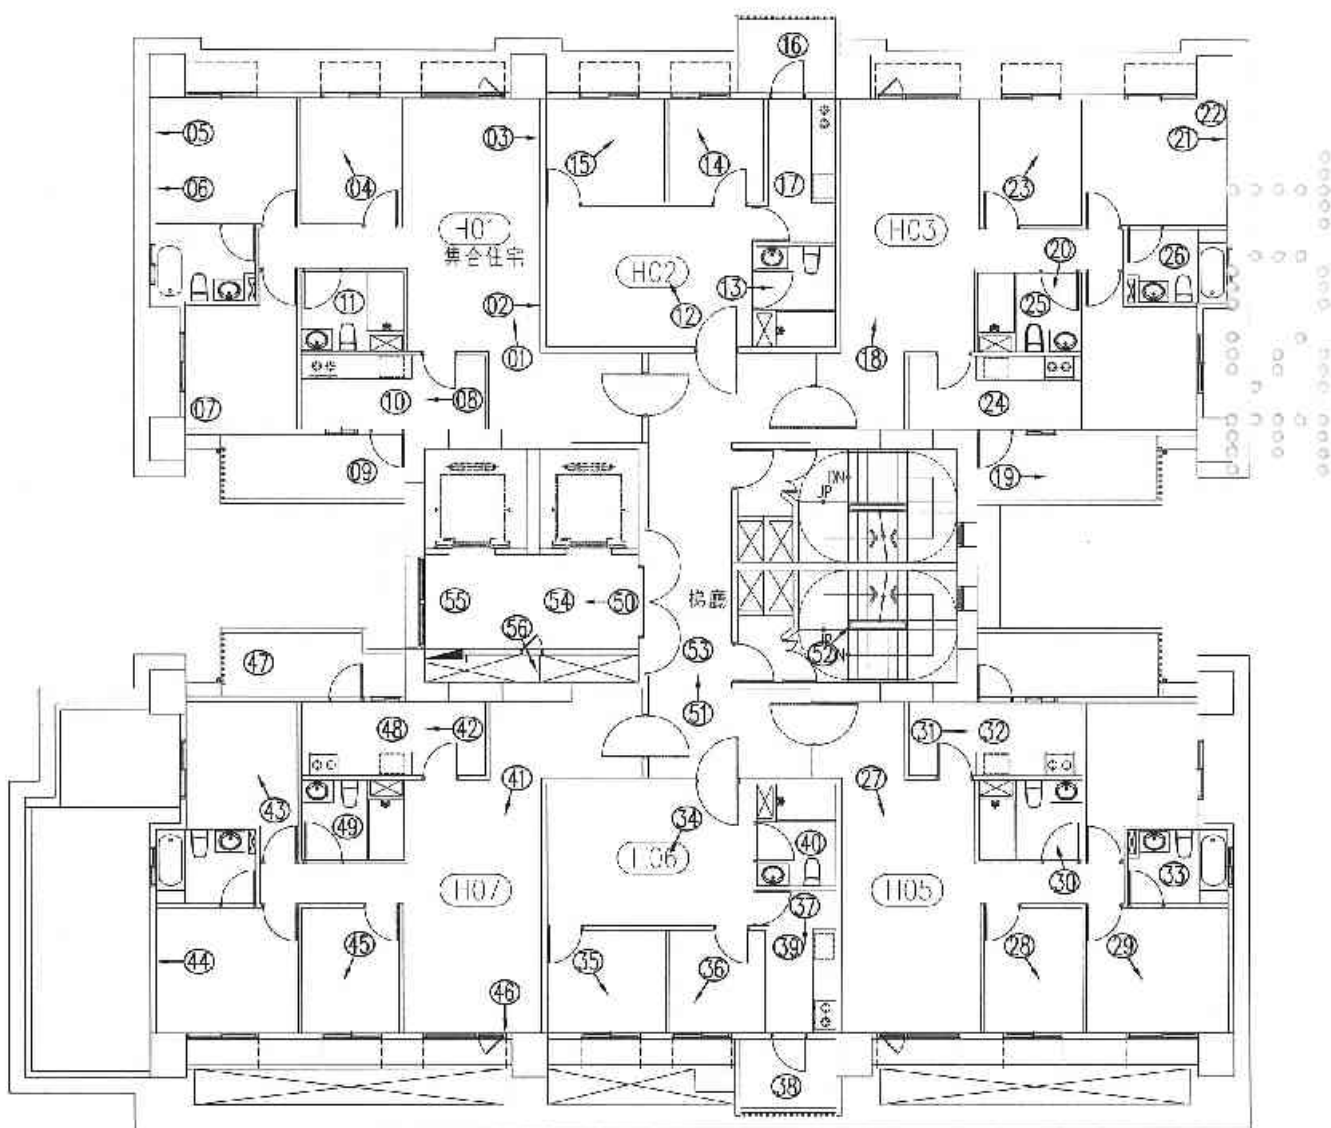
編號 25	說明 A6區H棟4樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟4樓H05-浴廁全景，目視無損壞		
編號 27	說明 A6區H棟4樓H05-臥室全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟4樓H05-廚房全景，目視無損壞		
編號 29	說明 A6區II棟4樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟4樓H05-走道頂版現況，目視無損壞		

編號 31	說明		編號 32	說明	A6區H棟4樓H05-浴廁頂版滲水痕跡	
A6區H棟 4樓H05- 浴廁頂版滲 水痕跡						
編號 33	說明	A6區H棟4樓H06-客廳全景，目視 無損壞		編號 34	說明	A6區H棟4樓H06-臥室全景，目視 無損壞
						
編號 35	說明	A6區H棟 4樓H06- 臥室全景， 目視無損壞		編號 36	說明	A6區H棟4樓H06-廚房全景，目視 無損壞
						

編號 37	說明 A6區H棟4樓H06-陽台頂版現況， 局部混凝土剝落未修補	編號 38	說明 A6區H棟4樓H06-廚房頂版細微裂 縫
			
編號 39	說明 A6區H棟4樓H06-浴廁頂版現況， 目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟4樓H07-客廳全景
			
編號 41	說明 A6區H棟4樓H07-廚房全景，目視 無損壞	編號 42	說明 A6區H棟 4樓H07- 浴廁全景， 目視無損壞
			

編號 43	說明		編號 44	說明	
	A6區H棟4樓H07-主臥室牆裂縫，長約2.3m，寬約0.3mm			A6區H棟4樓H07-主臥室頂版現況，局部不平整未修復	
編號 45	說明		編號 46	說明	
	A6區H棟4樓H07-臥室全景，目視無損壞			A6區H棟4樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.6m，寬約0.15mm	
編號 47	說明		編號 48	說明	
	A6區H棟4樓H07-廚房頂版現況，目視無損壞			A6區H棟4樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	

編號 49	說明		編號 50	說明	A6區H棟4樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	
編號 51	說明	A6區H棟4樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 52	說明	A6區H棟4樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞	
編號 53	說明	A6區H棟4樓公共空間 樓梯間全景，目視無損壞	編號	說明		
						



三層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟3F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)		1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 漆水染污或白華
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-客廳全景
02	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.2		1	H01-客廳牆現況
03	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.3		1	H01-客廳牆現況
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-臥室全景
05	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.2	1	H01-主臥室牆現況
06	☐	☐	☐	☒	☐	☐			1.5	0.2	1	H01-主臥室牆現況
07	☐	☐	☒	☐	☐	☐						H01-臥室梁現況：局部不平整未修補
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H01-廚房全景
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-陽台頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-廚房頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H01-浴廁頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-客廳全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-浴廁全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H02-臥室全景
16	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-陽台頂版現況：打石未修補及鋼筋外露
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H02-廚房頂版現況
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-客廳全景
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-陽台全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-浴廁全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修												
※其他事項： 												

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟3F									
用	途	☒ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	大理石			
頂	版	☐ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華	
21	☐	☐	☐	☒	☐	☐			2.5	0.3		H03-主臥室牆 現況
22	☐	☐	☒	☐	☐	☐						H03-主臥室梁現況，梁側不平整未修補
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H03-臥室全景
24	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-廚房頂版 現況
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版現況，混凝土剝落未修補
26	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H03-浴廁頂版 現況
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-客廳全景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-臥室全景
29	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-主臥室全 景
30	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-浴廁全景
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H05-廚房全景
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-廚房頂版 現況
33	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H05-浴廁頂版 現況
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-客廳全景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-臥室全景
37	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H06-廚房全景
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-陽台頂版現況，馬鞍混凝土剝落未 修補
39	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-廚房頂版 現況
40	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H06-浴廁頂版 現況

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

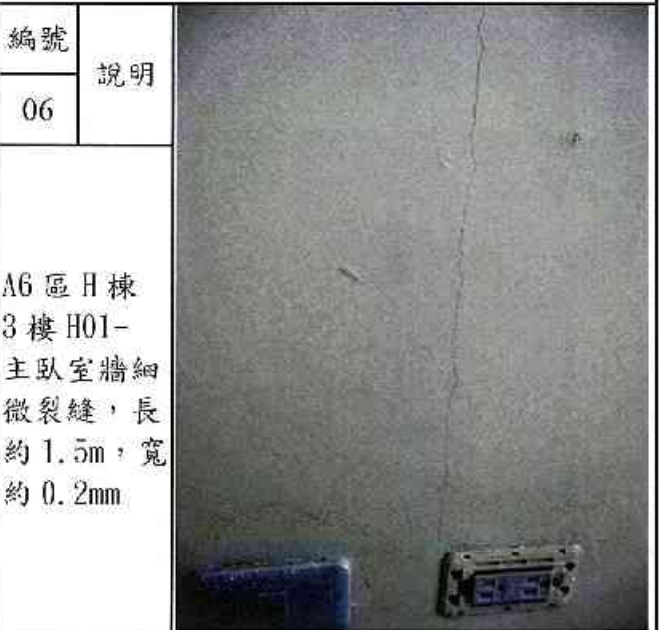
建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

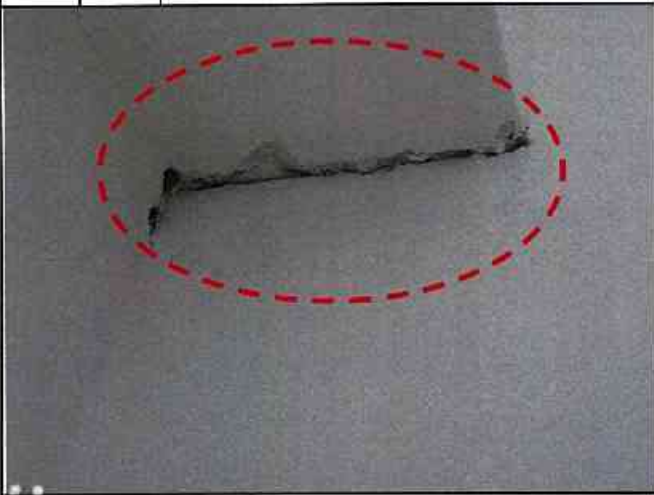
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

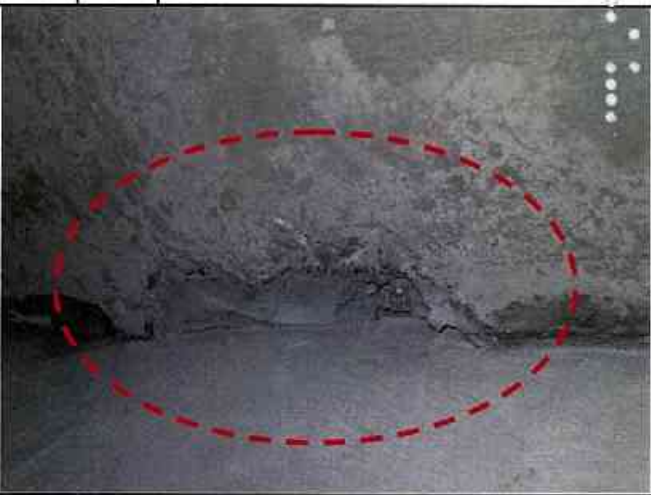
標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟3F										
用途	☒ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他											
牆面	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 大理石											
頂版	☐ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架											
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他											
照片編號	位 置						裂 縫		其他裂損	備 註		
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)		寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白華
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-客廳全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-廚房全景
43	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
44	☐	☐	☐	☒	☐	☐		///	1.0,2.1	0.3		H07-主臥室牆現況
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						H07-臥室全景
46	☐	☐	☐	☒	☐	☐			0.7	0.15	1	H07-客廳牆現況
47	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-陽台頂版現況
48	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-廚房頂版現況
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						H07-浴廁頂版現況
50	☒	☐	☐	☐	☐	☐						電梯間全景
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						梯廳全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						樓梯間全景
53	☐	☐	☐	☐	☒	☐						梯廳頂版現況
54	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						電梯間頂版現況，與梁交界處孔洞未修補
56	☐	☒	☐	☐	☐	☐						電梯間柱現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐	☐	☐	☐						

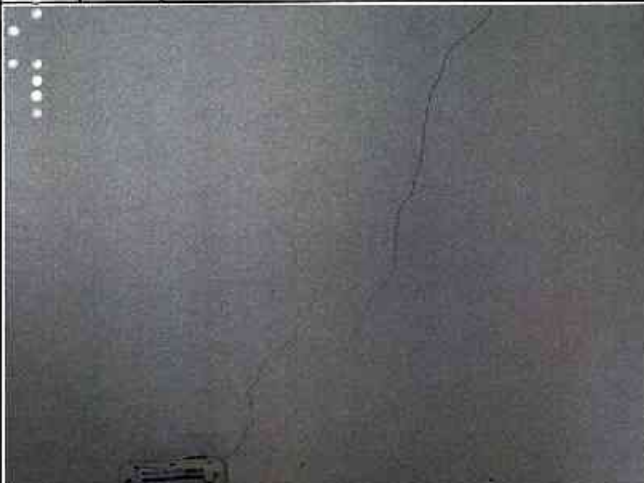
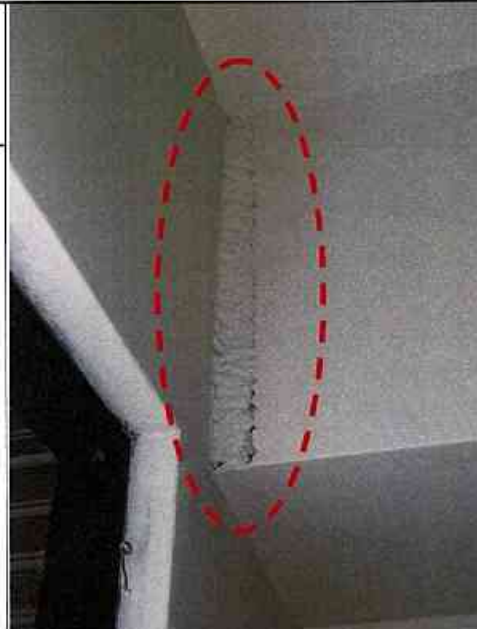
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

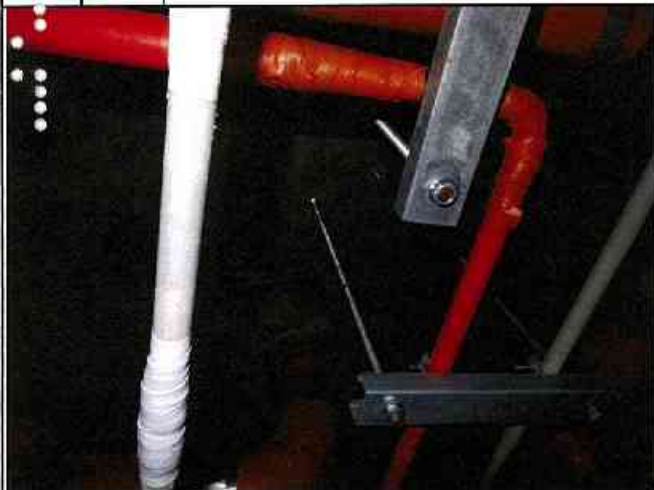
編號	說明	編號	說明
01	A6區II棟3樓H01-客廳全景	02	A6區H棟3樓H01-客廳牆細微裂縫，長約1.2m
			
編號	說明	編號	說明
03	A6區H棟3樓H01-客廳牆細微裂縫，長約2.3m	04	A6區H棟3樓H01-臥室全景，目視無損壞
			
編號	說明	編號	說明
05	A6區II棟3樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約2.5m，寬約0.2mm	06	A6區H棟3樓H01-主臥室牆細微裂縫，長約1.5m，寬約0.2mm
			

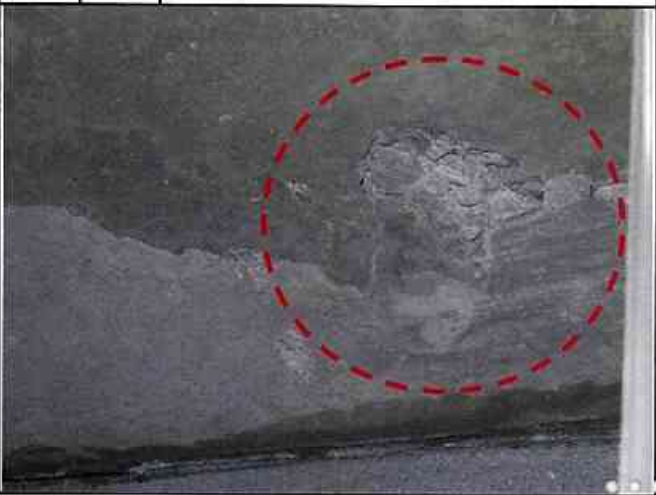
編號 07	說明 A6區H棟3樓H01-臥室梁現況，局部不平整未修補	編號 08	說明 A6區H棟3樓H01-廚房全景，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟3樓H01-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟3樓H01-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區H棟3樓H01-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟3樓H02-客廳全景，目視無損壞
			

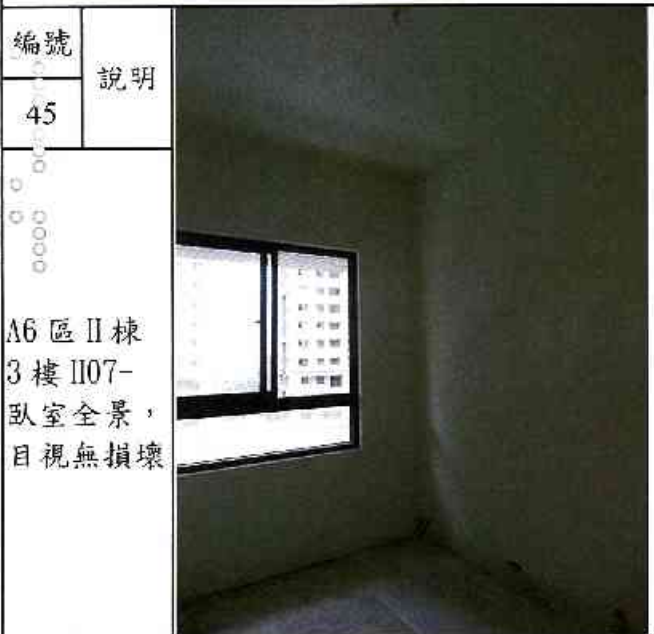
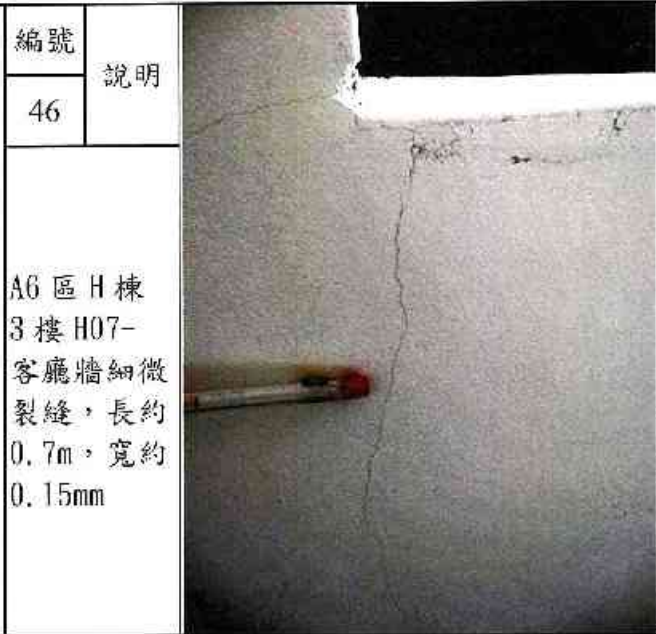
編號 13	說明		編號 14	說明	A6區H棟3樓H02-臥室全景，目視無損壞	
A6區H棟 3樓H02- 浴廁全景， 目視無損壞						
編號 15	說明		編號 16	說明	A6區H棟3樓H02-陽台頂版現況，打石未修補及鋼筋外露	
A6區H棟 3樓H02- 臥室全景， 目視無損壞						
編號 17	說明	A6區H棟3樓H02 廚房頂版現況，目視無損壞	編號 18	說明	A6區H棟3樓H03-客廳全景，目視無損壞	
						

編號 19	說明		編號 20	說明	
A6區H棟 3樓H03- 陽台全景， 目視無損壞			A6區H棟 3樓H03- 浴廁全景， 目視無損壞		
編號 21	說明	A6區H棟3樓H03主臥室牆裂縫， 長約2.5m，寬約0.3mm	編號 22	說明	
			A6區H棟 3樓H03- 主臥室梁現 況，梁側不 平整未修補		
編號 23	說明		編號 24	說明	A6區H棟3樓H03-廚房頂版現況， 目視無損壞
A6區H棟 3樓H03- 臥室全景， 目視無損壞					

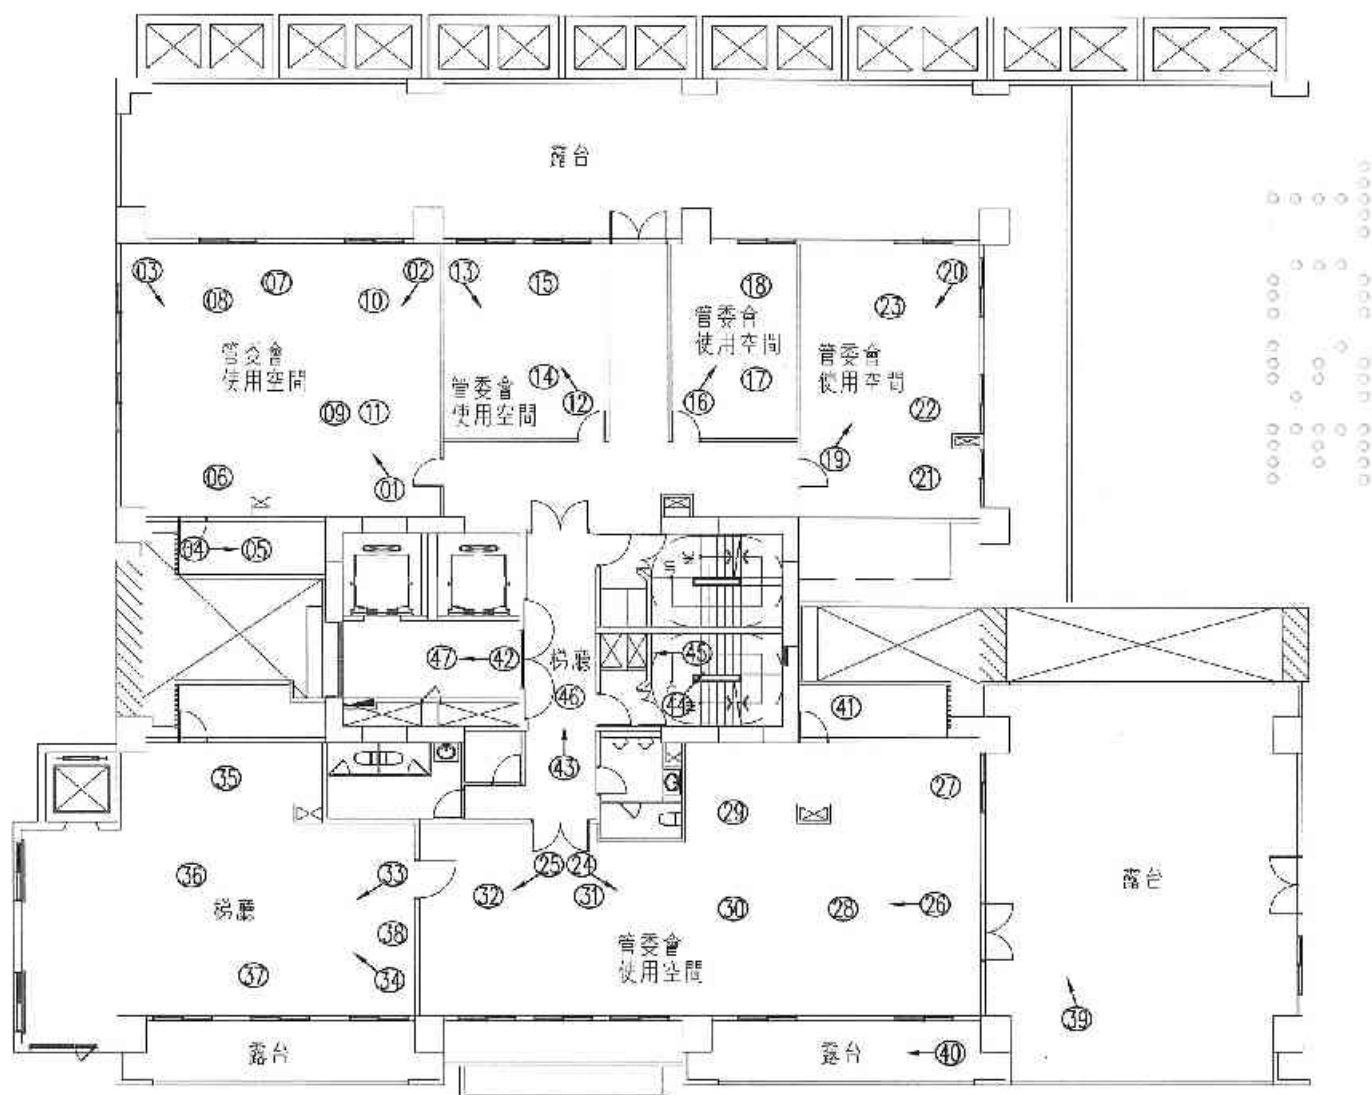
編號 25	說明 A6區H棟3樓H03-浴廁頂版現況， 混凝土剝落未修補	編號 26	說明 A6區H棟3樓H03-浴廁頂版現況， 目視無損壞
			
編號 27	說明 A6區H棟3樓H05 客廳全景，目視 無損壞	編號 28	說明 A6區H棟3樓H05-臥室全景，目視 無損壞
			
編號 29	說明 A6區H棟3樓H05 主臥室全景，目 視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟 3樓H05- 浴廁全景， 目視無損壞
			

編號 31	說明 A6區H棟3樓H05-廚房全景，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟3樓H05-廚房頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區H棟3樓H05 浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟3樓H06-客廳全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟3樓H06-臥室全景，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟3樓H06-臥室全景，目視無損壞
			

編號 37	說明 A6區H棟3樓H06-廚房全景，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟3樓H06-陽台頂版現況，局部混凝土剝落未修補
			
編號 39	說明 A6區H棟3樓H06-廚房頂版現況，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟3樓H06-浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟3樓H07-客廳全景	編號 42	說明 A6區H棟3樓H07-廚房全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區H棟3樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 44	說明 A6區H棟3樓H07-主臥室牆裂縫，長約1.0m、2.1m，寬約0.3mm
			
編號 45	說明 A6區H棟3樓H07-臥室全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟3樓H07-客廳牆細微裂縫，長約0.7m，寬約0.15mm
			
編號 47	說明 A6區H棟3樓H07-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 48	說明 A6區H棟3樓H07 廚房頂版現況，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6區H棟3樓H07-浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明 A6區H棟3樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
			
編號 51	說明 A6區H棟3樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6區H棟3樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
			
編號 53	說明 A6區H棟3樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 54	說明 A6區H棟3樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞
			



臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟2F									
用途	☐ 住宅 ☐ 商店 ☐ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☒ 其他 管委會使用空間										
牆面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 花崗石、大理石										
頂版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架										
地坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☐ 其他										
照片 編號	位 置						裂 縫		其他裂損	備 註	
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)		寬 (mm)
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間陽台全景
05	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間陽台頂版現況
06	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
07	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
08	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
09	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
11	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
14	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
15	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
17	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
18	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況
19	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
20	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間全景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項： 											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟2F									
用	途	☐ 住宅	☐ 商店	☐ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☒ 其他	管委會使用空間			
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	花崗石、大理石			
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☐ 其他				

照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
22	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間頂版現況，管路處混凝土剝 落
23	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間 間全景
25	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間 間全景
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間 間全景
27	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
28	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
31	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
32	☐	☐	☐	☐	☒	☐					管委會使用空間 頂版現況
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳全景
35	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
36	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
38	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間 露台全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會使用空間 露台全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

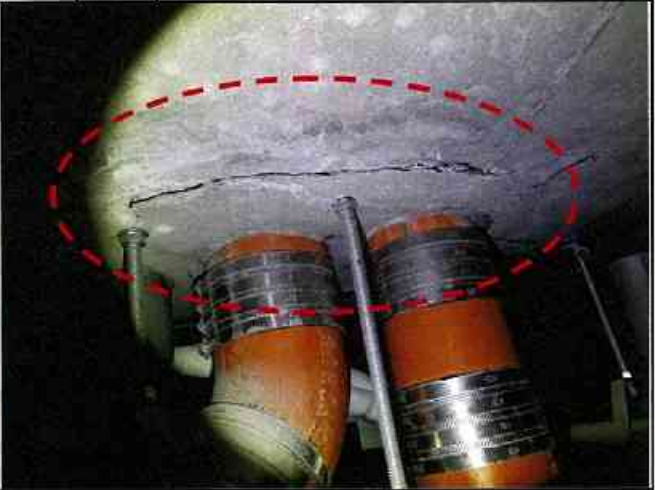
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

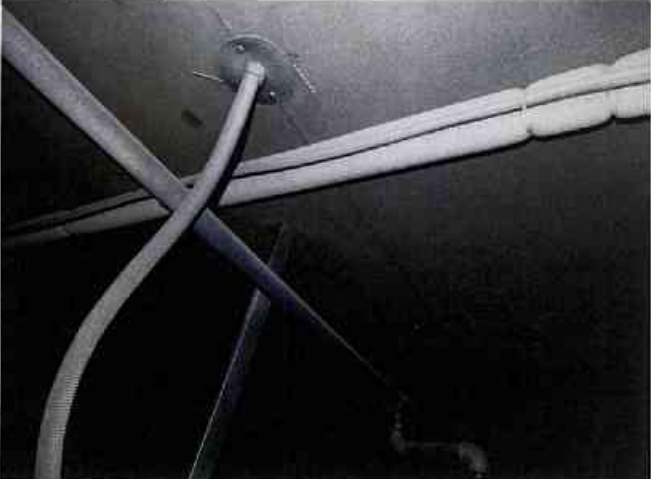
-308-

編號 01	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞	編號 02	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞
			
編號 03	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間 全景，目視無損壞	編號 04	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-陽台全景，目視無損壞
			
編號 05	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 06	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞
			

編號 07	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版 現況，目視無損壞	編號 08	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版 現況，目視無損壞
			
編號 09	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間 頂版 現況，目視無損壞	編號 10	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版 現況，目視無損壞
			
編號 11	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版 現況，目視無損壞	編號 12	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景 現況，目視無損壞
			

編號 13	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞
			
編號 15	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞
			
編號 17	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞
			

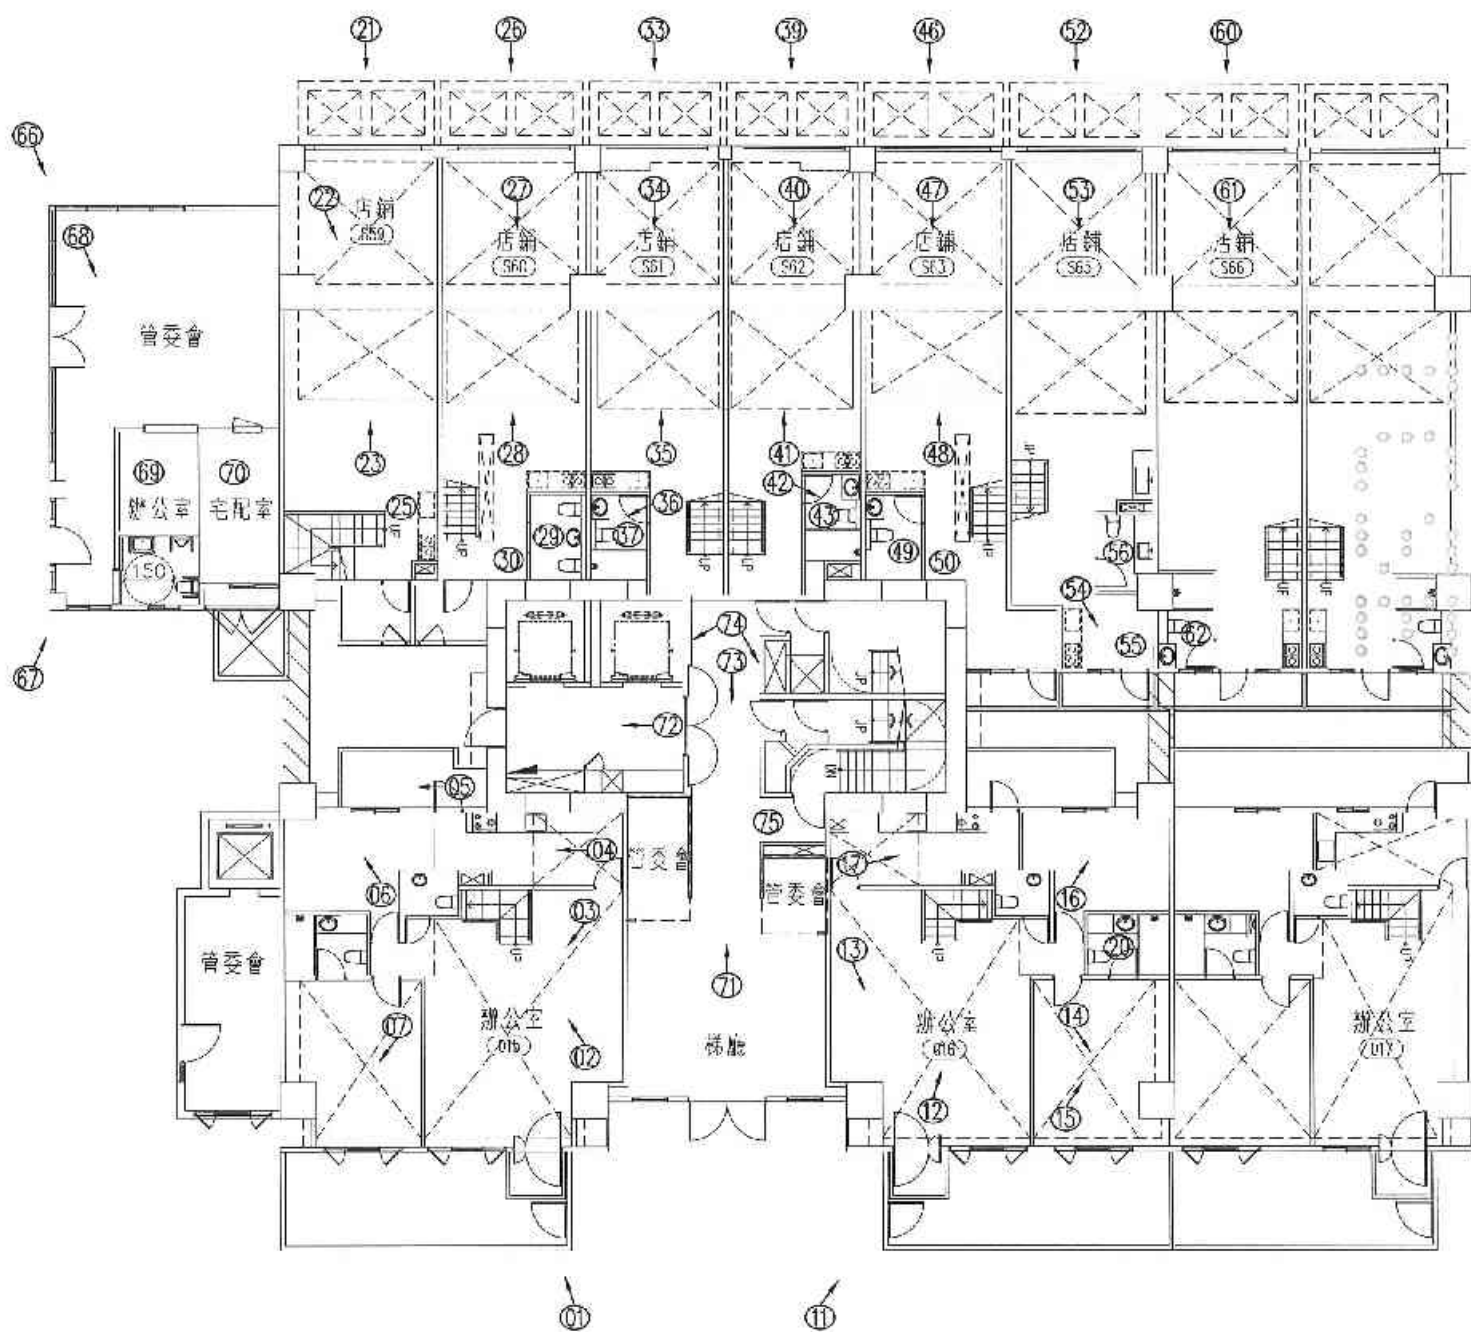
編號 19	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞	編號 20	說明 A6區II棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號 22	說明 A6區II棟2樓管委會使用空間-頂版現況，管路處混凝土剝落
			
編號 23	說明 A6區II棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞
			

編號	說明	A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟2樓管委會使用空間-全景，目視無損壞
25			26		
					
編號	說明	A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞
27			28		
					
編號	說明	A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞
29			30		
					

編號 31	說明 A6區II棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞	編號 32	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-頂版現況，目視無損壞
			
編號 33	說明 A6區II棟2樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 34	說明 A6區H棟2樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞
			
編號 35	說明 A6區H棟2樓公共空間 梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 36	說明 A6區H棟2樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
			

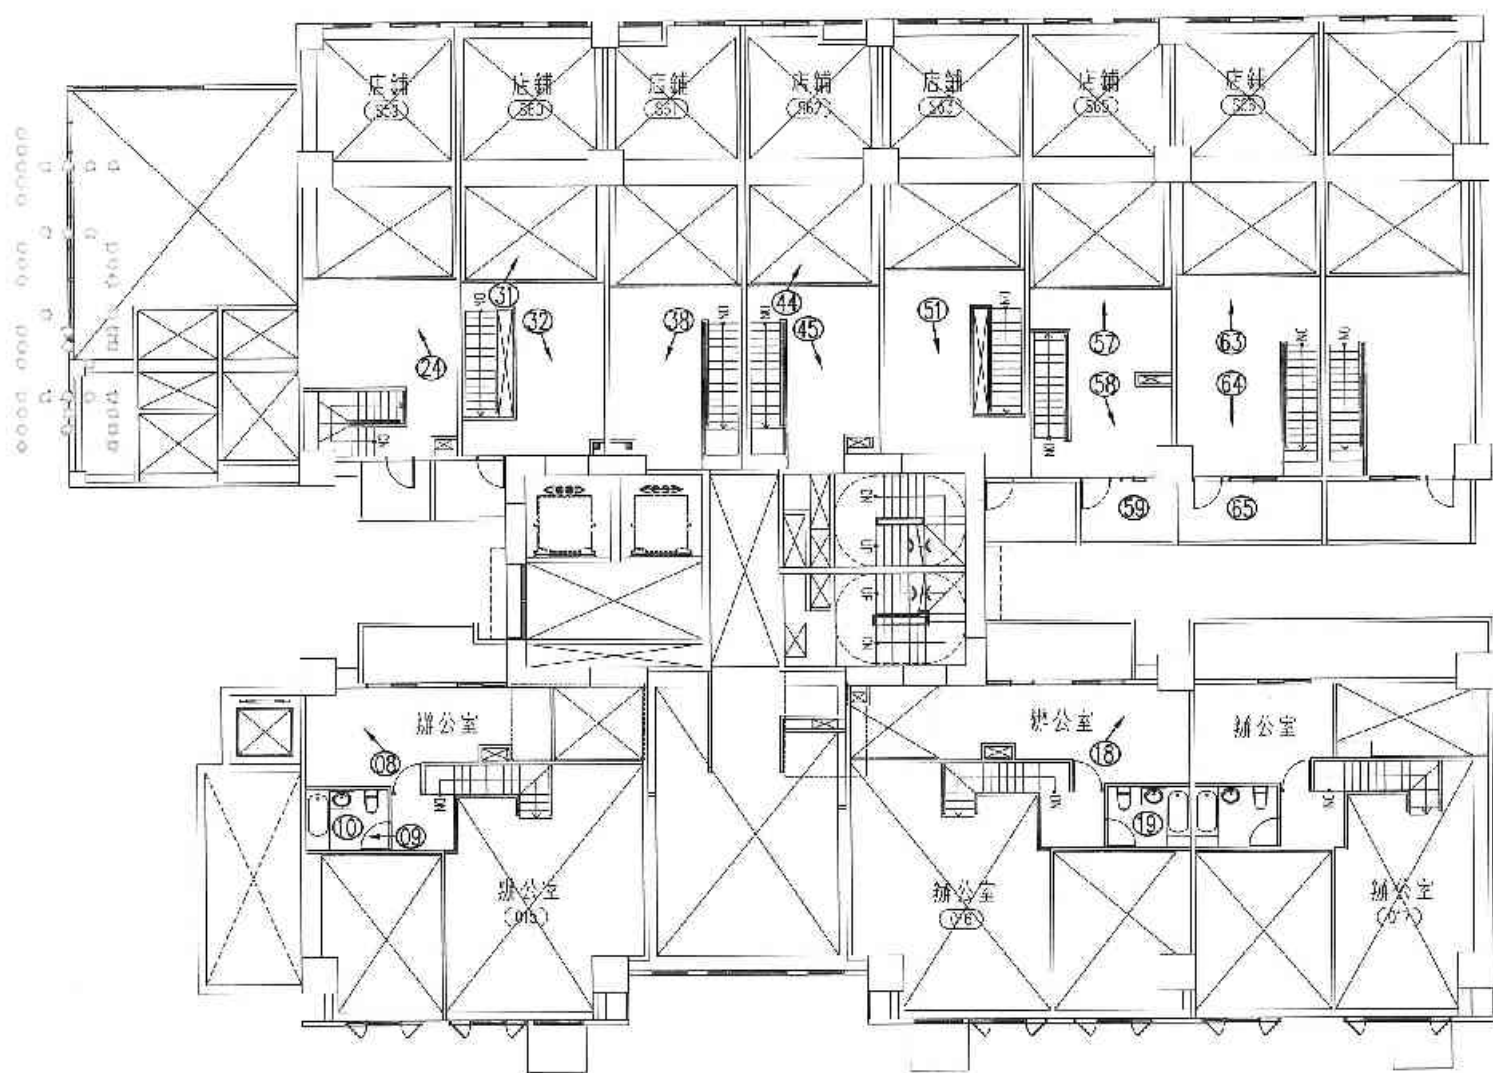
編號 37	說明 A6區II棟2樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟2樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區II棟2樓管委會使用空間-露台全景，目視無損壞	編號 40	說明 A6區H棟2樓管委會使用空間-露台全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區II棟2樓管委會使用空間-陽台頂版現況，目視無損壞	編號 42	說明 A6區II棟2樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞
			

編號 43	說明	A6區H棟2樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞	編號 44	說明	A6區H棟2樓公共空間-樓梯間全景，目視無損壞
					
編號 45	說明	A6區H棟2樓公共空間-樓梯間牆現況，牆面整修不完全	編號 46	說明	A6區H棟2樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞
					
編號 47	說明	A6區H棟2樓公共空間-電梯間頂版現況，目視無損壞	編號	說明	
					



一層平面圖 照片編號：○

A6區H棟



夾層平面圖 照片編號：○

A6區H棟

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟1F									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	花崗石、大理石			
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	水泥粉光			

照片 編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋 外露鏽蝕 4. 潮濕脫漆 5. 滲水染污或白蟻	
01	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-外 觀全景
02	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-1樓 全景
03	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-1樓 全景
04	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-1樓 廚房全景
05	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-1樓 陽台全景
06	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-1樓 全景
07	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-1樓 全景
08	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-夾 層全景
09	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室015-夾 層浴廁全景
10	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室015-夾層 浴廁頂版現況
11	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-外 觀全景
12	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-1樓 全景
13	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-1樓 全景
14	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-1樓 全景
15	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-1樓 全景
16	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-1樓 全景
17	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-1樓 廚房全景
18	☒	☐	☐	☐	☐	☐						辦公室016-夾 層全景
19	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室016-夾層 浴廁頂版現況
20	☐	☐	☐	☐	☒	☐						辦公室016-1樓 浴廁頂版現況

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟1F									
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 花崗石、大理石									
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 水泥粉光									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
21	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S59 外觀 全景
22	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S59-1樓全 景
23	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S59-1樓全 景
24	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S59-夾層 全景
25	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S59-1樓頂 版現況
26	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S60 外觀 全景
27	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S60-1樓全 景
28	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S60-1樓全 景
29	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S60-1樓浴 廁頂版現況
30	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S60-1樓頂 版現況
31	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S60 夾層 全景
32	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S60-夾層 全景
33	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S61-外觀 全景
34	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S61 1樓全 景
35	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S61-1樓全 景
36	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S61-1樓浴 廁全景
37	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S61-1樓浴 廁頂版現況
38	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S61-夾層 全景
39	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S62-外觀 全景
40	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S62-1樓全 景
★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修											
※其他事項：											

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟1F									
用	途	☐ 住宅	☒ 商店	☒ 辦公室	☐ 廠房	☐ 宗教	☐ 其他				
牆	面	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 磁磚	☐ 裝飾品	☒ 其他	花崗石、大理石			
頂	版	☒ 水泥粉光	☒ 油漆	☐ 壁紙	☒ 木架	☐ 輕鋼架	☒ 其他	塑膠架			
地	坪	☐ 塑膠地磚	☐ 磨石子	☒ 磁磚	☐ 地毯	☐ 木板	☒ 其他	水泥粉光			

照片編號	位 置							裂 縫			其他裂損	備 註
	全景	柱	梁	牆	頂版	地坪	其他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	1. 細微裂縫 2. 粉刷層脫落 3. 混凝土剝落或鋼筋外露鏽蝕 4. 潮濕脫落 5. 滲水染污或白華	
41	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S62-1樓全景
42	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S62-1樓浴廁全景
43	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S62-1樓浴廁頂版現況
44	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S62-夾層全景
45	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S62-夾層全景
46	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S63-外觀全景
47	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S63-1樓全景
48	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S63-1樓全景
49	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S63-1樓浴廁頂版現況
50	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S63-1樓頂版現況
51	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S63-夾層全景
52	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S65-外觀全景
53	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S65-1樓全景
54	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S65-1樓全景
55	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S65-1樓頂版現況
56	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S65-1樓浴廁頂版現況
57	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S65-夾層全景
58	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S65-夾層全景
59	☐	☐	☐	☐	☒	☐						店舖S65-夾層陽台頂版現況
60	☒	☐	☐	☐	☐	☐						店舖S66-外觀全景

★會勘狀況：☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

臺中市結構工程技師公會

建築物損壞現況調查紀錄表及照片說明表

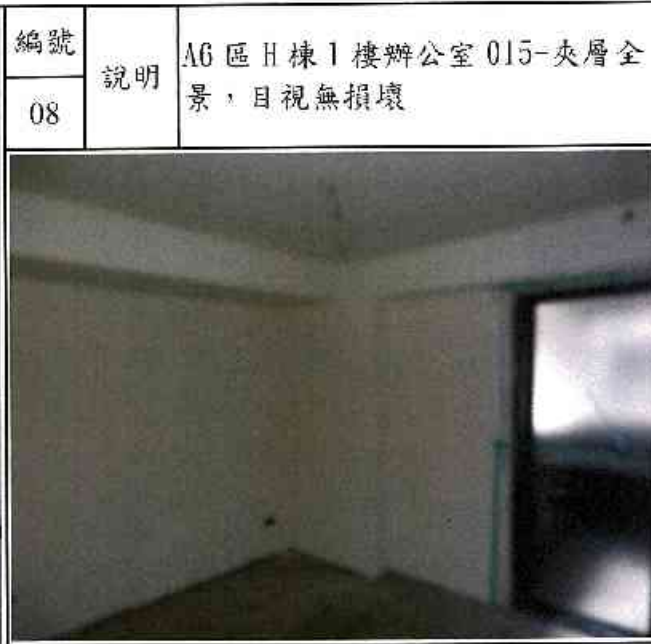
鑑定日期：中華民國 104 年 7 月 22 日

標的物位址		浮洲合宜住宅A6區H棟1F									
用	途	☐ 住宅 ☒ 商店 ☒ 辦公室 ☐ 廠房 ☐ 宗教 ☐ 其他									
牆	面	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 磁磚 ☐ 裝飾品 ☒ 其他 花崗石、大理石									
頂	版	☒ 水泥粉光 ☒ 油漆 ☐ 壁紙 ☒ 木架 ☐ 輕鋼架 ☒ 其他 塑膠架									
地	坪	☐ 塑膠地磚 ☐ 磨石子 ☒ 磁磚 ☐ 地毯 ☐ 木板 ☒ 其他 水泥粉光									
照片 編號	位 置						裂 縫			其他裂損	備 註
	全 景	柱	梁	牆	頂 版	地 坪	其 他	樣 態	長 (m)	寬 (mm)	
61	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S66-1樓全 景
62	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S66-1樓浴 廊頂版現況
63	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S66-夾層 全景
64	☒	☐	☐	☐	☐	☐					店舖S66-夾層 全景
65	☐	☐	☐	☐	☒	☐					店舖S66-夾層 陽台頂版現況
66	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會-外觀全 景
67	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會-外觀全 景
68	☒	☐	☐	☐	☐	☐					管委會-1樓全 景
69	☐	☐	☐	☐	☒	☐					辦公室-1樓頂 版現況
70	☐	☐	☐	☐	☒	☐					宅配室-1樓頂 版現況
71	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳全景
72	☒	☐	☐	☐	☐	☐					電梯間全景
73	☒	☐	☐	☐	☐	☐					梯廳全景
74	☐	☐	☐	☒	☐	☐					梯廳牆現況
75	☐	☐	☐	☐	☒	☐					梯廳頂版現況
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	☐	☐	☐	☐	☐	☐					

★會勘狀況： ☐ 部份隔間拍照不便 ☐ 拒絕鑑定 ☐ 屢次造訪無人 ☐ 本戶裝修

※其他事項：

編號 01	說明	A6區H棟1樓辦公室015-外觀全景	編號 02	說明	A6區H棟1樓辦公室015-1樓全景，目視無損壞
					
編號 03	說明	A6區H棟1樓辦公室015-1樓全景，目視無損壞	編號 04	說明	A6區H棟1樓辦公室015-1樓廚房全景，目視無損壞
					
編號 05	說明	A6區H棟1樓辦公室015-1樓陽台全景，目視無損壞	編號 06	說明	A6區H棟1樓辦公室015-1樓全景，目視無損壞
					

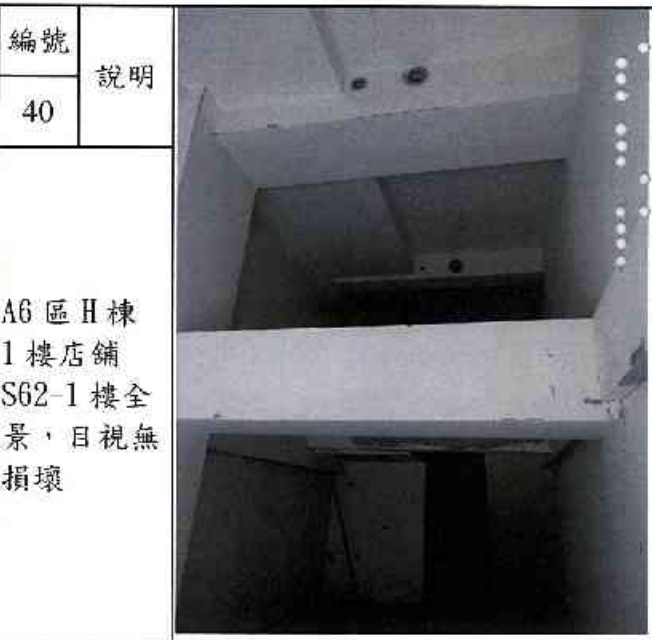
編號	說明		編號	說明	
07			08	A6 區 H 棟 1 樓辦公室 015-夾層全景，目視無損壞	
A6 區 II 棟 1 樓辦公室 015-1 樓全景，目視無損壞					
編號	說明		編號	說明	
09			10	A6 區 II 棟 1 樓辦公室 015-夾層浴廁頂版現況，目視無損壞	
A6 區 II 棟 1 樓辦公室 015-夾層浴廁全景，目視無損壞					
編號	說明		編號	說明	
11	A6 區 H 棟 1 樓辦公室 016-外觀全景		12	A6 區 H 棟 1 樓辦公室 016-1 樓全景，目視無損壞	

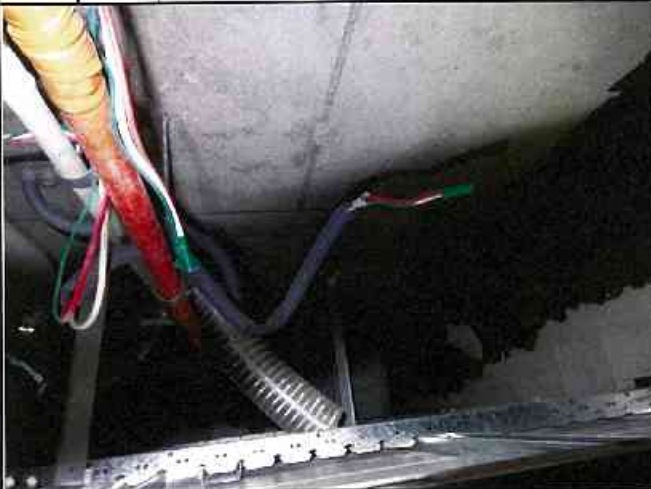
編號 13	說明 A6區H棟1樓辦公室016-1樓全景，目視無損壞	編號 14	說明 A6區H棟1樓辦公室016-1樓全景，目視無損壞	
				
編號 15	說明 A6區H棟1樓辦公室016-1樓全景，目視無損壞	編號 16	說明 A6區H棟1樓辦公室016-1樓全景，目視無損壞	
				
編號 17	說明 A6區H棟1樓辦公室016-1樓廚房全景，目視無損壞	編號 18	說明 A6區H棟1樓辦公室016-夾層全景，目視無損壞	
				

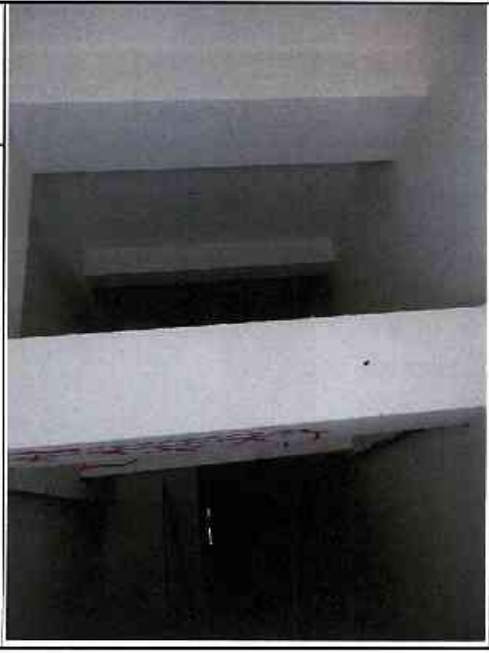
編號 19	說明 A6區H棟1樓辦公室016-夾層浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 20	說明 A6區H棟1樓辦公室016-1樓浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 21	說明 A6區H棟1樓店鋪S59-外觀全景	編號 22	說明 A6區H棟1樓店鋪S59-1樓全景，目視無損壞
			
編號 23	說明 A6區H棟1樓店鋪S59-1樓全景，目視無損壞	編號 24	說明 A6區H棟1樓店鋪S59-夾層全景，目視無損壞
			

編號 25	說明 A6區H棟1樓店舖S59-1樓頂版現況，目視無損壞	編號 26	說明 A6區H棟1樓店舖S60-外觀全景	
				
編號 27	說明 A6區H棟1樓店舖S60-1樓全景，目視無損壞	編號 28	說明 A6區H棟1樓店舖S60-1樓全景，目視無損壞	
編號 29	說明 A6區H棟1樓店舖S60-1樓浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 30	說明 A6區H棟1樓店舖S60-1樓頂版現況，目視無損壞	
				

編號 31	說明		編號 32	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S60-夾層全景，目視無損壞
	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S60-夾層全景，目視無損壞				
編號 33	說明		編號 34	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S61-1 樓全景，目視無損壞
	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S61-外觀全景				
編號 35	說明		編號 36	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S61-1 樓浴廁全景，目視無損壞
	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S61-1 樓全景，目視無損壞				

編號 37	說明 A6區H棟1樓店舖S61-1樓浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 38	說明 A6區H棟1樓店舖S61-夾層全景，目視無損壞
			
編號 39	說明 A6區H棟1樓店舖S62-外觀全景	編號 40	說明 A6區H棟1樓店舖S62-1樓全景，目視無損壞
			
編號 41	說明 A6區H棟1樓店舖S62-1樓全景，目視無損壞	編號 42	說明 A6區H棟1樓店舖S62-1樓浴廁全景，目視無損壞
			

編號 43	說明 A6區H棟1樓店舖S62-1樓浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 44	說明 A6區II棟1樓店舖S62-夾層全景，目視無損壞
			
編號 45	說明 A6區H棟1樓店舖S62-夾層全景，目視無損壞	編號 46	說明 A6區H棟1樓店舖S63-外觀全景
			
編號 47	說明 A6區H棟1樓店舖S63-1樓全景，目視無損壞	編號 48	說明 A6區II棟1樓店舖S63 1樓全景，目視無損壞
			

編號 49	說明 A6 區 H 棟 1 樓店舖 S63-1 樓浴廁頂版現況，目視無損壞	編號 50	說明 A6 區 H 棟 1 樓店舖 S63-1 樓頂版現況，目視無損壞	
				
編號 51	說明 A6 區 H 棟 1 樓店舖 S63-夾層全景，目視無損壞	編號 52	說明 A6 區 H 棟 1 樓店舖 S65-外觀全景	
				
編號 53	說明 A6 區 H 棟 1 樓店舖 S65-1 樓全景，目視無損壞	編號 54	說明 A6 區 H 棟 1 樓店舖 S65-1 樓全景，目視無損壞	
				

編號 55	說明 A6區H棟1樓店舖S65-1樓頂版現況，目視無損壞	編號 56	說明 A6區II棟1樓店舖S65-1樓浴廁頂版現況，目視無損壞
			
編號 57	說明 A6區II棟1樓店舖S65-夾層全景，目視無損壞	編號 58	說明 A6區H棟1樓店舖S65-夾層全景，目視無損壞
			
編號 59	說明 A6區H棟1樓店舖S65-夾層陽台頂版現況，目視無損壞	編號 60	說明 A6區H棟1樓店舖S66外觀全景
			

編號 61	說明		編號 62	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S66-1 樓浴廁頂版現況，目視無損壞 
A6 區 H 棟 1 樓店舖 S66-1 樓全景，目視無損壞					
編號 63	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S66-夾層全景，目視無損壞 	編號 64	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S66-夾層全景，目視無損壞 
編號 65	說明	A6 區 H 棟 1 樓店舖 S66-夾層陽台頂版現況，目視無損壞 	編號 66	說明	A6 區 H 棟 1 樓管委會-外觀全景 

編號	說明	A6區H棟1樓管委會-外觀全景	編號	說明	
67			68		
			A6區H棟 1樓管委會 -1樓全景， 目視無損壞		

編號	說明	A6區H棟1樓辦公室-1樓頂版現況，目視無損壞	編號	說明	A6區H棟1樓宅配室-1樓頂版現況，目視無損壞
69			70		
					

編號	說明		編號	說明	
71			72		
A6區H棟 1樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞			A6區H棟 1樓公共空間-電梯間全景，目視無損壞		

編號	說明		編號	說明	
73			74		
A6區H棟1樓公共空間-梯廳全景，目視無損壞					
編號	說明	A6區H棟1樓公共空間-梯廳頂版現況，目視無損壞	編號	說明	
75					
					
編號	說明		編號	說明	

