

臺中市結構工程技師公會

板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

A6 東區鑑定報告書

【附冊十四】



鑑定技師：結構技師 林明勝等 19 名

日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

文號：中市結技鑑字第 286 號


「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)； 李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)； 王錦智(技執字第 004369 號)
高 原(技執字第 003466 號)； 張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)； 葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)； 楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)； 林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)； 李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)； 石建倫(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)； 黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)

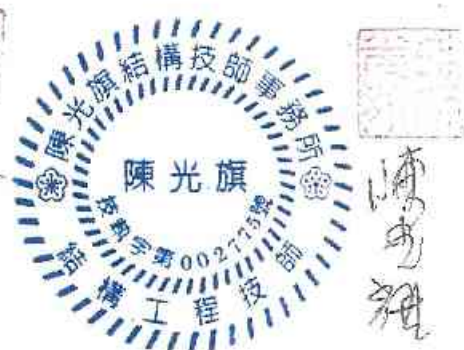

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



黃瑞德



黃冠綸



王錦智



李明哲



林育信



林建全

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」A6 區鑑定報告書

申請單位：日勝生活科技股份有限公司

鑑定單位：臺中市結構工程技師公會

鑑定技師：

林明勝(技執字第 000807 號)；	李仲彬(技執字第 001601 號)
邱華宗(技執字第 003107 號)；	王錦智(技執字第 004369 號)
高原(技執字第 003466 號)；	張家隆(技執字第 003253 號)
陳光旗(技執字第 002775 號)；	葉瑞堯(技執字第 002199 號)
楊宗翰(技執字第 000851 號)；	楊培堅(技執字第 001408 號)
林育信(技執字第 006880 號)；	林建全(技執字第 006940 號)
邱智佑(技執字第 003101 號)；	李明哲(技執字第 003683 號)
顧乃湘(技執字第 004111 號)；	石建愉(技執字第 001004 號)
黃冠綸(技執字第 007124 號)；	黃瑞德(技執字第 003403 號)
高志宏(技執字第 007203 號)	



高原



楊宗翰



葉瑞堯



高志宏



石建愉




張家隆



楊培堅

提送日期：中華民國 104 年 9 月 16 日

附件三十四：混凝土鑽心取樣作業及試驗報告

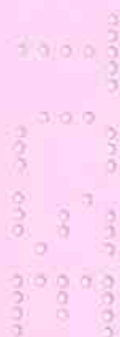

鑽心取樣及中性化試驗（本公會負責部份）
（A6 東區 A 棟~J 棟及地下層）



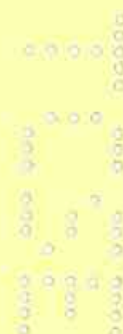


圖 示
AKZ 梁端心位置

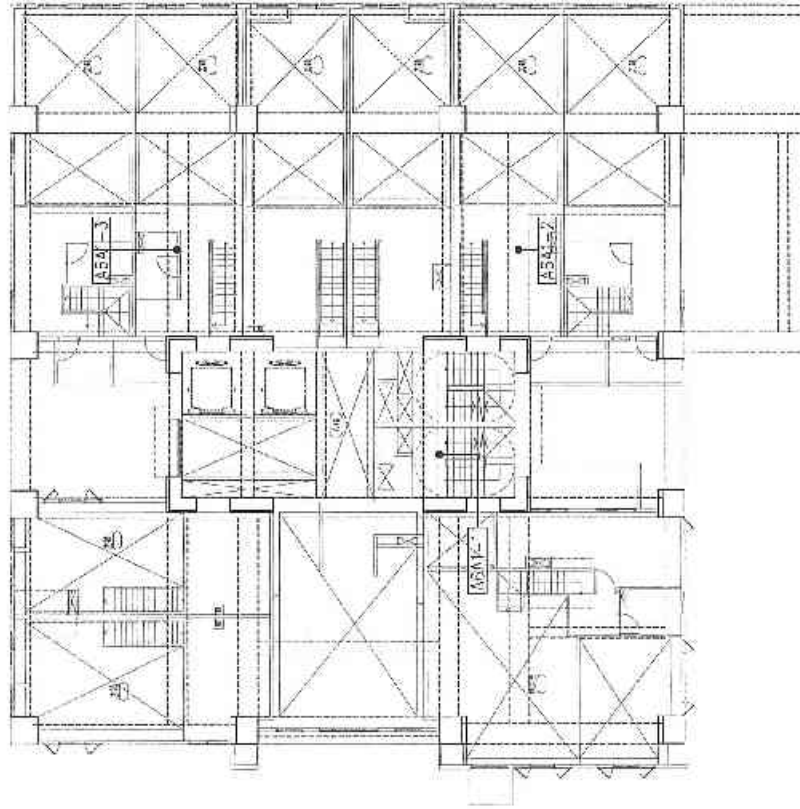

二層梁端心位置圖 (二層結構平面)

AKZ-2區A棟

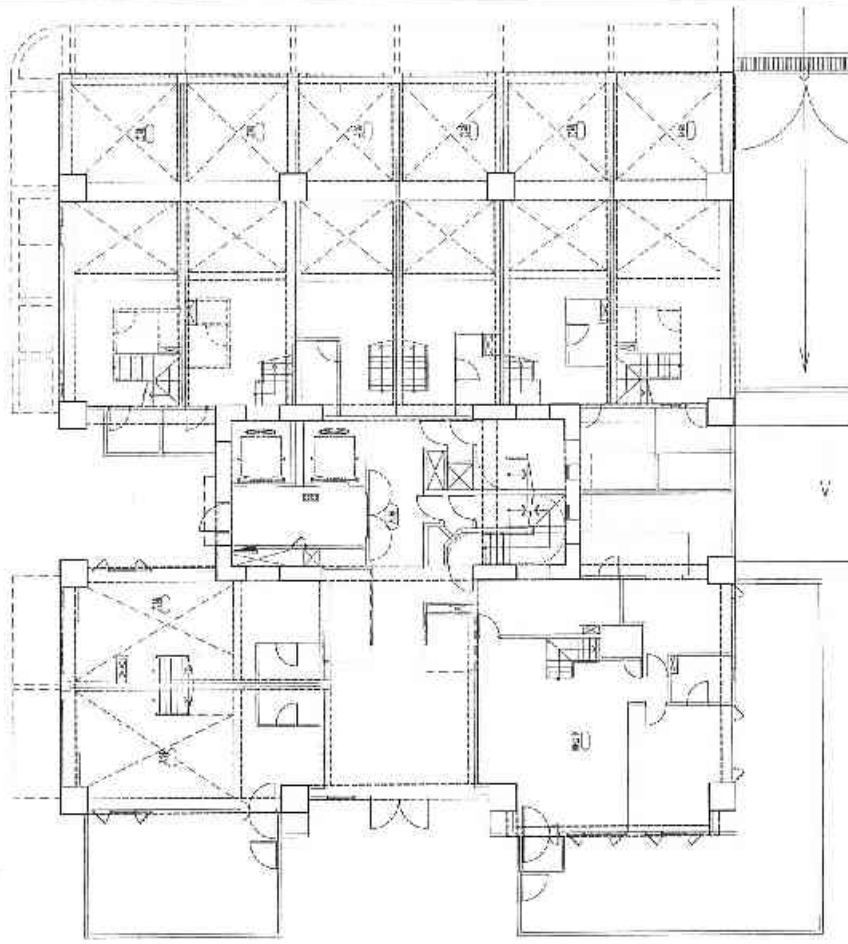


一層梁端心位置圖 (一層結構平面)

AKZ-2區A棟

比例	圖名	圖號	圖例
1:100	結構平面圖	100	1
1:200	結構平面圖	200	2
1:500	結構平面圖	500	3


圖例	圖名
100	結構平面圖

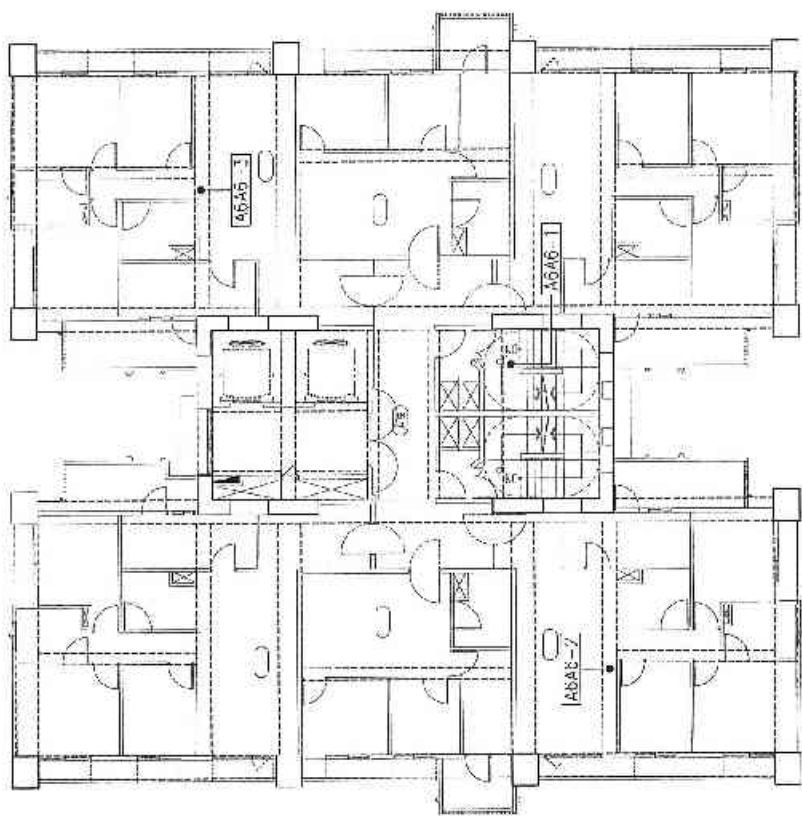

七層樓心位置圖 (七層結構平面圖)

A6-7區A棟


圖例	圖名
100	結構平面圖

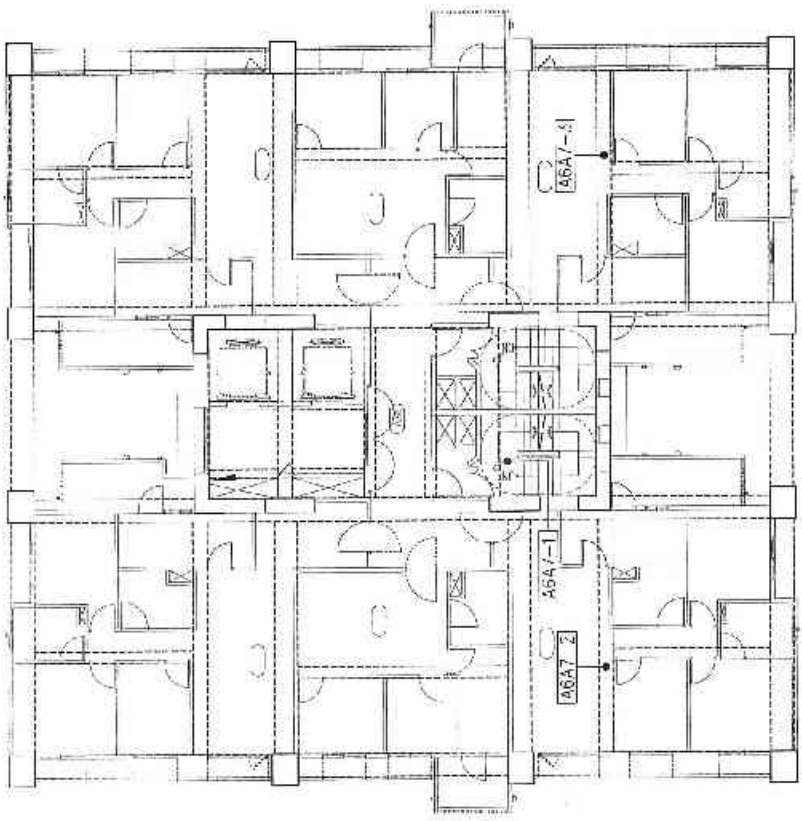

七層樓心位置圖 (八層結構平面圖)

A6-2區A棟


圖 序	圖 名
A6A3-X	及樓心位置

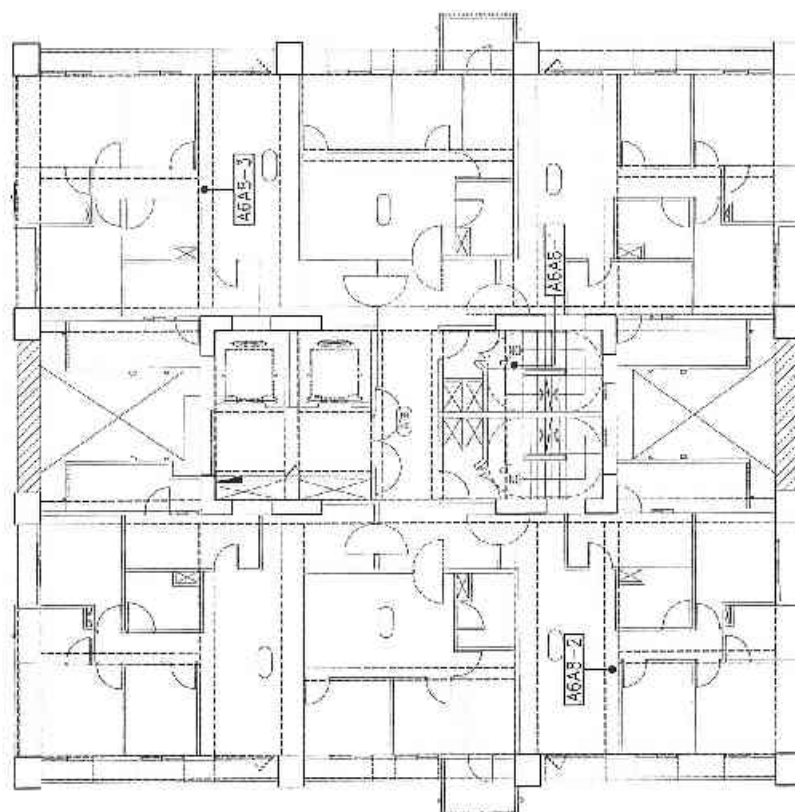

八層樓心位置圖 (八層結構平面)


A6-2區A棟

圖 序	圖 名
A6A9-X	及樓心位置

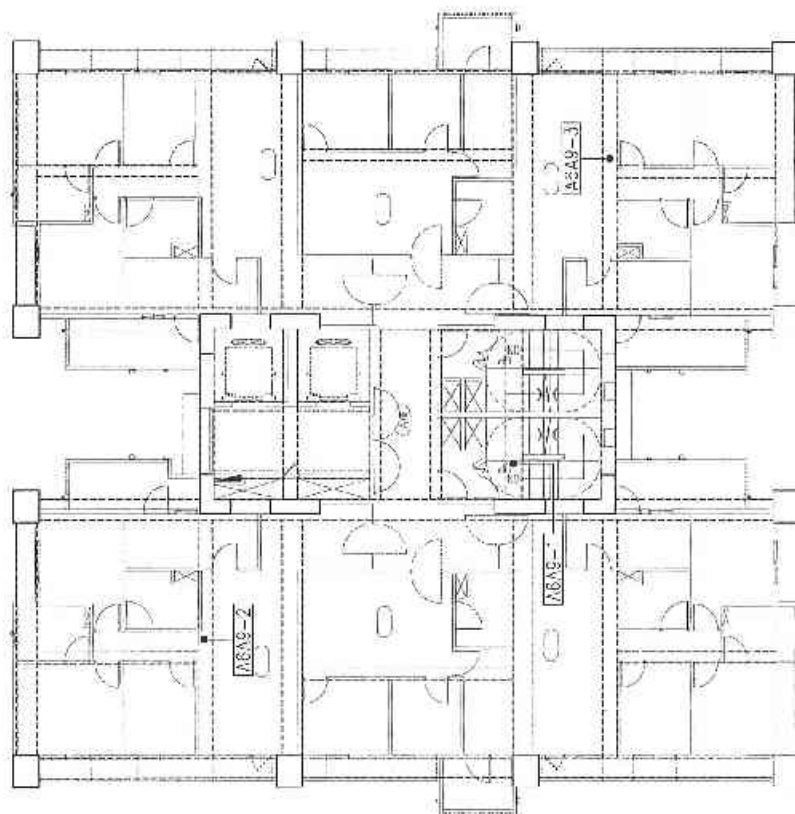


九層樓心位置圖 (十層結構平面)

A6-2區A棟

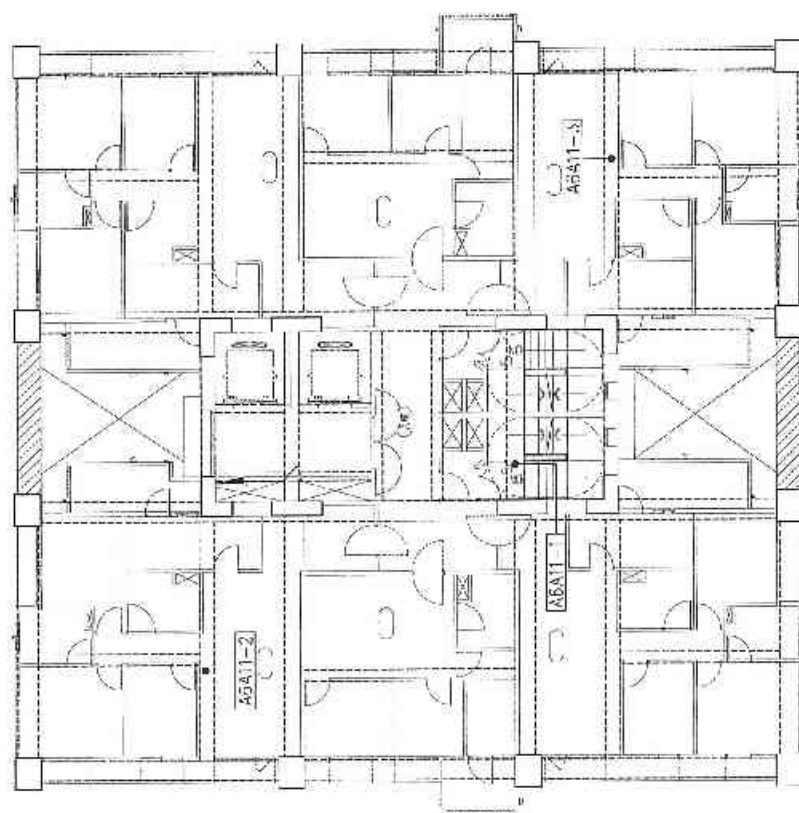


AG-Z ⅡA棟

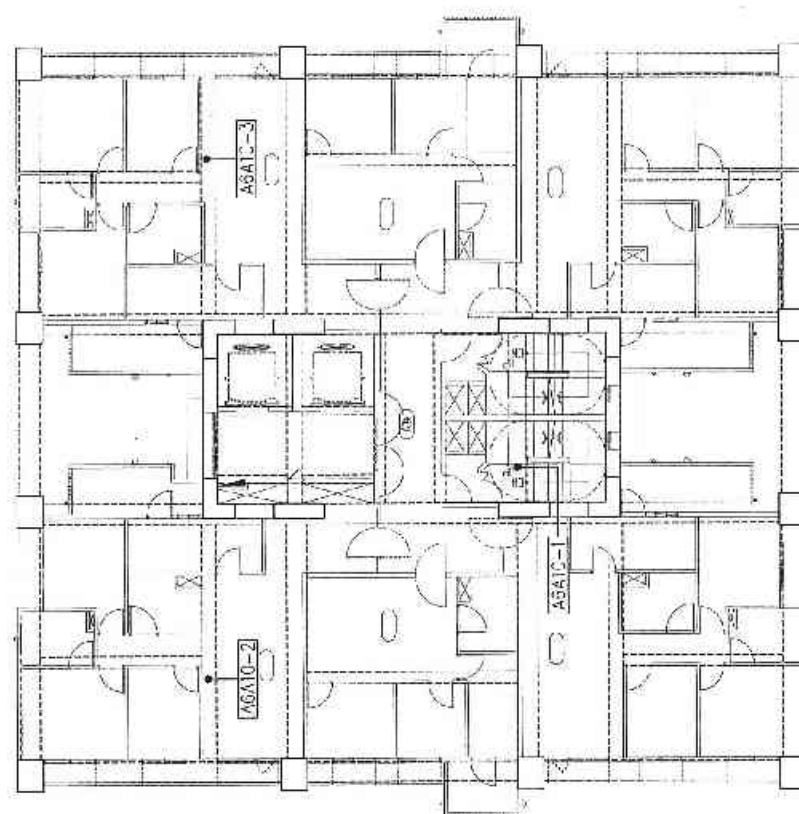

A6-2區A棟


圖 示
[A6A1'-1] 廚房及浴室

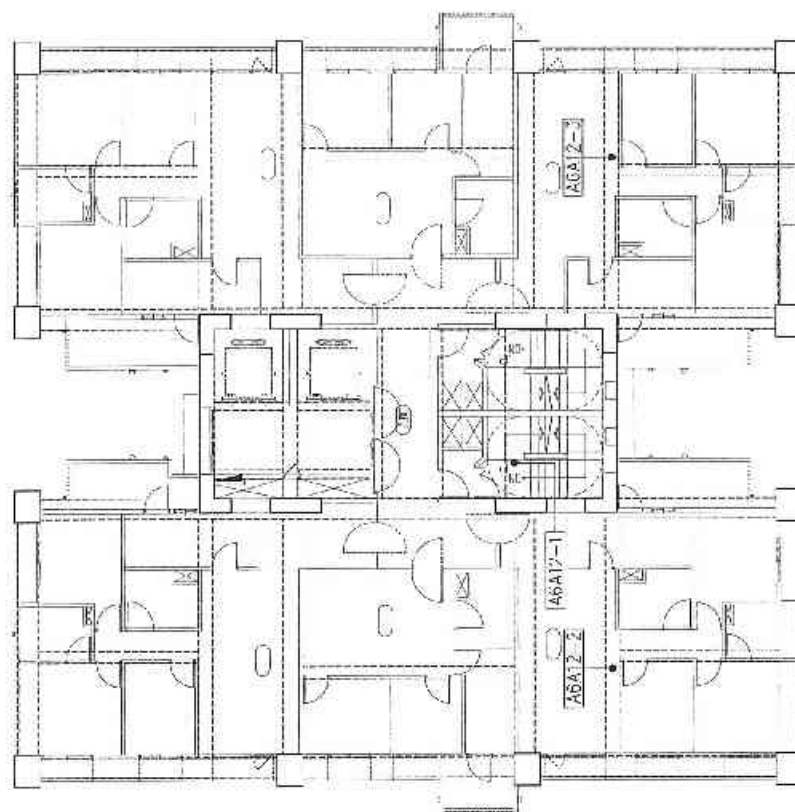

十二層樓心位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示
[A6A1'-2] 廚房及浴室

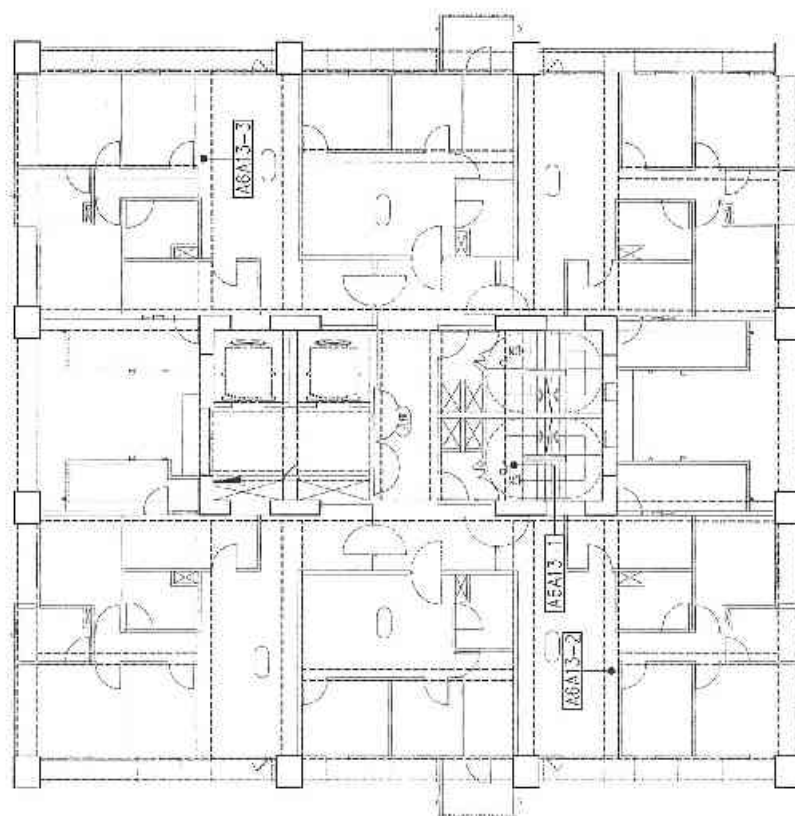

十三層樓心位置圖 (十三層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示	說明
[A6A1-1]	樓梯

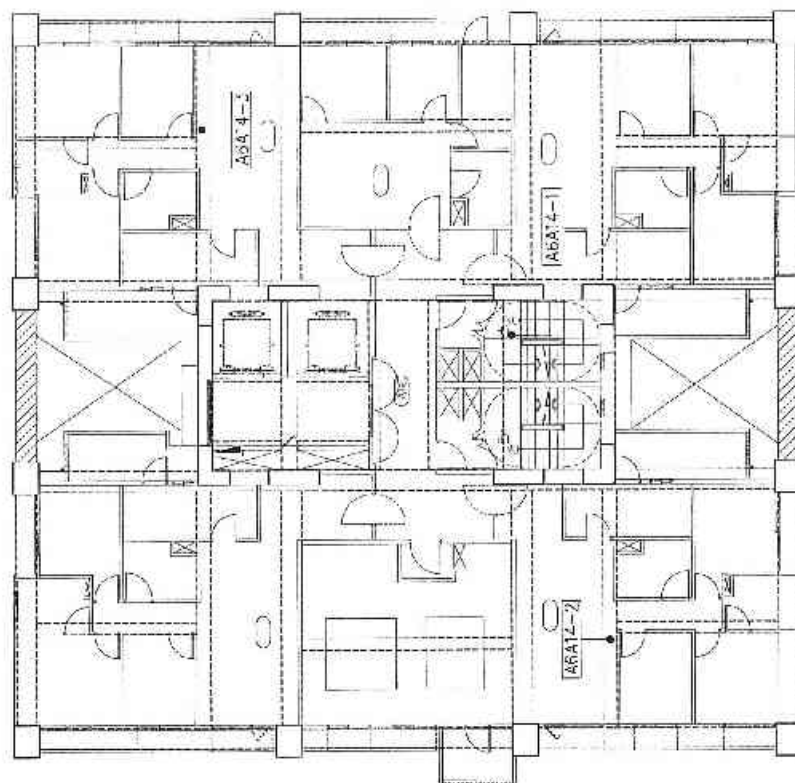

十四層樓心位置圖 (十五層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示	說明
[A6A1-1]	樓梯

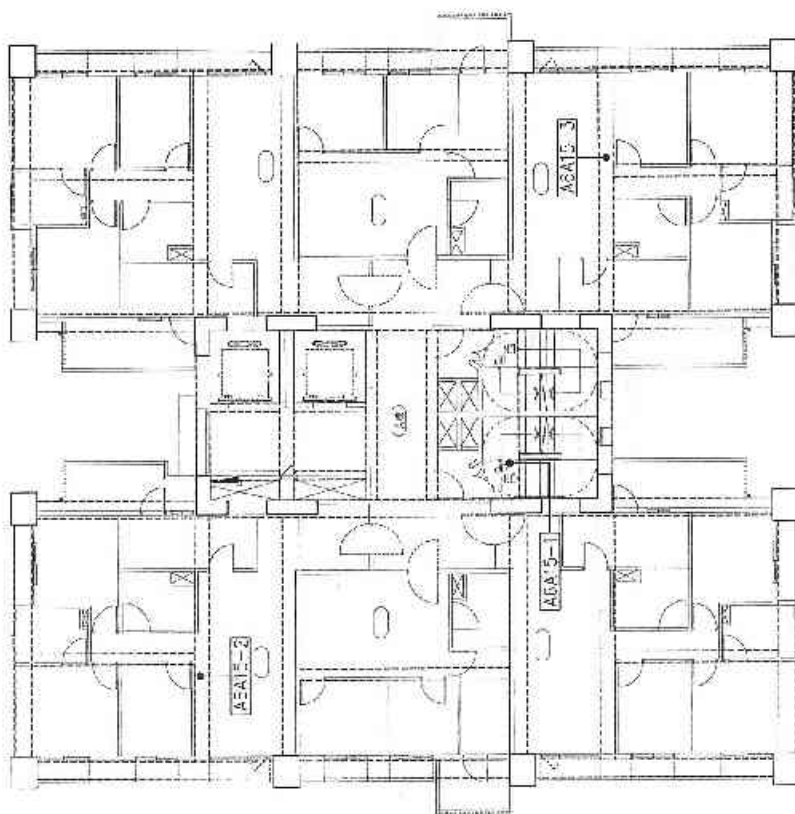

十五層樓心位置圖 (十六層結構平面)


A6-2區A棟

圖 示	
ASEA-X	梁牆心位置

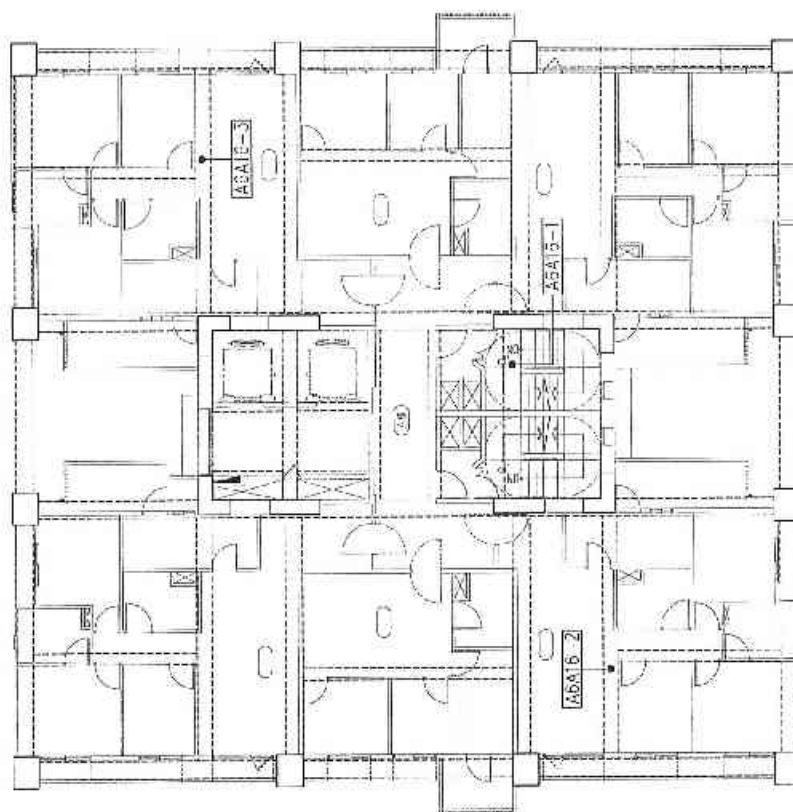


一七層梁心位置圖 (一七層結構平面)
A6-2 居A棟


圖 示	
ASEA17-X	梁牆心位置

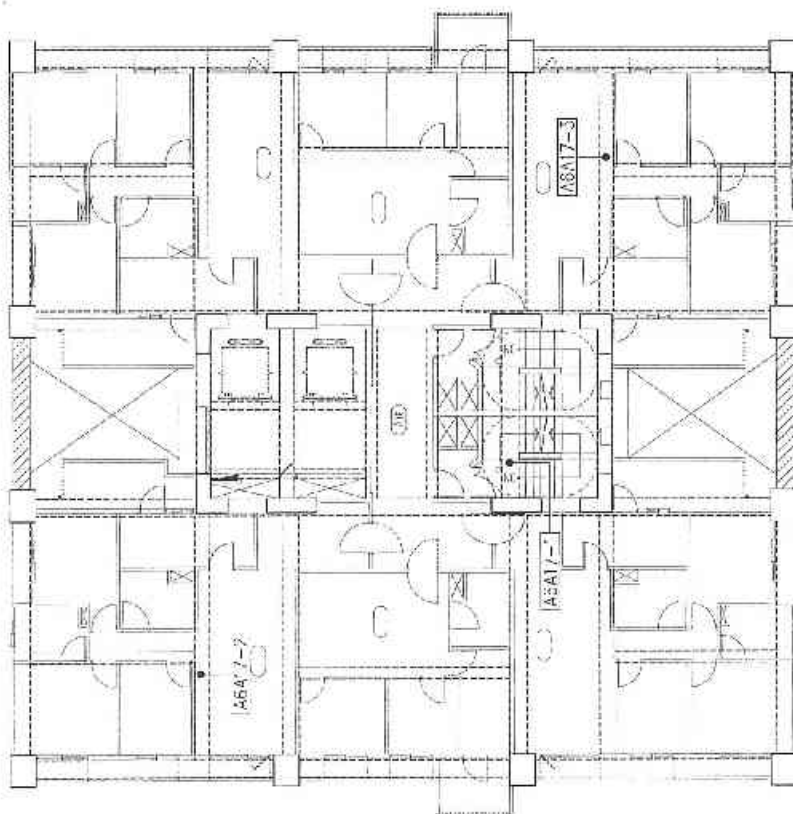

一八層梁心位置圖 (一八層結構平面)
A6-2 居A棟

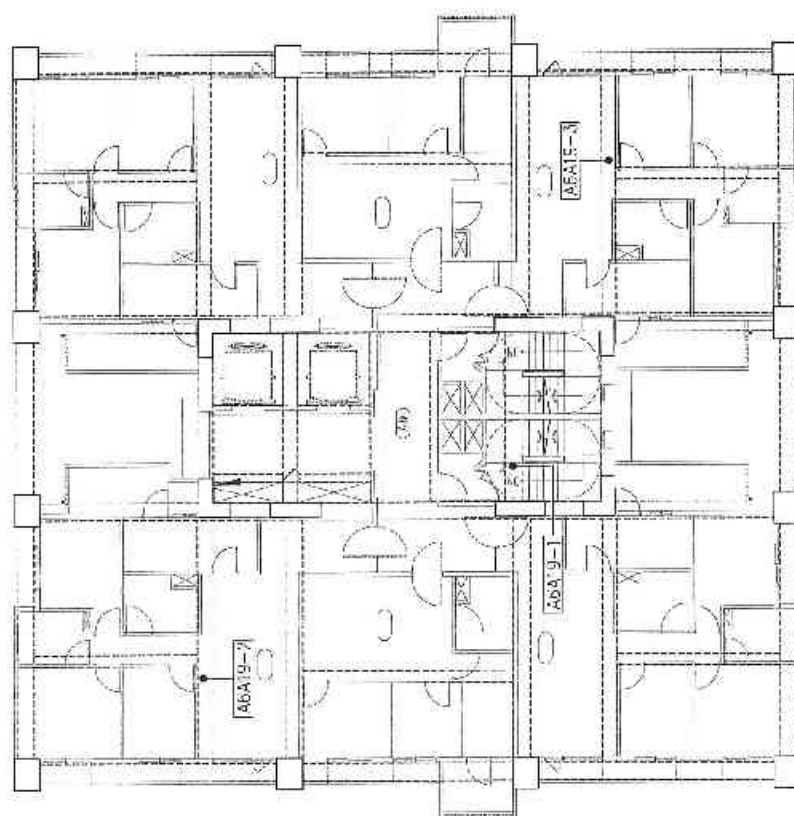


一九四九年位置圖 (一) (附結構下面)

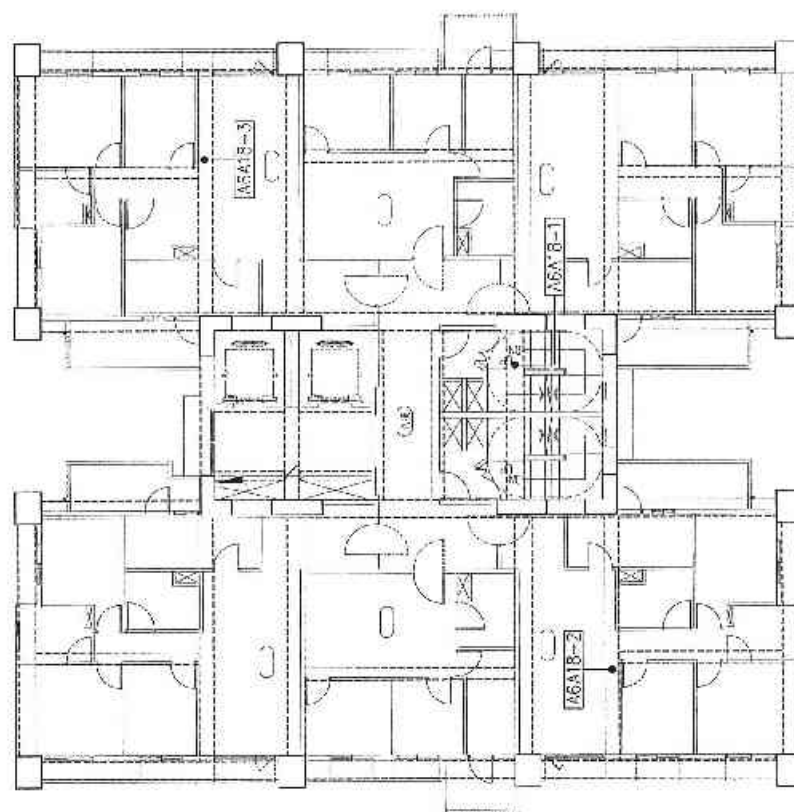

十八層鐵心位置圖 (十九層結構平面)


圖 示
A6A-X 及鐵心位置

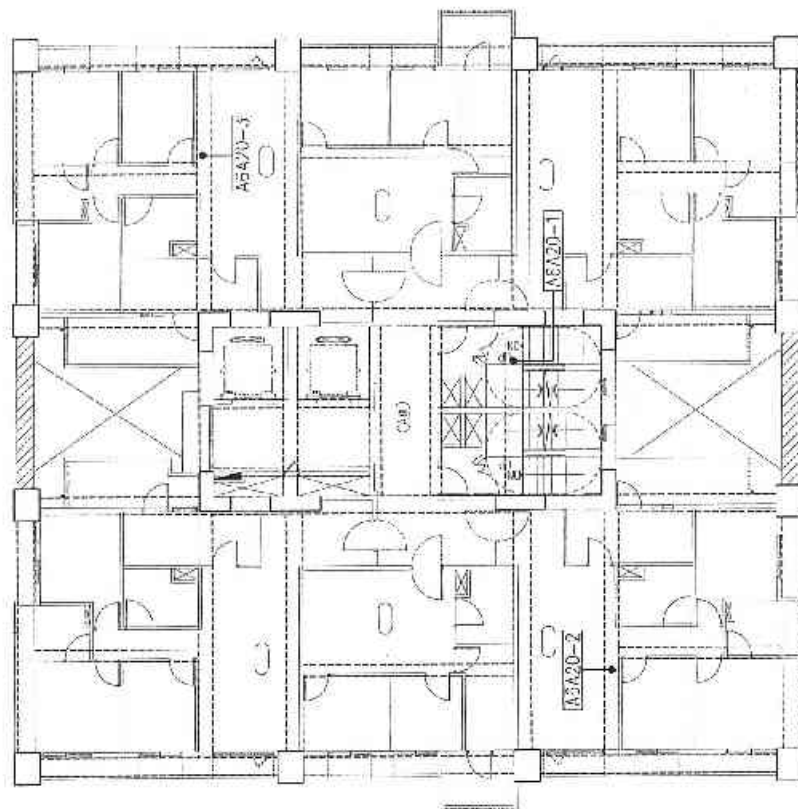

二十一層鐵心位置圖 (二十一層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示
A6A-X 及鐵心位置

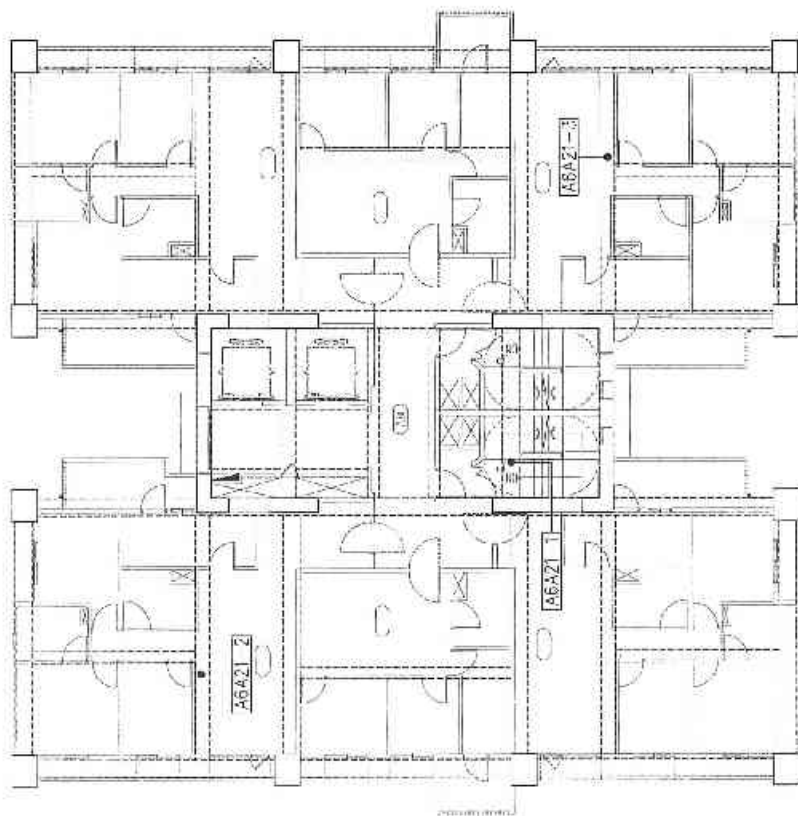

二十二層鐵心位置圖 (二十二層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示
▲A22-X 設備位置

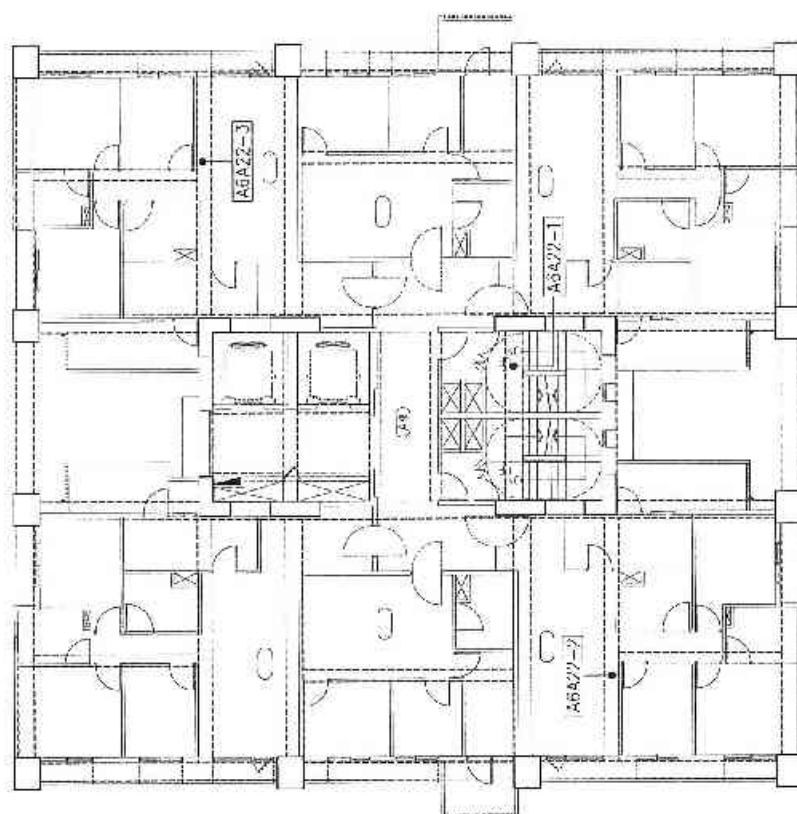

二十三層結構平面圖 (二十三層結構平面)


A6-2 區A棟

圖 示
▲A23-X 設備位置

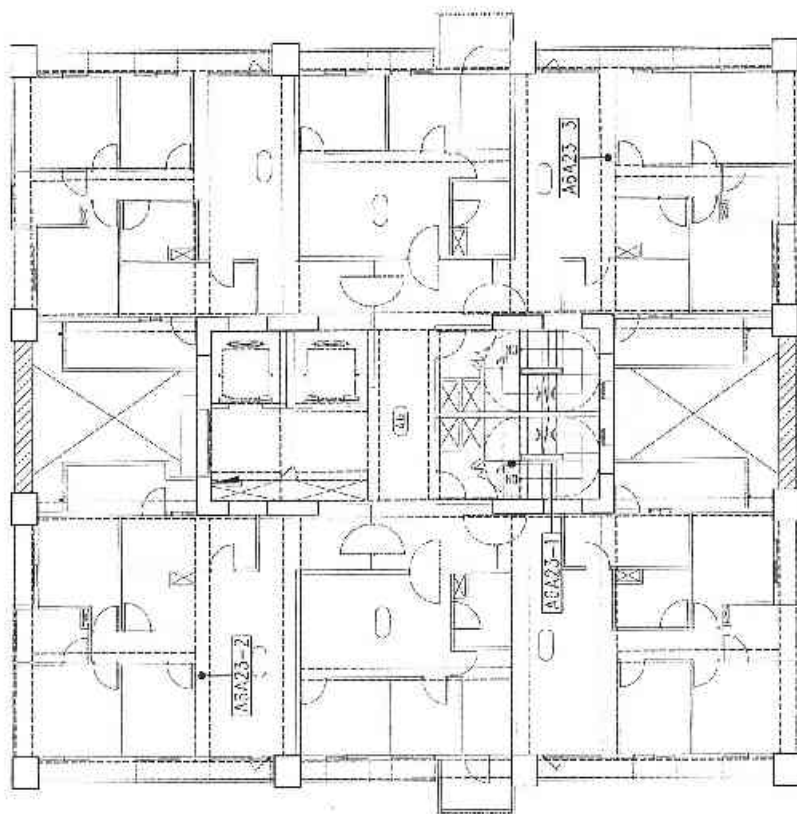

二十四層結構平面圖 (二十四層結構平面)

A6-2 區A棟

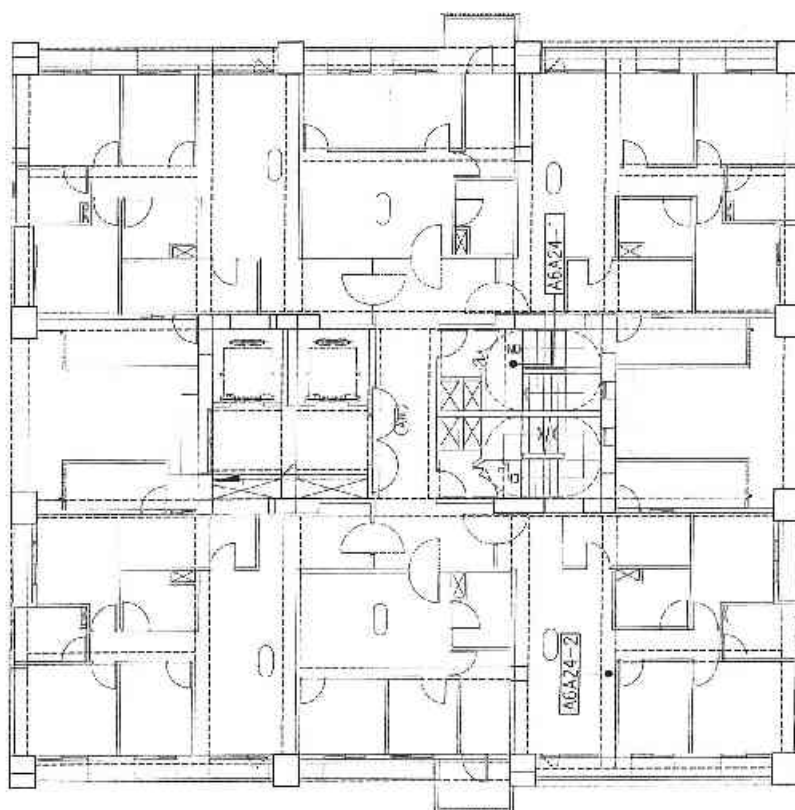示

二二 阿彌陀心位置圖(一頁一層結構平面)

A6 2區A棟

A-13


AG區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-A-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-1-1 (後)	中性化試驗說明 AG-A-1-1
鑽心取樣過程說明 AG-A-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-1-2 (後)	中性化試驗說明 AG-A-1-2
鑽心取樣過程說明 AG-A-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-1-3 (後)	中性化試驗說明 AG-A-1-3



AG區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-A-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-2-1 (後)	中性化試驗說明 AG-A-2-1
鑽心取樣過程說明 AG-A-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-2-2 (後)	中性化試驗說明 AG-A-2-2
鑽心取樣過程說明 AG-A-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-2-3 (後)	中性化試驗說明 AG-A-2-3

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

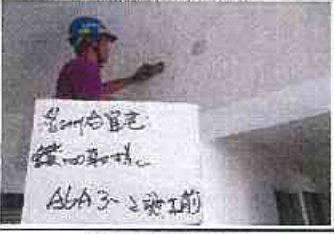鑽心取樣過程說明 A6-A-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-3-3
			


A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

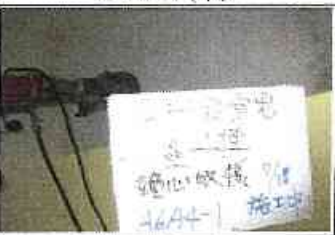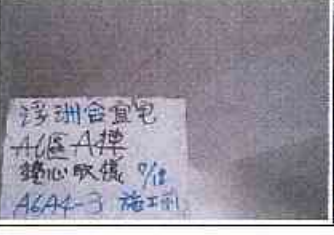鑽心取樣過程說明 A6-A-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-4-3
			

AG區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-A-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-5-1 (後)	中性化試驗說明 AG-A-5-1
			
鑽心取樣過程說明 AG-A-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-5-2 (後)	中性化試驗說明 AG-A-5-2
			
鑽心取樣過程說明 AG-A-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-5-3 (後)	中性化試驗說明 AG-A-5-3
			


AG區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

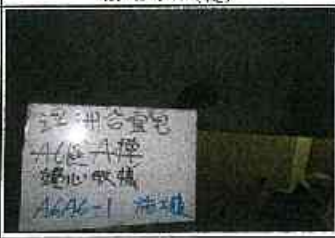鑽心取樣過程說明 AG-A-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-6-1 (後)	中性化試驗說明 AG-A-6-1
			
鑽心取樣過程說明 AG-A-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-6-2 (後)	中性化試驗說明 AG-A-6-2
			
鑽心取樣過程說明 AG-A-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-A-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-A-6-3 (後)	中性化試驗說明 AG-A-6-3
			


AB區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AB-A-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-A-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-A-7-1 (後)	中性化試驗說明 AB-A-7-1
			
鑽心取樣過程說明 AB-A-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-A-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-A-7-2 (後)	中性化試驗說明 AB-A-7-2
			
鑽心取樣過程說明 AB-A-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-A-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-A-7-3 (後)	中性化試驗說明 AB-A-7-3
			



AB區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

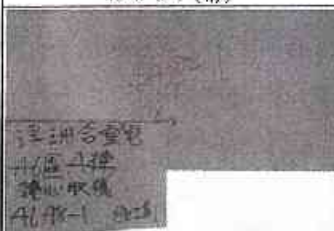鑽心取樣過程說明 AB-A-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-A-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-A-8-1 (後)	中性化試驗說明 AB-A-8-1
			
鑽心取樣過程說明 AB-A-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-A-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-A-8-2 (後)	中性化試驗說明 AB-A-8-2
			
鑽心取樣過程說明 AB-A-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-A-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-A-8-3 (後)	中性化試驗說明 AB-A-8-3
			

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

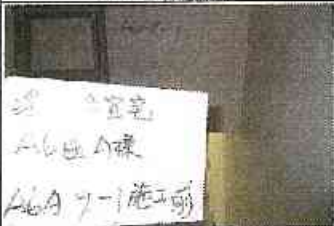鑽心取樣過程說明 A6-A-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-9-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-9-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-9-3
			



A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

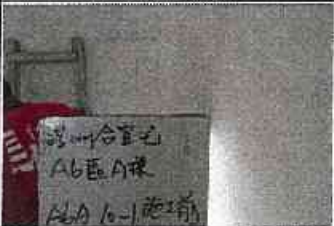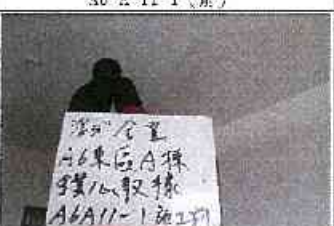鑽心取樣過程說明 A6-A-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-10-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-10-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-11-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-11-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-11-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-11-1
			

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-A-11-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-11-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-11-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-11-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-11-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-11-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-11-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-11-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-12-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-12-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-12-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-12-1
			

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

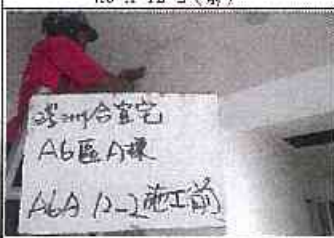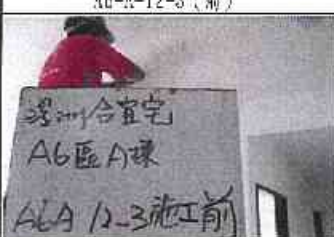鑽心取樣過程說明 A6-A-12-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-12-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-12-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-12-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-12-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-12-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-12-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-12-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-13-1
			



A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-A-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-13-2
鑽心取樣過程說明 A6-A-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-13-3
鑽心取樣過程說明 A6-A-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-14-1




A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-A-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-14-2
鑽心取樣過程說明 A6-A-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-14-3
鑽心取樣過程說明 A6-A-15-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-15-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-15-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-15-1




A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

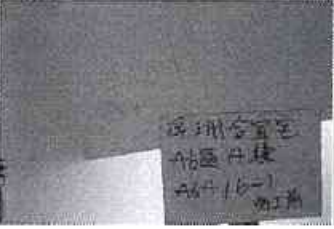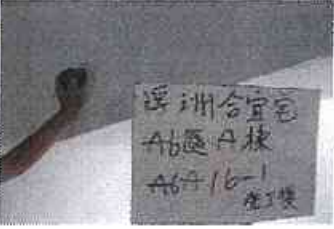鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-A-15-2 (前)	A6-A-15-2 (中)	A6-A-15-2 (後)	A6-A-15-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-A-15-3 (前)	A6-A-15-3 (中)	A6-A-15-3 (後)	A6-A-15-3
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-A-16-1 (前)	A6-A-16-1 (中)	A6-A-16-1 (後)	A6-A-16-1
			




A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

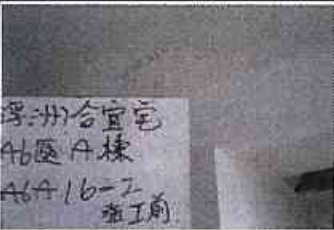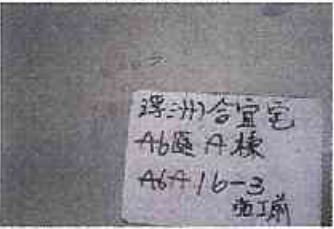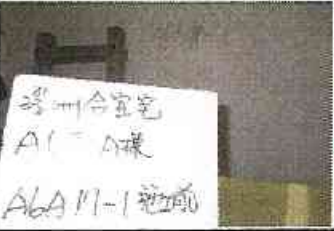鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-A-16-2 (前)	A6-A-16-2 (中)	A6-A-16-2 (後)	A6-A-16-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-A-16-3 (前)	A6-A-16-3 (中)	A6-A-16-3 (後)	A6-A-16-3
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-A-17-1 (前)	A6-A-17-1 (中)	A6-A-17-1 (後)	A6-A-17-1
			


A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

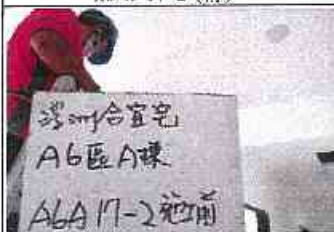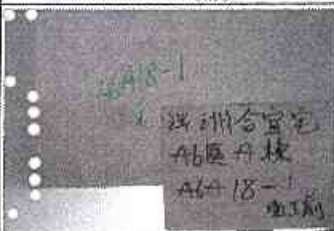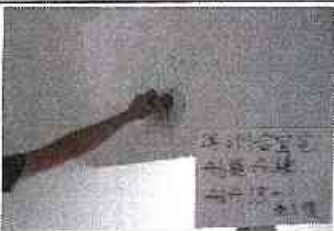鑽心取樣過程說明 A6-A-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-17-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-17-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-18-1
			




A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

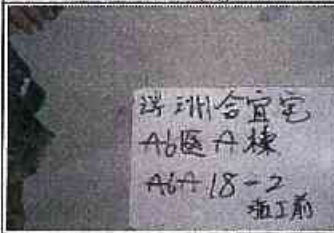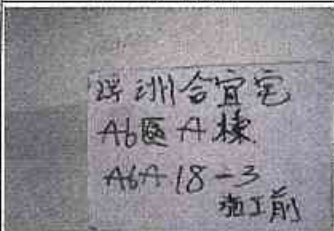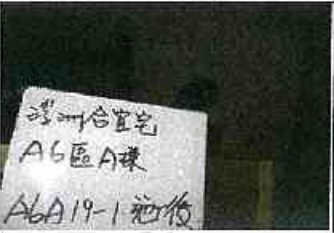鑽心取樣過程說明 A6-A-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-18-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-18-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-19-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-19-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-19-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-19-1
			

AG區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

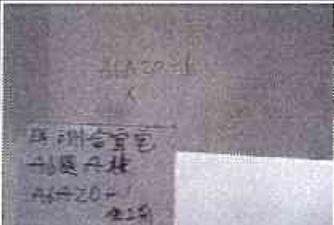鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-A-19-2 (前)	AG-A-19-2 (中)	AG-A-19-2 (後)	AG-A-19-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-A-19-3 (前)	AG-A-19-3 (中)	AG-A-19-3 (後)	AG-A-19-3
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-A-20-1 (前)	AG-A-20-1 (中)	AG-A-20-1 (後)	AG-A-20-1
			



AG區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

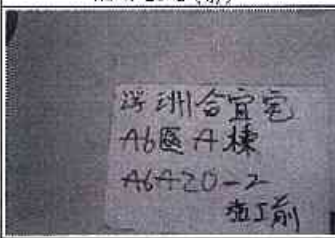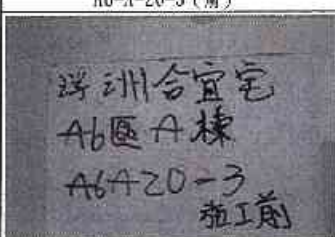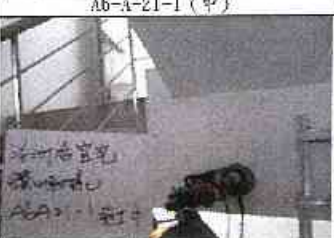鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-A-20-2 (前)	AG-A-20-2 (中)	AG-A-20-2 (後)	AG-A-20-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-A-20-3 (前)	AG-A-20-3 (中)	AG-A-20-3 (後)	AG-A-20-3
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-A-21-1 (前)	AG-A-21-1 (中)	AG-A-21-1 (後)	AG-A-21-1
			





A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-A-21-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-21-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-21-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-21-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-21-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-21-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-21-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-21-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-22-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-22-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-22-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-22-1
			

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

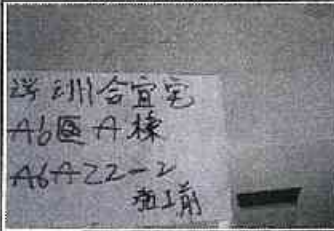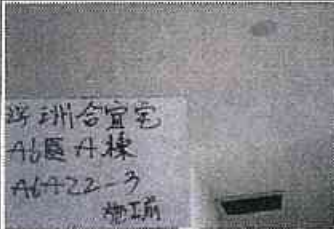鑽心取樣過程說明 A6-A-22-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-22-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-22-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-22-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-22-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-22-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-22-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-22-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-23-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-23-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-23-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-23-1
			

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

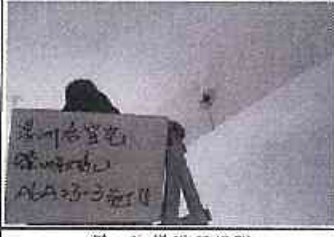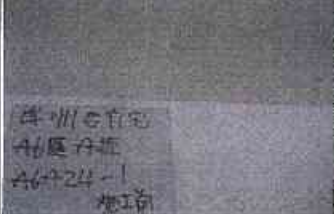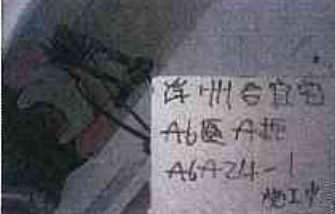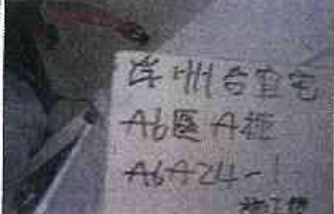
鑽心取樣過程說明 A6-A-23-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-23-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-23-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-23-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-23-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-23-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-23-3 (後)	中性化試驗說明 A6-A-23-3
			
鑽心取樣過程說明 A6-A-24-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-24-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-24-1 (後)	中性化試驗說明 A6-A-24-1
			

A6區A棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-A-24-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-A-24-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-A-24-2 (後)	中性化試驗說明 A6-A-24-2
			



圖 示
A6B1-X 樓層位置

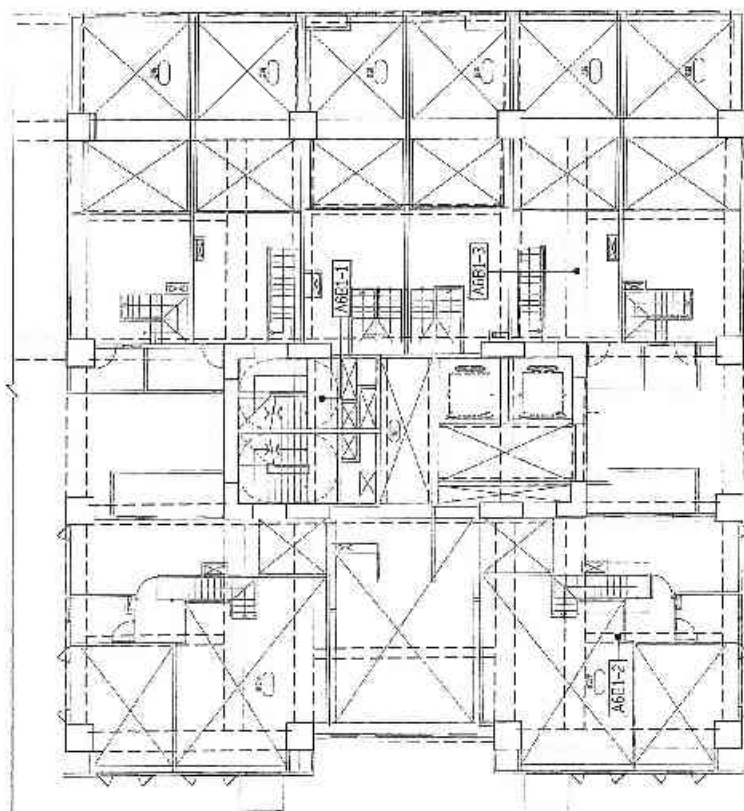


夾層樓心位置圖 (二層結構平面)

A6-2圖B棟



圖 示
A6B1-X 樓層位置

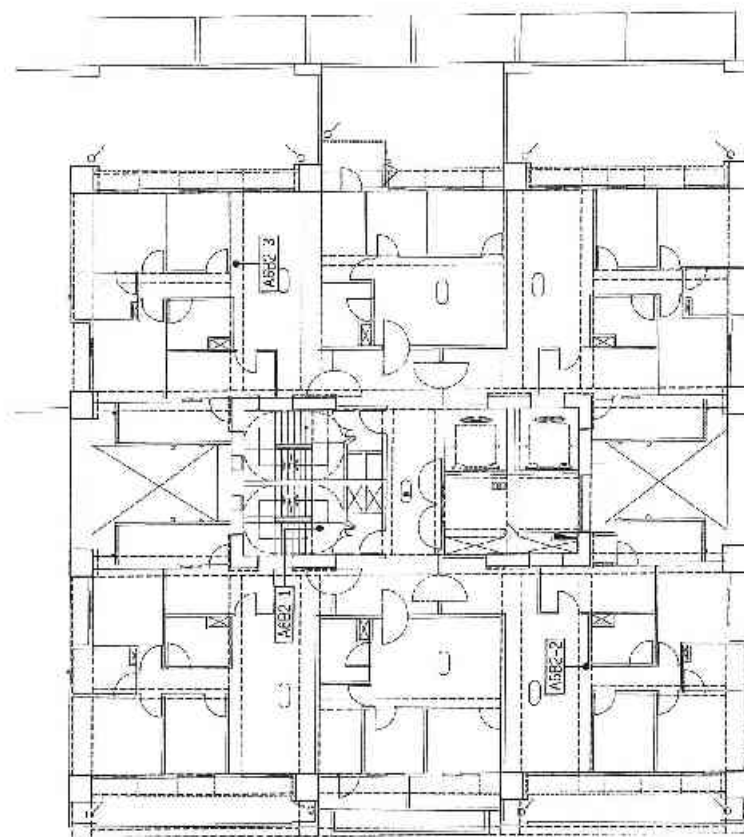


二層樓心位置圖 (三層結構平面)

A6-2圖B棟



圖 名
A6B3-2 四層結構平面

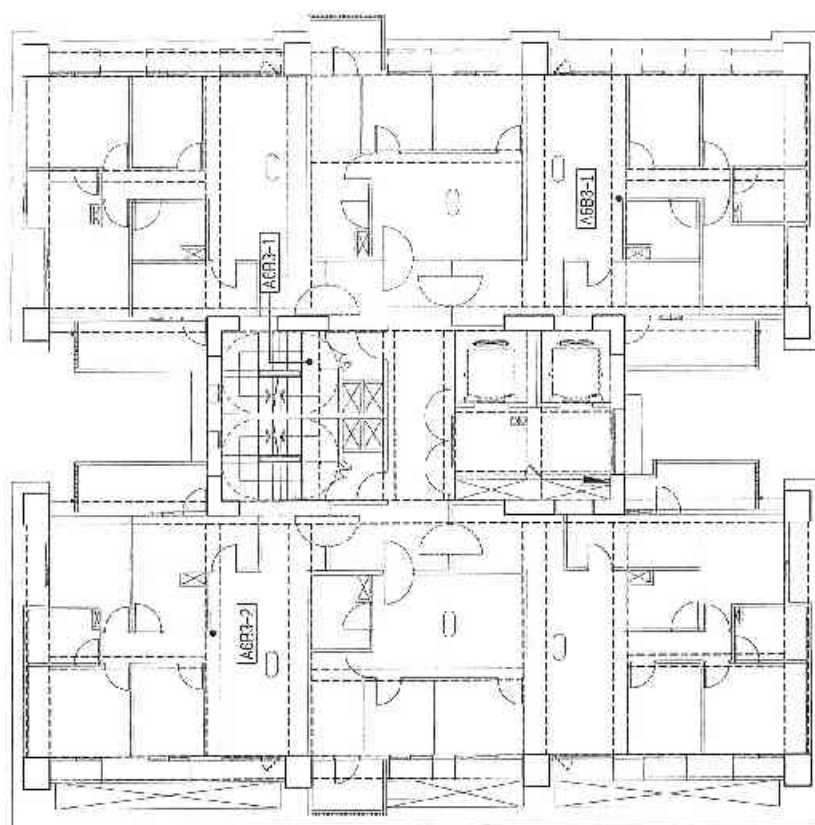


四層結構平面 (四層結構平面)

A6-2區3棟



圖 名
A6B4-3 五層結構平面

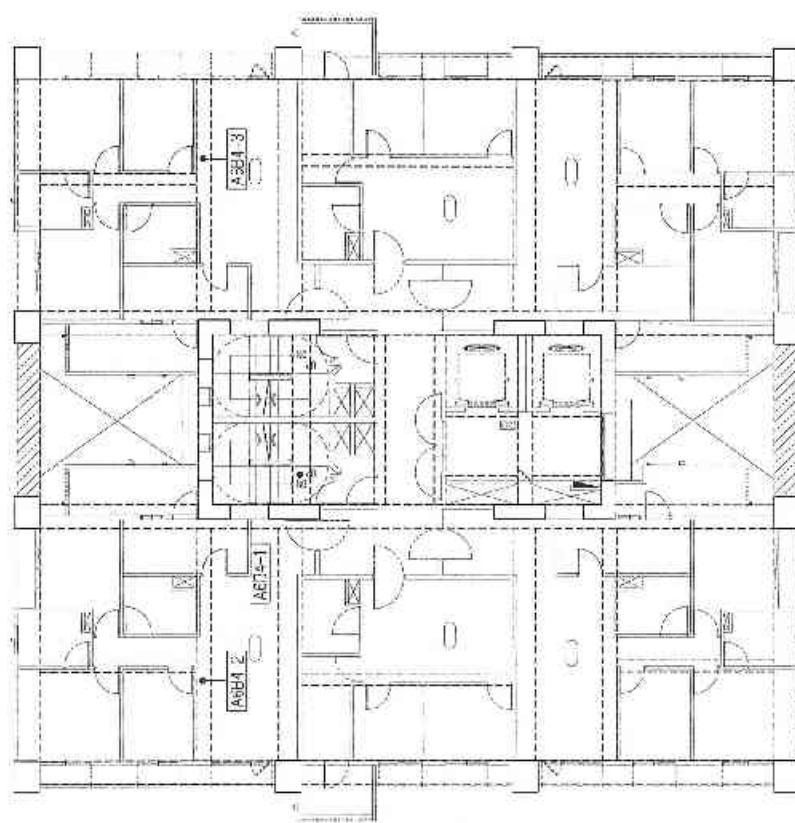


五層結構平面 (五層結構平面)

A6-2區3棟



圖 示	
[A6B5-2]	樓梯心位置

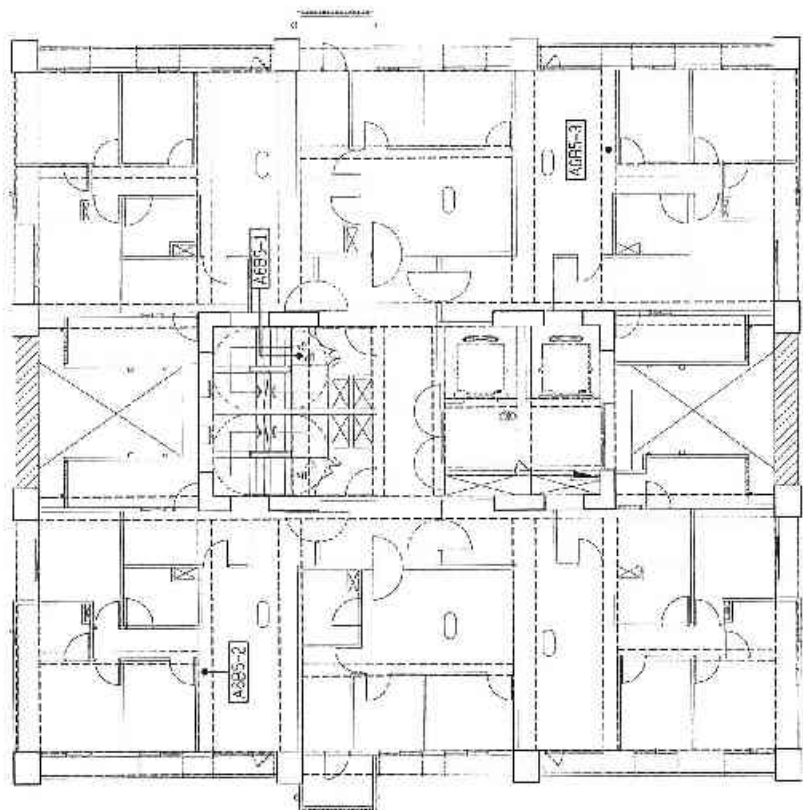


五層鑽心位置圖 (六層結構平面)

A6-2區B棟

A-28



圖 示	
[A6B5-3]	樓梯心位置

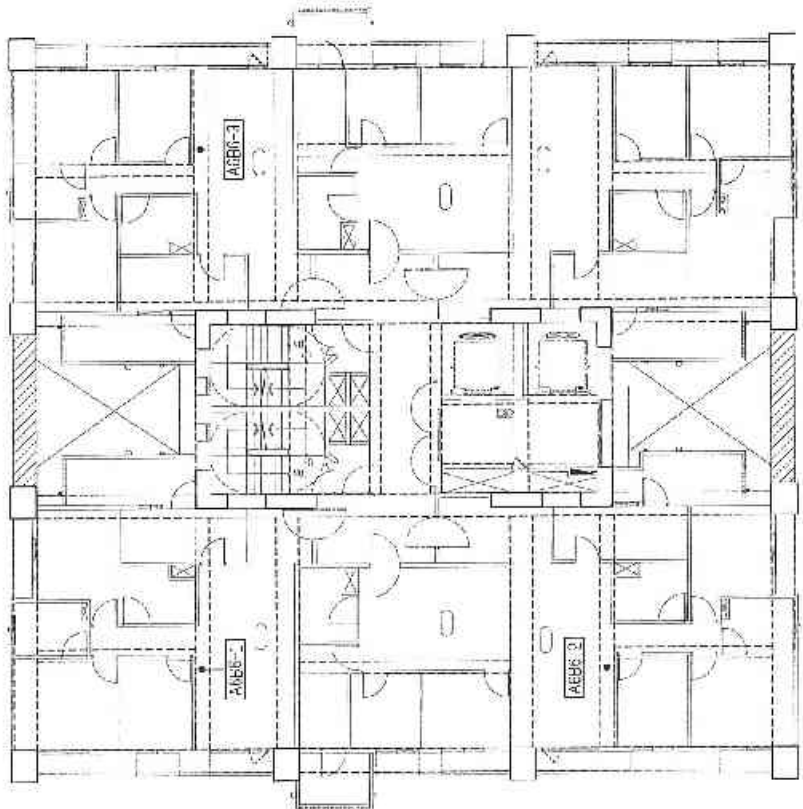


六層鑽心位置圖 (七層結構平面)

A6-2區B棟



圖	號
A507-X	建築小冊

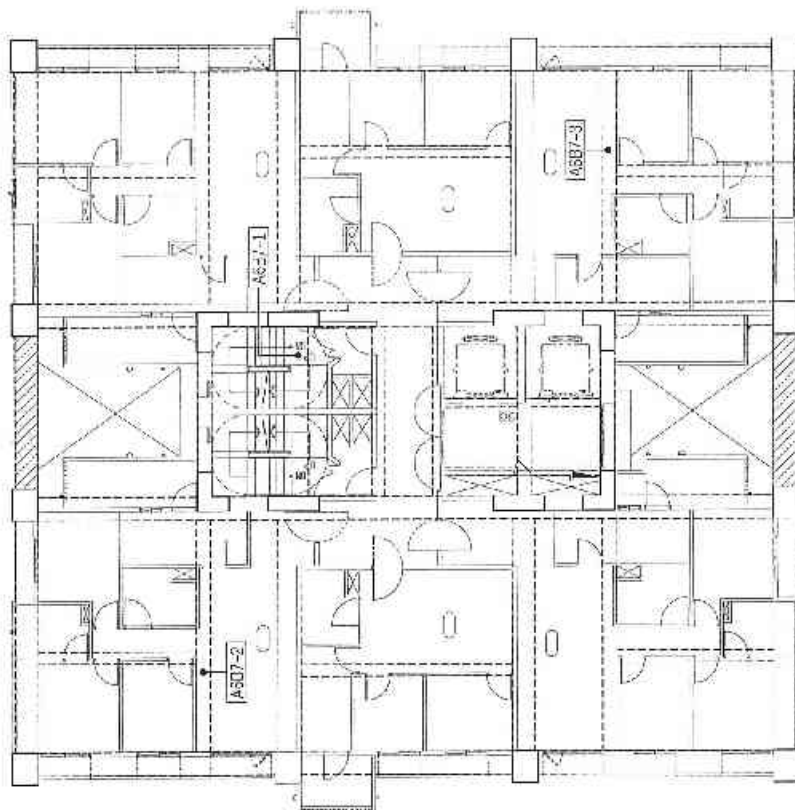


八層樓心位置圖 (八層結構平面)

A6-2 圖B棟



圖	號
A508-X	建築小冊

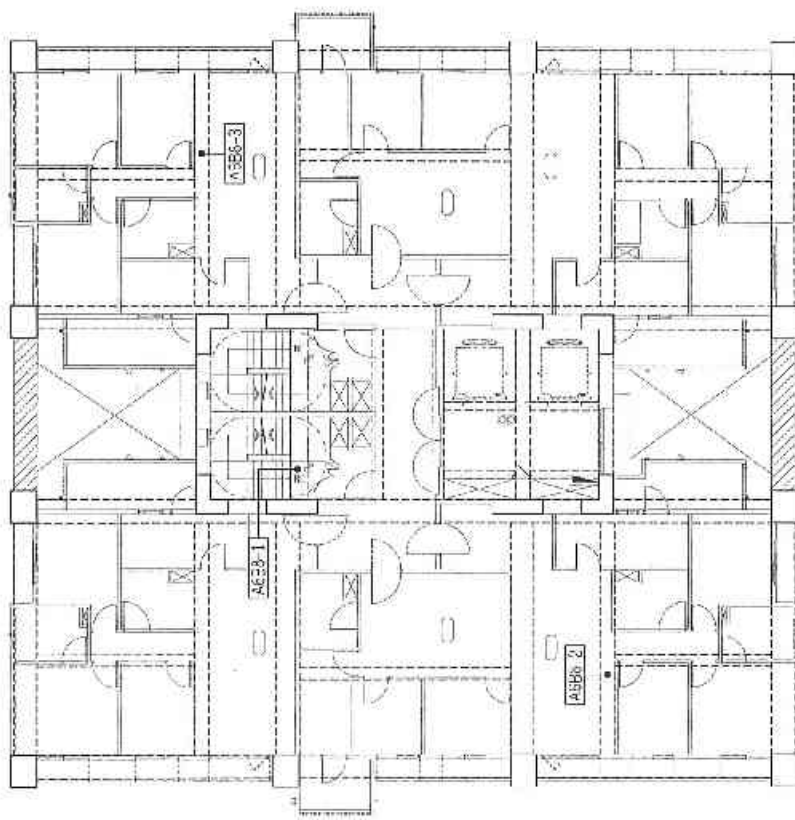

九層樓心位置圖 (九層結構平面)


A6 2 圖B棟



2

A-30

圖 示	母機心位置
AGB2-X	

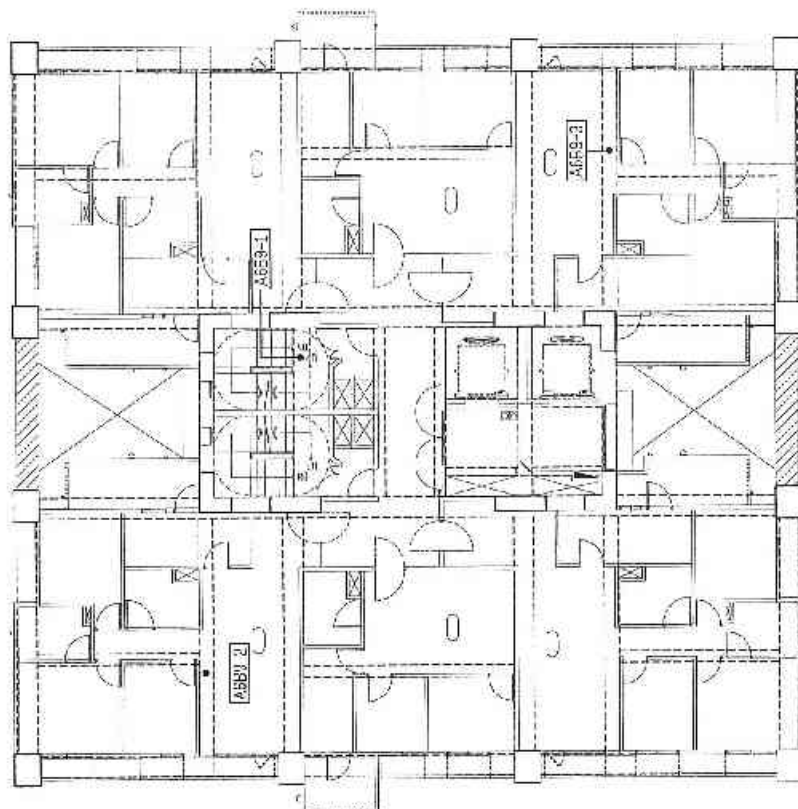


九層樓心位置圖 (十層結構平面)

AG-2區B棟

2

圖 示	母機心位置
AGB2-X	

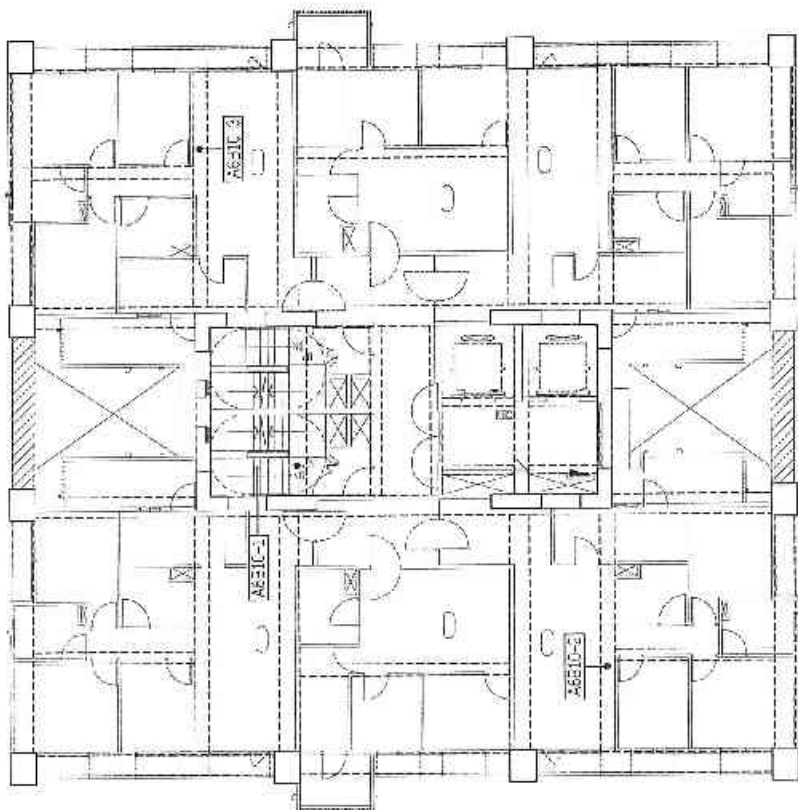


十層樓心位置圖 (十一層結構平面)

AG-2區B棟



圖	號
A6B11-2	梁柱心位置

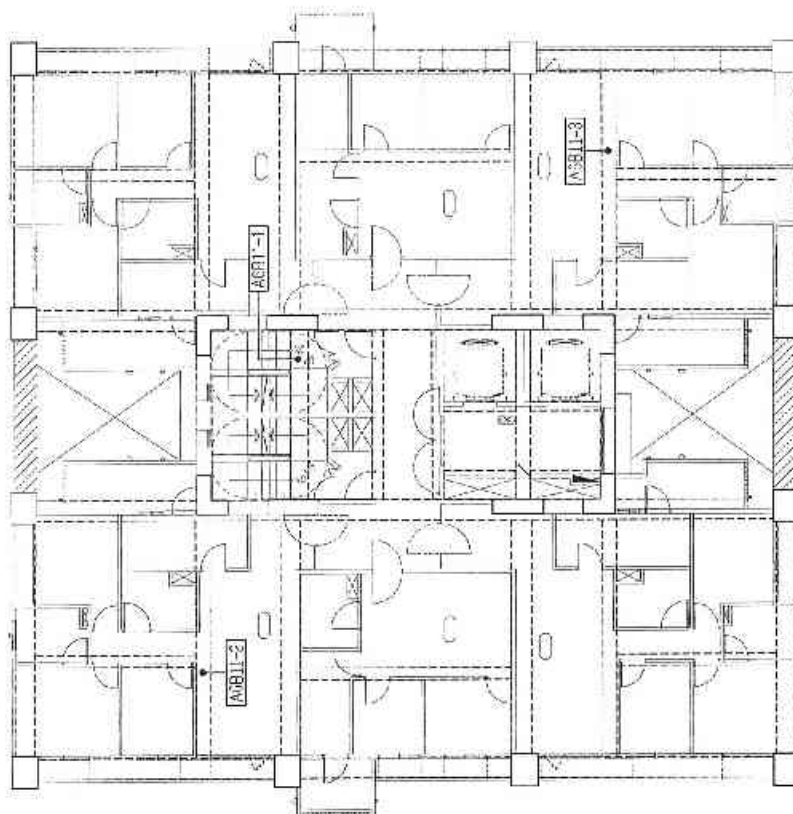


十一層梁柱位置圖 (十一層結構平面)

A6 2區B棟



圖	號
A6B12-3	梁柱心位置

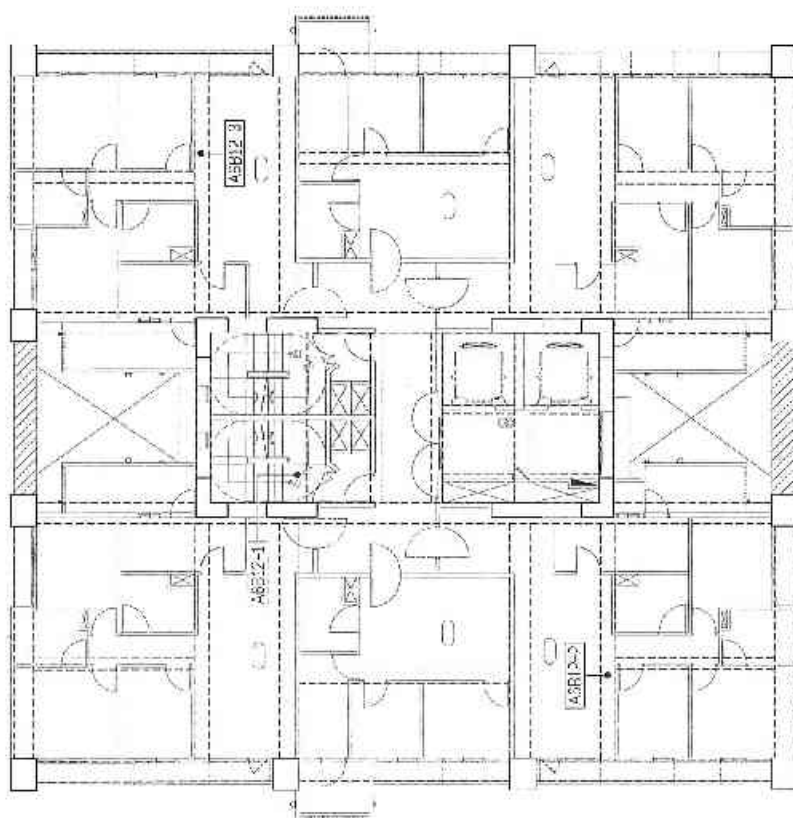


十二層梁柱位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區C棟

2

A-32

圖 名
A6B13-X A6B13-X
圖 名
A6B13-X A6B13-X

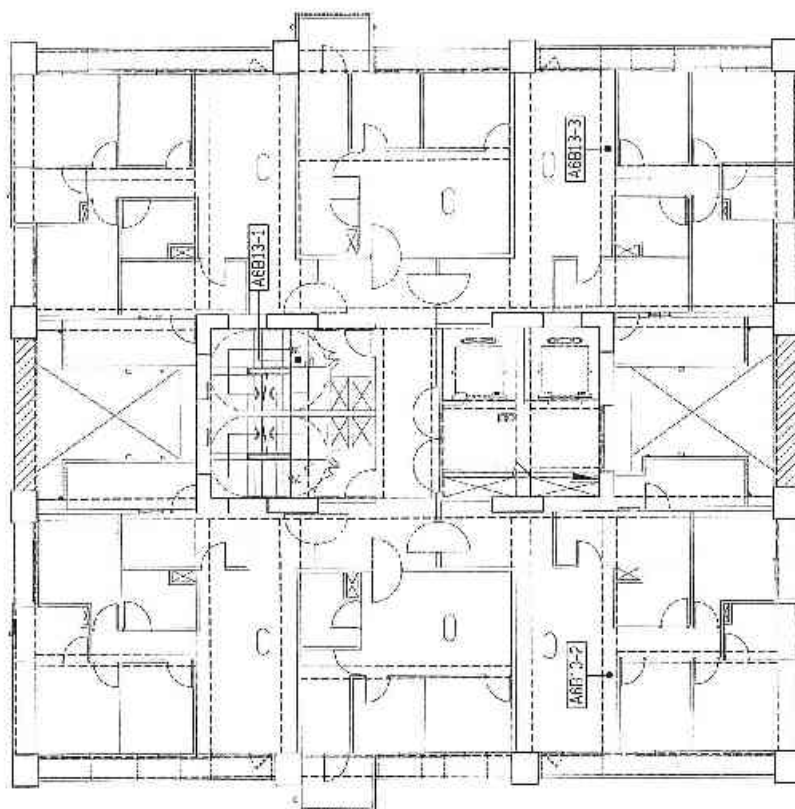


十三層樓心位置圖 (十四層結構平面)

A6-2 圖已棟

2

A-32

圖 名
A6B14-X A6B14-X
圖 名
A6B14-X A6B14-X

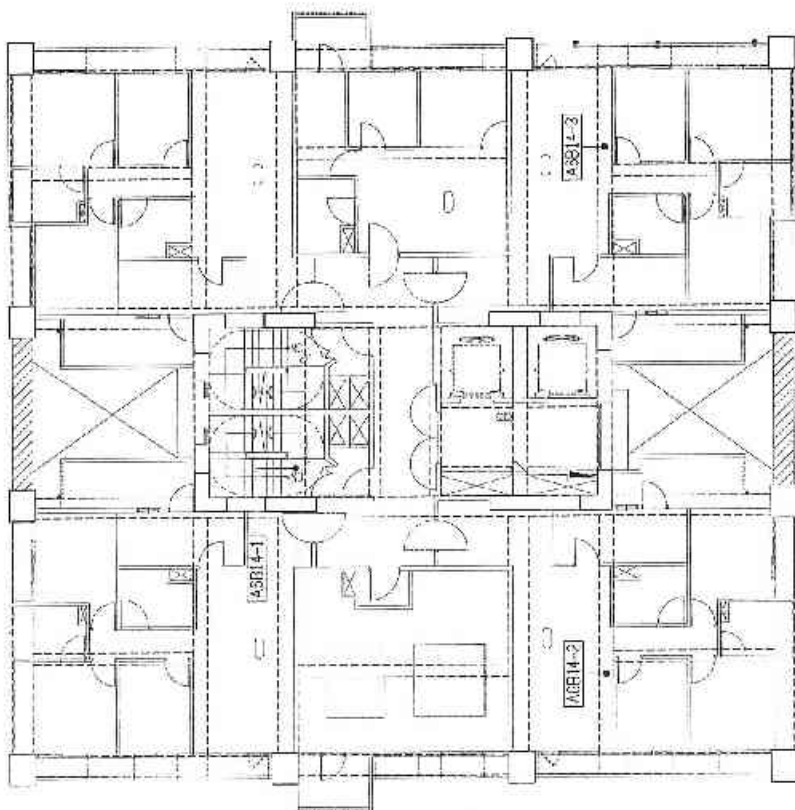


十四層樓心位置圖 (十五層結構平面)

A6-2 圖已棟



圖 示
[A6-2-2] 候機心位置

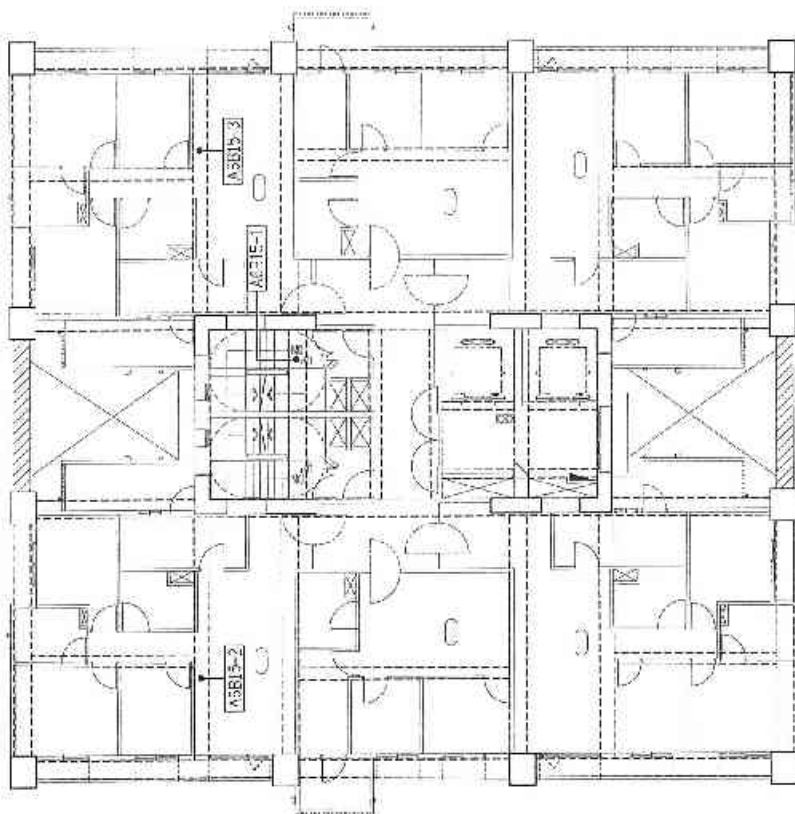


十五層樓心位置圖 (十五層結構平面)

A6-2 圖B棟

A-33



圖 示
[A6-3] 候機心位置

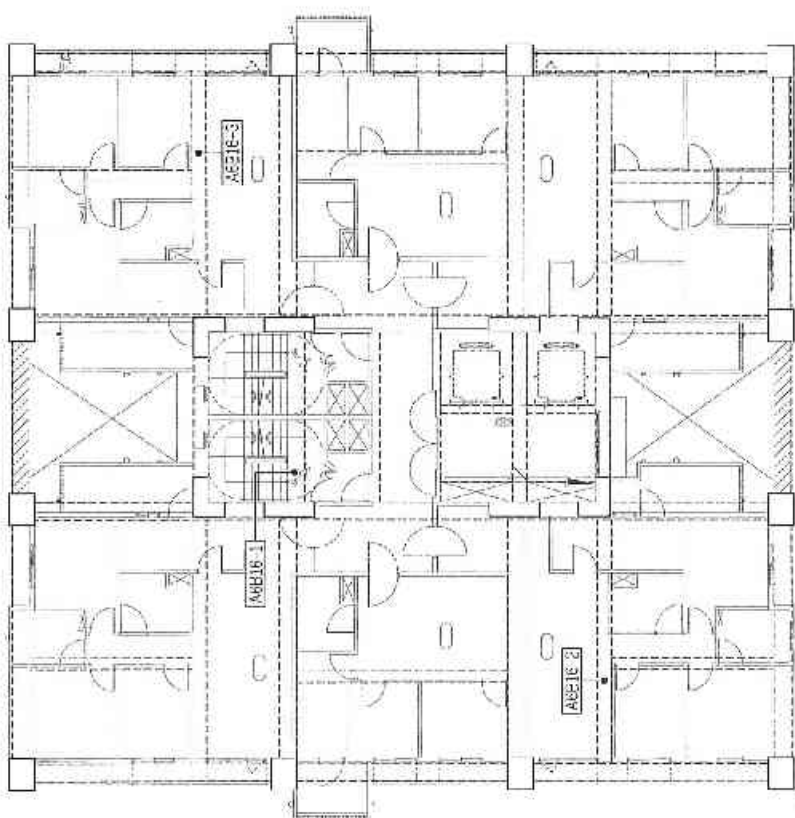


十六層樓心位置圖 (十六層結構平面)

A6-3 圖B棟





圖 示	
A6-2-X	設備配置

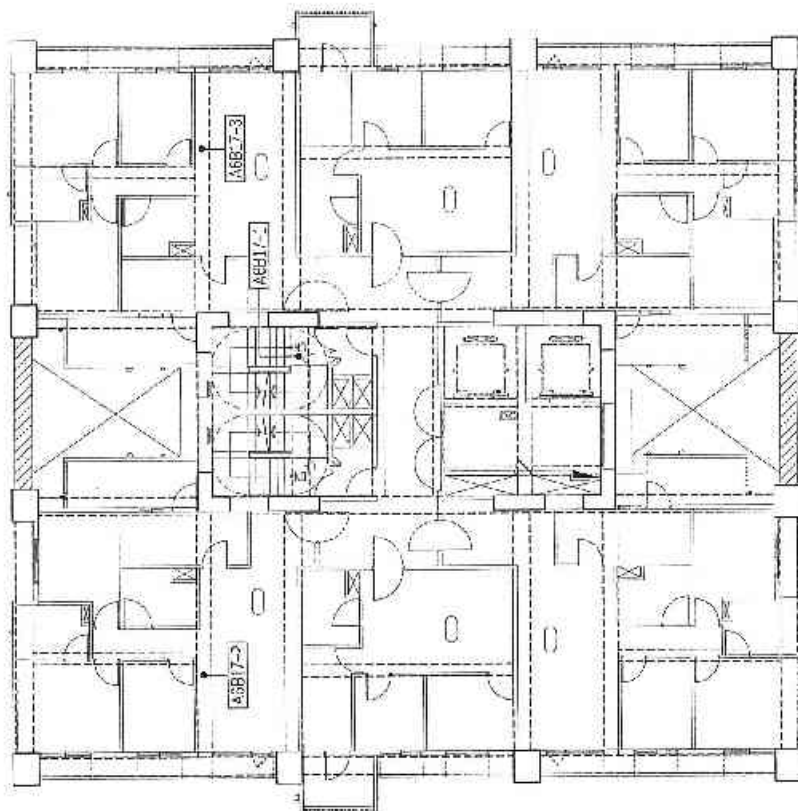


十八層結構平面 (十八層結構平面)

A6-2 同B棟

A-34



圖 示	
A6-2-X	設備配置

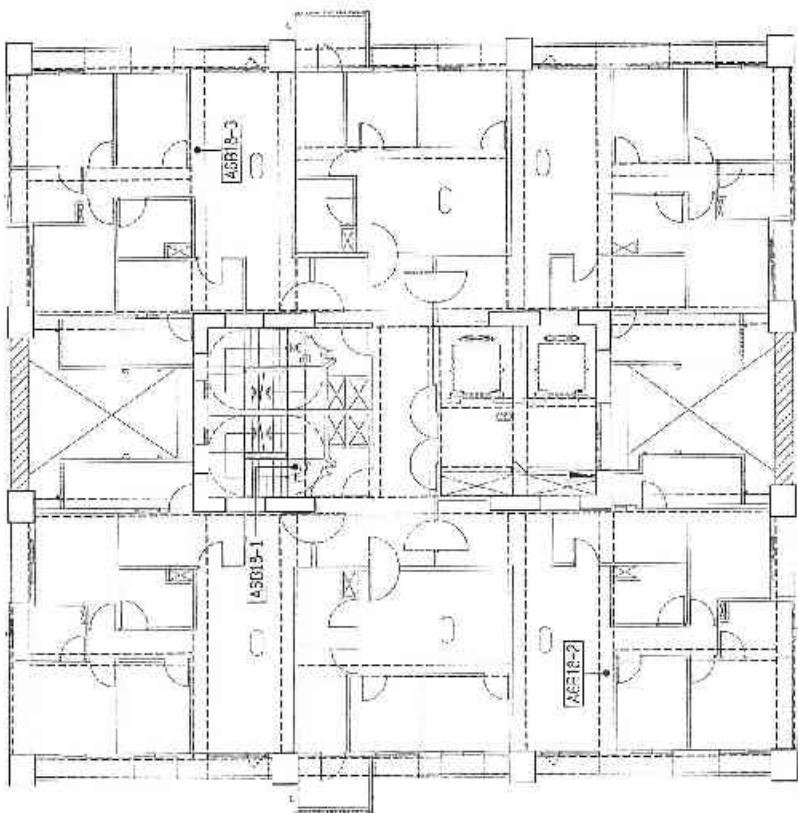


十九層結構平面 (十九層結構平面)

A6-2 同B棟



圖 示	圖例說明
	火警裝置

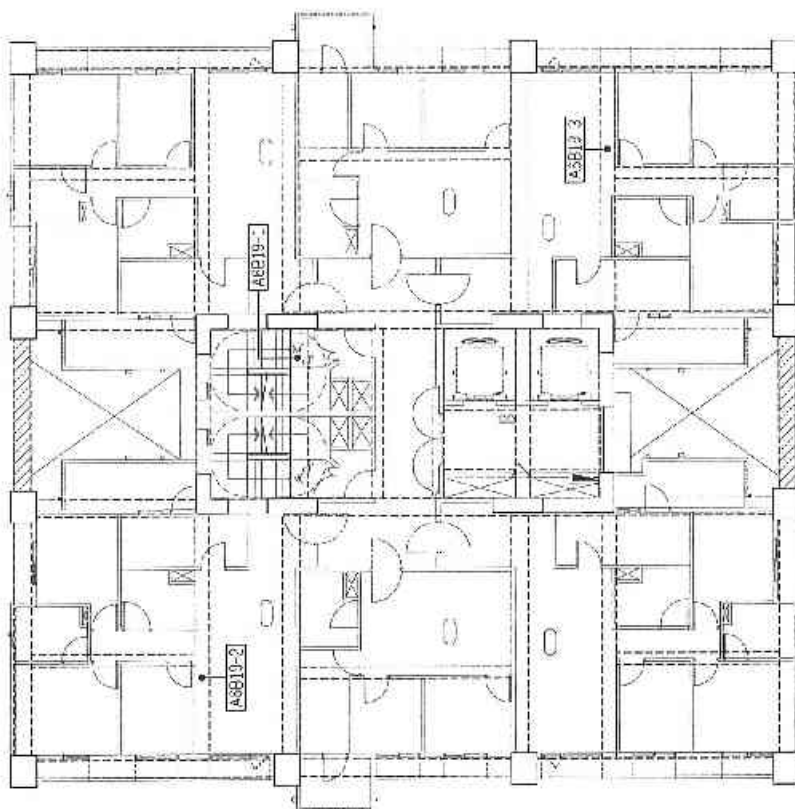


十九層警心位置圖 (二十層結構平位)

A6-2區3棟

A-35



圖 示	圖例說明
	火警裝置

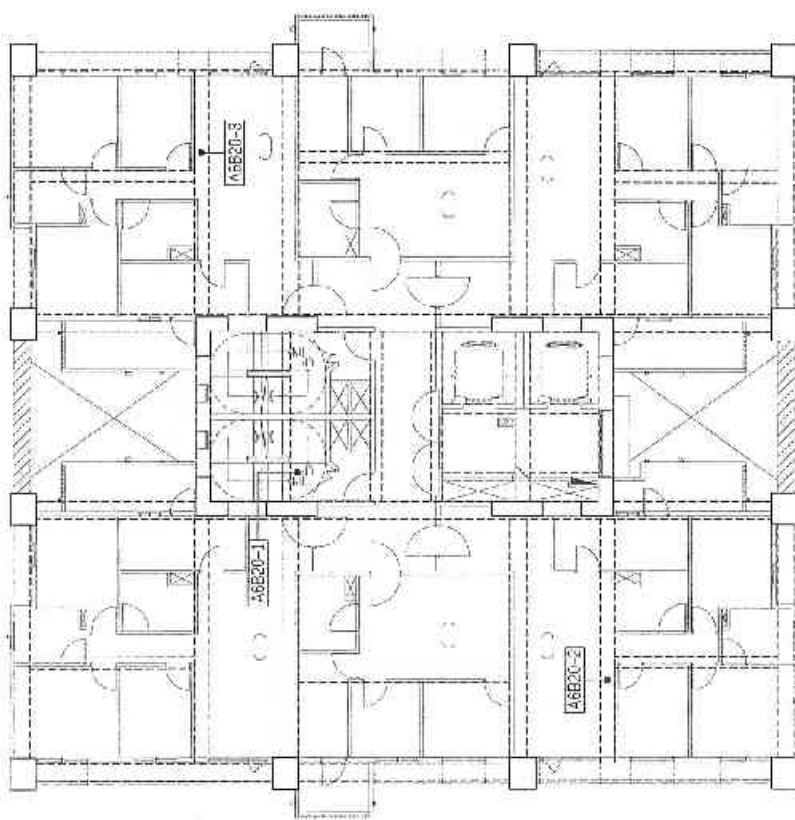

二十層警心位置圖 (二十一層結構平位)


A6-2區B棟



0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000
 0.000 0.000 0.000 0.000



圖 示	
[A5B2-3]	樓梯平台

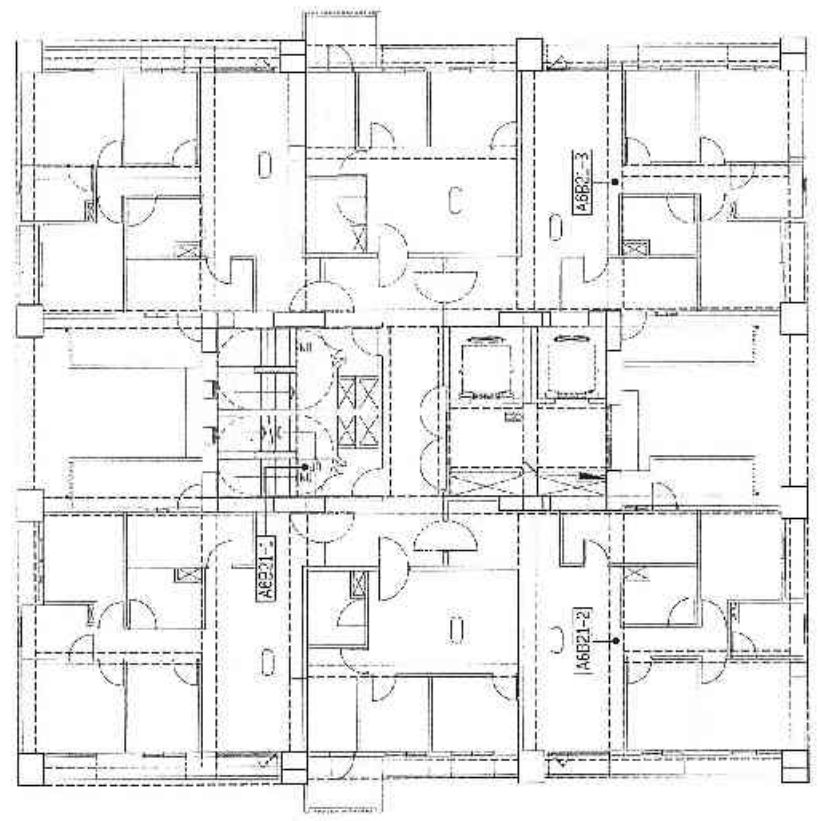

二十一層樓心位置圖 (屋突一層結構平台)
 A5-2 圖

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-1-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-1-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-1-3




A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-2-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-2-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-2-3


A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-3-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

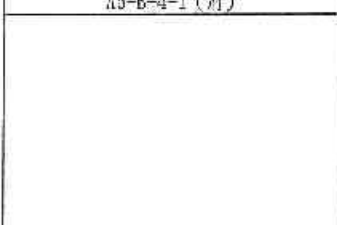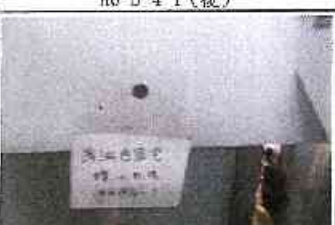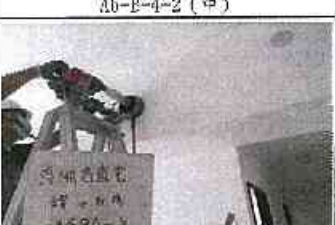鑽心取樣過程說明 A6-B-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-4-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

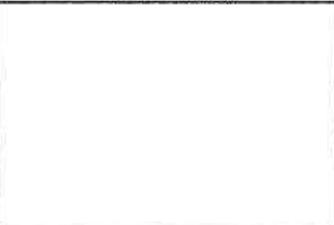鑽心取樣過程說明 A6-B-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-5-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-5-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-5-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-6-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-6-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-6-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-7-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-7-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-7-3

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-8-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-8-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-8-3

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-9-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-9-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-9-3




A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-10-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-10-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-10-3

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-11-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-11-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-11-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-11-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-11-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-11-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-11-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-11-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-11-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-11-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-11-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-11-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

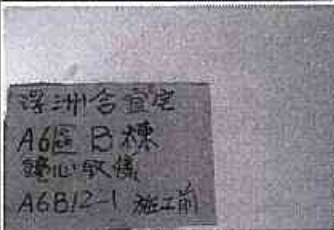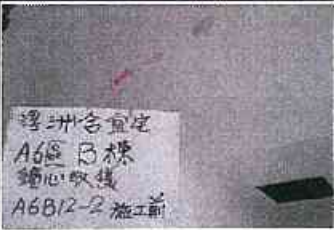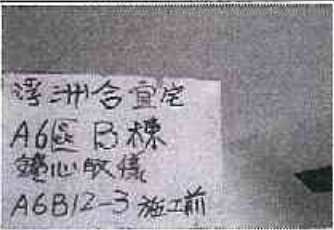鑽心取樣過程說明 A6-B-12-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-12-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-12-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-12-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-12-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-12-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-12-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-12-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-12-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-12-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-12-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-12-3
			


A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-13-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-13-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-13-3





A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-14-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-14-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-14-3

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

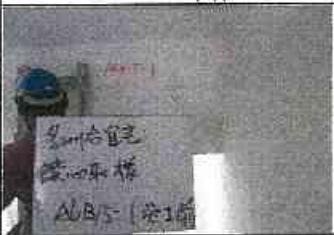鑽心取樣過程說明 A6-B-15-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-15-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-15-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-15-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-15-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-15-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-15-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-15-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-15-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-15-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-15-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-15-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

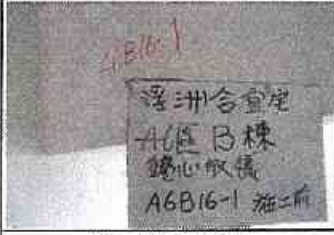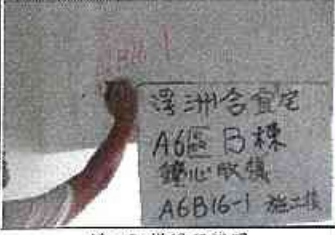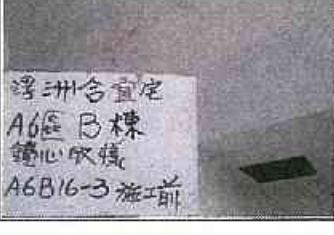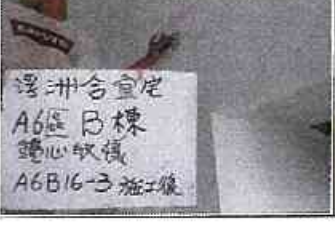鑽心取樣過程說明 A6-B-16-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-16-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-16-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-16-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-16-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-16-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-16-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-16-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-16-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-16-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-16-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-16-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-17-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-17-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-17-3




A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-18-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-18-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-18-3

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-B-19-1 (前)	A6-B-19-1 (中)	A6-B-19-1 (後)	A6-B-19-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-B-19-2 (前)	A6-B-19-2 (中)	A6-B-19-2 (後)	A6-B-19-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-B-19-3 (前)	A6-B-19-3 (中)	A6-B-19-3 (後)	A6-B-19-3
			


A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

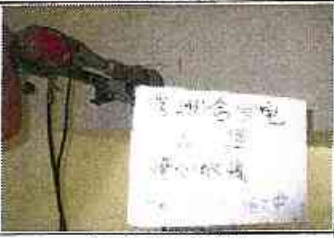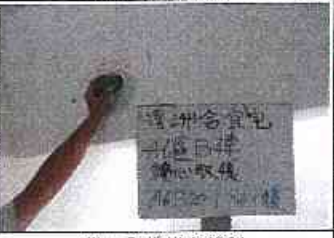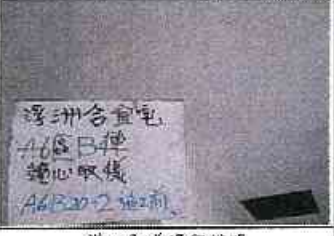鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-B-20-1 (前)	A6-B-20-1 (中)	A6-B-20-1 (後)	A6-B-20-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-B-20-2 (前)	A6-B-20-2 (中)	A6-B-20-2 (後)	A6-B-20-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-B-20-3 (前)	A6-B-20-3 (中)	A6-B-20-3 (後)	A6-B-20-3
			

A6區3棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-21-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-21-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-21-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-21-1
鑽心取樣過程說明 A6-B-21-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-21-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-21-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-21-2
鑽心取樣過程說明 A6-B-21-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-21-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-21-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-21-3


圖 示
A6C2-2 設備位置

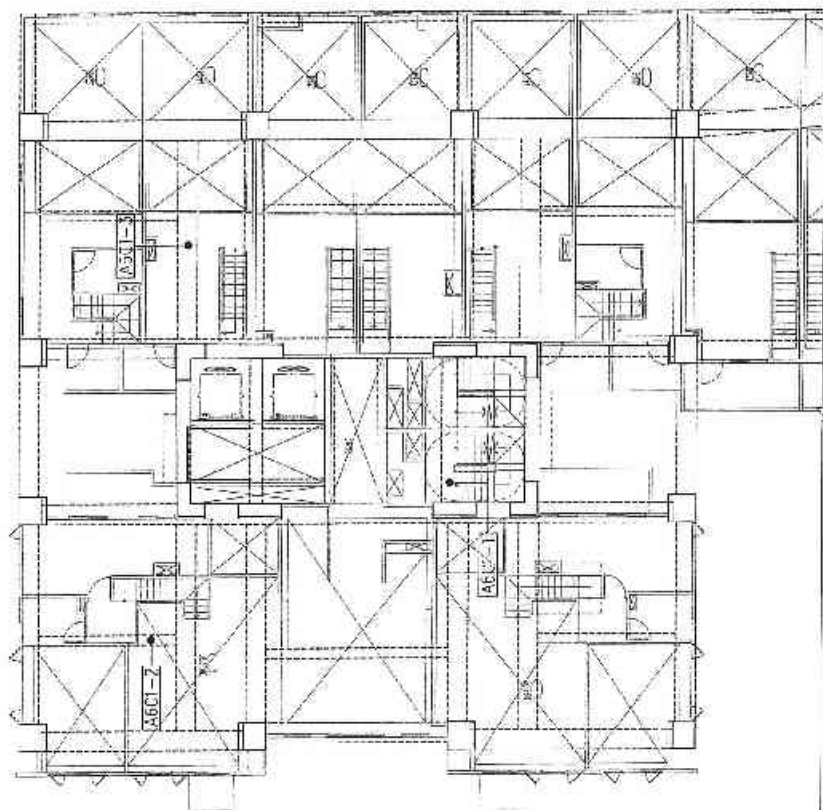

二層樓心位置圖 (二層結構平面)

A6-2 區C棟


圖 示
A6C2-3 設備位置

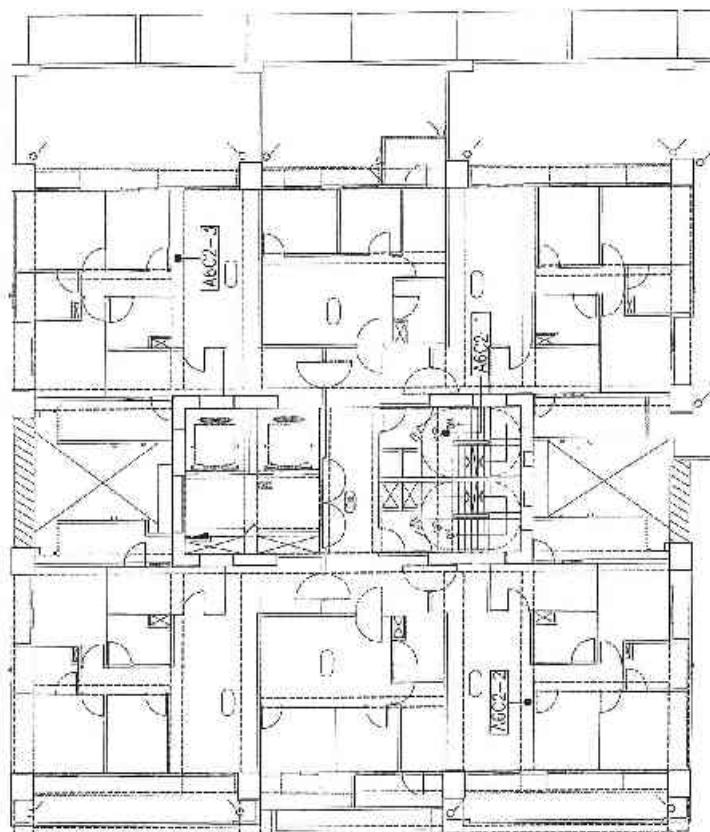

三層樓心位置圖 (三層結構平面)

A6-2 區C棟


圖 示
A6C3-2
設備位置

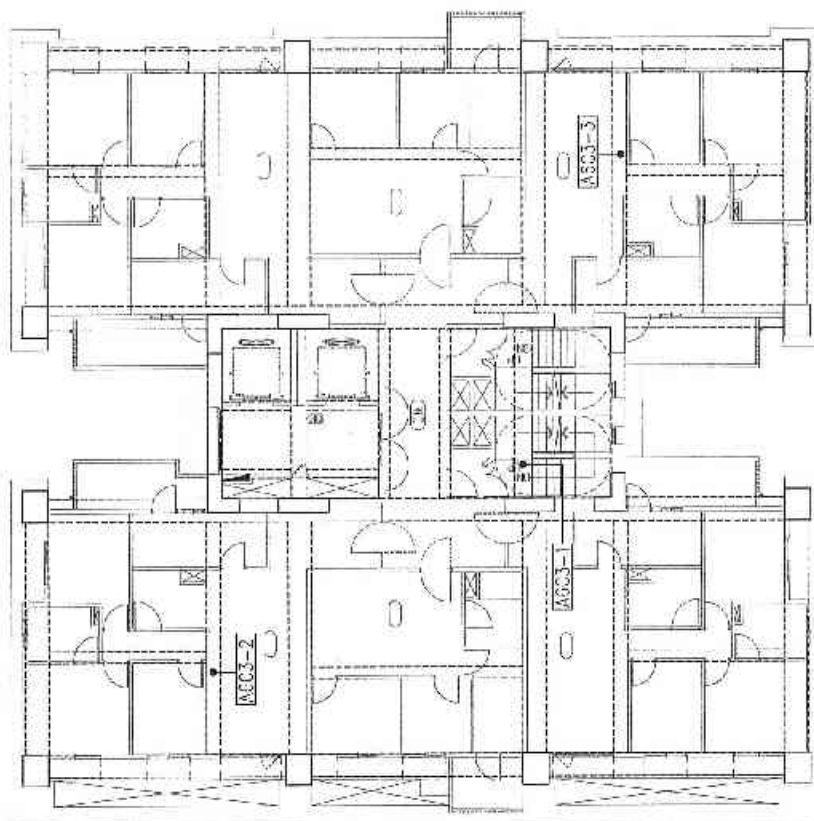

三層樓心位置圖 (三層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示
A6C4-1
設備位置

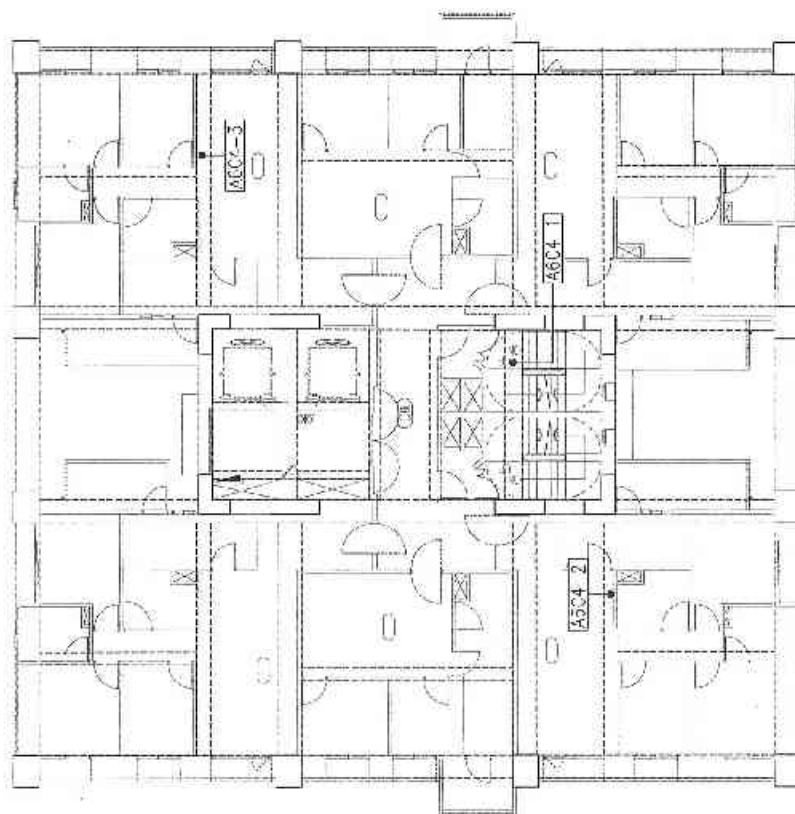

四層樓心位置圖 (四層結構平面)

A6-2區C棟


圖示
A6C5-1 結構心位置

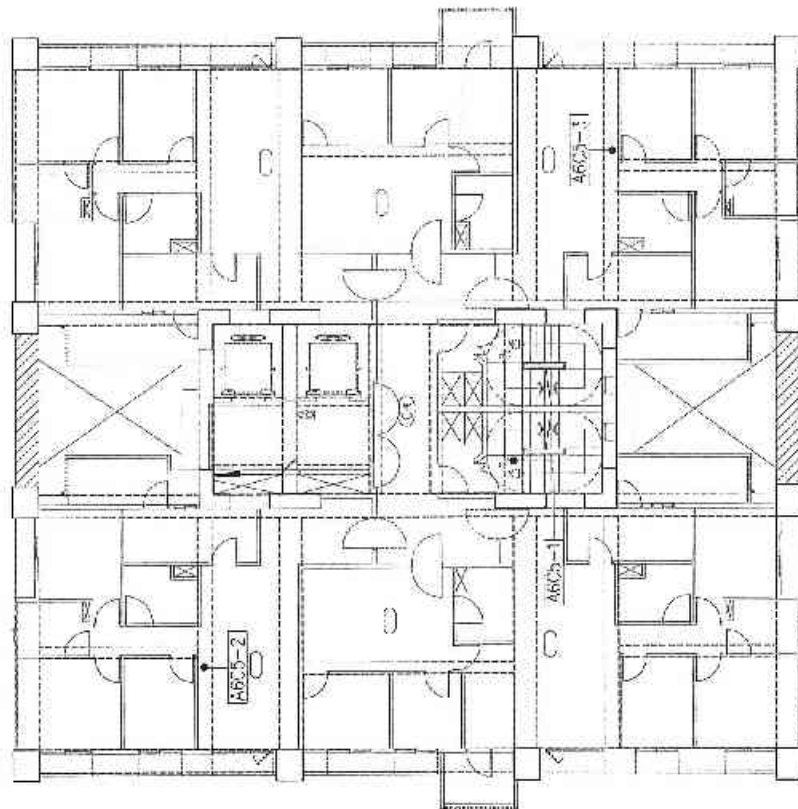

五層鑽心位置圖 (六層結構平面)

A6 2區C棟


圖示
A6C6-2 結構心位置

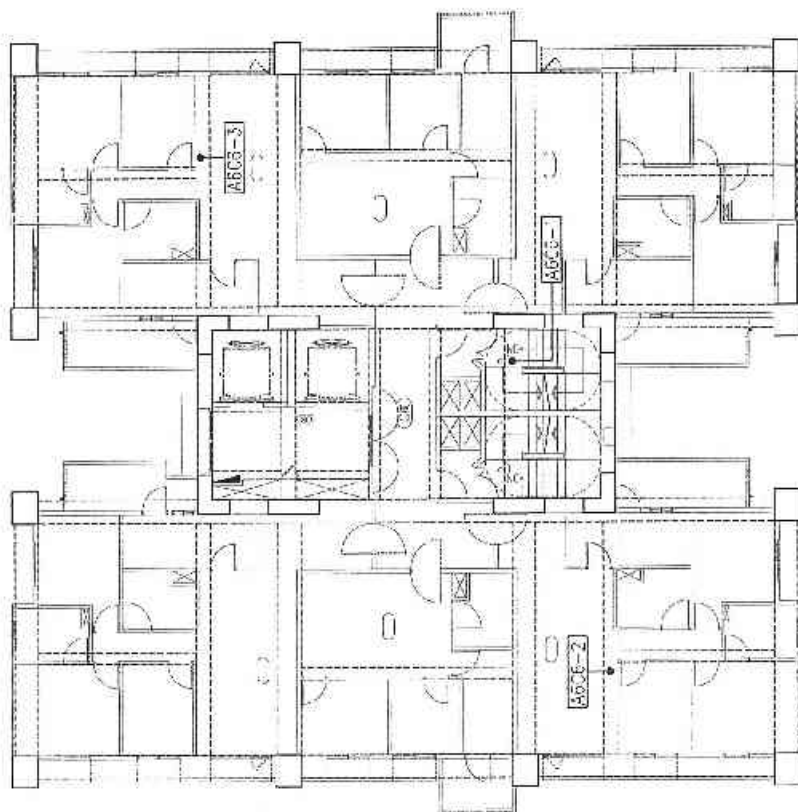

六層鑽心位置圖 (七層結構平面)


A6-2區C棟

圖 示	梁端中心位置
A6C7-2	

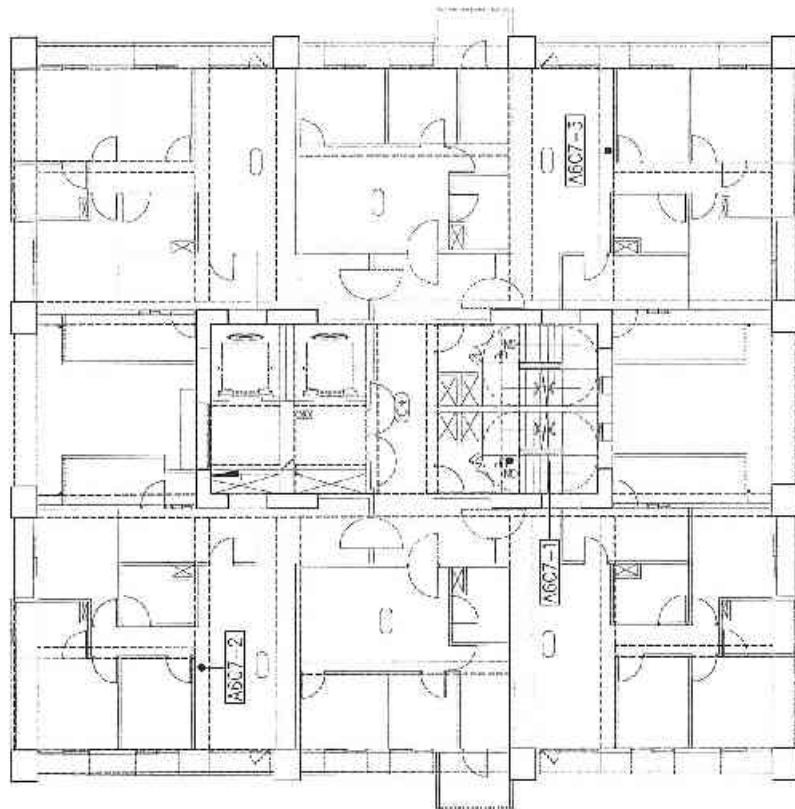


八層結構平面
A6-2區C棟

圖 示	梁端中心位置
A6C8-3	

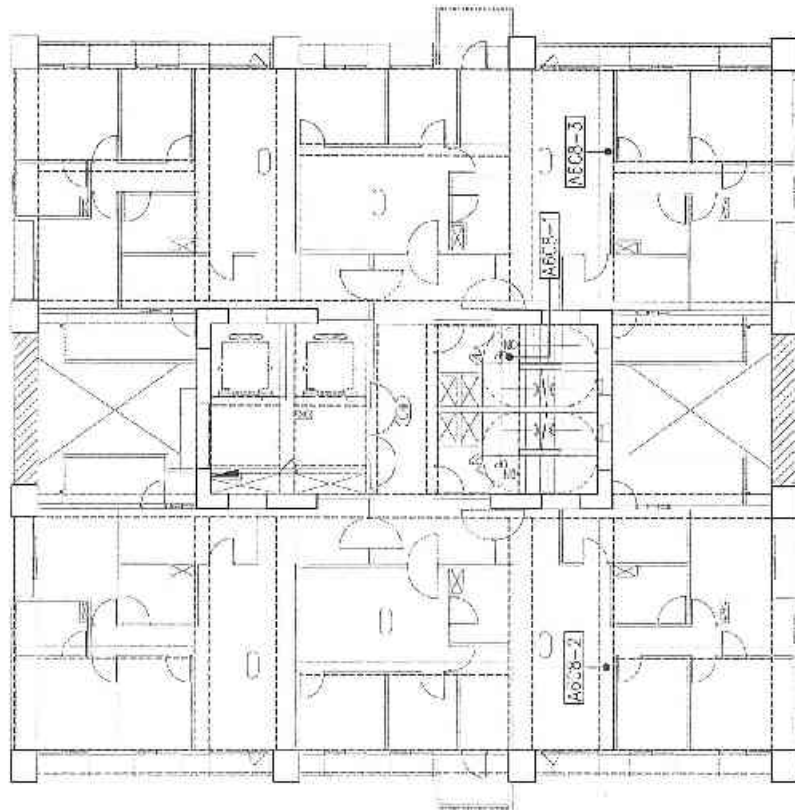

九層結構平面
A6-2區C棟


圖 示
A6C10-3 結構位置

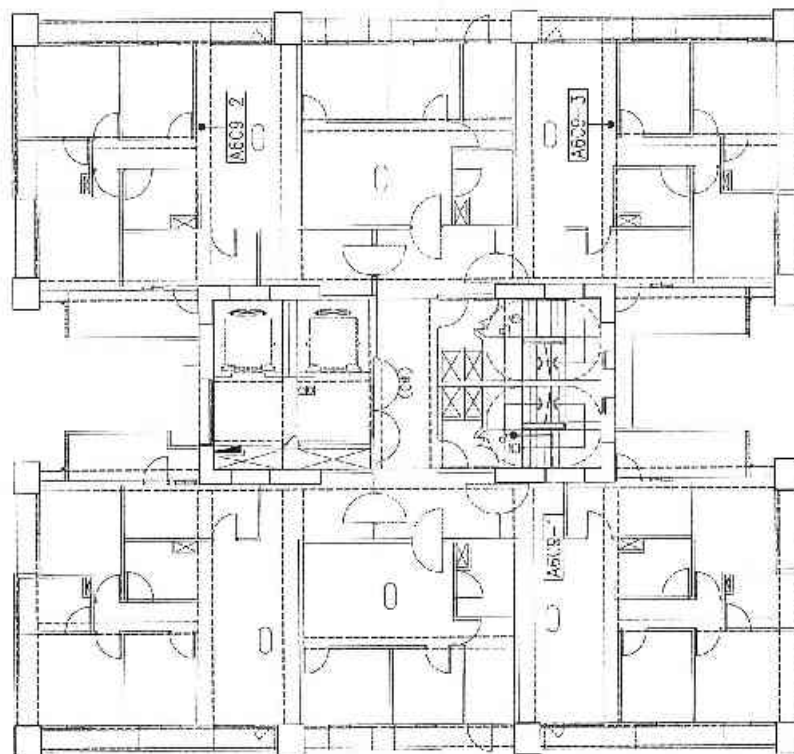

九層樓心位置圖 (十層結構平面)

A6-7區C棟


圖 示
A6C10-3 結構位置

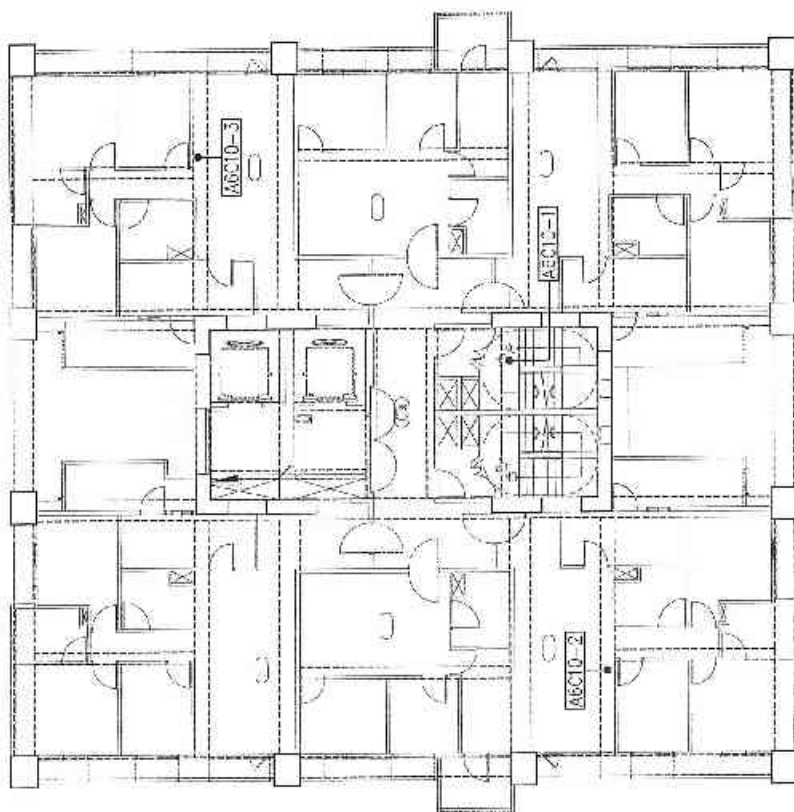

一層樓心位置圖 (十層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示
A6C11-2
設備心位置

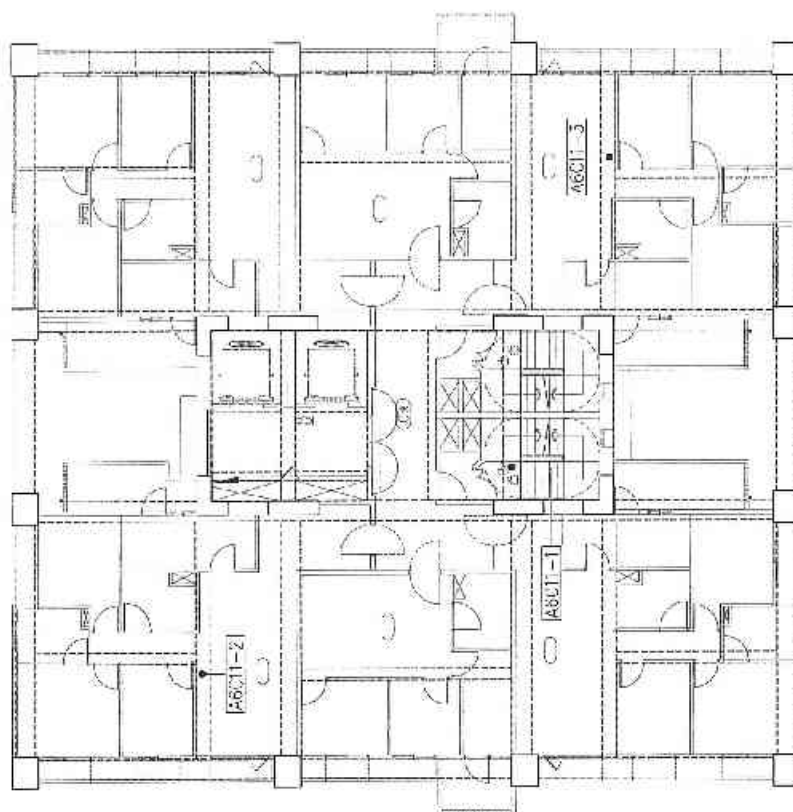

十一層樓心位置圖 (十二層結構平面)

A6-2 區C棟


圖 示
A6C12-3
設備心位置

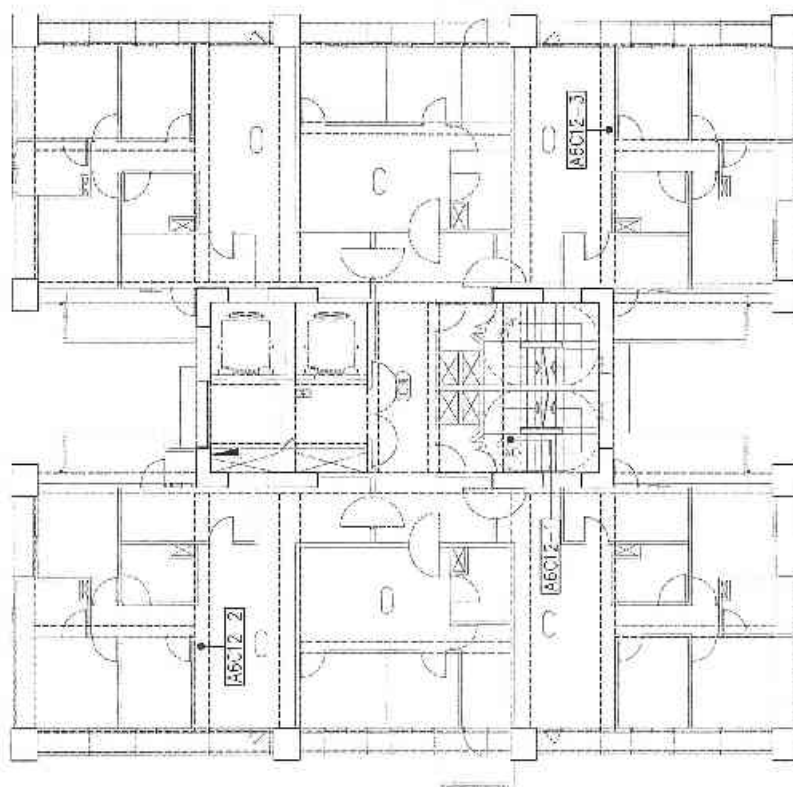

十一層樓心位置圖 (十三層結構平面)

A6-2 區C棟


圖 示	
	A6C13-2
	A6C13-1
	A6C13-3

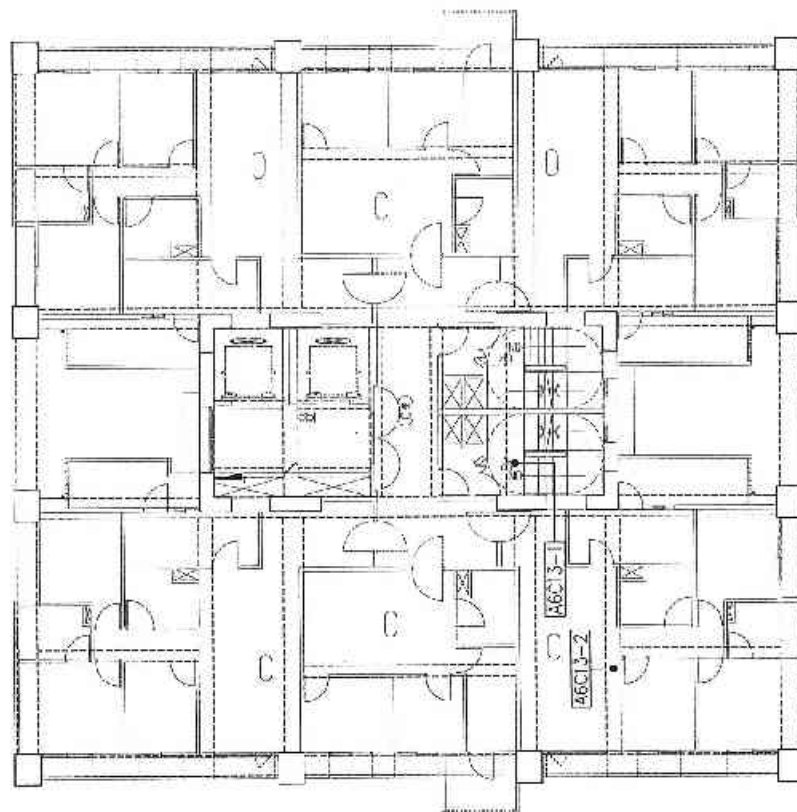

十二層樓心位置圖 (十四層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示	
	A6C14-2
	A6C14-1
	A6C14-3

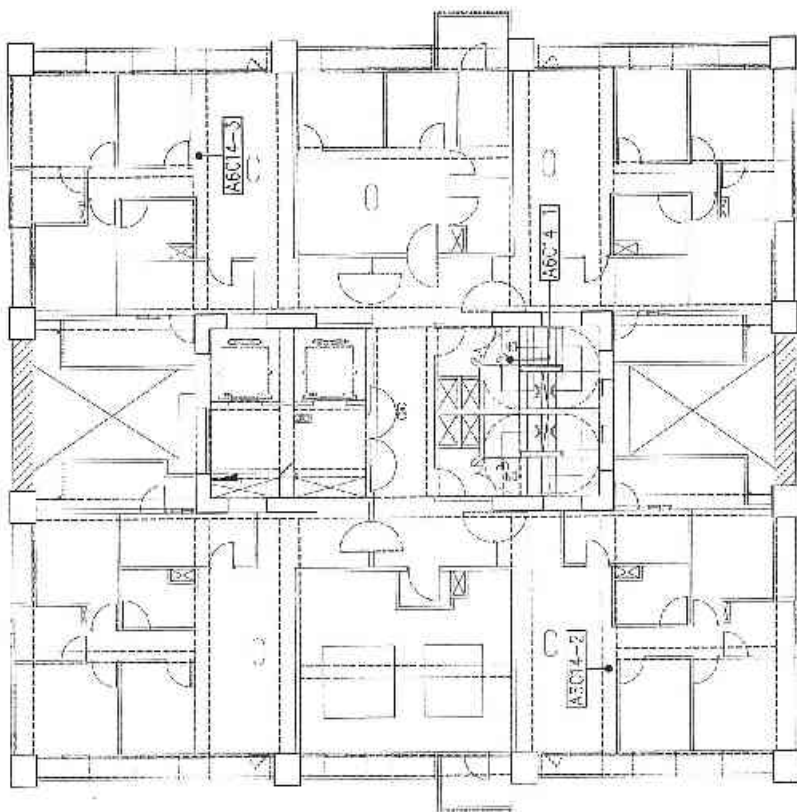

十四層樓心位置圖 (十五層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示
A6C15-3
綠化中心位置

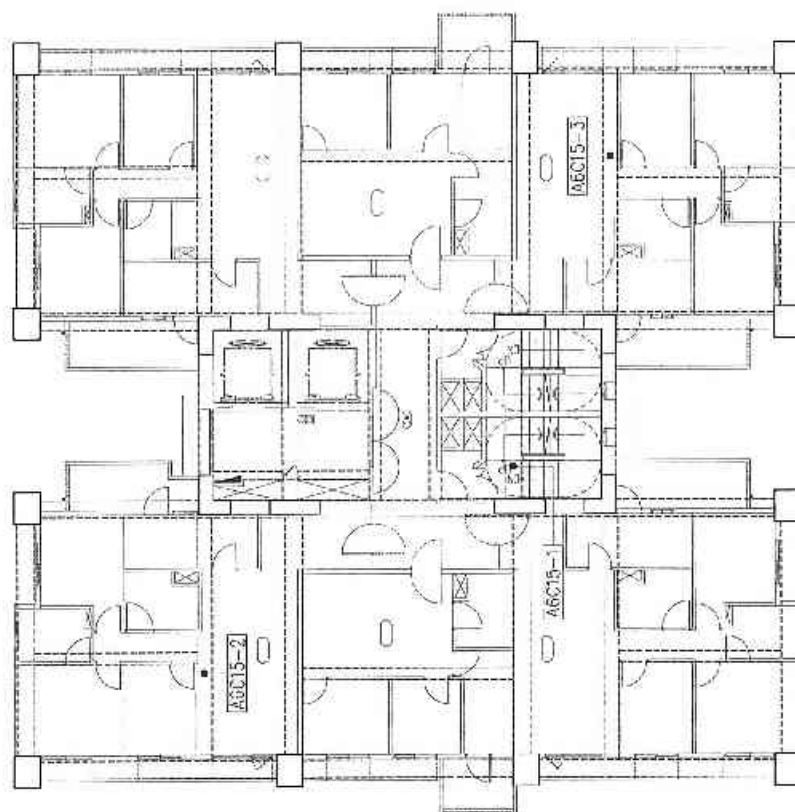

十五層樓心位置圖 (十六層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示
A6C18-3
綠化中心位置

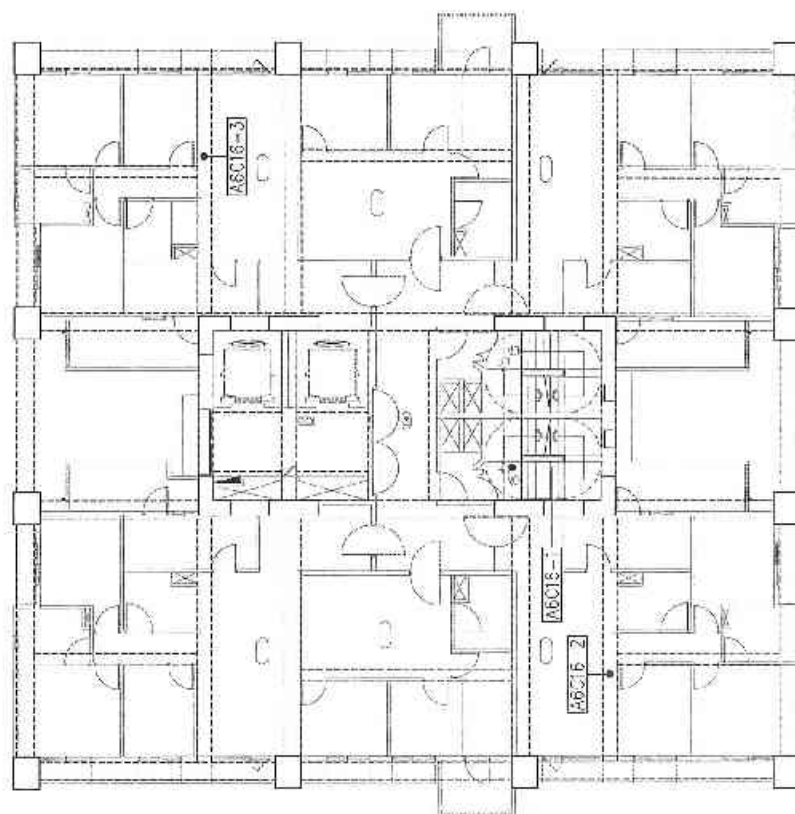

十六層樓心位置圖 (十七層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示
ASCT-2 設備位置

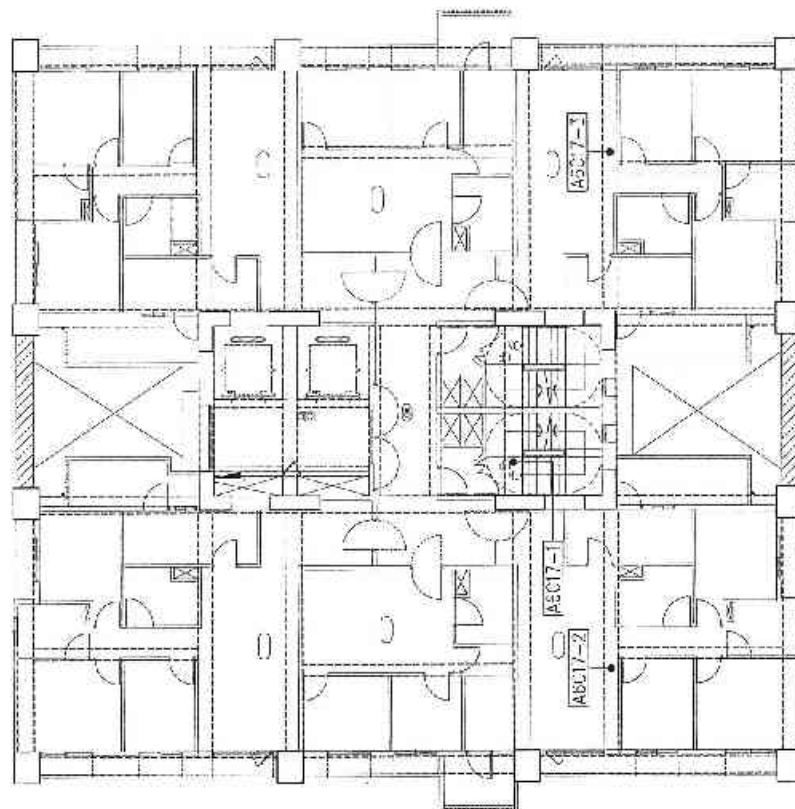

十八層樓心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2 區C棟


圖 示
ASCT-3 設備位置

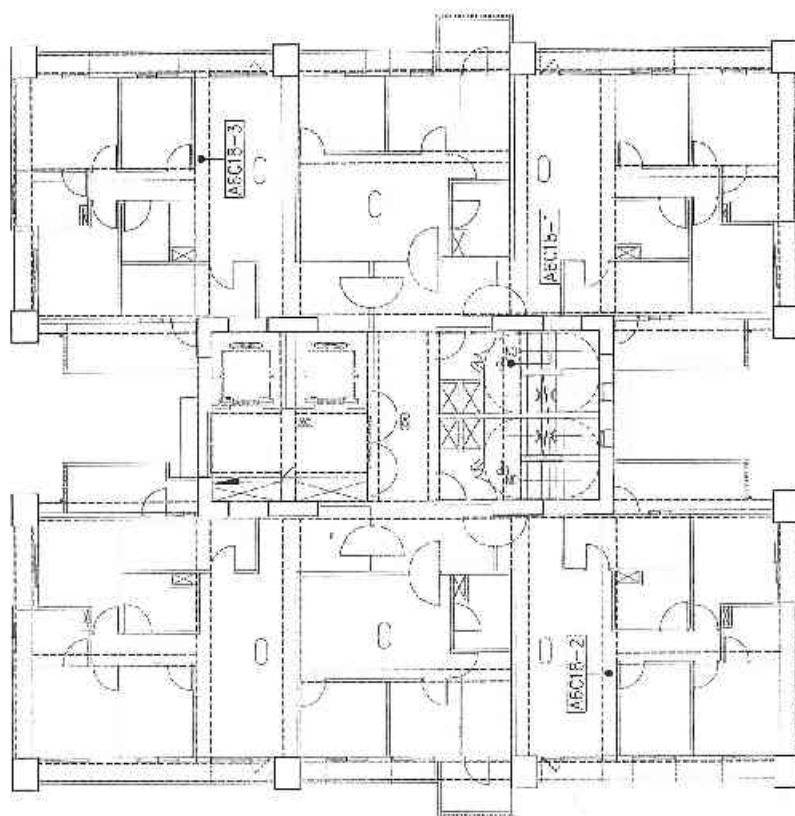

十八層樓心位置圖 (十九層結構平面)

A6-2 區C棟


圖示
A6C19-2
樓梯位置

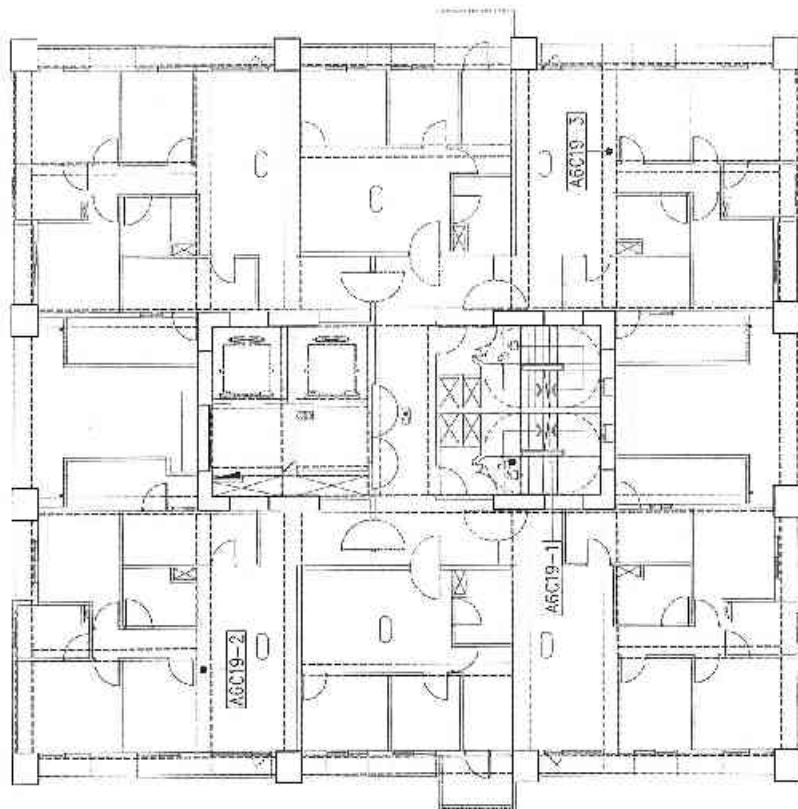

十九層樓心位置圖 (十九層結構平面)

A6-2區C棟


圖示
A6C20-3
樓梯位置

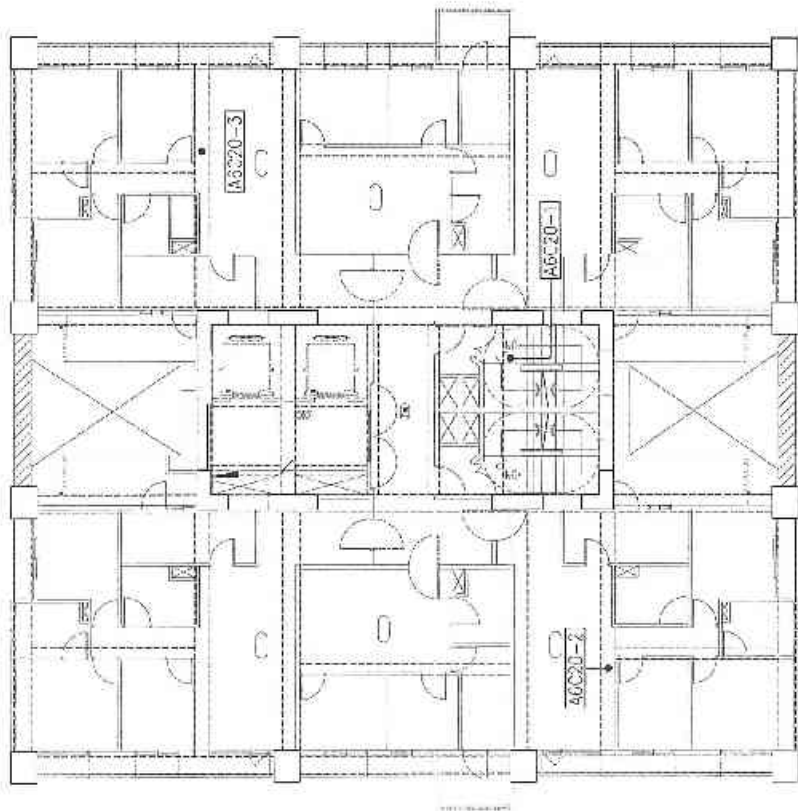

二十層樓心位置圖 (二十層結構平面)

A6-2區C棟

圖 示
A6C2-3
設備位置

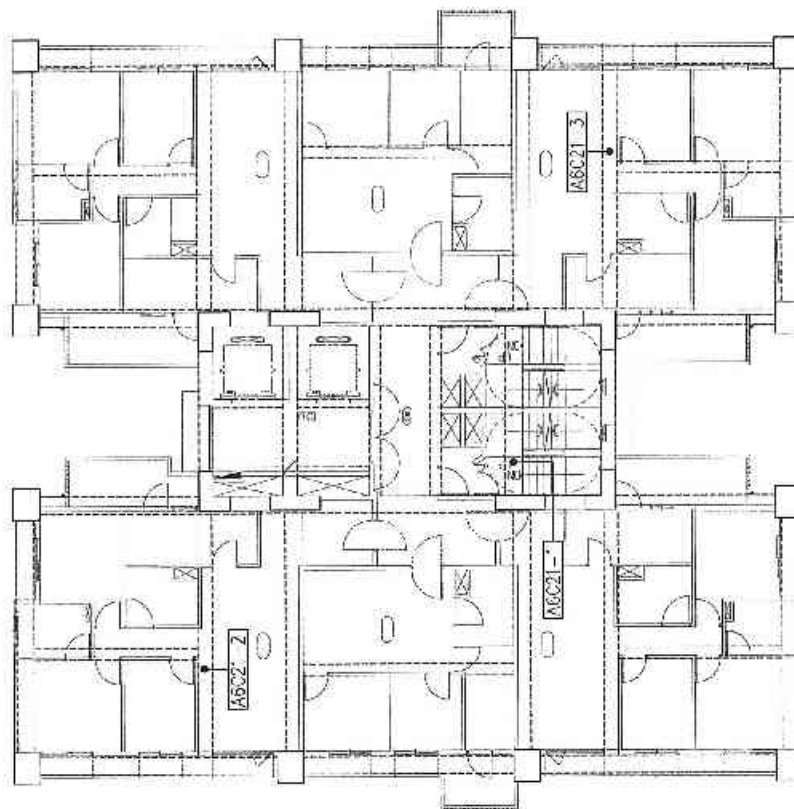


二十一層樓心位置圖 (二十一層結構平面)

A6 2區C棟

A-58


圖 示
A6C2-1
設備位置

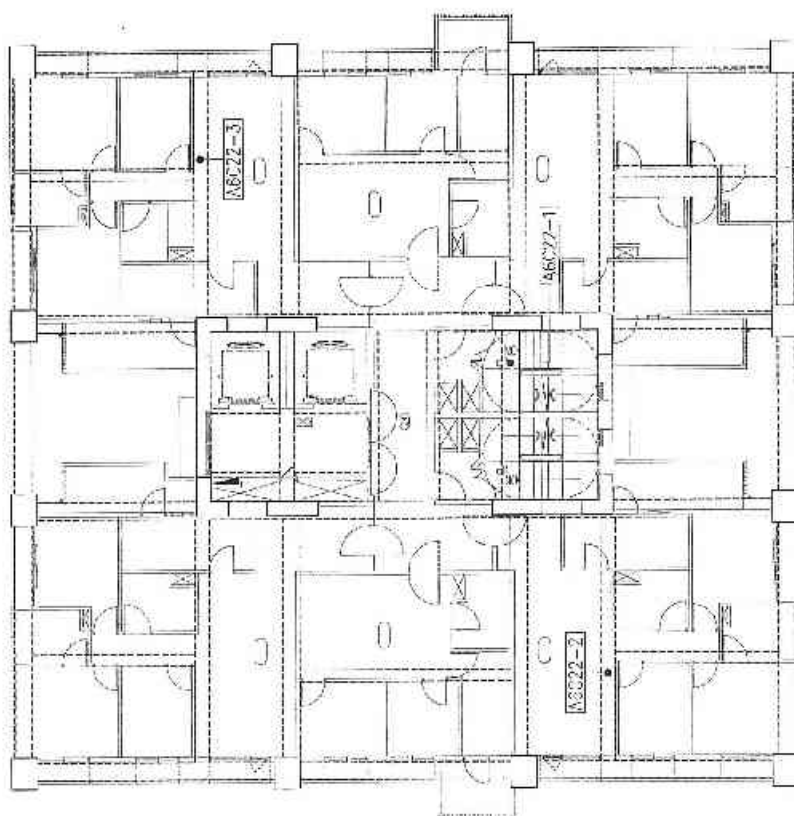

二十一層樓心位置圖 (二十一層結構平面)

A6-2區C棟


圖 示
A6C23-1
設備心位置

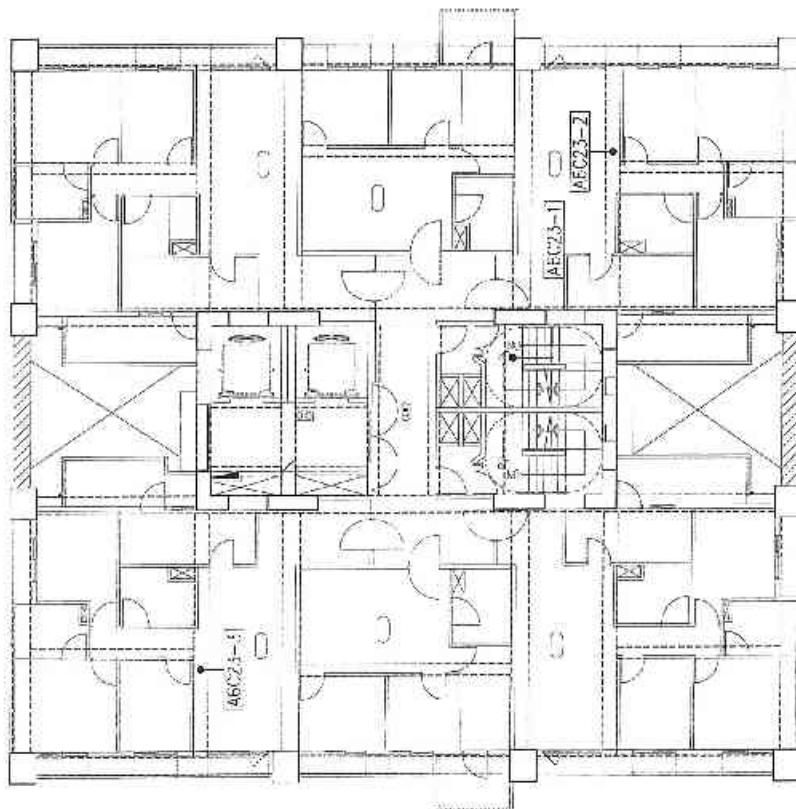

二十三層樓心位置圖 (二、四層結構平面)

A6-2區C棟

圖 示
A6C24-1
設備心位置

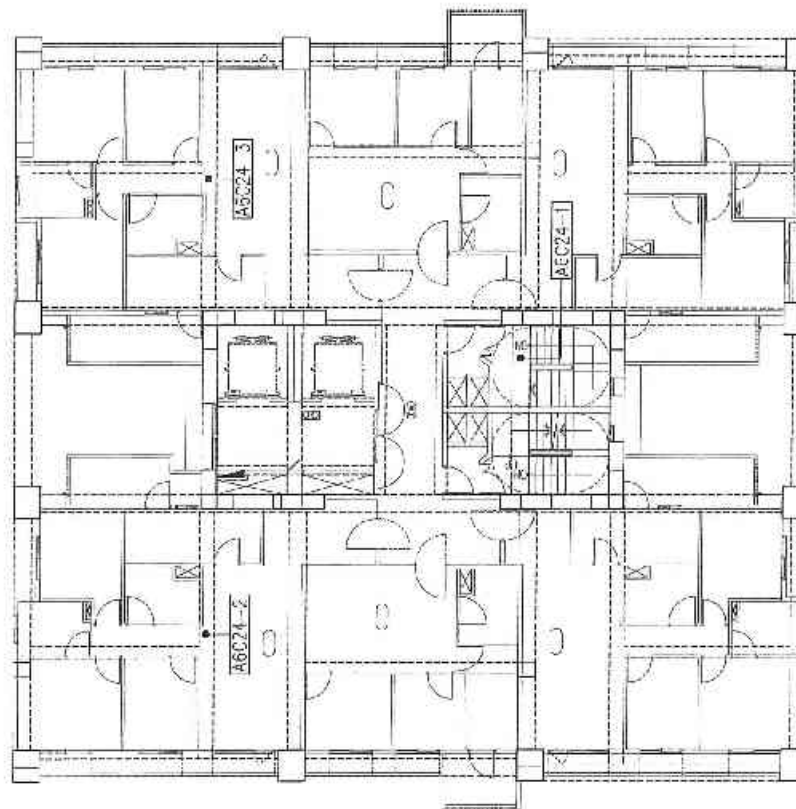

二十四層樓心位置圖 (屋頂一層結構平面)

A6-2區C棟

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-1-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-1-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-1-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-2-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-2-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-2-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-3-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-4-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-5-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-5-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-5-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-6-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-6-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-6-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-7-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-7-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-7-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-8-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-8-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-8-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-9-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-9-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-9-3


A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-10-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-10-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-10-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-11-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-11-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-11-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-11-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-11-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-11-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-11-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-11-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-11-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-11-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-11-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-11-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

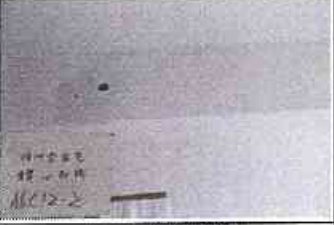鑽心取樣過程說明 A6-C-12-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-12-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-12-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-12-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-12-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-12-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-12-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-12-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-12-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-12-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-12-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-12-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-13-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-13-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-13-3


A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-14-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-14-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-14-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-15-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-15-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-15-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-15-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-15-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-15-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-15-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-15-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-15-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-15-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-15-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-15-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

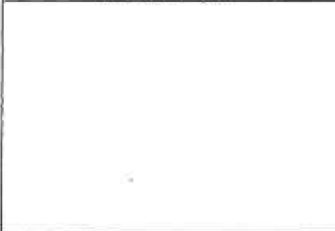鑽心取樣過程說明 A6-C-16-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-16-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-16-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-16-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-16-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-16-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-16-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-16-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-16-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-16-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-16-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-16-3
			

AG區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-C-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-C-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-C-17-1 (後)	中性化試驗說明 AG-C-17-1
鑽心取樣過程說明 AG-C-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-C-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-C-17-2 (後)	中性化試驗說明 AG-C-17-2
鑽心取樣過程說明 AG-C-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-C-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-C-17-3 (後)	中性化試驗說明 AG-C-17-3

AG區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-C-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-C-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-C-18-1 (後)	中性化試驗說明 AG-C-18-1
鑽心取樣過程說明 AG-C-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-C-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-C-18-2 (後)	中性化試驗說明 AG-C-18-2
鑽心取樣過程說明 AG-C-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-C-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-C-18-3 (後)	中性化試驗說明 AG-C-18-3


AB區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AB-C-19-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-C-19-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-C-19-1 (後)	中性化試驗說明 AB-C-19-1
			
鑽心取樣過程說明 AB-C-19-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-C-19-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-C-19-2 (後)	中性化試驗說明 AB-C-19-2
			
鑽心取樣過程說明 AB-C-19-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-C-19-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-C-19-3 (後)	中性化試驗說明 AB-C-19-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-20-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-20-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-20-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-20-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-20-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-20-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-20-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-20-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-20-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-20-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-20-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-20-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

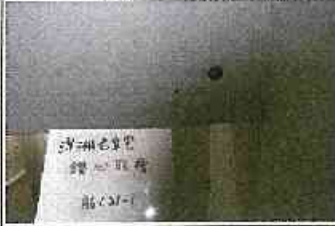鑽心取樣過程說明 A6-C-21-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-21-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-21-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-21-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-21-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-21-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-21-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-21-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-21-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-21-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-21-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-21-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-22-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-22-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-22-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-22-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-22-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-22-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-22-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-22-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-C-22-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-22-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-22-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-22-3
			


A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-C-23-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-23-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-23-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-23-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-23-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-23-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-23-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-23-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-23-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-23-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-23-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-23-3

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


鑽心取樣過程說明 A6-C-24-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-24-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-24-1 (後)	中性化試驗說明 A6-C-24-1
鑽心取樣過程說明 A6-C-24-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-24-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-24-2 (後)	中性化試驗說明 A6-C-24-2
鑽心取樣過程說明 A6-C-24-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-C-24-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-C-24-3 (後)	中性化試驗說明 A6-C-24-3

圖示
[A601-2] 梁端位置

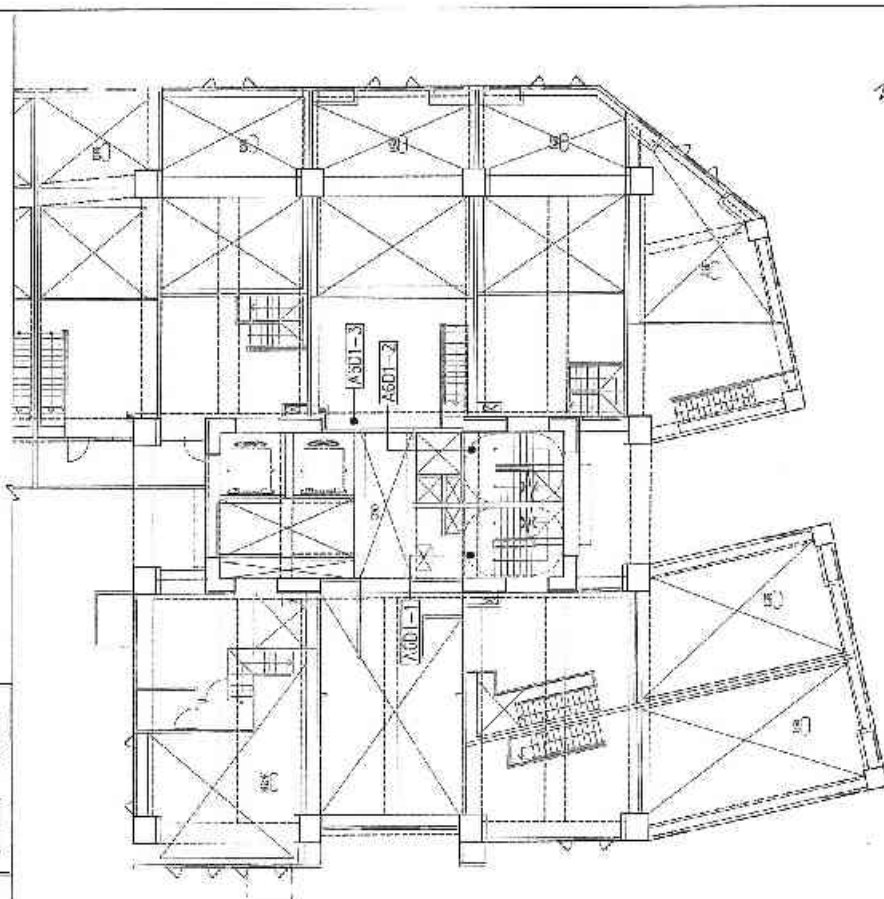


梁端位置圖 (一層結構平面)
A6-2 圖D棟

圖示
[A602-3] 梁端位置

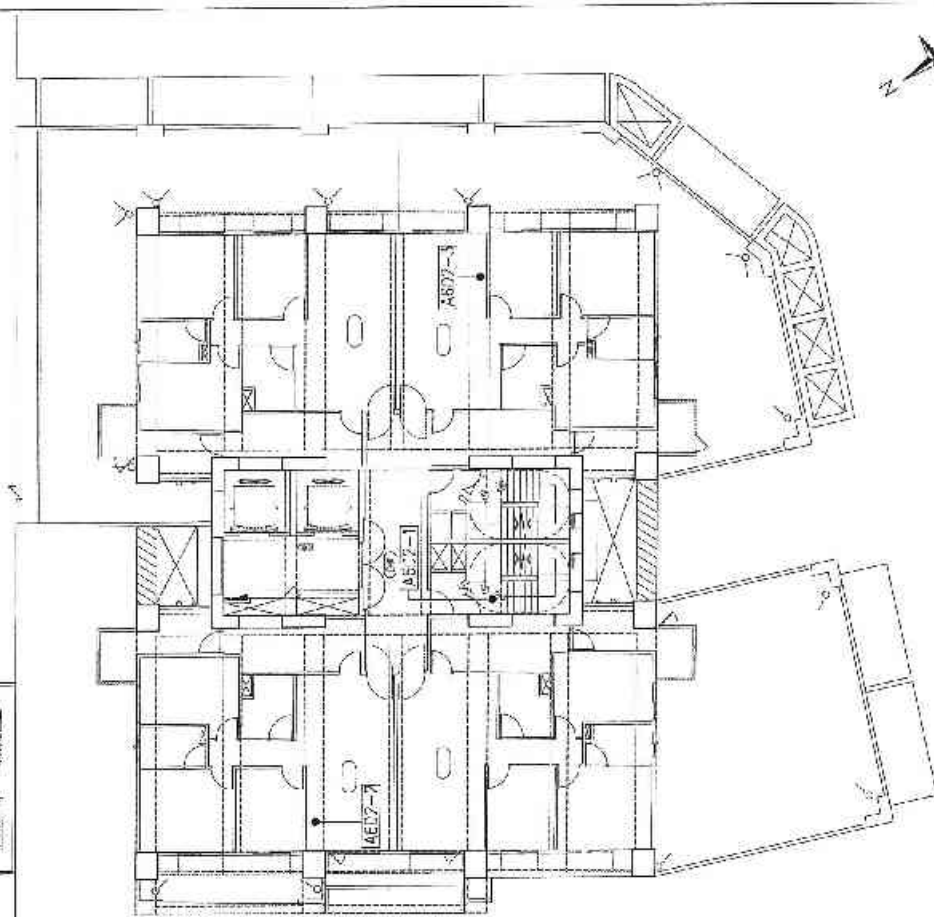

梁端位置圖 (二層結構平面)
A6-2 圖D棟

図	床
[A6D3-3] 階床の位置	

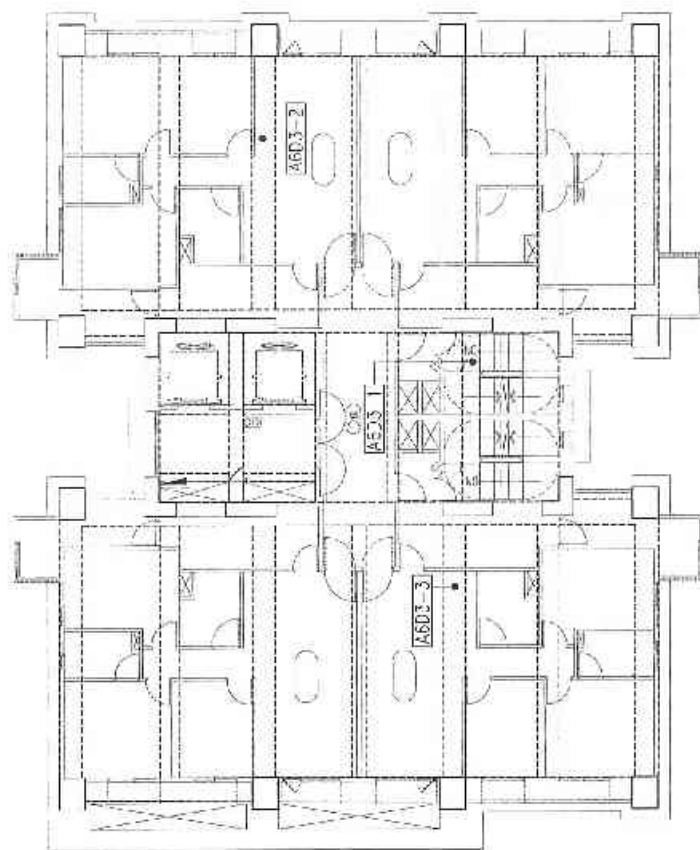


A-73

三層床心位置圖（四層結構平面）

A6-2 図D 棟

図	床
[A6D4-4] 交差の位置	

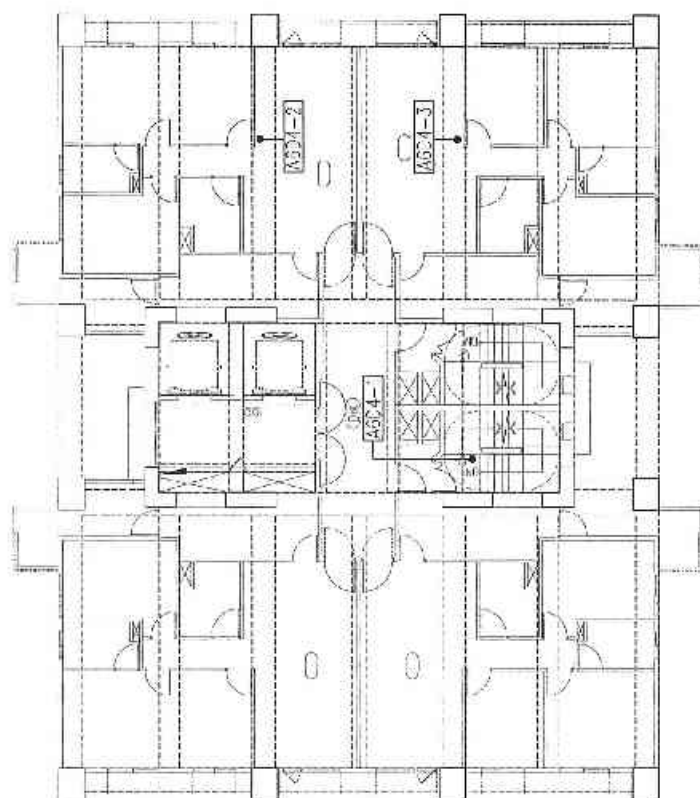

四層床心位置圖（五層結構平面）

A6-2 図E 棟



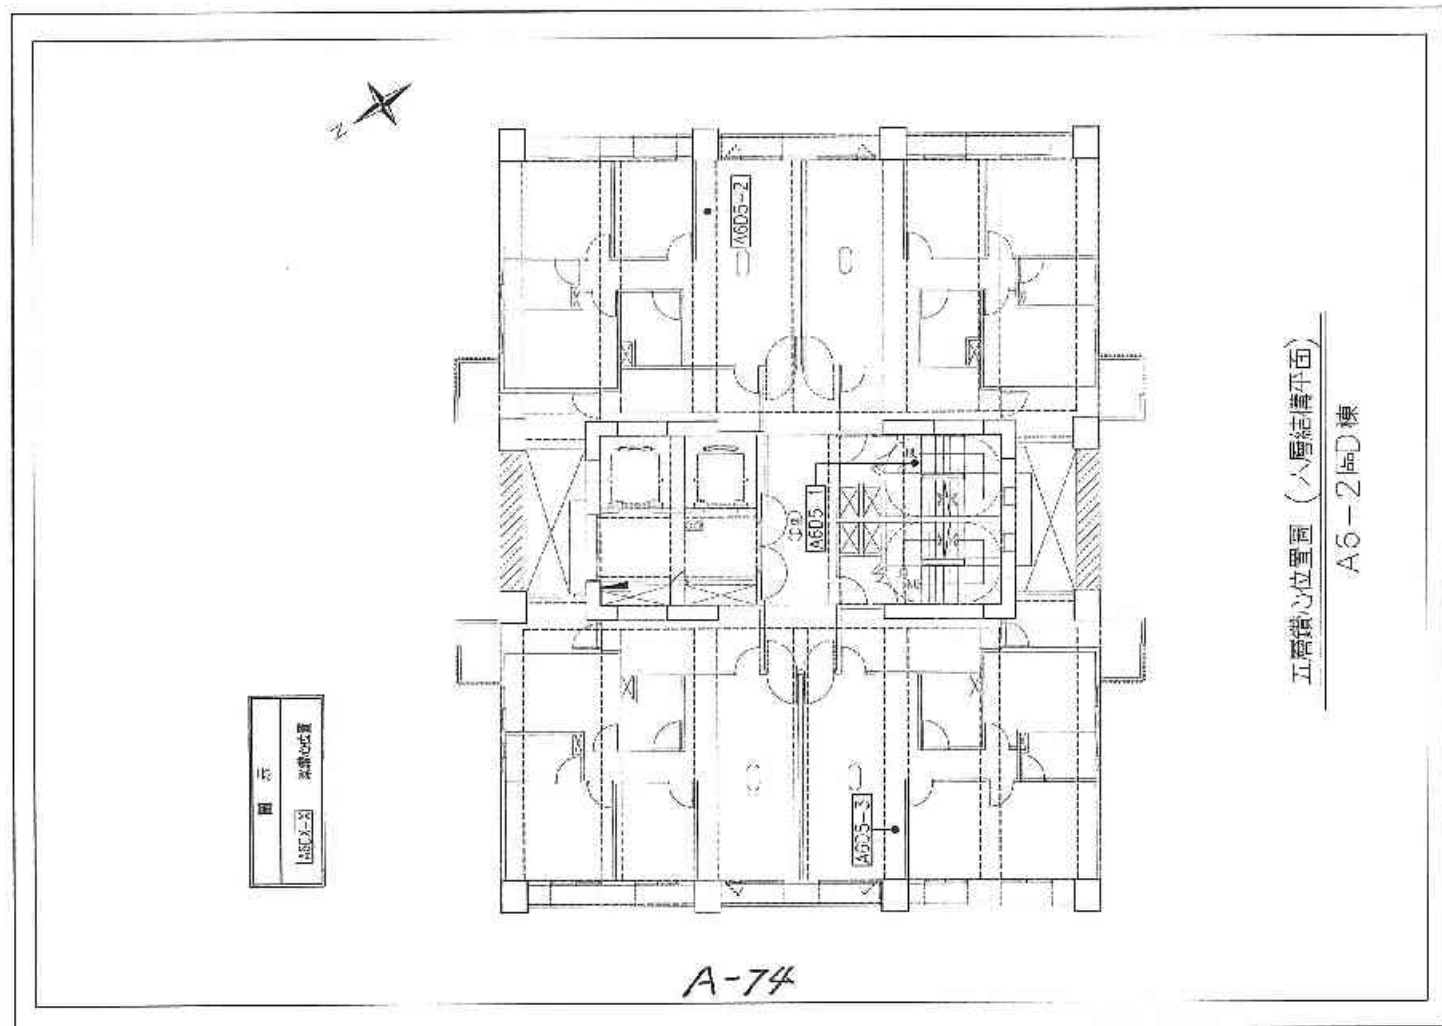



圖 示
A607-2
原機心位置

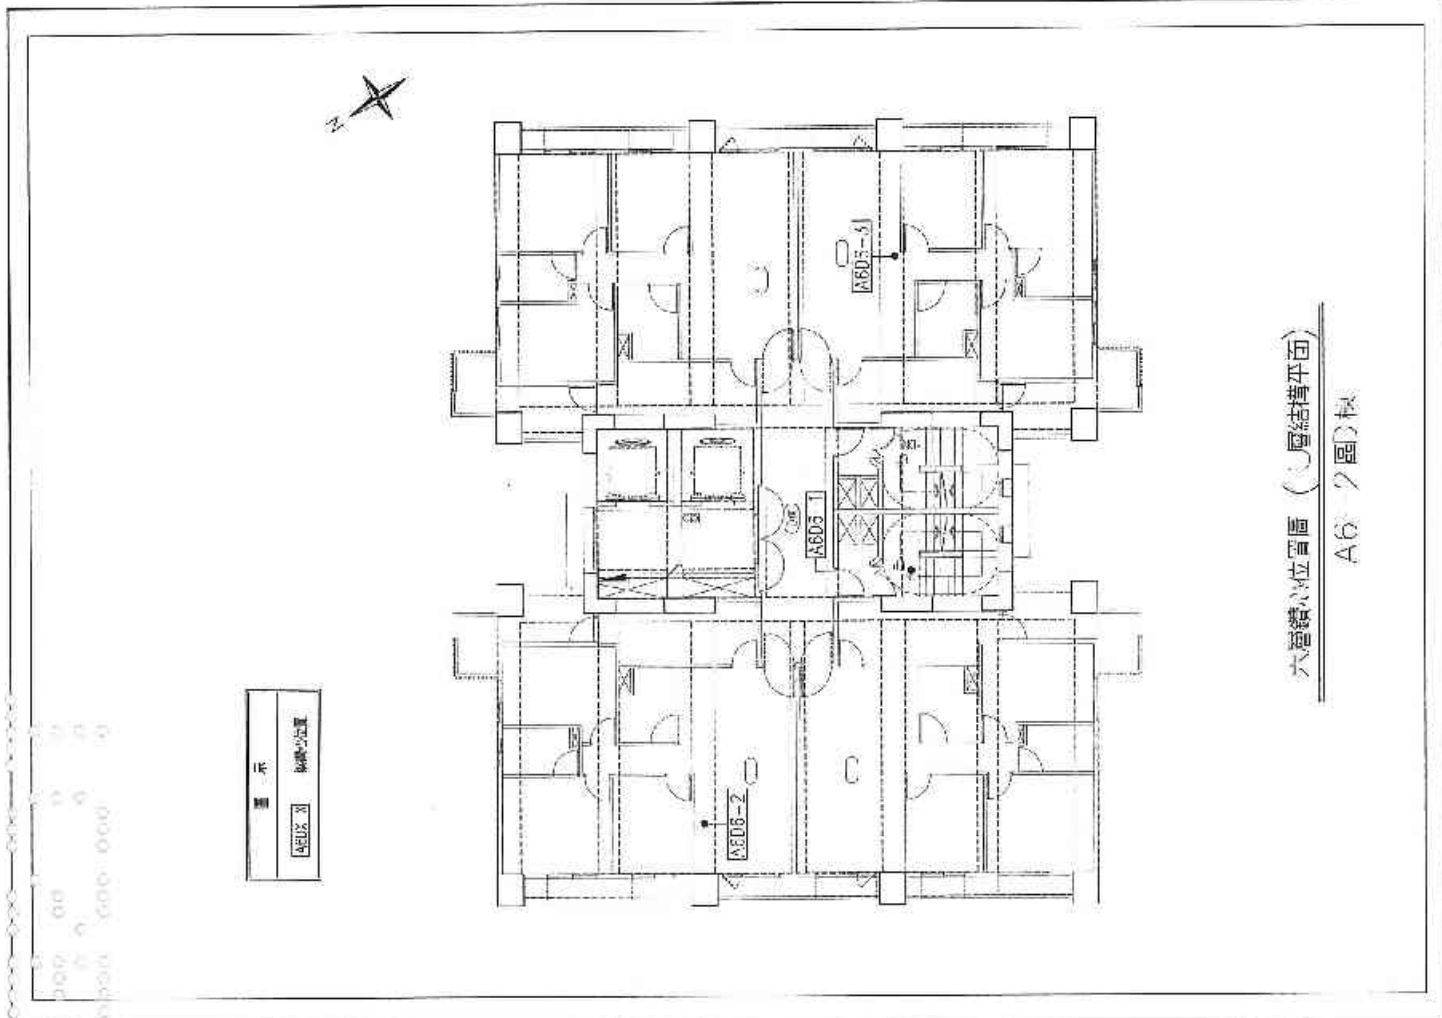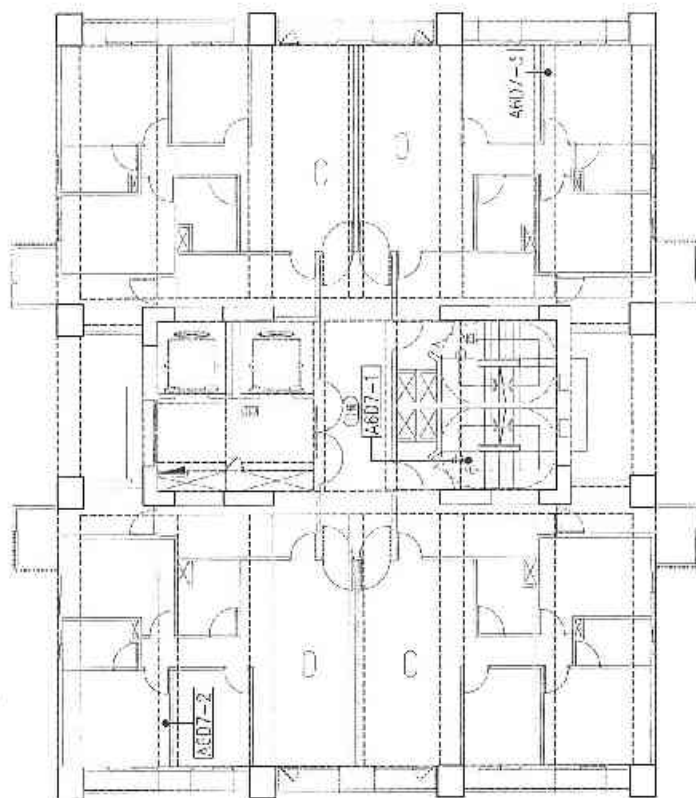

七層機心位置圖 (八層結構平面)

A6-2區D棟

圖 示
A608-2
原機心位置

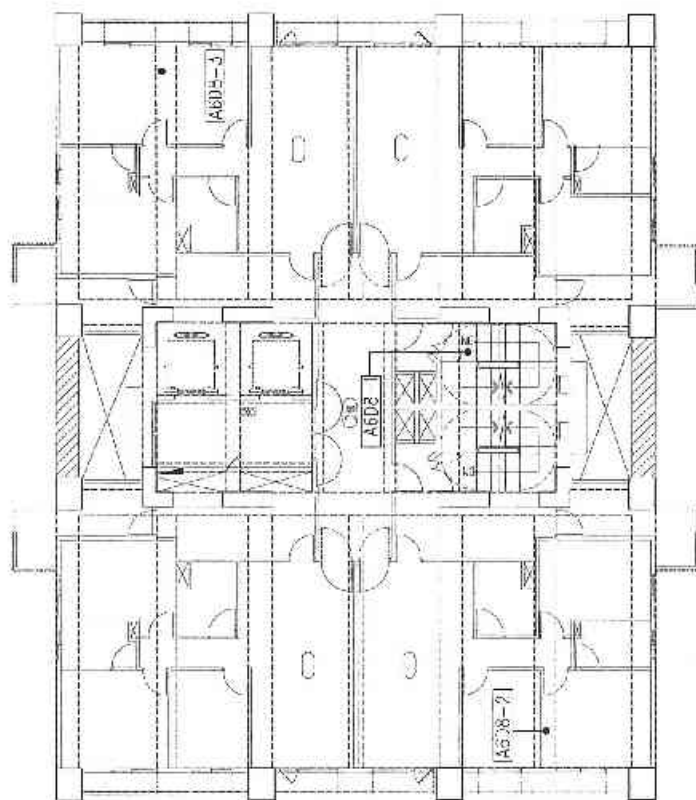

八層機心位置圖 (九層結構平面)

A6-2區D棟



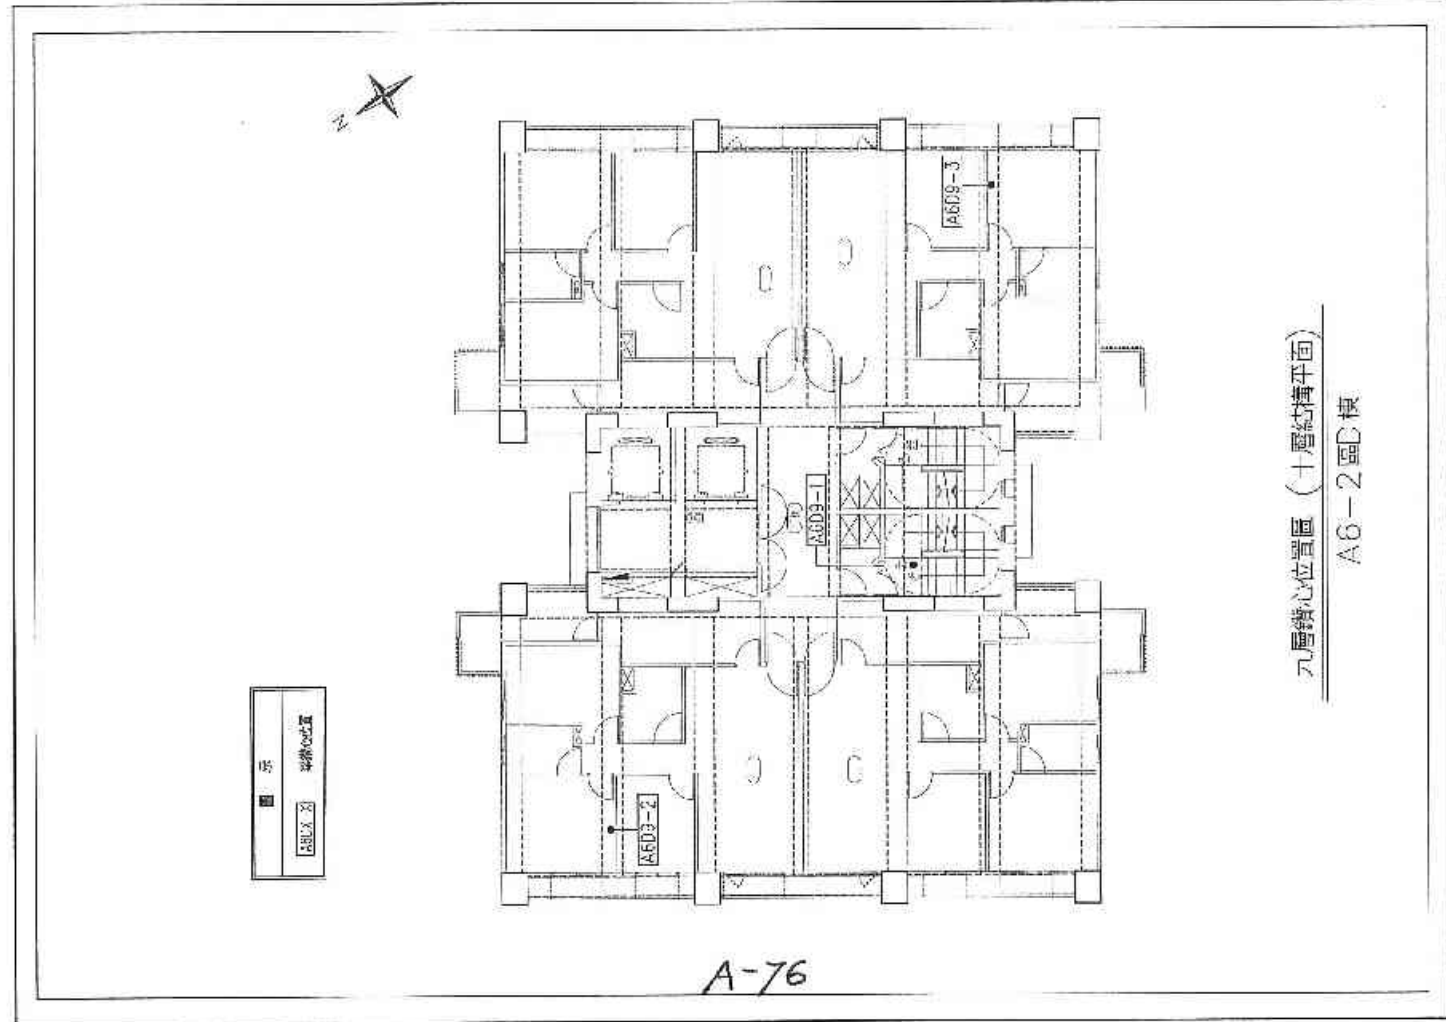



圖 示
A6D11-2 突擊心位置

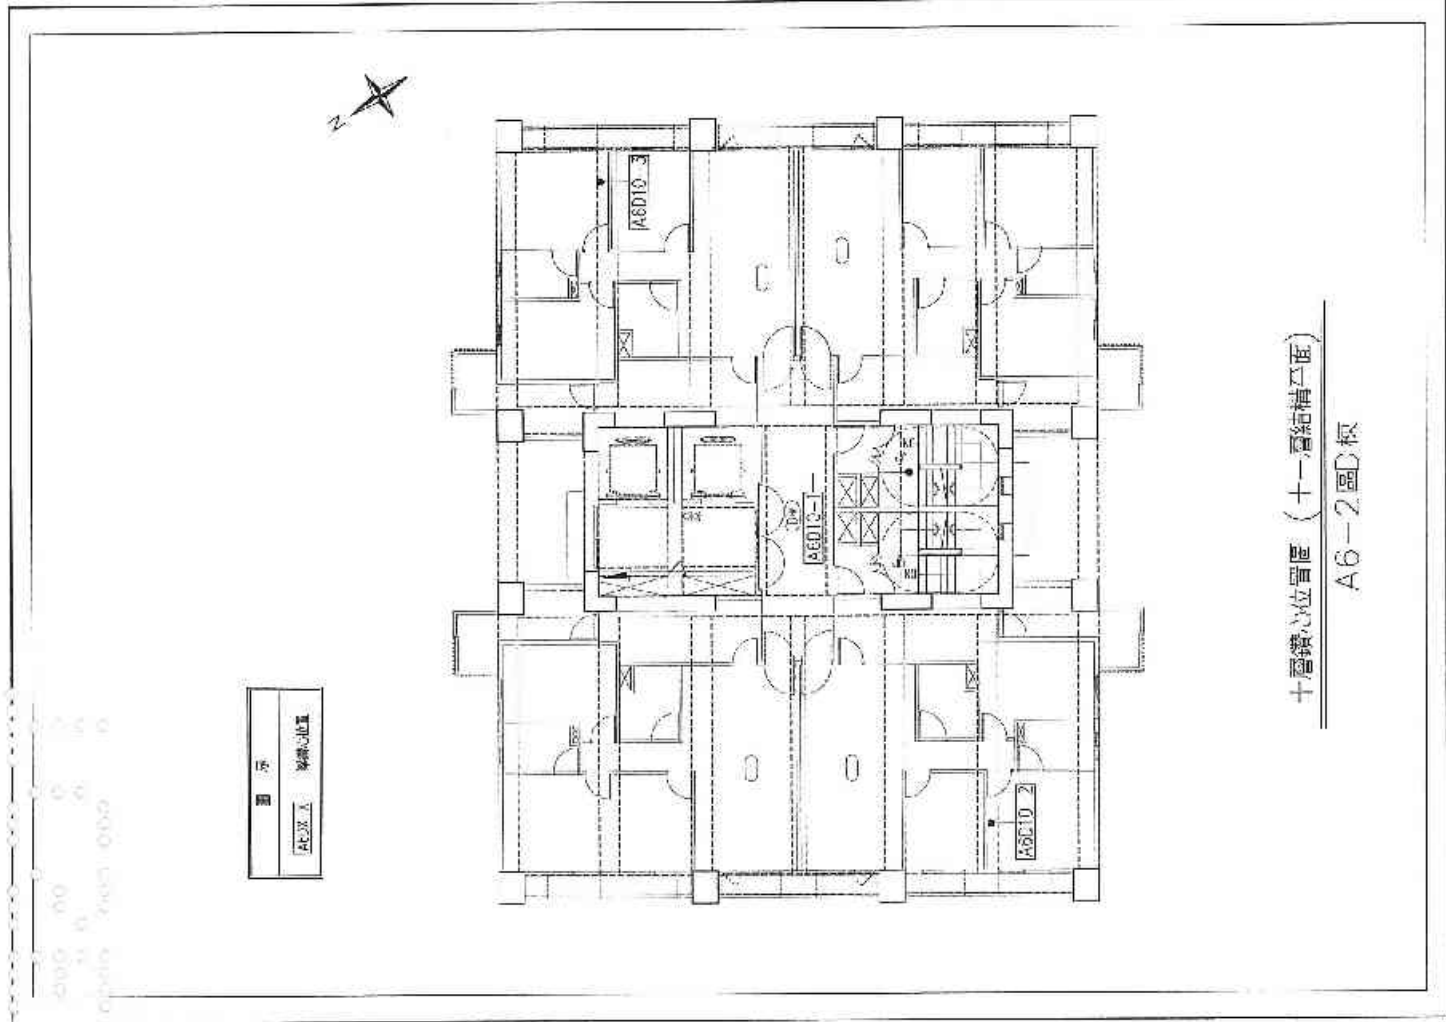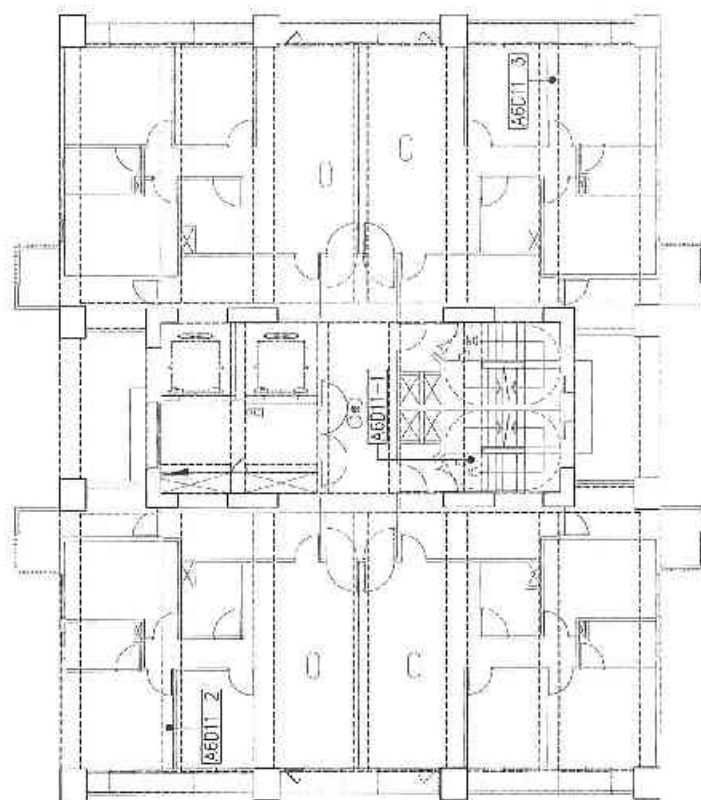

一一層突擊心位置圖 (十一層結構平面)

A6-2區D棟

圖 示
A6D12-2 突擊心位置

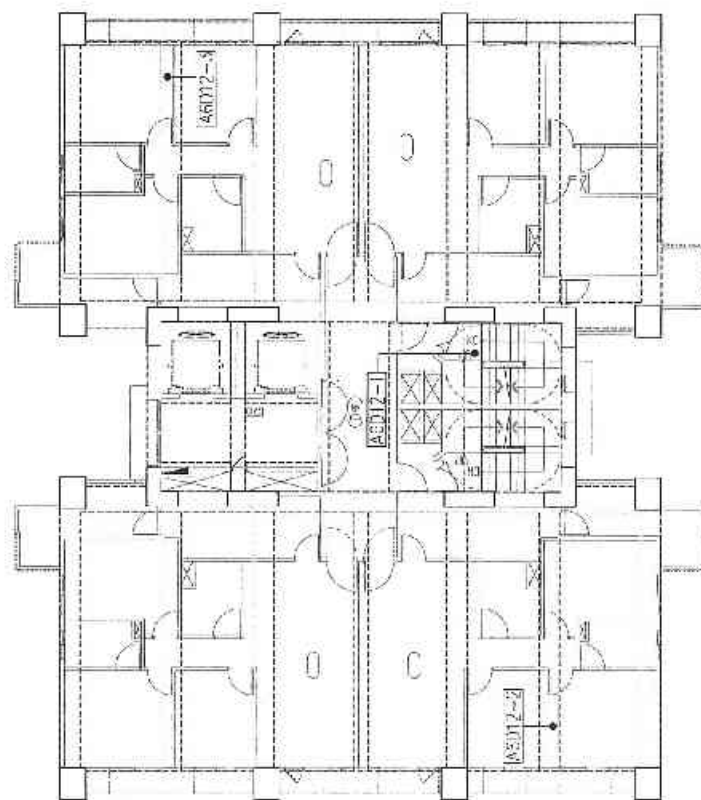

十二層突擊心位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區D棟



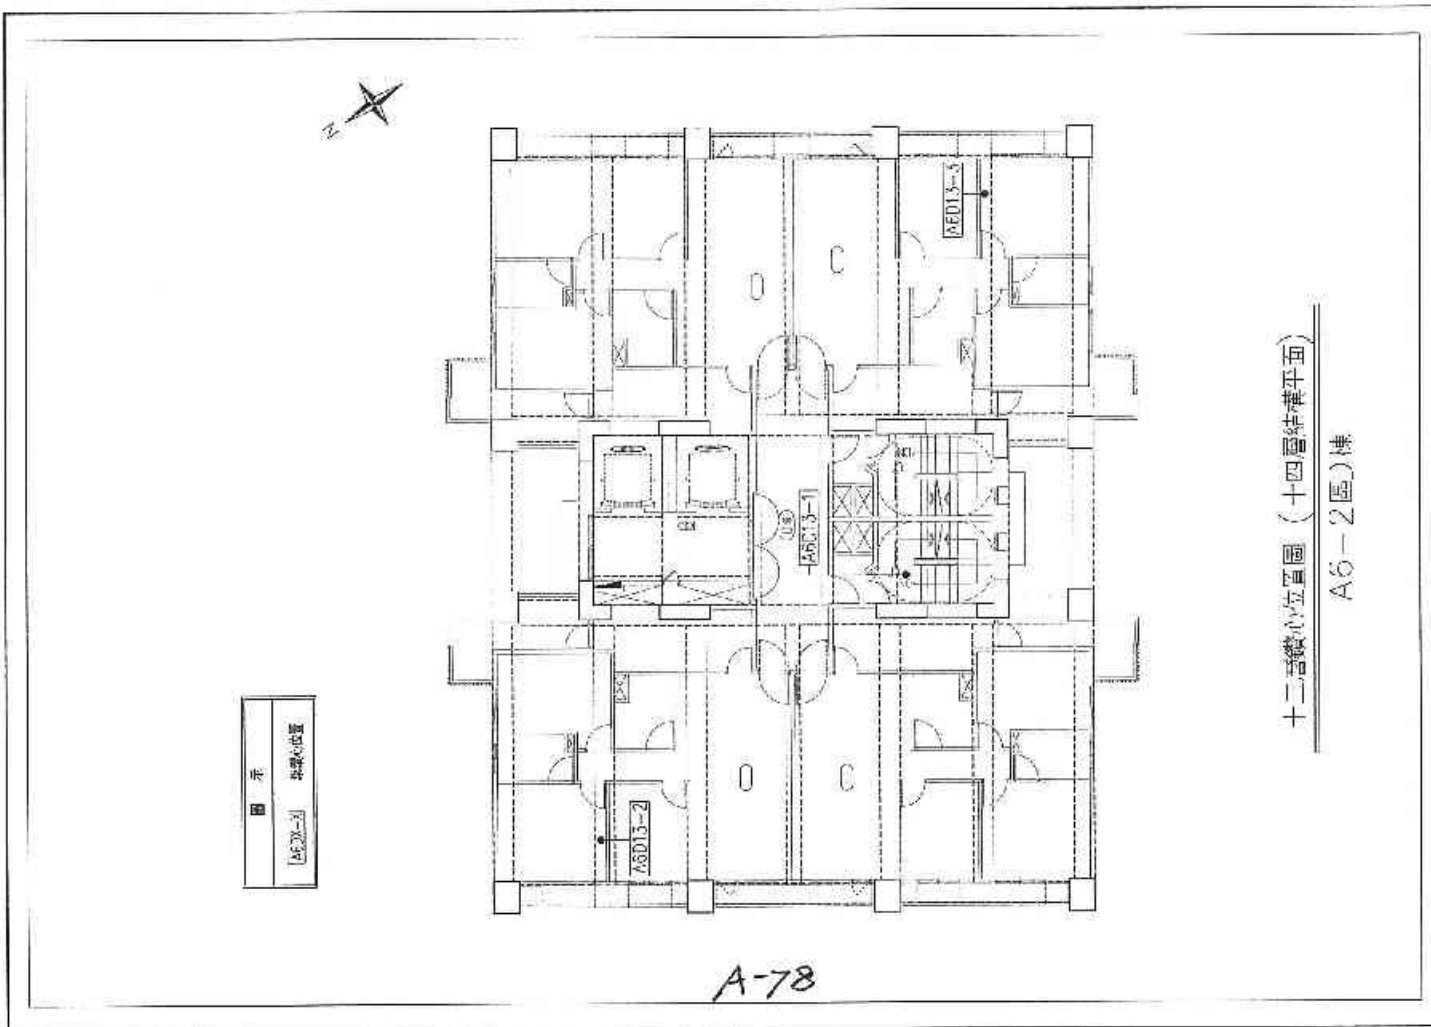



圖 示
A6015-1
樓梯位置

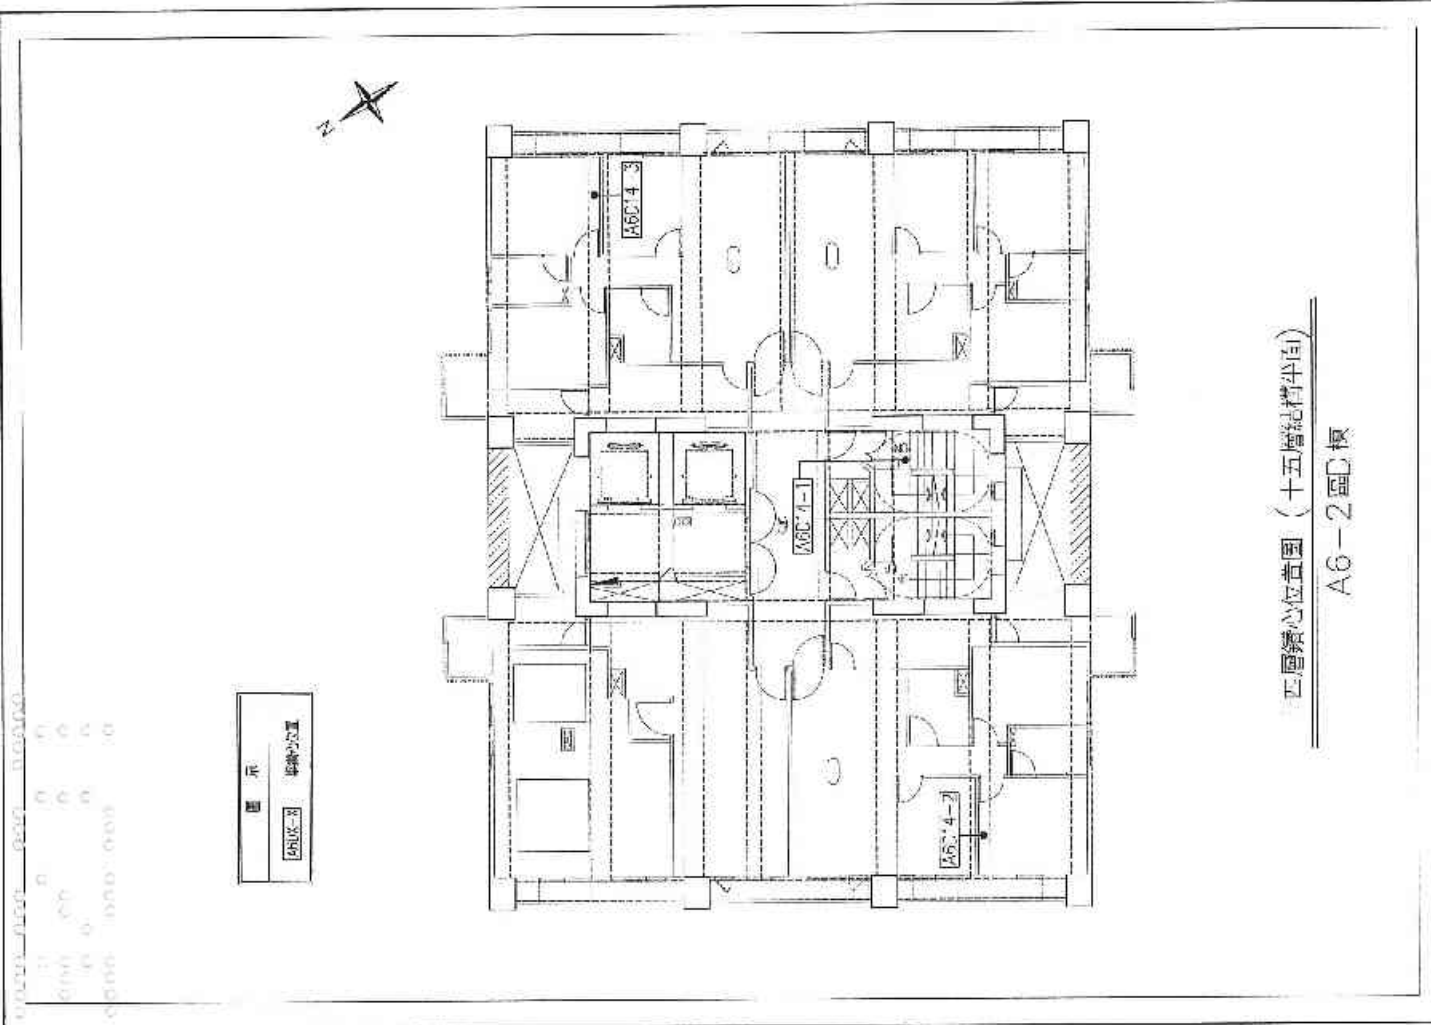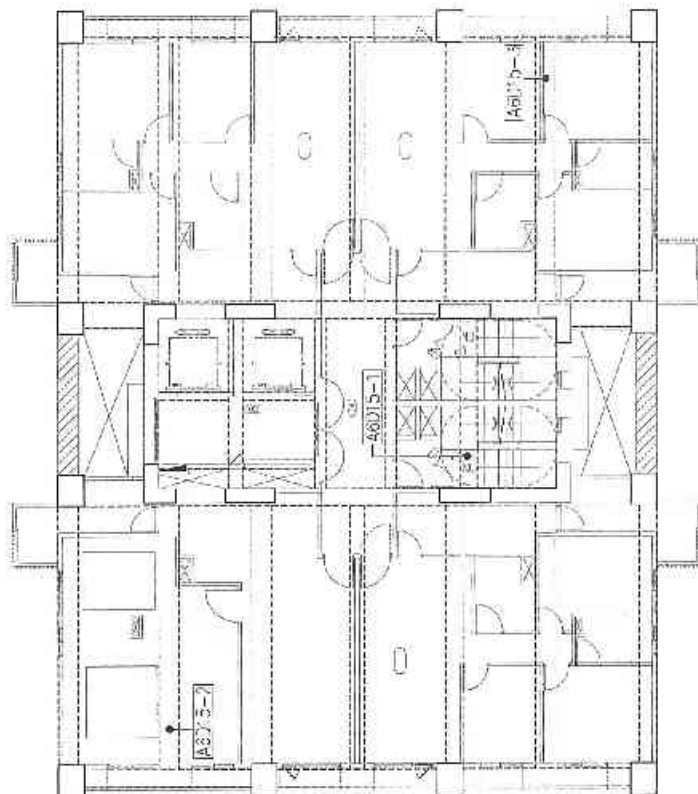

十五層核心位置圖 (十六層結構平面)

A6-2 圖D棟


圖 示
A6015-2
樓梯位置

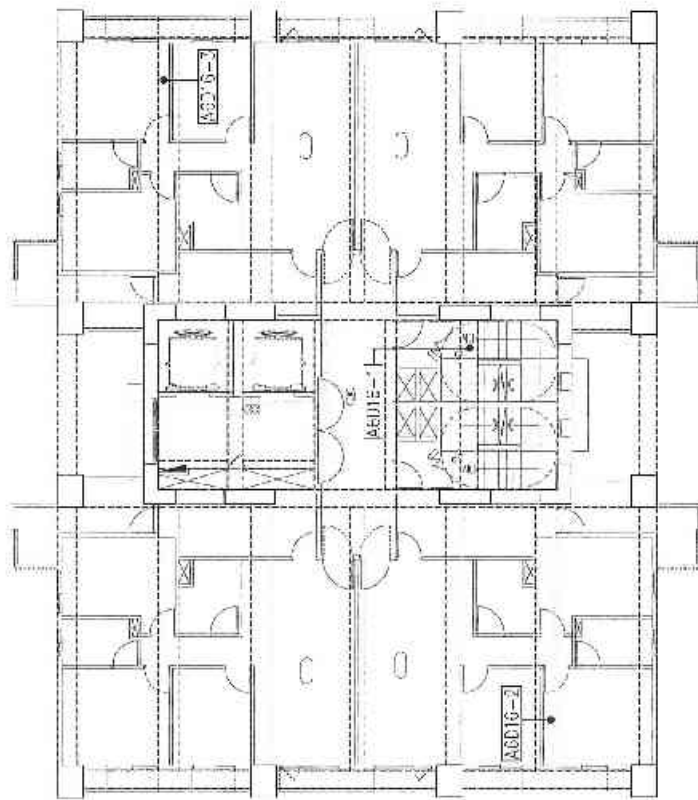

十六層核心位置圖 (十七層結構平面)

A6-2 圖E棟

圖 示
A6017-2
樓梯心位置

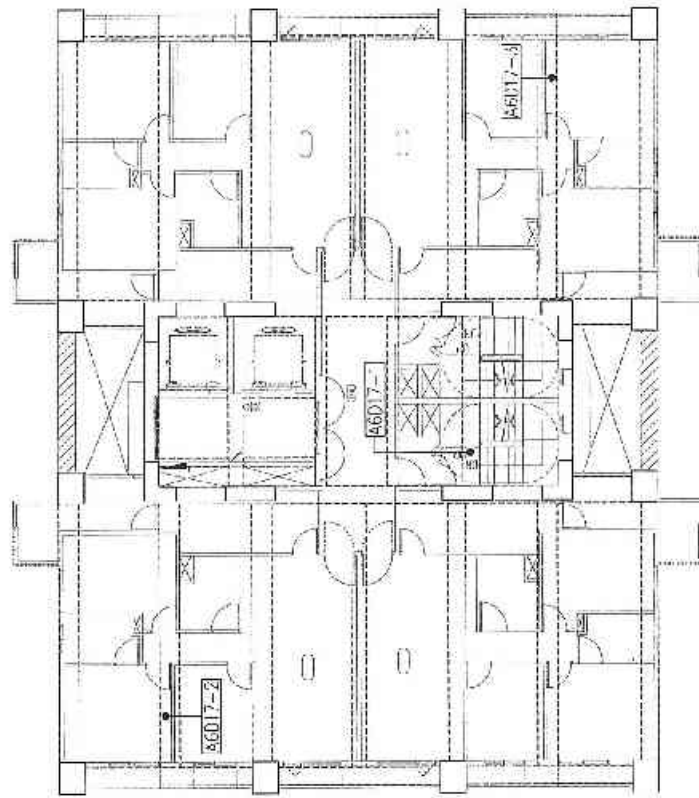


十七層樓梯心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2 圖D 樣

A-80


圖 示
A6018-3
樓梯心位置

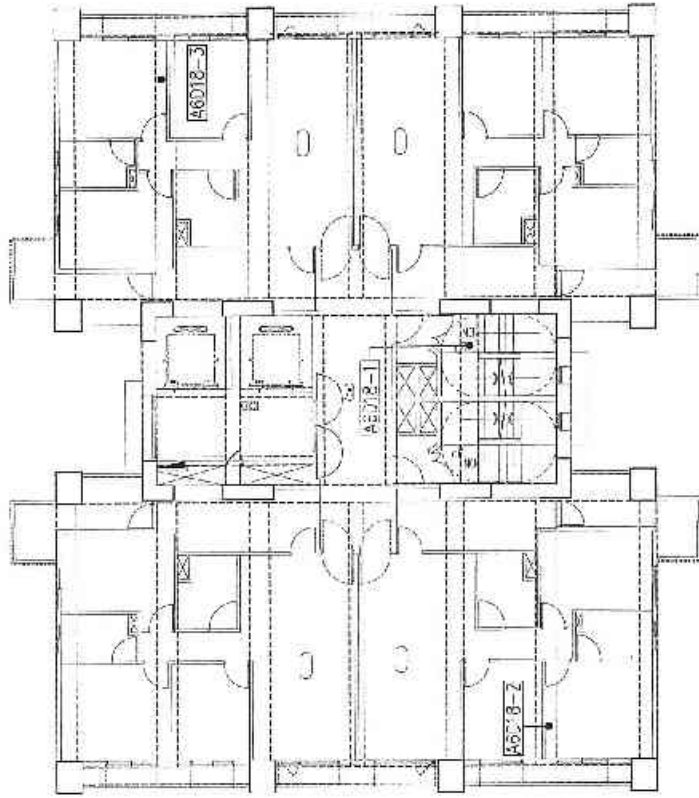

十八層樓梯心位置圖 (一九層結構平面)

A6-2 圖D 樣

圖	名
A6D19-2	樓梯位置圖

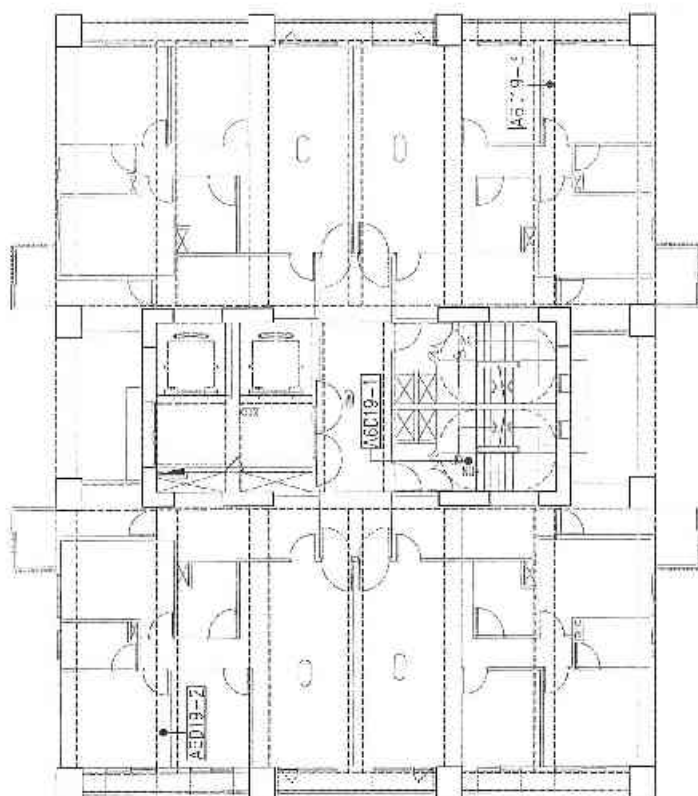


十九層樓梯位置圖 (二) (樓梯間平面)

A6-2 區D棟

A-81

圖	名
A6D20-1	樓梯位置圖

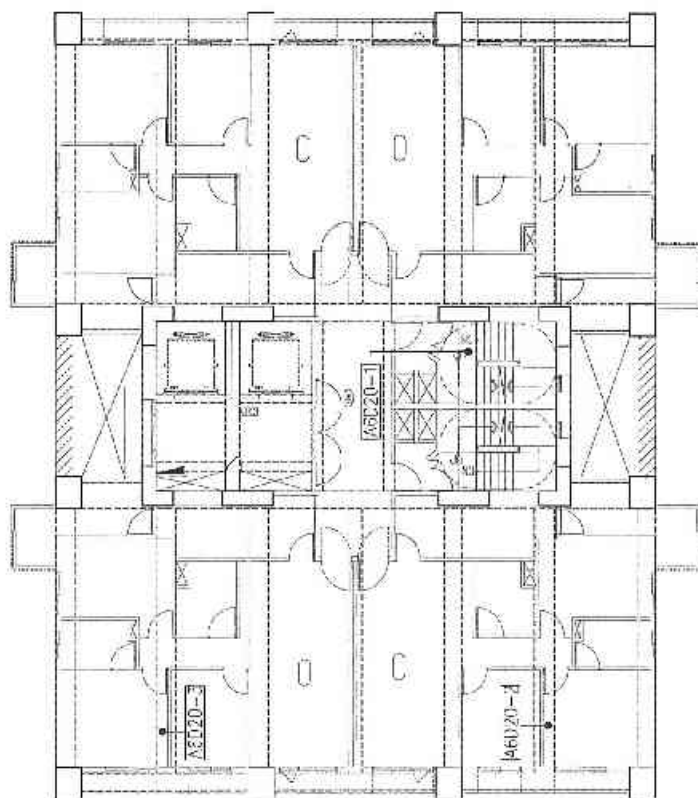


二十層樓梯位置圖 (一) (樓梯間平面)

A6-2 區D棟

0000 000 000 00000
 000 00 00 00 00
 000 00 00 00 00
 0000 000 000 0000

圖 示
 A6022-2 設備水電

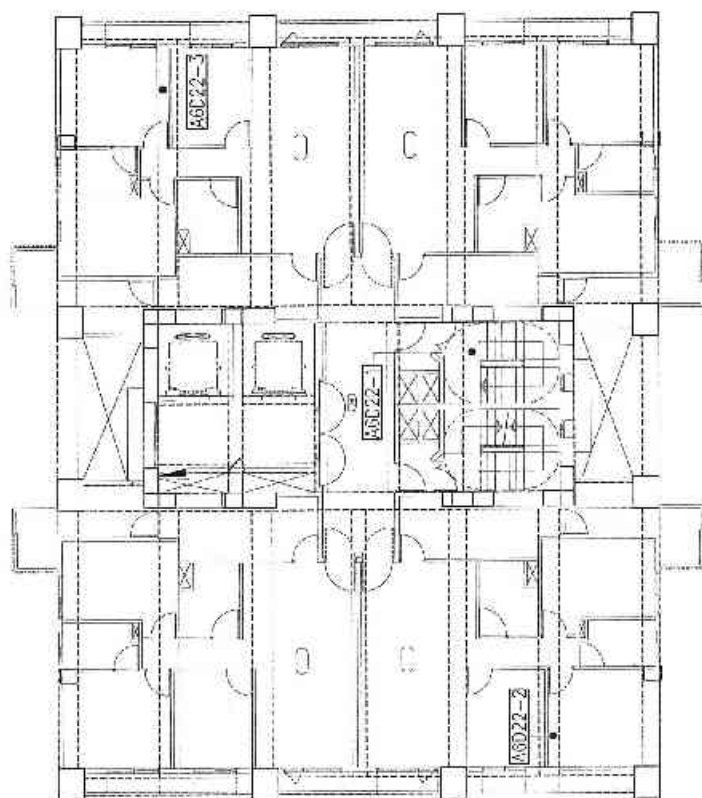


二二層樓心位置圖 (屋頂一層結構平面)

A6-2 圖D棟



圖 示
 A6021-1 設備水電

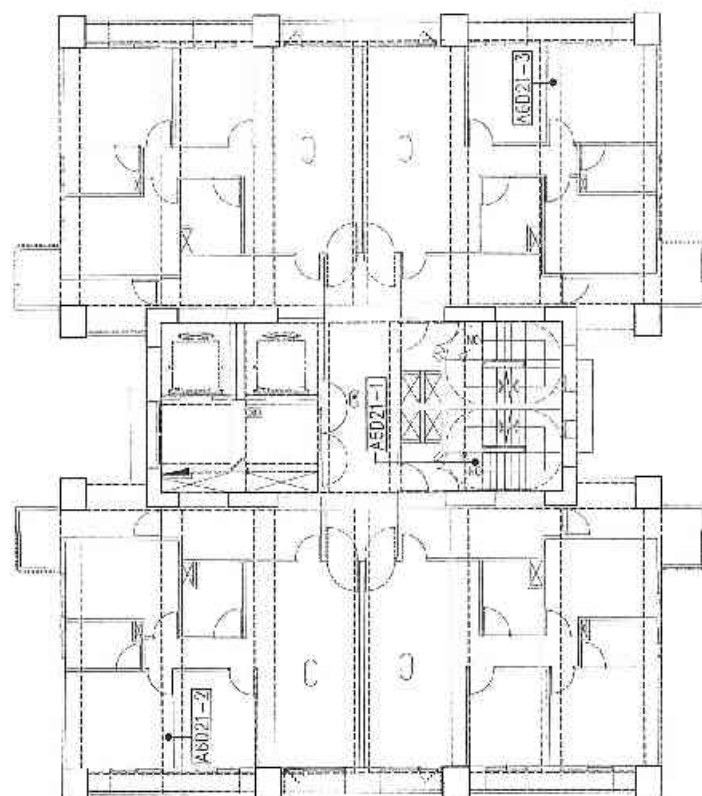

二十一層樓心位置圖 (一十一層結構平面)

A6-2 圖D棟

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-D-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-D-1-1
鑽心取樣過程說明 A6-D-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-D-1-2
鑽心取樣過程說明 A6-D-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-D-1-3

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-D-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-D-2-1
鑽心取樣過程說明 A6-D-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-D-2-2
鑽心取樣過程說明 A6-D-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-D-2-3

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-D-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-D-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-D-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-D-3-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-D-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-D-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-D-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-D-4-3
			






A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-D-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-D-5-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-D-5-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-D-5-3
			


A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-D-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-D-6-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-D-6-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-D-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-D-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-D-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-D-6-3
			



A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

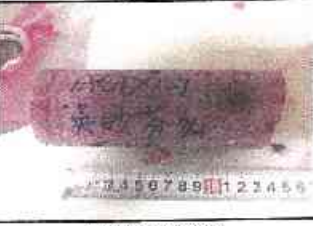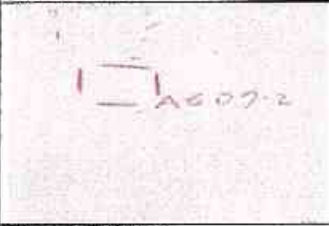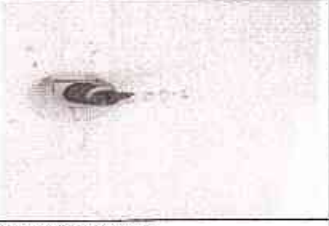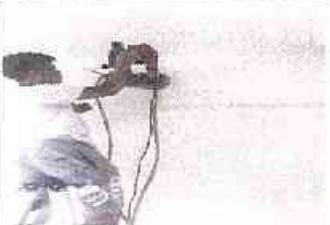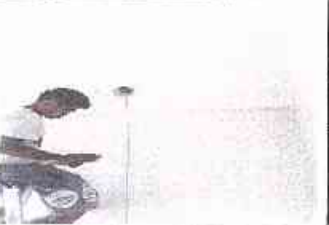鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-7-1	(中)A6-D-7-1	(後)A6-D-7-1	A6-D-7-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-7-2	(中)A6-D-7-2	(後)A6-D-7-2	A6-D-7-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-7-3	(中)A6-D-7-3	(後)A6-D-7-3	A6-D-7-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

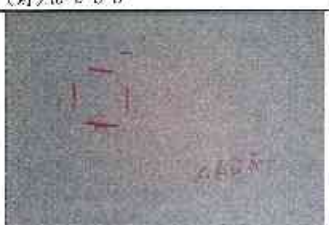鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-8-1	(中)A6-D-8-1	(後)A6-D-8-1	A6-D-8-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-8-2	(中)A6-D-8-2	(後)A6-D-8-2	A6-D-8-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-8-3	(中)A6-D-8-3	(後)A6-D-8-3	A6-D-8-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

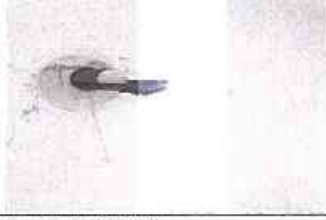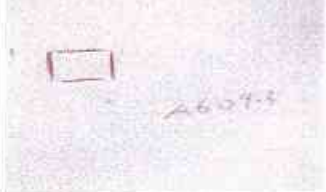鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-0-1	(中)A6-D-0-1	(後)A6-D-0-1	A6-D-0-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-0-2	(中)A6-D-0-2	(後)A6-D-0-2	A6-D-0-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-0-3	(中)A6-D-0-3	(後)A6-D-0-3	A6-D-0-3
			



A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-10-1	(中)A6-D-10-1	(後)A6-D-10-1	A6-D-10-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-10-2	(中)A6-D-10-2	(後)A6-D-10-2	A6-D-10-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-10-3	(中)A6-D-10-3	(後)A6-D-10-3	A6-D-10-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-11-1	(中)A6-D-11-1	(後)A6-D-11-1	A6-D-11-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-11-2	(中)A6-D-11-2	(後)A6-D-11-2	A6-D-11-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-11-3	(中)A6-D-11-3	(後)A6-D-11-3	A6-D-11-3
			


A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

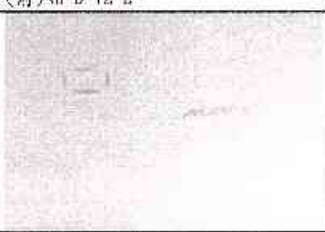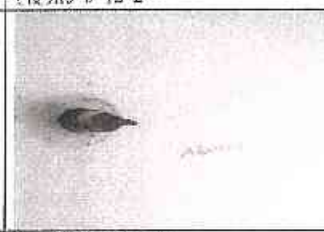鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-12-1	(中)A6-D-12-1	(後)A6-D-12-1	A6-D-12-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-12-2	(中)A6-D-12-2	(後)A6-D-12-2	A6-D-12-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-12-3	(中)A6-D-12-3	(後)A6-D-12-3	A6-D-12-3
			



A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-13-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-13-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-13-1	中性化試驗說明 A6-D-13-1
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-13-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-13-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-13-2	中性化試驗說明 A6-D-13-2
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-13-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-13-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-13-3	中性化試驗說明 A6-D-13-3
			



A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

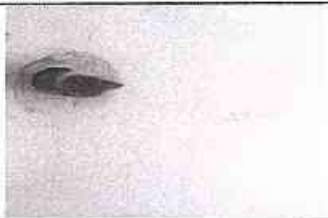鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-14-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-14-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-14-1	中性化試驗說明 A6-D-14-1
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-14-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-14-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-14-2	中性化試驗說明 A6-D-14-2
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-14-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-14-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-14-3	中性化試驗說明 A6-D-14-3
			





A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

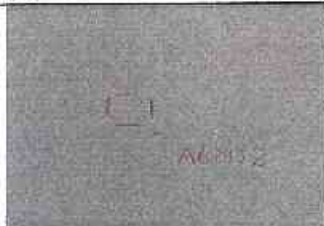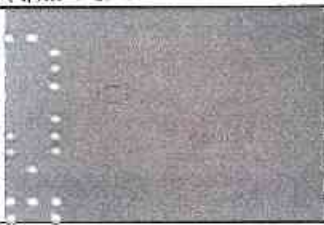鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-15-1	(中)A6-D-15-1	(後)A6-D-15-1	A6-D-15-1
			
D鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-15-2	(中)A6-D-15-2	(後)A6-D-15-2	A6-D-15-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-15-3	(中)A6-D-15-3	(後)A6-D-15-3	A6-D-15-3
			




A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

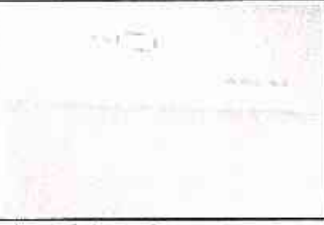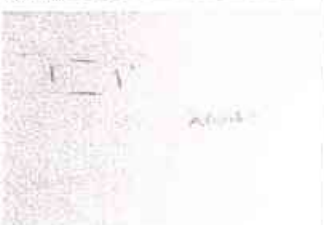鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-16-1	(中)A6-D-16-1	(後)A6-D-16-1	A6-D-16-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-16-2	(中)A6-D-16-2	(後)A6-D-16-2	A6-D-16-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-16-3	(中)A6-D-16-3	(後)A6-D-16-3	A6-D-16-3
			



A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

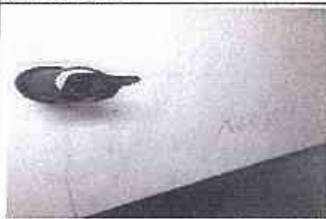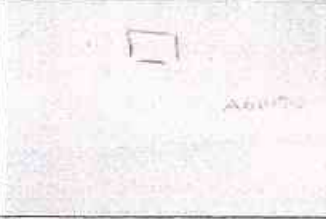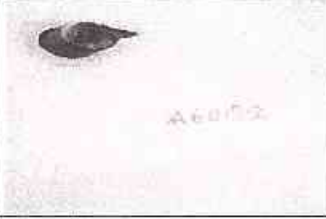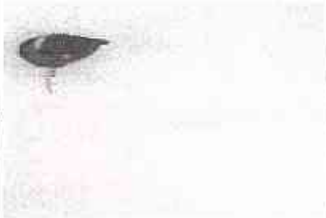鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-17-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-17-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-17-1	中性化試驗說明 A6-D-17-1
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-17-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-17-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-17-2	中性化試驗說明 A6-D-17-2
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-17-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-17-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-17-3	中性化試驗說明 A6-D-17-3
			


A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

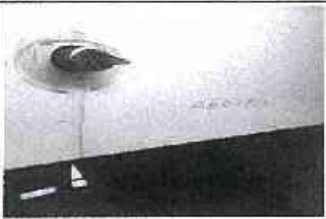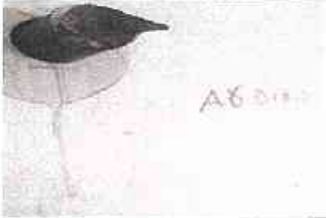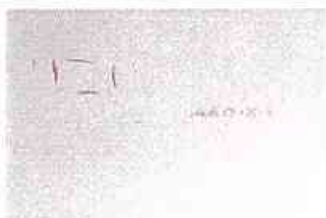鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-18-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-18-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-18-1	中性化試驗說明 A6-D-18-1
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-18-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-18-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-18-2	中性化試驗說明 A6-D-18-2
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-18-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-18-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-18-3	中性化試驗說明 A6-D-18-3
			


A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

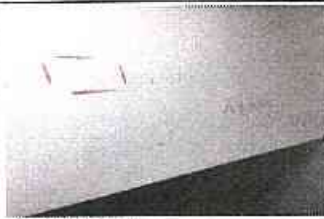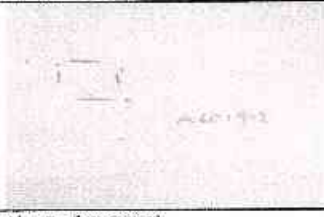鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-19-1	(中)A6-D-19-1	(後)A6-D-19-1	A6-D-19-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-19-2	(中)A6-D-19-2	(後)A6-D-19-2	A6-D-19-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-19-3	(中)A6-D-19-3	(後)A6-D-19-3	A6-D-19-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

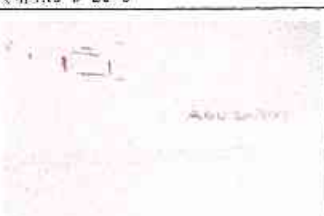鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-20-1	(中)A6-D-20-1	(後)A6-D-20-1	A6-D-20-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-20-2	(中)A6-D-20-2	(後)A6-D-20-2	A6-D-20-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-D-20-3	(中)A6-D-20-3	(後)A6-D-20-3	A6-D-20-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

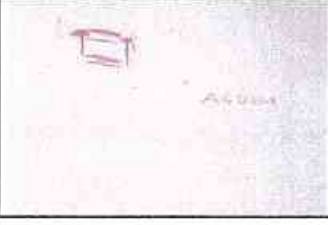鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-21-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-21-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-21-1	中性化試驗說明 A6-D-21-1
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-21-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-21-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-21-2	中性化試驗說明 A6-D-21-2
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-21-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-21-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-21-3	中性化試驗說明 A6-D-21-3
			

A6區D棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


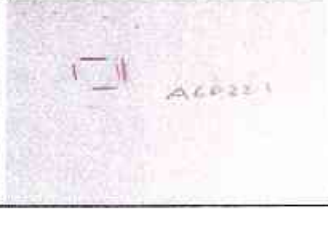
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-22-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-22-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-22-1	中性化試驗說明 A6-D-22-1
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-22-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-22-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-22-2	中性化試驗說明 A6-D-22-2
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-D-22-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-D-22-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-D-22-3	中性化試驗說明 A6-D-22-3
			



圖 示	
AGC-3	樓梯位置

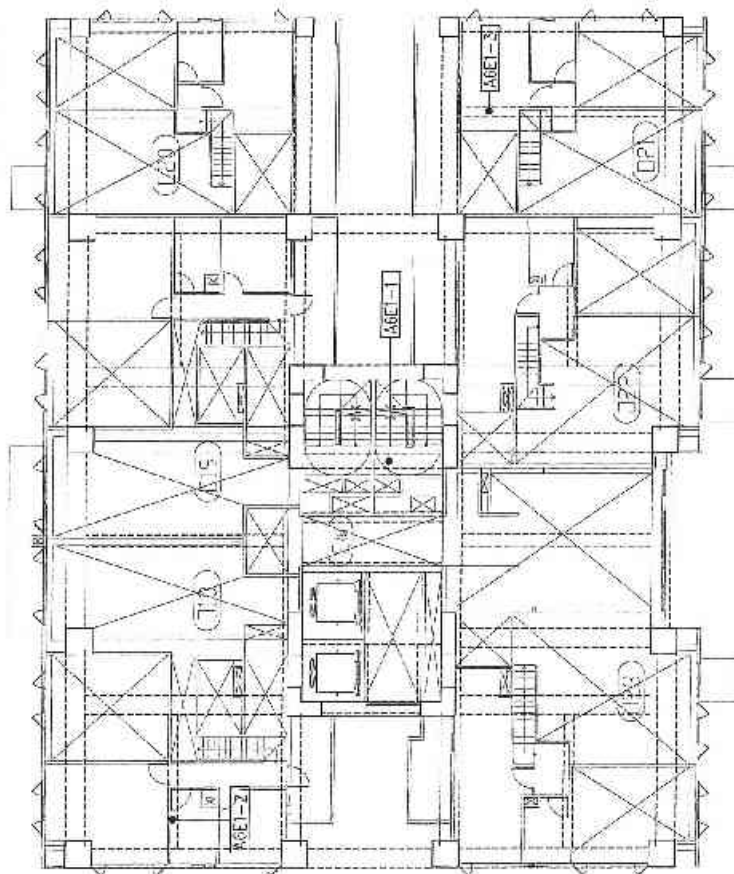


二層樓心位置圖 (二層結構平面)

A6-2 區棟

A-94



圖 示	
AGC-2	樓梯位置

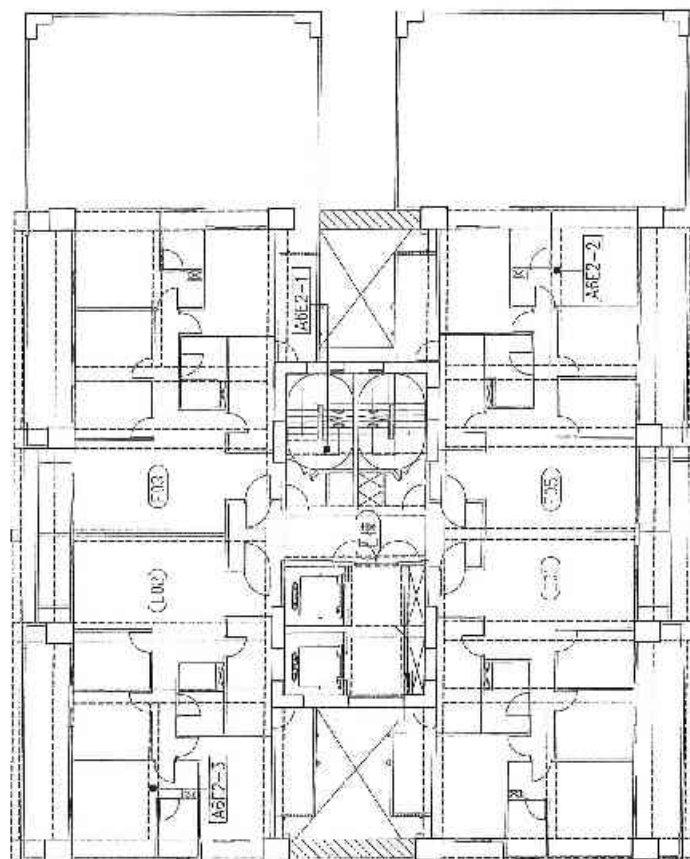


三層樓心位置圖 (三層結構平面)

A6-2 區棟



圖 示
A6E3-3
四層樓位置

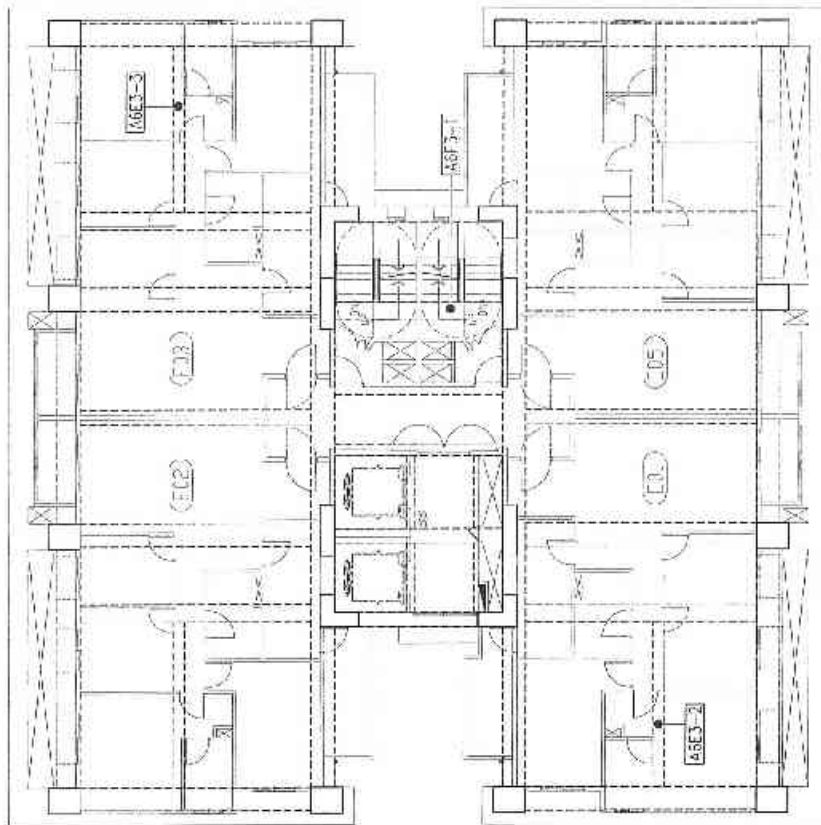


四層樓位置圖 (四層結構平面)

A6-2區E棟




圖 示
A6E4-2
五層樓位置

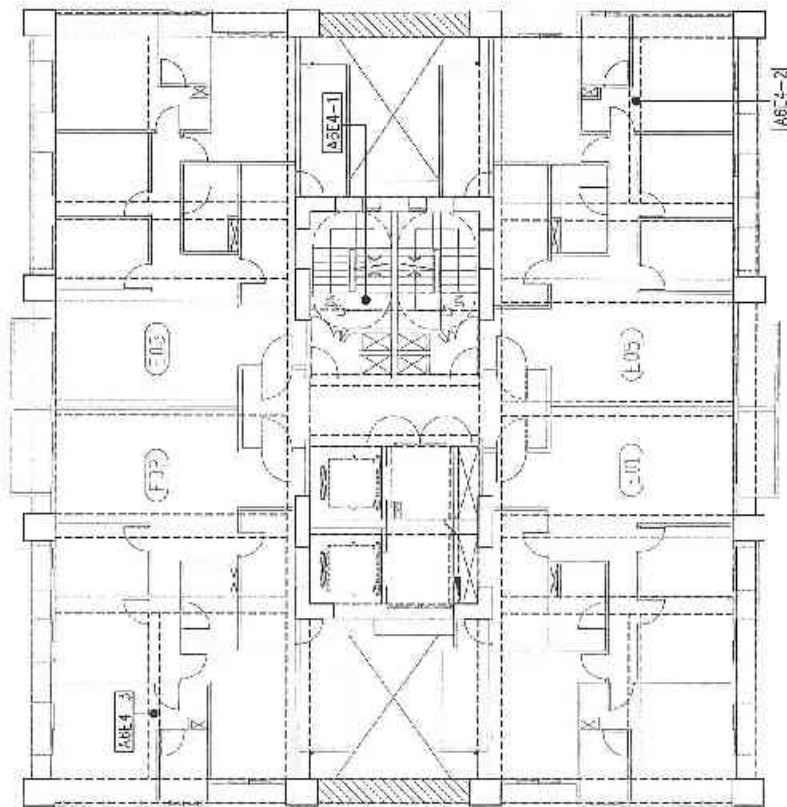

五層樓位置圖 (五層結構平面)


A6-2區F棟





A-96

圖 示	
	火警裝置
	火警裝置

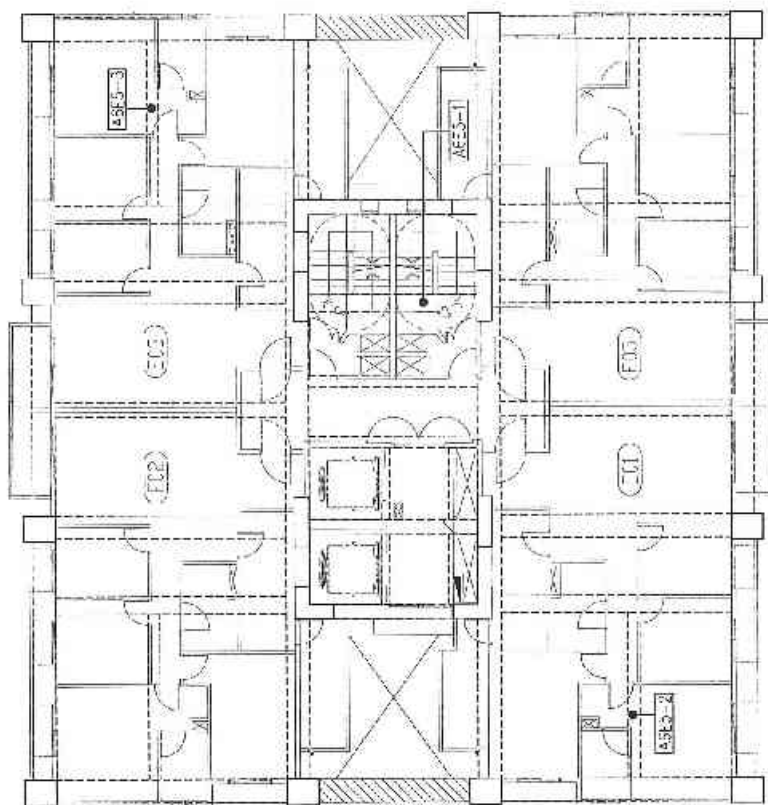


五層樓心位置圖 (六層結構平面)

A6-2區E棟



圖 示	
	火警裝置
	火警裝置

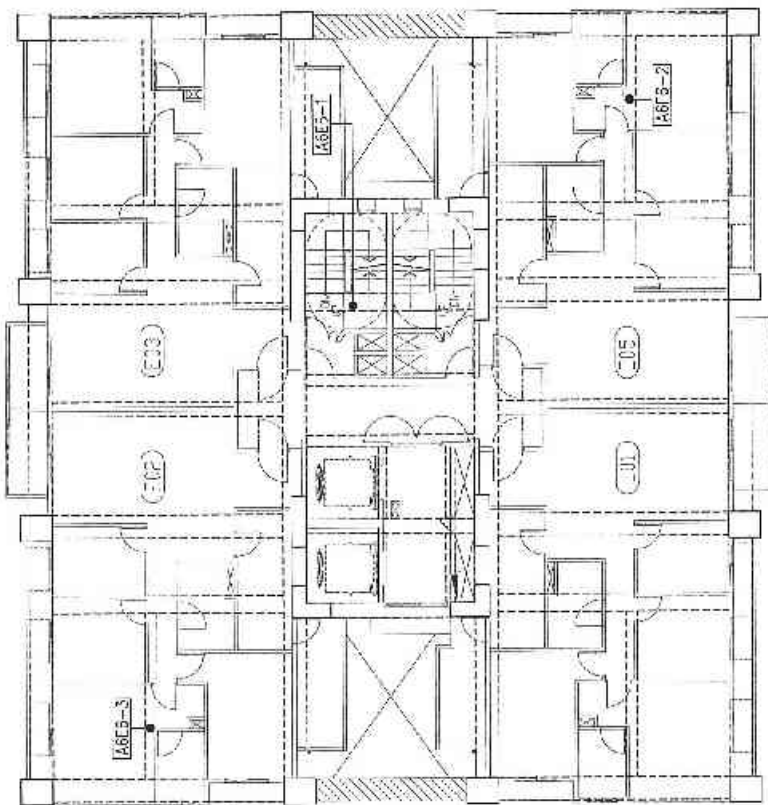


六層樓心位置圖 (七層結構平面)

A6-2區E棟



A-98

圖 示	
ASE-1	塔機位置

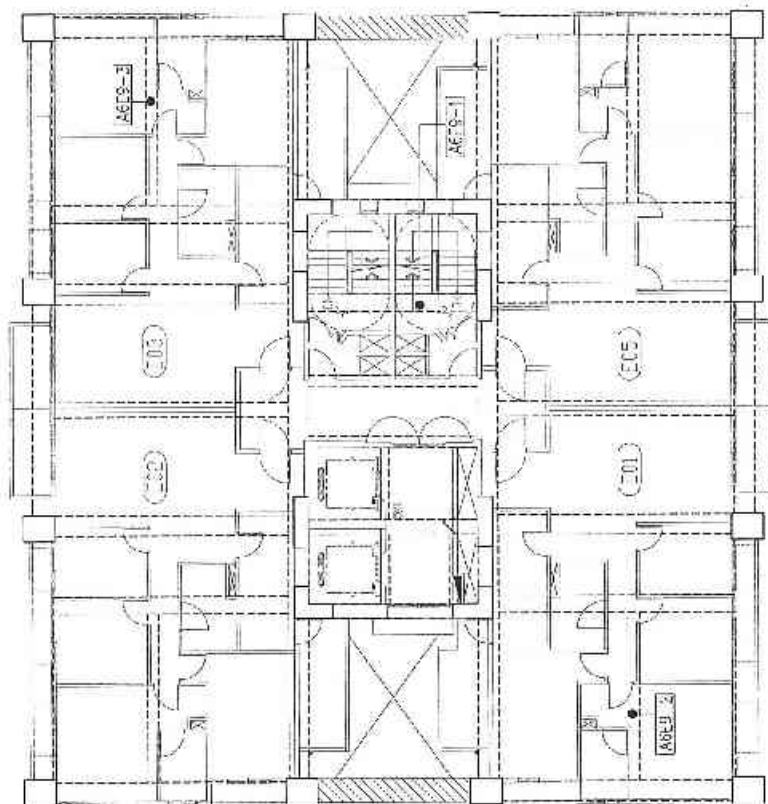


九層樓位置圖 (十層結構凸出)

A8-2 亞棟



圖 示	
ASE-3	塔機位置

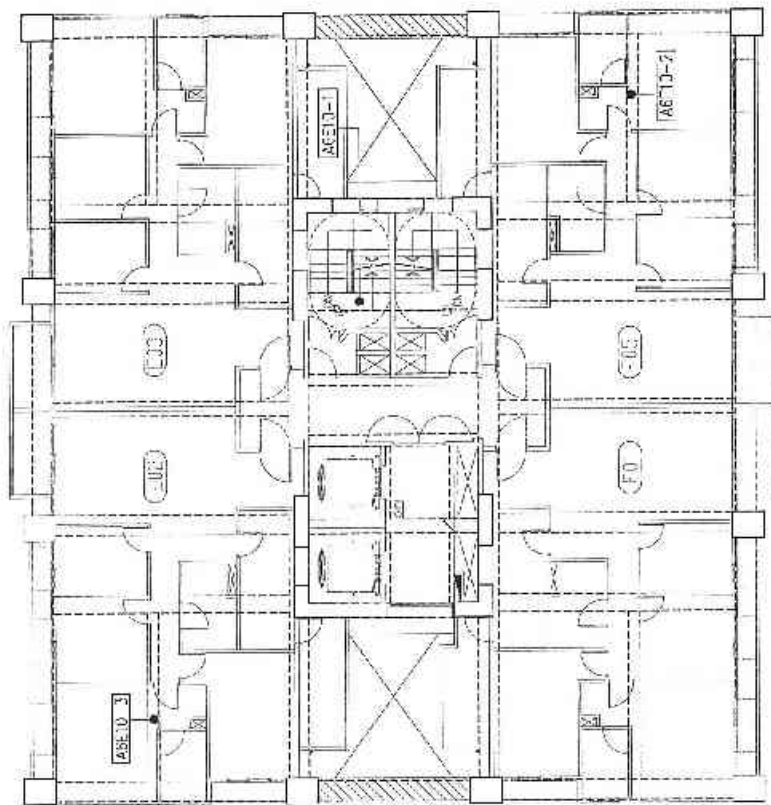


十層樓位置圖 (十一層結構凸出)

A8-2 亞棟




圖 示
[AEC11-1] 結構位置圖

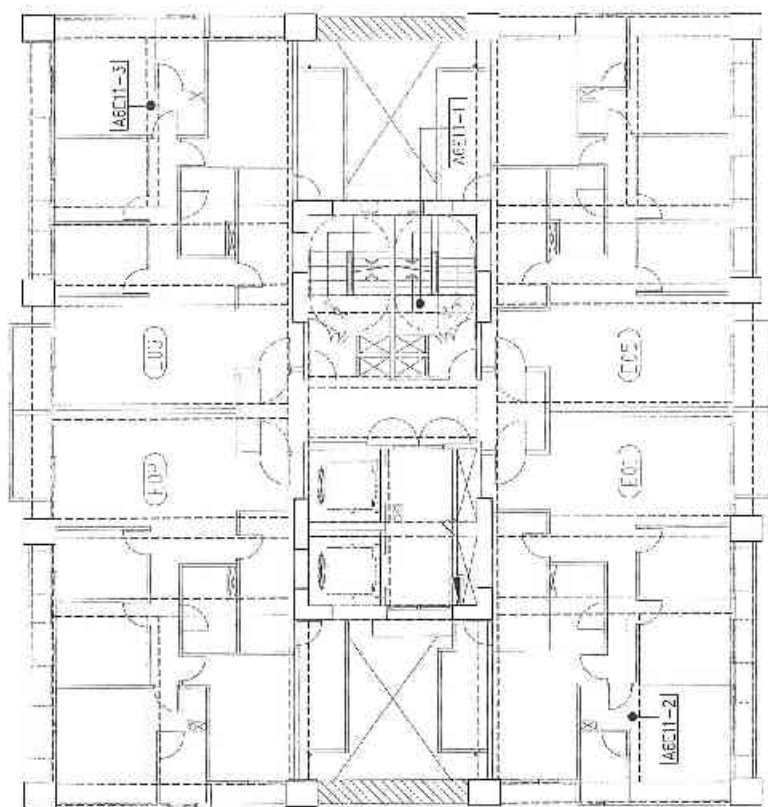

十一層樓心位置圖 (十二層結構下五)
A6-2區二棟




圖 示
[AEC12-1] 結構位置圖

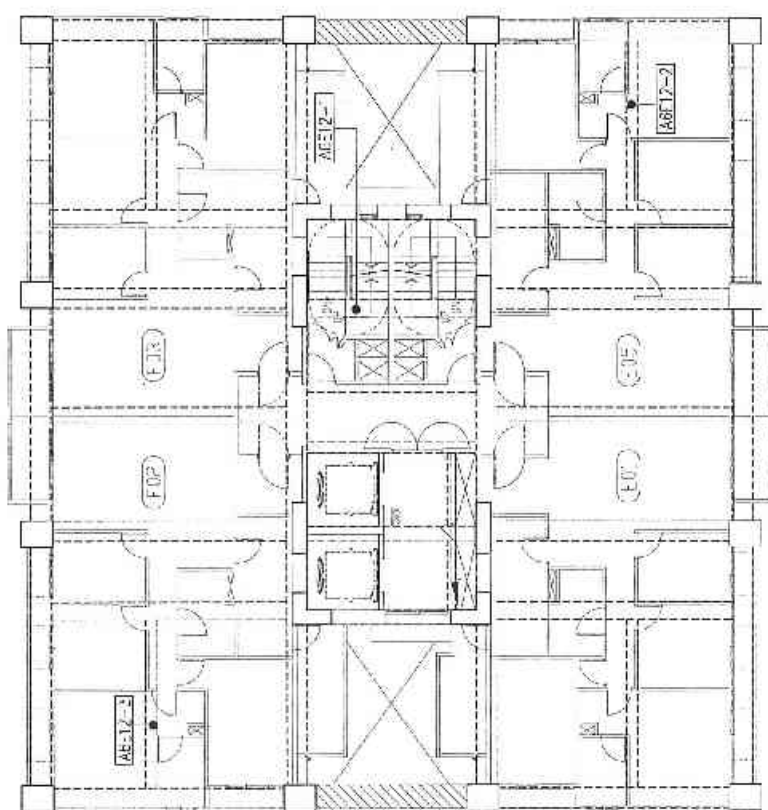

十二層樓心位置圖 (十二層結構下五)
A6-2區二棟



A-99



二層鐵心位置圖 (十四) 磁結構平面

A6-2區三樓




十三、層巒心位同頭

AG-2亞棟



A-101

圖 示	
A6E-2-2	結構心位置

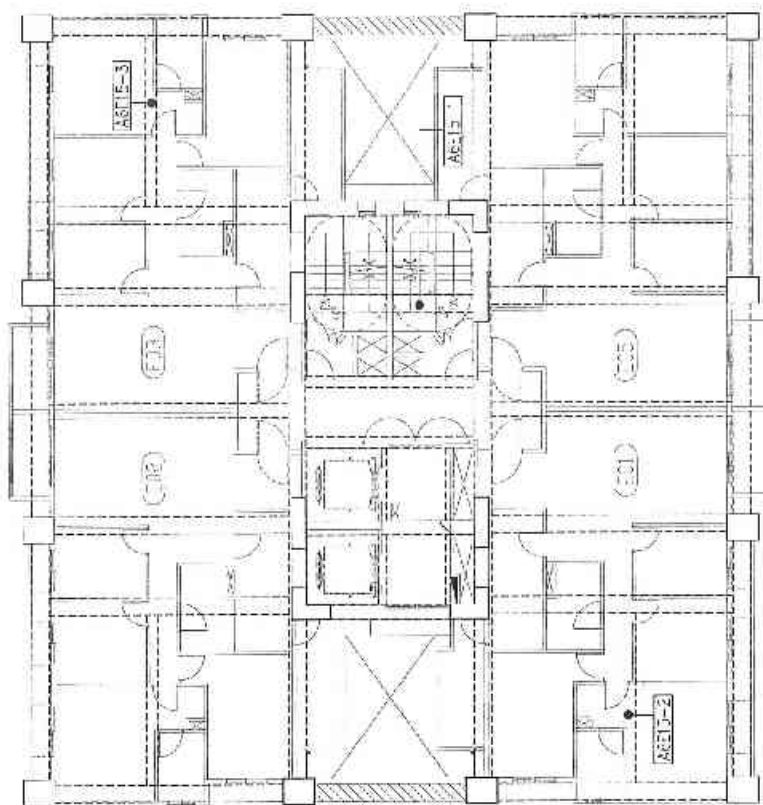


十五層樓心位置圖 (十六層結構平面)

A6-2 區二樓



圖 示	
A6E-2-1	結構心位置

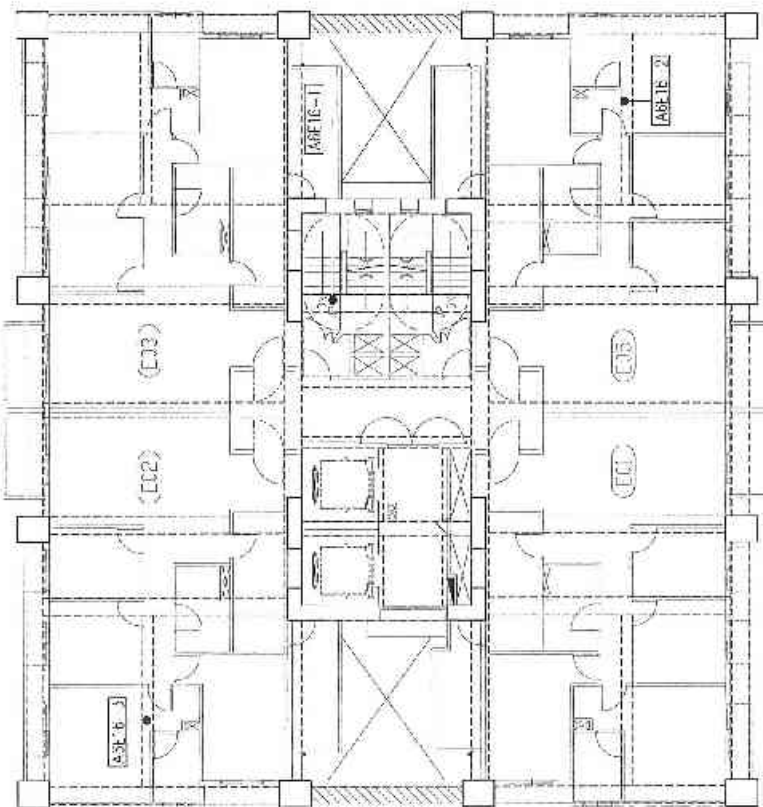

一六層樓心位置圖 (一七層結構平面)


A6-2 區E樓





A-102

圖 示
AE-17-X 設備位置

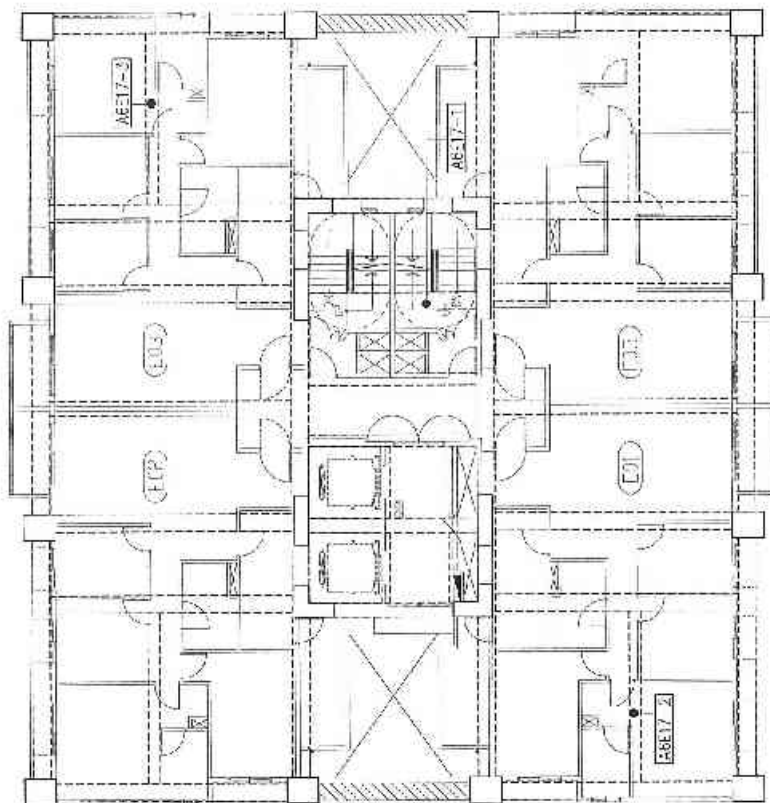


十七層樓心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2區樓



圖 示
AE-18-X 設備位置

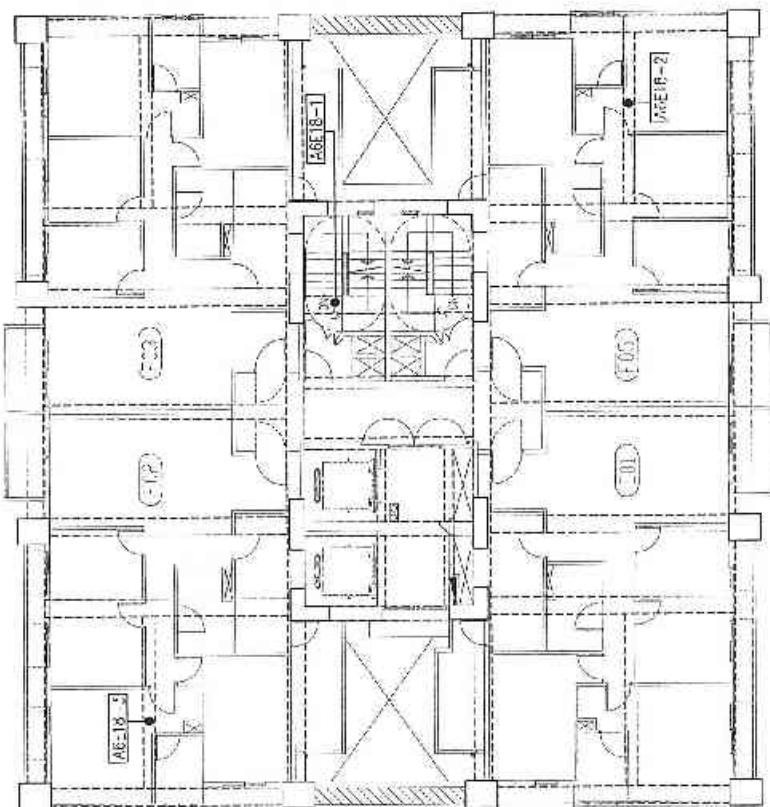


十八層樓心位置圖 (十九層結構平面)

A6-2區樓



圖 示
A6E19-1 突擊小隊位置

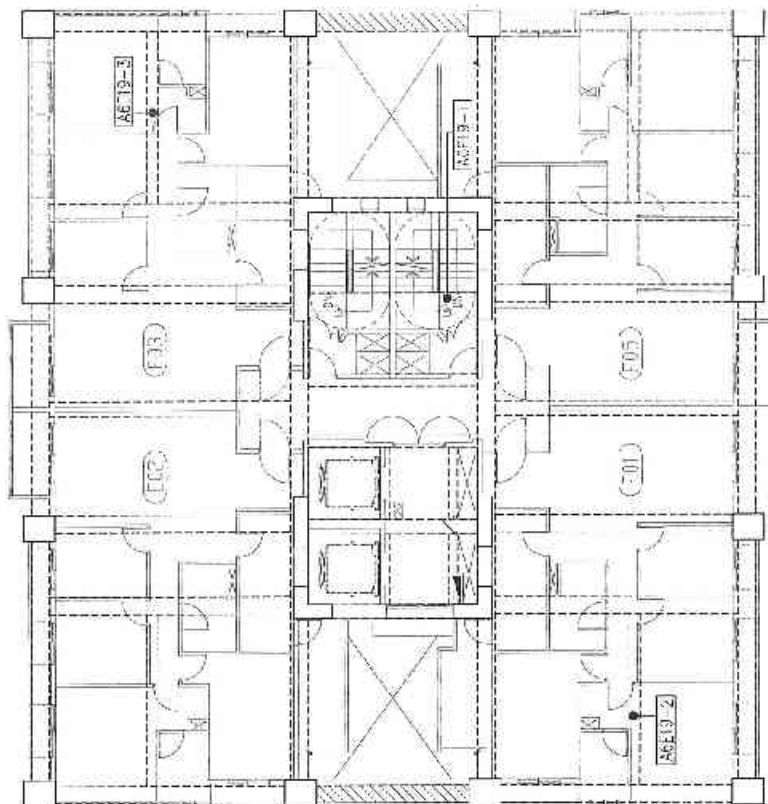


十九層突擊隊位置圖 (一十層結構平面)

A6 2圖 標

A-103




圖 示
A6E22-1 突擊小隊位置

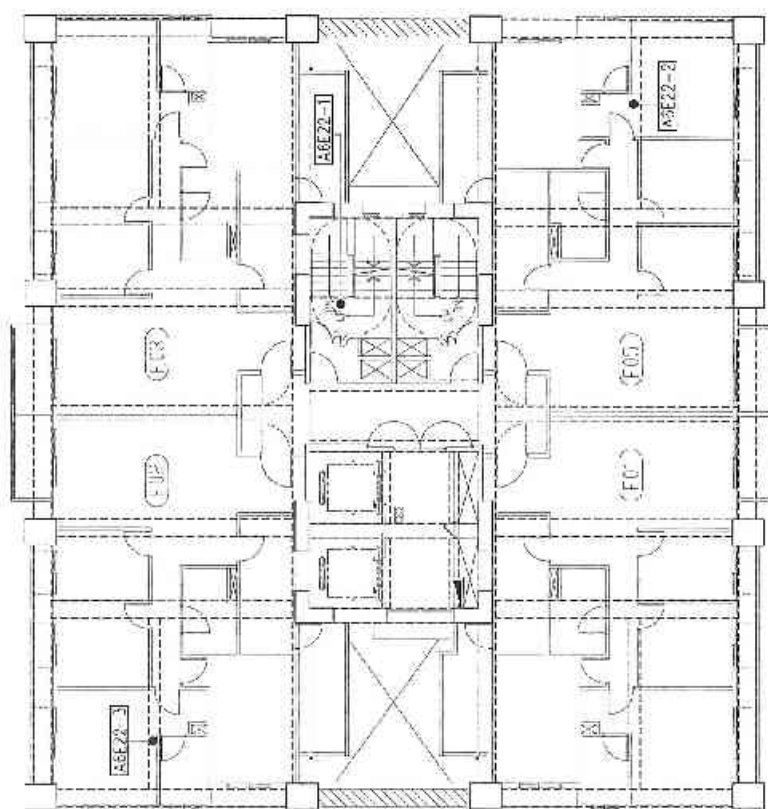

二十層突擊隊位置圖 (二十一層結構平面)


A6 2圖 標



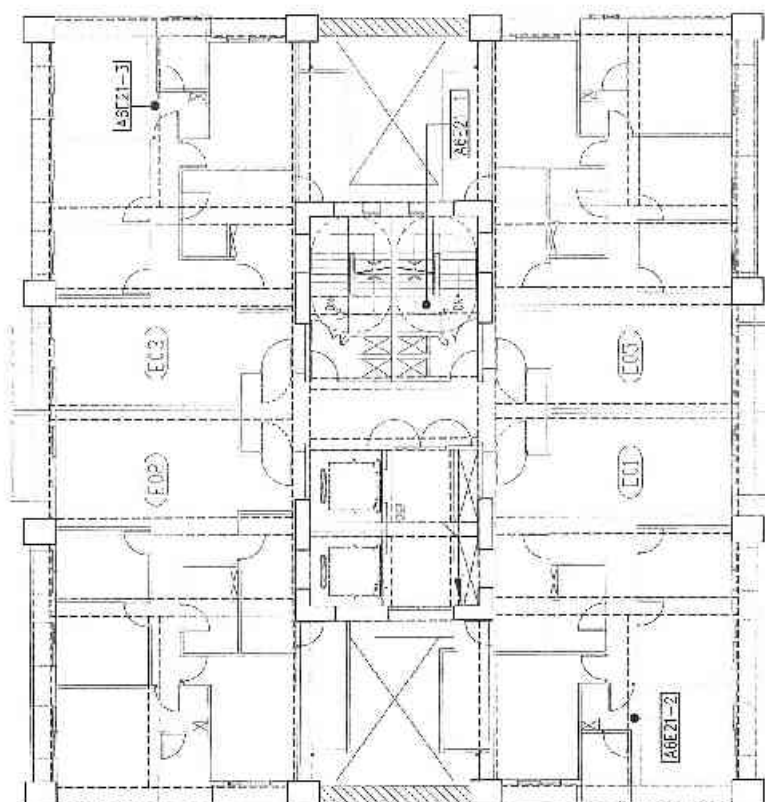

二十一 君親心位置圖(二二 唐結構平世)

A6 2區三棟

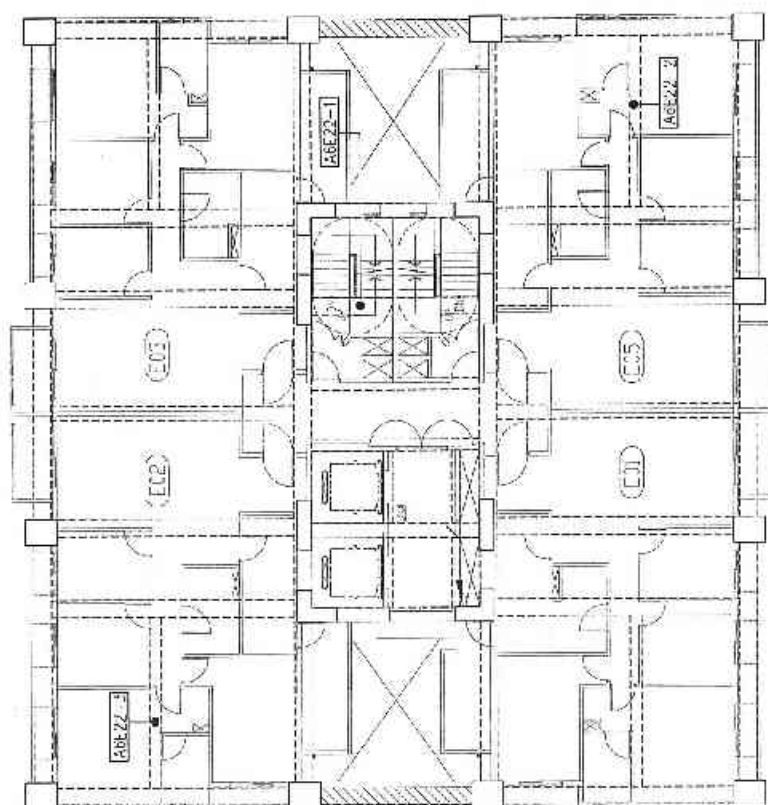


二十三, 潛藏, 心位置 (二十三, 隱結, 梅, 凸, 白)

A6-2 丑棟




圖 說
柱之位置 梁之位置

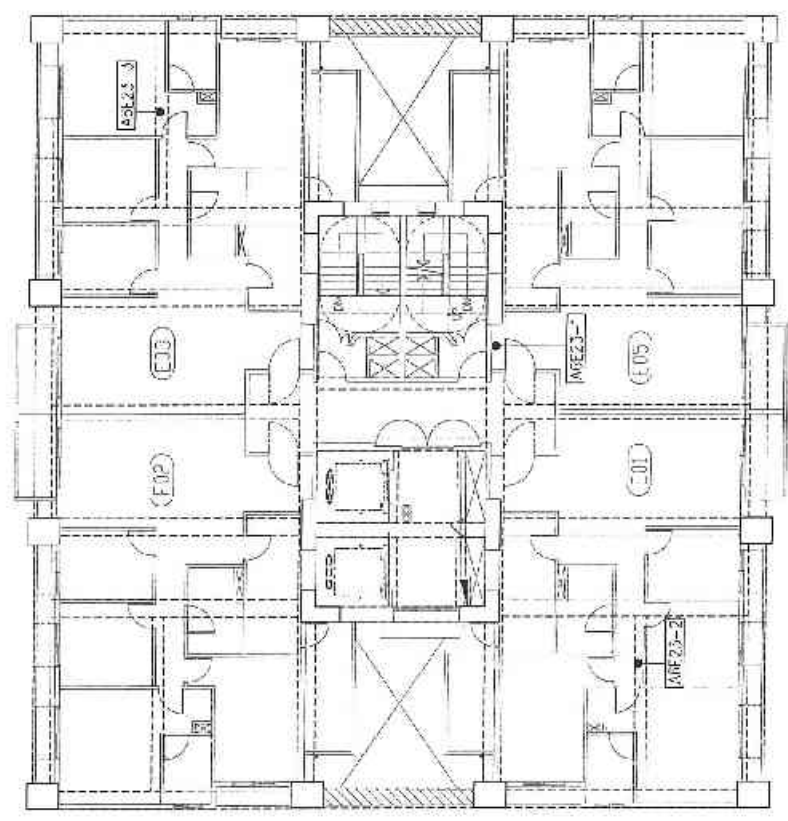

A-105

二十三層核心位置圖 (屋突一層結構平面)
A6-2 圖樣

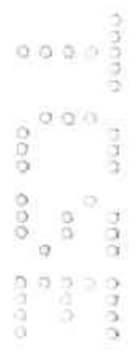


A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-E-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-1-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-1-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-1-3
			


A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-E-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-2-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-2-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-2-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

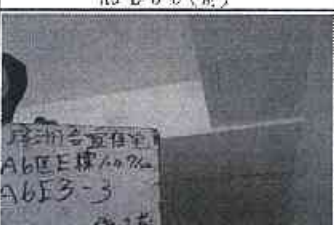鑽心取樣過程說明 A6-E-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-3-3
			


A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

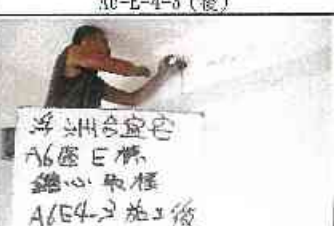鑽心取樣過程說明 A6-E-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-4-3
			

AB區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AB-E-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-E-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-E-5-1 (後)	中性化試驗說明 AB-E-5-1
			
鑽心取樣過程說明 AB-E-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-E-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-E-5-2 (後)	中性化試驗說明 AB-E-5-2
			
鑽心取樣過程說明 AB-E-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-E-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-E-5-3 (後)	中性化試驗說明 AB-E-5-3
			

AB區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

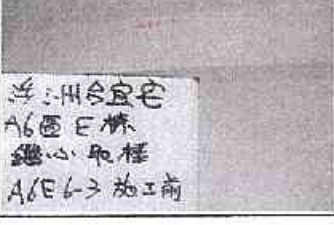鑽心取樣過程說明 AB-E-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-E-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-E-6-1 (後)	中性化試驗說明 AB-E-6-1
			
鑽心取樣過程說明 AB-E-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-E-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-E-6-2 (後)	中性化試驗說明 AB-E-6-2
			
鑽心取樣過程說明 AB-E-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AB-E-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AB-E-6-3 (後)	中性化試驗說明 AB-E-6-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-7-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-7-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-7-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-B-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-B-8-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-B-8-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-B-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-B-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-B-8-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-E-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-9-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-9-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-9-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-E-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-10-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-10-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-10-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-11-1 (前)	A6-E-11-1 (中)	A6-E-11-1 (後)	A6-E-11-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-11-2 (前)	A6-E-11-2 (中)	A6-E-11-2 (後)	A6-E-11-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-11-3 (前)	A6-E-11-3 (中)	A6-E-11-3 (後)	A6-E-11-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-12-1 (前)	A6-E-12-1 (中)	A6-E-12-1 (後)	A6-E-12-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-12-2 (前)	A6-E-12-2 (中)	A6-E-12-2 (後)	A6-E-12-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-12-3 (前)	A6-E-12-3 (中)	A6-E-12-3 (後)	A6-E-12-3
			



A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-13-1 (前)	A6-E-13-1 (中)	A6-E-13-1 (後)	A6-E-13-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-13-2 (前)	A6-E-13-2 (中)	A6-E-13-2 (後)	A6-E-13-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-13-3 (前)	A6-E-13-3 (中)	A6-E-13-3 (後)	A6-E-13-3


A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-14-1 (前)	A6-E-14-1 (中)	A6-E-14-1 (後)	A6-E-14-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-14-2 (前)	A6-E-14-2 (中)	A6-E-14-2 (後)	A6-E-14-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-14-3 (前)	A6-E-14-3 (中)	A6-E-14-3 (後)	A6-E-14-3

A5區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

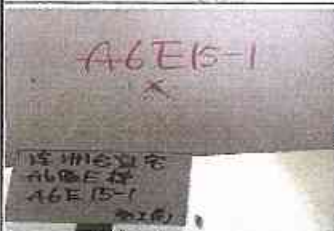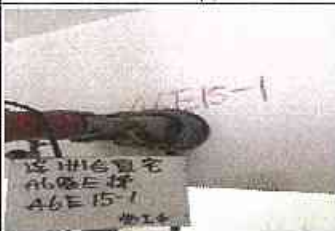鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A5-E-15-1 (前)	A5-E-15-1 (中)	A5-E-15-1 (後)	A5-E-15-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A5-E-15-2 (前)	A5-E-15-2 (中)	A5-E-15-2 (後)	A5-E-15-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A5-E-15-3 (前)	A5-E-15-3 (中)	A5-E-15-3 (後)	A5-E-15-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

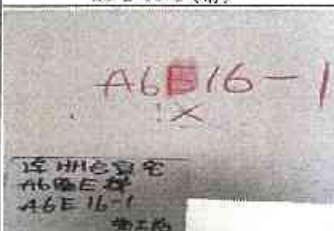鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-16-1 (前)	A6-E-16-1 (中)	A6-E-16-1 (後)	A6-E-16-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-16-2 (前)	A6-E-16-2 (中)	A6-E-16-2 (後)	A6-E-16-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-16-3 (前)	A6-E-16-3 (中)	A6-E-16-3 (後)	A6-E-16-3
			

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-E-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-17-1
鑽心取樣過程說明 A6-E-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-17-2
鑽心取樣過程說明 A6-E-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-17-3

A6區B棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-E-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-18-1
鑽心取樣過程說明 A6-E-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-18-2
鑽心取樣過程說明 A6-E-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-18-3


A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-19-1 (前)	A6-E-19-1 (中)	A6-E-19-1 (後)	A6-E-19-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-19-2 (前)	A6-E-19-2 (中)	A6-E-19-2 (後)	A6-E-19-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-19-3 (前)	A6-E-19-3 (中)	A6-E-19-3 (後)	A6-E-19-3

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-20-1 (前)	A6-E-20-1 (中)	A6-E-20-1 (後)	A6-E-20-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-20-2 (前)	A6-E-20-2 (中)	A6-E-20-2 (後)	A6-E-20-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-20-3 (前)	A6-E-20-3 (中)	A6-E-20-3 (後)	A6-E-20-3


A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

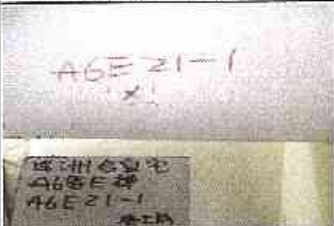鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-21-1 (前)	A6-E-21-1 (中)	A6-E-21-1 (後)	A6-E-21-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-21-2 (前)	A6-E-21-2 (中)	A6-E-21-2 (後)	A6-E-21-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-21-3 (前)	A6-E-21-3 (中)	A6-E-21-3 (後)	A6-E-21-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-22-1 (前)	A6-E-22-1 (中)	A6-E-22-1 (後)	A6-E-22-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-22-2 (前)	A6-E-22-2 (中)	A6-E-22-2 (後)	A6-E-22-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-E-22-3 (前)	A6-E-22-3 (中)	A6-E-22-3 (後)	A6-E-22-3
			

A6區E棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

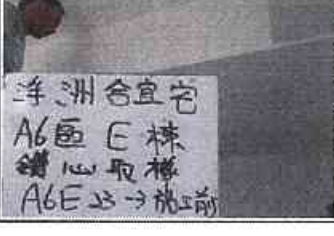鑽心取樣過程說明 A6-E-23-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-23-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-23-1 (後)	中性化試驗說明 A6-E-23-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-23-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-23-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-23-2 (後)	中性化試驗說明 A6-E-23-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-E-23-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-E-23-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-E-23-3 (後)	中性化試驗說明 A6-E-23-3
			




A-118

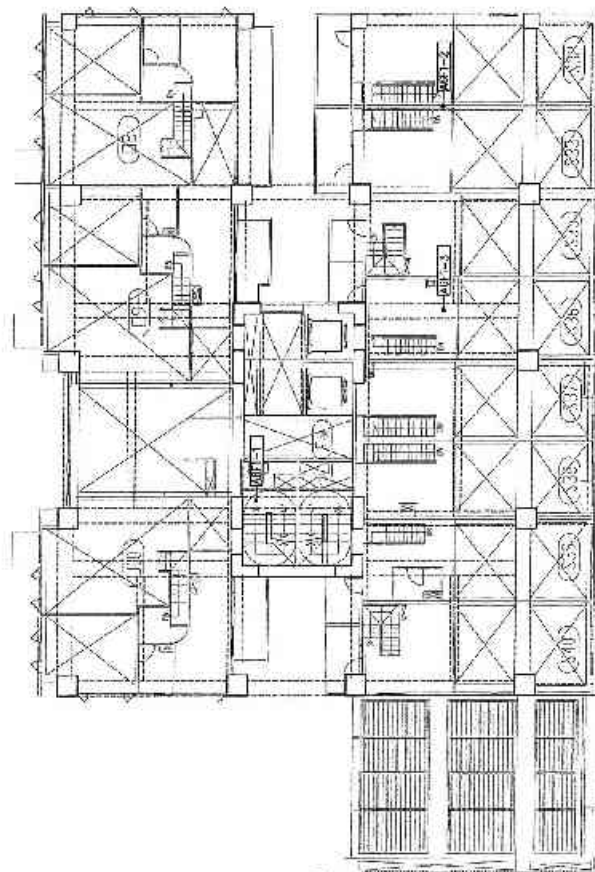

夾層鑽心位置圖 (二層結構平面)

A6-2 圖F棟

圖示
A6-2-X 鑽心位置

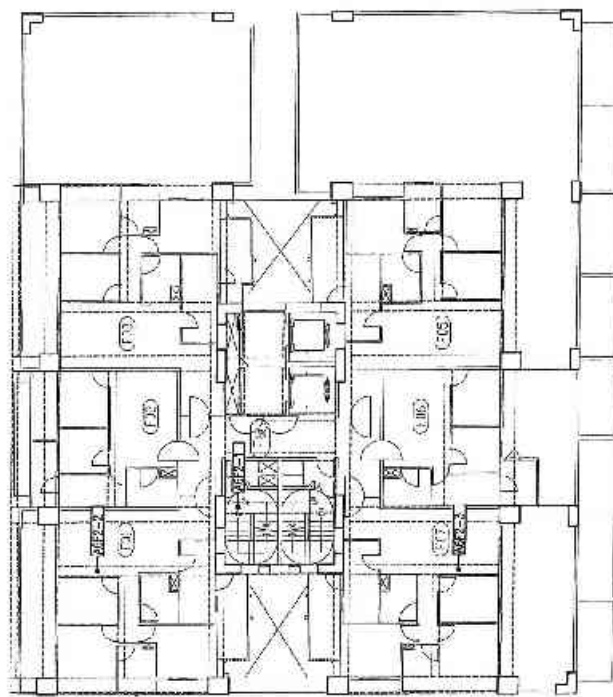


二層鑽心位置圖 (三層結構平面)

A6-2 圖F棟

圖示
A6-2-X 鑽心位置




A-119

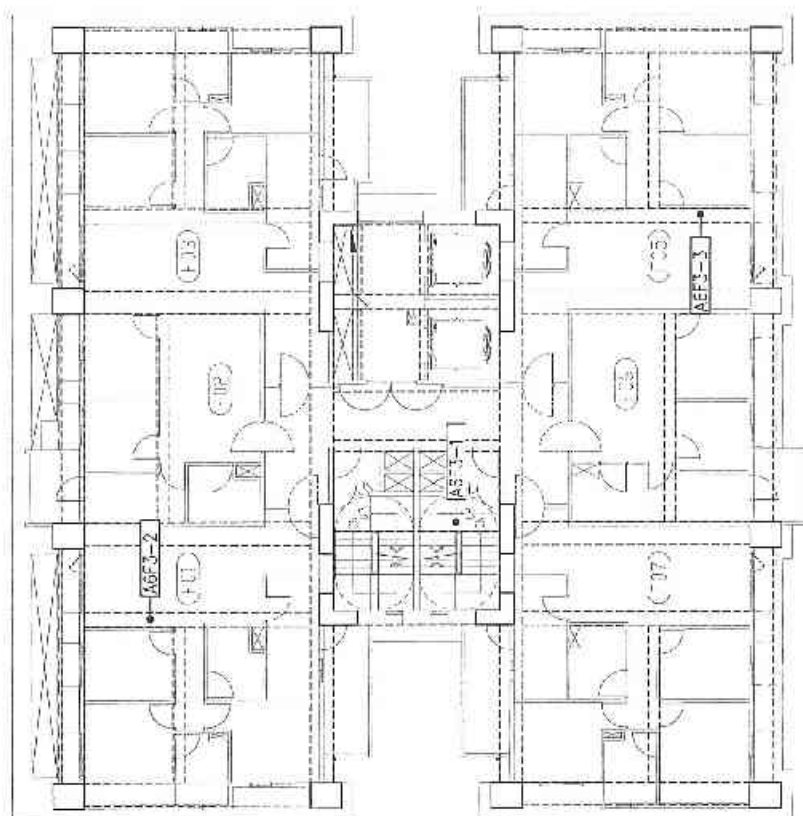

四層結構位置圖 (四層結構平面)

A6-2 厝棟

圖 示	
○	結構位置

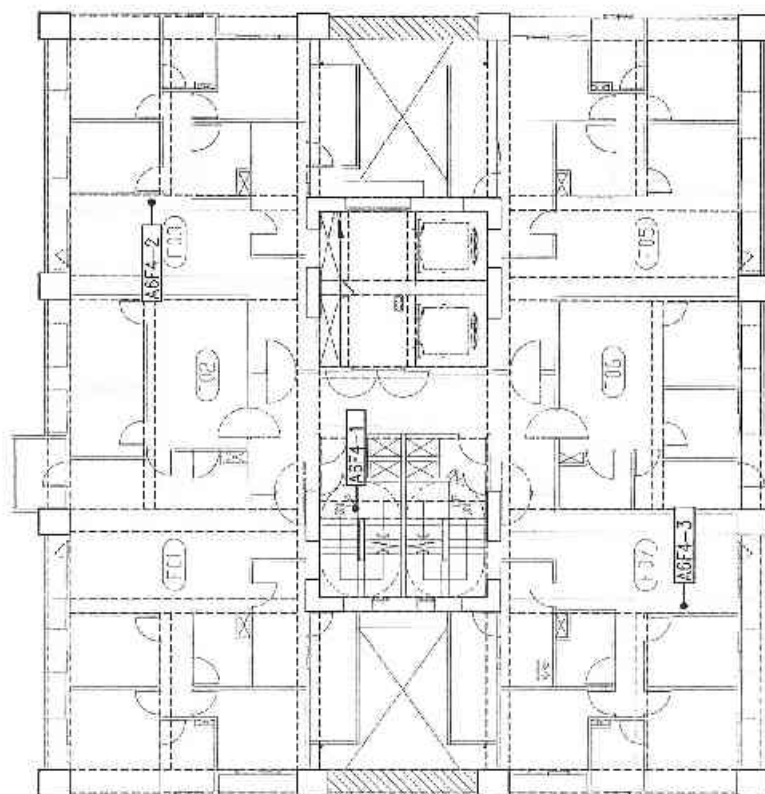


五層結構位置圖 (五層結構平面)

A6-2 厝棟

圖 示	
○	結構位置



A-120

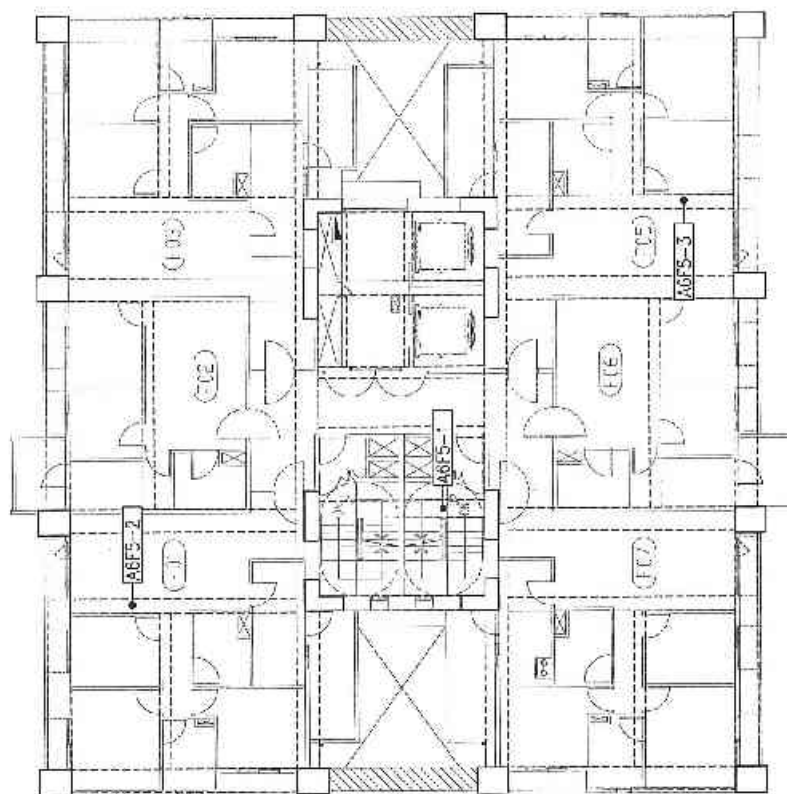


五層鑽心位置圖 (六層結構平面)

A5-2區-模

圖示	
A5-X-X	穿牆心位置

圖示

穿牆心位置

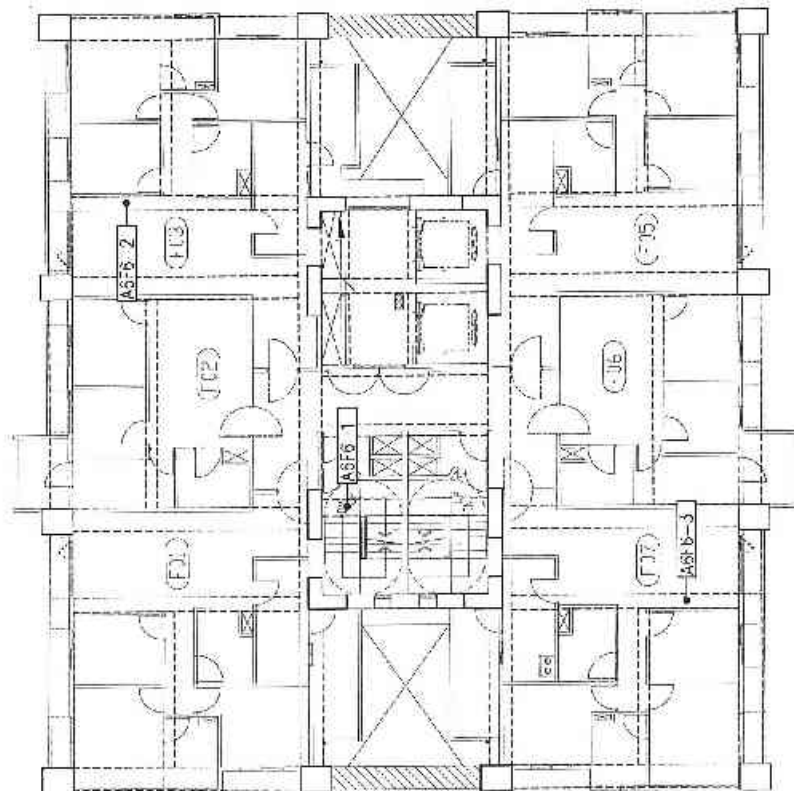

六層鑽心位置圖 (七層結構平面)

A5-2區-模


圖示	
A5-X-X	穿牆心位置

圖示

穿牆心位置



A-121

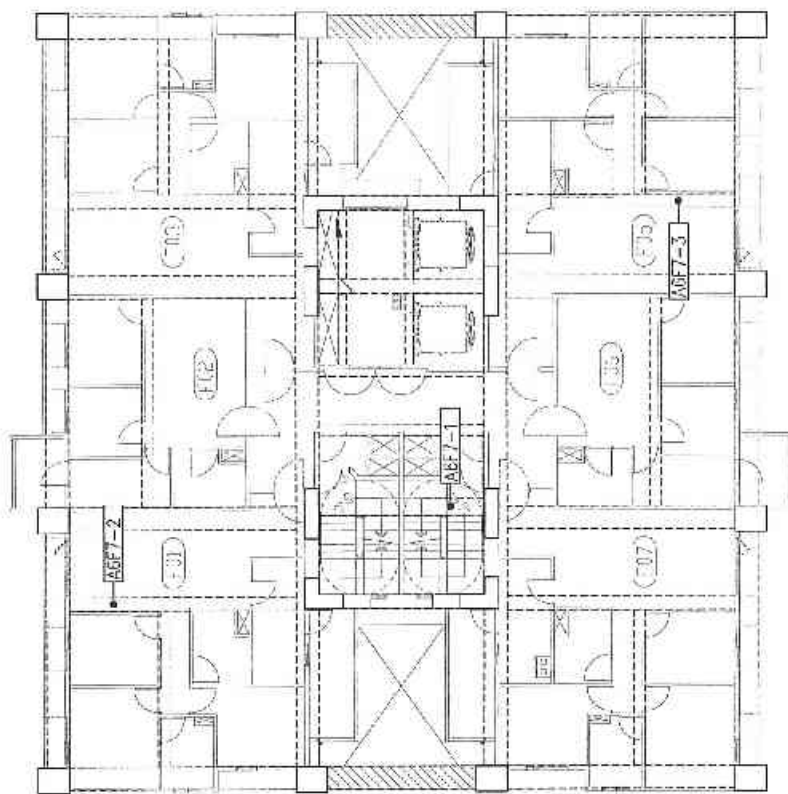


圖示

A6F7-2 電梯位置


七樓樓心位置圖 (八層結構平面)

A6-2區F樓

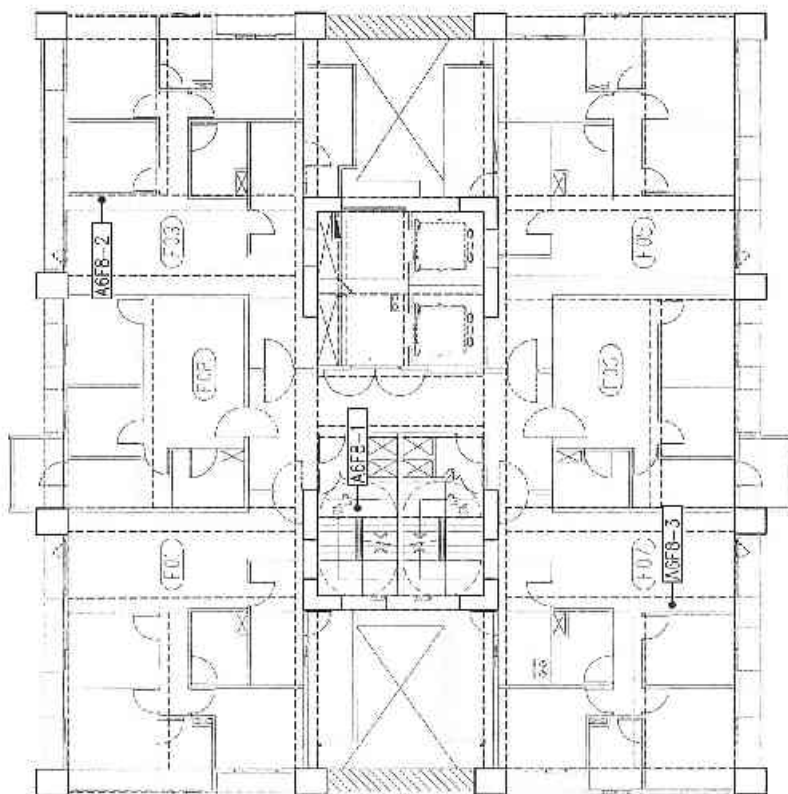

八樓樓心位置圖 (九層結構平面)

A6-2區F樓

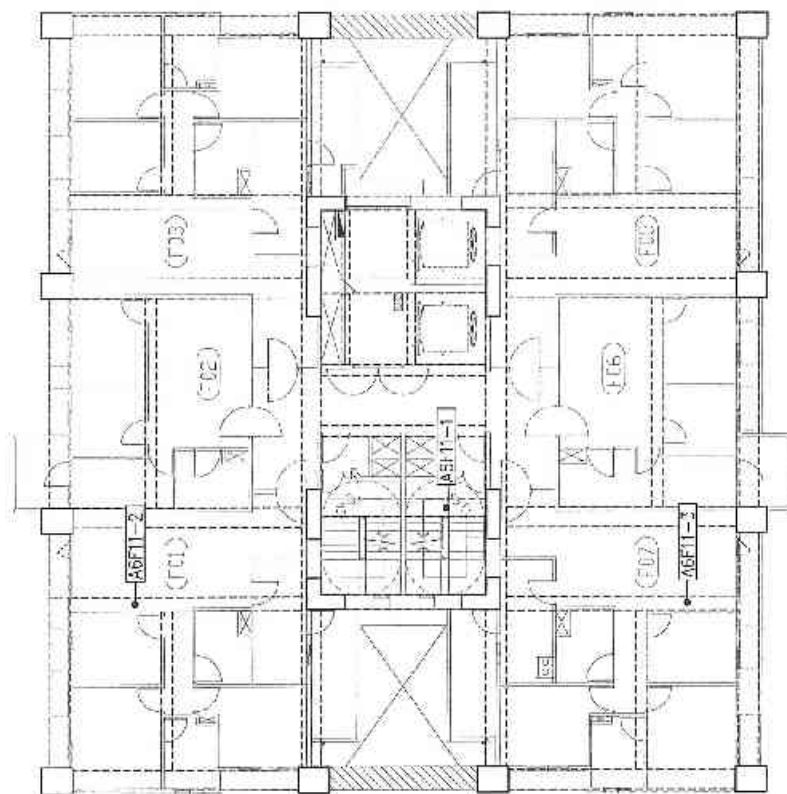


A-123

十一層鑽心位置圖 (十一層結構平面)

A6-2區F樓

圖示	
A6FX-X	鑽心位置

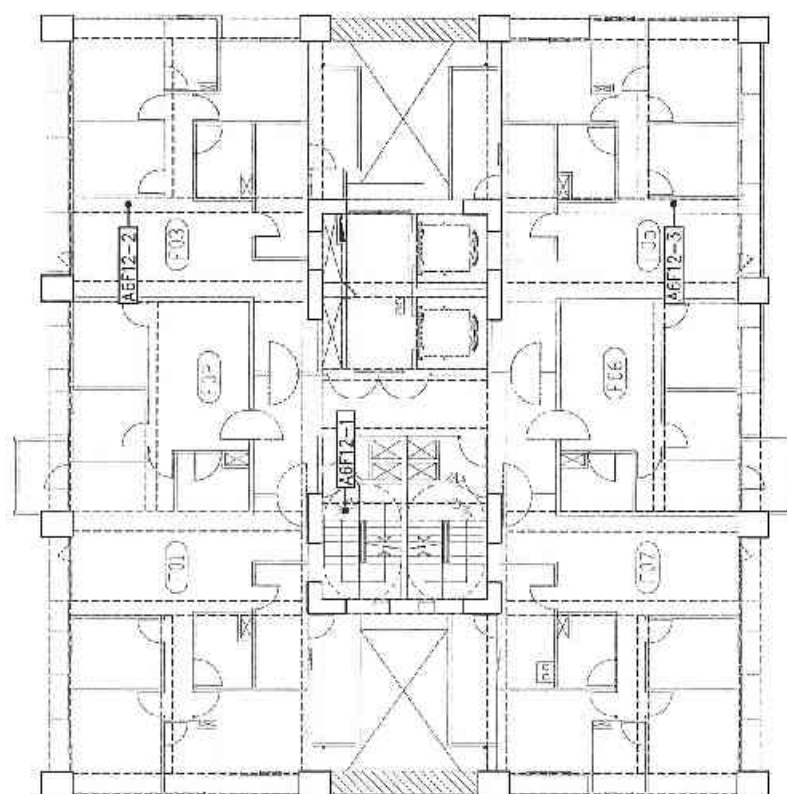


十二層鑽心位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區F樓

圖示	
A6FX-X	鑽心位置




A-124

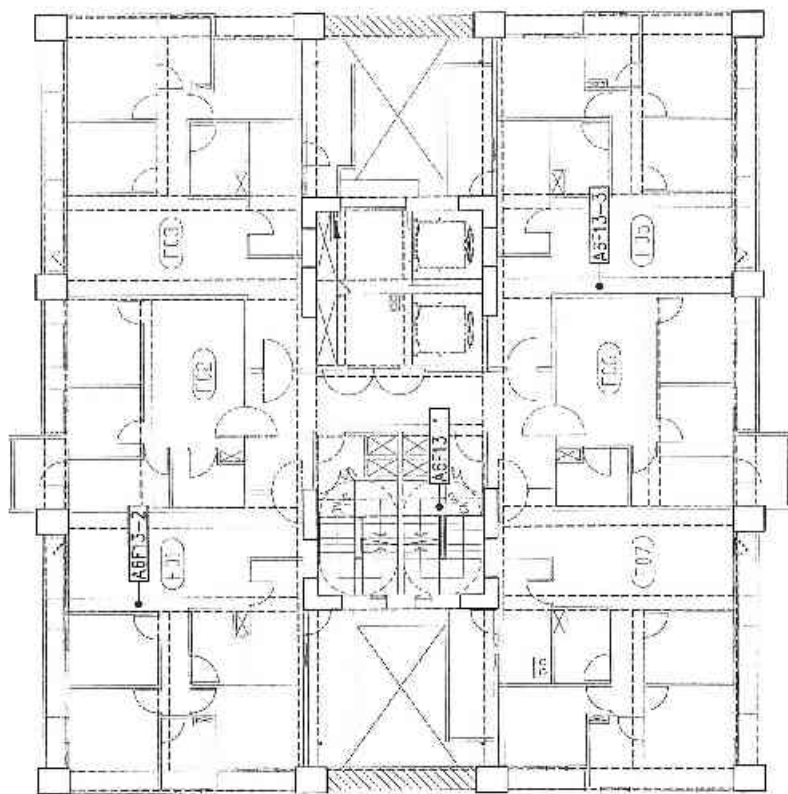

十三層樓心位置圖 (十四層結構平面)

A6-2圖二樓


圖示	
A6FX-X	梁線心位置

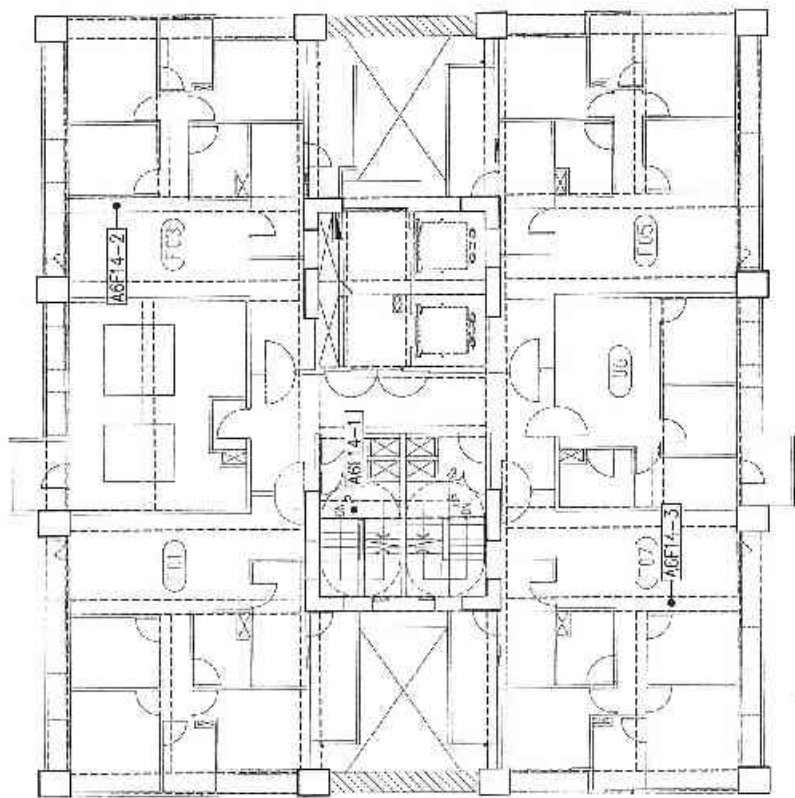

十四層樓心位置圖 (十五層結構平面)

A6-2圖F樓

圖示	
A6FX-X	梁線心位置

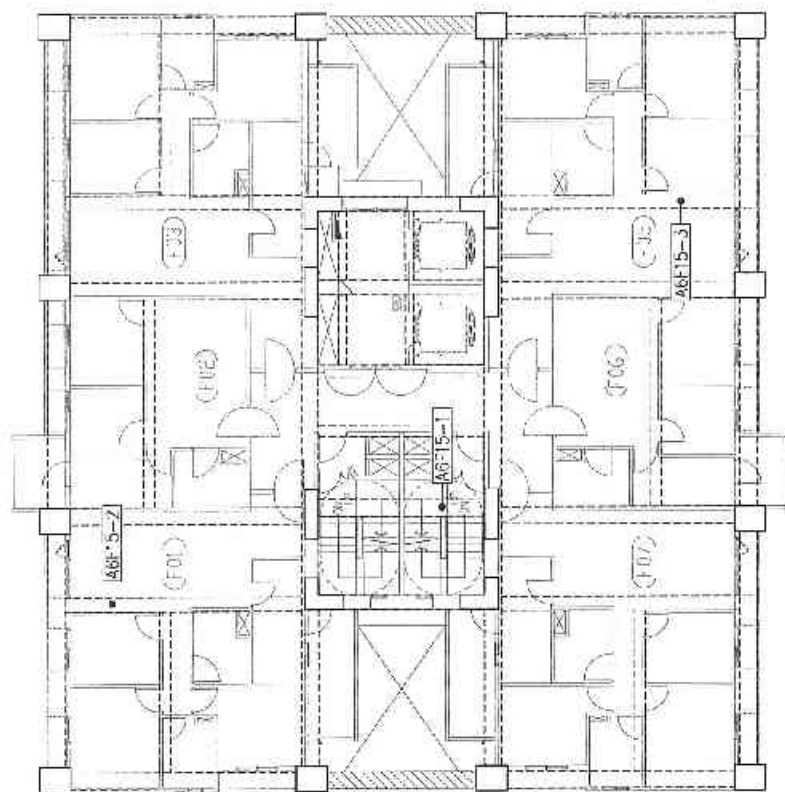


十五層樓心位置圖 (十六層結構平面)

A6-2 哥棟

圖示	A6F15-X
	結構位置

A-125

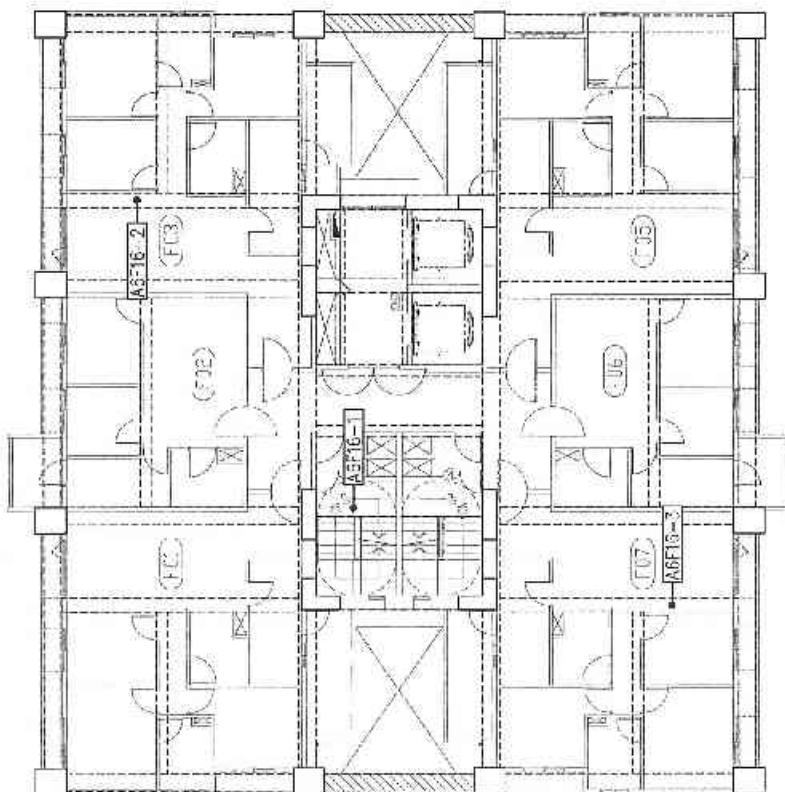


十六層樓心位置圖 (十七層結構平面)

A6-2 哥棟

圖示	A6F16-X
	結構位置



A-126

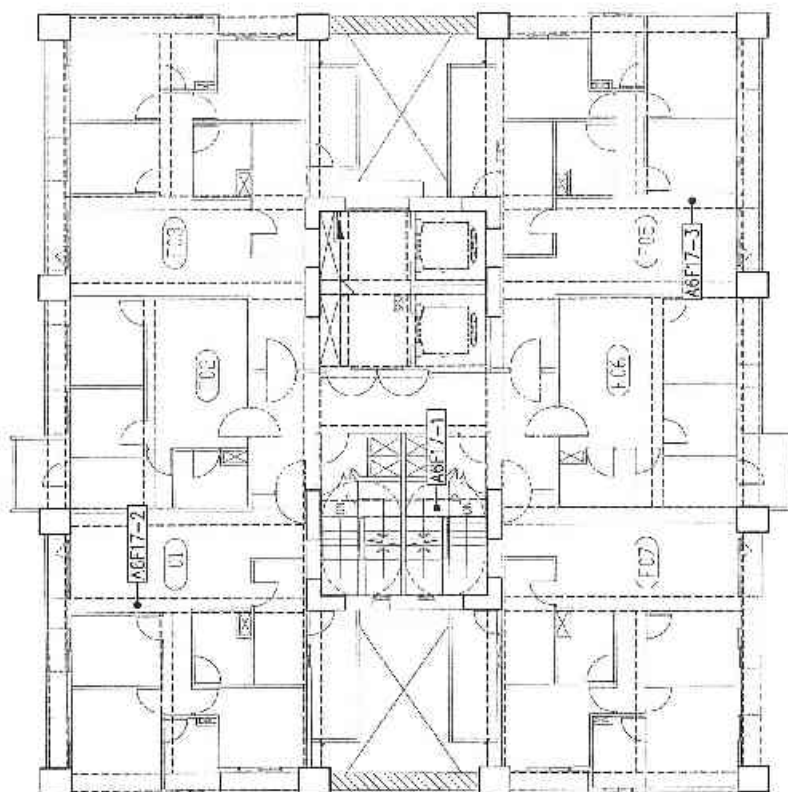


十八層樓心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2區-樓

圖示

A6F18-X 樓心位置

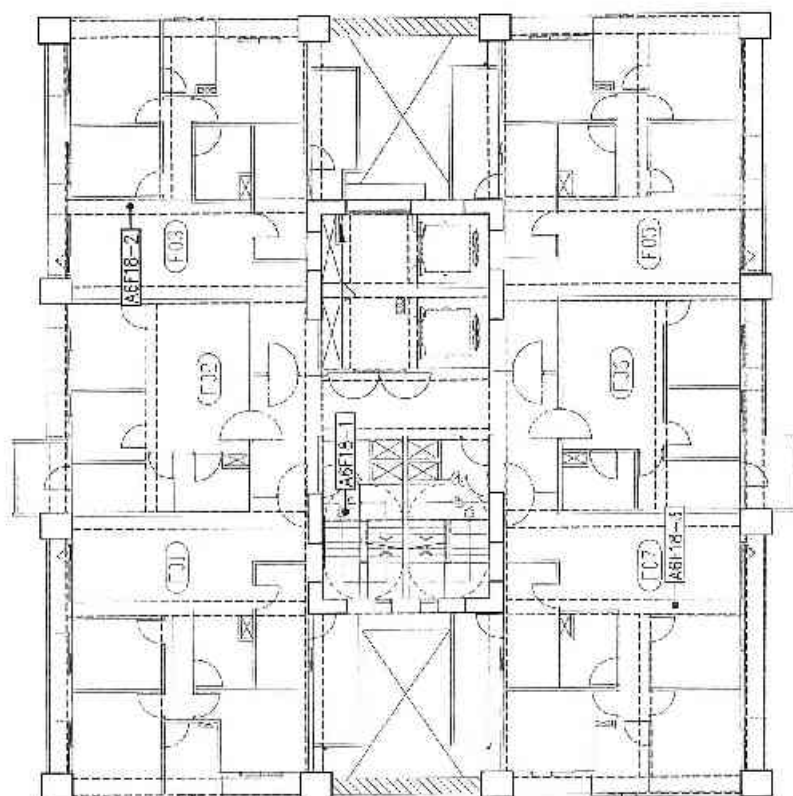

十八層樓心位置圖 (十九層結構平面)


A6-2區-樓

圖示

A6F19-X 樓心位置




A-127

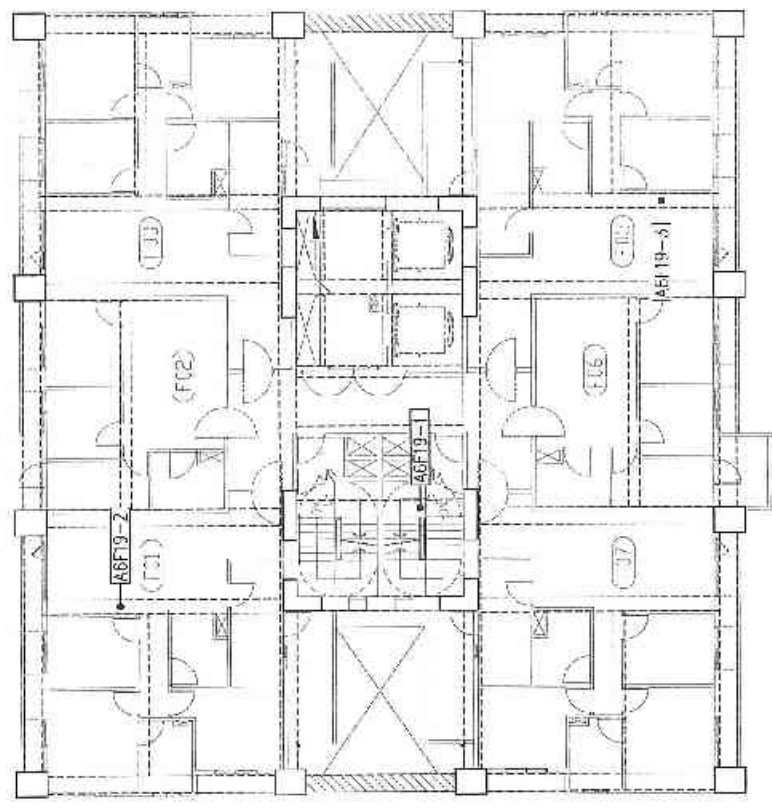

十九層鑽心位置圖 (十九層結構平面)

A6-2區棟

圖示	
	鑽心位置

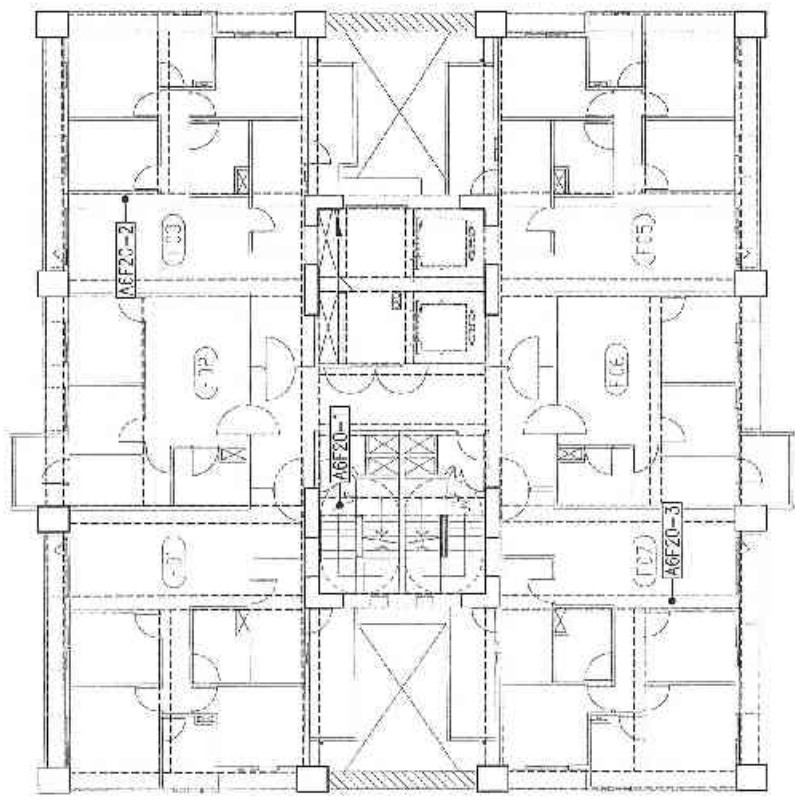


二十層鑽心位置圖 (二十層結構平面)

A6-2區棟

圖示	
	鑽心位置




A-128

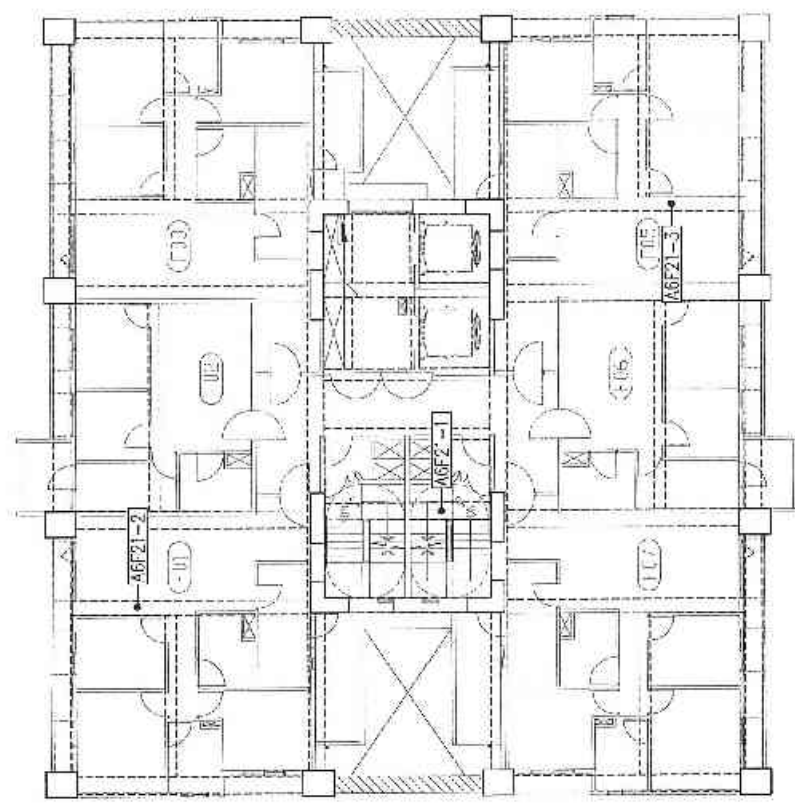

二十一層樓心位置圖(二十一層結構平面)

A6-2 圖樣


圖示	A6FX-X	樓層心位置
----	--------	-------

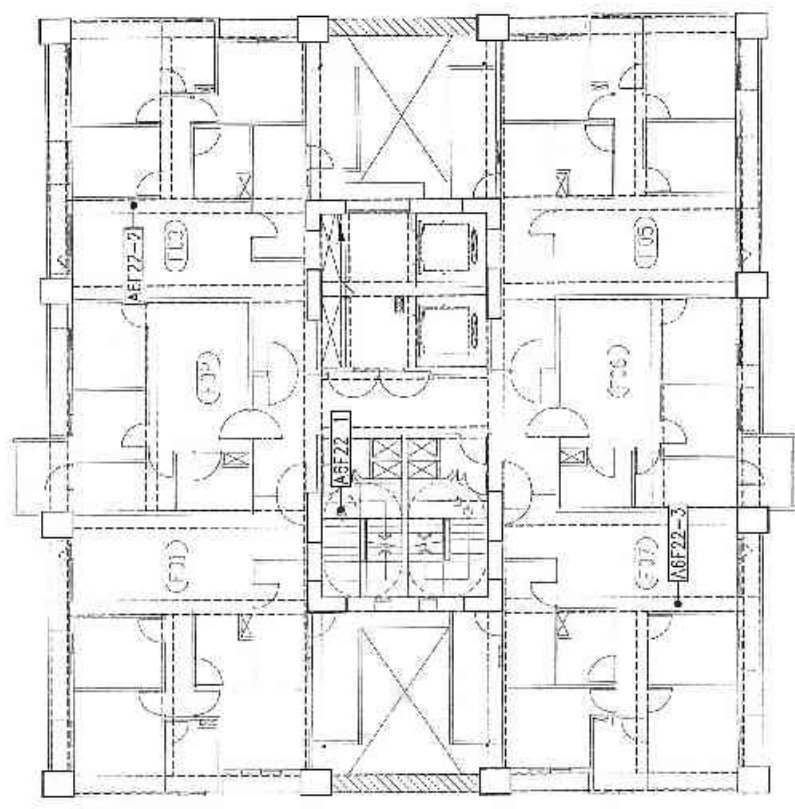

二十二層樓心位置圖(二十二層結構平面)

A6-2 圖樣


圖示	A6FX-X	樓層心位置
----	--------	-------

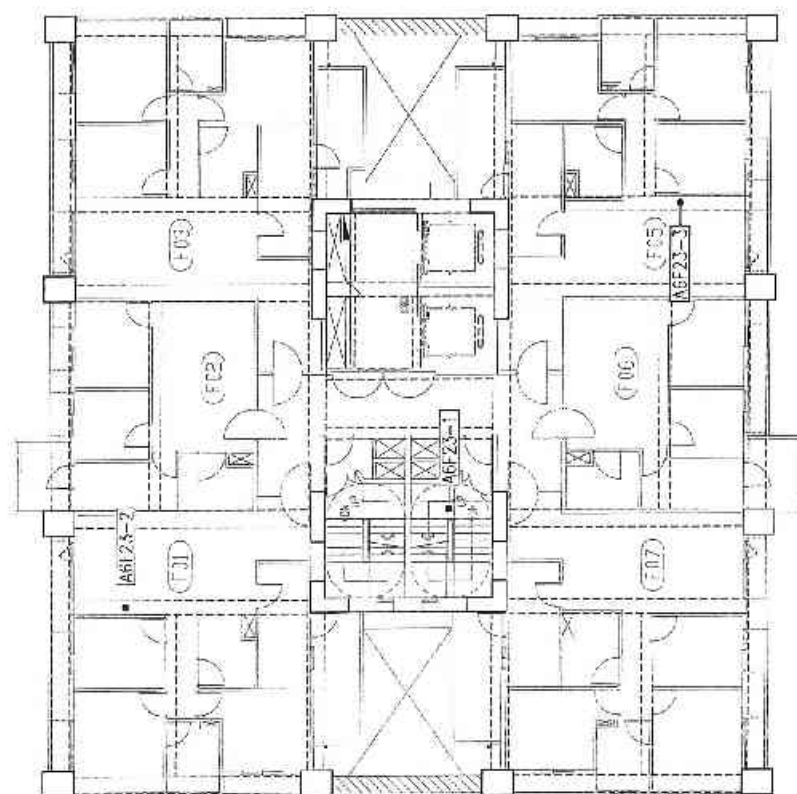

一一三層鑽心位置圖(二十公層結構平面)

A6-2 哥棟

圖示	
A6FX-X	鑽心位置

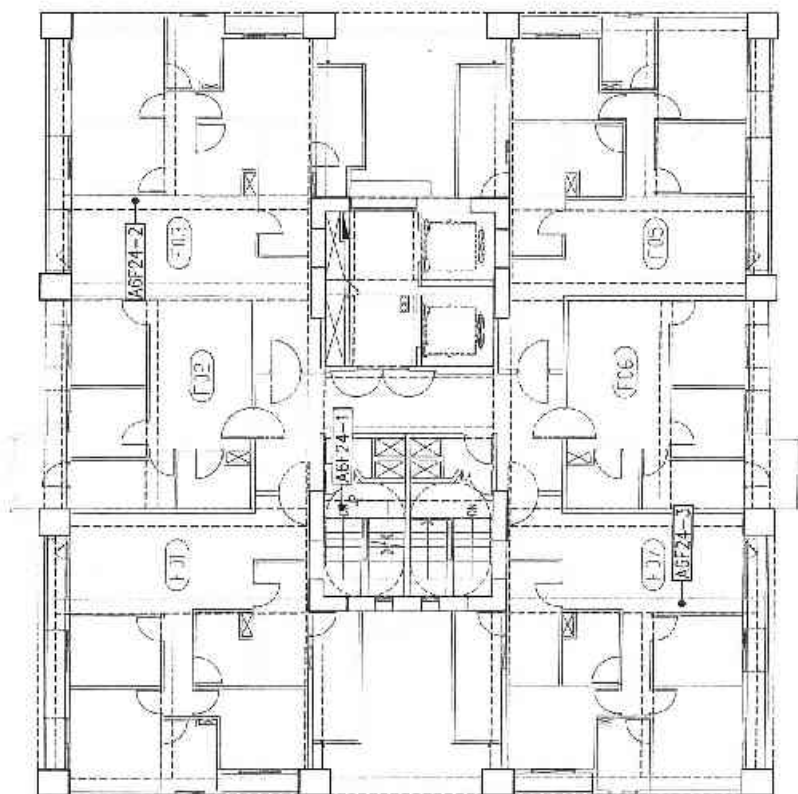


一十四層鑽心位置圖(一十四層結構平面)



A6-2 哥棟

圖示	
A6FX-X	鑽心位置

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

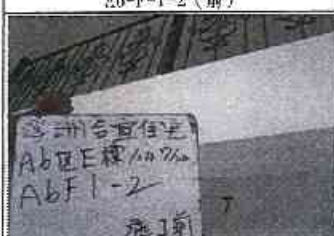鑽心取樣過程說明 A6-F-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-1-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-1-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-1-3
			



A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

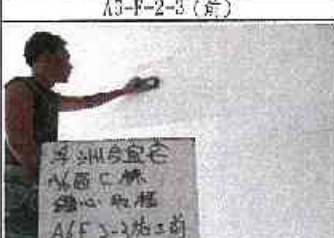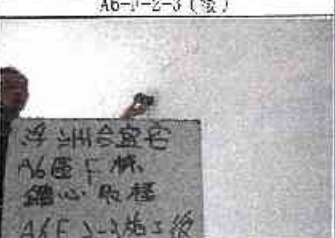鑽心取樣過程說明 A6-F-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-2-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-2-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-2-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-3-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

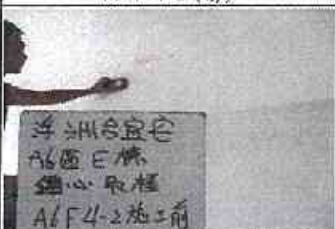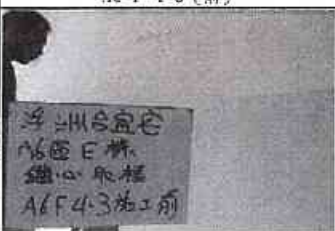鑽心取樣過程說明 A6-F-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-4-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-5-1
鑽心取樣過程說明 A6-F-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-5-2
鑽心取樣過程說明 A6-F-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-5-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-6-1
鑽心取樣過程說明 A6-F-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-6-2
鑽心取樣過程說明 A6-F-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-6-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-7-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-7-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-7-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-8-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-8-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-8-3
			


A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-9-1
鑽心取樣過程說明 A6-F-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-9-2
鑽心取樣過程說明 A6-F-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-9-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-10-1
鑽心取樣過程說明 A6-F-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-10-2
鑽心取樣過程說明 A6-F-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-10-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

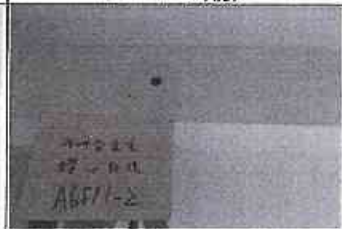鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-11-1 (前)	A6-F-11-1 (中)	A6-F-11-1 (後)	A6-F-11-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-11-2 (前)	A6-F-11-2 (中)	A6-F-11-2 (後)	A6-F-11-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-11-3 (前)	A6-F-11-3 (中)	A6-F-11-3 (後)	A6-F-11-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-12-1 (前)	A6-F-12-1 (中)	A6-F-12-1 (後)	A6-F-12-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-12-2 (前)	A6-F-12-2 (中)	A6-F-12-2 (後)	A6-F-12-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-12-3 (前)	A6-F-12-3 (中)	A6-F-12-3 (後)	A6-F-12-3
			



A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-13-1
鑽心取樣過程說明 A6-F-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-13-2
鑽心取樣過程說明 A6-F-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-13-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-14-1
鑽心取樣過程說明 A6-F-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-14-2
鑽心取樣過程說明 A6-F-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-14-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

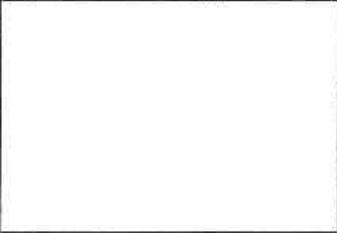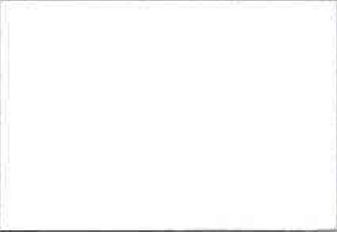鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-15-1 (前)	A6-F-15-1 (中)	A6-F-15-1 (後)	A6-F-15-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-15-2 (前)	A6-F-15-2 (中)	A6-F-15-2 (後)	A6-F-15-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-15-3 (前)	A6-F-15-3 (中)	A6-F-15-3 (後)	A6-F-15-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-16-1 (前)	A6-F-16-1 (中)	A6-F-16-1 (後)	A6-F-16-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-16-2 (前)	A6-F-16-2 (中)	A6-F-16-2 (後)	A6-F-16-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-16-3 (前)	A6-F-16-3 (中)	A6-F-16-3 (後)	A6-F-16-3
			




A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-17-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-17-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-17-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-F-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-18-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-18-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-18-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

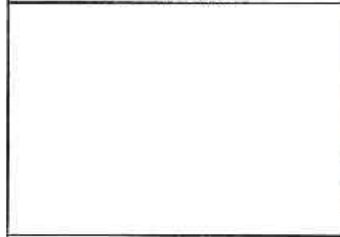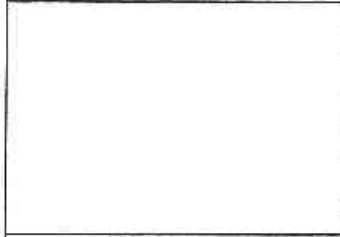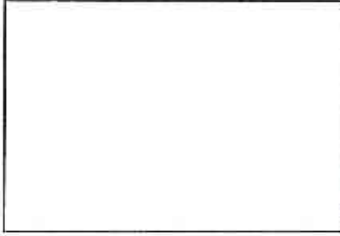鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-19-1 (前)	A6-F-19-1 (中)	A6-F-19-1 (後)	A6-F-19-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-19-2 (前)	A6-F-19-2 (中)	A6-F-19-2 (後)	A6-F-19-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-19-3 (前)	A6-F-19-3 (中)	A6-F-19-3 (後)	A6-F-19-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-20-1 (前)	A6-F-20-1 (中)	A6-F-20-1 (後)	A6-F-20-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-20-2 (前)	A6-F-20-2 (中)	A6-F-20-2 (後)	A6-F-20-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-20-3 (前)	A6-F-20-3 (中)	A6-F-20-3 (後)	A6-F-20-3
			


A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-21-1 (前)	A6-F-21-1 (中)	A6-F-21-1 (後)	A6-F-21-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-21-2 (前)	A6-F-21-2 (中)	A6-F-21-2 (後)	A6-F-21-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-21-3 (前)	A6-F-21-3 (中)	A6-F-21-3 (後)	A6-F-21-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-22-1 (前)	A6-F-22-1 (中)	A6-F-22-1 (後)	A6-F-22-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-22-2 (前)	A6-F-22-2 (中)	A6-F-22-2 (後)	A6-F-22-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-F-22-3 (前)	A6-F-22-3 (中)	A6-F-22-3 (後)	A6-F-22-3

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

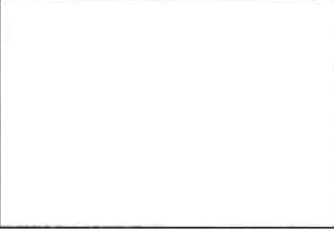鑽心取樣過程說明 A6-F-23-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-23-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-23-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-23-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-23-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-23-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-23-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-23-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-23-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-23-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-23-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-23-3
			

A6區F棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


鑽心取樣過程說明 A6-F-24-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-24-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-24-1 (後)	中性化試驗說明 A6-F-24-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-24-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-24-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-24-2 (後)	中性化試驗說明 A6-F-24-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-F-24-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-F-24-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-F-24-3 (後)	中性化試驗說明 A6-F-24-3
			

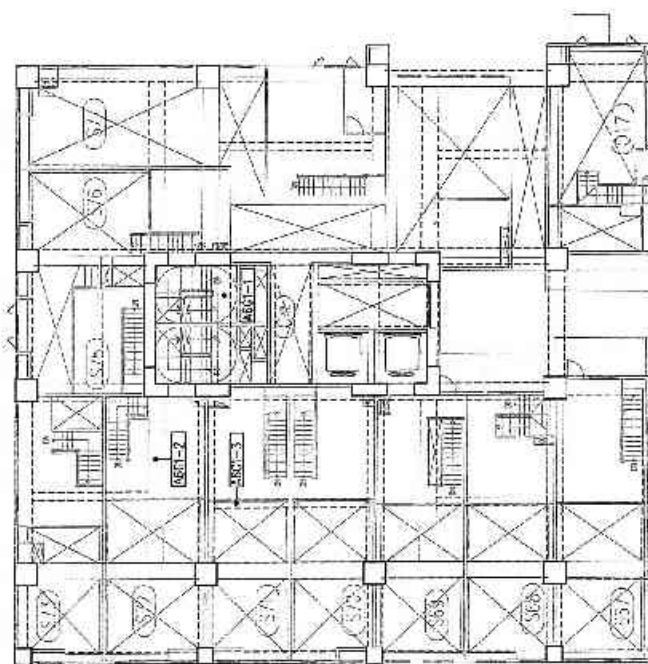

二層樓心位置圖 (二層結構平面)
A6-2區C棟


圖示
1:500~1:1000 結構心位置

A-142

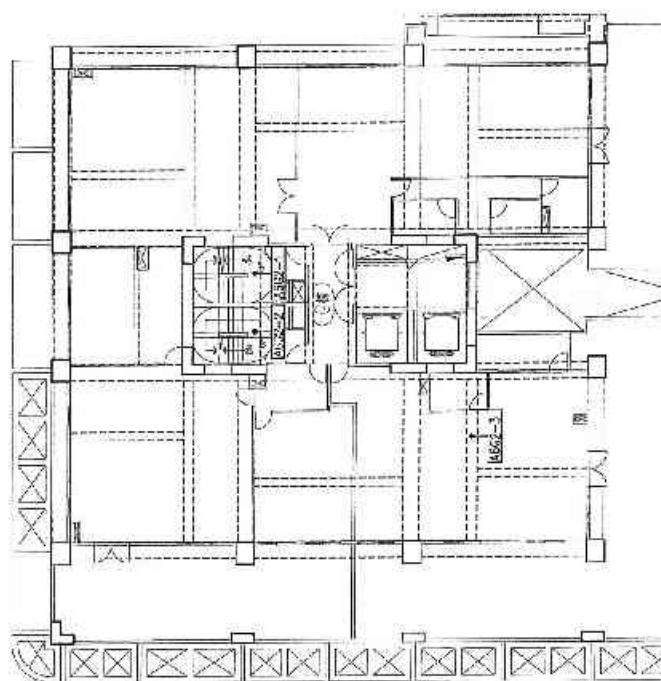

三層樓心位置圖 (三層結構平面)
A6-2區G棟

圖示
1:500~1:1000 結構心位置

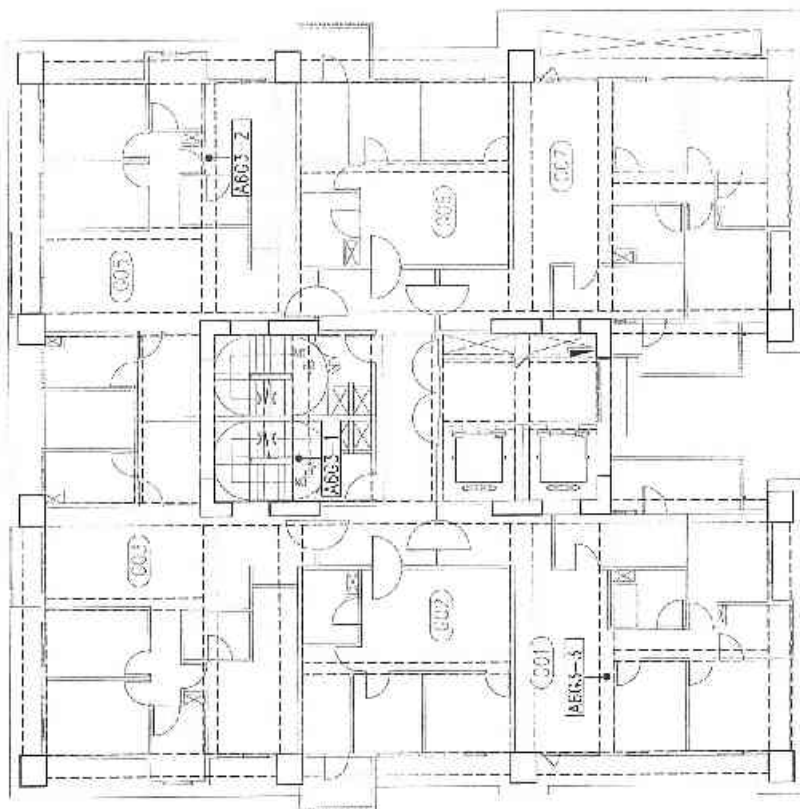


三層樓心位置圖 (四層結構平面)

A6-2區G棟

圖示

A6G3-1 樓梯位置

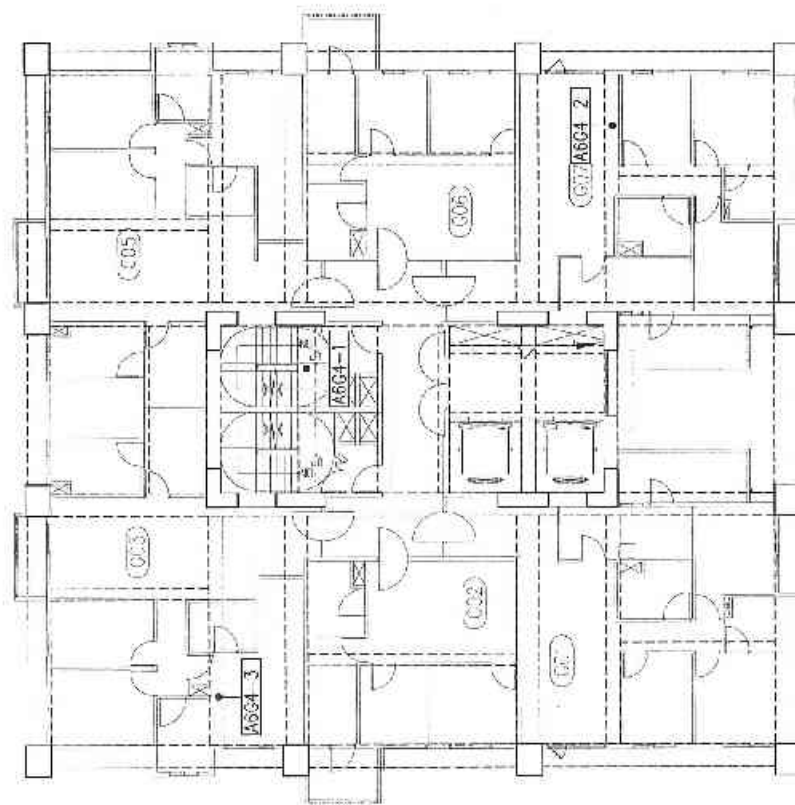


四層樓心位置圖 (五層結構平面)

A6-2區G棟

圖示

A6G4-1 樓梯位置

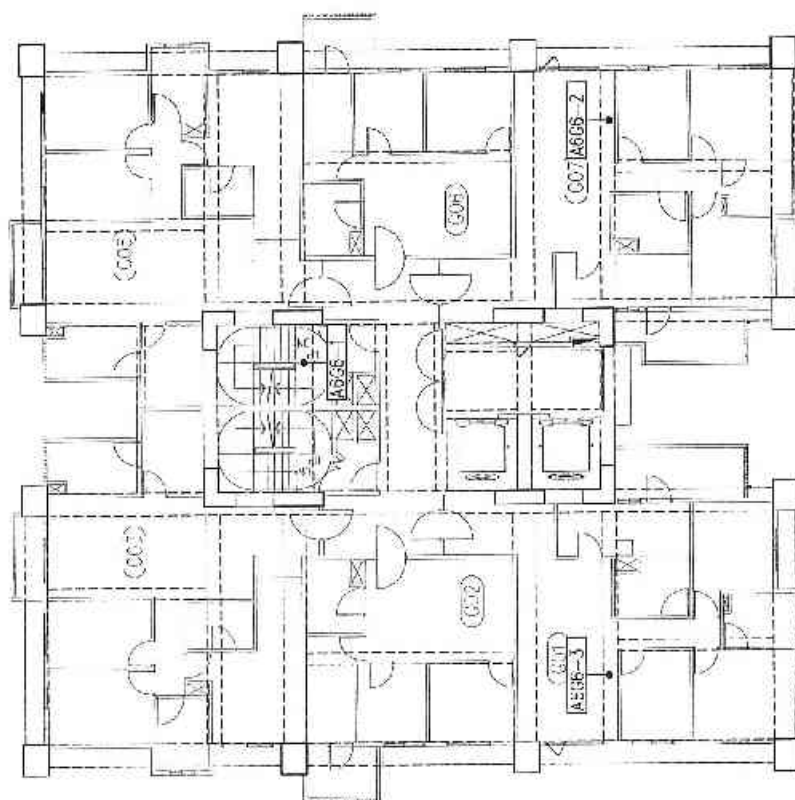


六層鑽心位置圖 (七層結構平面)

A6-2區G棟

示

AGX-X

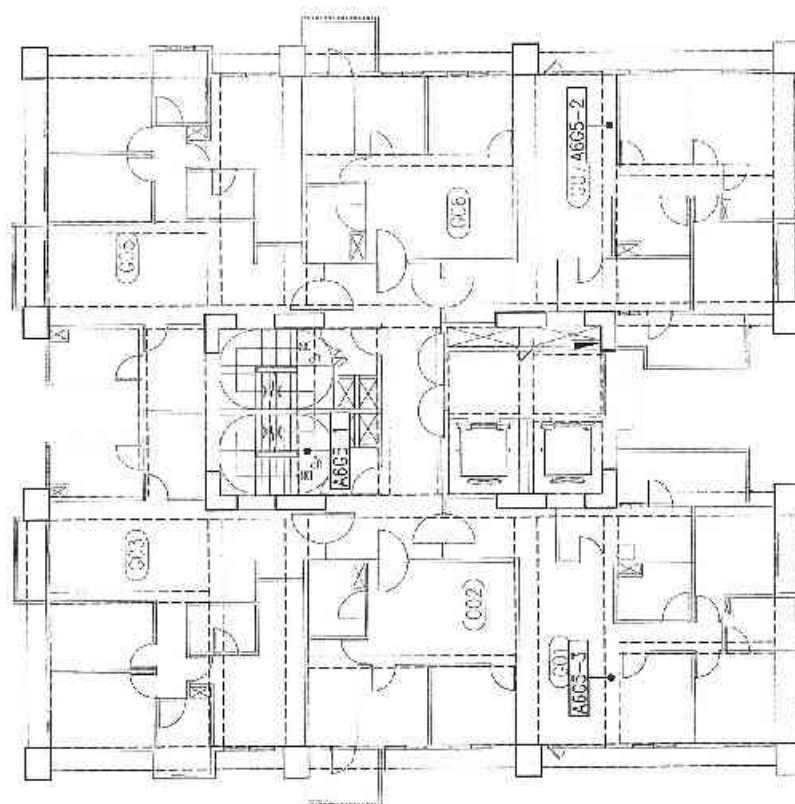


五層鑽心位置圖 (六層結構平面)

A5-2 国模

圖示

AGC-X-X

A-144

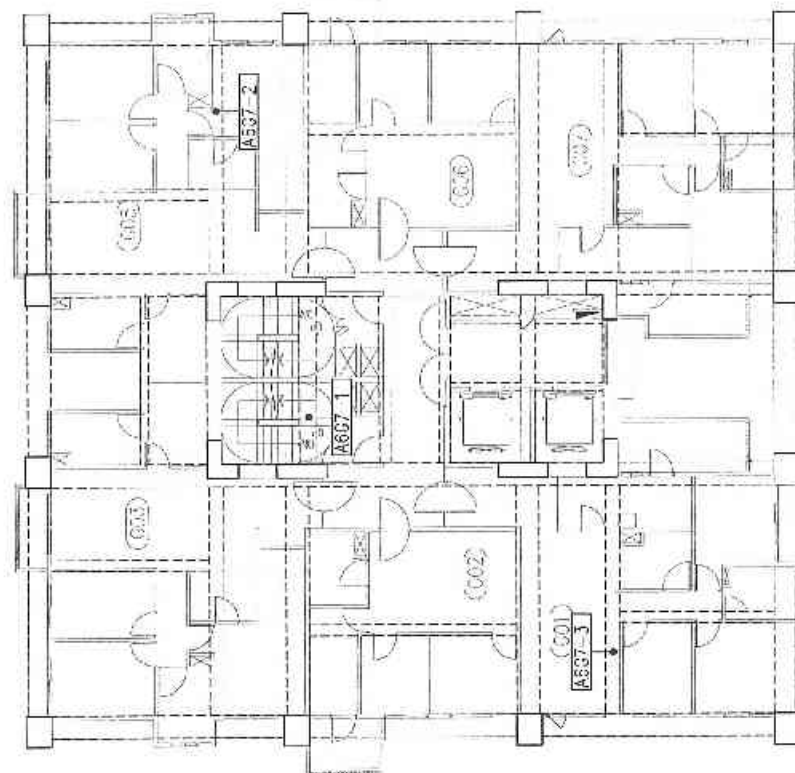


圖示

A607-1 樓梯心位置

八層樓心位置圖 (八層結構平面)

A6-2區G棟


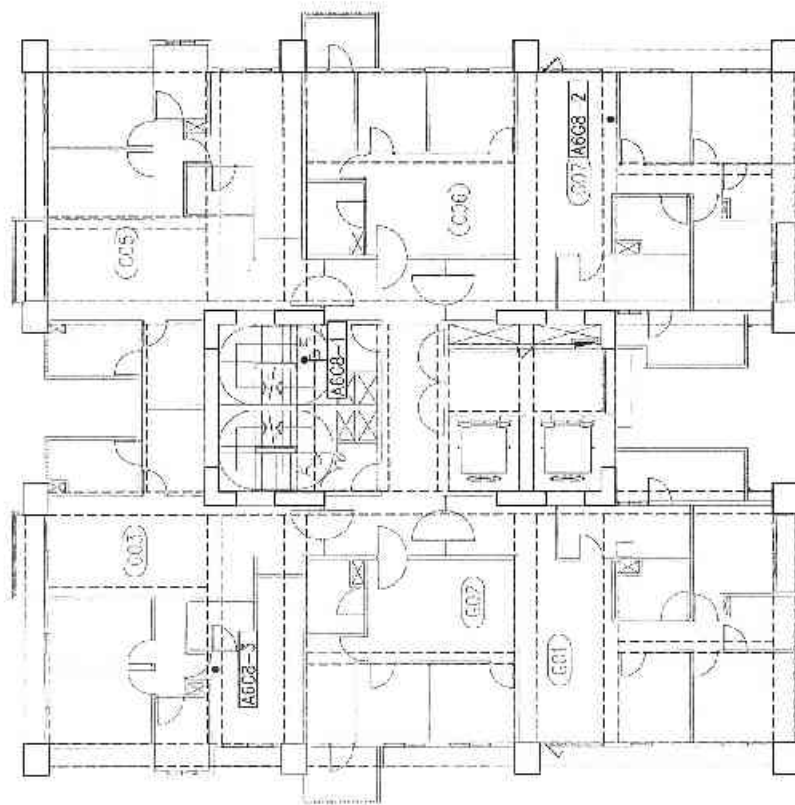



圖示

A608-1 樓梯心位置

九層樓心位置圖 (九層結構平面)

A6-2區G棟

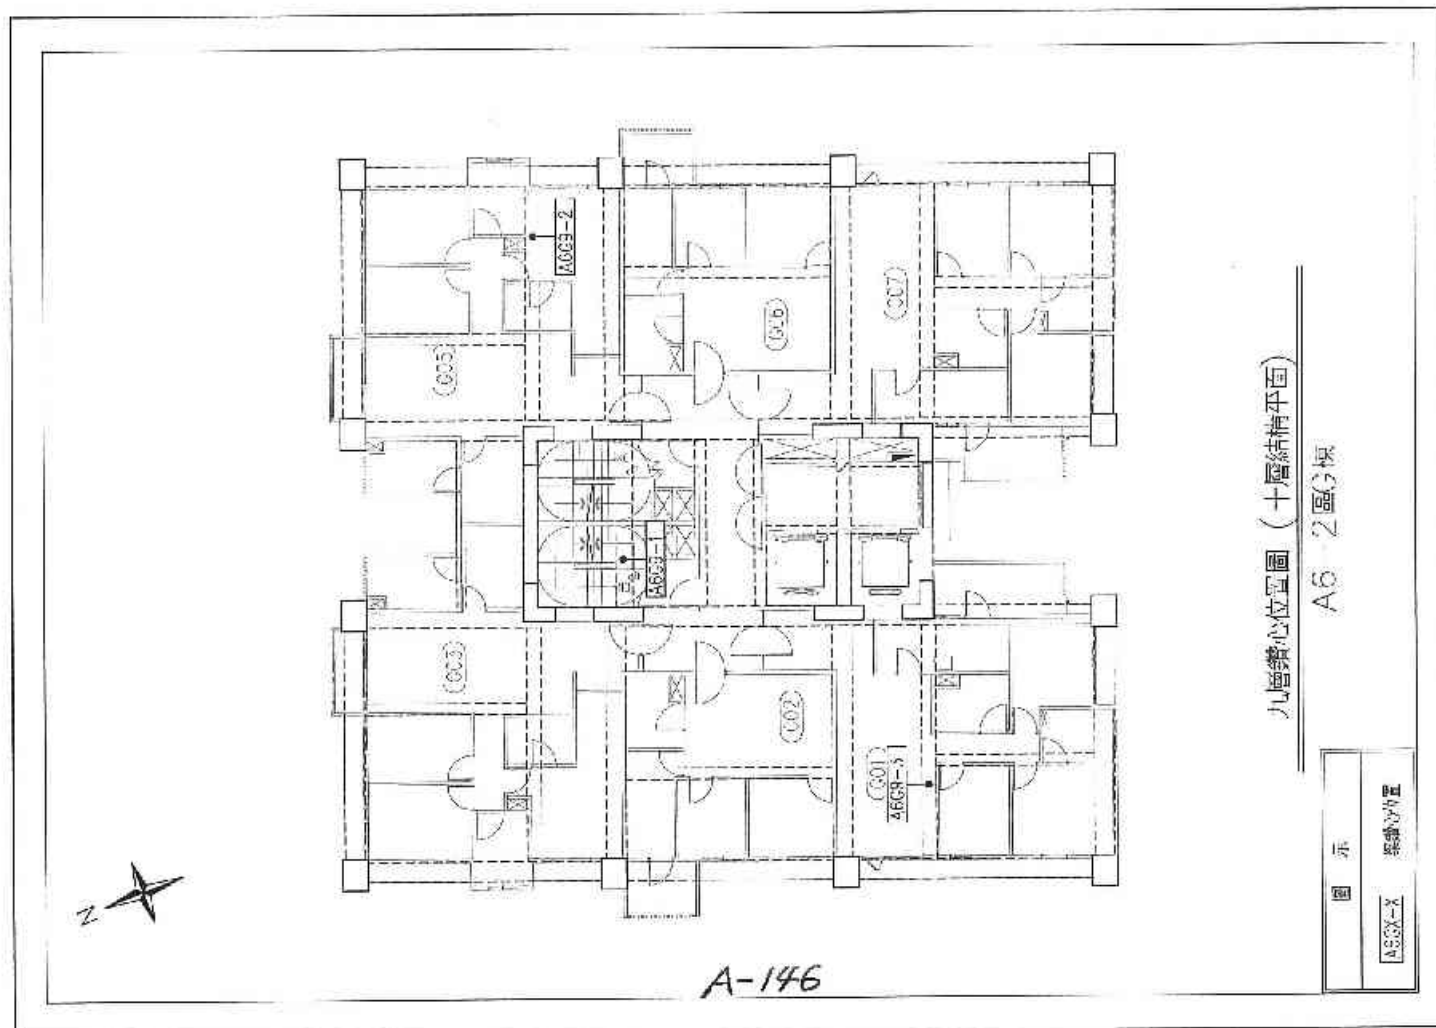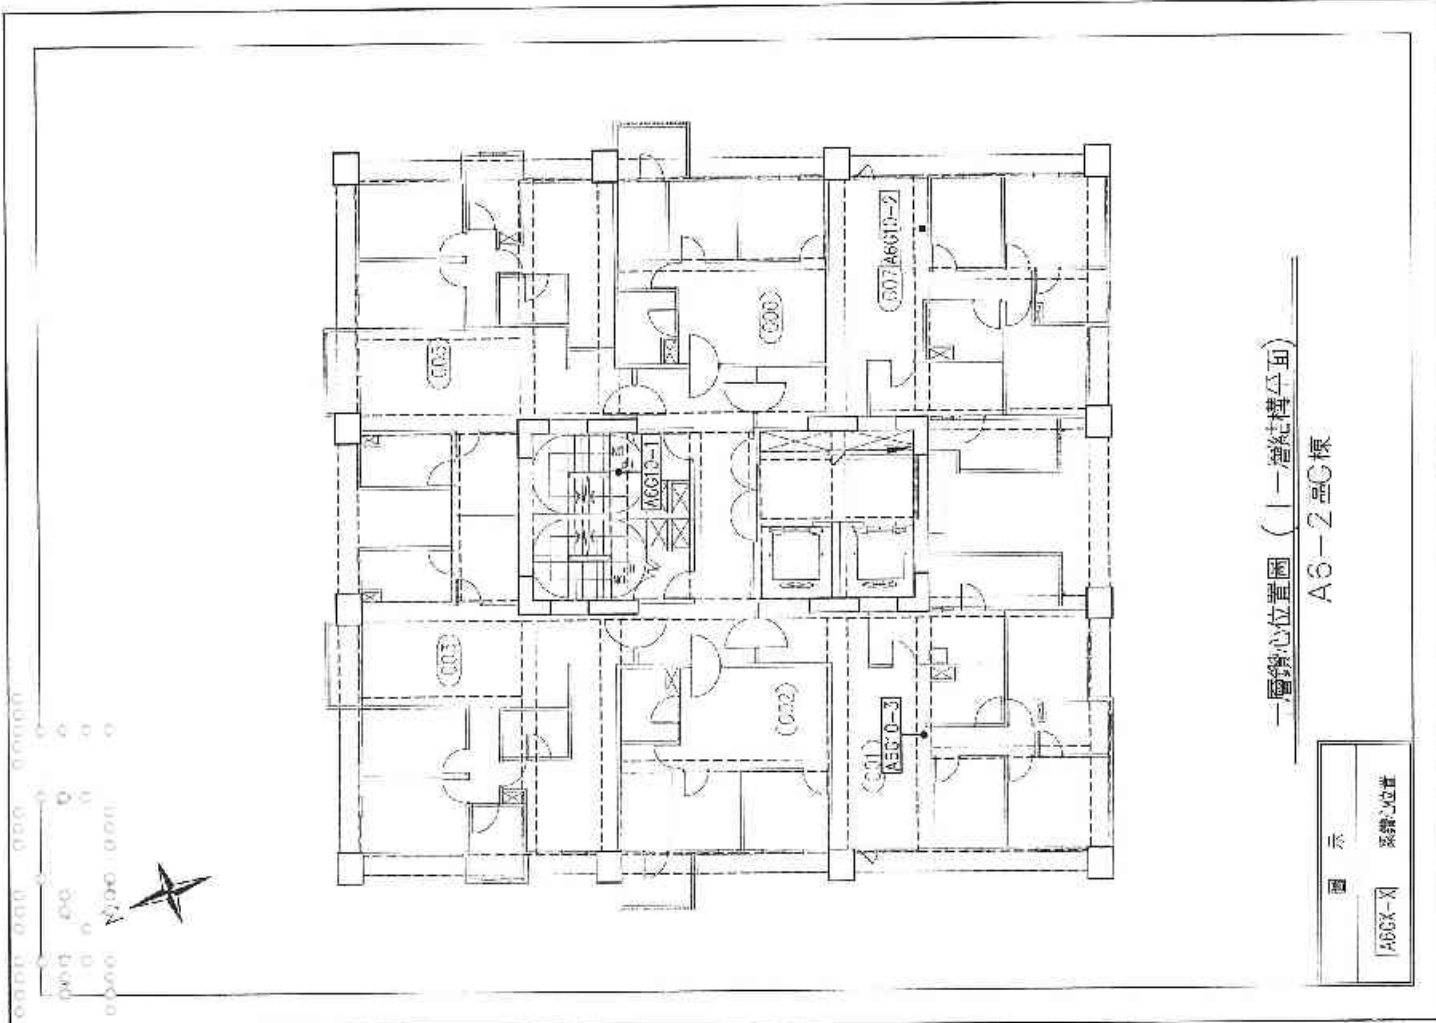


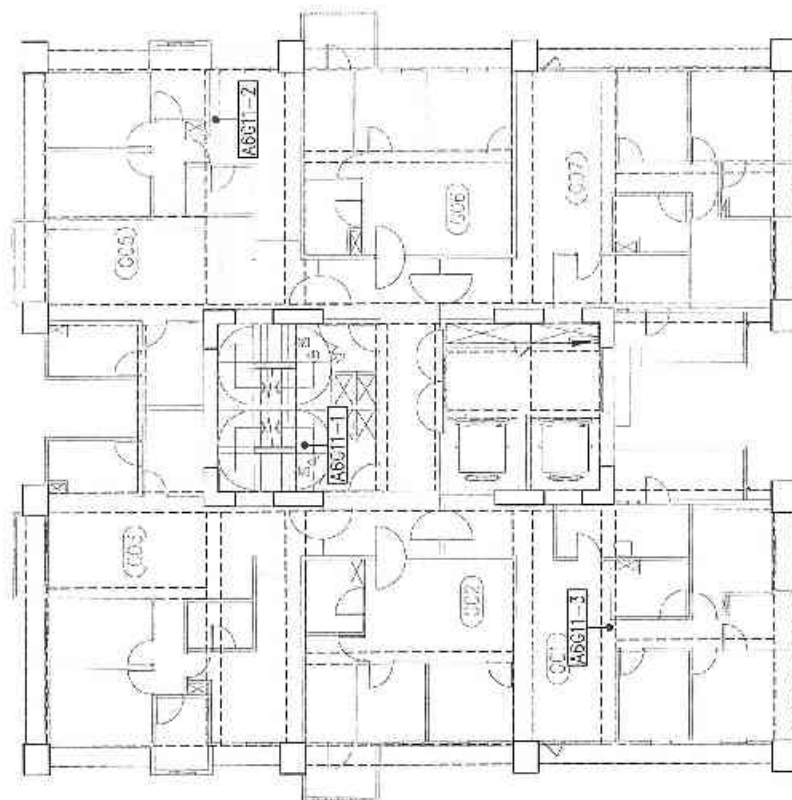

十一層鑽心位置圖 (一一層結構平面)

A6-2區C棟


圖示	
A60X-X	鑽心位置

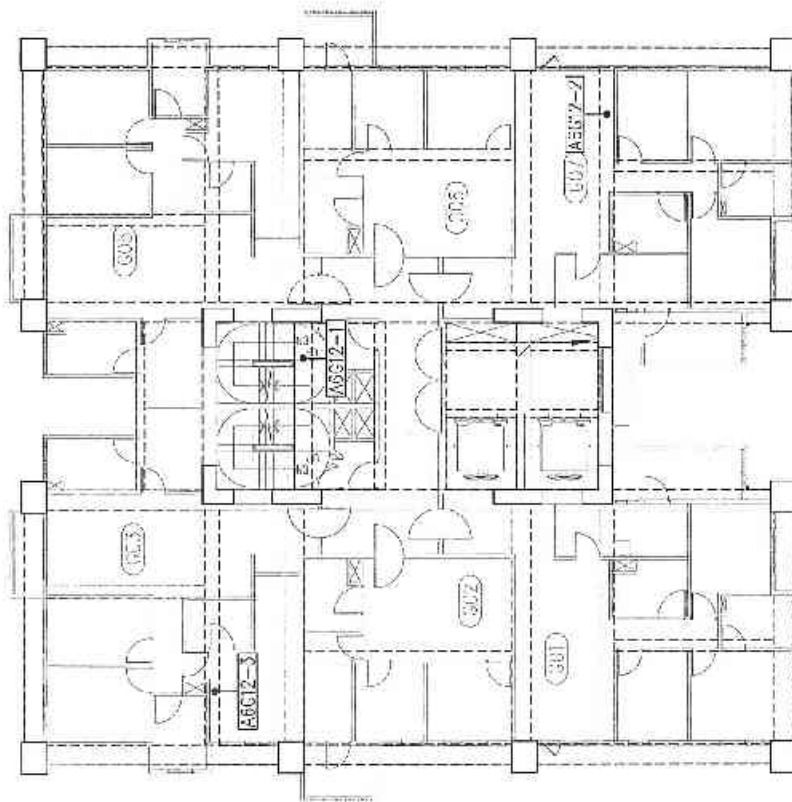

十一層鑽心位置圖 (十三層結構平面)

A6-2區C棟

圖示	
A60X-X	鑽心位置

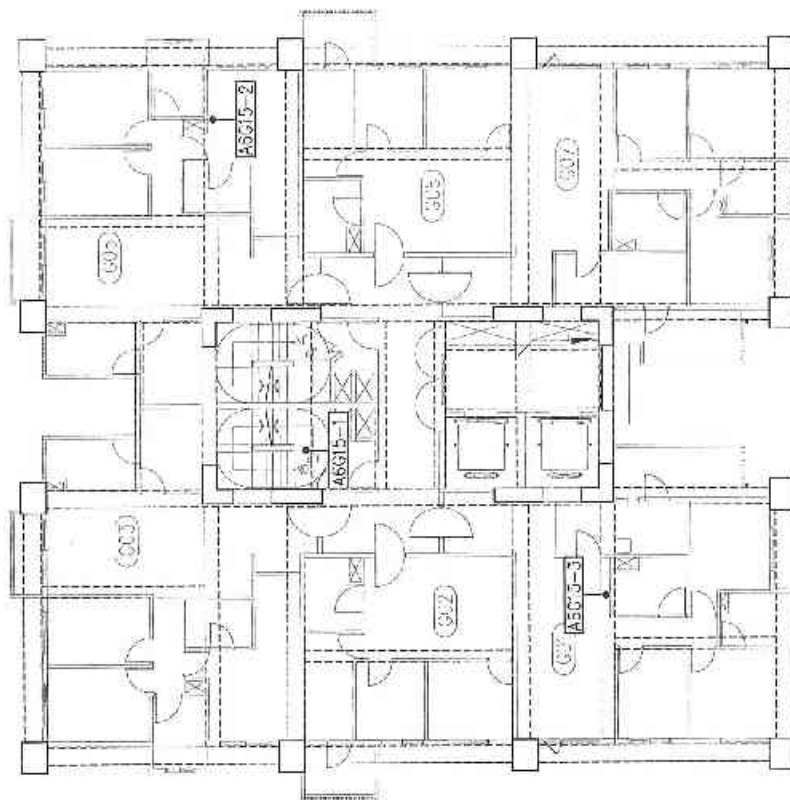


A-149

十五層核心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2區G棟


圖示
A6G15-1
結構位置

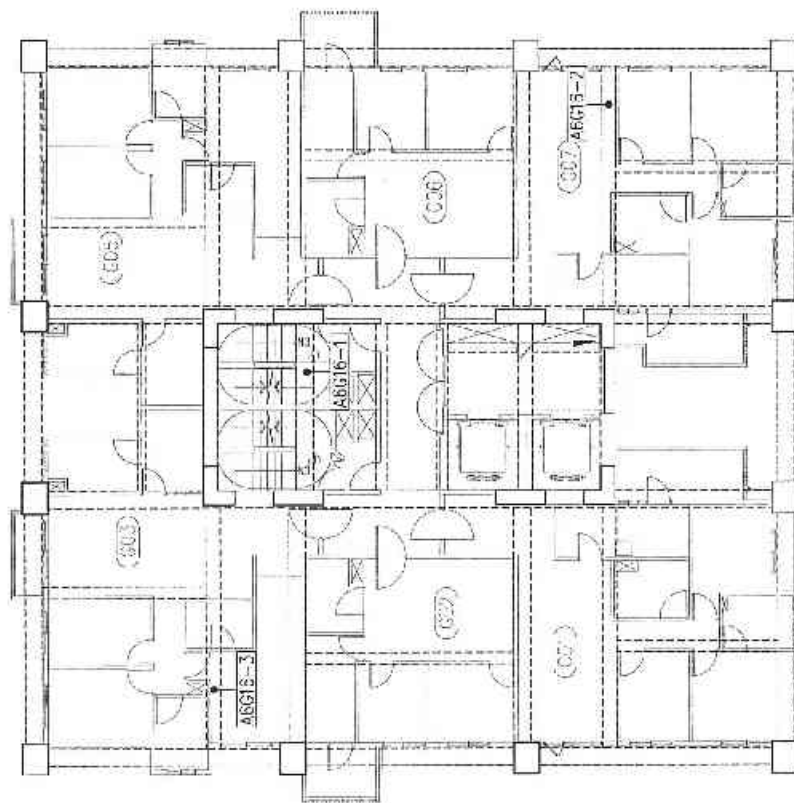

十六層核心位置圖 (十七層結構平面)

A6-2區G棟

圖示
A6G16-1
結構位置

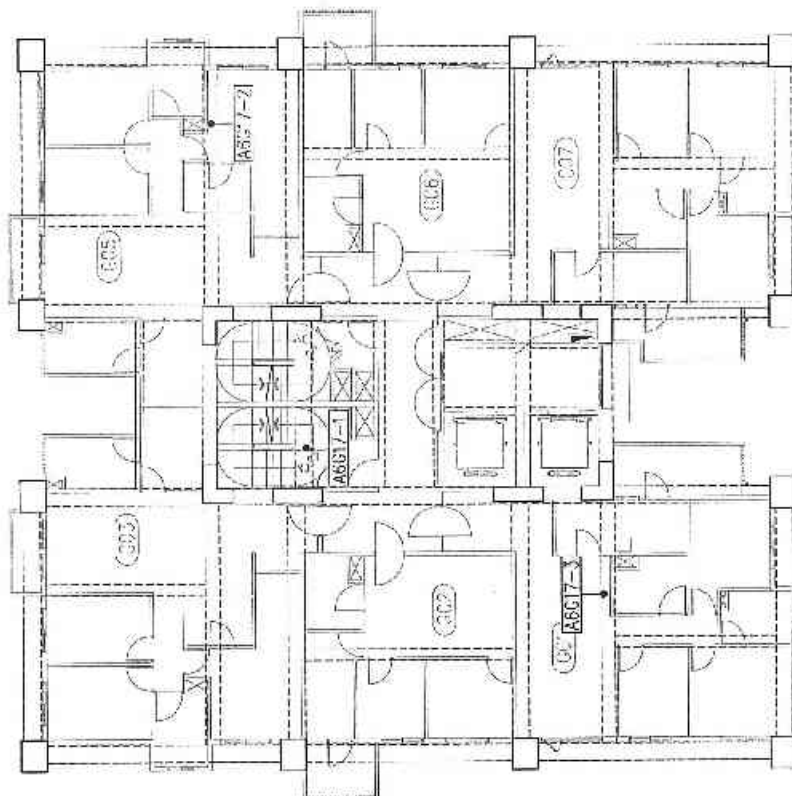


A-150

十七層鑽心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2 17F

圖示

A6-2 17F 鑽心位置

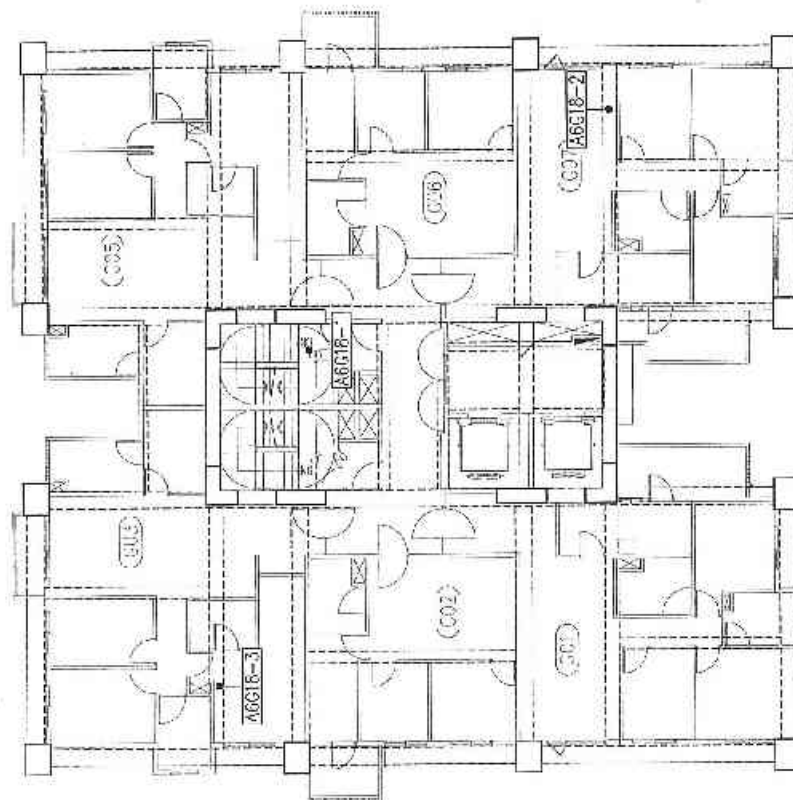


十八層鑽心位置圖 (十九層結構平面)

A6-2 18F

圖示


A6-2 18F 鑽心位置

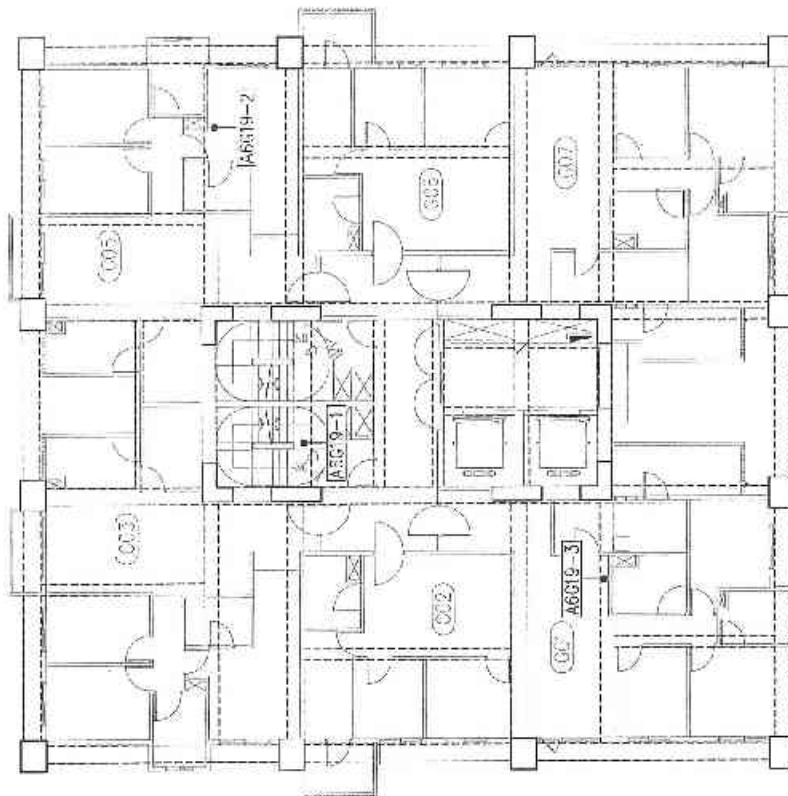

十九層鑽心位置圖 (二十層結構平面)

A6-2區G棟

圖示
A6GX-X 鑽心位置

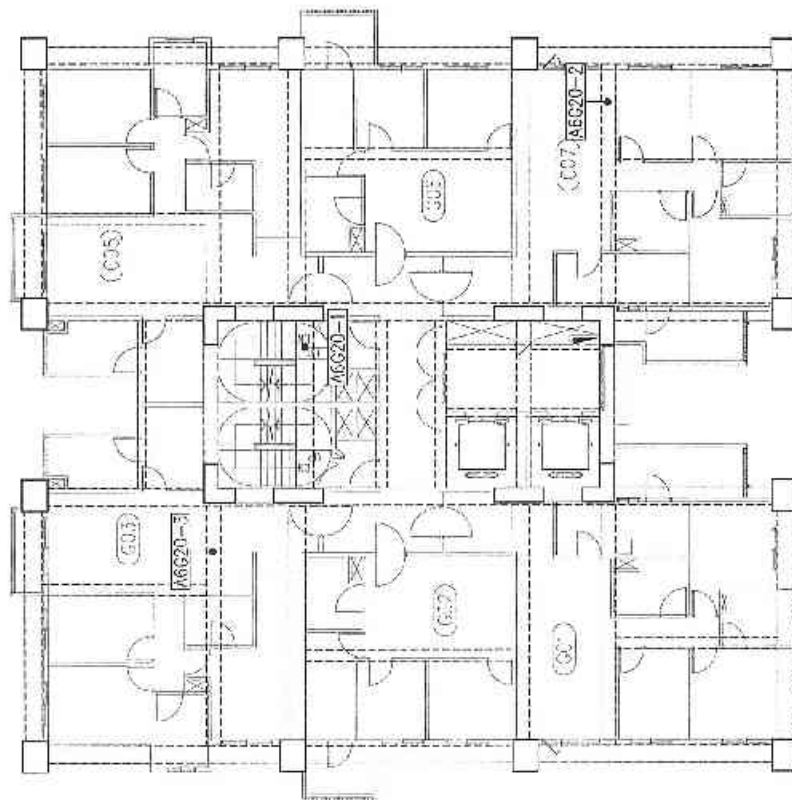


二十層鑽心位置圖 (二十一層結構平面)

A6-2區G棟

圖示
A6GX-X 鑽心位置

0000 000 000 0000 00000
 0 0 0 0 0 0 0 0
 000 00 0 0 0
 0000 000 000 0

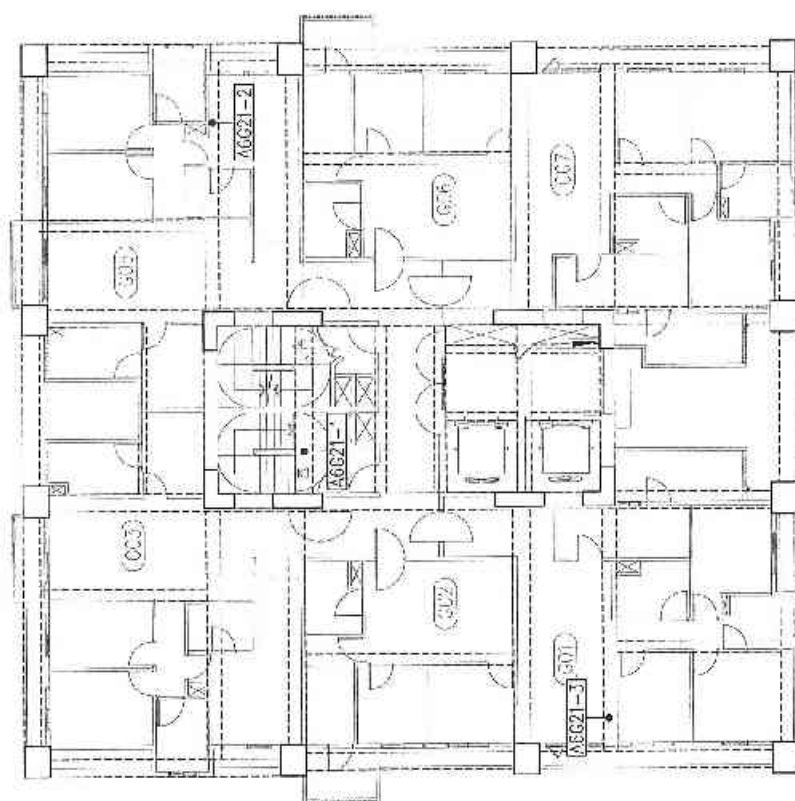

A-152

二十一層樓心位置圖 (二十二層結構平面)

A6 2區G棟

圖名	樓層位置
A6G2-1	

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-1-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-1-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-1-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-2-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-2-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-2-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-3-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-3-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-3-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-4-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-4-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-4-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-5-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-5-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-5-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-6-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-6-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-6-3
			




A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-7-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-7-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-7-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-8-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-8-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-8-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

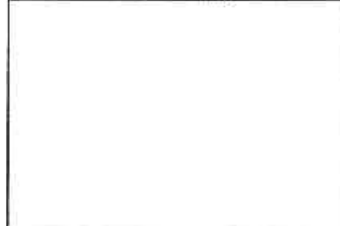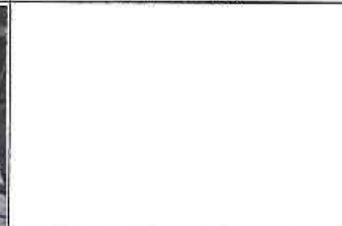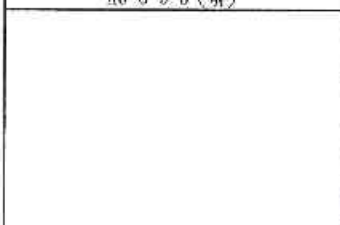鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-9-1 (前)	A6-G-9-1 (中)	A6-G-9-1 (後)	A6-G-9-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-9-2 (前)	A6-G-9-2 (中)	A6-G-9-2 (後)	A6-G-9-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-9-3 (前)	A6-G-9-3 (中)	A6-G-9-3 (後)	A6-G-9-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-10-1 (前)	A6-G-10-1 (中)	A6-G-10-1 (後)	A6-G-10-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-10-2 (前)	A6-G-10-2 (中)	A6-G-10-2 (後)	A6-G-10-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-10-3 (前)	A6-G-10-3 (中)	A6-G-10-3 (後)	A6-G-10-3
			


A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-11-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-11-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-11-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-11-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-11-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-11-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-11-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-11-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-11-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-11-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-11-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-11-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-12-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-12-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-12-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-12-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-12-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-12-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-12-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-12-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-12-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-12-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-12-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-12-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

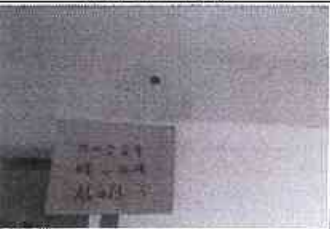鑽心取樣過程說明 A6-G-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-13-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-13-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-13-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-14-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-14-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-14-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-15-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-15-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-15-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-15-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-15-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-15-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-15-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-15-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-15-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-15-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-15-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-15-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-16-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-16-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-16-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-16-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-16-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-16-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-16-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-16-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-16-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-16-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-16-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-16-3



A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-17-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-17-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-17-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-18-1
鑽心取樣過程說明 A6-G-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-18-2
鑽心取樣過程說明 A6-G-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-18-3

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

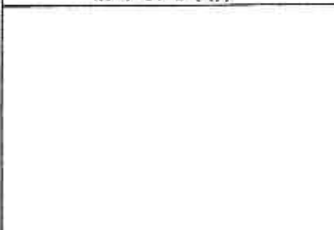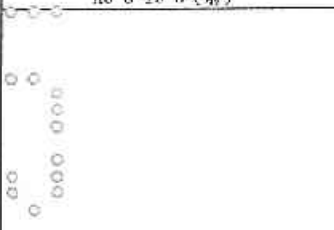鑽心取樣過程說明 A6-G-19-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-19-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-19-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-19-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-19-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-19-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-19-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-19-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-19-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-19-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-19-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-19-3
			

A6區G棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-G-20-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-20-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-20-1 (後)	中性化試驗說明 A6-G-20-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-20-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-20-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-20-2 (後)	中性化試驗說明 A6-G-20-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-G-20-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-G-20-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-G-20-3 (後)	中性化試驗說明 A6-G-20-3
			

A6區C棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-21-1 (前)	A6-G-21-1 (中)	A6-G-21-1 (後)	A6-G-21-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-21-2 (前)	A6-G-21-2 (中)	A6-G-21-2 (後)	A6-G-21-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-G-21-3 (前)	A6-G-21-3 (中)	A6-G-21-3 (後)	A6-G-21-3
			



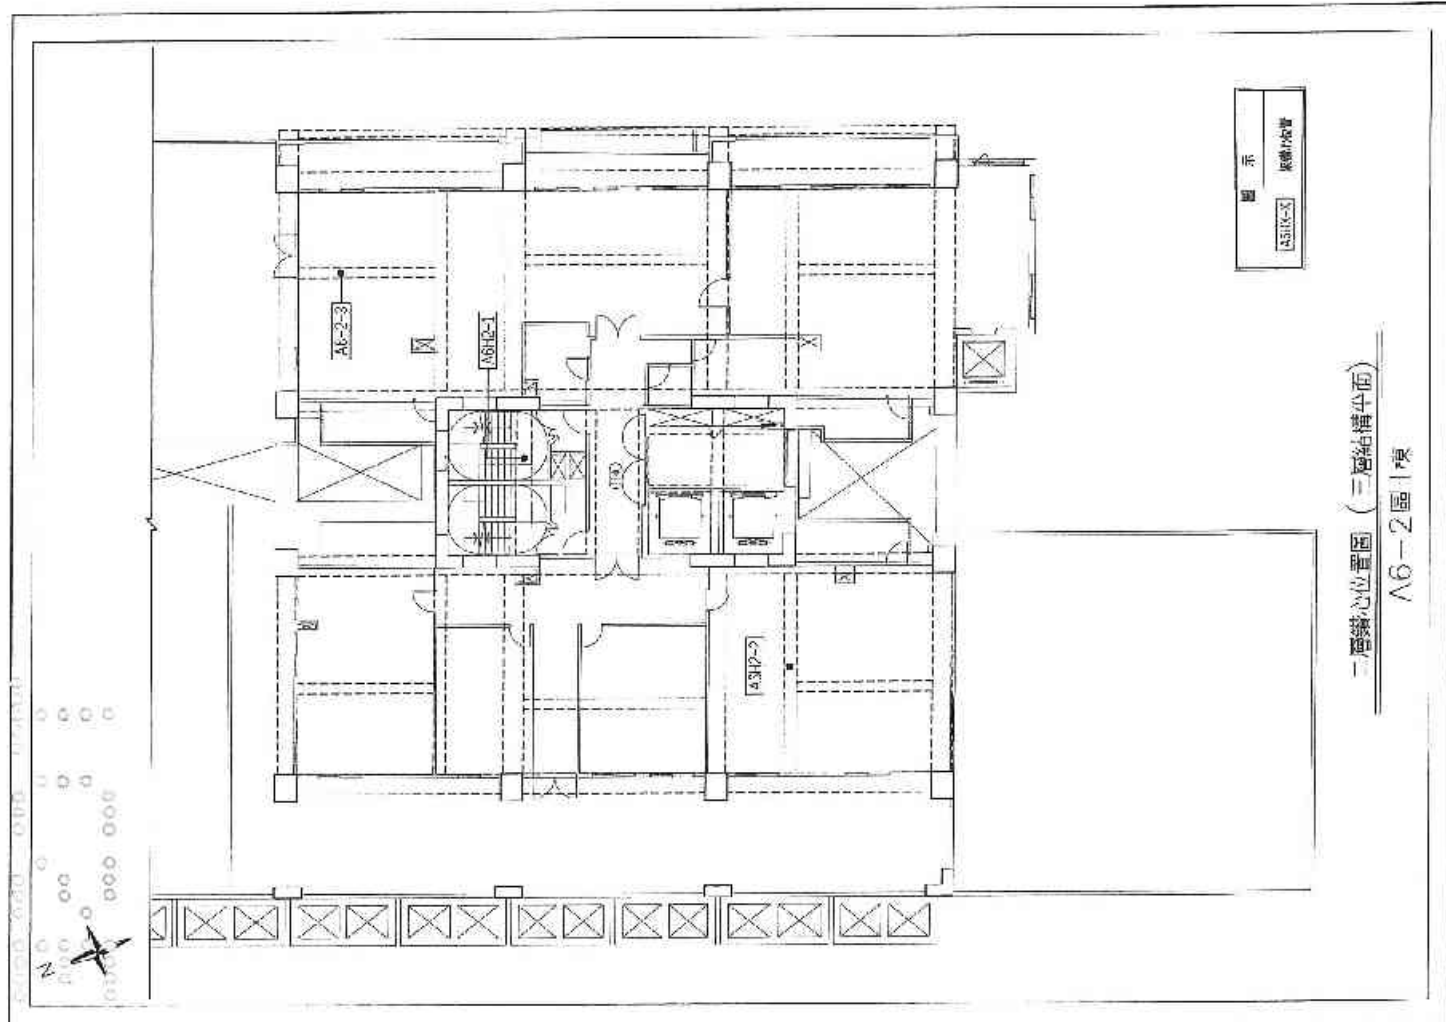




圖 示
A6-X-X 探測心位置

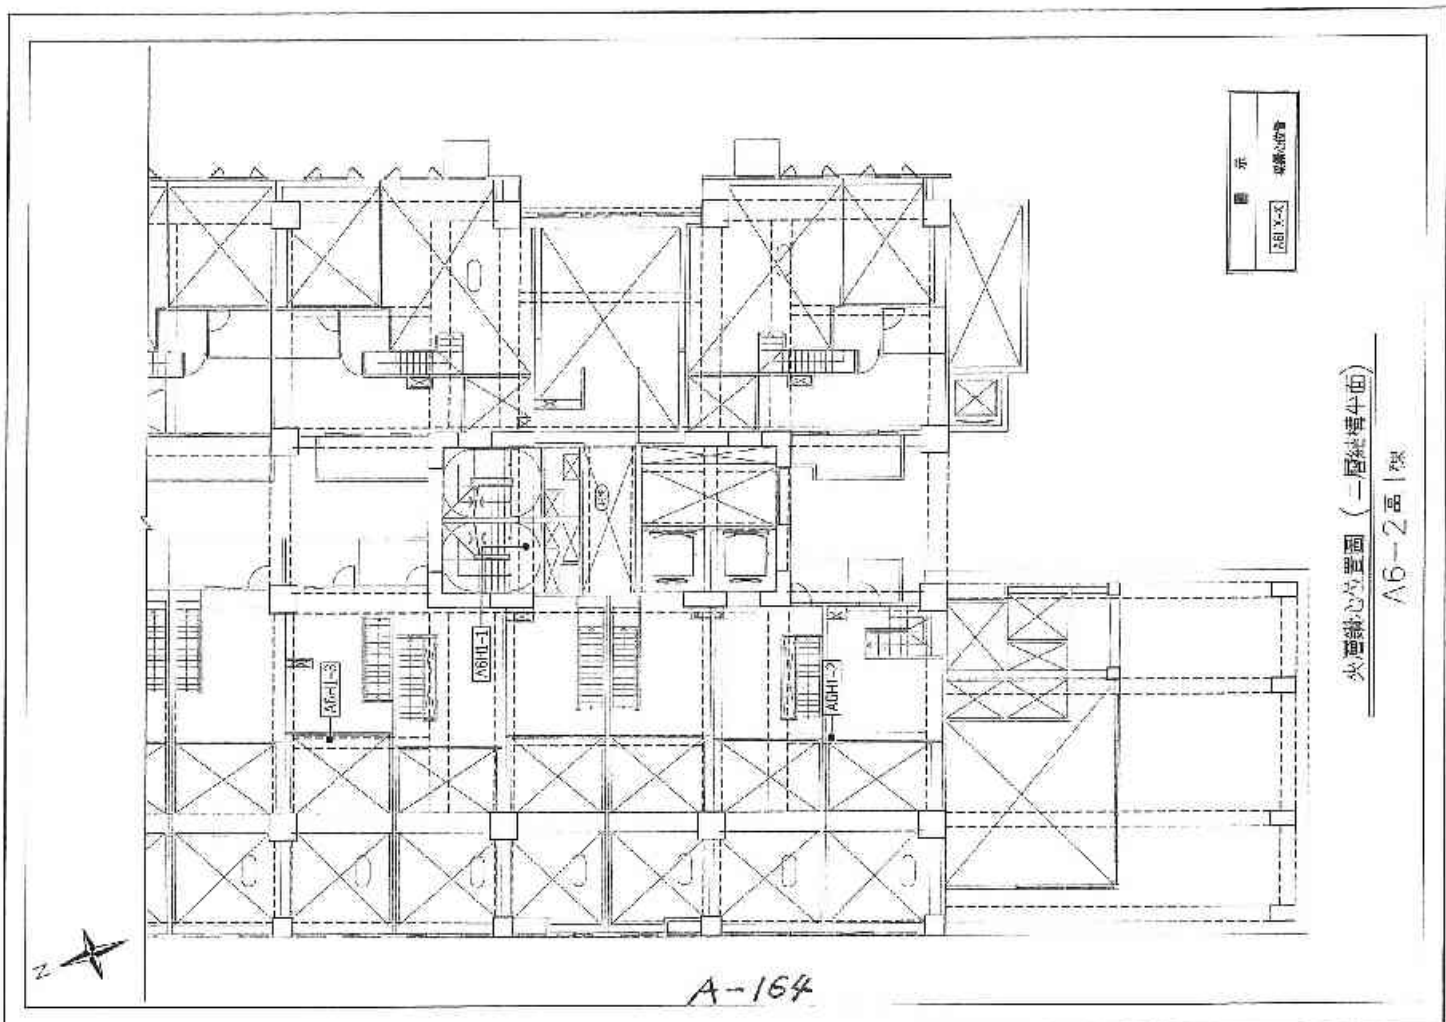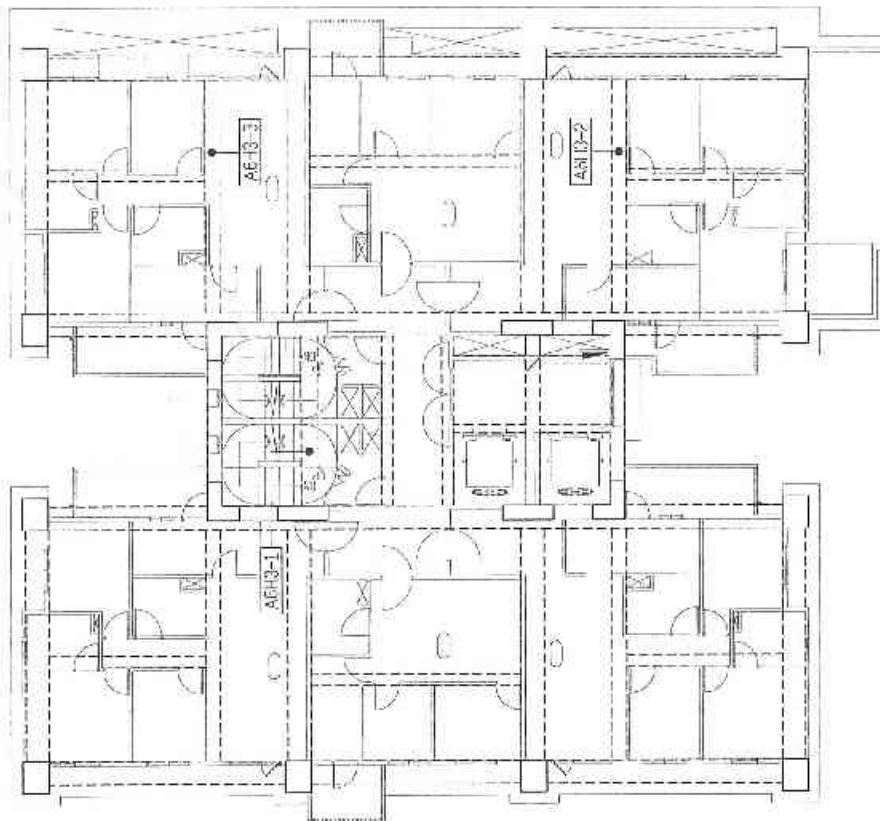


A-165

三層鐵心位置圖 (四層結構平面)

A6-2區H棟



圖 示
A6-X-X 探測心位置

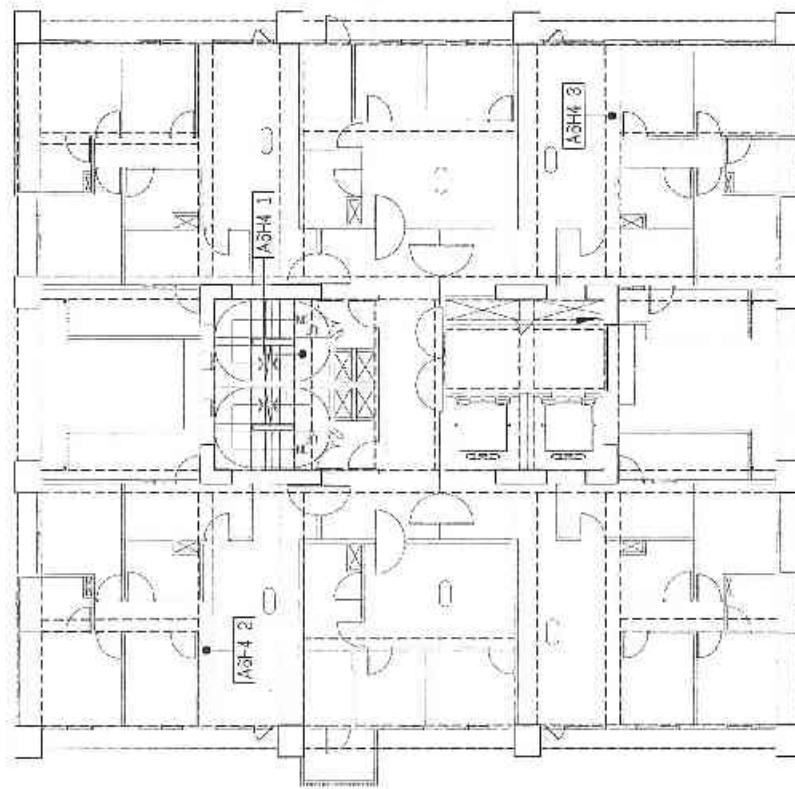


五層鐵心位置圖 (五層結構平面)

A6-2區H棟



圖 示	平面位置圖
AHHK-X	

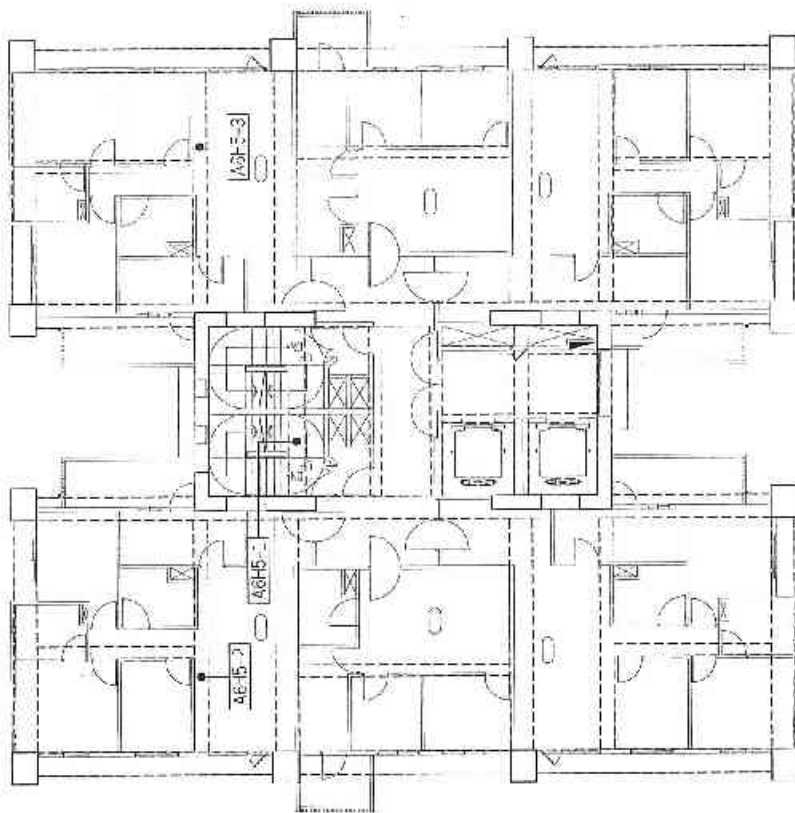


五層樓心位置圖 (六層結構平面)

A6-2區十校

A-166



圖 示	平面位置圖
AHHK-X	

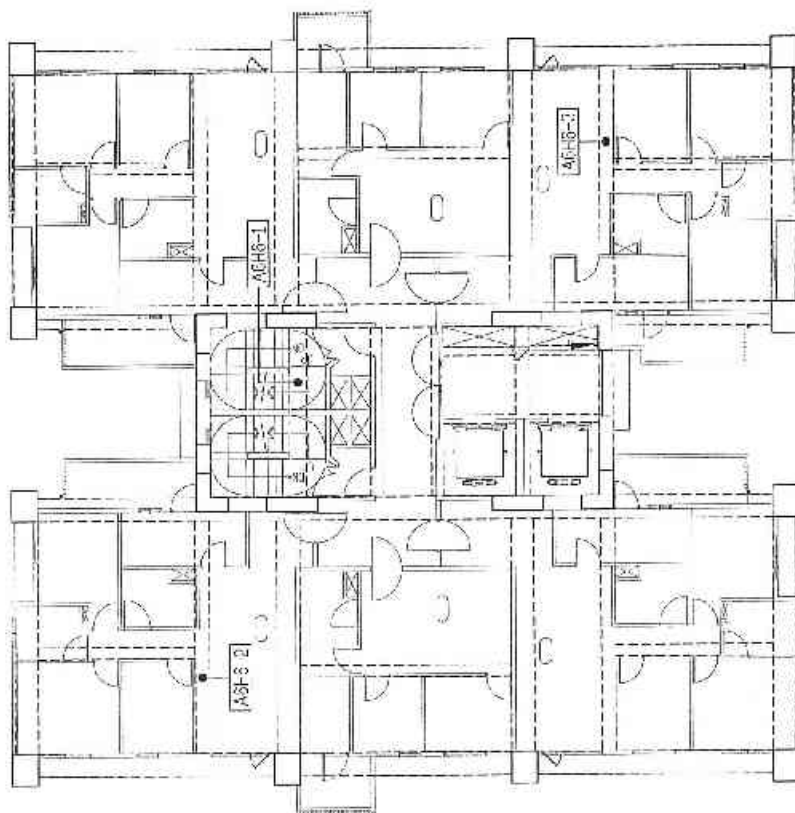


六層樓心位置圖 (七層結構平面)

A6-2區十校



圖 示	
A6H-X-X	梁鑽心位置

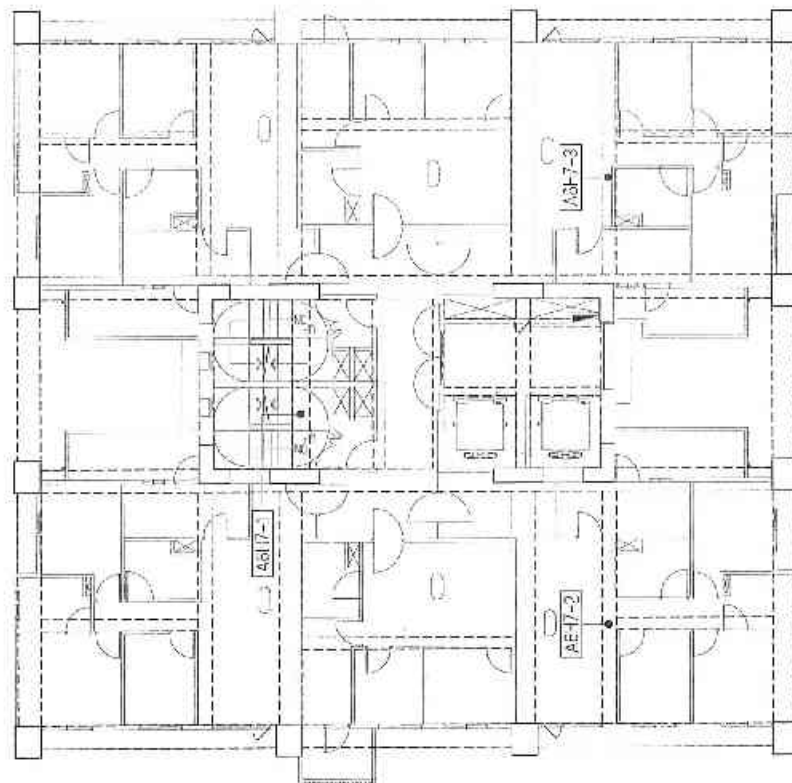


八層鑽心位置圖 (八層結構平面)

A6-2圖1棟

A-167



圖 示	
A6H-X-X	梁鑽心位置

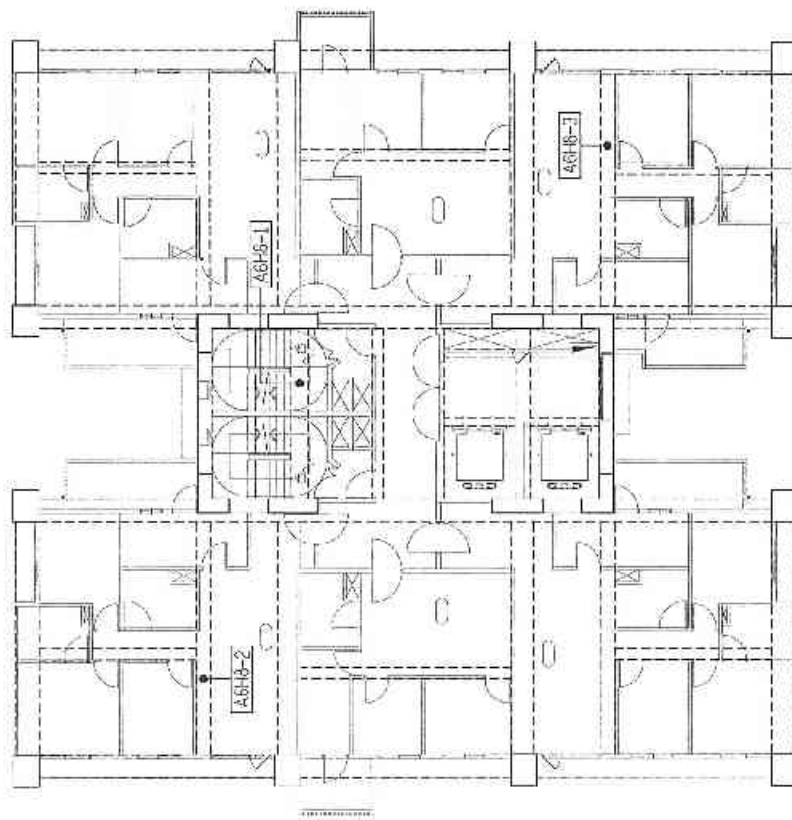


九層鑽心位置圖 (九層結構平面)

A6-2圖1棟



圖 示
[A6H9-X] 交換機位置

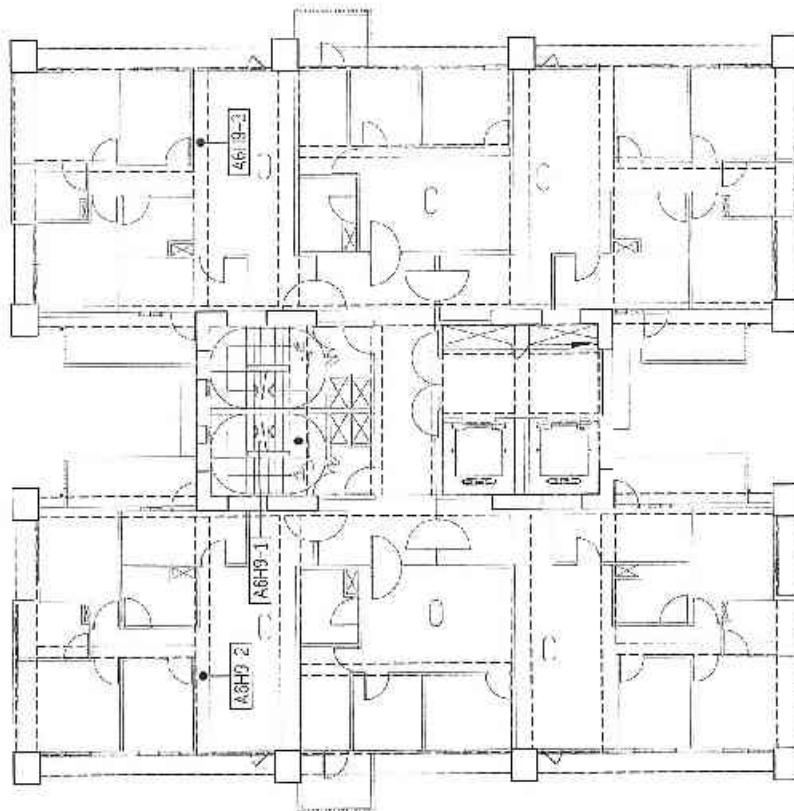


九層樓心位置圖 (1層結構平面)

A6-2 圖 棟

A-168



圖 示
[A6H10-X] 交換機位置

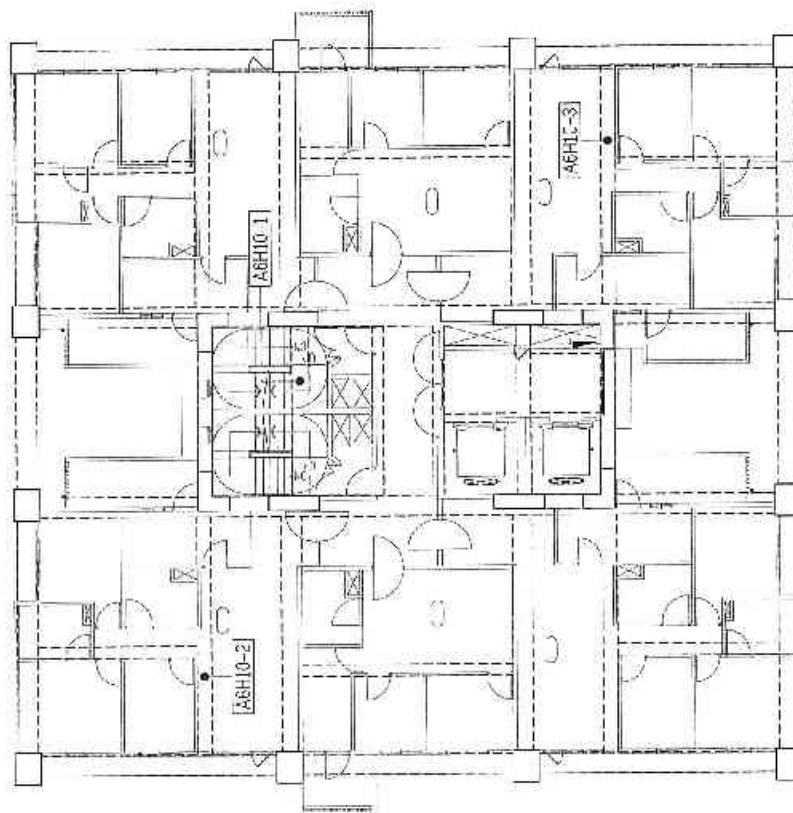


十層樓心位置圖 (十一層結構平面)

A6-2 圖 棟



圖 示	
ASIX-X	系統位置

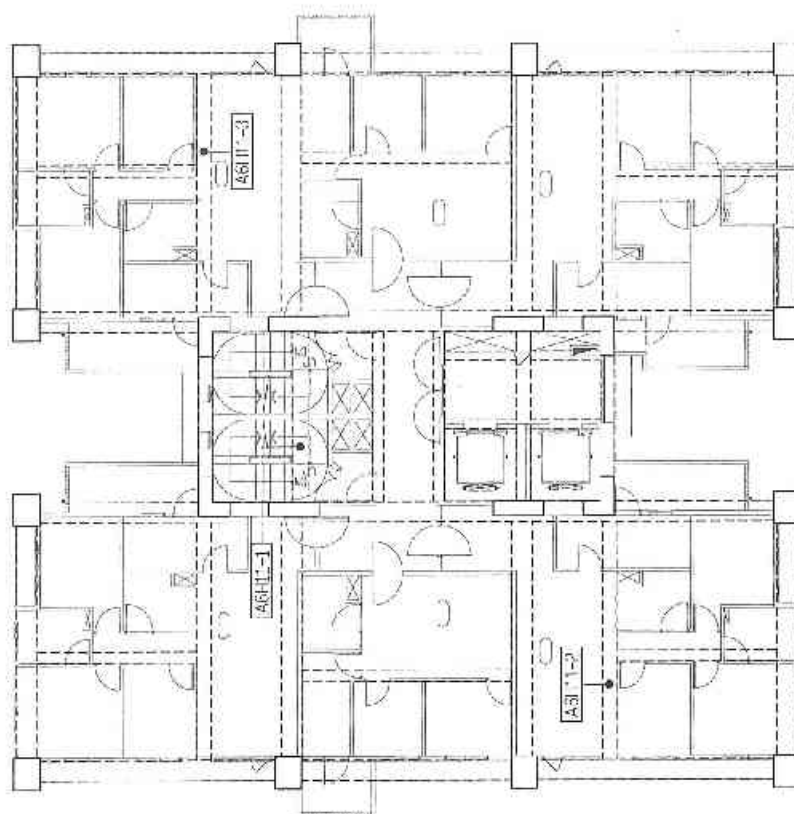


一一層錯位位置圖 (十二層結構平面)

A6 2區棟



圖 示	
ASIX-X	系統位置

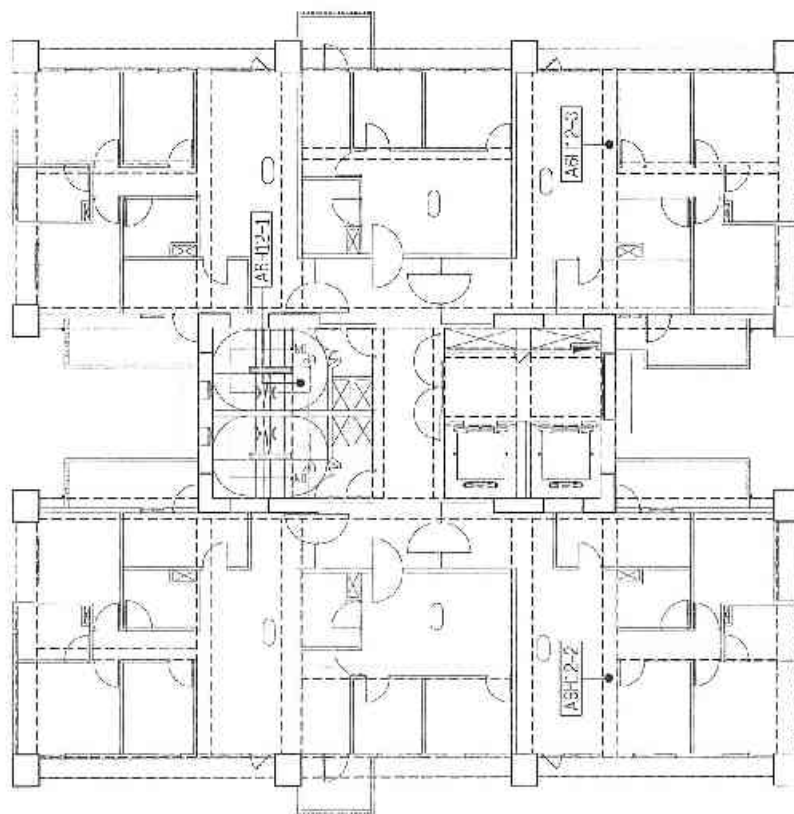


一一層錯位位置圖 (十一層結構平面)

A6-2區棟



圖 示	說明
AGHX-X	鑽心位置

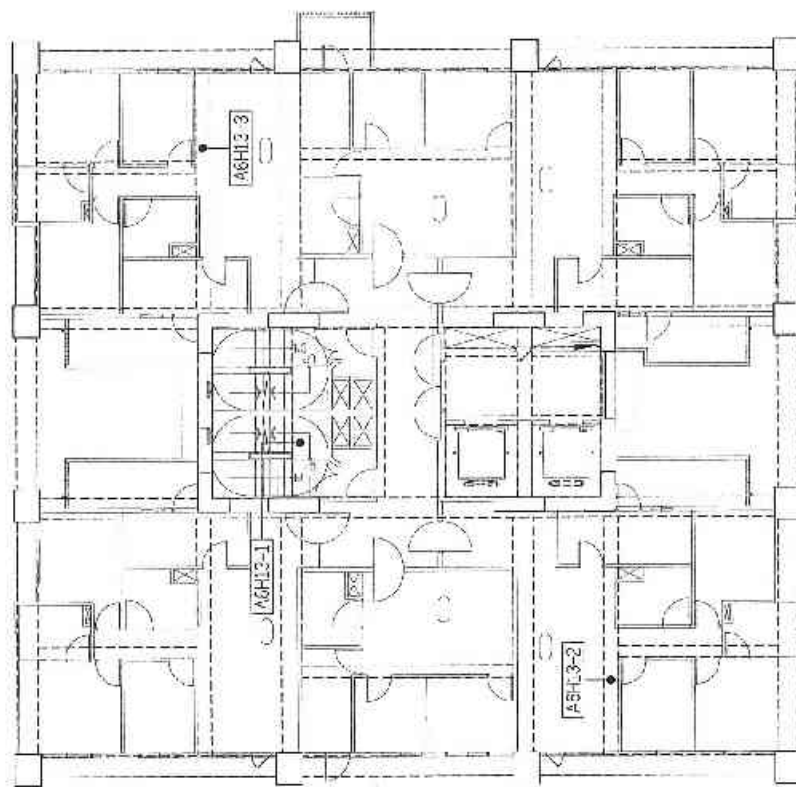


一三層鑽心位置圖 (十四層結構平面)

A6-2圖-1棟

A-170



圖 示	說明
AGHX-X	鑽心位置

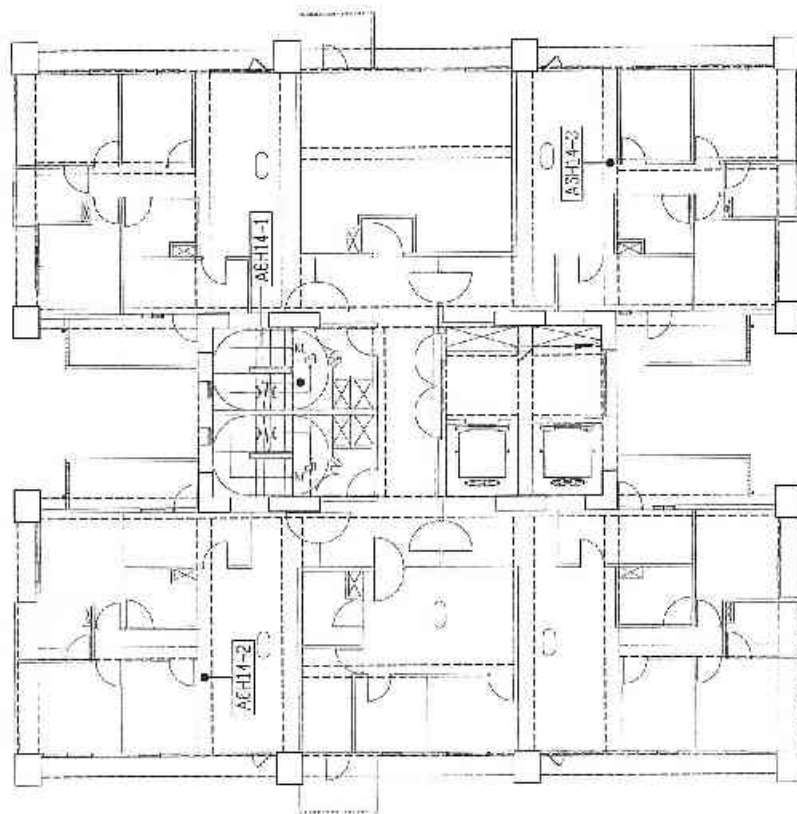


十四層鑽心位置圖 (十五層結構平面)

A6-2圖-1棟



圖 示
A51X-X 異構柱位置

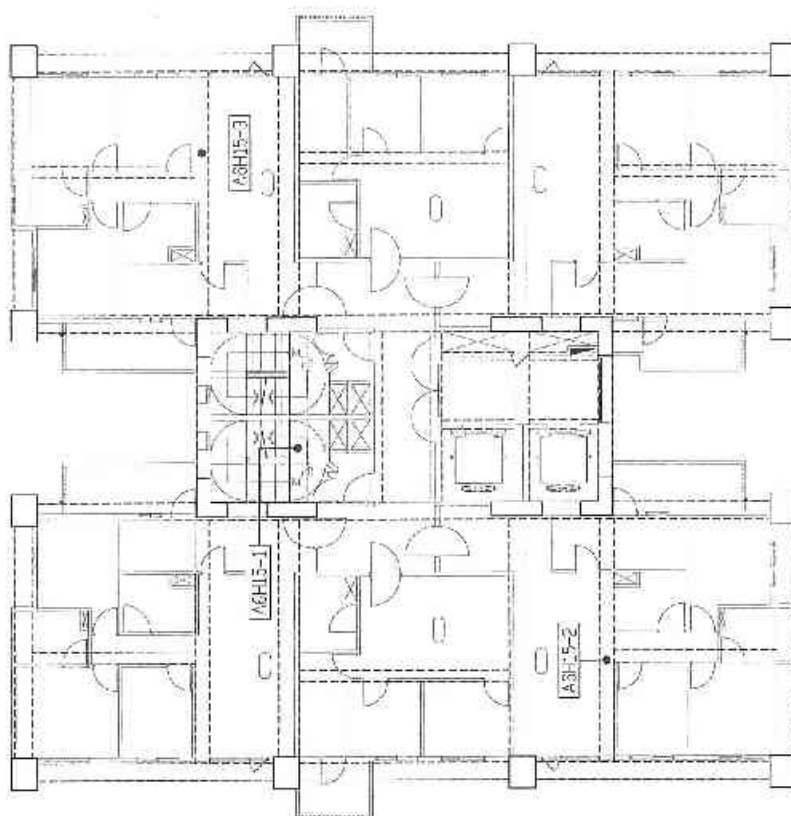


十六層異構柱位置圖 (十六層結構平面)

A6 2區十棟

A-171



圖 示
A51X-X 異構柱位置

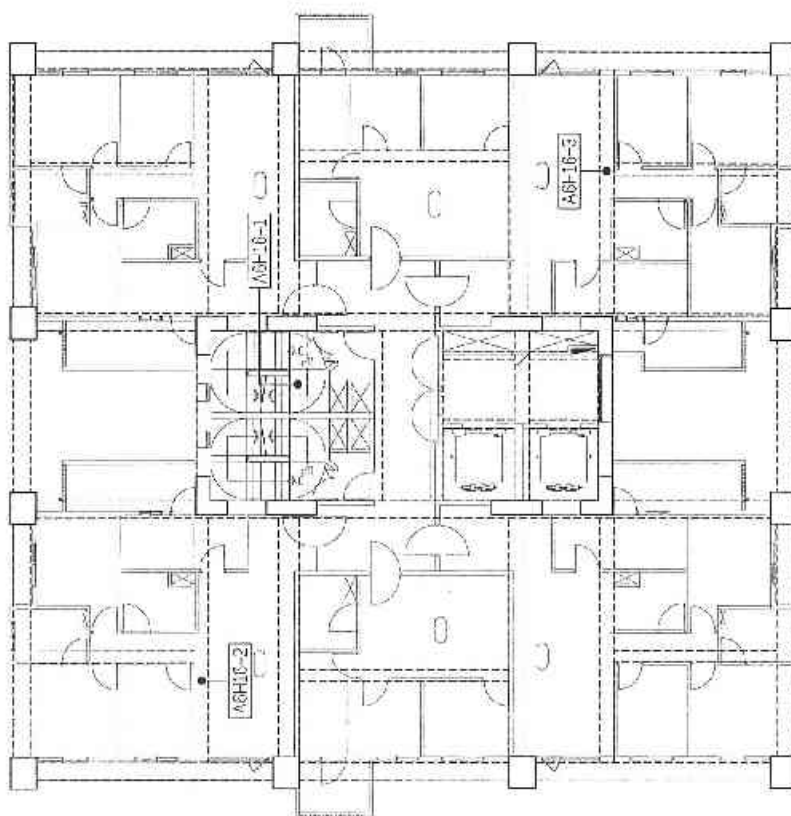


一六層異構柱位置圖 (十七層結構平面)

A6-2區十棟





圖 示	
A6H-X-X	梁鑽心位置

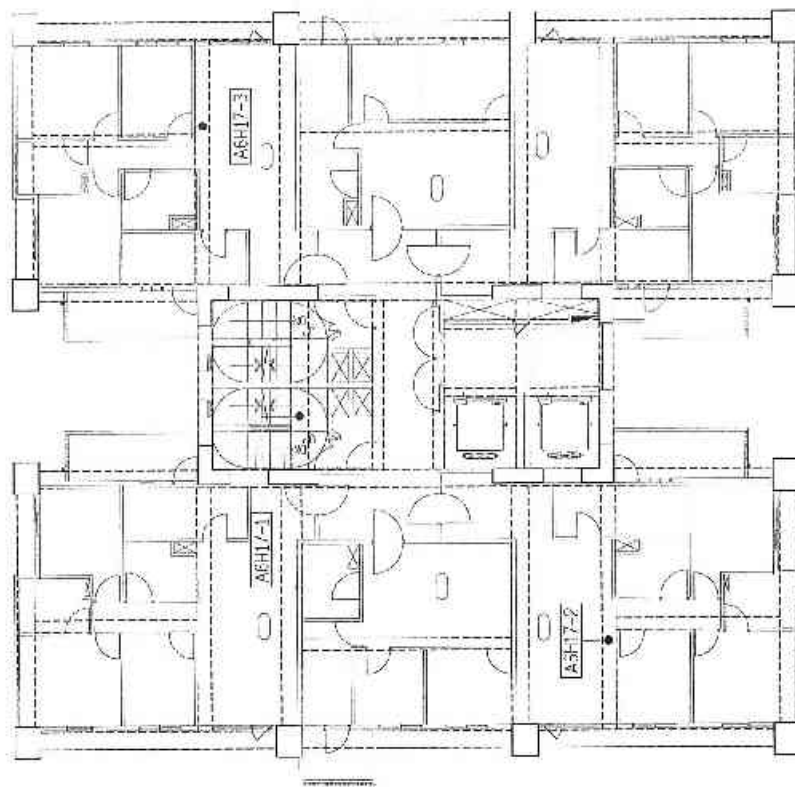


A-172

17層鑽心位置圖 (十八層結構平面)

A6-2圖1棟



圖 示	
A6H-X-X	梁鑽心位置

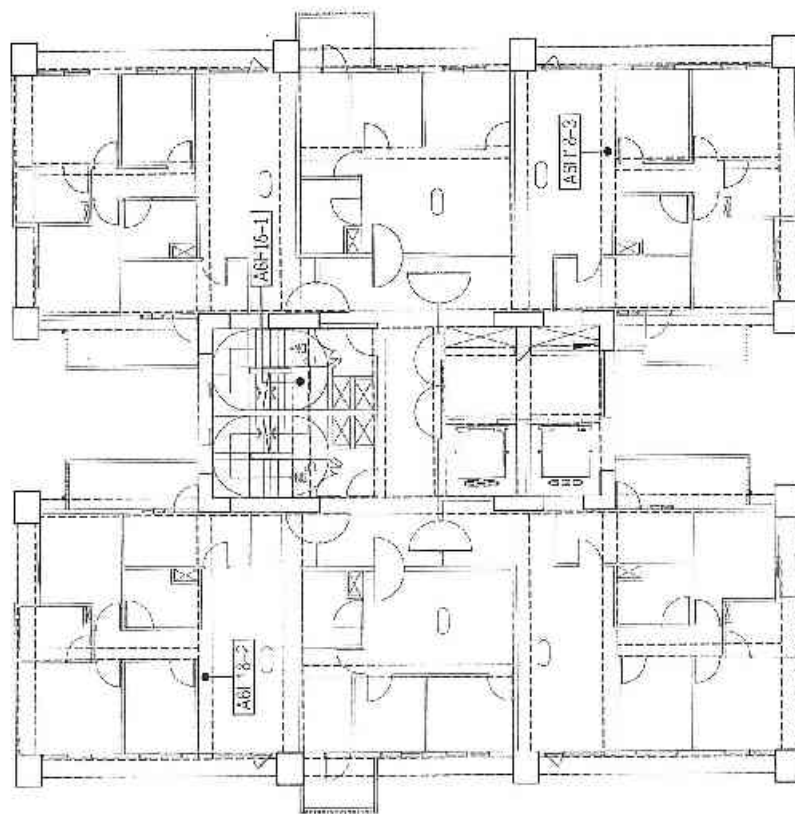


十八層鑽心位置圖 (一九層結構平面)

A6-2圖1棟



圖 示	圖 示
A6H12-X	A6H12-X
圖 示	圖 示

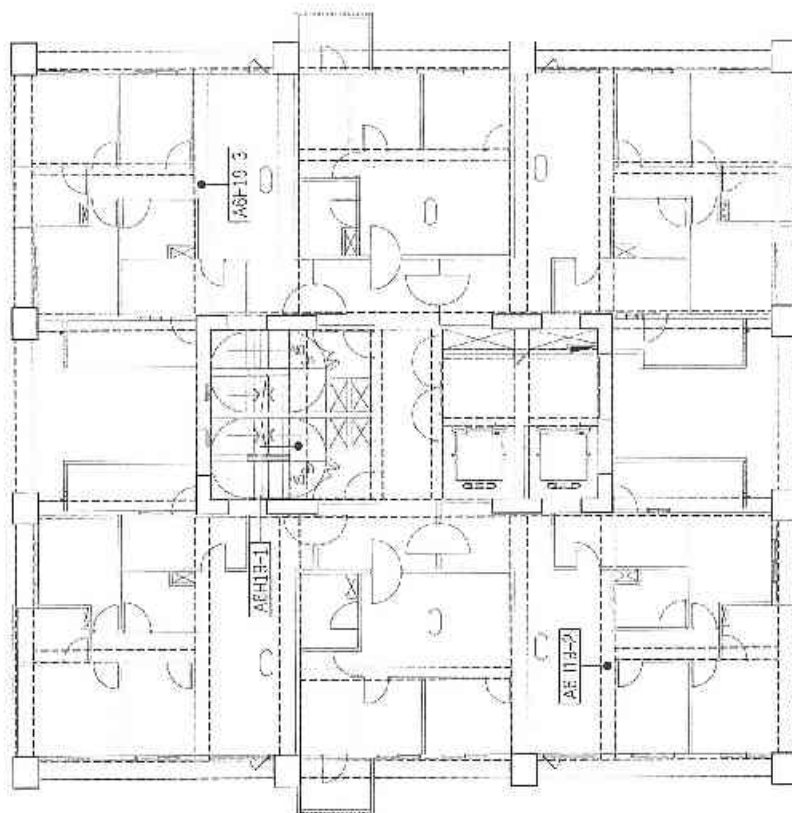


十九層鑽心位置圖 (二十一層結構平面)

A6 2區H棟

A-173



圖 示	圖 示
A6H20-X	A6H20-X
圖 示	圖 示

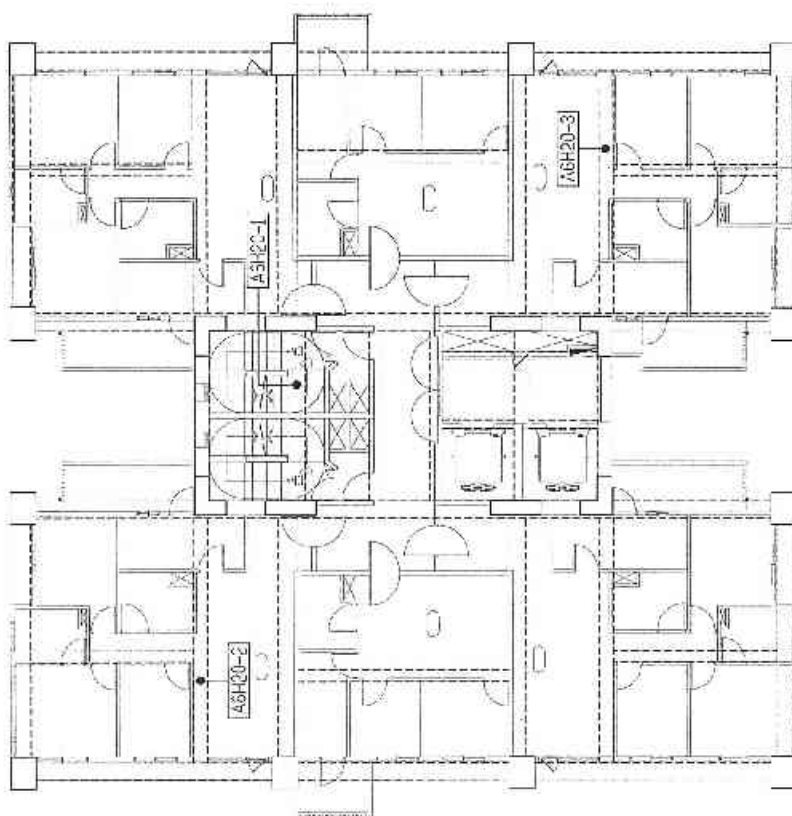


二十層鑽心位置圖 (二十一層結構平面)

A6-2區H棟





圖 示	
A6-X-X	鎖鑰心位置

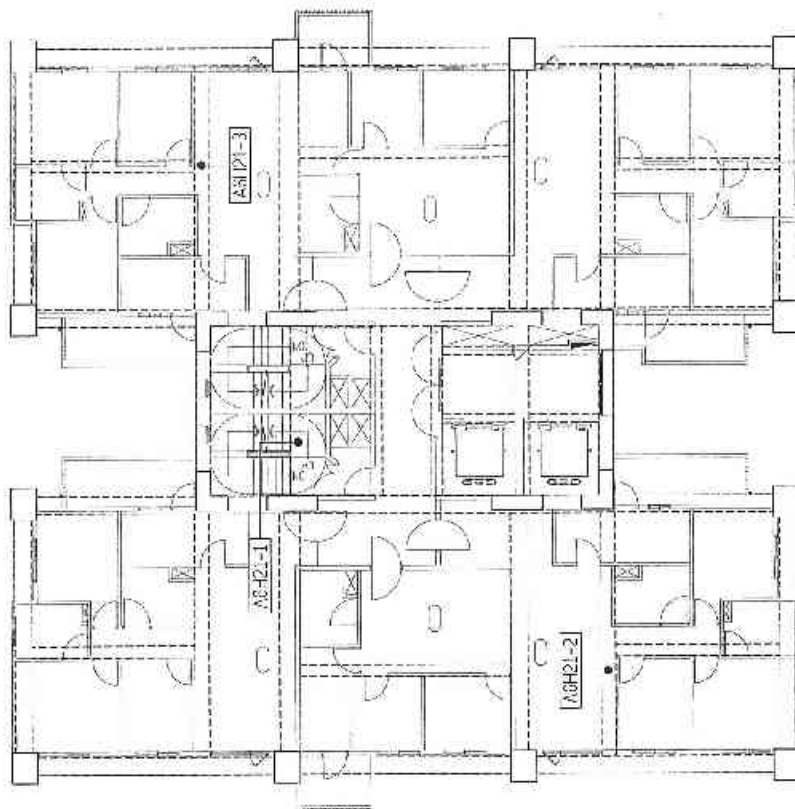


二十一層鎖鑰心位置圖 (二一二層結構平面)

A6-2圖十棟

A-174



圖 示	
A6-X-X	鎖鑰心位置

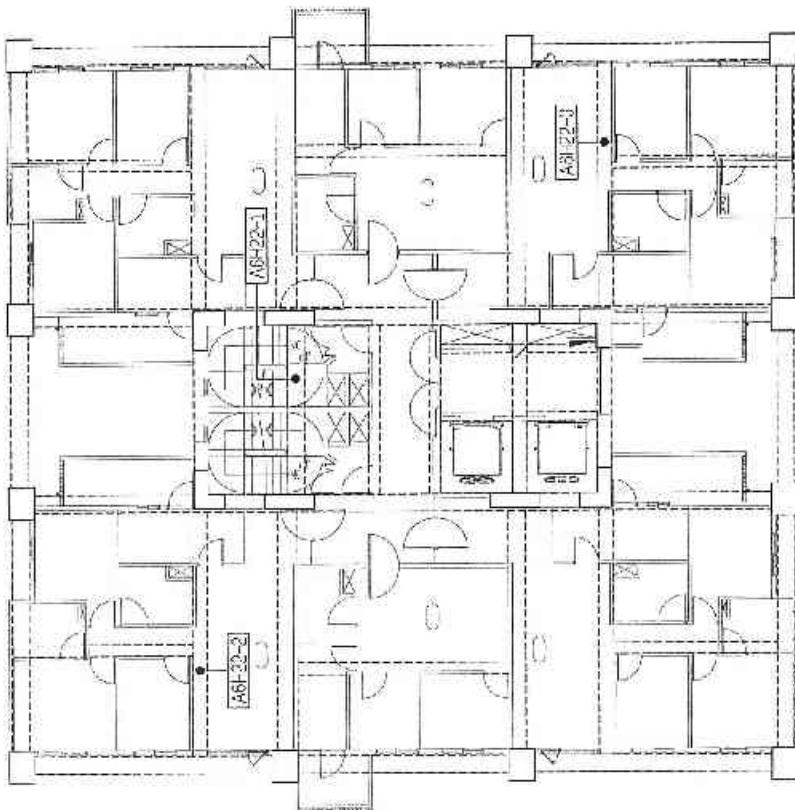


二十一層鎖鑰心位置圖 (二二三層結構平面)

A6-2圖棟



圖 示	
[A6H23-3]	長條心位置

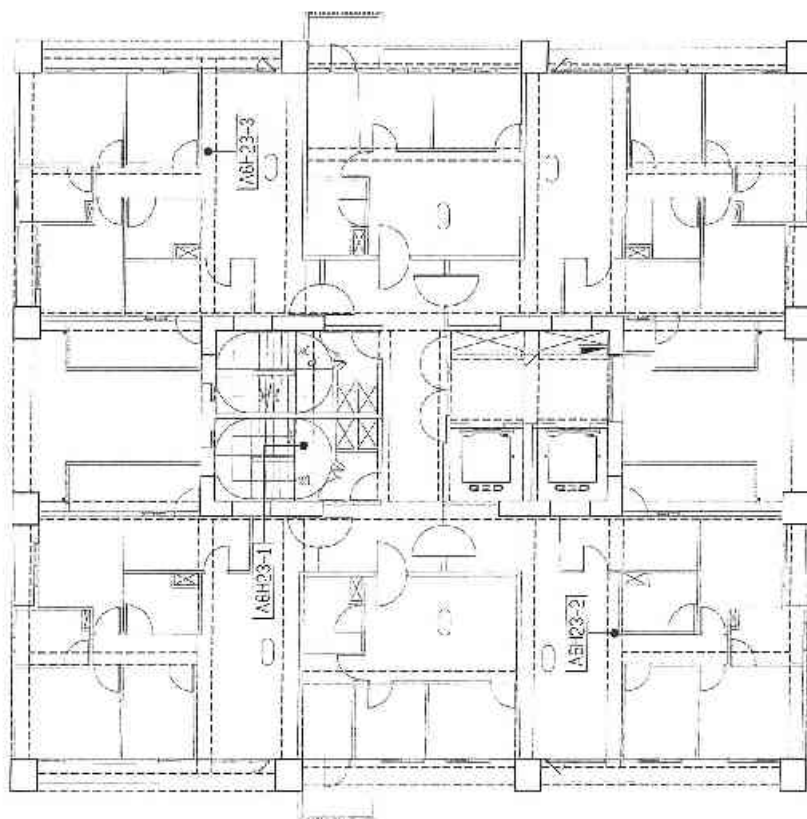

A-175



二十三層樓心位置圖 (屋頂一層結構平面)
A6-2圖棟



A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-II-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-II-1-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-II-1-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-II-1-3
			

A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

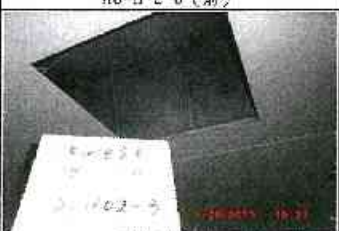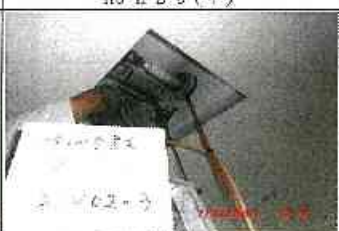鑽心取樣過程說明 A6-II-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-II-2-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-II-2-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-II-2-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-II-3-1 (前)	A6-II-3-1 (中)	A6-II-3-1 (後)	A6-II-3-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-II-3-2 (前)	A6-II-3-2 (中)	A6-II-3-2 (後)	A6-II-3-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-II-3-3 (前)	A6-II-3-3 (中)	A6-II-3-3 (後)	A6-II-3-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-II-4-1 (前)	A6-II-4-1 (中)	A6-II-4-1 (後)	A6-II-4-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-II-4-2 (前)	A6-II-4-2 (中)	A6-II-4-2 (後)	A6-II-4-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-II-4-3 (前)	A6-II-4-3 (中)	A6-II-4-3 (後)	A6-II-4-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-5-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-5-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-5-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-6-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-6-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-6-3
			

A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-7-1 (前)	A6-H-7-1 (中)	A6-H-7-1 (後)	A6-H-7-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-7-2 (前)	A6-H-7-2 (中)	A6-H-7-2 (後)	A6-H-7-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-7-3 (前)	A6-H-7-3 (中)	A6-H-7-3 (後)	A6-H-7-3
			


A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-8-1 (前)	A6-H-8-1 (中)	A6-H-8-1 (後)	A6-H-8-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-8-2 (前)	A6-H-8-2 (中)	A6-H-8-2 (後)	A6-H-8-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-8-3 (前)	A6-H-8-3 (中)	A6-H-8-3 (後)	A6-H-8-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-9-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-9-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-9-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

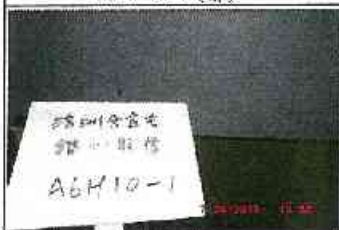鑽心取樣過程說明 A6-H-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-10-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-10-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-H-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-10-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-11-1 (前)	A6-H-11-1 (中)	A6-H-11-1 (後)	A6-H-11-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-11-2 (前)	A6-H-11-2 (中)	A6-H-11-2 (後)	A6-H-11-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-11-3 (前)	A6-H-11-3 (中)	A6-H-11-3 (後)	A6-H-11-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-12-1 (前)	A6-H-12-1 (中)	A6-H-12-1 (後)	A6-H-12-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-12-2 (前)	A6-H-12-2 (中)	A6-H-12-2 (後)	A6-H-12-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-12-3 (前)	A6-H-12-3 (中)	A6-H-12-3 (後)	A6-H-12-3
			





A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-13-1
鑽心取樣過程說明 A6-H-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-13-2
鑽心取樣過程說明 A6-H-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-13-3



A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-14-1
鑽心取樣過程說明 A6-H-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-14-2
鑽心取樣過程說明 A6-H-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-14-3

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

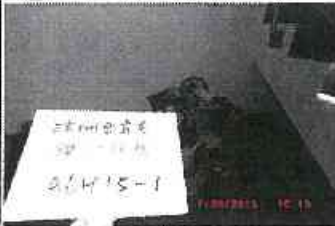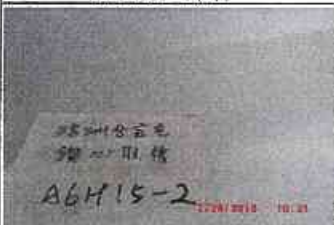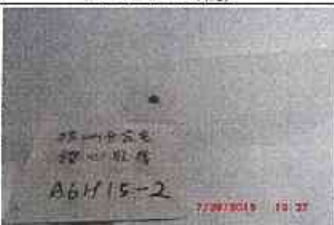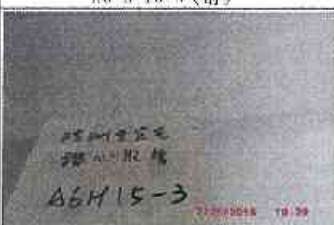鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-15-1 (前)	A6-H-15-1 (中)	A6-H-15-1 (後)	A6-H-15-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-15-2 (前)	A6-H-15-2 (中)	A6-H-15-2 (後)	A6-H-15-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-15-3 (前)	A6-H-15-3 (中)	A6-H-15-3 (後)	A6-H-15-3
			

A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

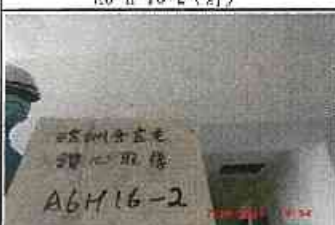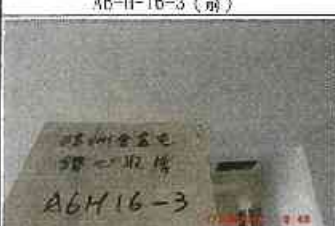鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-16-1 (前)	A6-H-16-1 (中)	A6-H-16-1 (後)	A6-H-16-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-16-2 (前)	A6-H-16-2 (中)	A6-H-16-2 (後)	A6-H-16-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-H-16-3 (前)	A6-H-16-3 (中)	A6-H-16-3 (後)	A6-H-16-3
			






A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-17-1
鑽心取樣過程說明 A6-H-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-17-2
鑽心取樣過程說明 A6-H-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-17-3






A6區H棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-18-1
鑽心取樣過程說明 A6-H-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-18-2
鑽心取樣過程說明 A6-H-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-18-3

A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

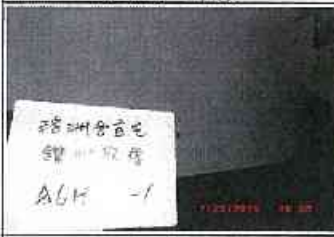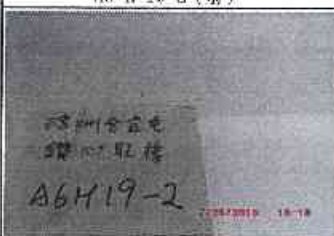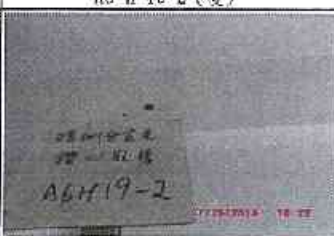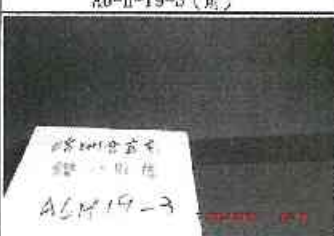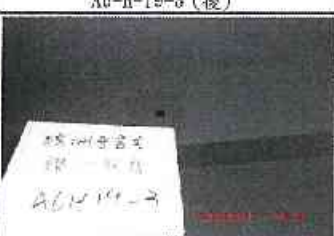鑽心取樣過程說明 A6-II-19-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-19-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-19-1 (後)	中性化試驗說明 A6-II-19-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-19-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-19-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-19-2 (後)	中性化試驗說明 A6-II-19-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-19-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-19-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-19-3 (後)	中性化試驗說明 A6-II-19-3
			

A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

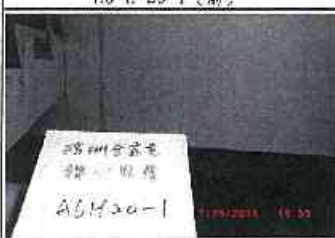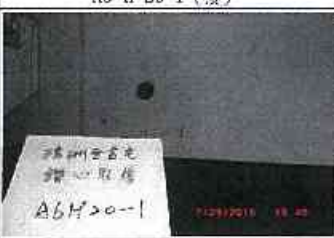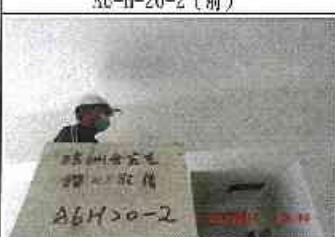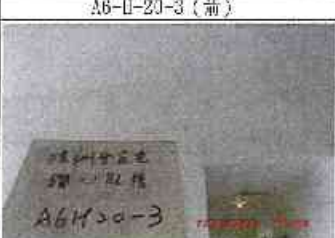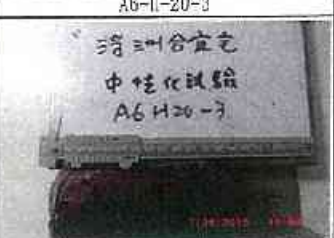鑽心取樣過程說明 A6-II-20-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-20-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-20-1 (後)	中性化試驗說明 A6-II-20-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-20-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-20-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-20-2 (後)	中性化試驗說明 A6-II-20-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-20-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-20-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-20-3 (後)	中性化試驗說明 A6-II-20-3
			






A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-H-21-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-21-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-21-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-21-1
鑽心取樣過程說明 A6-H-21-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-21-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-21-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-21-2
鑽心取樣過程說明 A6-H-21-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-21-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-21-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-21-3

A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


鑽心取樣過程說明 A6-H-22-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-22-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-22-1 (後)	中性化試驗說明 A6-H-22-1
鑽心取樣過程說明 A6-H-22-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-22-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-22-2 (後)	中性化試驗說明 A6-H-22-2
鑽心取樣過程說明 A6-H-22-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-H-22-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-H-22-3 (後)	中性化試驗說明 A6-H-22-3

A6區II棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

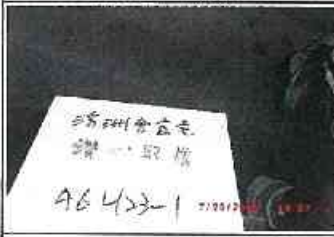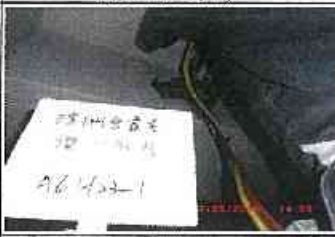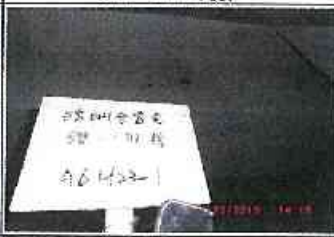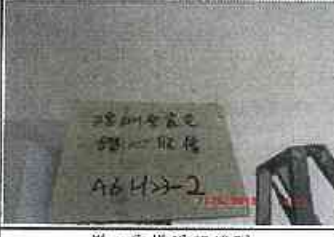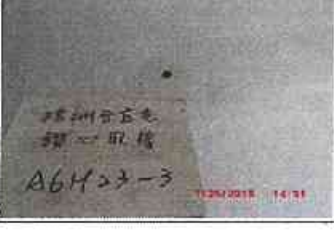鑽心取樣過程說明 A6-II-23-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-23-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-23-1 (後)	中性化試驗說明 A6-II-23-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-23-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-23-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-23-2 (後)	中性化試驗說明 A6-II-23-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-II-23-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-II-23-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-II-23-3 (後)	中性化試驗說明 A6-II-23-3
			



圖示
[A6-2-1] 房間位置

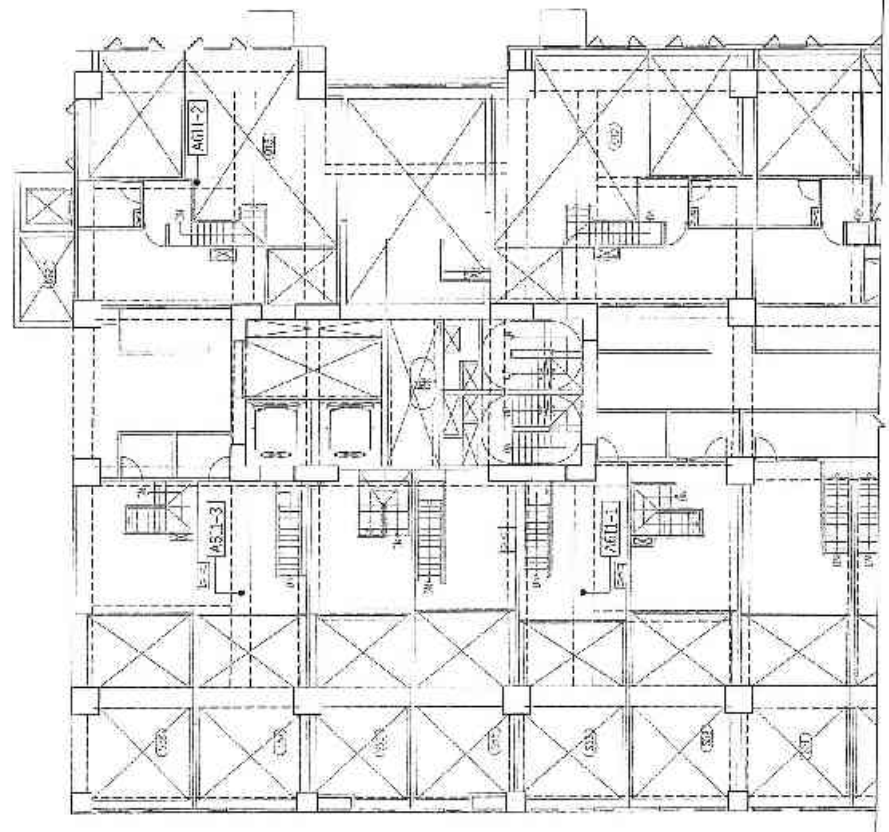


二層樓心位置圖 (二層結構平面)
A6-2區1棟

A-188




圖示
[A6-2-1] 房間位置

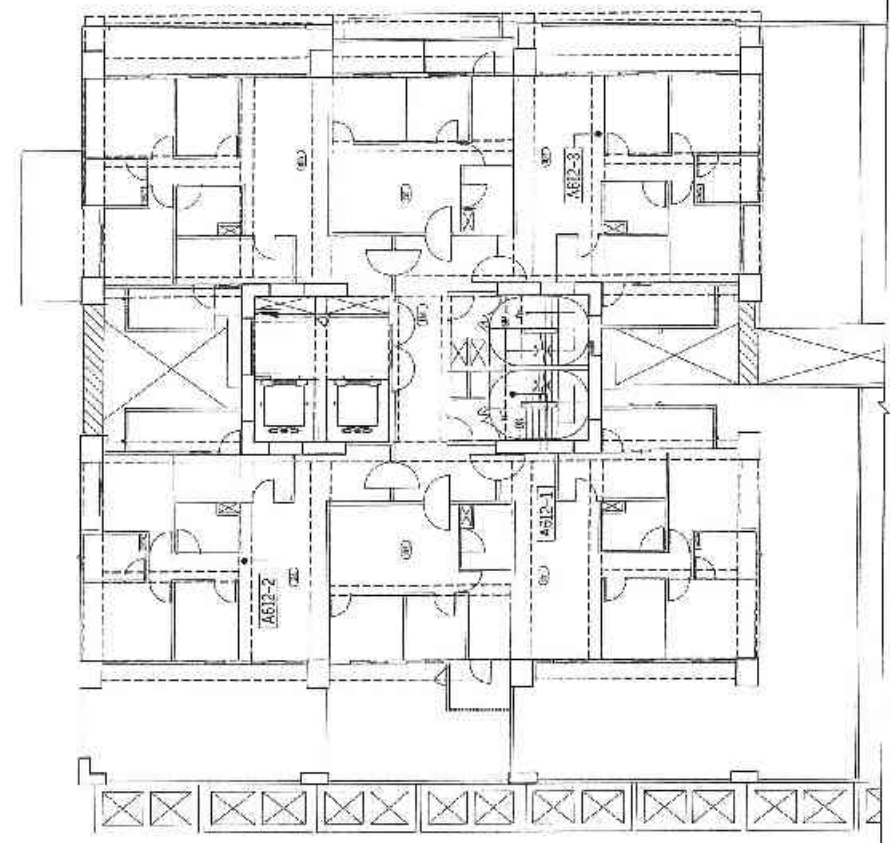

二層樓心位置圖 (三層結構平面)
A6-2區1棟



圖 示	
A313-X	結構位置圖

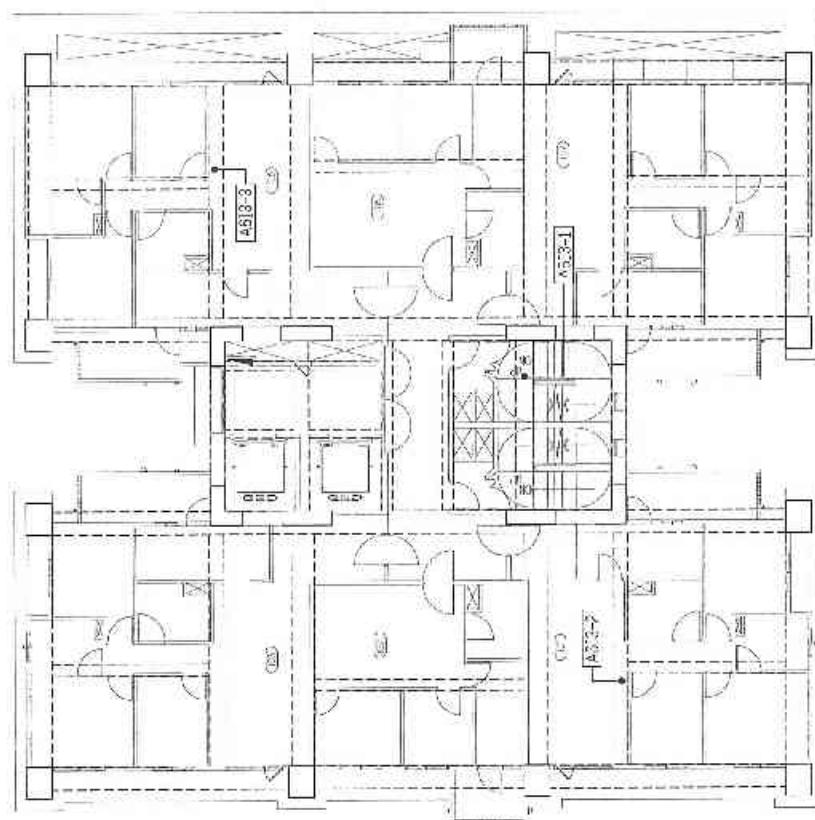


四層鑽心位置圖 (四層結構平面)

A6-2區 1棟



圖 示	
A314-X	結構位置圖

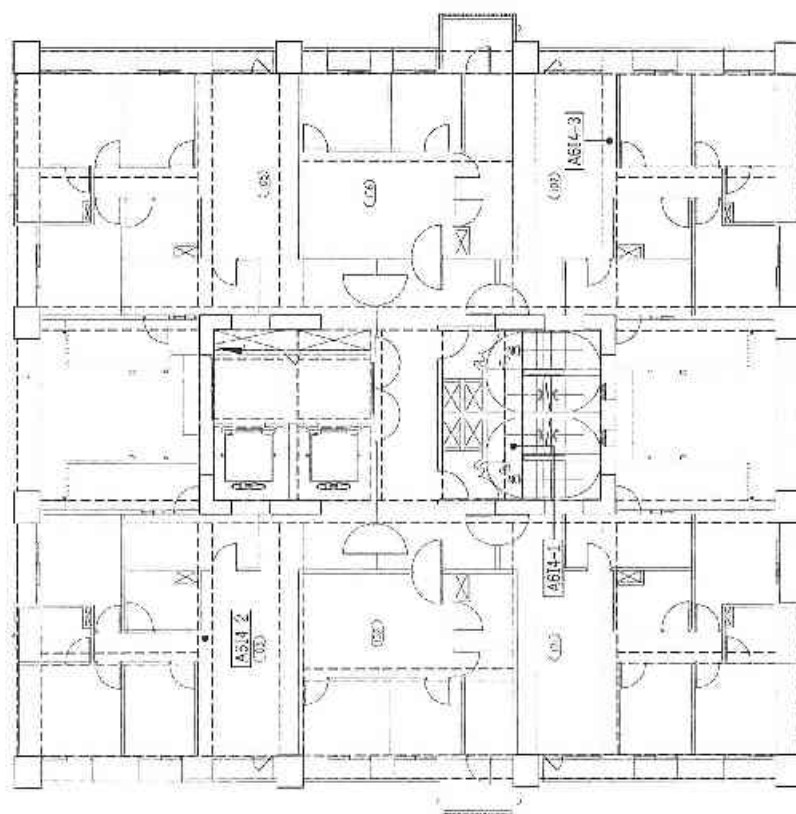


五層鑽心位置圖 (五層結構平面)

A6-2區 1棟



圖 示	說明
[A62-X]	鑽孔位置

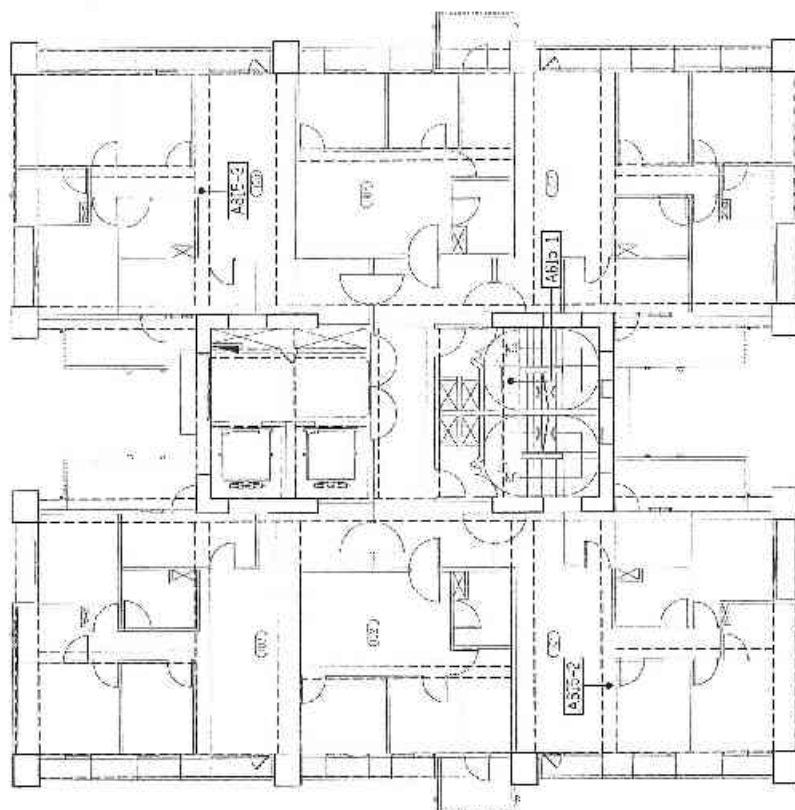


五層鑽孔位置圖 (五層結構平面)

A6-2區 1棟




圖 示	說明
[A61X-X]	鑽孔位置

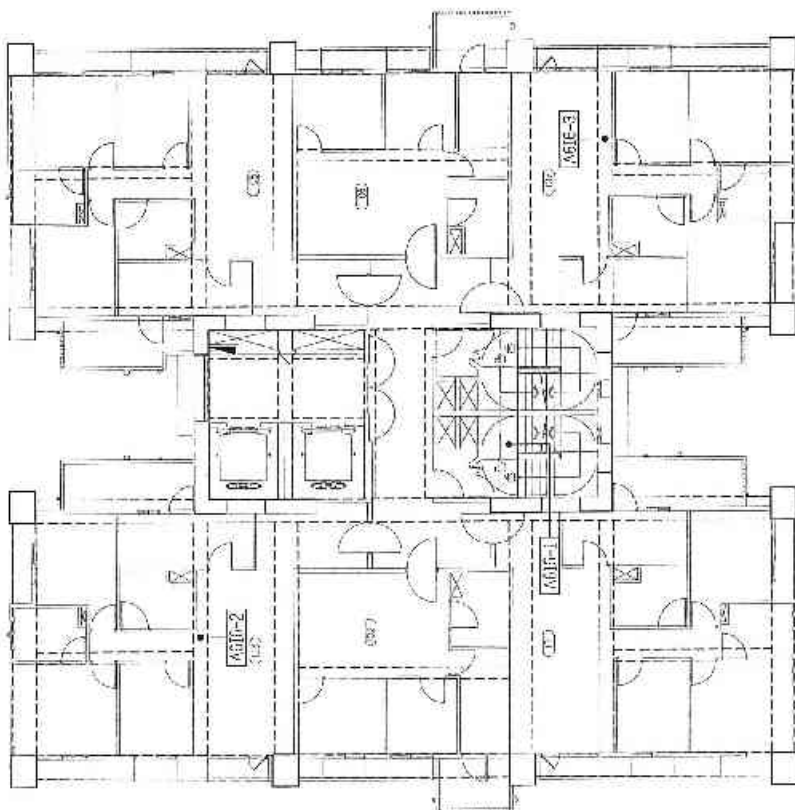


六層鑽孔位置圖 (六層結構平面)

A6-2區 棟

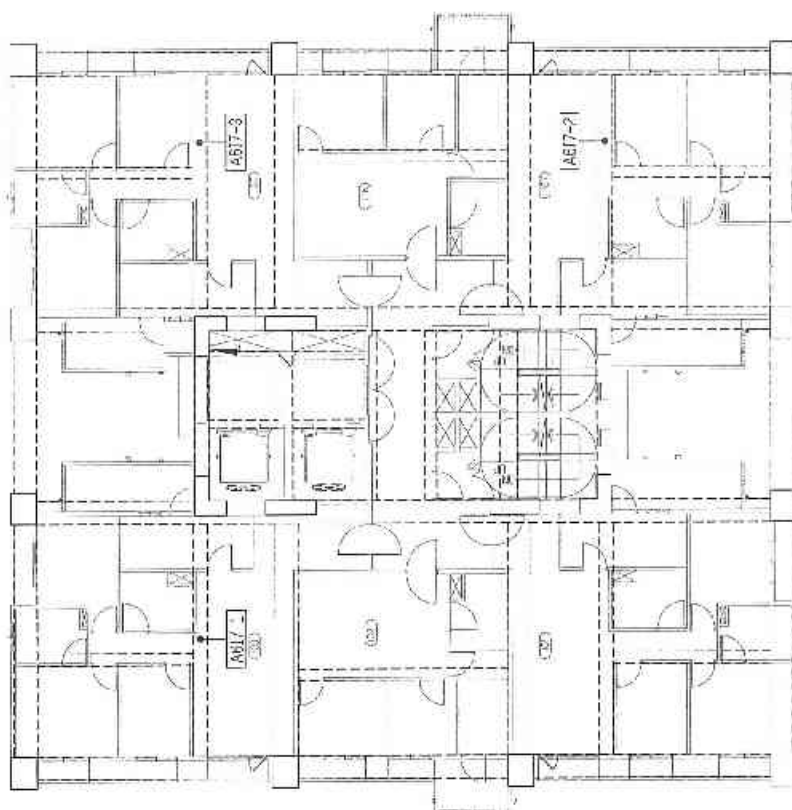

七層樓心位置圖 (八層結構下面)


A-191

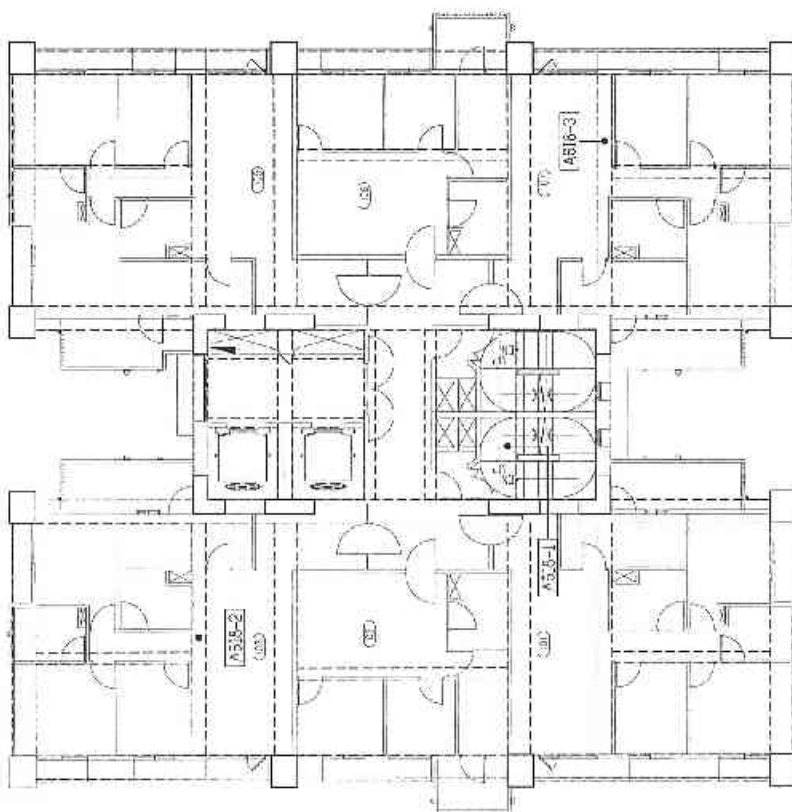

八層鑽心位置圖 (九層結構平面)



圖 示
A51X-X 建築位置圖

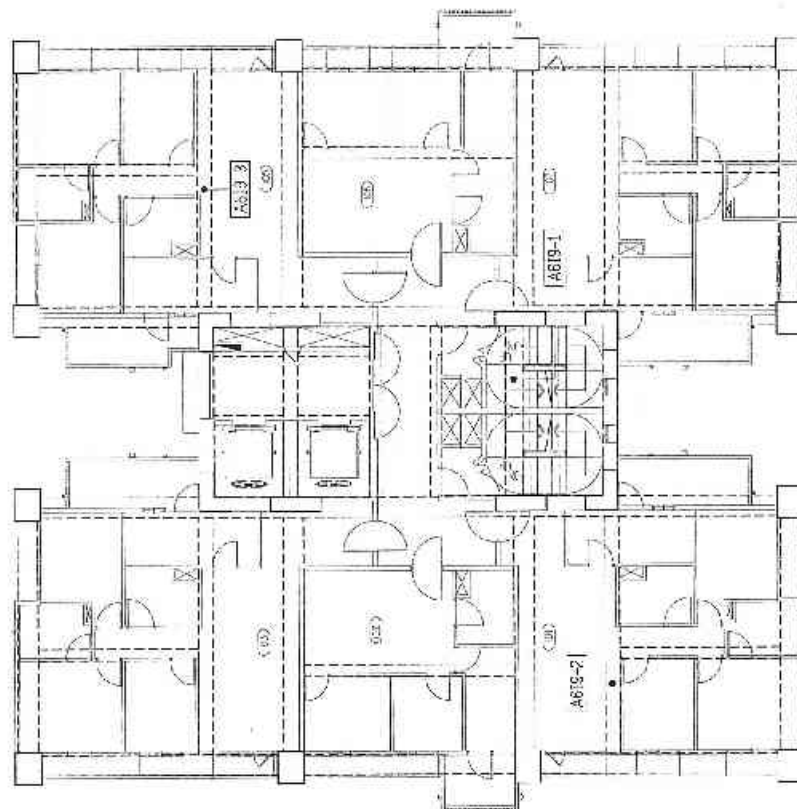


九層樓心位置圖 (十層結構平面)

A5-2區 1棟



圖 示
A51X-X 建築位置圖

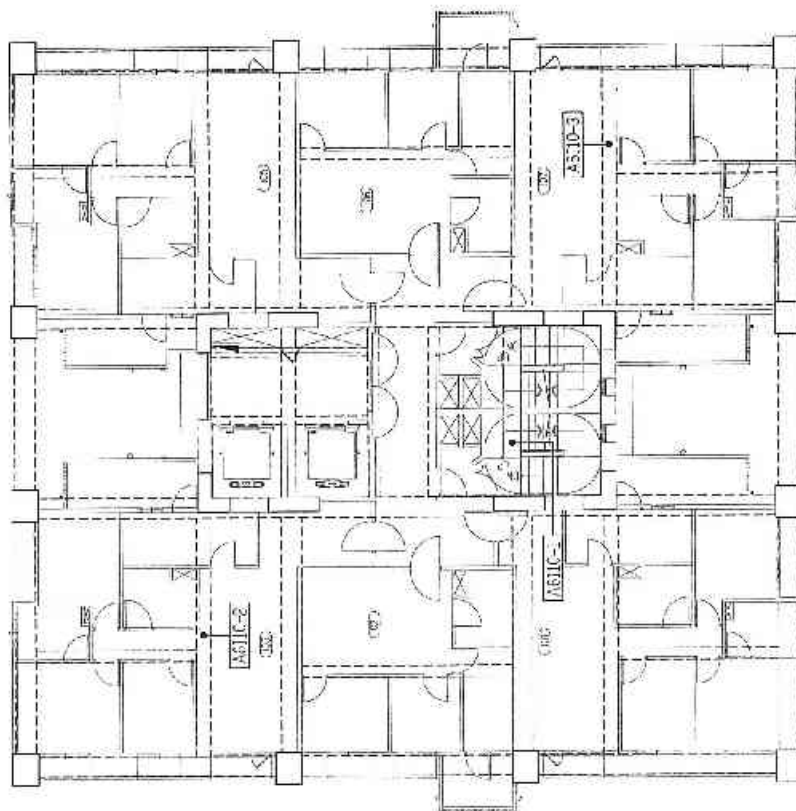


十層樓心位置圖 (十一層結構平面)

A5-2區 1棟



圖 名
AE11A-X 基礎位置圖

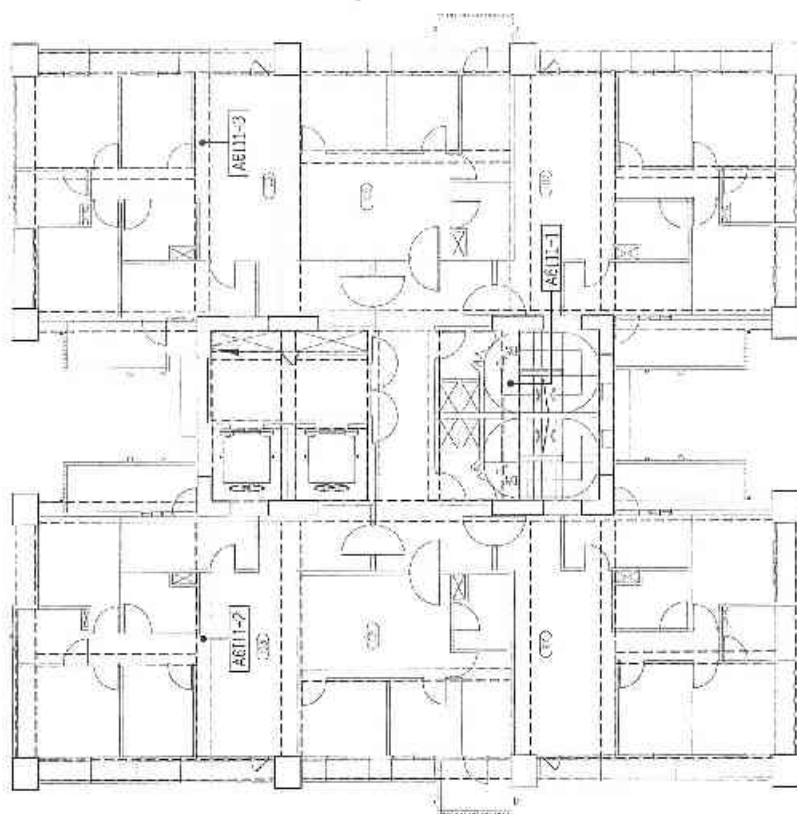


十一層核心位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區 1棟



圖 名
AE12A-X 基礎位置圖

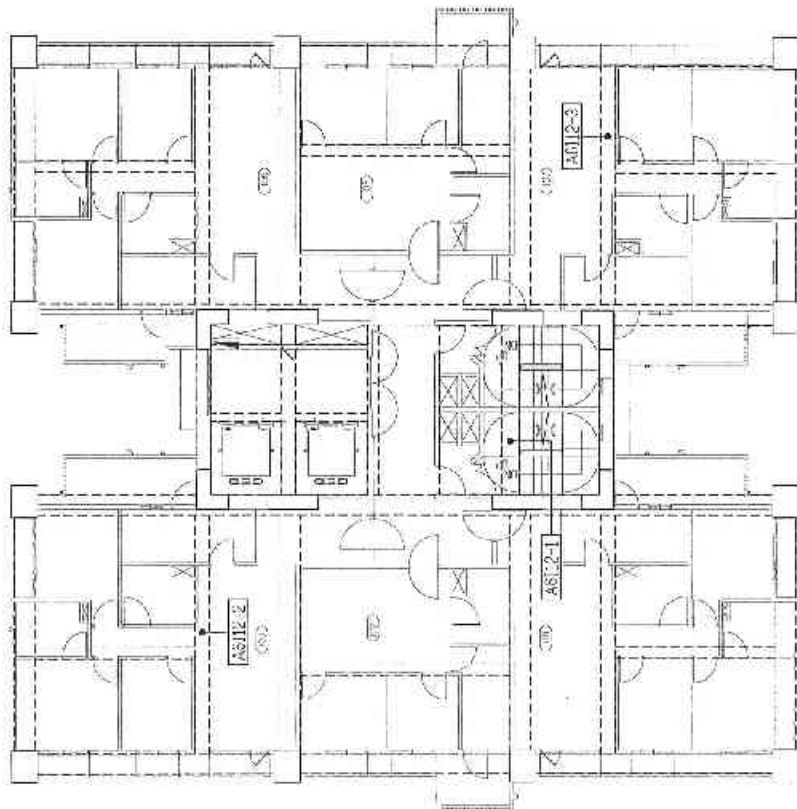


十二層核心位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區 1棟



圖 示	
[A6]X-Y	房間編號

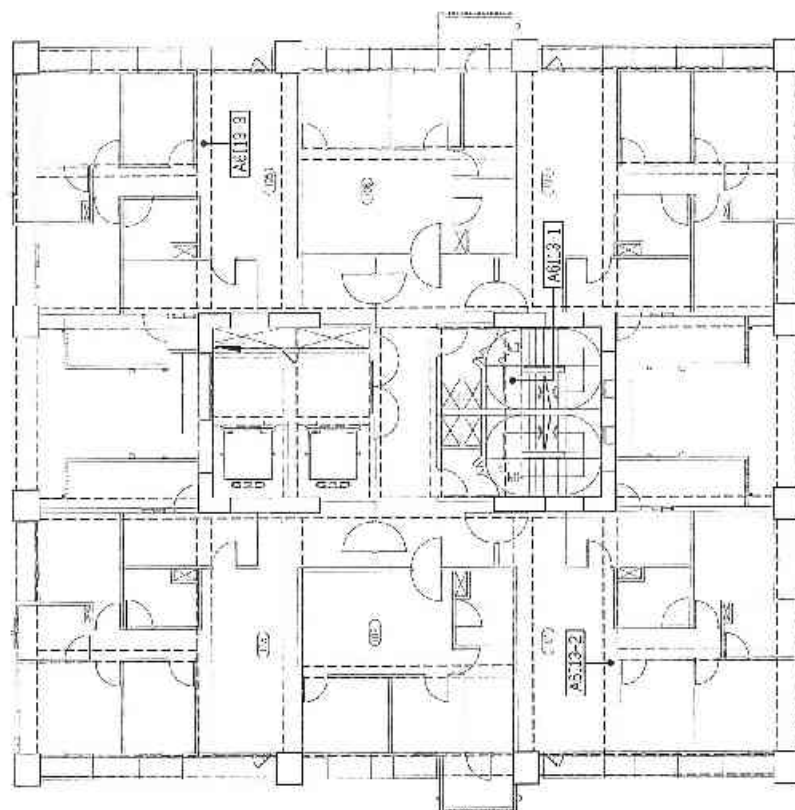


十四層結構平面圖 (十四層結構平面)

A6-2區 棟

A-194



圖 示	
[A5]X-Y	房間編號

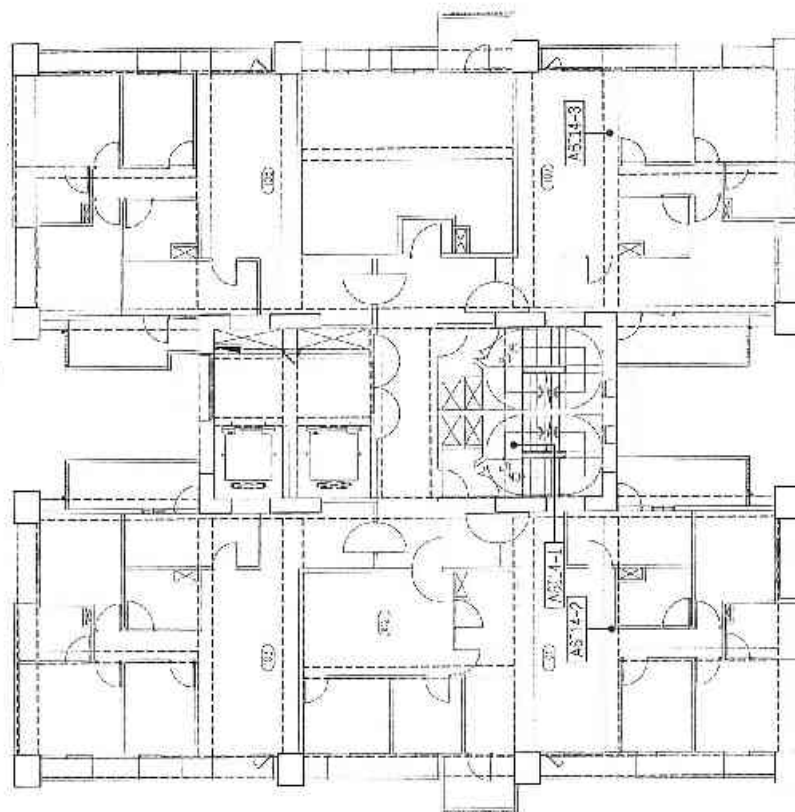


十五層結構平面圖 (十五層結構平面)

A6-2區 棟



圖 示
A6-X-X 鐵心位置

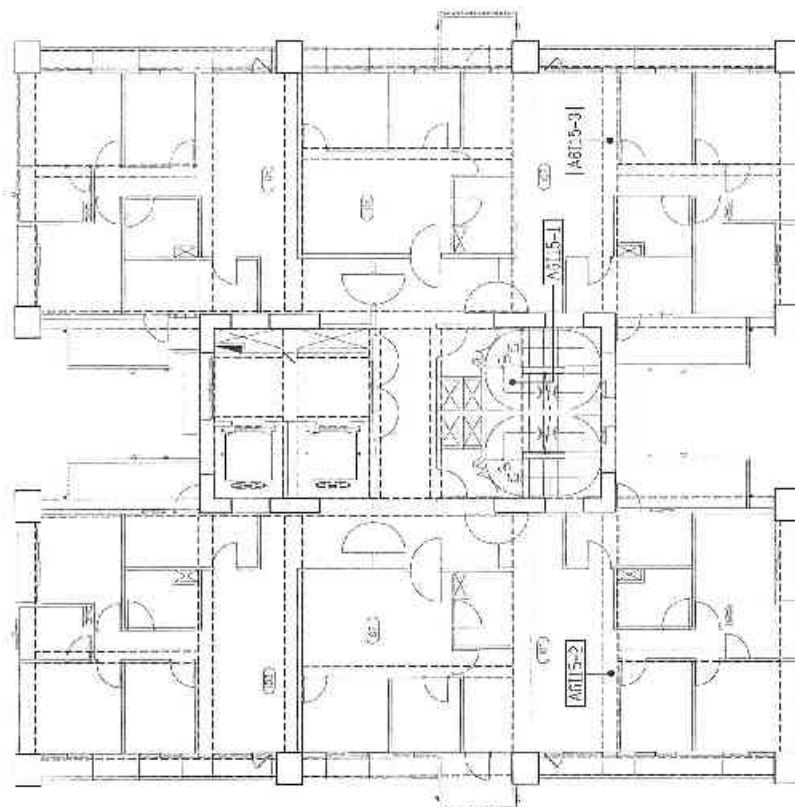


十五層鐵心位置圖 (十六層結構平面)

A6-2區 棟

A-195




圖 示
A6-X-X 鐵心位置

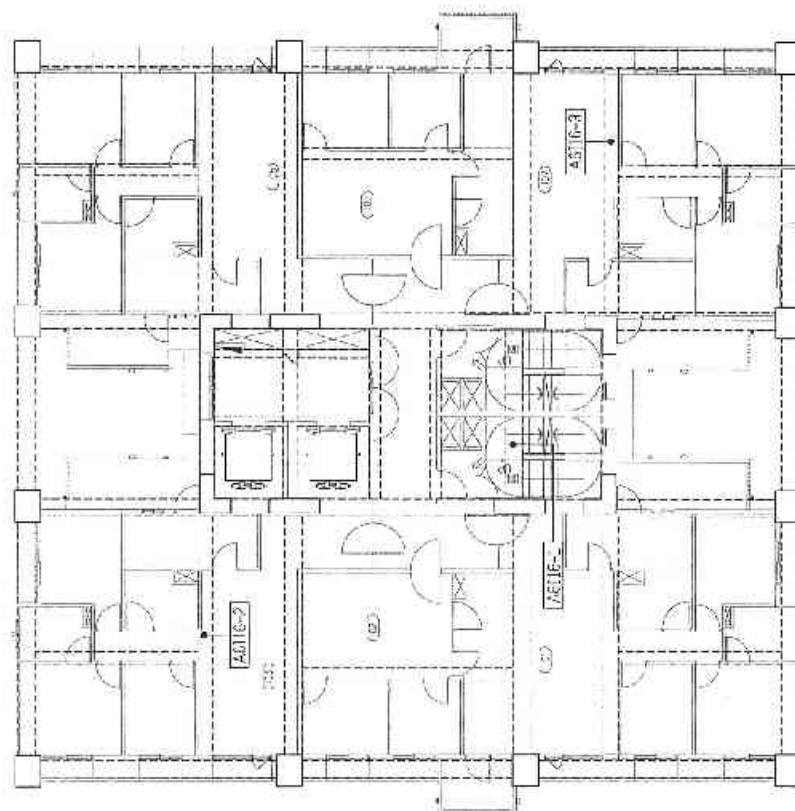


十六層鐵心位置圖 (一七層結構平面)

A6-2區 棟

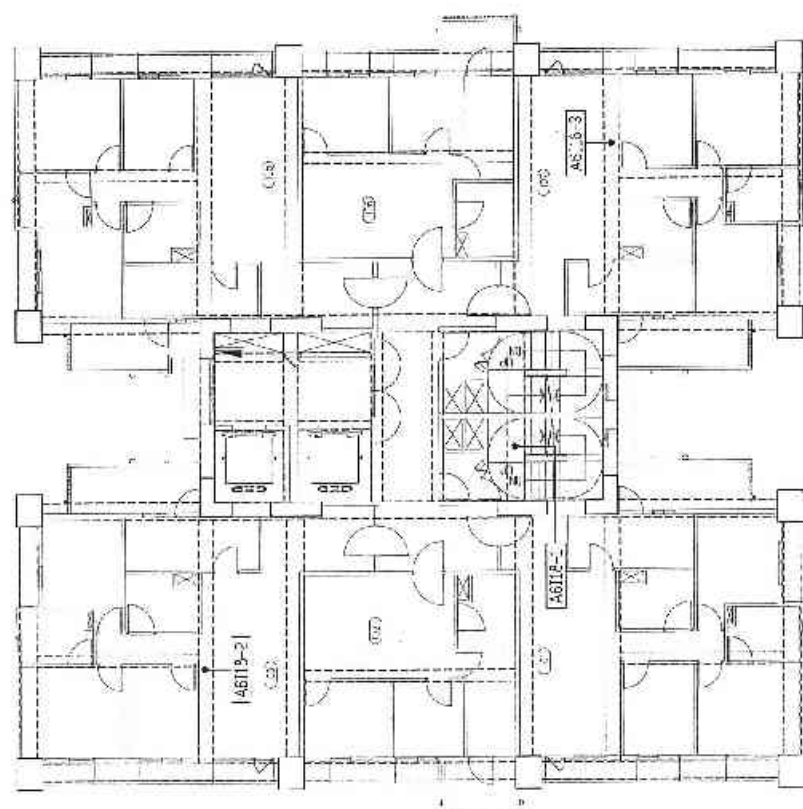


十八層鎮心位置圖 (十九層結構平面)

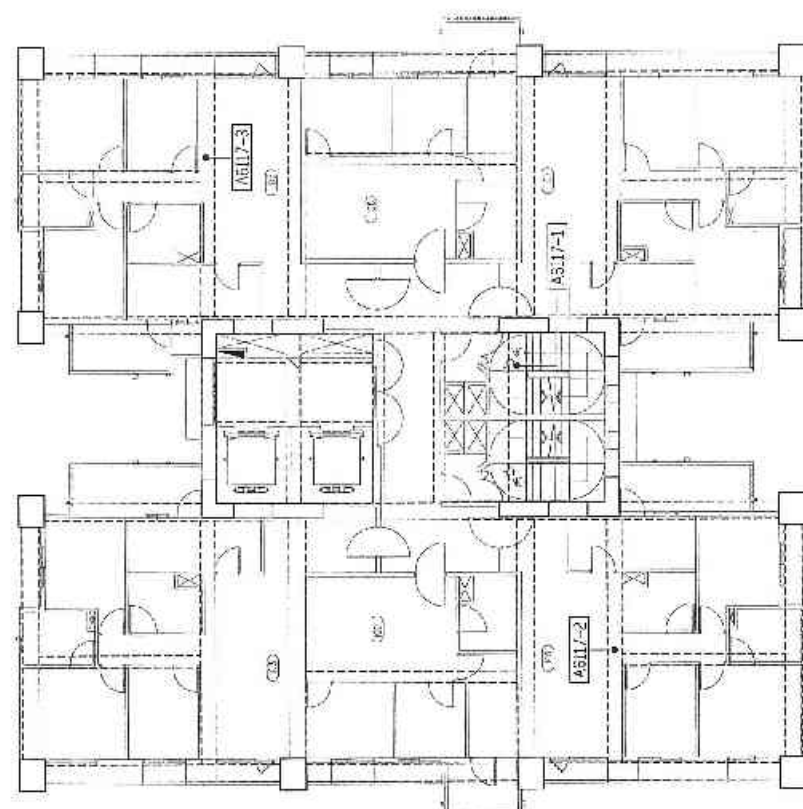

一七番續心位置圖 (十八番結構平面)



圖 名	
AG18-X	樓梯心位置

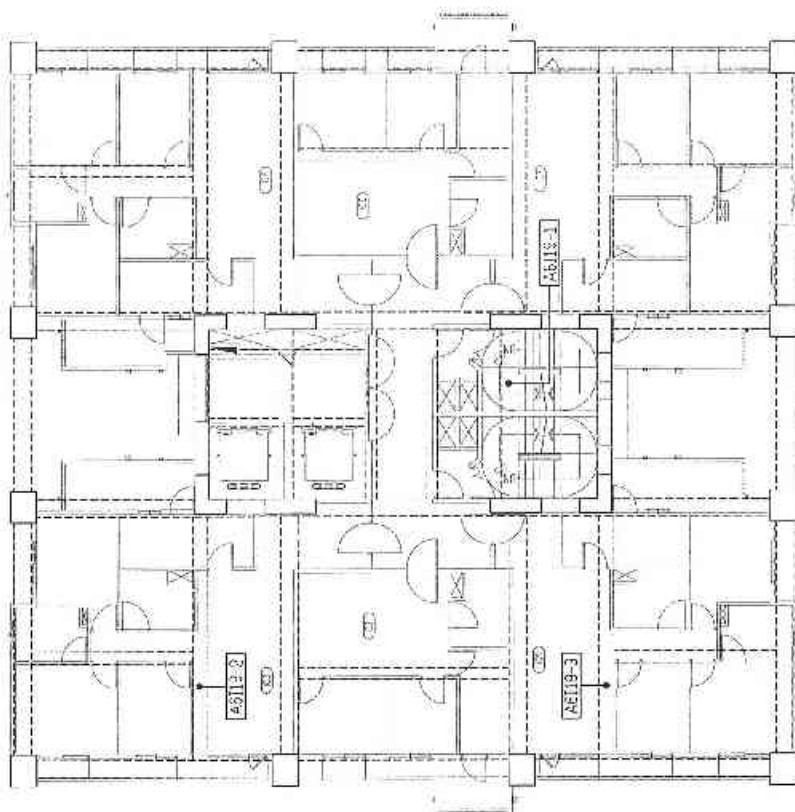


一九層樓梯心位置圖 (二十層結構平面)

AG-2區1棟




圖 名	
AG19-X	樓梯心位置

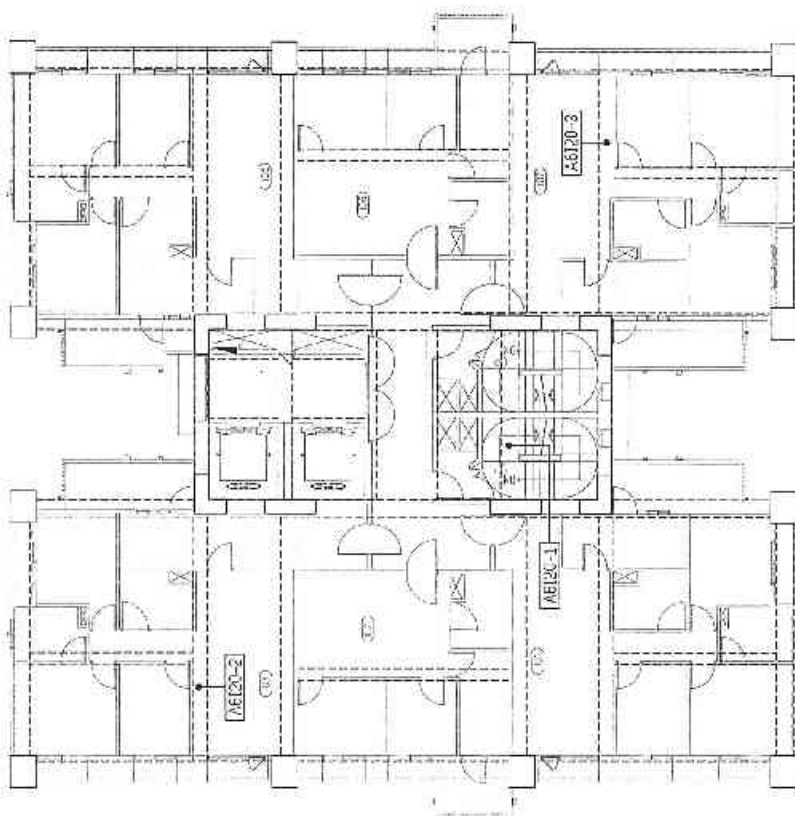


二十層樓梯心位置圖 (二十層結構平面)

AG-2區1棟

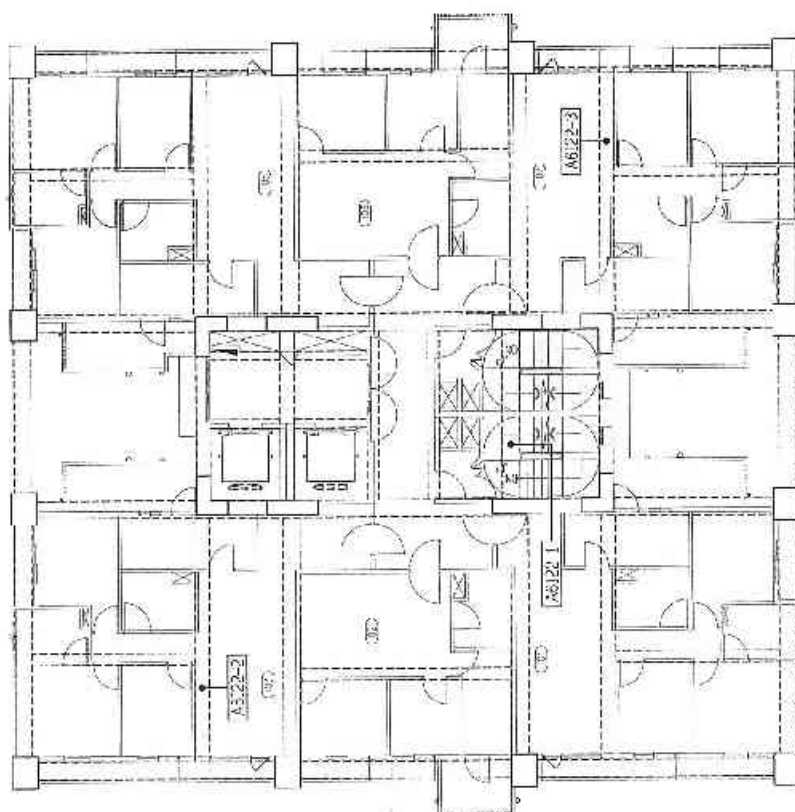

二二二、壓鑄心位圖 (一十三層結構平五)

A6-2區|棟

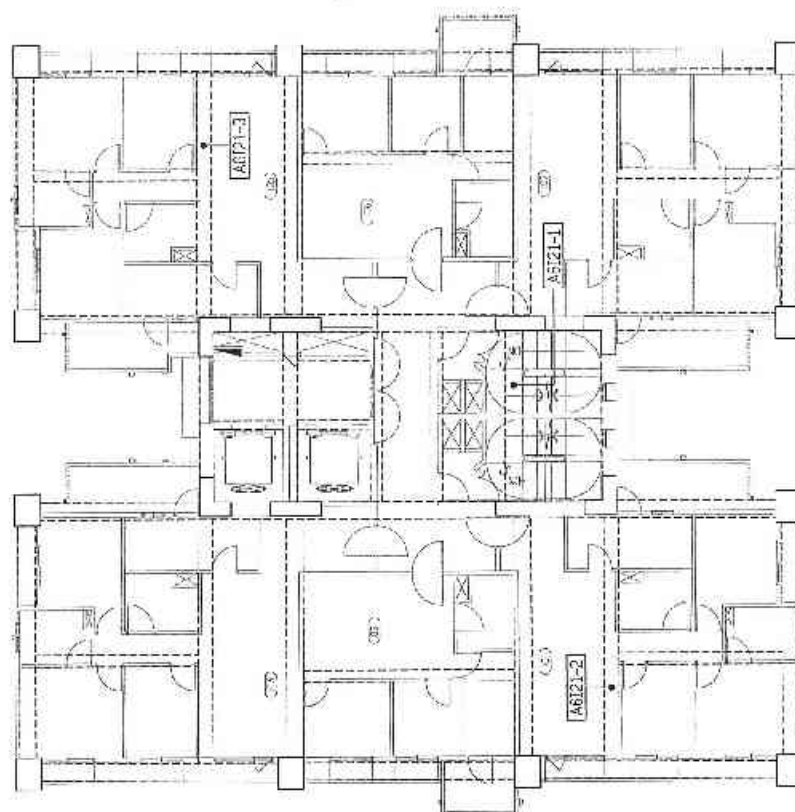


(四) 第十一卷

AG-2區1棟



圖 示	
	火警裝置

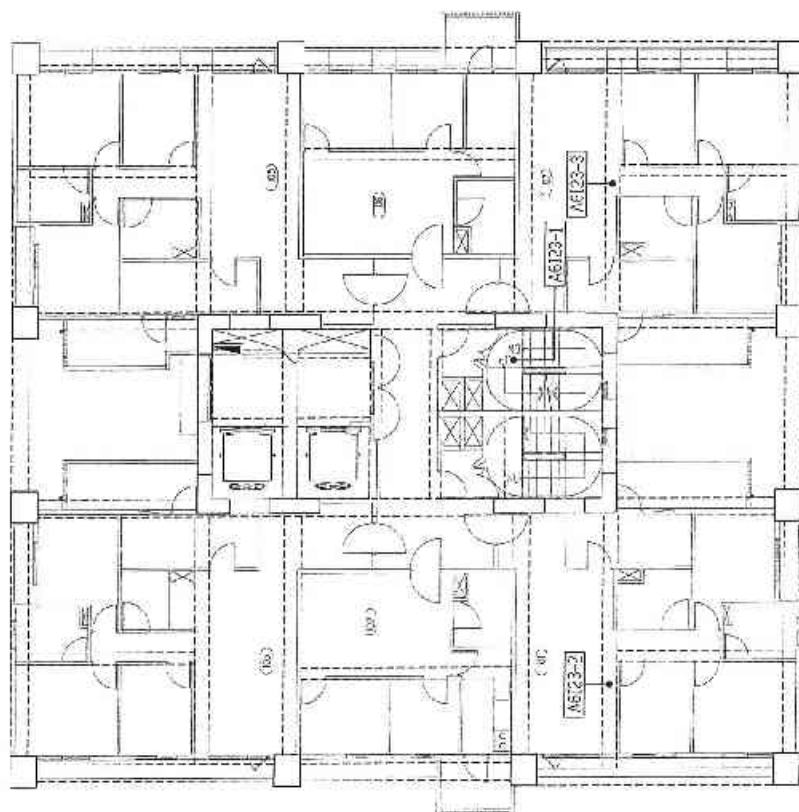

A-199

三 | 三層鑽心位置圖 (吊頂層結構圖)

A6-2 吊頂



AG區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-1-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-1-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-1-1-1 (後)	中性化試驗說明 AG-1-1-1
鑽心取樣過程說明 AG-1-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-1-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-1-1-2 (後)	中性化試驗說明 AG-1-1-2
鑽心取樣過程說明 AG-1-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-1-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-1-1-3 (後)	中性化試驗說明 AG-1-1-3

AG區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-1-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-1-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-1-2-1 (後)	中性化試驗說明 AG-1-2-1
鑽心取樣過程說明 AG-1-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-1-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-1-2-2 (後)	中性化試驗說明 AG-1-2-2
鑽心取樣過程說明 AG-1-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-1-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-1-2-3 (後)	中性化試驗說明 AG-1-2-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-3-1 (前)	A6-I-3-1 (中)	A6-I-3-1 (後)	A6-I-3-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-3-2 (前)	A6-I-3-2 (中)	A6-I-3-2 (後)	A6-I-3-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-3-3 (前)	A6-I-3-3 (中)	A6-I-3-3 (後)	A6-I-3-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-4-1 (前)	A6-I-4-1 (中)	A6-I-4-1 (後)	A6-I-4-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-4-2 (前)	A6-I-4-2 (中)	A6-I-4-2 (後)	A6-I-4-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-4-3 (前)	A6-I-4-3 (中)	A6-I-4-3 (後)	A6-I-4-3


A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-5-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-5-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-5-3



A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-6-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-6-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-6-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

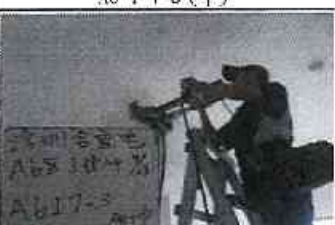鑽心取樣過程說明 A6-I-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-7-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-I-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-7-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-I-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-7-3
			

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

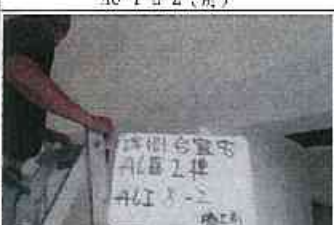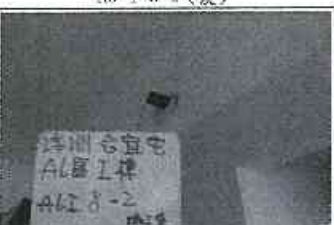鑽心取樣過程說明 A6-I-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-8-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-I-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-8-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-I-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-8-3
			

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-9-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-9-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-9-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-10-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-10-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-10-3

AG區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-I-11-1 (前)	AG-I-11-1 (中)	AG-I-11-1 (後)	AG-I-11-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-I-11-2 (前)	AG-I-11-2 (中)	AG-I-11-2 (後)	AG-I-11-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-I-11-3 (前)	AG-I-11-3 (中)	AG-I-11-3 (後)	AG-I-11-3

AG區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-I-12-1 (前)	AG-I-12-1 (中)	AG-I-12-1 (後)	AG-I-12-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-I-12-2 (前)	AG-I-12-2 (中)	AG-I-12-2 (後)	AG-I-12-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
AG-I-12-3 (前)	AG-I-12-3 (中)	AG-I-12-3 (後)	AG-I-12-3



A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-13-1 (前)	A6-I-13-1 (中)	A6-I-13-1 (後)	A6-I-13-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-13-2 (前)	A6-I-13-2 (中)	A6-I-13-2 (後)	A6-I-13-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-13-3 (前)	A6-I-13-3 (中)	A6-I-13-3 (後)	A6-I-13-3


A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-14-1 (前)	A6-I-14-1 (中)	A6-I-14-1 (後)	A6-I-14-1
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-14-2 (前)	A6-I-14-2 (中)	A6-I-14-2 (後)	A6-I-14-2
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-I-14-3 (前)	A6-I-14-3 (中)	A6-I-14-3 (後)	A6-I-14-3

A6區1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

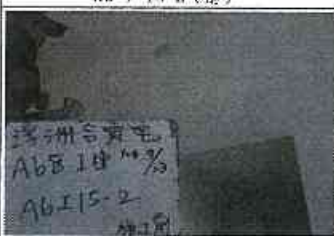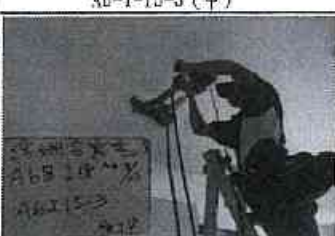鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-1-15-1 (前)	A6-1-15-1 (中)	A6-1-15-1 (後)	A6-1-15-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-1-15-2 (前)	A6-1-15-2 (中)	A6-1-15-2 (後)	A6-1-15-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-1-15-3 (前)	A6-1-15-3 (中)	A6-1-15-3 (後)	A6-1-15-3
			

A6區1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

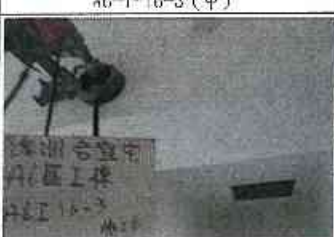鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-1-16-1 (前)	A6-1-16-1 (中)	A6-1-16-1 (後)	A6-1-16-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-1-16-2 (前)	A6-1-16-2 (中)	A6-1-16-2 (後)	A6-1-16-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
A6-1-16-3 (前)	A6-1-16-3 (中)	A6-1-16-3 (後)	A6-1-16-3
			

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-17-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-17-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-17-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-18-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-18-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-18-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-19-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-19-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-19-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-19-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-19-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-19-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-19-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-19-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-19-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-19-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-19-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-19-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-20-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-20-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-20-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-20-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-20-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-20-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-20-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-20-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-20-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-20-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-20-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-20-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-21-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-21-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-21-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-21-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-21-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-21-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-21-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-21-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-21-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-21-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-21-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-21-3

A6區I棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-22-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-22-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-22-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-22-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-22-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-22-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-22-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-22-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-22-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-22-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-22-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-22-3


A6區1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-I-23-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-23-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-23-1 (後)	中性化試驗說明 A6-I-23-1
鑽心取樣過程說明 A6-I-23-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-23-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-23-2 (後)	中性化試驗說明 A6-I-23-2
鑽心取樣過程說明 A6-I-23-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-I-23-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-I-23-3 (後)	中性化試驗說明 A6-I-23-3



A-2/2

圖 表	
ASJ-2-X	切取位置

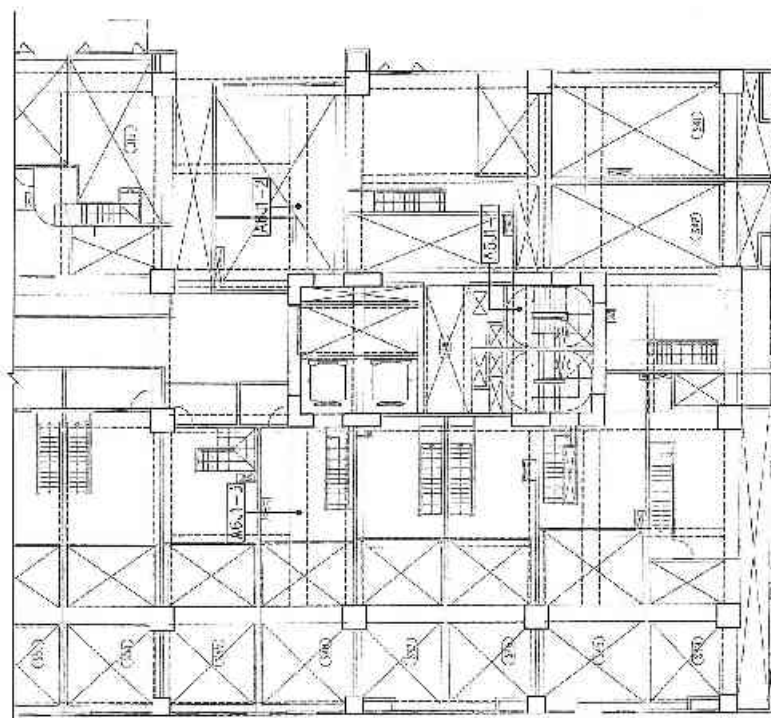


二層結構位置圖 (二層結構平面)

A6-2區J板



圖 表	
ASJ-2-X	切取位置

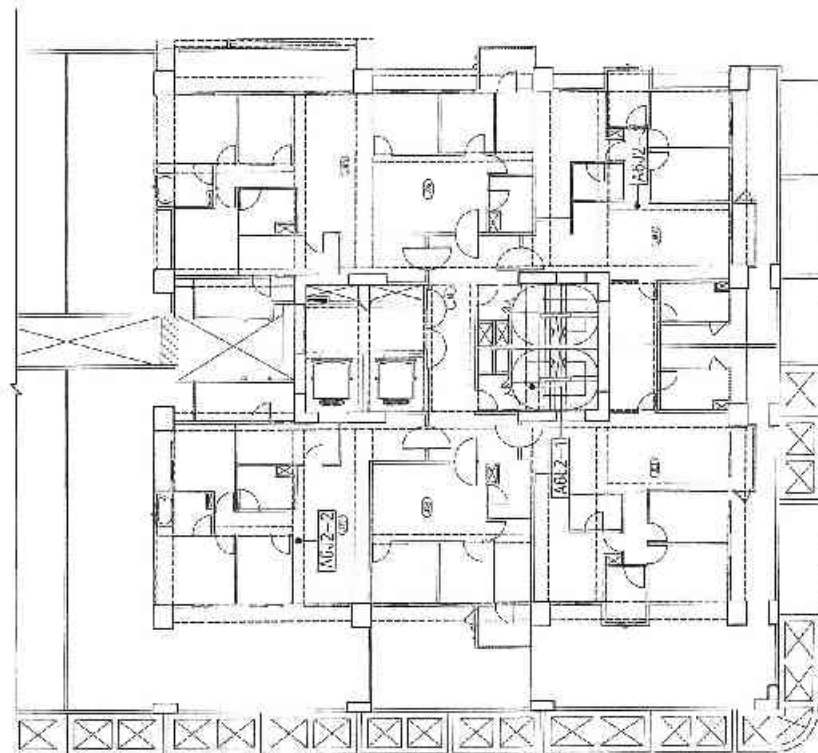


三層結構位置圖 (三層結構平面)

A6-2區J板



圖 示	
A6.3.2-X	客機心位置

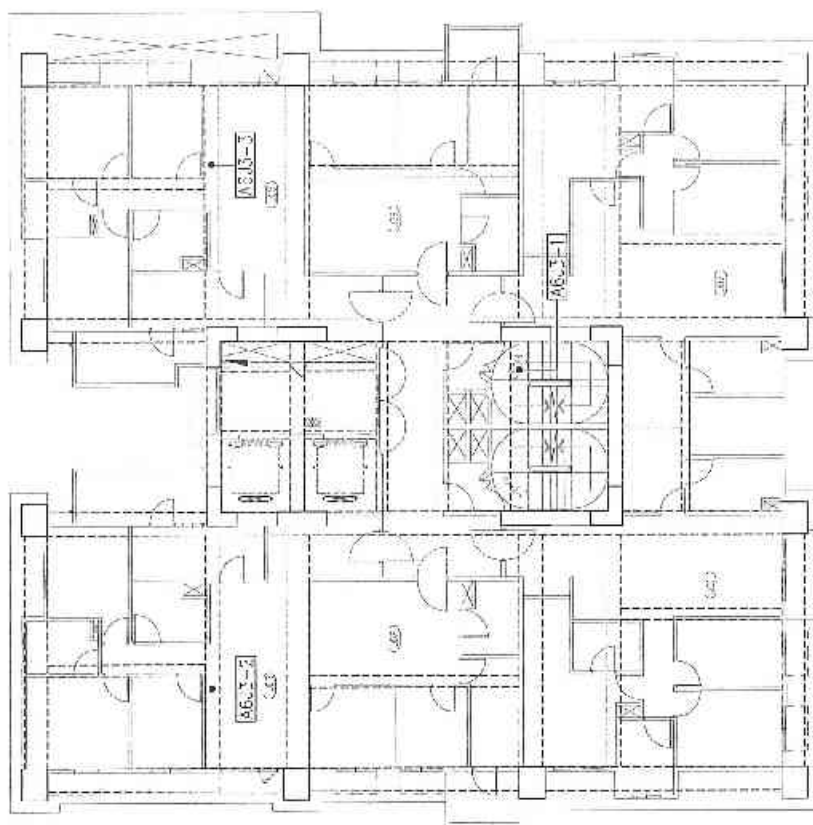


四層樓心位置圖 (四層結構平面)

A6 2區J棟

A-213



圖 示	
A6.4-X	客機心位置

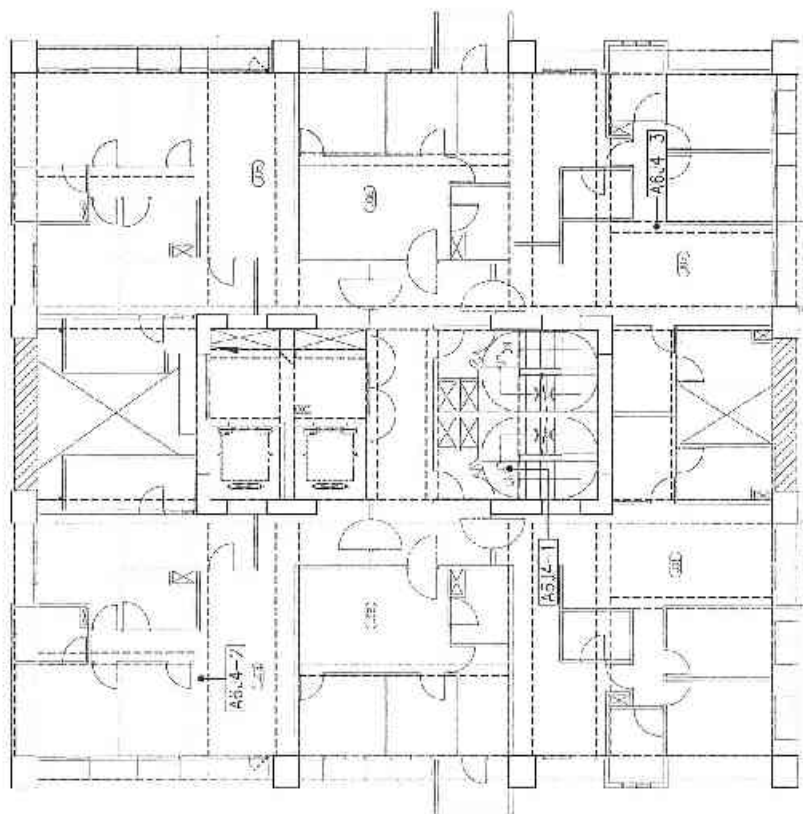

五層樓心位置圖 (五層結構平面)


A6-2區K棟





A-214


圖 示	
ASB-X	基礎位置

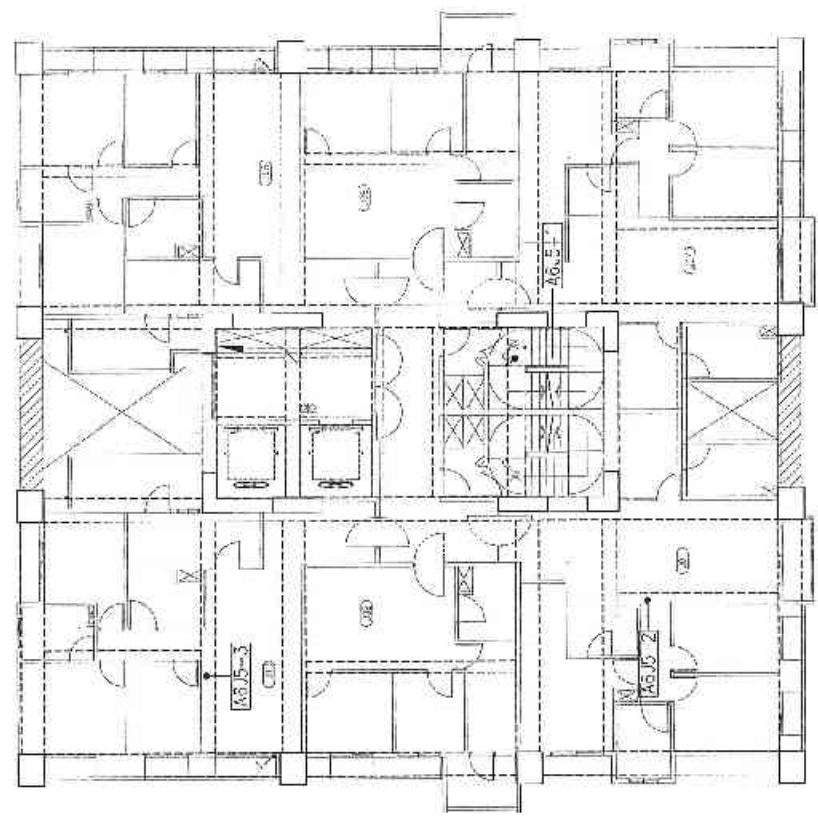

五層樓心位置圖 (六層結構平面)


AS-2區J棟

圖 示	
ASB-X	基礎位置

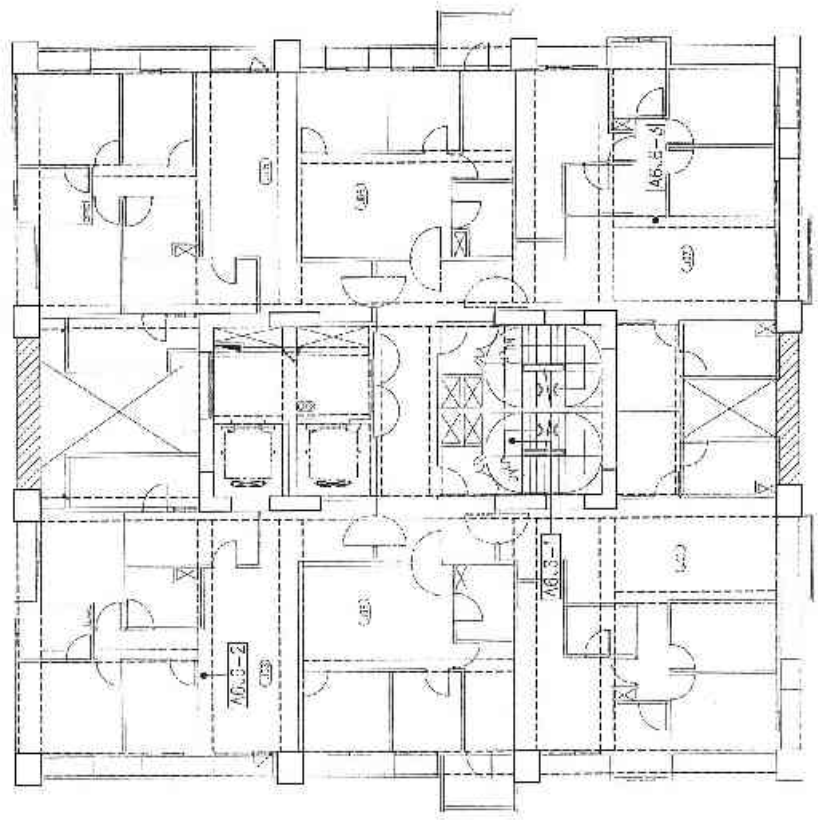


六層樓心位置圖 (七層結構平面)

AS-2區J棟

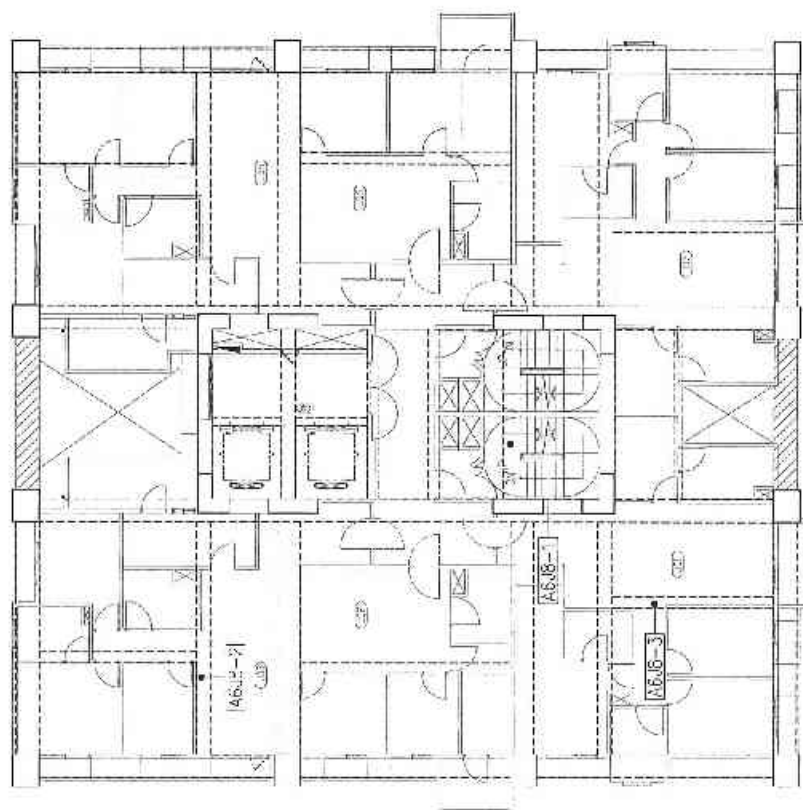

八層鑽心位置圖（九層結膏平面）
AG-2區J棟

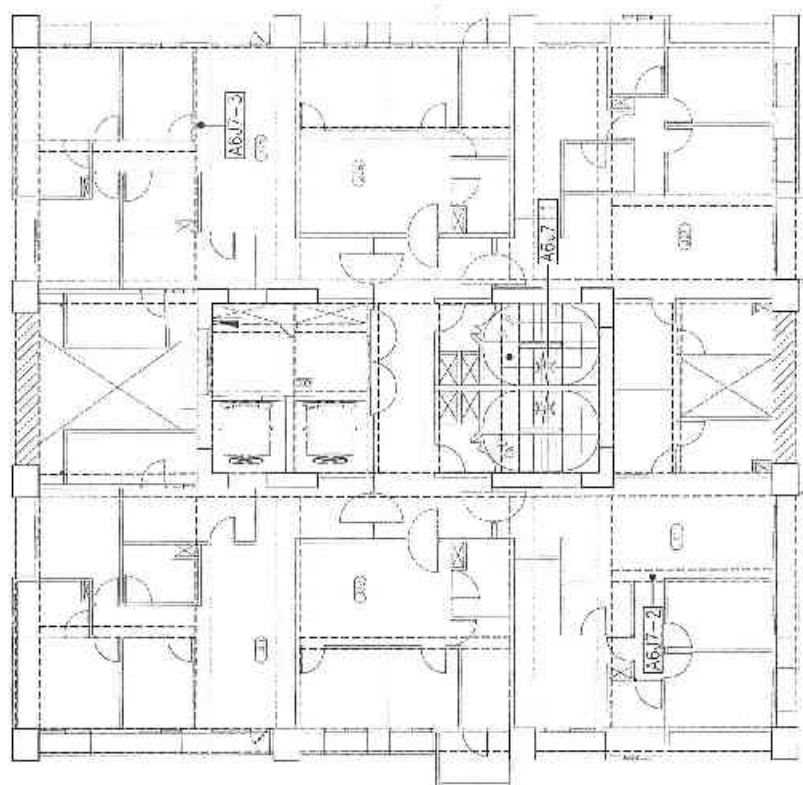
[illegible]

七層鐵心位置圖 (八層結構平面)
A6-2 區棟

A-215

比例尺 1:500
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100


圖 示
A6.3-2 樓梯位置

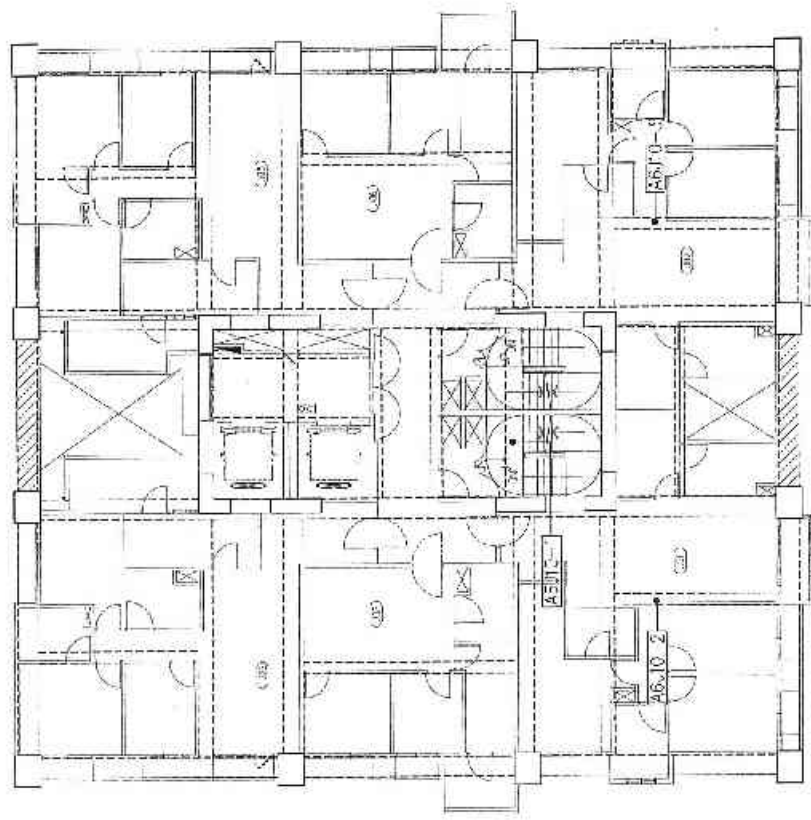

十一層結構平面
 A6-2 區J棟

2

圖 示
A6.3-2 樓梯位置

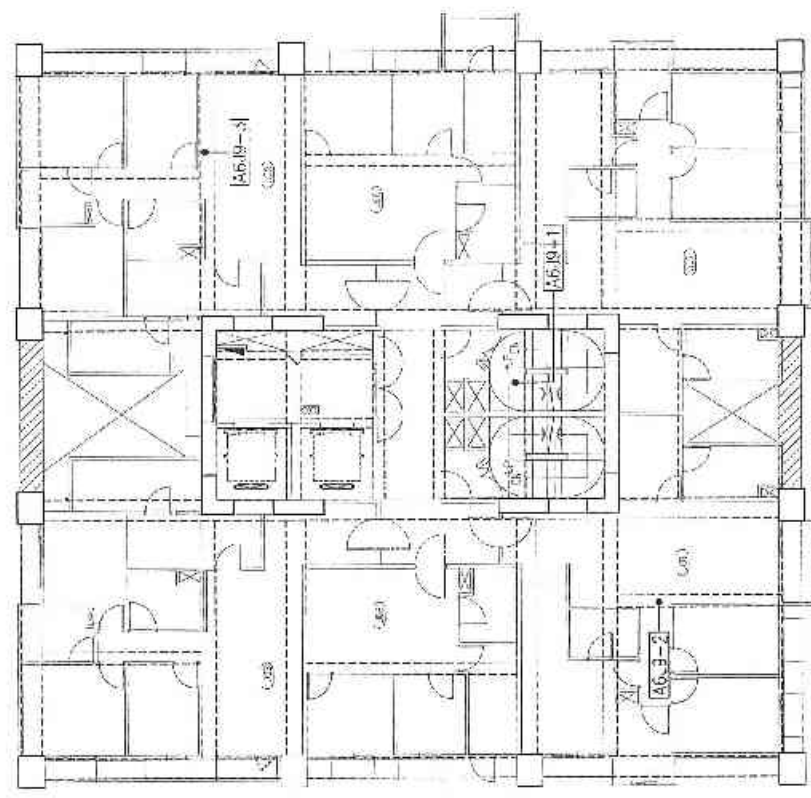


九層結構平面
 A6-2 區J棟

A-216



圖 示
A5.11-X 結構位置

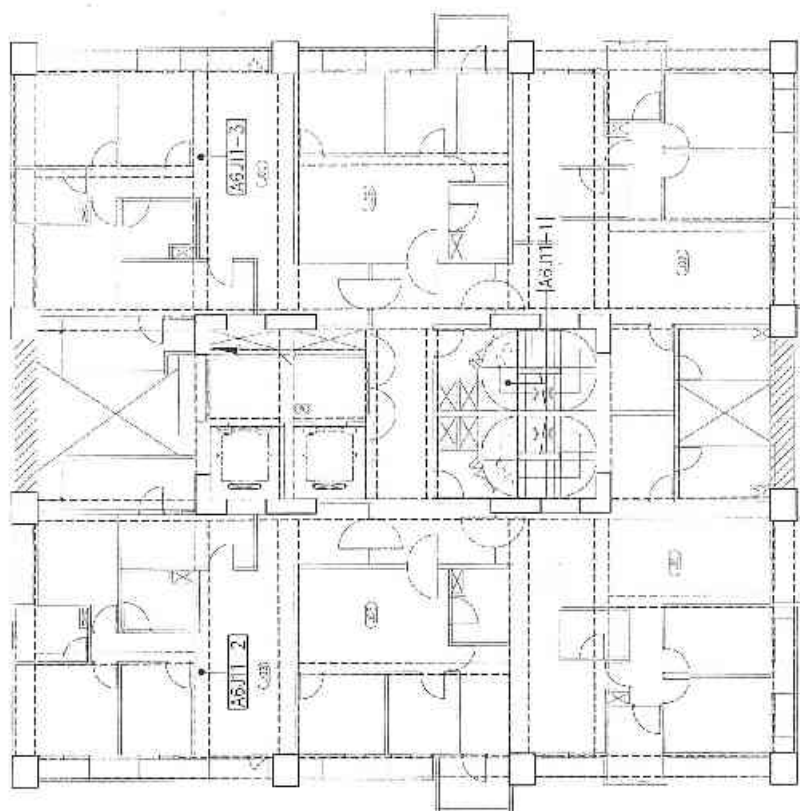


十一層樓心位置圖 (十一層結構平面)

A6-2風J棟

A-217



圖 示
A5.12-X 結構位置

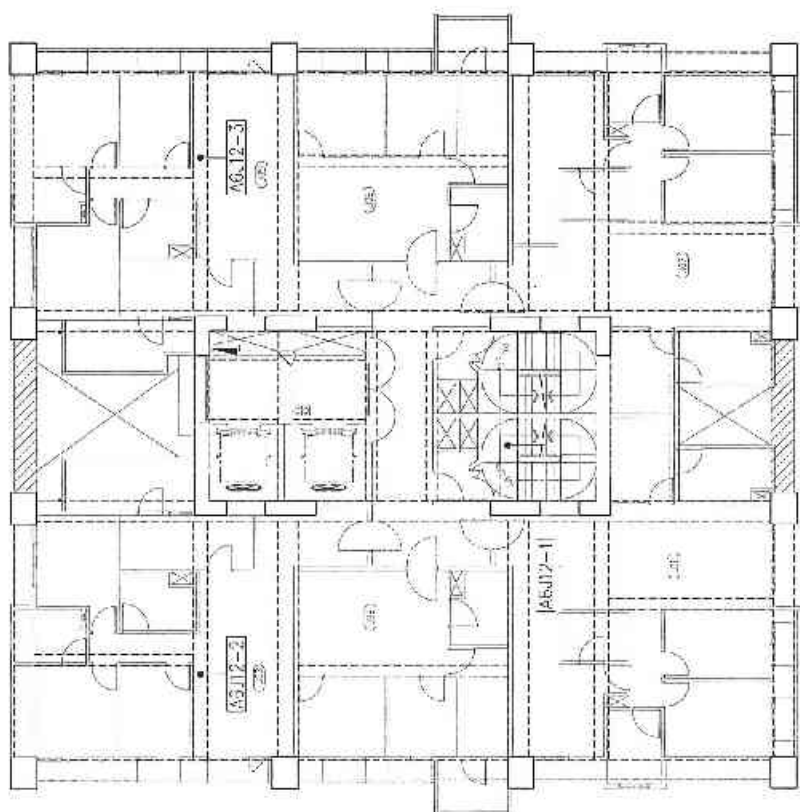

十二層樓心位置圖 (十二層結構平面)


A6-2風J棟





A-218

圖 示
A5.13-1 設備心位置

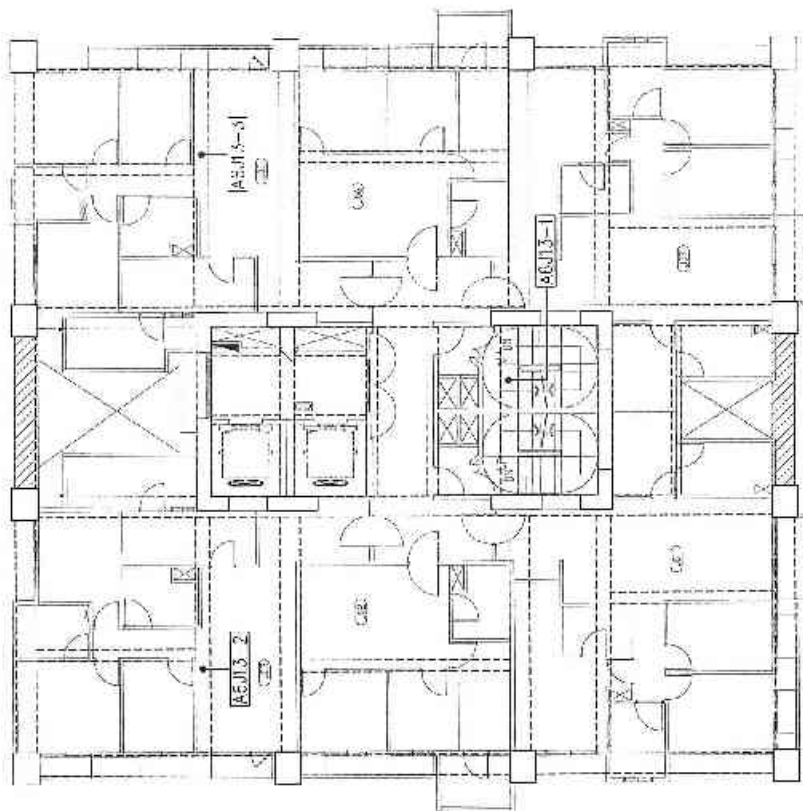


十一層結構平面 (十一層結構平面)

A5-2區J棟



圖 示
A5.17-1 設備心位置

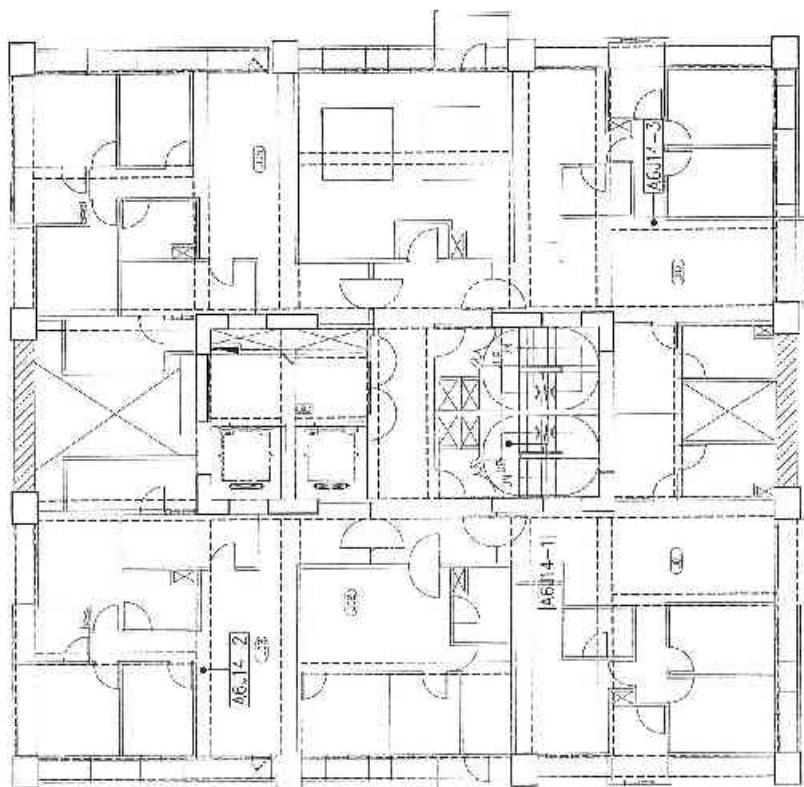


十層結構平面 (十層結構平面)

A6-2區J棟



圖 示	
AS.15-X	加蓋心位置

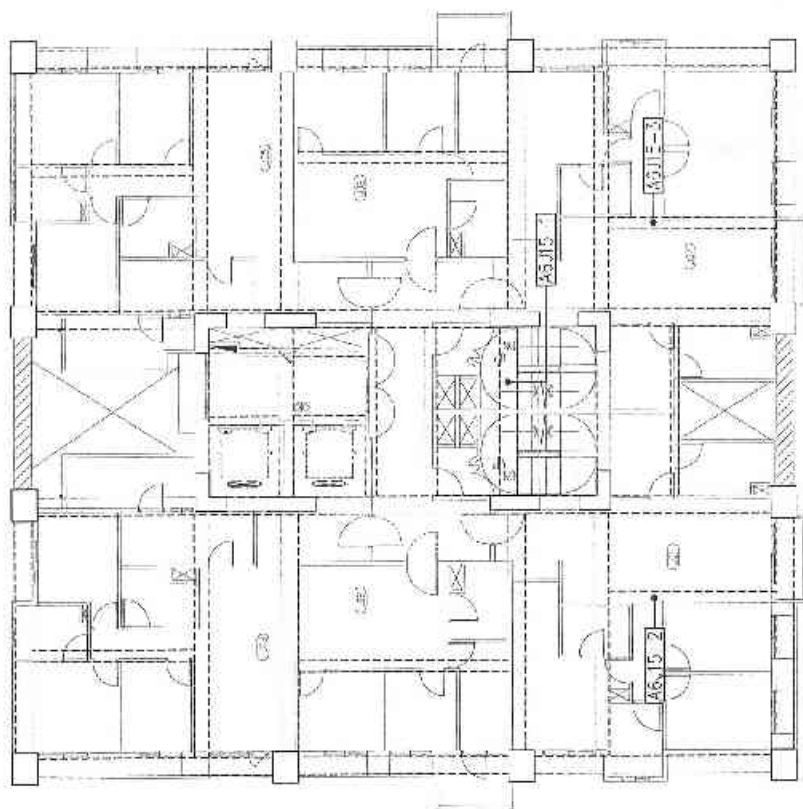


十五層樓心位置圖 (十六層結構平面)

A5-2 區J棟

A-219



圖 示	
AS.16-X	加蓋心位置

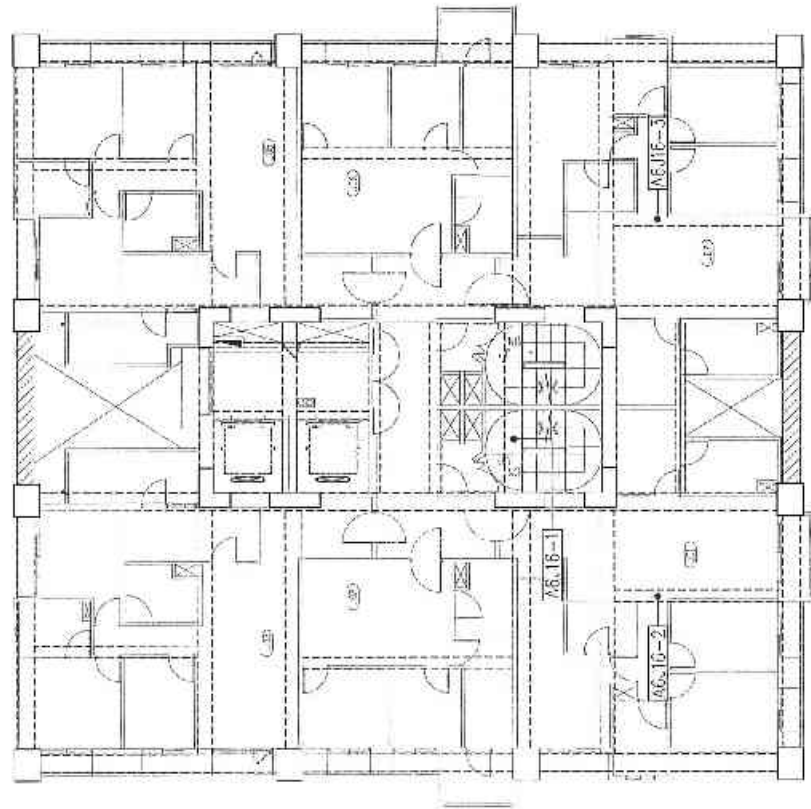

十六層樓心位置圖 (十七層結構平面)


A5-2 區J棟



2

A-220


圖 示
A6-17-2
A6-17-3
A6-17-4
A6-17-5
A6-17-6
A6-17-7
A6-17-8
A6-17-9
A6-17-10
A6-17-11
A6-17-12
A6-17-13
A6-17-14
A6-17-15
A6-17-16
A6-17-17
A6-17-18
A6-17-19
A6-17-20
A6-17-21
A6-17-22
A6-17-23
A6-17-24
A6-17-25
A6-17-26
A6-17-27
A6-17-28
A6-17-29
A6-17-30
A6-17-31
A6-17-32
A6-17-33
A6-17-34
A6-17-35
A6-17-36
A6-17-37
A6-17-38
A6-17-39
A6-17-40
A6-17-41
A6-17-42
A6-17-43
A6-17-44
A6-17-45
A6-17-46
A6-17-47
A6-17-48
A6-17-49
A6-17-50
A6-17-51
A6-17-52
A6-17-53
A6-17-54
A6-17-55
A6-17-56
A6-17-57
A6-17-58
A6-17-59
A6-17-60
A6-17-61
A6-17-62
A6-17-63
A6-17-64
A6-17-65
A6-17-66
A6-17-67
A6-17-68
A6-17-69
A6-17-70
A6-17-71
A6-17-72
A6-17-73
A6-17-74
A6-17-75
A6-17-76
A6-17-77
A6-17-78
A6-17-79
A6-17-80
A6-17-81
A6-17-82
A6-17-83
A6-17-84
A6-17-85
A6-17-86
A6-17-87
A6-17-88
A6-17-89
A6-17-90
A6-17-91
A6-17-92
A6-17-93
A6-17-94
A6-17-95
A6-17-96
A6-17-97
A6-17-98
A6-17-99
A6-17-100

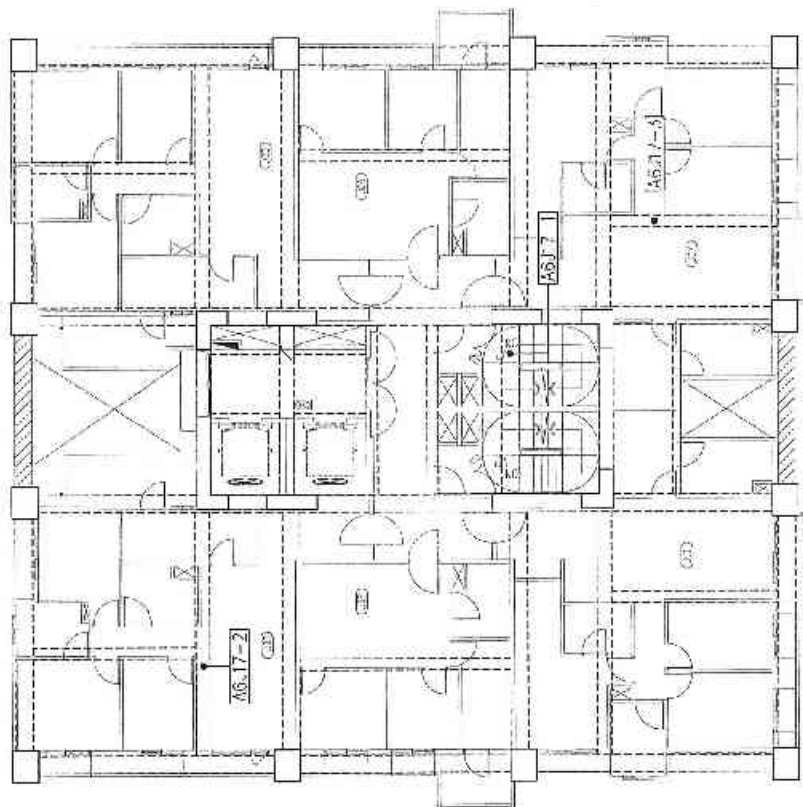

一一層樓心位置圖 (十八層結構平面)

A6 7 風機

圖 示
A6-18-2
A6-18-3
A6-18-4
A6-18-5
A6-18-6
A6-18-7
A6-18-8
A6-18-9
A6-18-10
A6-18-11
A6-18-12
A6-18-13
A6-18-14
A6-18-15
A6-18-16
A6-18-17
A6-18-18
A6-18-19
A6-18-20
A6-18-21
A6-18-22
A6-18-23
A6-18-24
A6-18-25
A6-18-26
A6-18-27
A6-18-28
A6-18-29
A6-18-30
A6-18-31
A6-18-32
A6-18-33
A6-18-34
A6-18-35
A6-18-36
A6-18-37
A6-18-38
A6-18-39
A6-18-40
A6-18-41
A6-18-42
A6-18-43
A6-18-44
A6-18-45
A6-18-46
A6-18-47
A6-18-48
A6-18-49
A6-18-50
A6-18-51
A6-18-52
A6-18-53
A6-18-54
A6-18-55
A6-18-56
A6-18-57
A6-18-58
A6-18-59
A6-18-60
A6-18-61
A6-18-62
A6-18-63
A6-18-64
A6-18-65
A6-18-66
A6-18-67
A6-18-68
A6-18-69
A6-18-70
A6-18-71
A6-18-72
A6-18-73
A6-18-74
A6-18-75
A6-18-76
A6-18-77
A6-18-78
A6-18-79
A6-18-80
A6-18-81
A6-18-82
A6-18-83
A6-18-84
A6-18-85
A6-18-86
A6-18-87
A6-18-88
A6-18-89
A6-18-90
A6-18-91
A6-18-92
A6-18-93
A6-18-94
A6-18-95
A6-18-96
A6-18-97
A6-18-98
A6-18-99
A6-18-100

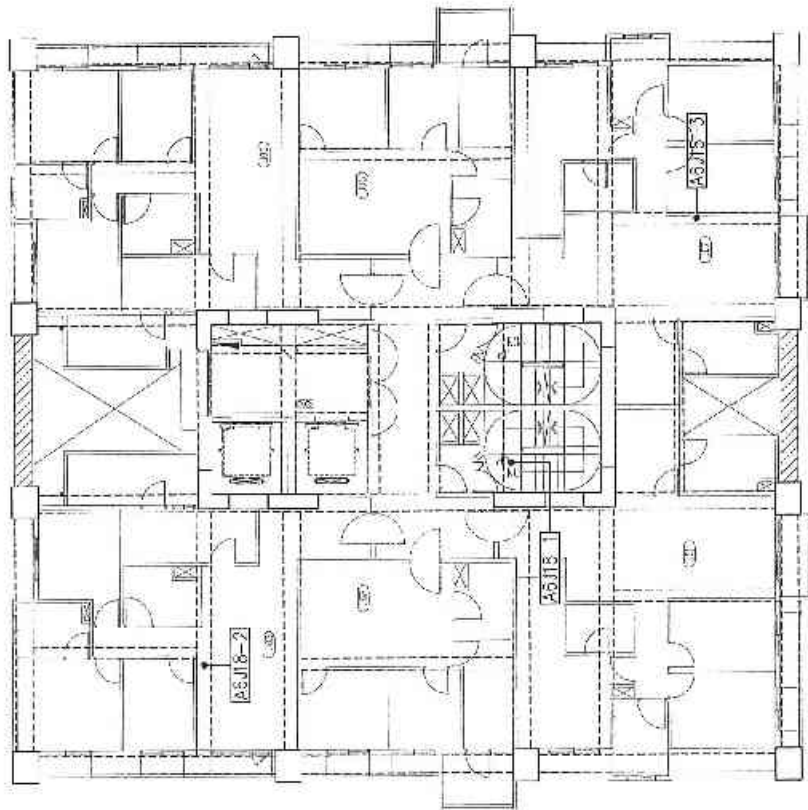


一一八層樓心位置圖 (十九層結構平面)

A6-2 風機



圖 示
A6J9-X
設備配置

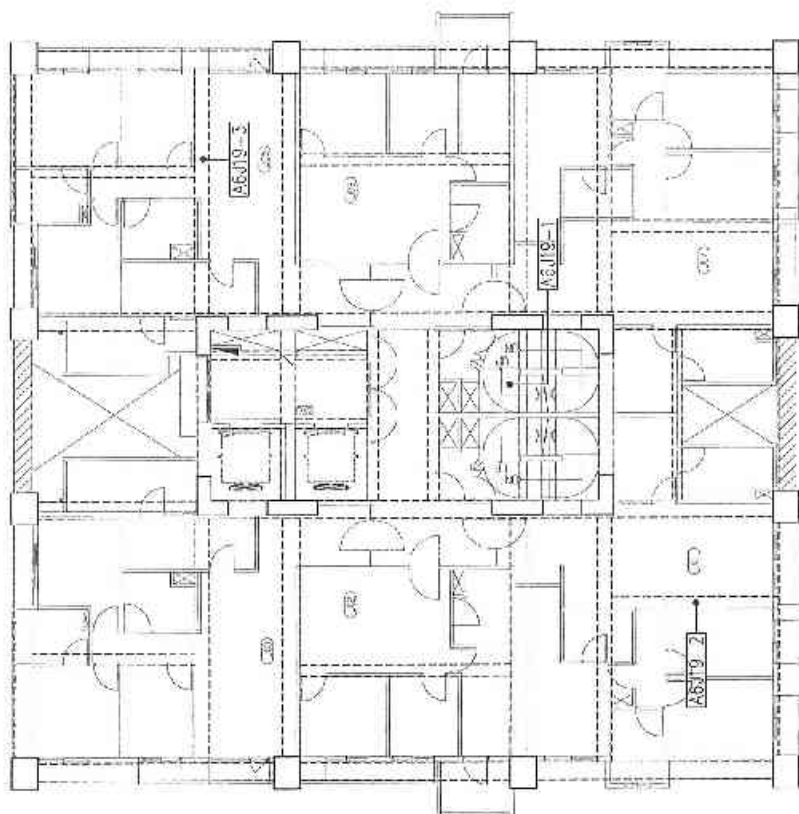


A-221

十、二十層樓心位置圖 (二十層結構平面)

A6-2區J棟




圖 示
A6J20-X
設備配置

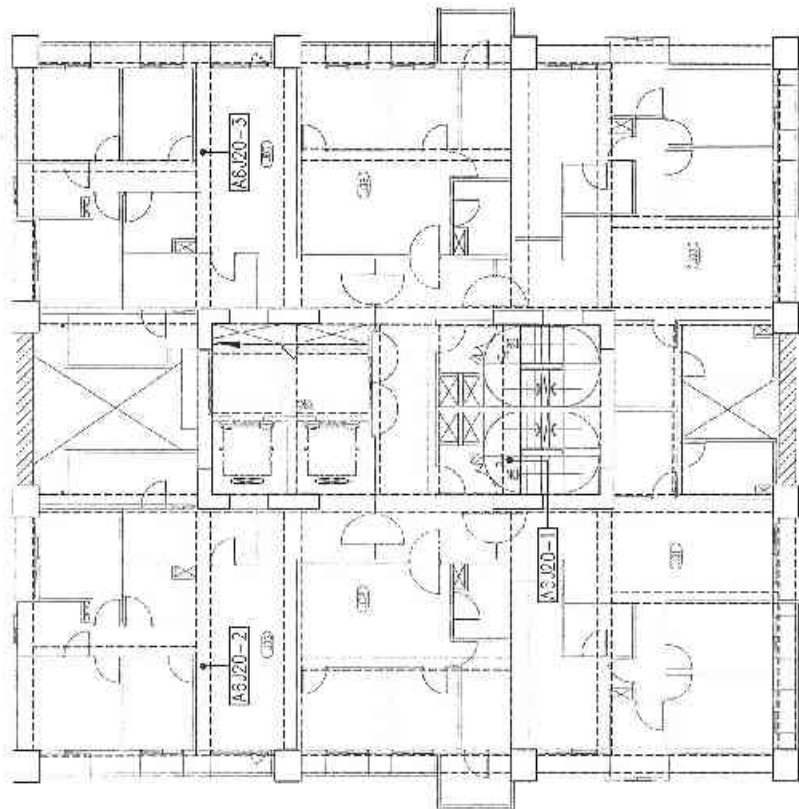

二十一層樓心位置圖 (二十一層結構平面)

A6-2區J棟



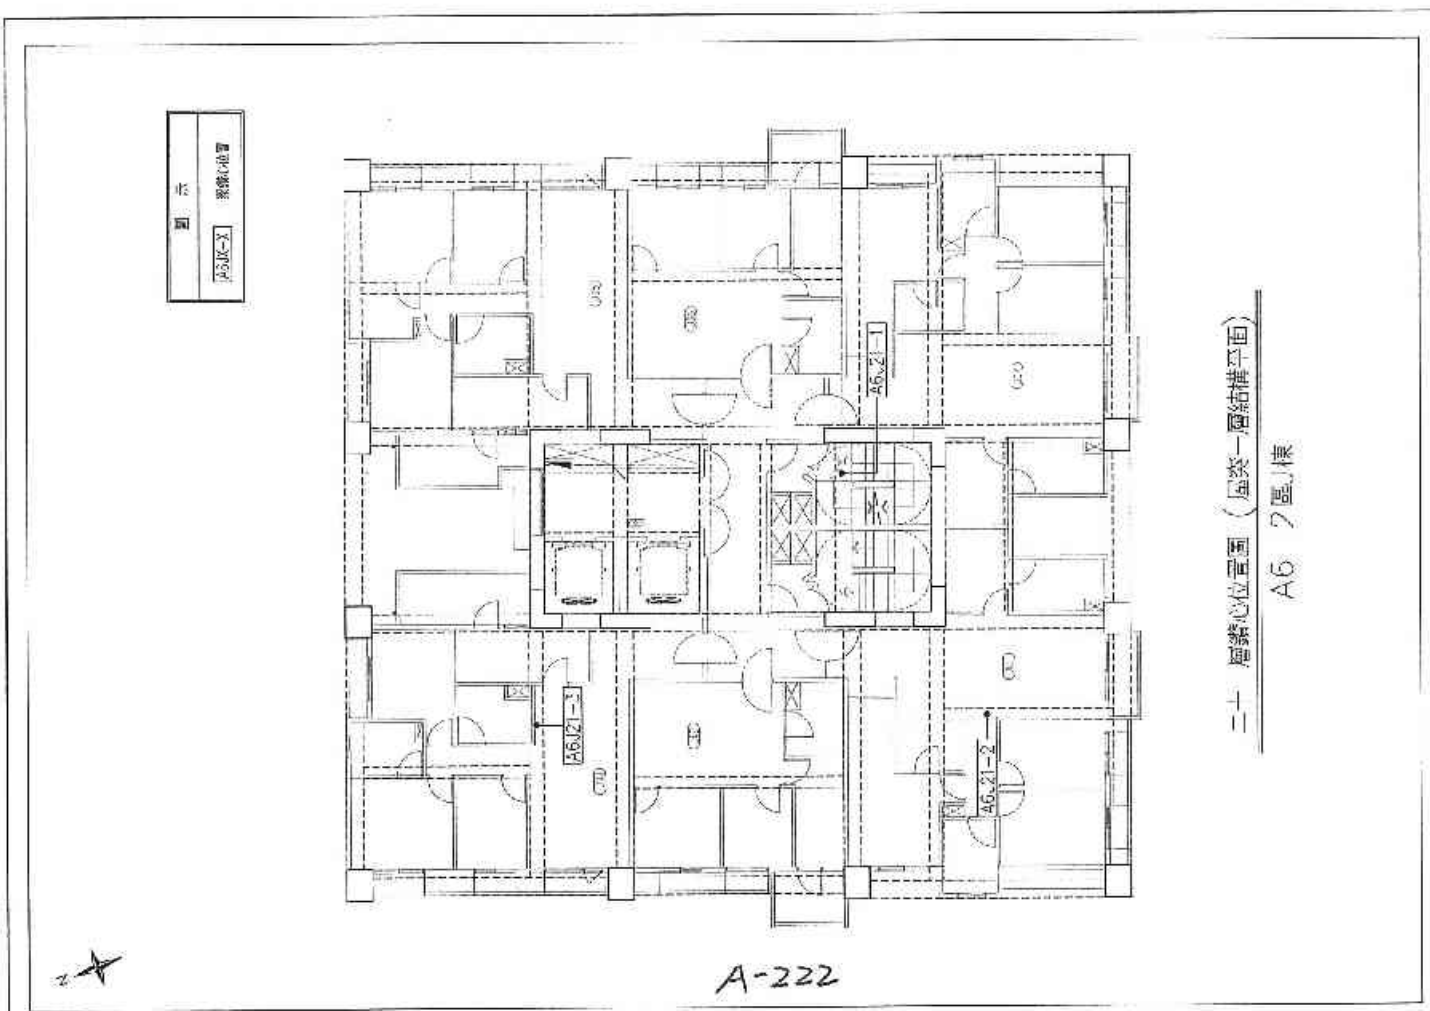

A6 2區樓

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-1-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-1-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-1-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-1-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-1-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-1-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-1-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-1-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-1-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-1-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-1-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-1-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-2-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-2-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-2-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-2-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-2-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-2-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-2-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-2-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-2-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-2-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-2-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-2-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-3-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-3-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-3-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-3-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-3-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-3-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-3-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-3-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-3-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-3-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-3-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-3-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-4-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-4-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-4-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-4-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-4-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-4-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-4-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-4-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-4-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-4-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-4-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-4-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-5-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-5-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-5-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-5-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-5-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-5-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-5-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-5-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-5-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-5-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-5-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-5-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-6-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-6-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-6-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-6-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-6-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-6-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-6-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-6-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-6-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-6-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-6-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-6-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-7-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-7-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-7-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-7-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-7-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-7-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-7-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-7-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-7-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-7-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-7-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-7-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-8-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-8-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-8-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-8-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-8-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-8-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-8-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-8-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-8-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-8-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-8-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-8-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-9-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-9-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-9-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-9-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-9-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-9-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-9-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-9-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-9-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-9-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-9-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-9-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-10-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-10-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-10-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-10-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-10-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-10-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-10-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-10-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-10-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-10-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-10-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-10-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-11-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-11-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-11-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-11-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-11-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-11-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-11-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-11-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-11-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-11-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-11-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-11-3



A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-12-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-12-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-12-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-12-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-12-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-12-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-12-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-12-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-12-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-12-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-12-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-12-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-13-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-13-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-13-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-13-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-13-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-13-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-13-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-13-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-13-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-13-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-13-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-13-3
			


A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

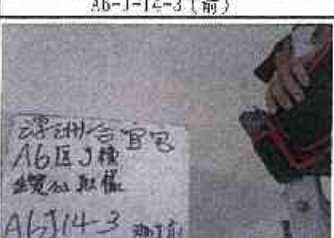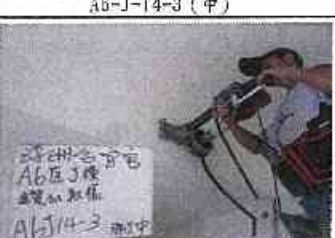鑽心取樣過程說明 A6-J-14-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-14-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-14-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-14-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-14-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-14-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-14-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-14-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-14-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-14-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-14-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-14-3
			



A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-15-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-15-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-15-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-15-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-15-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-15-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-15-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-15-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-15-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-15-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-15-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-15-3
			



A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

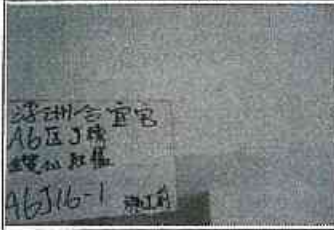鑽心取樣過程說明 A6-J-16-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-16-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-16-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-16-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-16-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-16-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-16-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-16-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-16-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-16-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-16-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-16-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

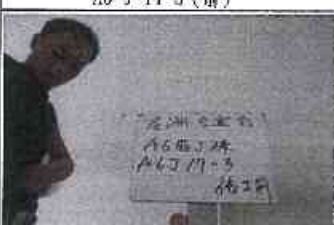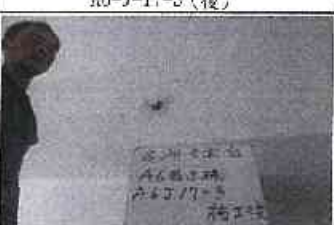鑽心取樣過程說明 A6-J-17-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-17-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-17-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-17-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-17-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-17-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-17-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-17-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-17-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-17-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-17-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-17-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

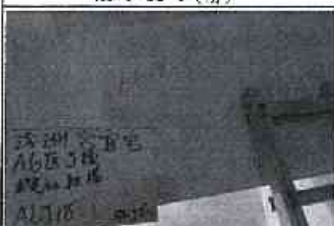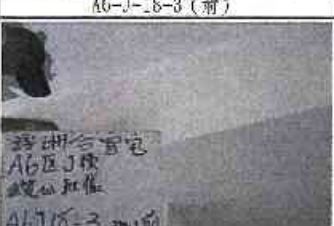鑽心取樣過程說明 A6-J-18-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-18-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-18-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-18-1
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-18-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-18-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-18-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-18-2
			
鑽心取樣過程說明 A6-J-18-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-18-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-18-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-18-3
			

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片


鑽心取樣過程說明 A6-J-19-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-19-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-19-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-19-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-19-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-19-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-19-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-19-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-19-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-19-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-19-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-19-3

A6區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 A6-J-20-1 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-20-1 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-20-1 (後)	中性化試驗說明 A6-J-20-1
鑽心取樣過程說明 A6-J-20-2 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-20-2 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-20-2 (後)	中性化試驗說明 A6-J-20-2
鑽心取樣過程說明 A6-J-20-3 (前)	鑽心取樣過程說明 A6-J-20-3 (中)	鑽心取樣過程說明 A6-J-20-3 (後)	中性化試驗說明 A6-J-20-3


AG區J棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 AG-J-21-1 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-J-21-1 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-J-21-1 (後)	中性化試驗說明 AG-J-21-1
			
鑽心取樣過程說明 AG-J-21-2 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-J-21-2 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-J-21-2 (後)	中性化試驗說明 AG-J-21-2
			
鑽心取樣過程說明 AG-J-21-3 (前)	鑽心取樣過程說明 AG-J-21-3 (中)	鑽心取樣過程說明 AG-J-21-3 (後)	中性化試驗說明 AG-J-21-3
			

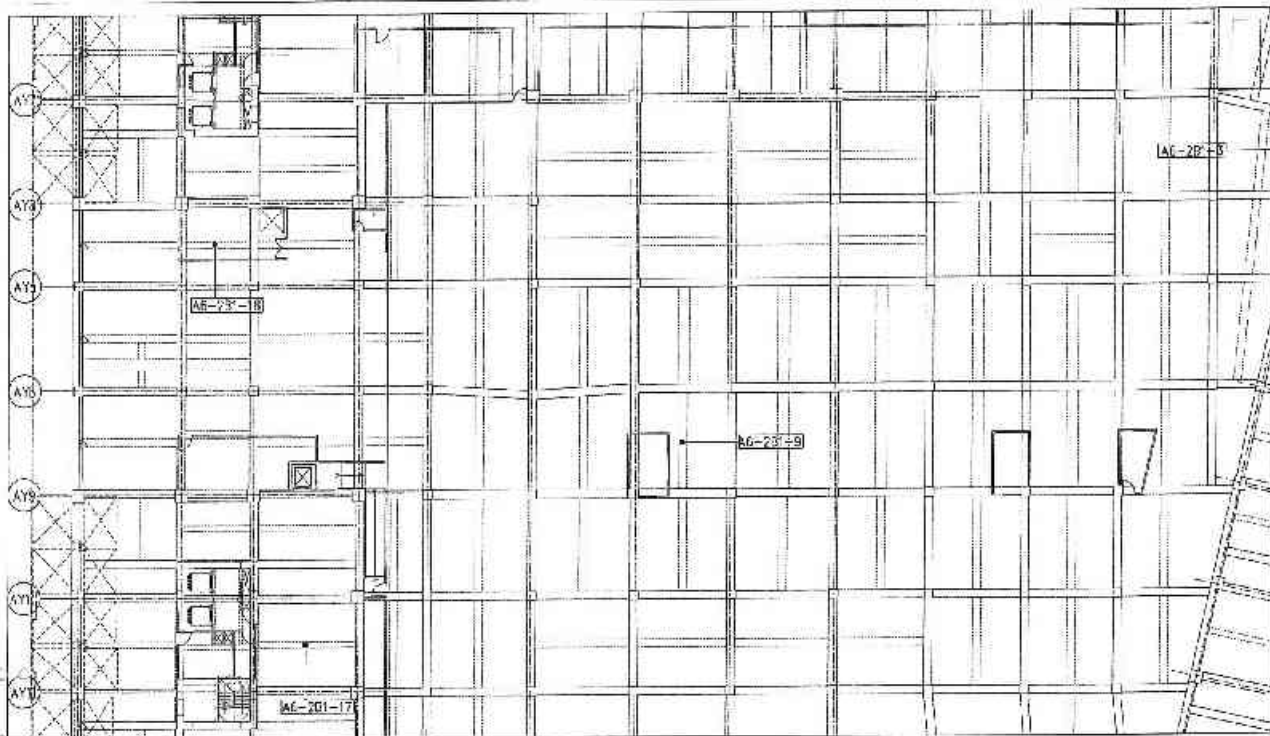

地下一層梁心位置圖 (一層結構平面)


A6-2區 A~J棟

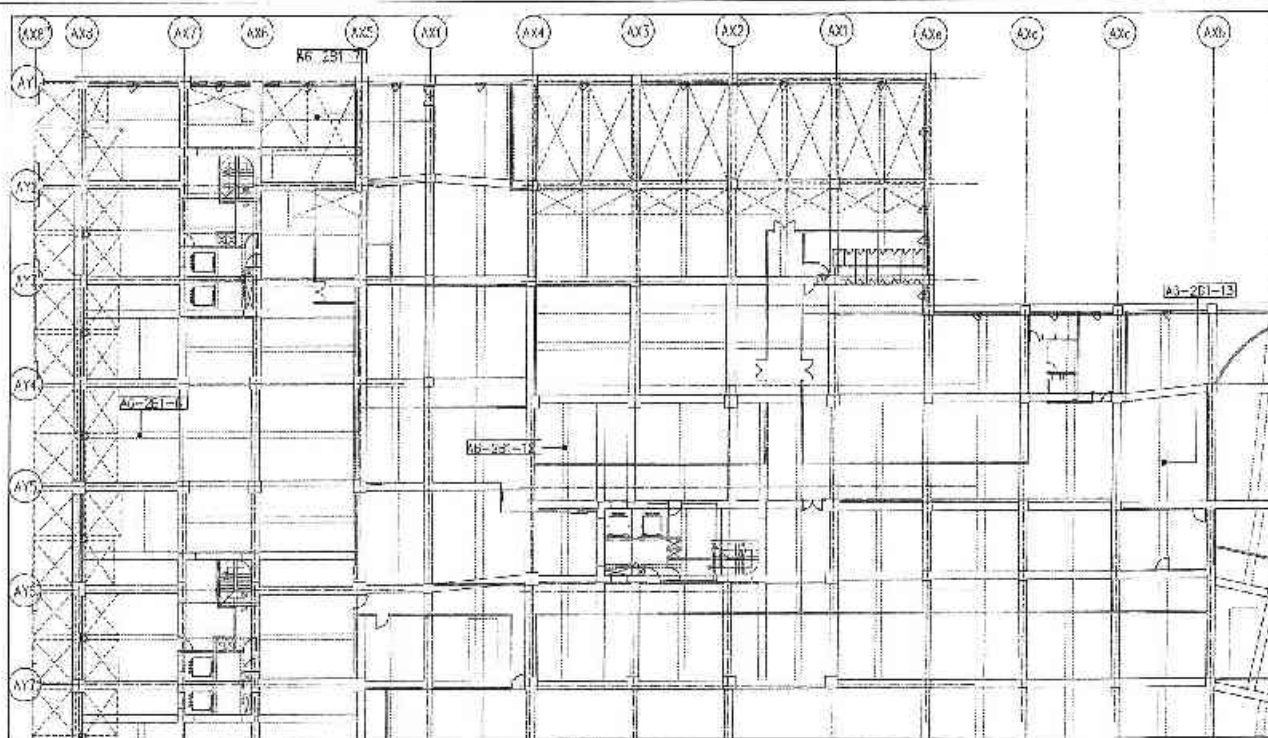

地下 層梁心位置圖 (一層結構平面)


A6-2區 A~J棟

A-234

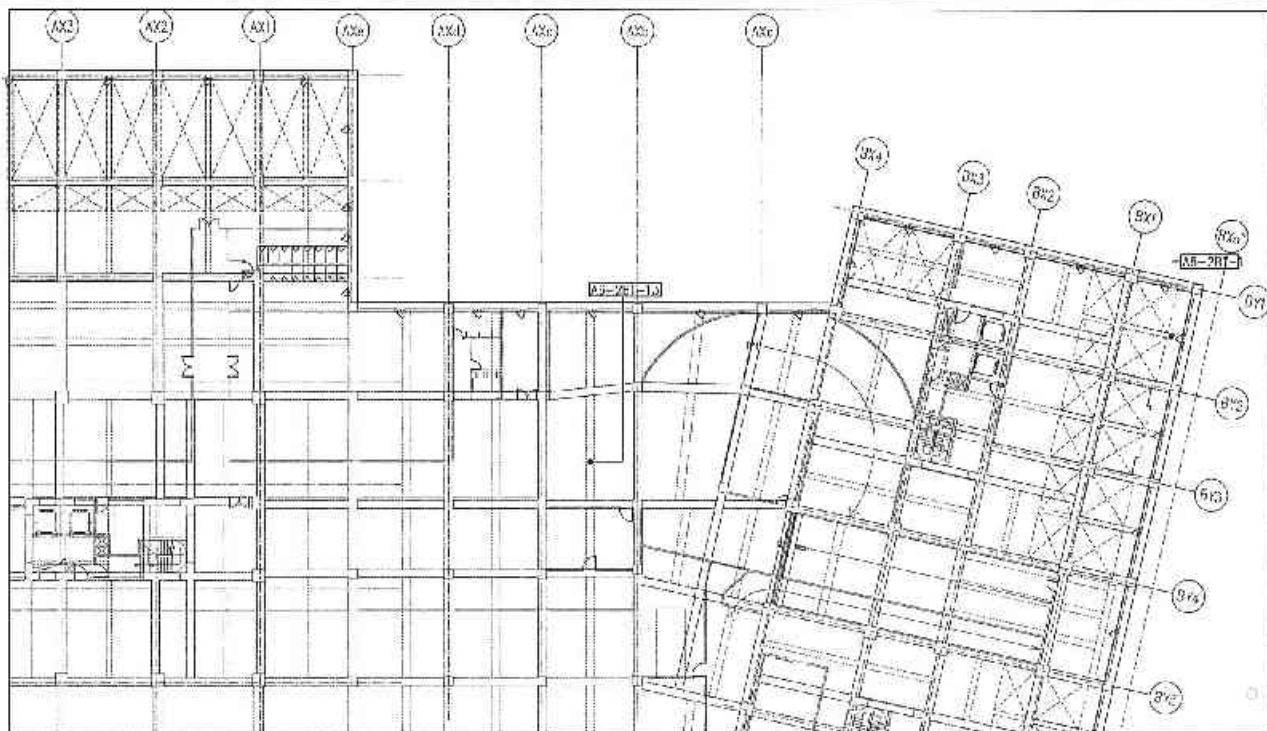

地下一層梁心位置圖 (一層結構平面)

A6-2區 A~J棟

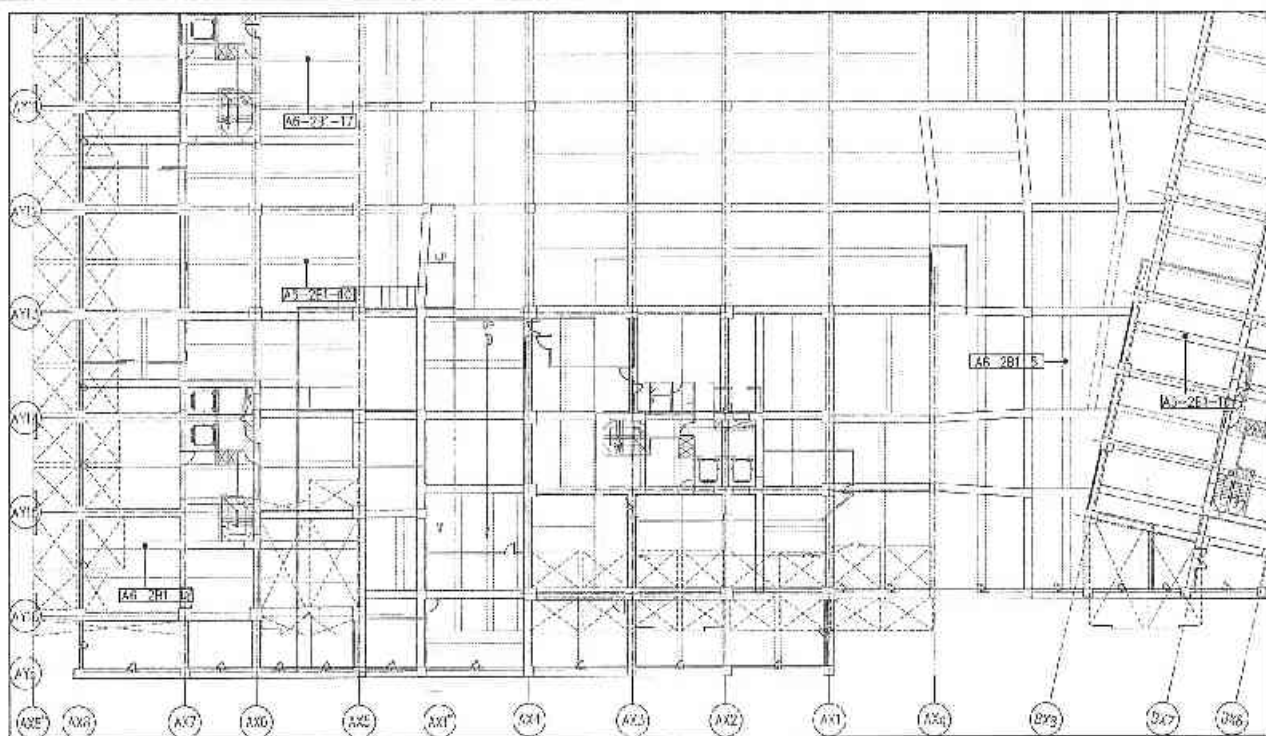



地下一層梁心位置圖 (一層結構平面)

A6-2區 A~J棟


A-235




地下 層中心位置圖 (一層結構平面)
A6-2區 A~J棟

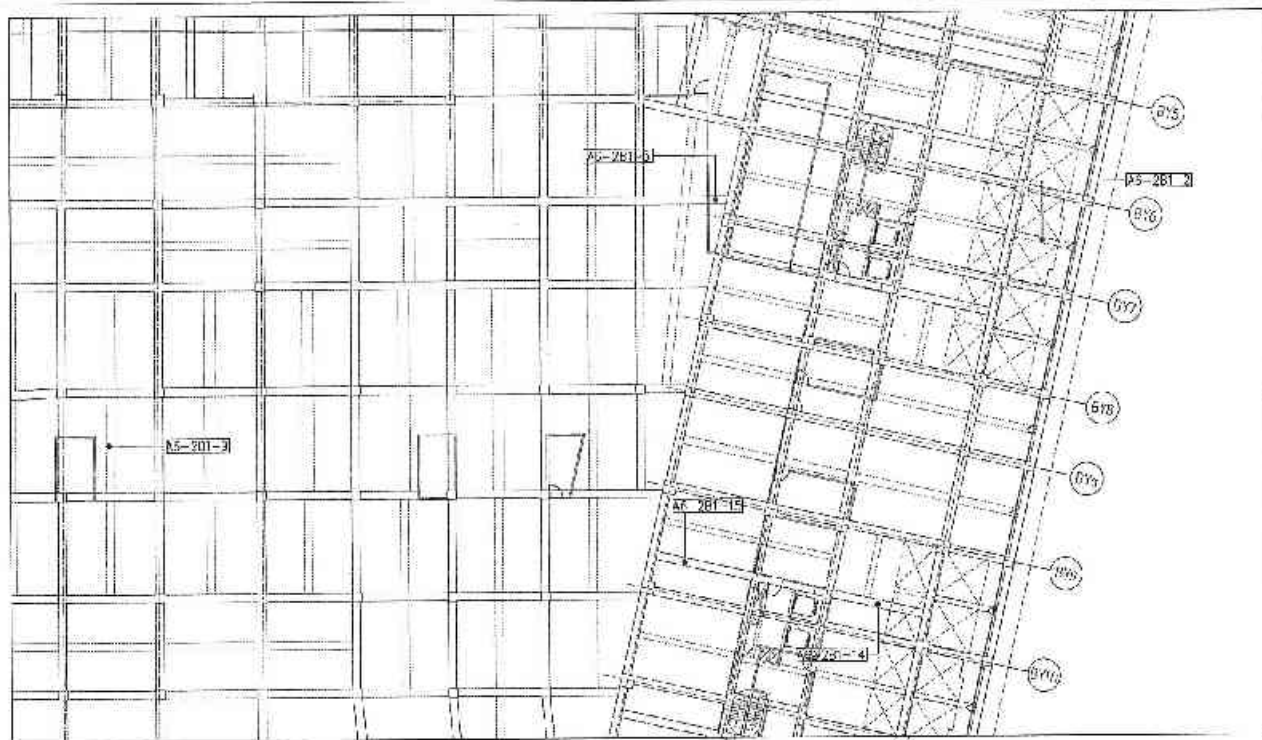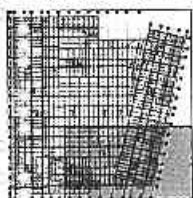

地下 層中心位置圖 (一層結構平面)
A6-2區 A~J棟

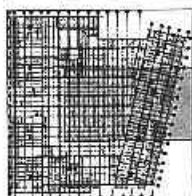


A-236

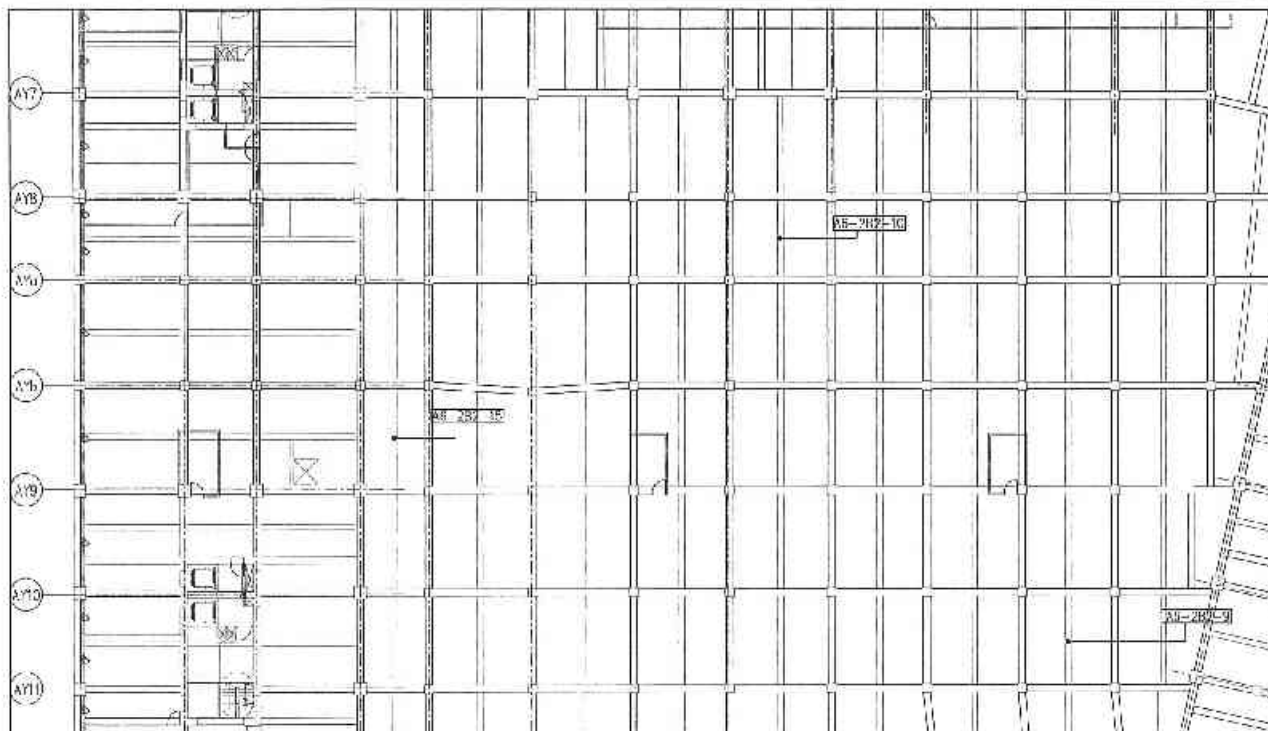

地下二層梁心位置圖 (地下二層結構平面)


A6-2区 A~J棟

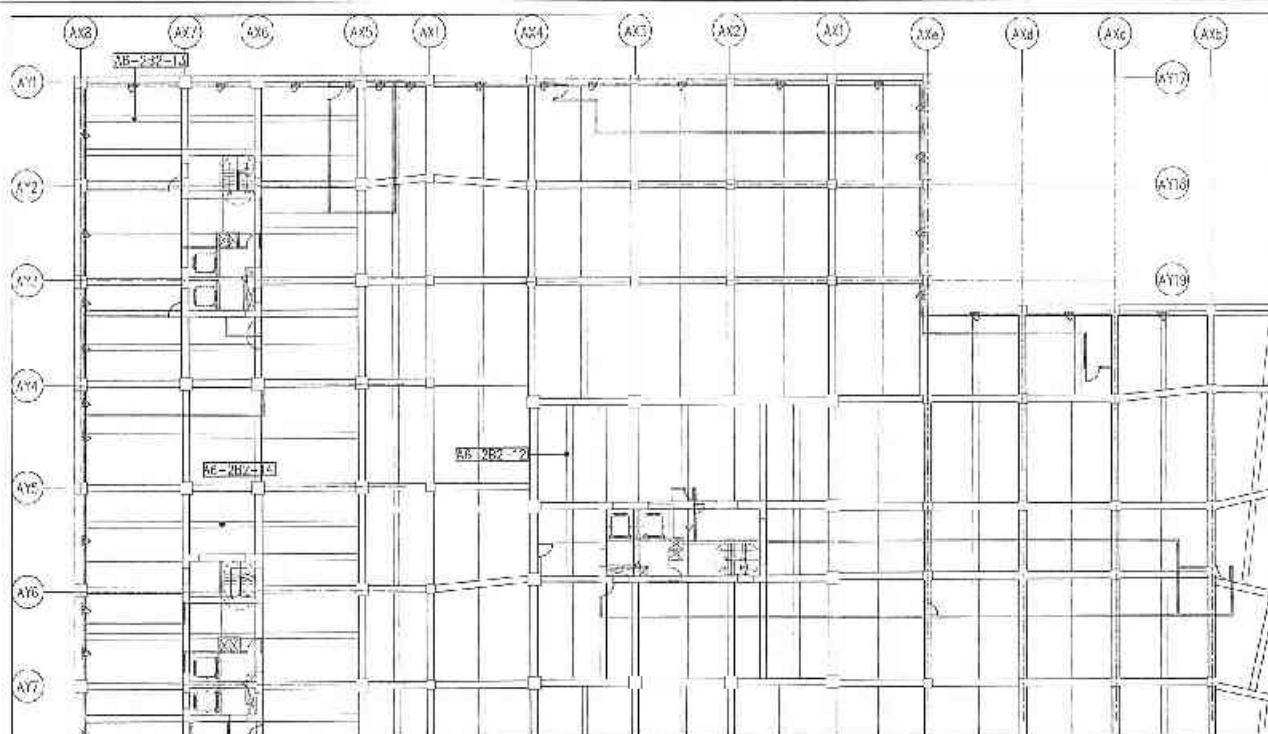

地下二層梁心位置圖 (地下二層結構平面)


A6-2区 A~J棟

A-237

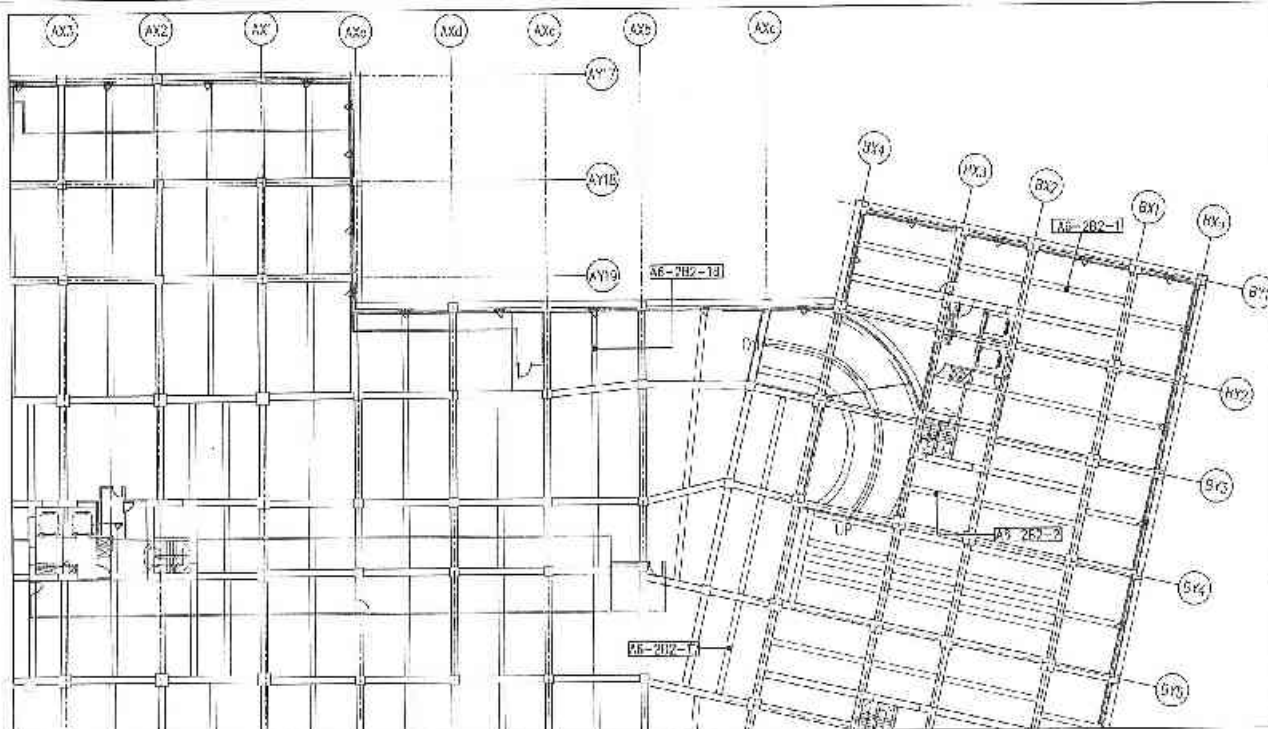

地下二層鑽心位置圖 (地下一層結構平面)

A6-2區 A~J棟

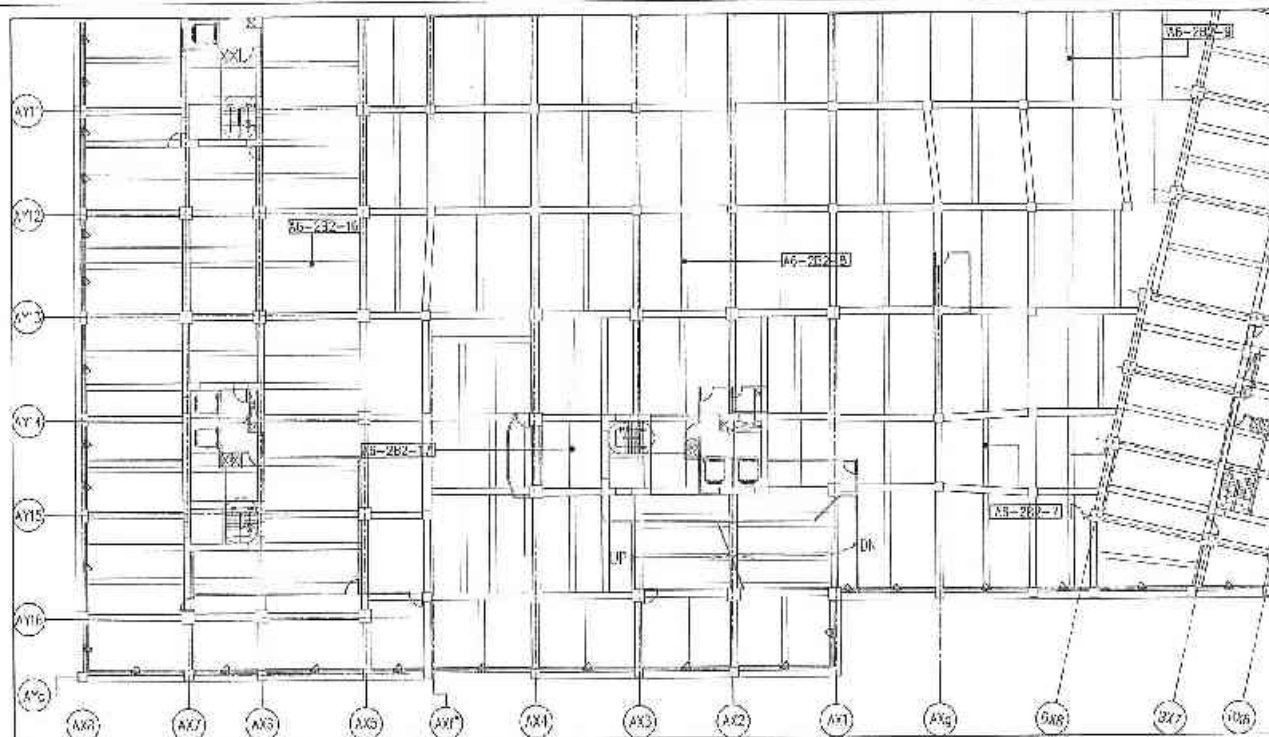

地下二層鑽心位置圖 (地下一層結構平面)


A6-2區 A~J棟

A-238



地下二層梁心位置圖 (地下一層結構平面)

A6-2區 A~J棟

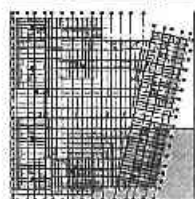


地下二層梁心位置圖 (地下一層結構平面)

A5-2區 A~J棟


A-239



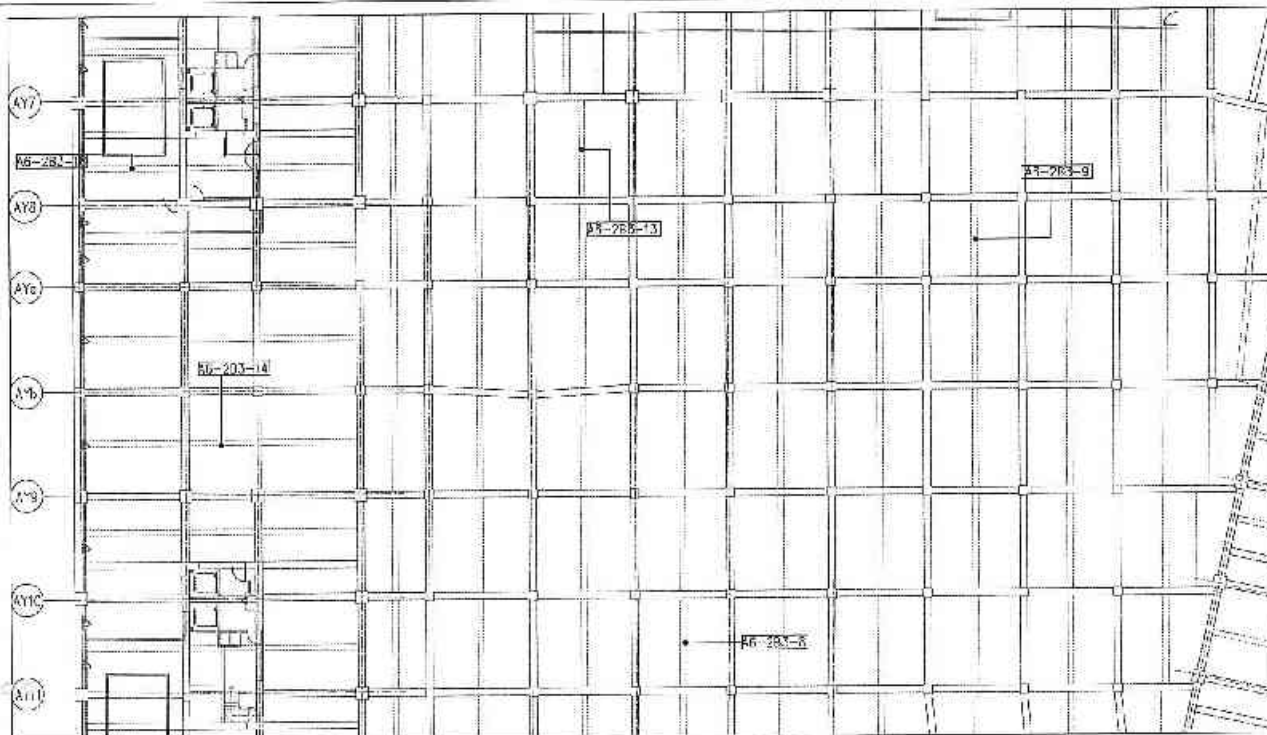

地下二層鑽心位置圖 (地下二層結構平面)


A6-2區 A~J棟

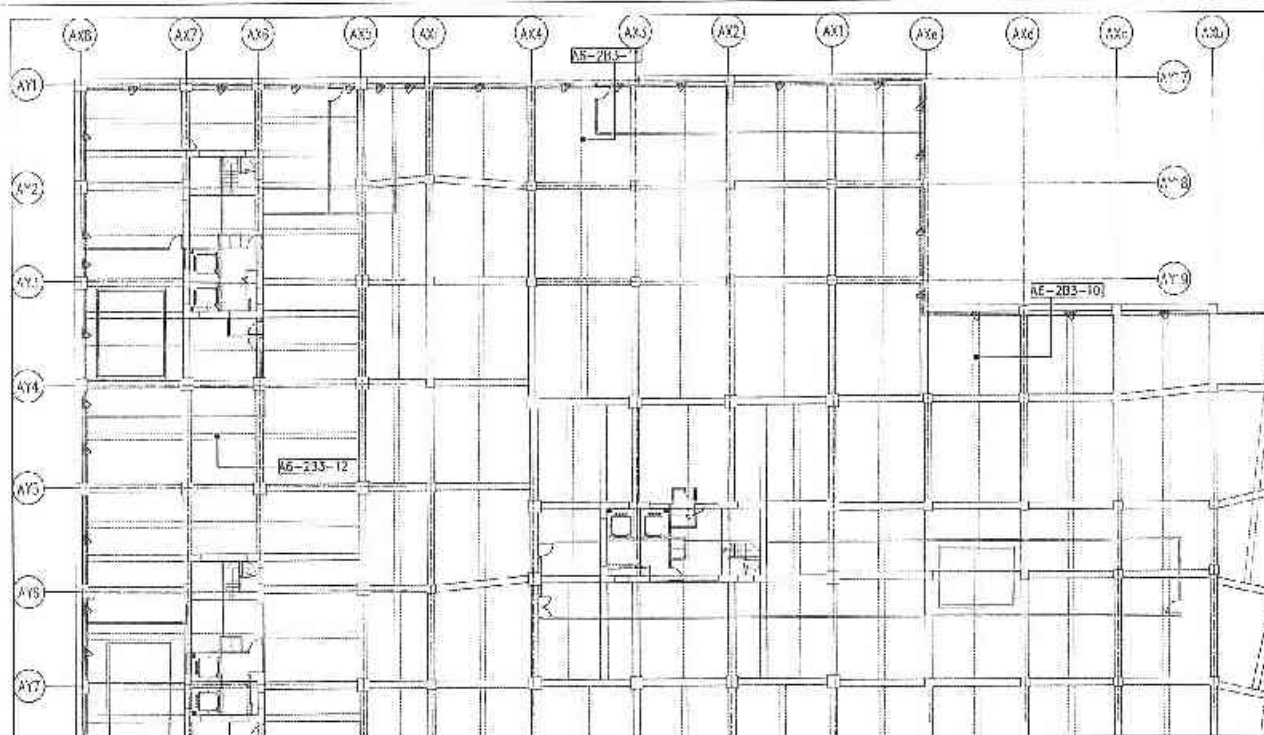

地下三層鑽心位置圖 (地下三層結構平面)


A6-2區 A~J棟

A-240

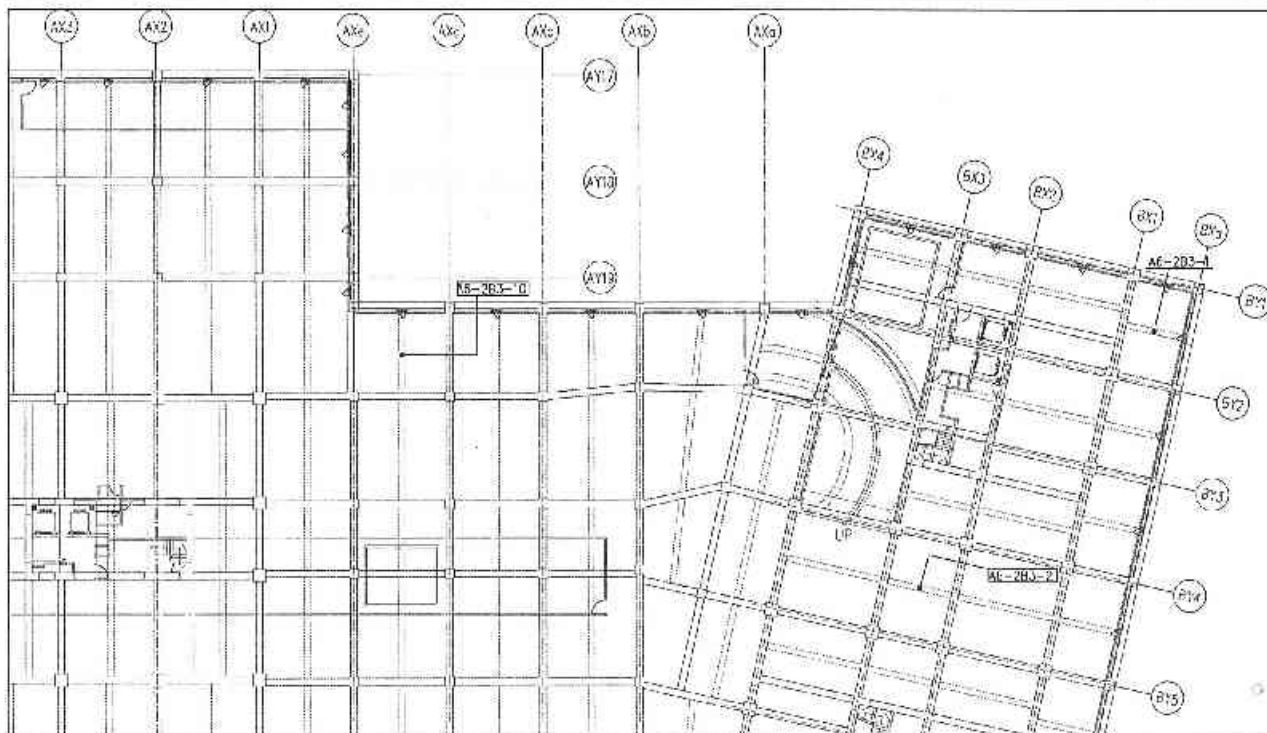

地下二層構造位置圖 (地下二層結構平面)

A6-2區 A~J棟

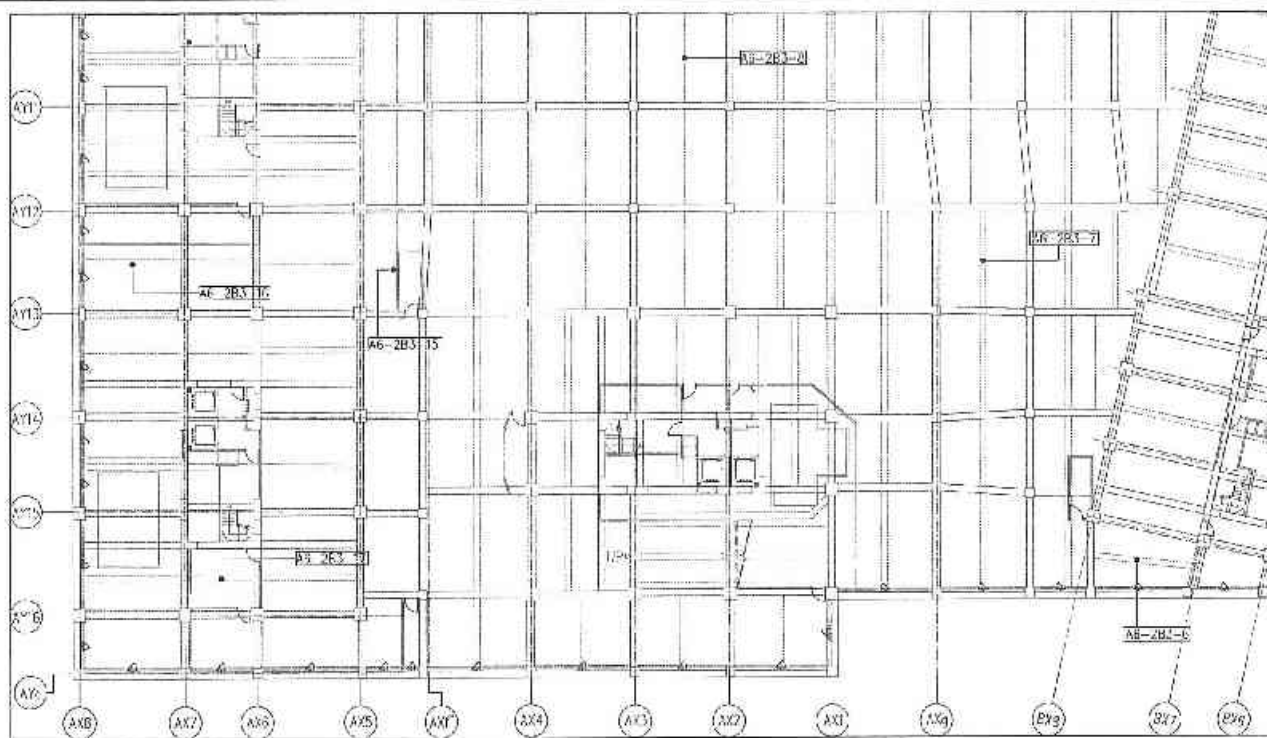

地下二層構造位置圖 (地下二層結構平面)

A6-2區 A~J棟

A-241



地下二層核心位置圖 (地下二層結構平面)

A6-2區 A~J棟



地下二層核心位置圖 (地下二層結構平面)




A5-2區 A~J棟

A-242

A6區B1 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-1	(中)A6-BS1-1	(後)A6-BS1-1	A6-BS1-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-2	(中)A6-BS1-2	(後)A6-BS1-2	A6-BS1-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-3	(中)A6-BS1-3	(後)A6-BS1-3	A6-BS1-3
			


A6區B1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

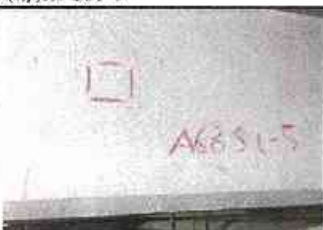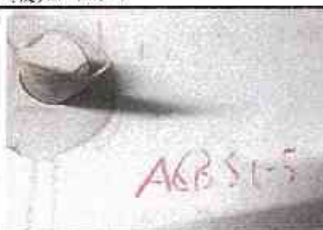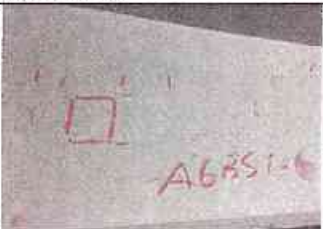鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-4	(中)A6-BS1-4	(後)A6-BS1-4	A6-BS1-4
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-5	(中)A6-BS1-5	(後)A6-BS1-5	A6-BS1-5
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-6	(中)A6-BS1-6	(後)A6-BS1-6	A6-BS1-6
			


A6區B1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-7	(中)A6-BS1-7	(後)A6-BS1-7	A6-BS1-7
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-8	(中)A6-BS1-8	(後)A6-BS1-8	A6-BS1-8
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-9	(中)A6-BS1-9	(後)A6-BS1-9	A6-BS1-9
			

A6區B1 鑽心取樣與中性化試驗照片

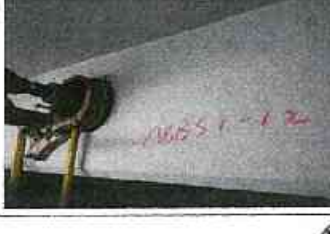鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-10	(中)A6-BS1-10	(後)A6-BS1-10	A6-BS1-10
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-11	(中)A6-BS1-11	(後)A6-BS1-11	A6-BS1-11
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-12	(中)A6-BS1-12	(後)A6-BS1-12	A6-BS1-12
			

A6區B1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

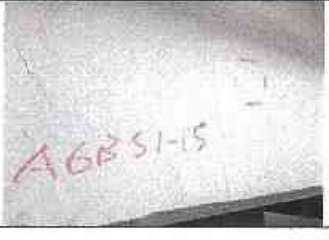鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-13	(中)A6-BS1-13	(後)A6-BS1-13	A6-BS1-13
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-14	(中)A6-BS1-14	(後)A6-BS1-14	A6-BS1-14
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-15	(中)A6-BS1-15	(後)A6-BS1-15	A6-BS1-15
			

A6區B1棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-16	(中)A6-BS1-16	(後)A6-BS1-16	A6-BS1-16
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-17	(中)A6-BS1-17	(後)A6-BS1-17	A6-BS1-17
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS1-18	(中)A6-BS1-18	(後)A6-BS1-18	A6-BS1-18
			


A6區B2 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-1	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-1	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-1	中性化試驗說明 A6-BS2-1
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-2	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-2	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-2	中性化試驗說明 A6-BS2-2
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-3	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-3	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-3	中性化試驗說明 A6-BS2-3

A6區B2棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-4	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-4	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-4	中性化試驗說明 A6-BS2-4
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-5	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-5	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-5	中性化試驗說明 A6-BS2-5
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-6	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-6	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-6	中性化試驗說明 A6-BS2-6

A6區B2棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

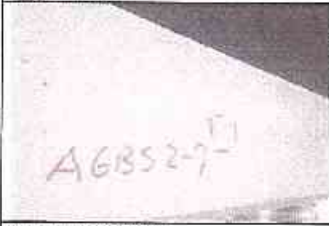鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-7	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-7	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-7	中性化試驗說明 A6-BS2-7
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-8	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-8	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-8	中性化試驗說明 A6-BS2-8
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-9	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-9	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-9	中性化試驗說明 A6-BS2-9
			



A6區B2棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-10	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-10	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-10	中性化試驗說明 A6-BS2-10
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-11	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-11	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-11	中性化試驗說明 A6-BS2-11
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS2-12	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS2-12	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS2-12	中性化試驗說明 A6-BS2-12
			



A6區B2棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS2-13	(中)A6-BS2-13	(後)A6-BS2-13	A6-BS2-13
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS2-14	(中)A6-BS2-14	(後)A6-BS2-14	A6-BS2-14
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS2-15	(中)A6-BS2-15	(後)A6-BS2-15	A6-BS2-15
			

A6區B2棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

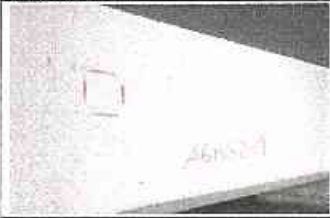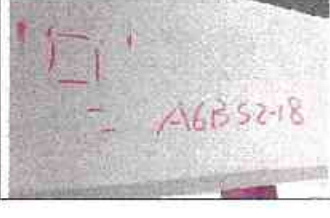鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS2-16	(中)A6-BS2-16	(後)A6-BS2-16	A6-BS2-16
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS2-17	(中)A6-BS2-17	(後)A6-BS2-17	A6-BS2-17
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS2-18	(中)A6-BS2-18	(後)A6-BS2-18	A6-BS2-18
			


A6區B3 鑽心取樣與中性化試驗照片

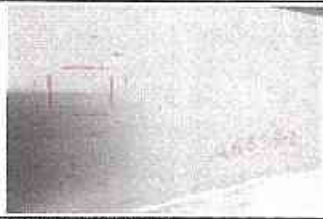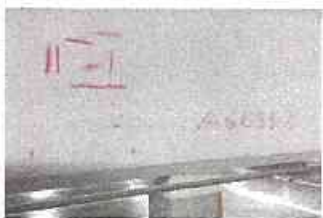鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-1	(中)A6-BS3-1	(後)A6-BS3-1	A6-BS3-1
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-2	(中)A6-BS3-2	(後)A6-BS3-2	A6-BS3-2
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-3	(中)A6-BS3-3	(後)A6-BS3-3	A6-BS3-3
			

A6區B3 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-4	(中)A6-BS3-4	(後)A6-BS3-4	A6-BS3-4
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-5	(中)A6-BS3-5	(後)A6-BS3-5	A6-BS3-5
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-6	(中)A6-BS3-6	(後)A6-BS3-6	A6-BS3-6
			


A6區B3棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

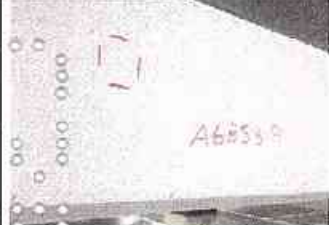鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-7	(中)A6-BS3-7	(後)A6-BS3-7	A6-BS3-7
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-8	(中)A6-BS3-8	(後)A6-BS3-8	A6-BS3-8
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-9	(中)A6-BS3-9	(後)A6-BS3-9	A6-BS3-9
			

A6區B3 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-10	(中)A6-BS3-10	(後)A6-BS3-10	A6-BS3-10
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-11	(中)A6-BS3-11	(後)A6-BS3-11	A6-BS3-11
			
鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	鑽心取樣過程說明	中性化試驗說明
(前)A6-BS3-12	(中)A6-BS3-12	(後)A6-BS3-12	A6-BS3-12
			

A6區B3棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

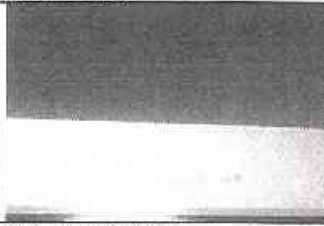鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS3-13	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS3-13	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS3-13	中性化試驗說明 A6-BS3-13
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS3-14	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS3-14	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS3-14	中性化試驗說明 A6-BS3-14
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS3-15	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS3-15	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS3-15	中性化試驗說明 A6-BS3-15
			

A6區B3棟 鑽心取樣與中性化試驗照片

鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS3-16	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS3-16	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS3-16	中性化試驗說明 A6-BS3-16
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS3-17	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS3-17	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS3-17	中性化試驗說明 A6-BS3-17
			
鑽心取樣過程說明 (前)A6-BS3-18	鑽心取樣過程說明 (中)A6-BS3-18	鑽心取樣過程說明 (後)A6-BS3-18	中性化試驗說明 A6-BS3-18
			



鑽心試體抗壓強度試驗報告 (SGS)
(A6 東區 A 棟~J 棟及地下層)



試驗報告



報告編號: IIM-15-07288Y

C 15-19309

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 07月 27日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區A棟1F-6F及8F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 21 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07181740)、自救會(劉漢煌07181740)、

日勝生活科技股份有限公司(黃瑞東07181740)

會驗人員: 自救會(劉漢煌07240900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07240925)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07240910)

取樣日期: 104年 07月 18日

收件日期: 104年 07月 18日 17時 40分

試驗日期: 104年 07月 24日 10時 47分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6A1-1	9.41	9.82	5.84	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	15077	26.786	53.5	546	C
A6A1-2	9.46	9.85	5.83	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	17240	26.695	62.1	633	A
A6A1-3	9.43	9.83	5.83	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	16290	26.695	58.6	598	A
A6A2-1	7.15	7.50	5.83	1.29	0.93	N/A	N/A	垂直	14295	26.695	48.8	498	A
A6A2-2	9.25	9.68	5.82	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15376	26.603	55.0	561	C
A6A2-3	8.04	8.45	5.83	1.45	0.95	N/A	N/A	垂直	18266	26.695	63.7	650	A
A6A3-1	8.94	9.40	5.89	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	16633	27.247	58.1	592	A
A6A3-2	5.64	6.00	5.81	1.03	0.88	N/A	N/A	垂直	16816	26.512	54.7	558	A
A6A3-3	9.13	9.60	5.87	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	17427	27.062	61.3	625	A

— 1 —

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-1

TWE 4197976

試驗報告



報告編號: IM-15-07288Y

C-15-19309

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 07月 27日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6A4-1	8.94	9.35	5.83	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	13994	26.695	49.8	508	A
A6A4-2	9.23	9.70	5.81	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	16638	26.512	59.7	609	A
A6A4-3	9.43	9.88	5.83	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	17158	26.695	61.8	630	C
A6A5-1	9.43	9.71	5.87	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	13285	27.062	46.7	476	A
A6A5-2	9.44	9.66	5.87	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	13073	27.062	46.0	469	A
A6A7-3	9.64	9.99	5.90	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	12510	27.340	44.0	449	A
A6A6-1	9.25	9.61	5.82	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	16362	26.603	58.5	597	A
A6A6-2	7.03	7.48	5.82	1.29	0.93	N/A	N/A	垂直	11828	26.603	40.6	414	C
A6A6-3	9.43	9.85	5.82	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	14312	26.603	51.7	527	A
A6A8-1	9.24	9.62	5.82	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	16508	26.603	59.0	602	A
A6A8-2	9.42	9.72	5.84	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	14557	26.786	51.7	527	A
A6A8-3	9.14	9.57	5.81	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	15000	26.512	53.8	549	C

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 18日 12時; 試體首次封存時間: 104年 07月 18日 12時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 20日 08時
 蓋平處理時間: 104年 07月 20日 07時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/24執行抗壓試驗。


3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形



(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-2

TWB 4197975

試驗報告



報告編號: HM-15-07260Y-1

C-15-19239

頁數: 1 OF 4

報告日期: 104年 07月 24日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區A棟7F、9F、10F、11F~24F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試驗數量: 49 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07171710)、自救會(吳世驊07171710)、

日勝生活科技股份有限公司(朱炯淵07171710)

會驗人員: 日勝生活科技股份有限公司(黃羿傑07231400)、新亞/泰誠JV(彭建龍07231400)

取樣日期: 104年 07月 17日

收件日期: 104年 07月 17日 17時 10分

試驗日期: 104年 07月 23日 19時 07分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6A7-1	8.63	9.09	5.88	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	19170	27.155	66.5	678	A
A6A7-2	9.43	9.99	5.88	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	13860	27.155	49.0	500	A
A6A7-3	8.32	8.73	5.88	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	13402	27.155	46.5	474	C
A6A9-1	5.53	5.98	5.83	1.03	0.88	N/A	N/A	垂直	14475	26.695	46.8	477	A
A6A9-2	9.67	10.17	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	13493	26.603	48.7	497	A
A6A9-3	7.65	8.12	5.85	1.39	0.95	N/A	N/A	垂直	13825	26.878	47.9	488	A
A6A10-1	7.70	8.17	5.83	1.40	0.95	N/A	N/A	垂直	10233	26.695	35.7	364	A
A6A10-2	9.93	10.38	5.84	1.78	---	N/A	N/A	垂直	11300	26.786	41.4	422	A
A6A11-1	9.64	10.07	5.87	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	11904	27.062	42.3	431	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-3

T-15 4197880

試驗報告



報告編號: HM-15-07260Y-1

C-15-19239

頁數: 2 OF 4

報告日期: 104年 07月 24日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6A11-2	8.98	9.38	5.87	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	12794	27.062	45.0	459	A
A6A11-3	10.44	10.80	5.89	1.83	—	N/A	N/A	垂直	11816	27.247	42.6	434	C
A6A12-1	9.64	10.11	5.84	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	10963	26.786	39.3	401	A
A6A12-2	9.42	9.86	5.85	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	12015	26.878	43.0	438	A
A6A12-3	9.43	9.89	5.84	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	14528	26.786	52.1	531	A
A6A13-1	7.23	7.55	5.84	1.29	0.93	N/A	N/A	垂直	14106	26.786	48.1	490	A
A6A13-2	9.84	10.21	5.84	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	11722	26.786	42.1	429	A
A6A13-3	9.73	10.12	5.85	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	11633	26.878	41.6	424	A
A6A14-1	5.62	5.91	5.85	1.01	0.87	N/A	N/A	垂直	15065	26.878	47.8	487	A
A6A14-2	10.04	10.41	5.85	1.78	—	N/A	N/A	垂直	13898	26.878	50.7	517	A
A6A14-3	9.92	10.23	5.84	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	15197	26.786	54.5	556	A
A6A15-1	8.26	8.69	5.92	1.47	0.96	N/A	N/A	垂直	15373	27.525	52.7	537	C
A6A15-2	9.53	9.99	5.93	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	14943	27.618	51.5	525	A
A6A15-3	9.14	9.61	5.88	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13363	27.155	46.8	477	A
A6A16-1	7.16	7.55	5.82	1.30	0.94	N/A	N/A	垂直	17939	26.603	62.2	634	A

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-4

TWE 4197879

試驗報告



報告編號: HM-15-07260Y-1

C-15-19239

頁數: 3 OF 4

報告日期: 104年 07月 24日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6A16-2	10.06	10.48	5.83	1.80	---	N/A	N/A	垂直	11072	26.695	40.7	415	C
A6A16-3	9.36	9.78	5.85	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	16788	26.878	59.4	606	A
A6A17-1	8.64	9.00	5.84	1.54	0.95	N/A	N/A	垂直	13609	26.786	47.9	488	A
A6A17-2	9.76	10.18	5.83	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	10823	26.695	38.9	397	A
A6A17-3	8.43	8.90	5.83	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	12592	26.695	44.4	453	A
A6A18-1	10.03	10.50	5.82	1.80	---	N/A	N/A	垂直	11974	26.603	44.1	453	A
A6A18-2	10.54	10.88	5.84	1.86	---	N/A	N/A	垂直	10894	26.786	39.9	407	A
A6A18-3	10.25	10.64	5.82	1.83	---	N/A	N/A	垂直	13256	26.603	48.8	498	A
A6A19-1	7.95	8.39	5.84	1.44	0.95	N/A	N/A	垂直	11957	26.786	41.6	424	C
A6A19-2	10.25	10.70	5.82	1.84	---	N/A	N/A	垂直	12152	26.603	44.8	457	A
A6A19-3	10.01	10.35	5.87	1.76	---	N/A	N/A	垂直	10523	27.062	38.1	389	A
A6A20-1	9.42	9.89	5.82	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	9216	26.603	33.2	339	A
A6A20-2	6.23	6.62	5.82	1.14	0.90	N/A	N/A	垂直	9558	26.603	31.7	323	A
A6A20-3	9.67	10.16	5.84	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	7630	26.786	27.4	279	C
A6A21-1	7.55	7.93	5.88	1.35	0.94	N/A	N/A	垂直	13520	27.155	45.9	468	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention, only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client, and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07260Y-1

C-15-19239

頁數: 4 OF 4

報告日期: 104年 07月 24日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6A21-2	8.45	8.86	5.96	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	13827	27.899	46.7	476	A
A6A21-3	7.63	8.09	5.87	1.38	0.95	N/A	N/A	垂直	12633	27.062	43.5	444	A
A6A22-1	6.81	7.11	5.82	1.22	0.92	N/A	N/A	垂直	14072	26.603	47.8	487	A
A6A22-2	10.23	10.68	5.87	1.82	---	N/A	N/A	垂直	16195	27.062	58.6	598	A
A6A22-3	9.93	10.35	5.86	1.77	---	N/A	N/A	垂直	11668	26.970	42.5	433	C
A6A23-1	9.44	9.91	5.88	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	18471	27.155	65.3	666	C
A6A23-2	9.15	9.56	5.84	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	17112	26.786	60.8	620	C
A6A23-3	9.46	9.92	5.89	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	14164	27.247	49.4	504	A
A6A24-1	7.63	8.03	5.85	1.37	0.94	N/A	N/A	垂直	11289	26.878	38.7	395	C
A6A24-2	10.34	10.76	5.83	1.85	---	N/A	N/A	垂直	13694	26.695	50.3	513	A

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 17日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 17日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 19日 16時

蓋平處理時間: 104年 07月 19日 15時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,

依委託者指定於104/07/23執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: $1 \text{ kgf/cm}^2 = 0.0980665 \text{ MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。

6. 本試驗報告取代HM-15-07260Y C-15 19239, 原試驗報告作廢, 報告修改日期104年 07月 28日。

本實驗室更正原第48顆及49顆「試體編號(取樣部位): A6A14-1、A6A14-2」為

試體編號(取樣部位): A6A24-1、A6A24-2」。



(A) 錐形



(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-6

1134 4197877



材料及工程實驗室-台北



Civil Engineering
Laboratory
1134

試驗報告



報告編號: HM 15 07289Y

C-15-19313

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 07月 27日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區B棟1F-7F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 21 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07191715)、自救會(沈淑淮07191715)、

日勝生活科技股份有限公司(楊浩偉07191715)

會驗人員: 自救會(唐文啟07240900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07240925)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07240910)

收件日期: 104年 07月 19日 17時 15分

試驗日期: 104年 07月 24日 14時 16分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸 (cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6B1-1	10.05	10.51	5.82	1.81	---	N/A	N/A	垂直	15502	26.603	57.2	583	A
A6B1-2	9.43	9.79	5.82	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	16755	26.603	59.9	611	A
A6B1-3	7.53	7.86	5.45	1.44	0.95	N/A	N/A	垂直	13720	23.328	54.9	560	A
A6B2-1	8.44	8.78	5.82	1.51	0.96	N/A	N/A	垂直	16384	26.603	58.0	591	C
A6B2-2	9.64	10.01	5.81	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	12657	26.512	45.8	467	A
A6B2-3	7.74	8.15	5.81	1.40	0.95	N/A	N/A	垂直	15065	26.512	53.0	540	A
A6B3-1	8.02	8.37	5.47	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	14019	23.500	56.2	573	A
A6B3-2	10.43	10.70	5.46	1.96	---	N/A	N/A	垂直	15605	23.414	65.3	666	C
A6B3-3	9.63	9.99	5.47	1.83	---	N/A	N/A	垂直	11902	23.500	49.6	506	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at: <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-7

TWB 4197966

SGS TAIPEI
台灣檢驗科技股份有限公司

25, Wu Chyuan Road, (New Taipei Industrial Park) Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan
T (886-2) 2296-3366

F (886-2) 2296-7857

www.sgs.tw

Member of SGS Group

試驗報告



報告編號: HM-15-07289Y

C-15-19313

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 07月 27日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6B4-1	8.52	8.96	5.82	1.54	0.96	N/A	N/A	垂直	14404	26.603	50.9	519	A
A6B4-2	9.63	9.97	5.82	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	15081	26.603	54.5	556	C
A6B4-3	9.24	9.70	5.81	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	15156	26.512	54.4	555	A
A6B5-1	7.25	7.66	5.45	1.41	0.95	N/A	N/A	垂直	11685	23.328	46.7	476	A
A6B5-2	7.02	7.36	5.46	1.35	0.94	N/A	N/A	垂直	13641	23.414	53.7	548	A
A6B5-3	9.04	9.56	5.45	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	10812	23.328	44.5	454	A
A6B6-1	10.11	10.53	5.82	1.81	---	N/A	N/A	垂直	12346	26.603	45.5	464	C
A6B6-2	10.03	10.47	5.82	1.80	---	N/A	N/A	垂直	12425	26.603	45.8	467	A
A6B6-3	8.64	9.08	5.83	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	12730	26.695	44.9	458	A
A6B7-1	8.76	7.14	5.47	1.31	0.94	N/A	N/A	垂直	15760	23.500	61.9	631	A
A6B7-2	10.23	10.62	5.45	1.95	---	N/A	N/A	垂直	11666	23.328	49.0	500	C
A6B7-3	9.04	9.45	5.46	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	12590	23.414	51.7	527	A

- 附註: 1. 試體鑲取日期、時間: 104年 07月 19日 12時; 試體首次封存時間: 104年 07月 19日 12時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 21日 18時
 蓋平處理時間: 104年 07月 21日 17時
 2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑲取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/24執行抗壓試驗。
 3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
 5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑲取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形




(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction on issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-8

TWE 4197965

試驗報告



報告編號: HM-15 07286Y

C-15-19307

頁數: 1 OF 4

報告日期: 104年 07月 27日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區B棟8F~21F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 42 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07181740)、自救會(劉漢煌07181740)、

日勝生活科技股份有限公司(黃瑞東07181740)

會驗人員: 自救會(唐文啟07240900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07240925)、

新亞/泰誠IV(彭建龍07240910)

取樣日期: 104年 07月 18日

收件日期: 104年 07月 18日 17時 40分

試驗日期: 104年 07月 24日 17時 46分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6B8-1	10.26	10.48	5.82	1.80	---	N/A	N/A	垂直	13665	26.603	50.4	514	A
A6B8-2	9.43	9.78	5.82	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	14070	26.603	50.3	513	C
A6B8-3	9.95	10.33	5.82	1.77	---	N/A	N/A	垂直	16872	26.603	62.2	634	A
A6B9-1	8.84	9.24	5.88	1.57	0.97	N/A	N/A	垂直	14244	27.155	49.9	509	A
A6B9-2	9.64	10.14	5.82	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	15221	26.603	55.0	561	C
A6B9-3	9.04	9.45	5.82	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	16657	26.603	59.5	607	A
A6B10-1	6.85	7.21	5.82	1.24	0.93	N/A	N/A	垂直	15140	26.603	51.9	529	A
A6B10-2	9.03	9.51	5.81	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	14911	26.512	53.4	545	A
A6B10-3	9.53	10.04	5.84	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	12444	26.786	44.7	456	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Forms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Forms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07286Y

C-15-19307

頁數: 2 OF 4

報告日期: 104年 07月 27日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對於 混凝土澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6B11-1	6.81	7.11	5.88	1.21	0.92	N/A	N/A	垂直	17365	27.155	57.7	588	C
A6B11-2	9.23	9.72	5.88	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	11879	27.155	41.6	424	A
A6B11-3	6.62	7.00	5.88	1.19	0.92	N/A	N/A	垂直	13782	27.155	45.8	467	A
A6B12-1	10.49	10.85	5.81	1.87	---	N/A	N/A	垂直	11671	26.512	43.1	440	A
A6B12-2	9.63	10.08	5.80	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	10745	26.421	39.1	399	A
A6B12-3	9.43	9.82	5.80	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	11592	26.421	42.2	430	C
A6B13-1	9.25	9.64	5.86	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	15071	26.970	53.2	542	A
A6B13-2	9.84	10.21	5.86	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	11646	26.970	41.5	423	A
A6B13-3	9.83	10.19	5.88	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	11400	27.155	40.4	412	C
A6B14-1	9.93	10.25	5.86	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	10114	26.970	36.1	368	A
A6B14-2	9.13	9.55	5.92	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	13506	27.525	46.7	476	A
A6B14-3	8.25	8.66	5.83	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	16406	26.695	57.9	590	A
A6B15-1	9.43	9.90	5.84	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	15949	26.786	57.2	583	C
A6B15-2	9.52	9.94	5.83	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	15760	26.695	56.7	578	A
A6B15-3	9.42	9.87	5.88	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	18057	27.155	63.3	645	A

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-10

TWE 4197989

試驗報告



報告編號: HM-15-07286Y

C-15-19307

頁數: 3 OF 4

報告日期: 104年 07月 27日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6B16-1	9.43	9.73	5.85	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15422	26.878	54.6	557	A
A6B16-2	9.45	9.73	5.84	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	17867	26.786	63.4	647	A
A6B16-3	9.55	9.91	5.79	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	13370	26.330	48.8	493	A
A6B17-1	8.24	8.60	5.87	1.47	0.96	N/A	N/A	垂直	18770	27.062	65.3	666	A
A6B17-2	9.43	9.79	5.89	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15850	27.247	55.4	565	A
A6B17-3	9.47	9.69	5.89	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	14370	27.247	50.1	510	A
A6B18-1	7.25	7.59	5.82	1.30	0.94	N/A	N/A	垂直	10496	26.603	36.4	371	C
A6B18-2	9.42	9.69	5.82	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	11630	26.603	41.6	424	A
A6B18-3	9.43	9.77	5.82	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	8513	26.603	30.4	310	A
A6B19-1	7.55	8.06	5.88	1.37	0.94	N/A	N/A	垂直	12432	27.155	42.3	431	A
A6B19-2	9.03	9.61	5.88	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	11956	27.155	41.9	427	A
A6B19-3	9.29	9.65	5.87	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	13105	27.062	46.0	469	C
A6B20-1	9.15	9.55	5.83	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	16990	26.695	60.5	617	A
A6B20-2	9.43	9.73	5.83	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	12747	26.695	45.5	464	A
A6B20-3	9.28	9.69	5.82	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	11692	26.603	41.8	426	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-11

TWS 4197988

試驗報告



報告編號: HM-15-07286Y

C-15-19307

頁數: 4 OF 4

報告日期: 104年 07月 27日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對於 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6B21-1	9.43	9.73	5.81	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	14831	26.512	53.2	542	A
A6B21-2	9.13	9.50	5.83	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13407	26.695	47.8	487	A
A6B21-3	9.43	9.69	5.83	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	12289	26.695	43.7	446	A

- 附註: 1. 試體鑽取日期、時間: 104年 07月 18日 17時; 試體首次封存時間: 104年 07月 18日 17時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 19日 21時
 蓋平處理時間: 104年 07月 19日 20時
 2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑽取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/24執行抗壓試驗。
 3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
 5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑽取試體直徑小於94mm。




(A) 菱形




(B) 菱形及劈裂



(C) 菱形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or access to at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-12

TWB 4197987

試驗報告



報告編號: HM-15-07355Y

C-15-19441

頁數: 1 OF 4

報告日期: 104年 07月 28日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區C棟1F~17F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 50 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07201730)、自救會(郭子儀07201730)、

日勝生活科技股份有限公司(陳志誠07201730)

會驗人員: 自救會(陳鈺仁07271400)、日勝生活科技股份有限公司(林松興07271300)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07271300)

取樣日期: 104年 07月 20日

收件日期: 104年 07月 20日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 27日 18時 53分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6C1-1	9.53	10.00	5.82	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	13345	26.603	48.2	492	A
A6C1-2	9.83	10.29	5.82	1.77	---	N/A	N/A	垂直	15133	26.603	55.8	569	C
A6C1-3	10.53	10.82	5.82	1.86	---	N/A	N/A	垂直	13960	26.603	51.5	525	A
A6C2-1	9.15	9.54	5.81	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	16577	26.512	59.4	606	A
A6C2-2	9.93	10.29	5.81	1.77	---	N/A	N/A	垂直	16319	26.512	60.4	616	A
A6C2-3	9.42	9.95	5.81	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	13675	26.512	49.6	506	A
A6C3-1	9.03	9.56	5.81	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	13674	26.512	49.1	501	C
A6C3-2	8.61	9.04	5.82	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	13200	26.603	46.7	476	A
A6C3-3	9.14	9.54	5.81	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	14183	26.512	50.9	519	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-13

TWB 4197849

試驗報告



報告編號: HM-15-07355Y

C-15-19441

頁數: 2 OF 4

報告日期: 104年 07月 28日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6C4-1	9.85	10.21	5.81	1.76	---	N/A	N/A	垂直	16215	26.512	60.0	612	A
A6C4-2	9.43	9.99	5.81	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14480	26.512	52.5	535	C
A6C4-3	9.73	10.17	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12907	26.603	46.6	475	A
A6C5-1	9.42	9.84	5.81	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	16106	26.512	58.3	595	A
A6C5-2	10.16	10.53	5.80	1.82	---	N/A	N/A	垂直	15395	26.421	57.2	583	A
A6C5-3	9.84	10.18	5.80	1.76	---	N/A	N/A	垂直	13752	26.421	51.0	520	C
A6C6-1	9.43	9.96	5.82	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	13194	26.603	47.7	486	A
A6C6-2	8.43	8.83	5.82	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	12783	26.603	45.3	462	A
A6C6-3	9.43	9.94	5.82	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	12668	26.603	45.7	466	A
A6C7-1	7.45	7.97	5.79	1.38	0.95	N/A	N/A	垂直	14023	26.330	49.6	506	A
A6C7-2	8.94	9.28	5.80	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	15301	26.421	55.1	562	A
A6C7-3	9.63	10.09	5.80	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	12915	26.421	47.0	479	C
A6C8-1	7.43	7.88	5.82	1.35	0.94	N/A	N/A	垂直	19146	26.603	66.4	677	A
A6C8-2	9.63	10.18	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12840	26.603	46.4	473	A
A6C8-3	9.04	9.45	5.82	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	13053	26.603	46.7	476	A

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues confined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-14

TWE 4197848

試驗報告



報告編號: HM-15-07355Y

C-15-19441

頁數: 3 OF 4

報告日期: 104年 07月 28日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6C9-1	8.96	9.36	5.80	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	16184	26.421	58.3	595	C
A6C9-2	8.63	9.04	5.81	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	14576	26.512	51.8	528	C
A6C9-3	7.43	7.71	5.80	1.33	0.94	N/A	N/A	垂直	12450	26.421	43.4	443	A
A6C10-1	8.84	9.26	5.81	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	14102	26.512	50.6	516	A
A6C10-2	9.43	9.81	5.82	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	14273	26.603	51.6	528	A
A6C10-3	7.93	8.32	5.85	1.42	0.95	N/A	N/A	垂直	16564	26.878	57.4	585	A
A6C11-1	9.43	9.84	5.80	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	16003	26.421	58.3	594	C
A6C11-2	9.03	9.56	5.81	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	15544	26.512	55.7	563	A
A6C11-3	8.52	9.05	5.80	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	15803	26.421	56.3	574	A
A6C12-1	9.43	9.87	5.81	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	15721	26.512	57.0	581	A
A6C12-2	8.83	9.23	5.81	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	13014	26.512	46.7	476	A
A6C12-3	8.63	9.10	5.81	1.57	0.97	N/A	N/A	垂直	10853	26.512	38.9	397	A
A6C13-1	8.82	9.29	5.80	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	16951	26.421	61.1	623	C
A6C13-2	8.97	9.37	5.80	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	13803	26.421	49.6	506	A
A6C14-1	9.51	9.97	5.82	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	14315	26.603	51.7	527	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-15

TWS 4197847

試驗報告



報告編號: HM-15-07355Y

C-15-19441

頁數: 4 OF 4

報告日期: 104年 07月 28日


試驗結果

試驗結果														
試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態	
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²		
	端面 處理前	端面 處理後												
A6C14-2	9.43	9.66	5.81	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	10876	26.512	39.0	398	A	
A6C14-3	8.82	9.03	5.82	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	13998	26.603	49.5	505	A	
A6C15-1	9.02	9.42	5.80	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	15887	26.421	57.2	583	A	
A6C15-2	9.73	10.14	5.80	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	11221	26.421	40.9	417	A	
A6C15-3	8.95	9.24	5.85	1.58	0.97	N/A	N/A	垂直	12840	26.878	45.5	464	C	
A6C16-1	8.98	9.34	5.82	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	12553	26.603	44.9	458	A	
A6C16-2	9.64	9.98	5.81	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14936	26.512	54.1	552	A	
A6C16-3	9.75	10.16	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12022	26.603	43.4	443	A	
A6C17-1	9.54	9.87	5.82	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	15214	26.603	55.0	561	A	
A6C17-2	10.05	10.43	5.84	1.79	—	N/A	N/A	垂直	13795	26.786	50.5	515	A	
A6C17-3	5.46	5.82	5.79	1.01	0.87	N/A	N/A	垂直	17518	26.330	56.8	579	A	


- 附註: 1. 試體鑲取日期、時間: 104年 07月 20日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 20日 16時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 20日 23時
 蓋平處理時間: 104年 07月 20日 22時
 2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑲取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/27執行抗壓試驗。
 3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
 5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑲取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形



(B) 錐形及豎裂



(C) 錐形及斜裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Services printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/eng/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/eng/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-16

TWS 4197846



材料及工程實驗室-台北



Civil Engineering
Laboratory
1134

試驗報告



報告編號: IM-15-07290Y

C 15-19314

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 07月 27日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區C棟18F-24F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 21 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07191715)、自救會(沈淑淮07191715)、

日勝生活科技股份有限公司(楊浩偉07191715)

會驗人員: 日勝生活科技股份有限公司(高敏智07240925)、新亞/泰誠JV(彭建龍07240910)

收件日期: 104年 07月 19日 17時 15分

試驗日期: 104年 07月 24日 20時 20分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度 端面 處理前	端面 處理後	平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
A6C18-1	8.64	9.12	5.83	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	14423	26.695	50.8	518	A
A6C18-2	9.62	10.01	5.46	1.83	---	N/A	N/A	垂直	13510	23.414	56.6	577	C
A6C18-3	7.95	8.32	5.50	1.51	0.96	N/A	N/A	垂直	14221	23.758	56.4	575	A
A6C19-1	8.63	9.07	5.48	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	9525	23.586	38.4	392	A
A6C19-2	9.74	10.10	5.48	1.84	---	N/A	N/A	垂直	11148	23.586	46.4	473	A
A6C19-3	10.04	10.49	5.50	1.91	---	N/A	N/A	垂直	13209	23.758	54.5	556	C
A6C20-1	8.93	9.21	5.83	1.58	0.97	N/A	N/A	垂直	19478	26.695	69.4	708	A
A6C20-2	9.42	9.90	5.82	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	12193	26.603	44.0	449	A
A6C20-3	8.63	8.97	5.86	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	11126	26.970	38.8	396	A
A6C21-1	9.02	9.57	5.47	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12399	23.500	50.7	517	C

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-17

FWB 4197963

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

35, Wu Chyuan Road, (New Taipei Industrial Park) Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區(新北產業園區)五權路35號
T (886-2) 2298-3355 F (886-2) 2298-7857

www.sgs.tw

Member of SGS Group

試驗報告



報告編號: HM-15-07290Y

C-15-19314

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 07月 27日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)		長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態	
	平均長度									MPa	kgf/cm ²		
	端面 處理前	端面 處理後											
A6C21-2	8.93	9.31	5.45	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	10603	23.328	43.7	446	C
A6C21-3	9.23	9.72	5.91	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	11779	27.432	40.8	416	A
A6C22-1	6.05	6.41	5.84	1.10	0.89	N/A	N/A	垂直	16691	26.786	54.3	554	A
A6C22-2	9.03	9.42	5.85	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	13556	26.878	48.0	489	A
A6C22-3	8.25	8.75	5.85	1.50	0.96	N/A	N/A	垂直	12585	26.878	44.0	449	A
A6C23-1	9.95	10.24	5.49	1.87	---	N/A	N/A	垂直	14345	23.672	59.4	606	C
A6C23-2	9.25	9.64	5.47	1.76	---	N/A	N/A	垂直	12583	23.500	52.5	535	A
A6C23-3	9.63	9.98	5.46	1.83	---	N/A	N/A	垂直	10410	23.414	43.6	445	A
A6C24-1	8.14	8.59	5.84	1.47	0.96	N/A	N/A	垂直	14174	26.786	49.8	508	A
A6C24-2	7.83	8.16	5.85	1.39	0.95	N/A	N/A	垂直	11302	26.878	39.1	399	A
A6C24-3	8.63	8.94	5.84	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	12524	26.786	44.0	449	C

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 19日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 19日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 20日 08時

蓋平處理時間: 104年 07月 20日 07時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,

依委託者指定於104/07/24執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。

----- ○ ○ ○ -----



(A) 錐形



(B) 錐形及剪裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-18

TWS 4197952



材料及工程實驗室-台北

TAF

Civil Engineering
Laboratory
1134

試驗報告



報告編號: HM-15-07398Y

C-15-19612

頁數: 1 OF 4

報告日期: 104年 07月 29日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區D棟1F~16F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 48 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07211730)、自救會(吳妙芬07211730)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07211730)

會驗人員: 臺中市結構工程技師公會(陳鈺仁07281400)、日勝生活科技股份有限公司(楊浩偉07281400)、

新亞/泰誠IV(彭建龍07281400)

取樣日期: 104年 07月 21日

收件日期: 104年 07月 21日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 28日 17時 43分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6D1-1	10.53	10.89	5.81	1.87	---	N/A	N/A	垂直	16583	26.512	61.3	625	A
A6D1-2	9.91	10.29	5.81	1.77	---	N/A	N/A	垂直	14409	26.512	53.3	543	C
A6D1-3	10.04	10.44	5.80	1.80	---	N/A	N/A	垂直	14875	26.421	55.2	563	A
A6D2-1	8.89	9.22	5.82	1.58	0.97	N/A	N/A	垂直	17434	26.603	62.3	635	A
A6D2-2	9.52	10.10	5.81	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	15996	26.512	58.0	591	A
A6D2-3	9.52	10.07	5.81	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	16769	26.512	60.8	620	C
A6D3-1	9.54	10.03	5.81	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	14356	26.512	52.0	530	A
A6D3-2	9.65	10.08	5.82	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	18569	26.603	67.1	684	A
A6D3-3	9.23	9.65	5.82	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15449	26.603	55.3	564	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at: <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-19

TWE 4197741

台灣檢驗科技股份有限公司 | 35, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park I, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區(新北產業園區)五權路35號
t (886-2) 2238-3355 f (886-2) 2293-7857 www.sgs.tw

Member of SGS Group



材料及工程實驗室-台北

TAF

Civil Engineering
Laboratory
1134

試驗報告



報告編號: IIM-15-07398Y

C-15-19612

頁數: 2 OF 4

報告日期: 104年 07月 29日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6D4-1	9.63	10.09	5.80	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	16026	26.421	58.3	595	A
A6D4-2	9.82	10.18	5.80	1.76	---	N/A	N/A	垂直	16264	26.421	60.4	616	A
A6D4-3	10.64	11.06	5.81	1.90	---	N/A	N/A	垂直	13837	26.512	51.2	522	C
A6D5-1	9.95	10.19	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	11948	26.603	43.1	440	A
A6D5-2	9.91	10.28	5.80	1.77	---	N/A	N/A	垂直	12413	26.421	46.1	470	A
A6D5-3	10.66	11.05	5.80	1.91	---	N/A	N/A	垂直	13932	26.421	51.7	527	A
A6D6-1	9.63	10.17	5.80	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12944	26.421	47.1	480	A
A6D6-2	9.74	10.15	5.82	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	13647	26.603	49.3	503	C
A6D6-3	10.64	11.02	5.80	1.90	---	N/A	N/A	垂直	12891	26.421	47.9	488	A
A6D7-1	9.03	9.55	5.86	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13717	26.970	48.4	494	A
A6D7-2	10.44	10.76	5.86	1.84	---	N/A	N/A	垂直	14364	26.970	52.3	533	A
A6D7-3	8.43	8.78	5.86	1.50	0.96	N/A	N/A	垂直	14432	26.970	50.4	514	A
A6D8-1	7.53	8.01	5.81	1.38	0.95	N/A	N/A	垂直	12052	26.512	42.4	432	C
A6D8-2	9.64	9.99	5.80	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	9218	26.421	33.5	342	C
A6D8-3	10.53	10.84	5.81	1.87	---	N/A	N/A	垂直	8626	26.512	31.9	325	A

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-20

TW01 4197740

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

35, Wu Chyuan Road, (New Taipei Industrial Park) Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區(新北產業園區)五權路35號
t (886-2) 2298-3355 f (886-2) 2293-7857 www.sgs.tw

Member of SGS Group

試驗報告



報告編號: HM 15 07398Y

C-15-19612

頁 數: 3 OF 4

報告日期: 104年 07月 29日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6D9-1	10.01	10.32	5.85	1.76	---	N/A	N/A	垂直	14231	26.878	51.9	529	A
A6D9-2	9.04	9.57	5.86	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	14166	26.970	49.9	509	A
A6D9-3	9.63	10.24	5.87	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	14823	27.062	52.7	537	A
A6D10-1	9.63	10.00	5.82	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14572	26.603	52.7	537	A
A6D10-2	9.24	9.64	5.82	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	12096	26.603	43.2	441	C
A6D10-3	9.99	10.31	5.85	1.76	---	N/A	N/A	垂直	11920	26.878	43.4	443	A
A6D11-1	10.02	10.35	5.90	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	11073	27.340	38.9	397	A
A6D11-2	10.45	10.75	5.84	1.84	---	N/A	N/A	垂直	13296	26.786	48.6	493	A
A6D11-3	10.26	10.59	5.85	1.81	---	N/A	N/A	垂直	11820	26.878	43.1	440	A
A6D12-1	9.73	10.09	5.80	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	12751	26.421	46.4	473	A
A6D12-2	9.64	10.14	5.80	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	10632	26.421	38.6	394	C
A6D12-3	10.00	10.37	5.80	1.79	---	N/A	N/A	垂直	12031	26.421	44.6	455	A
A6D13-1	10.24	10.61	5.85	1.81	---	N/A	N/A	垂直	15452	26.878	56.4	575	A
A6D13-2	10.14	10.64	5.86	1.82	---	N/A	N/A	垂直	10077	26.970	36.7	374	A
A6D13-3	10.53	10.92	5.84	1.87	---	N/A	N/A	垂直	11121	26.786	40.7	415	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-21

104年 07月 29日

試驗報告



報告編號: IIM-15-07398Y

C 15-19612

頁數: 4 OF 4

報告日期: 104年 07月 29日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6D14-1	9.52	9.92	5.78	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14351	26.239	52.6	536	A
A6D14-2	9.84	10.16	5.79	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	15919	26.330	58.2	593	A
A6D14-3	10.02	10.29	5.78	1.78	---	N/A	N/A	垂直	16396	26.239	61.3	625	C
A6D15-1	10.34	10.72	5.85	1.83	---	N/A	N/A	垂直	14942	26.878	54.5	556	A
A6D15-2	10.14	10.48	5.89	1.78	---	N/A	N/A	垂直	14896	27.247	53.6	547	A
A6D15-3	9.44	9.87	5.86	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	16173	26.970	57.1	582	A
A6D16-1	9.53	9.97	5.81	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	11889	26.512	43.1	439	A
A6D16-2	9.62	9.98	5.83	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	13880	26.695	50.0	510	A
A6D16-3	8.42	8.75	5.82	1.50	0.96	N/A	N/A	垂直	11870	26.603	42.0	428	A

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 21日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 21日 16時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 21日 21時
 蓋平處理時間: 104年 07月 21日 20時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:


☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/28執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。

----- 0 0 0 -----



(A) 錐形




(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-22

TWE 4197738



材料及工程實驗室-台北

TAF

Civil Engineering
Laboratory
1134

試驗報告



報告編號: IIM-15-07354Y

C-15-19440

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 07月 28日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區D棟17F-22F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 18 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07201730)、自救會(吳妙芬07201730)、

日勝生活科技股份有限公司(陳志誠07201730)

會驗人員: 自救會(陳鈺仁07271400)、日勝生活科技股份有限公司(林松興07271300)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07271300)

取樣日期: 104年 07月 20日

收件日期: 104年 07月 20日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 27日 15時 16分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6D17-1	8.84	9.22	5.80	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	12552	26.421	45.2	461	A
A6D17-2	9.24	9.70	5.79	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	11421	26.330	41.3	421	A
A6D17-3	8.13	8.59	5.80	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	11985	26.421	42.8	436	A
A6D18-1	8.63	8.98	5.79	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	12482	26.330	44.6	455	A
A6D18-2	9.54	9.87	5.79	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	10965	26.330	40.0	408	A
A6D18-3	9.41	9.65	5.85	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	9612	26.878	34.0	347	C
A6D19-1	8.53	8.88	5.84	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	13413	26.786	47.2	481	A
A6D19-2	9.84	10.12	5.86	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	12490	26.970	44.5	454	A
A6D19-3	9.04	9.36	5.84	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	12811	26.786	45.5	464	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com.tw/_cms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Testing Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

35, Wu Chuan Road, (New Taipei Industrial Park) Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區(新北產業園區)五權路35號
t (886-2) 2298-3355

f (866-2) 2259-7857

www.sgs.tw

Member of SGS Group

B-23

4197851

試驗報告



報告編號: IM-15-07354Y

C-15-19440

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 07月 28日


試驗結果

試驗結果														
試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態	
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²		
	端面 處理前	端面 處理後												
A6D20-1	9.93	10.29	5.85	1.76	---	N/A	N/A	垂直	12885	26.878	47.0	479	A	
A6D20-2	8.64	8.90	5.84	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	15770	26.786	55.4	565	A	
A6D20-3	10.86	11.31	5.85	1.93	---	N/A	N/A	垂直	11280	26.878	41.2	420	C	
A6D21-1	9.02	9.34	5.85	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	13974	26.878	49.4	504	A	
A6D21-2	8.43	8.69	5.84	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	7651	26.786	27.0	275	A	
A6D21-3	8.34	8.70	5.85	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	6683	26.878	23.4	239	A	
A6D22-1	6.53	6.80	5.85	1.16	0.91	N/A	N/A	垂直	14752	26.878	49.0	500	A	
A6D22-2	5.43	5.86	5.86	1.00	0.87	N/A	N/A	垂直	15318	26.970	48.4	494	C	
A6D22-3	10.23	10.76	5.86	1.84	---	N/A	N/A	垂直	15579	26.970	56.7	578	A	

- 附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 20日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 20日 16時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 20日 21時
 蓋平處理時間: 104年 07月 20日 20時
 2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/27執行抗壓試驗。
 3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
 5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A)錐形




(B)錐形及劈裂



(C)錐形及剪裂



(D)剪裂



(E)柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request, or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-24

IWB 4197850

試驗報告



報告編號: HM-15-07438Y

C-15-19731

頁數: 1 OF 4

報告日期: 104年 07月 30日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區E棟13F~1F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 39 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(高原07221725)、自救會(賴思好07221725)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07221725)

會驗人員: 自救會(李義雄07290900)、日勝生活科技股份有限公司(宋佳祐07290900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07290900)

取樣日期: 104年 07月 22日

收件日期: 104年 07月 22日 17時 35分

試驗日期: 104年 07月 29日 13時 46分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於澆置 平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6E1-1	8.52	9.06	5.82	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	15980	26.603	56.6	577	A
A6E1-2	7.43	7.73	5.84	1.32	0.94	N/A	N/A	垂直	15245	26.786	52.5	535	C
A6E1-3	8.95	9.27	5.84	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	12881	26.786	45.8	467	A
A6E2-1	9.03	9.51	5.83	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13478	26.695	48.1	490	A
A6E2-2	9.44	9.92	5.84	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	13450	26.786	48.2	492	A
A6E2-3	9.23	9.60	5.83	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	11853	26.695	42.3	431	A
A6E3-1	7.74	8.15	5.81	1.40	0.95	N/A	N/A	垂直	17144	26.512	60.3	615	C
A6E3-2	9.03	9.43	5.84	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	12764	26.786	45.4	463	A
A6E3-3	9.24	9.65	5.84	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	14352	26.786	51.0	520	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx?e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-25

TWP 4198631

試驗報告



報告編號: HM-15-07438Y

C-15-19731

頁數: 2 OF 4

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對於 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6E4-1	7.93	8.29	5.89	1.41	0.95	N/A	N/A	垂直	15588	27.247	53.3	543	A
A6E4-2	9.04	9.48	5.90	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	14804	27.340	51.5	525	A
A6E4-3	9.73	10.20	5.92	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	16002	27.525	55.8	569	C
A6E5-1	7.02	7.44	5.82	1.28	0.93	N/A	N/A	垂直	19443	26.603	66.7	680	A
A6E5-2	9.63	10.18	5.83	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	15137	26.695	54.5	556	A
A6E5-3	9.04	9.43	5.82	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	13514	26.603	48.3	493	A
A6E6-1	8.12	8.59	5.90	1.46	0.96	N/A	N/A	垂直	14184	27.340	48.8	498	A
A6E6-2	9.53	9.82	5.90	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	12220	27.340	42.6	434	A
A6E6-3	8.93	9.28	5.89	1.58	0.97	N/A	N/A	垂直	11616	27.247	40.5	413	A
A6E7-1	8.52	9.79	5.82	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	15684	26.603	56.1	572	A
A6E7-2	9.43	9.98	5.81	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	9221	26.512	33.4	341	A
A6E7-3	8.64	8.97	5.82	1.54	0.96	N/A	N/A	垂直	13928	26.603	49.3	503	C
A6E8-1	8.03	8.47	5.91	1.43	0.95	N/A	N/A	垂直	16804	27.432	57.1	582	A
A6E8-2	8.94	9.22	5.90	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	13562	27.340	46.7	476	A
A6E8-3	8.94	9.39	5.90	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	15096	27.340	52.5	535	A

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-26

TIME 4198630



材料及工程實驗室-台北



Civil Engineering
Laboratory
1134

試驗報告



報告編號: HM-15-07438Y

C-15-19731

頁數: 3 OF 4

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)		平均長度	長徑比	修正係數	澆置日期	材齡(天)	試體加載方向相對於混凝土澆置平面	最大荷重(kgf)	抗壓面積(cm ²)	抗壓強度		破壞型態
	端面處理前	端面處理後									MPa	kgf/cm ²	
A6E9-1	9.53	9.96	5.83	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	18414	26.695	66.3	676	C
A6E9-2	9.43	9.83	5.82	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	13579	26.603	49.0	500	A
A6E9-3	9.63	10.03	5.81	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	14371	26.512	52.1	531	A
A6E10-1	8.23	8.64	5.89	1.47	0.96	N/A	N/A	垂直	14157	27.247	48.9	499	A
A6E10-2	9.03	9.40	5.89	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	10061	27.247	35.1	358	A
A6E10-3	9.04	9.50	5.88	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	10823	27.155	38.0	387	A
A6E11-1	8.63	8.97	5.82	1.54	0.96	N/A	N/A	垂直	11216	26.603	39.7	405	A
A6E11-2	9.24	9.64	5.81	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	8690	26.512	31.2	313	A
A6E11-3	8.63	9.02	5.81	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	9807	26.512	34.8	355	A
A6E12-1	8.43	8.72	5.89	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	6864	27.247	23.7	242	C
A6E12-2	9.43	9.76	5.88	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	10652	27.155	37.3	380	A
A6E12-3	8.74	9.12	5.88	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	13059	27.155	45.3	462	A
A6E13-1	7.83	8.19	5.81	1.41	0.95	N/A	N/A	垂直	10047	26.512	35.3	360	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-27

TW 4198629

SGS Testing Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司

35, Wu Chyuan Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區(新北產業園區)五權路35號
t (886-2) 2298-3255 f (886-2) 2295-7857

www.sgs.tw

Member of SGS Group

試驗報告



報告編號: HM-15-07438Y

C-15-19731

頁數: 4 OF 4

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試驗結果														
試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態	
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²		
	端面 處理前	端面 處理後												
A6E13-2	8.92	9.31	5.82	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	12610	26.603	45.1	460	A	
A6E13-3	9.22	9.66	5.81	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	11839	26.512	42.6	434	A	

附註: 1. 試體鑽取日期、時間: 104年 07月 22日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 22日 16時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 22日 19時
 蓋平處理時間: 104年 07月 22日 18時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑽取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/29執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑽取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形



(B) 錐形及裂紋



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-28

TWS 4198628

試驗報告



報告編號: IIM-15-07397Y

C-15-19611

頁數: 1 OF 3

報告日期: 104年 07月 29日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區E棟14F~23F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 30 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07211730)、自救會(吳妙芬07211730)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07211730)

會驗人員: 自救會(許再興07281745)、日勝生活科技股份有限公司(楊浩偉07281400)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07281400)

取樣日期: 104年 07月 21日

收件日期: 104年 07月 21日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 28日 19時 58分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6E14-1	9.92	10.26	5.82	1.76	---	N/A	N/A	垂直	16954	26.603	62.5	637	A
A6E14-2	9.53	9.92	5.91	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	13534	27.432	46.9	478	A
A5E14-2	9.83	10.26	5.88	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	12600	27.155	44.6	455	A
A6E15-1	10.64	11.01	5.83	1.89	---	N/A	N/A	垂直	12471	26.695	45.8	467	A
A5E15-2	9.13	9.49	5.88	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	9611	27.155	33.6	343	A
A6E15-3	9.99	10.29	5.89	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	7968	27.247	28.0	286	A
A6E16-1	8.53	8.90	5.83	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	11222	26.695	39.5	403	C
A6E16-2	9.14	9.60	5.87	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	12459	27.062	43.7	446	A
A6E16-3	10.54	10.96	5.88	1.86	---	N/A	N/A	垂直	11027	27.155	39.8	406	A

1

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-29

TWP 4197744

試驗報告



報告編號: HM-15-07397Y

C-15-19611

頁數: 2 OF 3

報告日期: 104年 07月 29日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6E17-1	6.62	7.03	5.85	1.20	0.92	N/A	N/A	垂直	15237	26.878	51.2	522	A
A6E17-2	9.93	10.32	5.91	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	13824	27.432	48.4	494	A
A6E17-3	9.95	10.26	5.90	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	14611	27.340	51.3	523	C
A6E18-1	10.54	10.86	5.83	1.86	---	N/A	N/A	垂直	14893	26.695	54.7	558	A
A6E18-2	10.82	11.12	5.89	1.89	---	N/A	N/A	垂直	11096	27.247	39.9	407	A
A6E18-3	496.1	10.31	5.92	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	14223	27.525	49.7	507	A
A6E19-1	10.82	11.22	5.82	1.93	---	N/A	N/A	垂直	15603	26.603	57.6	587	A
A6E19-2	10.03	10.48	5.88	1.78	---	N/A	N/A	垂直	13695	27.155	49.4	504	A
A6E19-3	9.53	10.12	5.89	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14503	27.247	51.1	521	A
A6E20-1	9.14	9.59	5.84	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	15924	26.786	56.5	576	C
A6E20-2	10.64	11.05	5.89	1.88	---	N/A	N/A	垂直	9721	27.247	35.0	357	A
A6E20-3	9.57	9.87	5.88	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	13005	27.155	45.6	465	A
A6E21-1	9.65	10.06	5.84	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	13423	26.786	48.2	491	A
A6E21-2	9.72	10.09	5.88	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	11384	27.155	40.3	411	A
A6E21-3	9.76	10.19	5.88	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	12434	27.155	44.0	449	A

2

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-of-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-30

TWE 4197743

試驗報告



報告編號: HM-15-07397Y

C-15-19611

頁數: 3 OF 3

報告日期: 104年 07月 29日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度										MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後	平均 直徑										
A6E22-1	10.04	10.48	5.84	1.79	---	N/A	N/A	垂直	14648	26.786	53.6	547	C
A6E22-2	10.25	10.68	5.87	1.82	---	N/A	N/A	垂直	16121	27.062	58.4	596	A
A6E22-3	9.74	10.16	5.88	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	16692	27.155	59.1	603	A
A6E23-1	10.43	10.72	5.82	1.84	---	N/A	N/A	垂直	16568	26.603	61.1	623	A
A6E23-2	10.45	10.74	5.89	1.82	---	N/A	N/A	垂直	11771	27.247	42.4	432	C
A6E23-3	9.22	9.63	5.89	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13198	27.247	46.0	464	A

附註: 1. 試體鑽取日期、時間: 104年 07月 21日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 21日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 21日 19時

蓋平處理時間: 104年 07月 21日 18時

2. 試體收存後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑽取後, 置放於密封袋中送至實驗室,

依委託者指定於104/07/28執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑽取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形




(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-31

4197742

試驗報告



報告編號: IIM-15-07437Y

C 15-19730

頁數: 1 OF 6

報告日期: 104年 07月 30日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區F棟23F~1F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 69 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(高原07221725)、自救會(賴思好07221725)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07221725)

會驗人員: 日勝生活科技股份有限公司(宋佳祐07290900)、新亞/泰誠JV(彭建龍07290900)

取樣日期: 104年 07月 22日

收件日期: 104年 07月 22日 17時 35分

試驗日期: 104年 07月 29日 19時 57分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)		平均 直徑	長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度										MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F1-1	8.55	8.99	5.82	1.54	0.96	N/A	N/A	垂直	14198	26.603	50.3	513	A
A6F1-2	7.95	8.35	5.84	1.43	0.95	N/A	N/A	垂直	16969	26.786	59.0	602	C
A6F1-3	8.63	9.03	5.84	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	15753	26.786	55.3	564	A
A6F2-1	9.93	10.34	5.88	1.76	—	N/A	N/A	垂直	15810	27.155	57.1	582	A
A6F2-2	8.52	8.99	5.89	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	16112	27.247	55.6	567	A
A6F2-3	9.43	9.90	5.89	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	14374	27.247	50.2	512	A
A6F3-1	10.26	10.66	5.82	1.83	—	N/A	N/A	垂直	16139	26.603	59.5	607	A
A6F3-2	9.03	9.41	5.83	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	15127	26.695	53.9	550	C
A6F3-3	9.63	10.05	5.82	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	13717	26.603	49.6	506	A

1

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-32

TWE 4198650

試驗報告



報告編號: HM-15-07437Y

C-15-19730

頁數: 2 OF 6

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F4-1	9.63	10.11	5.91	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	15739	27.432	55.2	563	A
A6F4-2	9.85	10.31	5.90	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	13054	27.340	45.8	467	A
A6F4-3	9.63	10.15	5.88	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	15043	27.155	53.3	543	A
A6F5-1	10.13	10.59	5.81	1.82	---	N/A	N/A	垂直	11348	26.512	42.0	428	A
A6F5-2	9.43	9.83	5.83	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	15067	26.695	54.2	553	A
A6F5-3	9.02	9.41	5.82	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	14865	26.603	53.2	542	A
A6F6-1	9.75	10.14	5.81	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	13563	26.512	49.2	502	A
A6F6-2	10.14	10.54	5.81	1.81	---	N/A	N/A	垂直	13413	26.512	49.6	506	A
A6F6-3	10.16	10.55	5.81	1.82	---	N/A	N/A	垂直	13158	26.512	48.6	496	A
A6F7-1	8.23	8.63	5.83	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	12014	26.695	42.4	432	A
A6F7-2	8.86	9.23	5.82	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	10502	26.603	37.6	383	A
A6F7-3	9.03	9.50	5.81	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	13210	26.512	47.4	483	C
A6F8-1	9.75	10.15	5.80	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	16024	26.421	58.3	594	A
A6F8-2	9.73	10.19	5.80	1.76	---	N/A	N/A	垂直	14069	26.421	52.2	532	A
A6F8-3	9.61	9.91	5.80	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	12488	26.421	45.5	464	A

2

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic (e-mail) documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions_Terms-and-Conditions.aspx. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-33

TWB 4198649

新北市五股區(新北產業園區)五權路35號

試驗報告



報告編號: HM-15-07437Y

C-15-19730

頁數: 3 OF 6

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F9-1	8.54	8.85	5.82	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	20365	26.603	72.1	735	A
A6F9-2	8.04	8.46	5.84	1.45	0.95	N/A	N/A	垂直	12708	26.786	44.1	450	A
A6F9-3	8.53	9.09	5.81	1.56	0.96	N/A	N/A	垂直	14940	26.512	53.1	541	A
A6F10-1	9.73	10.15	5.81	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	14088	26.512	51.0	520	A
A6F10-2	9.63	9.98	5.80	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	7796	26.421	28.3	289	C
A6F10-3	7.93	9.39	5.79	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	10543	26.330	38.0	388	A
A6F11-1	7.93	8.29	5.81	1.43	0.95	N/A	N/A	垂直	16748	26.512	58.8	600	A
A6F11-2	8.83	10.22	5.82	1.76	---	N/A	N/A	垂直	13293	26.603	49.0	500	A
A6F11-3	7.76	6.18	5.81	1.06	0.88	N/A	N/A	垂直	9689	26.512	31.5	321	A
A6F12-1	9.93	10.36	5.80	1.79	---	N/A	N/A	垂直	13408	26.421	49.7	507	A
A6F12-2	9.82	10.28	5.80	1.77	---	N/A	N/A	垂直	10862	26.421	40.3	411	C
A6F12-3	9.53	9.94	5.81	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	10319	26.512	37.4	381	A
A6F13-1	8.63	9.05	5.85	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	15687	26.878	55.0	561	A
A6F13-2	7.96	8.24	5.82	1.42	0.95	N/A	N/A	垂直	12375	26.603	43.3	442	A
A6F13-3	9.04	9.47	5.82	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	11539	26.603	41.3	421	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at: <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07437Y

C-15-19730

頁數: 4 OF 6

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F14-1	9.25	9.62	5.80	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	12736	26.421	45.9	468	A
A6F14-2	9.83	10.26	5.80	1.77	---	N/A	N/A	垂直	15159	26.421	56.3	574	A
A6F14-3	9.42	9.88	5.85	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	12661	26.878	45.3	462	A
A6F15-1	8.54	9.03	5.84	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	16310	26.786	57.4	585	A
A6F15-2	9.02	9.44	5.83	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	12674	26.695	45.2	461	A
A6F15-3	8.73	9.11	5.81	1.57	0.97	N/A	N/A	垂直	14501	26.512	52.1	531	A
A6F16-1	9.53	9.76	5.81	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	14804	26.512	53.1	541	A
A6F16-2	9.84	10.18	5.81	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12117	26.512	43.9	448	A
A6F16-3	9.74	10.11	5.80	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	14301	26.421	52.0	530	A
A6F17-1	9.13	9.52	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	11924	26.603	42.7	435	C
A6F17-2	8.24	8.67	5.81	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	13822	26.512	49.0	500	A
A6F17-3	9.63	10.13	5.82	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	11703	26.603	42.3	431	A
A6F18-1	9.13	9.54	5.79	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	13241	26.330	47.9	488	A
A6F18-2	10.15	10.51	5.80	1.81	---	N/A	N/A	垂直	9452	26.421	35.1	358	A
A6F18-3	9.75	10.14	5.81	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	9922	26.512	36.0	367	C

----- 4 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-35

TWP 4198647

試驗報告



報告編號: HM-15-07437Y

C-15 19730

頁數: 5 OF 6

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F19-1	9.04	9.57	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	15436	26.603	55.2	563	C
A6F19-2	9.85	10.25	5.83	1.76	---	N/A	N/A	垂直	9274	26.695	34.0	347	A
A6F19-3	9.73	10.10	5.81	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	11629	26.512	42.2	430	A
A6F20-1	10.02	10.49	5.80	1.81	---	N/A	N/A	垂直	11408	26.421	42.4	432	A
A6F20-2	9.53	10.01	5.80	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	12349	26.421	44.9	458	A
A6F20-3	9.24	9.65	5.79	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	11752	26.330	42.5	433	A
A6F21-1	9.43	9.74	5.82	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	11628	26.603	41.6	424	A
A6F21-2	9.04	9.46	5.82	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	11361	26.603	40.6	414	C
A6F21-3	9.63	10.13	5.82	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	10296	26.603	37.2	379	A
A6F22-1	9.65	10.00	5.80	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	12887	26.421	46.9	478	A
A6F22-2	9.65	10.01	5.80	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	12325	26.421	44.8	457	A
A6F22-3	9.43	9.76	5.81	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	12488	26.512	44.8	457	A
A6F23-1	9.15	9.52	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	21419	26.603	76.6	781	A

5

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-36

TWE 4198646

試驗報告



報告編號: HM-15-07437Y

C-15-19730

頁數: 6 OF 6

報告日期: 104年 07月 30日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F23-2	9.24	9.63	5.82	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	10924	26.603	39.1	399	A
A6F23-3	9.23	9.64	5.81	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	13185	26.512	47.3	482	A

附註: 1. 試體鑲取日期、時間: 104年 07月 22日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 22日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 22日 22時

蓋平處理時間: 104年 07月 22日 21時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:


☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑲取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
依委託者指定於104/07/29執行抗壓試驗。3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑲取試體直徑小於94mm。



(A)錐形



(B)錐形及劈裂



(C)錐形及剪裂



(D)剪裂



(E)柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

黃育

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-37

TWD 4198645

試驗報告



報告編號: HM-15-07396Y

C-15-19610

頁數: 1 OF 1

報告日期: 104年 07月 29日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區F棟24F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 3 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07211730)、自救會(吳妙芬07211730)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07211730)

會驗人員: 日勝生活科技股份有限公司(楊浩偉07281400)、新亞/泰誠JV(彭建龍07281400)

取樣日期: 104年 07月 21日

收件日期: 104年 07月 21日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 28日 20時 12分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(CM)		平均 直徑	長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度										MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6F24-1	10.45	10.89	5.82	1.87	---	N/A	N/A	垂直	11778	26.603	43.4	443	A
A6F24-2	8.52	8.95	5.81	1.54	0.96	N/A	N/A	垂直	10705	26.512	38.0	388	A
A6F24-3	10.43	10.74	5.80	1.85	---	N/A	N/A	垂直	11729	26.421	43.5	444	A

附註: 1. 試體鑽取日期、時間: 104年 07月 21日 17時; 試體首次封存時間: 104年 07月 21日 17時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 21日 19時

蓋平處理時間: 104年 07月 21日 18時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:


☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑽取後, 置放於密封袋中送至實驗室,

依委託者指定於104/07/28執行抗壓試驗。


3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑽取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形



(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-38

TWB 4198797

試驗報告



報告編號: HM-15-07533Y

C-15-19981

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區G棟1F、3F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 6 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07241715)、自救會(李韻儀07241715)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07241715)

會驗人員: 自救會(許志宏07310900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07310900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07310900)

取樣日期: 104年 07月 24日

收件日期: 104年 07月 24日 17時 15分

試驗日期: 104年 07月 31日 10時 02分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6G1-1	6.43	6.85	5.80	1.18	0.91	N/A	N/A	垂直	18442	26.421	62.3	635	A
A6G1-2	9.43	9.85	5.81	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	15937	26.512	57.8	589	A
A6G1-3	9.03	9.50	5.80	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	14967	26.421	53.8	549	A
A6G3-1	9.52	9.97	5.80	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	19799	26.421	72.0	734	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07533Y

C-15-19981

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試驗結果													
試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6G3-2	10.34	10.81	5.81	1.86	---	N/A	N/A	垂直	19420	26.512	71.8	732	A
A6G3-3	8.94	9.37	5.80	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	17466	26.421	62.9	641	A

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 24日 12時; 試體首次封存時間: 104年 07月 24日 12時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 24日 19時

蓋平處理時間: 104年 07月 24日 18時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
依委託者指定於104/07/31執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A) 鉗形



(B) 鉗形及劈裂



(C) 鉗形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions-for-Electronic-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-40

TWB 4198299

試驗報告



報告編號: HM 15 07497Y

C-15-19885

頁數: 1 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區G棟2F及4F~21F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 57 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07231735)、自救會(李韻儀07231735)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07231730)

會驗人員: 自救會(沈峰旭07300900)、日勝生活科技股份有限公司(朱炯淵07300900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07300900)

取樣日期: 104年 07月 23日

收件日期: 104年 07月 23日 17時 35分

試驗日期: 104年 07月 30日 17時 05分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度	平均直徑	平均直徑								MPa	kgf/cm ²	
A6G2-1	9.53	9.96	5.80	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	13949	26.421	50.7	517	A
A6G2-2	10.04	10.42	5.81	1.79	---	N/A	N/A	垂直	17616	26.512	65.1	664	C
A6G2-3	10.00	10.46	5.81	1.80	---	N/A	N/A	垂直	13880	26.512	51.4	524	A
A6G4-1	10.52	10.94	5.80	1.89	---	N/A	N/A	垂直	14031	26.421	52.1	531	A
A6G4-2	10.54	10.95	5.79	1.89	---	N/A	N/A	垂直	13284	26.330	49.5	505	A
A6G4-3	10.24	10.64	5.80	1.83	---	N/A	N/A	垂直	14324	26.421	53.2	542	A
A6G5-1	10.02	10.43	5.82	1.79	---	N/A	N/A	垂直	17982	26.603	66.3	676	C
A6G5-2	10.25	10.73	5.83	1.84	---	N/A	N/A	垂直	11778	26.695	43.2	441	A
A6G5-3	9.96	10.34	5.82	1.78	---	N/A	N/A	垂直	13577	26.603	50.0	510	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07497Y

C-15-19885

頁數: 2 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對於 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6G6-1	9.52	9.93	5.81	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	16821	26.512	60.9	621	A
A6G8-2	10.24	10.68	5.80	1.84	---	N/A	N/A	垂直	13845	26.421	51.4	524	A
A6G8-3	10.23	10.53	5.81	1.81	---	N/A	N/A	垂直	13698	26.512	50.7	517	C
A6G7-1	9.95	10.33	5.83	1.77	---	N/A	N/A	垂直	16699	26.695	61.4	626	A
A6G7-2	10.65	11.05	5.84	1.89	---	N/A	N/A	垂直	12531	26.786	45.9	468	A
A6G7-3	10.52	10.90	5.87	1.86	---	N/A	N/A	垂直	12462	27.062	45.1	460	C
A6G8-1	9.23	9.65	5.81	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	12126	26.512	43.4	443	A
A6G8-2	9.95	10.37	5.81	1.78	---	N/A	N/A	垂直	11491	26.512	42.5	433	A
A6G8-3	9.90	10.34	5.82	1.78	---	N/A	N/A	垂直	12499	26.503	46.1	470	A
A6G9-1	9.53	9.85	5.83	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	13835	26.695	49.8	508	C
A6G9-2	10.24	10.60	5.83	1.82	---	N/A	N/A	垂直	15680	26.695	57.6	587	A
A6G9-3	9.82	10.20	5.83	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	16672	26.695	60.1	613	A
A6G10-1	10.64	11.10	5.80	1.91	---	N/A	N/A	垂直	16254	26.421	60.3	615	A
A6G10-2	11.23	11.64	5.84	1.99	---	N/A	N/A	垂直	13544	26.786	49.6	506	A
A6G10-3	11.12	11.57	5.84	1.98	---	N/A	N/A	垂直	14361	26.786	52.6	536	C

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to the Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-42

TWE 4198538

試驗報告



報告編號: HM-15-07497Y

C-15-19885

頁數: 3 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A5G11-1	10.52	10.90	5.83	1.87	---	N/A	N/A	垂直	14971	26.695	55.0	561	A
A5G11-2	10.03	10.49	5.86	1.79	---	N/A	N/A	垂直	9075	26.970	33.0	336	A
A5G11-3	10.52	10.99	5.82	1.89	---	N/A	N/A	垂直	13886	26.603	51.2	522	A
A5G12-1	10.03	10.43	5.83	1.79	---	N/A	N/A	垂直	17711	26.695	65.0	663	C
A5G12-2	10.14	10.56	5.80	1.82	---	N/A	N/A	垂直	12894	26.421	47.9	483	A
A5G12-3	10.83	11.14	5.80	1.92	---	N/A	N/A	垂直	16077	26.421	59.6	608	A
A5G13-1	9.95	10.39	5.82	1.79	---	N/A	N/A	垂直	16984	26.603	62.6	638	A
A5G13-2	10.43	10.85	5.83	1.86	---	N/A	N/A	垂直	13566	26.695	49.8	503	A
A5G13-3	8.94	9.28	5.82	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	9576	26.603	34.2	349	A
A5G14-1	10.24	10.73	5.81	1.85	---	N/A	N/A	垂直	15976	26.512	59.1	603	A
A5G14-2	10.04	10.46	5.82	1.80	---	N/A	N/A	垂直	12452	26.603	45.9	468	A
A5G14-3	10.85	11.12	5.81	1.91	---	N/A	N/A	垂直	13372	26.512	49.4	504	A
A5G15-1	9.93	10.43	5.82	1.79	---	N/A	N/A	垂直	18220	26.603	67.2	685	C
A5G15-2	10.54	10.95	5.82	1.88	---	N/A	N/A	垂直	10645	26.603	39.2	400	A
A5G15-3	10.64	11.04	5.82	1.90	---	N/A	N/A	垂直	13827	26.603	51.0	520	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07497Y

C-15-19885

頁數: 4 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6G16-1	9.43	9.86	5.81	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	11825	26.512	42.9	437	A
A6G16-2	10.42	10.91	5.81	1.88	---	N/A	N/A	垂直	14054	26.512	52.0	530	A
A6G16-3	10.83	11.33	5.81	1.95	---	N/A	N/A	垂直	10169	26.512	37.7	384	A
A6G17-1	9.67	10.18	5.86	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	12293	26.970	43.8	447	A
A6G17-2	10.54	11.00	5.83	1.89	---	N/A	N/A	垂直	11667	26.695	42.9	437	A
A6G17-3	8.82	7.26	5.83	1.25	0.93	N/A	N/A	垂直	13629	26.695	46.6	475	C
A6G18-1	10.14	10.50	5.81	1.81	---	N/A	N/A	垂直	14456	26.512	53.4	545	A
A6G18-2	9.52	10.00	5.82	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	11129	26.603	40.2	410	A
A6G18-3	10.04	10.49	5.83	1.80	---	N/A	N/A	垂直	12236	26.695	44.9	458	A
A6G19-1	9.83	10.21	5.83	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	16701	26.695	60.1	613	A
A6G19-2	10.83	11.14	5.83	1.91	---	N/A	N/A	垂直	10262	26.695	37.7	384	A
A6G19-3	9.94	10.38	5.80	1.79	---	N/A	N/A	垂直	11588	26.421	43.1	439	A
A6G20-1	10.82	11.32	5.81	1.95	---	N/A	N/A	垂直	13979	26.512	51.7	527	C
A6G20-2	10.25	10.63	5.82	1.83	---	N/A	N/A	垂直	12994	26.603	47.9	488	A
A6G20-3	10.17	10.60	5.81	1.82	---	N/A	N/A	垂直	11590	26.512	42.9	437	A

4

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07497Y

C-15-19885

頁數: 5 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對於 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6G21-1	9.23	9.78	5.84	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	10226	26.786	36.4	371	A
A6G21-2	8.91	9.34	5.83	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	10644	26.695	38.0	387	A
A6G21-3	9.83	10.21	5.84	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	9671	26.786	34.7	354	B

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 23日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 23日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 23日 21時


蓋平處理時間: 104年 07月 23日 20時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
依委託者指定於104/07/30執行抗壓試驗。3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。




(A)錐形




(B)錐形及裂



(C)錐形及裂



(D)裂



(E)柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at: <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15 07553Y

C-15-20100

頁數: 1 OF 5

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區H棟1F-18F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 34 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07261730)、自救會(游鈞婷07261730)、

日勝生活科技股份有限公司(樂期誠07261730)

會驗人員: 自救會(柯瑞亮08010910)、日勝生活科技股份有限公司(蕭裕民08010845)、

新亞/泰誠JV(彭建龍08010845)

取樣日期: 104年 07月 26日

收件日期: 104年 07月 26日 17時 30分

試驗日期: 104年 08月 01日 13時 13分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度	平均寬度	平均直徑								MPa	kgf/cm ²	
A6H1-1	9.83	10.24	5.82	1.76	---	N/A	N/A	垂直	13223	26.603	48.7	497	A
A6H1-2	9.23	9.63	5.46	1.76	---	N/A	N/A	垂直	11856	23.414	49.6	506	A
A6H1-3	7.64	8.14	5.45	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	10544	23.328	42.6	434	A
A6H2-1	9.54	9.86	5.80	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	16112	26.421	58.6	598	A
A6H2-2	10.25	10.72	5.81	1.85	---	N/A	N/A	垂直	16448	26.512	60.8	620	A
A6H2-3	9.54	9.95	5.82	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	13265	26.603	48.0	489	C
A6H3-1	7.94	8.33	5.45	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	12101	23.328	48.8	498	A
A6H3-2	9.94	10.38	5.45	1.90	---	N/A	N/A	垂直	12542	23.328	52.8	538	A
A6H3-3	9.13	9.59	5.46	1.76	---	N/A	N/A	垂直	11869	23.414	49.7	507	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07553Y

C-15-20100

頁數: 2 OF 5

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對於 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6H4-1	8.43	8.83	5.80	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	16210	26.421	57.8	589	A
A6H4-2	10.24	10.72	5.82	1.84	---	N/A	N/A	垂直	13422	26.603	49.5	505	A
A6H4-3	9.64	10.15	5.82	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	17286	26.603	62.5	637	A
A6H5-1	9.54	10.01	5.45	1.84	---	N/A	N/A	垂直	11114	23.328	46.7	476	C
A6H5-2	9.87	10.31	5.46	1.89	---	N/A	N/A	垂直	10811	23.414	45.3	462	A
A6H5-3	9.82	10.22	5.46	1.87	---	N/A	N/A	垂直	11699	23.414	49.0	500	A
A6H6-1	8.24	8.75	5.82	1.50	0.96	N/A	N/A	垂直	16847	26.603	59.6	608	A
A6H6-2	10.31	10.73	5.82	1.84	---	N/A	N/A	垂直	14542	26.603	53.6	547	A
A6H6-3	10.84	11.17	5.81	1.92	---	N/A	N/A	垂直	16137	26.512	59.7	609	A
A6H7-1	7.51	7.78	5.45	1.43	0.95	N/A	N/A	垂直	9242	23.328	36.9	376	C
A6H7-2	8.82	9.24	5.45	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	12312	23.328	50.7	517	A
A6H7-3	8.54	9.04	5.46	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	13550	23.414	55.1	562	A
A6H8-1	9.22	9.73	5.83	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	14568	26.695	52.0	530	A
A6H8-2	9.24	9.78	5.81	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	10141	26.512	36.5	372	A
A6H8-3	10.16	10.53	5.83	1.81	---	N/A	N/A	垂直	15094	26.695	55.4	565	A

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and the document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-47

TWB 4198283

試驗報告



報告編號: HM-15-07553Y

C-15-20100

頁數: 3 OF 5

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6H9-1	8.85	9.24	5.45	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	16346	23.328	67.4	687	A
A6H9-2	9.23	9.70	5.45	1.78	---	N/A	N/A	垂直	10387	23.328	43.6	445	A
A6H9-3	9.03	9.55	5.46	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	11580	23.414	47.6	485	A
A6H10-1	9.04	9.46	5.82	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13012	26.603	46.5	474	C
A6H10-2	10.05	10.56	5.84	1.81	---	N/A	N/A	垂直	8617	26.786	31.6	322	A
A6H10-3	10.57	11.09	5.85	1.90	---	N/A	N/A	垂直	11180	26.878	40.8	416	A
A6H11-1	8.46	8.89	5.45	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	10024	23.328	40.9	417	A
A6H11-2	9.05	9.40	5.45	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	9346	23.328	38.5	393	A
A6H11-3	9.46	9.81	5.47	1.79	---	N/A	N/A	垂直	9120	23.500	38.0	388	C
A6H12-1	9.59	10.09	5.82	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	12657	26.603	45.7	466	A
A6H12-2	10.05	10.45	5.82	1.80	---	N/A	N/A	垂直	11509	26.603	42.5	433	C
A6H12-3	9.94	10.38	5.83	1.78	---	N/A	N/A	垂直	14295	26.695	52.5	535	A
A6H13-1	9.50	9.69	5.39	1.80	---	N/A	N/A	垂直	11276	22.817	48.4	494	A
A6H13-2	10.60	11.03	5.84	1.89	---	N/A	N/A	垂直	11025	26.786	40.4	412	A
A6H13-3	9.99	10.38	5.83	1.78	---	N/A	N/A	垂直	9862	26.695	36.2	369	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07553Y

C-15-20100

頁數: 4 OF 5

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6H14-1	8.59	9.20	5.82	1.58	0.97	N/A	N/A	垂直	11280	26.603	40.3	411	C
A6H14-2	10.83	11.21	5.82	1.93	---	N/A	N/A	垂直	11942	26.603	44.0	449	A
A6H14-3	9.27	9.78	5.82	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	13143	26.603	47.0	479	A
A6H15-1	10.52	11.06	5.83	1.90	---	N/A	N/A	垂直	13448	26.695	49.4	504	A
A6H15-2	9.81	10.29	5.82	1.77	---	N/A	N/A	垂直	12051	26.603	44.4	453	A
A6H15-3	10.54	11.02	5.83	1.89	---	N/A	N/A	垂直	12287	26.695	45.1	460	A
A6H16-1	9.47	9.91	5.84	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	15255	26.786	54.8	559	A
A6H16-2	11.05	11.53	5.82	1.98	---	N/A	N/A	垂直	14819	26.603	54.6	557	A
A6H16-3	10.89	11.22	5.84	1.92	---	N/A	N/A	垂直	12257	26.786	44.9	458	A
A6H17-1	9.28	9.80	5.82	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	15539	26.603	55.5	566	A
A6H17-2	10.45	10.98	5.81	1.89	---	N/A	N/A	垂直	10355	26.512	38.3	391	A
A6H17-3	10.56	10.95	5.81	1.88	---	N/A	N/A	垂直	10787	26.512	39.9	407	A
A6H18-1	10.46	10.73	5.45	1.97	---	N/A	N/A	垂直	14033	23.328	59.0	602	C

----- 4 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, or electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Forms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07553Y

C-15-20100


頁數: 5 OF 5

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6H18-2	9.69	10.15	5.42	1.87	---	N/A	N/A	垂直	10350	23.072	44.0	449	A
A6H18-3	10.49	10.83	5.46	1.98	---	N/A	N/A	垂直	10535	23.414	44.1	450	C

- 附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 26日 17時; 試體首次封存時間: 104年 07月 26日 17時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 27日 20時
 蓋平處理時間: 104年 07月 27日 19時
 2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/08/01執行抗壓試驗。
 3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
 5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A)錐形



(B)錐形及劈裂



(C)錐形及剪裂



(D)剪裂



(E)柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-50

TWS 4198280

試驗報告



報告編號: HM-15-07551Y

C-15-20098

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區II棟19F~23F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 15 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07251730)、自救會(陳思偉07251730)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07251720)

會驗人員: 自救會(潘家煌07311700)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07310900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07310900)

取樣日期: 104年 07月 25日

收件日期: 104年 07月 25日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 31日 18時 10分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6H19-1	9.03	9.59	5.82	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	15363	26.603	54.9	560	A
A6H19-2	9.03	9.50	5.83	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	14132	26.695	50.3	513	C
A6H19-3	9.04	9.54	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	14313	26.603	51.2	522	A
A6H20-1	9.03	9.43	5.82	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	17411	26.603	62.2	634	A
A6H20-2	9.04	9.53	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	13619	26.603	48.7	497	A
A6H20-3	9.22	9.73	5.82	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	14141	26.603	50.6	516	C
A6H21-1	9.04	9.47	5.83	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	14989	26.695	53.3	544	C
A6H21-2	9.24	9.73	5.82	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	14528	26.603	52.0	530	A
A6H21-3	9.15	9.53	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	13756	26.603	49.1	501	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-51

TWP 4198290

試驗報告



報告編號: HM-15-07551Y

C-15-20098

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度	平均 直徑	平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
A6H22-1	9.24	9.74	5.82	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	16569	26.603	59.2	604	A
A6H22-2	9.22	9.74	5.83	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	14947	26.695	53.3	543	C
A6H22-3	9.14	9.63	5.83	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	13843	26.695	49.3	503	A
A6H23-1	9.01	9.53	5.82	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	12956	26.603	46.3	472	A
A6H23-2	9.05	9.46	5.82	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	10966	26.603	39.2	400	A
A6H23-3	9.25	9.75	5.83	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	15648	26.695	55.7	568	C

附註: 1. 試體鑽取日期、時間: 104年 07月 25日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 25日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 26日 19時

蓋平處理時間: 104年 07月 26日 18時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑽取後, 置放於密封袋中送至實驗室。

依委託者指定於104/07/31執行抗壓試驗。


3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。


5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑽取試體直徑小於94mm。



(A) 斜形



(B) 鉅形及劈裂



(C) 鉅形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-52

TWB 4198289

試驗報告



報告編號: HM-15-07532Y

C-15-19980

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區1棟1F~2F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 6 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07241715)、自救會(黃誌強07241715)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07241715)

會驗人員: 自救會(許志宏07310900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07310900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07310900)

取樣日期: 104年 07月 24日

收件日期: 104年 07月 24日 17時 15分

試驗日期: 104年 07月 31日 09時 29分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6I1-1	10.74	11.11	5.88	1.89	---	N/A	N/A	垂直	12330	27.155	44.5	454	A
A6I1-2	10.43	10.71	5.89	1.82	---	N/A	N/A	垂直	11251	27.247	40.5	413	A
A6I1-3	9.24	9.70	5.87	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	15672	27.062	55.1	562	A
A6I2-1	9.83	10.18	5.83	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	17733	26.695	63.8	651	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07532Y

C-15-19980

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試驗結果														
試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態	
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²		
	端面 處理前	端面 處理後												
A612-2	9.62	10.06	5.83	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	17077	26.695	61.5	627	C	
A612-3	9.64	10.16	5.83	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	13542	26.695	48.7	497	A	

- 附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 24日 12時; 試體首次封存時間: 104年 07月 24日 12時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 24日 20時
 蓋平處理時間: 104年 07月 24日 19時
 2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/31執行抗壓試驗。
 3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。
 4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
 5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形




(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07498Y

C-15-19886

頁數: 1 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區I棟3F-23F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 63 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07231735)、自救會(陳芷君07231735)、

日勝生活科技股份有限公司(胡達文07231735)

會驗人員: 日勝生活科技股份有限公司(朱炯淵07300900)、新亞/泰誠JV(彭建龍07300900)

取樣日期: 104年 07月 23日

收件日期: 104年 07月 23日 17時 35分

試驗日期: 104年 07月 30日 22時 26分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6I3-1	8.14	8.60	5.84	1.47	0.96	N/A	N/A	垂直	16261	26.786	57.2	583	A
A6I3-2	8.94	9.33	5.89	1.58	0.97	N/A	N/A	垂直	15226	27.247	53.2	542	C
A6I3-3	9.83	10.22	5.87	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	14339	27.062	50.9	519	A
A6I4-1	9.34	9.77	5.87	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	12993	27.062	45.7	466	A
A6I4-2	9.52	9.91	5.89	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	13918	27.247	48.6	496	A
A6I4-3	9.42	8.75	5.89	1.49	0.96	N/A	N/A	垂直	14985	27.247	51.8	528	A
A6I5-1	8.43	8.85	5.89	1.50	0.96	N/A	N/A	垂直	17596	27.247	60.8	620	A
A6I5-2	8.50	8.90	5.90	1.51	0.96	N/A	N/A	垂直	10551	27.340	36.4	371	C
A6I5-3	9.53	9.90	5.89	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	11455	27.247	39.9	407	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-55

TWD 4198534

試驗報告



報告編號: HM-15-07498Y

C-15-19886

頁數: 2 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A616-1	9.13	10.66	5.83	1.83	---	N/A	N/A	垂直	17511	26.695	64.3	656	A
A616-2	9.80	10.29	5.89	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	17024	27.247	60.1	613	A
A616-3	10.23	10.73	5.89	1.82	---	N/A	N/A	垂直	14791	27.247	53.3	543	A
A617-1	9.02	9.46	5.88	1.61	0.97	N/A	N/A	垂直	13260	27.155	46.4	473	C
A617-2	5.83	6.14	5.81	1.06	0.88	N/A	N/A	垂直	14103	26.512	45.9	468	A
A617-3	8.42	8.85	5.83	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	14863	26.695	52.5	535	A
A618-1	9.82	10.23	5.82	1.76	---	N/A	N/A	垂直	14828	26.603	54.6	557	C
A618-2	9.24	9.78	5.81	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	17129	26.512	61.5	627	A
A618-3	10.39	10.78	5.82	1.85	---	N/A	N/A	垂直	17588	26.603	64.8	661	A
A619-1	9.03	9.47	5.83	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	16161	26.695	57.6	587	C
A619-2	10.00	10.42	5.86	1.78	---	N/A	N/A	垂直	15746	26.970	57.3	584	A
A619-3	9.04	9.55	5.84	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	12787	26.786	45.4	463	A
A6110-1	8.53	9.07	5.91	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	13994	27.432	48.1	490	A
A6110-2	9.52	10.07	5.89	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	11902	27.247	42.0	428	A
A6110-3	8.98	9.39	5.89	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	10710	27.247	37.4	381	C

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: IIM-15-07498Y

C-15-19886

頁數: 3 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6I11-1	9.03	9.51	5.95	1.60	0.97	N/A	N/A	垂直	15681	27.805	53.6	547	A
A6I11-2	9.13	9.64	5.89	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	12058	27.247	42.2	430	C
A6I11-3	9.53	10.02	5.89	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	11403	27.247	40.3	411	A
A6I12-1	9.34	9.83	5.89	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	16448	27.247	57.5	586	A
A6I12-2	8.53	9.06	5.89	1.54	0.96	N/A	N/A	垂直	12217	27.247	42.2	430	A
A6I12-3	8.31	8.75	5.90	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	12648	27.340	43.5	444	A
A6I13-1	9.93	10.40	5.94	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	16291	27.712	56.5	576	A
A6I13-2	9.93	10.47	5.92	1.77	---	N/A	N/A	垂直	11610	27.525	41.4	422	A
A6I13-3	9.42	9.91	5.89	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	12215	27.247	42.7	435	A
A6I14-1	9.83	10.21	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	14226	26.603	51.4	524	A
A6I14-2	10.15	10.65	5.84	1.82	---	N/A	N/A	垂直	13063	26.786	47.9	488	A
A6I14-3	9.83	10.24	5.82	1.76	---	N/A	N/A	垂直	11377	26.603	42.0	428	A
A6I15-1	8.42	8.85	5.84	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	14634	26.786	51.4	524	A
A6I15-2	9.12	9.62	5.84	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	15270	26.786	54.2	553	A
A6I15-3	8.03	8.59	5.83	1.47	0.96	N/A	N/A	垂直	11339	26.695	40.0	408	C

3

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced exact in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07498Y

C-15-19886

頁數: 4 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6I16-1	10.04	10.51	5.82	1.81	---	N/A	N/A	垂直	13226	26.603	48.7	497	A
A6I16-2	9.52	10.00	5.83	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	13454	26.695	48.4	494	A
A6I16-3	9.98	10.45	5.82	1.80	---	N/A	N/A	垂直	12970	26.603	47.9	488	A
A6I17-1	6.52	7.01	5.87	1.19	0.92	N/A	N/A	垂直	12936	27.062	43.1	440	A
A6I17-2	8.52	9.05	5.84	1.55	0.96	N/A	N/A	垂直	12837	26.786	45.1	460	A
A6I17-3	7.34	7.69	5.82	1.32	0.94	N/A	N/A	垂直	10999	26.603	38.0	388	A
A6I18-1	9.34	9.77	5.84	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	14449	26.786	51.3	523	A
A6I18-2	6.53	7.02	5.80	1.21	0.92	N/A	N/A	垂直	13361	26.421	45.7	466	C
A6I18-3	10.02	10.41	5.83	1.79	---	N/A	N/A	垂直	14078	26.695	51.7	527	A
A6I19-1	8.34	8.80	5.83	1.51	0.96	N/A	N/A	垂直	16378	26.695	57.8	589	A
A6I19-2	9.43	9.70	5.84	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15586	26.786	55.4	565	A
A6I19-3	9.03	9.58	5.86	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	15003	26.970	52.9	539	A
A6I20-1	9.54	10.10	5.83	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	13460	26.695	48.4	494	A
A6I20-2	7.83	8.32	5.80	1.43	0.95	N/A	N/A	垂直	13059	26.421	46.0	469	C
A6I20-3	10.83	11.23	5.80	1.94	---	N/A	N/A	垂直	12480	26.421	46.3	472	A

----- 4 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed over seal, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-58

TWD 4198531

試驗報告



報告編號: HM-15-07498Y

C-15-19886

頁數: 5 OF 5

報告日期: 104年 07月 31日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6I21-1	8.14	8.62	5.84	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	11928	26.786	41.9	427	A
A6I21-2	9.63	10.17	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	10594	26.603	38.2	390	A
A6I21-3	9.23	9.78	5.83	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	10086	26.695	36.0	367	A
A6I22-1	8.41	8.75	5.91	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	12756	27.432	43.7	446	A
A6I22-2	9.83	10.30	5.90	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	11470	27.340	40.4	413	A
A6I22-3	10.13	10.50	5.89	1.78	---	N/A	N/A	垂直	12562	27.247	45.2	461	A
A6I23-1	10.53	11.00	5.82	1.89	---	N/A	N/A	垂直	15241	26.603	56.2	573	A
A6I23-2	9.84	10.35	5.83	1.78	---	N/A	N/A	垂直	11019	26.695	40.5	413	A
A6I23-3	7.53	8.06	5.81	1.39	0.95	N/A	N/A	垂直	9319	26.512	32.8	334	C

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 23日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 23日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 23日 23時

蓋平處理時間: 104年 07月 23日 22時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,

依委託者指定於104/07/30執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。

----- ○ ○ -----



(A) 錐形



(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at: <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic forms: documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at: <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-59

TWP 4198530

試驗報告



報告編號: IIM-15-07549Y

C-15-20096

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區J棟1F~5F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 15 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07251730)、自救會(張依仁07251730)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07251720)

會驗人員: 自救會(潘家煌07311700)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07310900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07310900)

取樣日期: 104年 07月 25日

收件日期: 104年 07月 25日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 31日 19時 23分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6J1-1	9.23	9.78	5.81	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	19421	26.512	69.7	711	C
A6J1-2	9.02	9.59	5.85	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	13386	26.878	47.4	483	A
A6J1-3	9.15	9.67	5.84	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	16446	26.786	58.4	596	A
A6J2-1	9.13	9.67	5.82	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15313	26.603	54.8	559	A
A6J2-2	9.42	9.84	5.45	1.81	---	N/A	N/A	垂直	13078	23.328	55.0	561	C
A6J2-3	7.04	7.38	5.81	1.27	0.93	N/A	N/A	垂直	16887	26.512	58.1	592	A
A6J3-1	9.14	9.63	5.44	1.77	---	N/A	N/A	垂直	18043	23.243	76.1	776	A
A6J3-2	9.54	9.89	5.81	1.70	0.98	N/A	N/A	垂直	14394	26.512	52.2	532	A
A6J3-3	9.15	9.64	5.81	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	18186	26.512	65.2	665	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07549Y

C-15-20096

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6J4-1	9.03	9.49	5.47	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	14344	23.500	58.6	598	C
A6J4-2	9.24	9.80	5.46	1.79	---	N/A	N/A	垂直	13253	23.414	55.5	566	A
A6J4-3	9.02	9.44	5.47	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	15101	23.500	61.8	630	A
A6J5-1	9.22	9.72	5.83	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	12131	26.695	43.1	440	A
A6J5-2	8.43	8.85	5.82	1.52	0.96	N/A	N/A	垂直	13174	26.603	46.6	475	A
A6J5-3	9.02	9.44	5.83	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	17187	26.695	61.3	625	A

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 25日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 25日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 26日 16時

蓋平處理時間: 104年 07月 26日 15時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,

依委託者指定於104/07/31執行抗壓試驗。


3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形



(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07534Y

C-15-19982

頁數: 1 OF 4

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區J棟6F-21F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 48 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07241715)、自救會(許富善07241715)、

日勝生活科技股份有限公司(羅文德07241715)

會驗人員: 自救會(許志宏07310900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07310900)、

新亞/泰誠JV(彭建龍07310900)

取樣日期: 104年 07月 24日

收件日期: 104年 07月 24日 17時 15分

試驗日期: 104年 07月 31日 14時 59分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度	端而 處理前	端而 處理後								MPa	kgf/cm ²	
A6J6-1	9.23	9.69	5.84	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	17150	26.786	60.9	621	A
A6J6-1	9.22	9.65	5.84	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	14352	26.786	51.0	520	C
A6J6-3	9.42	9.86	5.85	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	14227	26.878	50.8	518	A
A6J7-1	6.53	6.97	5.82	1.20	0.92	N/A	N/A	垂直	16408	26.603	55.7	568	A
A6J7-2	10.02	10.50	5.89	1.78	---	N/A	N/A	垂直	14274	27.247	51.4	524	C
A6J7-3	9.63	10.03	5.83	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14596	26.695	52.6	536	A
A6J8-1	7.03	7.46	5.81	1.28	0.93	N/A	N/A	垂直	14970	26.512	51.5	525	A
A6J8-2	10.01	10.39	5.83	1.78	---	N/A	N/A	垂直	14188	26.695	52.1	531	A
A6J8-3	9.83	10.29	5.80	1.77	---	N/A	N/A	垂直	14871	26.421	55.2	563	C

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-62

IWB 4198298

試驗報告



報告編號: HM-15-07534Y

C-15-19982

頁數: 2 OF 4

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6J9-1	9.74	10.40	5.79	1.80	---	N/A	N/A	垂直	15978	26.330	59.5	607	C
A6J9-2	9.73	10.35	5.82	1.78	---	N/A	N/A	垂直	14762	26.603	54.4	555	A
A6J9-3	9.84	10.28	5.81	1.77	---	N/A	N/A	垂直	16610	26.512	61.5	627	A
A6J10-1	8.83	9.23	5.79	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	13503	26.330	48.8	498	A
A6J10-2	10.33	10.73	5.81	1.85	---	N/A	N/A	垂直	14543	26.512	53.8	549	A
A6J10-3	9.63	10.19	5.82	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12535	26.603	45.3	462	C
A6J11-1	10.03	10.45	5.79	1.80	---	N/A	N/A	垂直	13557	26.330	50.5	515	A
A6J11-2	9.94	10.31	5.80	1.78	---	N/A	N/A	垂直	13476	26.421	50.0	510	A
A6J11-3	10.03	10.58	5.80	1.82	---	N/A	N/A	垂直	12610	26.421	46.8	477	A
A6J12-1	8.74	9.11	5.81	1.57	0.97	N/A	N/A	垂直	17292	26.512	62.0	632	A
A6J12-2	9.52	9.98	5.82	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	10041	26.603	36.2	369	A
A6J12-3	9.02	9.39	5.80	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	10080	26.421	36.4	371	A
A6J13-1	9.64	10.03	5.79	1.73	0.98	N/A	N/A	垂直	15290	26.330	55.8	569	C
A6J13-2	9.52	9.95	5.80	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14306	26.421	52.0	530	A
A6J13-3	8.04	8.44	5.80	1.46	0.96	N/A	N/A	垂直	14295	26.421	50.9	519	A

----- 2 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or access line at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-63

TWE 4198297

試驗報告



報告編號: HM-15-07534Y

C 15-19982

頁數: 3 OF 4

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6J14-1	8.13	8.63	5.84	1.48	0.96	N/A	N/A	垂直	15591	26.786	54.8	559	A
A6J14-2	9.04	9.53	5.84	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	14885	26.786	52.9	539	A
A6J14-3	10.02	10.43	5.84	1.79	---	N/A	N/A	垂直	14159	26.786	51.9	529	A
A6J15-1	10.44	10.74	5.88	1.83	---	N/A	N/A	垂直	16338	27.155	59.0	602	C
A6J15-2	9.43	9.86	5.89	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	12986	27.247	45.4	463	A
A6J15-3	10.43	10.78	5.89	1.83	---	N/A	N/A	垂直	13669	27.247	49.2	502	A
A6J16-1	8.84	9.30	5.84	1.59	0.97	N/A	N/A	垂直	15438	26.786	54.8	559	A
A6J16-2	9.53	10.04	5.83	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	14012	26.695	50.5	515	A
A6J16-3	9.64	10.22	5.83	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12966	26.695	46.7	476	A
A6J17-1	9.64	10.05	5.89	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	14306	27.247	50.5	515	A
A6J17-2	9.85	10.27	5.86	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	12359	26.970	44.0	449	C
A6J17-3	9.64	10.15	5.89	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	13211	27.247	46.6	475	A
A6J18-1	9.03	9.43	5.83	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	20177	26.695	71.9	733	A
A6J18-2	9.05	9.47	5.83	1.62	0.97	N/A	N/A	垂直	13453	26.695	48.0	489	A
A6J18-3	9.13	9.54	5.85	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	12439	26.878	44.0	449	A

----- 3 -----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-6X

TWB 4198296

試驗報告



報告編號: HM-15-07534Y

C-15-19982

頁數: 4 OF 4

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6J19-1	9.23	9.80	5.87	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	15495	27.062	54.5	556	A
A6J19-2	6.23	6.59	5.88	1.12	0.90	N/A	N/A	垂直	18309	27.155	59.5	607	A
A6J19-3	9.84	10.30	5.91	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	12475	27.432	43.7	446	C
A6J20-1	9.14	9.52	5.83	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	14982	26.695	53.3	544	A
A6J20-2	8.73	9.17	5.83	1.57	0.97	N/A	N/A	垂直	13385	26.695	47.7	483	A
A6J20-3	9.65	10.04	5.83	1.72	0.98	N/A	N/A	垂直	12335	26.695	44.4	453	A
A6J21-1	9.14	9.57	5.86	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	16570	26.970	58.4	596	A
A6J21-2	9.42	9.95	5.89	1.69	0.98	N/A	N/A	垂直	12550	27.247	44.3	453	A
A6J21-3	10.24	10.63	5.89	1.80	---	N/A	N/A	垂直	11858	27.247	42.7	433	A

附註: 1. 試體鑽取日期、時間: 104年 07月 24日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 24日 16時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 24日 21時

蓋平處理時間: 104年 07月 24日 20時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:

☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑽取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/07/31執行抗壓試驗。

3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑽取試體直徑小於94mm。



(A)錐形




(B)錐形及裂紋



(C)錐形及剪裂



(D)剪裂



(E)柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-65

IWB 4198295

試驗報告



報告編號: HM-15-07552Y

C-15-20099

頁數: 1 OF 3

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6東區地下室B2F及B1F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 32 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07261730)、自救會(劉漢煌07261730)、

日勝生活科技股份有限公司(樂期誠07261730)

會驗人員: 自救會(柯瑞亮08010910)、日勝生活科技股份有限公司(蕭裕民08010845)、

新亞/泰誠JV(彭建龍08010845)

取樣日期: 104年 07月 26日

收件日期: 104年 07月 26日 17時 30分

試驗日期: 104年 08月 01日 15時 31分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6BS2-1	10.52	11.00	5.87	1.87	---	N/A	N/A	垂直	15140	27.062	54.8	559	A
A6BS2-2	9.84	10.26	5.89	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	10781	27.247	38.0	388	C
A6BS2-3	10.45	10.85	5.86	1.85	---	N/A	N/A	垂直	13024	26.970	47.4	483	A
A6BS2-4	10.12	10.58	5.85	1.81	---	N/A	N/A	垂直	15605	26.878	57.0	581	A
A6BS2-5	10.56	10.97	5.88	1.87	---	N/A	N/A	垂直	14580	27.155	52.7	537	A
A6BS2-6	9.95	10.36	5.87	1.76	---	N/A	N/A	垂直	15223	27.062	55.2	563	C
A6BS2-7	6.72	7.11	5.88	1.21	0.92	N/A	N/A	垂直	15954	27.155	53.1	541	C
A6BS2-8	9.85	10.29	5.88	1.75	0.98	N/A	N/A	垂直	17275	27.155	61.1	623	A
A6BS2-9	10.32	10.74	5.87	1.83	---	N/A	N/A	垂直	17001	27.062	61.6	628	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-66

TWB 4198141

試驗報告



報告編號: HM-15-07552Y

C-15-20099

頁數: 2 OF 3

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6BS2-10	10.15	10.54	5.96	1.77	---	N/A	N/A	垂直	14894	27.899	52.4	534	A
A6BS2-11	10.44	10.83	5.87	1.84	---	N/A	N/A	垂直	15846	27.062	57.5	586	A
A6BS2-12	10.50	11.09	5.84	1.90	---	N/A	N/A	垂直	13206	26.786	48.3	492	A
A6BS2-13	9.96	10.40	5.87	1.77	---	N/A	N/A	垂直	14841	27.062	53.7	548	A
A6BS2-14	9.66	10.17	5.86	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	15385	26.970	54.8	555	A
A6BS2-15	10.45	10.90	5.87	1.86	---	N/A	N/A	垂直	16895	27.062	61.2	624	A
A6BS2-16	10.28	10.70	5.87	1.82	---	N/A	N/A	垂直	20093	27.062	72.8	742	A
A6BS2-17	10.54	10.99	5.87	1.87	---	N/A	N/A	垂直	19775	27.062	71.7	731	A
A6BS2-18	10.15	10.51	5.86	1.79	---	N/A	N/A	垂直	15569	26.970	56.6	577	A
A6BS1-1	10.55	10.99	5.85	1.88	---	N/A	N/A	垂直	12470	26.878	45.5	464	C
A6BS1-2	8.54	8.97	5.85	1.53	0.96	N/A	N/A	垂直	14357	26.878	50.3	513	A
A6BS1-3	9.97	10.42	5.87	1.78	---	N/A	N/A	垂直	10548	27.062	38.2	390	A
A6BS1-4	10.16	10.67	5.87	1.82	---	N/A	N/A	垂直	14658	27.062	53.2	542	A
A6BS1-7	10.53	11.03	5.83	1.89	---	N/A	N/A	垂直	12546	26.695	46.1	470	A
A6BS1-8	9.63	10.19	5.84	1.74	0.98	N/A	N/A	垂直	11575	26.786	41.5	423	A

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07552Y

C-15-20099

頁數: 3 OF 3

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6BS1-9	10.16	10.60	5.86	1.81	---	N/A	N/A	垂直	18567	26.970	67.5	688	A
A6BS1-10	10.14	10.68	5.86	1.82	---	N/A	N/A	垂直	12726	26.970	46.3	472	C
A6BS1-12	10.05	10.45	5.84	1.79	---	N/A	N/A	垂直	13326	26.786	48.7	497	A
A6BS1-13	10.57	11.05	5.86	1.89	---	N/A	N/A	垂直	15035	26.970	54.6	557	A
A6BS1-14	5.63	6.16	5.83	1.06	0.88	N/A	N/A	垂直	20392	26.695	65.9	672	A
A6BS1-16	10.35	10.74	5.87	1.83	---	N/A	N/A	垂直	12537	27.062	45.4	463	C
A6BS1-17	10.35	10.74	5.85	1.84	---	N/A	N/A	垂直	16848	26.878	61.5	627	A
A6BS1-18	9.56	10.02	5.85	1.71	0.98	N/A	N/A	垂直	15716	26.878	56.2	573	A

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 26日 17時; 試體首次封存時間: 104年 07月 26日 17時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理: 處理後封存日期、時間: 104年 07月 28日 19時
 蓋平處理時間: 104年 07月 28日 18時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/08/01執行抗壓試驗。


3. 抗壓強度單位換算: 1kgf/cm² = 0.0980665MPa。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A)錐形




(B)錐形及劈裂



(C)錐形及剪裂



(D)剪裂



(E)柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-68

TWP 4198286

試驗報告



報告編號: HM-15-07615Y

C-15-20216

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區東區地下室一樓

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 4 個

取樣人員: 臺中市結構工程技師公會(顧乃湘)

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(顧乃湘07271635)、自救會(韓啟宙07271635)、

日勝生活科技股份有限公司(楊浩偉07271635)

會驗人員: 自救會(柯瑞亮08010910)、日勝生活科技股份有限公司(蕭裕民08010845)、

新亞/泰誠IV(彭建龍08010845)

取樣日期: 104年 07月 27日

收件日期: 104年 07月 27日 16時 35分

試驗日期: 104年 08月 01日 16時 09分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6BS1-5	10.04	10.61	5.85	1.81	---	N/A	N/A	垂直	12271	26.878	44.8	457	A
A6BS1-6	10.04	10.44	5.83	1.79	---	N/A	N/A	垂直	12617	26.695	46.4	473	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

試驗報告



報告編號: HM-15-07615Y

C-15-20216

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日


試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6BS1-11	10.14	10.63	5.83	1.82	---	N/A	N/A	垂直	12399	26.695	45.5	464	A
A6BS1-15	10.54	10.92	5.85	1.87	---	N/A	N/A	垂直	13440	26.878	49.0	500	A

- 附註: 1. 試體鑲取日期、時間: 104年 07月 27日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 27日 16時
 端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 27日 20時
 蓋平處理時間: 104年 07月 27日 19時
2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:
☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑲取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
 依委託者指定於104/08/01執行抗壓試驗。
3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。
4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。
5. 受現鋼筋間隙影響, 所鑲取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形



(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-70

TWB 4198278

材料及工程實驗室-台北

試驗報告



報告編號: IIM-15-07550Y

C-15-20097

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6東區地下室B3F

標稱最大粒徑: 25mm

設計強度: N/A

試體數量: 18 個

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰07251730)、自救會(賴信安07251730)、
日勝生活科技股份有限公司(羅文德07251720)會驗人員: 自救會(許志宏07310900)、日勝生活科技股份有限公司(高敏智07310900)、
新亞/泰誠JV(彭建龍07310900)

取樣日期: 104年 07月 25日

收件日期: 104年 07月 25日 17時 30分

試驗日期: 104年 07月 31日 17時 00分

試驗方法: CNS 1238(2005)

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為現場收件

4. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)		平均 直徑	長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	端面 處理前	端面 處理後									MPa	kgf/cm ²	
A6BS3-1	9.40	9.80	5.86	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	6518	26.970	23.0	235	A
A6BS3-2	9.43	9.78	5.85	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	11627	26.878	41.2	420	C
A6BS3-3	9.33	9.71	5.86	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	10835	26.970	38.2	390	A
A6BS3-4	9.42	9.84	5.84	1.68	0.97	N/A	N/A	垂直	13592	26.786	48.2	492	A
A6BS3-5	9.14	9.63	5.86	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	16611	26.970	58.6	598	A
A6BS3-6	9.14	9.64	5.86	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	13831	26.970	48.8	498	A
A6BS3-7	9.15	9.68	5.86	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	17717	26.970	62.5	637	C
A6BS3-8	9.15	9.65	5.85	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	16810	26.878	59.4	606	A
A6BS3-9	9.13	9.60	5.87	1.64	0.97	N/A	N/A	垂直	18052	27.062	63.4	647	A

----- 1 -----

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues confined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-71

TWB 4198146

試驗報告



報告編號: HM-15-07550Y

C-15-20097

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104年 08月 03日

試驗結果

試體 編號 (取樣部位)	試體尺寸(cm)			長徑比	修正 係數	澆置 日期	材齡 (天)	試體加載 方向相對 於混凝土 澆置平面	最大 荷重 (kgf)	抗壓 面積 (cm ²)	抗壓強度		破壞 型態
	平均長度		平均 直徑								MPa	kgf/cm ²	
	端面 處理前	端面 處理後											
A6BS3-10	9.03	9.55	5.85	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	13318	26.878	47.1	480	A
A6BS3-11	9.24	9.76	5.86	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	15759	26.970	55.5	566	A
A3BS3-12	9.25	9.78	5.86	1.67	0.97	N/A	N/A	垂直	16585	26.970	58.5	597	C
A3BS3-13	9.24	9.68	5.87	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	14597	27.062	51.3	523	A
A6BS3-14	9.13	9.72	5.85	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	15317	26.878	54.2	553	A
A6PS3-15	9.14	9.68	5.86	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	14623	26.970	51.6	526	C
A3BS3-16	9.24	9.75	5.87	1.66	0.97	N/A	N/A	垂直	16729	27.062	58.7	599	A
A3BS3-17	9.13	9.64	5.86	1.65	0.97	N/A	N/A	垂直	17277	26.970	61.0	622	A
A6BS3-18	9.04	9.53	5.86	1.63	0.97	N/A	N/A	垂直	16840	26.970	59.3	605	A

附註: 1. 試體鑄取日期、時間: 104年 07月 25日 16時; 試體首次封存時間: 104年 07月 25日 16時

端面 ☒ 加水 ☐ 未加水 處理; 處理後封存日期、時間: 104年 07月 26日 17時


蓋平處理時間: 104年 07月 26日 16時

2. 試體收件後至抗壓試驗前之養護條件:


☒ 僅封存 ☐ 委託指定: 試體鑄取後, 置放於密封袋中送至實驗室,
依委託者指定於104/07/31執行抗壓試驗。3. 抗壓強度單位換算: $1\text{kgf/cm}^2 = 0.0980665\text{MPa}$ 。

4. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路55號。

5. 發現鋼筋間隙影響, 所鑄取試體直徑小於94mm。



(A) 錐形




(B) 錐形及劈裂



(C) 錐形及剪裂



(D) 剪裂



(E) 柱狀

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

B-72

TWE 4198291

鑽心試體氯離子含量試驗報告 (SGS)

(A6 東區 A 棟~J 棟及地下層)



材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號：LB-15-01430Y

C-15-12204

頁數：1 OF 1

報告日期：104年08月05日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位：臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱：混凝土鑽心試體
 結構部位：A6區A棟1F-6F及8F
 送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(劉漢煌)、日勝生(黃瑞東)
 取樣日期：104年07月18日
 收件日期：104年07月27日
 試驗日期：104年07月27日~104年08月04日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室 台北(申請書號碼:HB-15-06247W

(C-15-19312, 收件日期:104年07月18日)轉送至本實驗室執行本報告


所示之試驗項目

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6A1-1	0.138
		2、A6A2-2	0.162
		3、A6A3-3	0.136
		4、A6A4-1	0.133
		5、A6A5-2	0.127
		6、A6A6-3	0.104
		7、A6A8-1	0.135

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

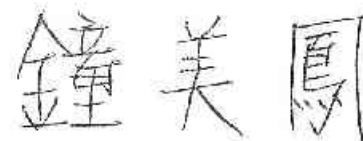

報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-1

4954174

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01415Y

C-15-12104

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104年07月30日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試驗
 結構部位: A6區A棟7F、9F~24F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(吳世驊)、日勝生(宋炯淵)
 取樣日期: 104年07月17日
 收件日期: 104年07月24日
 試驗日期: 104年07月25日~104年07月29日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室 台北(申請書號碼: HB-15-06219W
 C-15-19251, 收件日期: 104年07月17日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6A7-1	0.150
		2、A6A9 1	0.165
		3、A6A10-1	0.190
		4、A6A11 2	0.175
		5、A6A12 3	0.169
		6、A6A13-1	0.161
		7、A6A14-2	0.184
		8、A6A15-1	0.197
		9、A6A16-2	0.196
		10、A6A17-3	0.179

鐘美鳳

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-2

4963872

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01415Y

C-15-12104

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 07 月 30 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	11-A6A18-1	0.179
		12-A6A19-2	0.182
		13-A6A20-3	0.165
		14-A6A21-1	0.209
		15-A6A22-2	0.174
		16-A6A23-3	0.185
		17-A6A24-1	0.132

註:1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-3

4963873

6101

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號：LB-15-01429Y

C-15-12203

頁數：1 OF 1

報告日期：104 年 08 月 03 日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

委託單位：臺中市結構工程技師公會

樣品名稱：混凝土鑽心試體

結構部位：A6區B棟1F~7F

送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(沈淑淮)、日勝生(楊浩偉)

取樣日期：104 年 07 月 19 日

收件日期：104 年 07 月 27 日

試驗日期：104 年 07 月 27 日~104 年 07 月 31 日

備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室 台北(申請書號碼:HB 15-06248W


C-15-19315, 收件日期:104 年 07 月 19 日)轉送至本實驗室執行本報告
所示之試驗項目

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260 97	1、A6B1-1	0.127
		2、A6B2-2	0.150
		3、A6B3-3	0.160
		4、A6B4-1	0.148
		5、A6B5-2	0.129
		6、A6B6-3	0.174
		7、A6B7-1	0.165

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

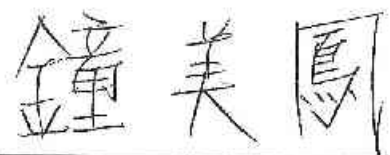

報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-4

4963953

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01427Y

C-15-12201

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 03 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑲心試體
 結構部位: A6區B棟8F~21F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自教會(劉漢煌)、日勝生(黃瑞東)
 取樣日期: 104 年 07 月 18 日
 收件日期: 104 年 07 月 27 日
 試驗日期: 104 年 07 月 27 日~104 年 08 月 01 日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-15-06245W
 C 15-19310, 收件日期: 104 年 07 月 18 日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6B8-1	0.147
		2、A6B9-2	0.135
		3、A6B10-3	0.156
		4、A6B11-1	0.129
		5、A6B12-2	0.132
		6、A6B13-3	0.136
		7、A6B14-1	0.151
		8、A6B15-2	0.136
		9、A6B16-3	0.135
		10、A6B17-1	0.133

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-5

4964411

台灣檢驗科技股份有限公司 No. 618, Sec.2, Jengyuan Road, Jhimgli City, Taoyuan County, Taiwan. / 桃園縣中壢市中園路二段618號
 T (886-3) 45-8381 F (886-3) 45-8360 www.sgs.tw

Member of SGS Group

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01427Y

C-15-12201

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 03 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	11、A6B18-2	0.160
		12、A6B19-3	0.144
		13、A6B20-1	0.147
		14、A6B21-2	0.159

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-6

4964410

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01433Y

C-15-12282

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 07 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區C棟1F-17T
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(郭子儀)、日勝生(陳志誠)
 取樣日期: 104 年 07 月 20 日
 收件日期: 104 年 07 月 28 日
 試驗日期: 104 年 07 月 29 日~104 年 08 月 06 日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製


3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: IIB-15-06282W

C-15-19443, 收件日期: 104 年 07 月 20 日)轉送至本實驗室執行本報告
所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6C1-1	0.126
		2、A6C2-1	0.137
		3、A6C3-1	0.126
		4、A6C4-1	0.108
		5、A6C5-1	0.128
		6、A6C6-1	0.125
		7、A6C7-1	0.127
		8、A6C8-1	0.122
		9、A6C9-1	0.122
		10、A6C10-1	0.132

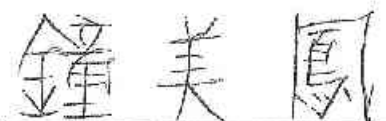

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-7

4964739

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01433Y

C-15-12282

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 07 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	11、A6C11-1	0.132
		12、A6C12-1	0.128
		13、A6C13-1	0.123
		14、A6C14-1	0.152
		15、A6C15-1	0.136
		16、A6C16-1	0.124
		17、A6C17-1	0.120

註:1、依 AASHTO T260 97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-8

4964740

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號：LB-15-01426Y

C-15-12200

頁數：1 OF 1

報告日期：104年07月31日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位：臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱：混凝土鑽心試體
 結構部位：A6區C棟18F-24F
 送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(沈淑淮)、日勝生(楊浩偉)
 取樣日期：104年07月19日
 收件日期：104年07月27日
 試驗日期：104年07月28日~104年07月30日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼:HB 15 06249W

C 15 19316，收件日期:104年07月19日)轉送至本實驗室執行本報告
所示之試驗項目

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260 97	1、A6C18-1	0.155
		2、A6C19-2	0.156
		3、A6C20-3	0.148
		4、A6C21-1	0.156
		5、A6C22-2	0.134
		6、A6C23-3	0.146
		7、A6C24-1	0.146

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。



報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-as-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01445Y

C-15-12359

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 11 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區D棟1F~16F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(吳妙芬)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104 年 07 月 21 日
 收件日期: 104 年 07 月 29 日
 試驗日期: 104 年 07 月 30 日~104 年 08 月 10 日

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-15-06321W
 C-15-19615, 收件日期: 104 年 07 月 21 日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6D1-2	0.187
		2、A6D2-2	0.151
		3、A6D3-2	0.136
		4、A6D4-2	0.147
		5、A6D5-2	0.161
		6、A6D6-2	0.158
		7、A6D7-2	0.144
		8、A6D8-2	0.149
		9、A6D9-2	0.169
		10、A6D10-2	0.140



本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-10

4964914

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告

報告編號: LB-15-01445Y

C-15-12359

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 11 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	11、A6D11-2	0.122
		12、A6D12-2	0.129
		13、A6D13-2	0.124
		14、A6D14-2	0.117
		15、A6D15-2	0.149
		16、A6D16-2	0.141

註:1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-11

4964915

No. 618, Sec.2 Jangyuan Road, Jhongli City, Taoyuan County, Taiwan. / 桃園縣中壢市中國路二段618號
 T (886-3) 451-8681 F (886-3) 451-8660 www.sgs.tw

台灣檢驗科技股份有限公司

Member of SGS Group

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01434Y

C-15-12283

頁數: 1 OF 1

報告日期: 104 年 08 月 07 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案

委託單位: 臺中市結構工程技師公會

樣品名稱: 混凝土鑽心試體

結構部位: A6區D棟17F~22F

送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(吳妙芬)、日勝生(陳志誠)

取樣日期: 104 年 07 月 20 日

收件日期: 104 年 07 月 28 日

試驗日期: 104 年 07 月 28 日~104 年 08 月 06 日

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: IIB-15-06281W

C 15-19442; 收件日期: 104 年 07 月 20 日)轉送至本實驗室執行本報告

所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6D17-1	0.122
		2、A6D18-1	0.116
		3、A6D19-1	0.115
		4、A6D20-1	0.115
		5、A6D21-1	0.109
		6、A6D22-1	0.124

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-a-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-12

4964597

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告

報告編號: LB-15-01491Y

C-15-12429

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 12 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區E棟13F~1F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(高原)、自救會(賴思妤)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104年07月22日
 收件日期: 104年07月30日
 試驗日期: 104年07月30日~104年08月11日

備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-15-06363W
 C-15-19729, 收件日期: 104年07月22日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6E1-3	0.139
		2、A6E2-3	0.114
		3、A6E3-3	0.120
		4、A6E4-3	0.141
		5、A6E5-3	0.098
		6、A6E6-3	0.109
		7、A6E7-3	0.139
		8、A6E8-3	0.122
		9、A6E9-3	0.147
		10、A6E10-3	0.163

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01491Y

C-15-12429

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 12 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	11、A6E11-3	0.128
		12、A6E12-3	0.139
		13、A6E13-3	0.122

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-14

TWE 4485071

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號：LB-15-01444Y

C-15-12358

頁數：1 OF 1

報告日期：104年08月10日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位：臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱：混凝土鑽心試體
 結構部位：A6區E棟14F~23F
 送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(吳妙芬)、日勝生(羅文德)
 取樣日期：104年07月21日
 收件日期：104年07月29日
 試驗日期：104年07月29日~104年08月10日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼:HB-15-06320W


C-15-19614，收件日期:104年07月21日)轉送至本實驗室執行本報告
所示之試驗項目

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	1、A6E14-2	0.163
		2、A6E15-2	0.154
		3、A6E16-2	0.154
		4、A6E17-2	0.143
		5、A6E18-2	0.145
		6、A6E19-2	0.149
		7、A6E20-2	0.135
		8、A6E21-2	0.158
		9、A6E22-3	0.115
		10、A6E23-2	0.138

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

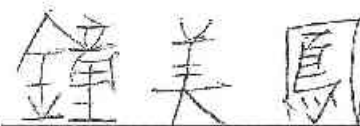

報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-15

4964810

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號：LB-15-01443Y

C-15-12357

頁數：1 OF 1

報告日期：104年08月07日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位：臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱：混凝土鑲心試體
 結構部位：A6區F棟24F
 送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(吳妙芬)、日勝生(羅文德)
 取樣日期：104年07月21日
 收件日期：104年07月29日
 試驗日期：104年07月29日~104年08月06日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼:HB-15-06319W
 C 15-19613, 收件日期:104年07月21日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	A6F24-1	0.128

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。



本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-16

4964610

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01490Y

C-15-12428

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 15 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區F棟23F~1F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(高原)、自救會(賴思好)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104年07月22日
 收件日期: 104年07月30日
 試驗日期: 104年07月30日~104年08月14日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-15-06362W
 C-15-19728, 收件日期: 104年07月22日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6F1-3	0.151
		2、A6F2-3	0.186
		3、A6F3-3	0.176
		4、A6F4-3	0.170
		5、A6F5-3	0.179
		6、A6F6-3	0.115
		7、A6F7-3	0.160
		8、A6F8-3	0.179
		9、A6F9-3	0.177
		10、A6F10-3	0.149

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-17

TAF 4485412

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01490Y

C-15-12428

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 15 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	11、A6F11-3	0.181
		12、A6F12-3	0.158
		13、A6F13-3	0.181
		14、A6F14-3	0.190
		15、A6F15-3	0.197
		16、A6F16-3	0.153
		17、A6F17-3	0.155
		18、A6F18-3	0.152
		19、A6F19-3	0.152
		20、A6F20-3	0.149
		21、A6F21-3	0.145
		22、A6F22-3	0.160
		23、A6F23-3	0.172

註:1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號：LB-15-01510Y

C-15-12579

頁數：1 OF 1

報告日期：104年08月20日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位：臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱：混凝土鑽心試體
 結構部位：A6區G棟1F及3F
 送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(李韻儀)、日勝生(羅文德)
 取樣日期：104年07月24日
 收件日期：104年07月31日
 試驗日期：104年08月03日~104年08月19日

- 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室 台北(申請書號碼：HR-15-06429W
 C-15-19974，收件日期：104年07月24日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目


試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1-A6G1-2	0.149
		2-A6G3-2	0.152

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

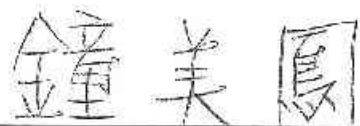

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01499Y

C-15-12508

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 18 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區C棟2F及4F~21F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(李韻儀)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104年07月23日
 收件日期: 104年07月31日
 試驗日期: 104年07月31日~104年08月17日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: IIB 15 06393W

C 15-19883, 收件日期: 104年07月23日)轉送至本實驗室執行本報告

所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6G2-1	0.150
		2、A6G4-1	0.188
		3、A6G5-1	0.204
		4、A6G6-1	0.114
		5、A6G7-1	0.165
		6、A6G8-1	0.210
		7、A6G9-1	0.165
		8、A6G10-1	0.115
		9、A6G11-1	0.177
		10、A6G12-1	0.170



報告簽署人

本報告若未提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-20

TAF 4485452

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01499Y

C-15-12508

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 18 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	11、A6G13-1	0.155
		12、A6G14-1	0.187
		13、A6G15-1	0.177
		14、A6G16-1	0.184
		15、A6G17-1	0.170
		16、A6G18-1	0.171
		17、A6G19-1	0.161
		18、A6G20-1	0.144
		19、A6G21-1	0.171

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/cn/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification, and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-21

T084485453

材料及工程實驗室-中環

試驗報告

報告編號: LB-15-01516Y
C-15-12620頁數: 1 OF 2
報告日期: 104年08月25日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區H棟1F~18F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(游鈞婷)、日勝生(樂期誠)
 取樣日期: 104年07月26日
 收件日期: 104年08月03日
 試驗日期: 104年08月07日~104年08月24日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-15 06504W
 C-15-20102, 收件日期: 104年07月26日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1-A6H1-3	0.174
		2-A6H2-3	0.154
		3-A6H3-3	0.167
		4-A6H4-3	0.151
		5-A6H5-3	0.163
		6-A6H6-3	0.158
		7-A6H7-3	0.163
		8-A6H8-3	0.161
		9-A6H9-3	0.151
		10-A6H10-3	0.168

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at: <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-22

15034486366

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司No. 318, Sec.2 Jungyuan Road, Jhngng City, Taoyuan County, Taiwan / 桃園縣中壢市中國路二段318號
t (886-3) 451-6691 f (886-3) 451-8000

www.sgs.tw

Member of SGS Group

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01516Y

C-15-12620

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 25 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	11、A6H11-3	0.167
		12、A6H12-3	0.118
		13、A6H13-3	0.151
		14、A6H14-3	0.168
		15、A6H15-3	0.167
		16、A6H16-3	0.118
		17、A6H17-3	0.157
		18、A6H18-3	0.152

註:1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-23

PMS 4486363

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告

報告編號: 1.B-15-01514Y
C-15-12618

頁數: 1 OF 1
報告日期: 104 年 08 月 24 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
委託單位: 臺中市結構工程技師公會
樣品名稱: 混凝土鑽心試體
結構部位: A6區H棟19F-23F
送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(陳思璋)、日勝生(羅文德)
取樣日期: 104 年 07 月 25 日
收件日期: 104 年 08 月 03 日
試驗日期: 104 年 08 月 06 日~104 年 08 月 22 日

註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室 台北(申請書號碼: HB-15-06502W

C-15-20095, 收件日期: 104 年 07 月 25 日)轉送至本實驗室執行本報告
所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6H19-2	0.166
		2、A6H20-2	0.156
		3、A6H21-2	0.163
		4、A6H22-2	0.156
		5、A6H23-2	0.155

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-24

154486231

試驗報告



報告編號：LB-15-01509Y

C-15-12578

頁數：1 OF 1

報告日期：104年08月20日

工程名稱：板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位：臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱：混凝土鑽心試體
 結構部位：A6區I棟1F及2F
 送驗人員：臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(黃誌強)、日勝生(羅文德)
 取樣日期：104年07月24日
 收件日期：104年07月31日
 試驗日期：104年08月03日-104年08月19日
 備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼:HB 15-06428W

C-15-19973, 收件日期:104年07月24日)轉送至本實驗室執行本報告

所示之試驗項目

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A611-2	0.151
		2、A612-2	0.151

註：1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。



報告簽署人

本報告若有提供規範值，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-25

4485989

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01500Y

C-15-12509

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 19 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區1棟3F~23F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(陳芷君)、日勝生(胡達文)
 取樣日期: 104 年 07 月 23 日
 收件日期: 104 年 07 月 31 日
 試驗日期: 104 年 08 月 13 日~104 年 08 月 18 日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室 台北(申請書號碼: HB-15-06394W
 C-15-19884, 收件日期: 104 年 07 月 23 日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6I3-1	0.134
		2、A6I4-1	0.116
		3、A6I5-1	0.124
		4、A6I6-1	0.121
		5、A6I7-1	0.163
		6、A6I8-1	0.153
		7、A6I9-1	0.170
		8、A6I10-1	0.141
		9、A6I11-1	0.133
		10、A6I12-1	0.129



本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-26

TAFS 4485549

 SGS Taiwan Ltd.
 台灣檢驗科技股份有限公司

 No. 618, Sec.2 Jungkuan Road, Zhongli City, Taoyuan County, Taiwan. / 桃園縣中壢市中園路二段618號
 t (886-3) 451-8801 f (886-3) 451-8660 www.sgs.tw

Member of SGS Group

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01500Y

C-15-12509

頁數: 2 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 19 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	11、A6113-1	0.115
		12、A6114-1	0.132
		13、A6115-1	0.133
		14、A6116-1	0.150
		15、A6117-1	0.117
		16、A6118-1	0.136
		17、A6119-1	0.141
		18、A6120-1	0.149
		19、A6121-1	0.159
		20、A6122-1	0.153
		21、A6123-1	0.129

註:1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced exact in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-27

P034485550

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告

報告編號: LB-15-01512Y

C-15-12581

頁數: 1 OF 1

報告日期: 104 年 08 月 20 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區J棟1F~5F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(張依仁)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104 年 07 月 25 日
 收件日期: 104 年 07 月 31 日
 試驗日期: 104 年 08 月 04 日~104 年 08 月 19 日

注: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB 15-06500W

C-15-20093, 收件日期: 104 年 07 月 25 日) 轉送至本實驗室執行本報告

所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6J1-2	0.174
		2、A6J2-2	0.171
		3、A6J3-2	0.189
		4、A6J4-2	0.174
		5、A6J5-2	0.162

注: 1. 依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2. 樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-28

TAF 4486009

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01511Y

C-15-12580

頁數: 1 OF 2

報告日期: 104 年 08 月 24 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6區J棟6F~21F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(許富善)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104年07月24日
 收件日期: 104年07月31日
 試驗日期: 104年08月04日~104年08月21日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由SGS材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB 15-06430W
 C-15-19975, 收件日期: 104年07月24日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6J6-2	0.150
		2、A6J7-2	0.162
		3、A6J8-2	0.155
		4、A6J9-2	0.151
		5、A6J10-2	0.169
		6、A6J11-2	0.160
		7、A6J12-2	0.172
		8、A6J13-2	0.163
		9、A6J14-2	0.172
		10、A6J15-2	0.163

鐘美鳳

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告

報告編號: LB-15-01511Y
C-15-12580頁數: 2 OF 2
報告日期: 104 年 08 月 24 日

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	11-A6J16-2	0.169
		12-A6J17-2	0.175
		13-A6J18-2	0.176
		14-A6J19-2	0.156
		15-A6J20-2	0.170
		16-A6J21-2	0.158

註: 1、依 AASHTO T260 97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-30

T8864486119

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01515Y

C-15-12619

頁數: 1 OF 1

報告日期: 104 年 08 月 26 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6 東區地下室 B2F, B1F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(劉漢煌)、日勝生(樂期誠)
 取樣日期: 104 年 07 月 26 日
 收件日期: 104 年 08 月 03 日
 試驗日期: 104 年 08 月 07 日~104 年 08 月 25 日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-15-06503W
 C-15-20101, 收件日期: 104 年 07 月 26 日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m ³)	AASHTO T260-97	1、A6BS1-3	0.168
		2、A6BS1-6	0.161
		3、A6BS1-9	0.150
		4、A6BS1-12	0.148
		5、A6BS1-18	0.168
		6、A6BS2-3	0.161
		7、A6BS2-6	0.150
		8、A6BS2-9	0.148
		9、A6BS2-12	0.168
		10、A6BS2-15	0.161
		11、A6BS2-18	0.146

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m³

2、樣品由顧客自行提供。



報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions-for-electronic-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention, only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-31

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司No. 61B, Sec. 2, Jungkuan Road, Zhongli City, Taoyuan County, Taiwan. / 桃園縣中壢市中國路二段61B號
t: (886) 31 451-8381

f: (886) 31 451-0660

www.sgs.tw

Member of SGS Group

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01517Y

C-15-12621

頁數: 1 OF 1

報告日期: 104 年 08 月 20 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6 區東區地下室一樓
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(顧乃湘)、自救會(韓啟宙)、日勝生(楊浩偉)
 取樣日期: 104 年 07 月 27 日
 收件日期: 104 年 08 月 03 日
 試驗日期: 104 年 08 月 07 日~104 年 08 月 19 日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
 2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責
 未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製
 3. 送樣方式為間接收件
 4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室 台北(申請書號碼: IIB-15-06533W
 C-15-20215; 收件日期: 104 年 07 月 27 日)轉送至本實驗室執行本報告
 所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260 97	A6BS1-15	0.160

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 $2323 \text{ kg}/\text{m}^3$

2、樣品由顧客自行提供。

鐘美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/Terms-of-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-32

4486006

材料及工程實驗室-中壢

試驗報告



報告編號: LB-15-01513Y

C-15-12617

頁數: 1 OF 1

報告日期: 104 年 08 月 24 日

工程名稱: 板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案
 委託單位: 臺中市結構工程技師公會
 樣品名稱: 混凝土鑽心試體
 結構部位: A6 東區地下室 B3F
 送驗人員: 臺中市結構工程技師公會(楊宗翰)、自救會(賴信安)、日勝生(羅文德)
 取樣日期: 104 年 07 月 25 日
 收件日期: 104 年 08 月 03 日
 試驗日期: 104 年 08 月 06 日~104 年 08 月 22 日
 備註: 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製

3. 送樣方式為間接收件

4. 本樣品由 SGS 材料及工程實驗室-台北(申請書號碼: HB 15-06501W

C-15-20094, 收件日期: 104 年 07 月 25 日)轉送至本實驗室執行本報告
所示之試驗項目

試驗結果:

試驗項目	試驗方法	試樣編號	試驗結果
硬固混凝土氯離子含量 (kg/m^3)	AASHTO T260-97	1、A6BS3-2	0.176
		2、A6BS3-5	0.184
		3、A6BS3-8	0.166
		4、A6BS3-11	0.149
		5、A6BS3-14	0.155
		6、A6BS3-17	0.157

註: 1、依 AASHTO T260-97 之混凝土單位重假設為 2323 kg/m^3

2、樣品由顧客自行提供。

鍾美鳳

報告簽署人

本報告若有提供規範值, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed over seal, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/E-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon relates to the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

C-33

064486365

附件三十五：柱梁鋼筋掃描作業及探測報告




A6 東區 A 棟柱梁鋼筋掃描作業



圖示

A6-A-C3X-X 柱與梁端位置

A6-A-C3X-X 梁端部位置

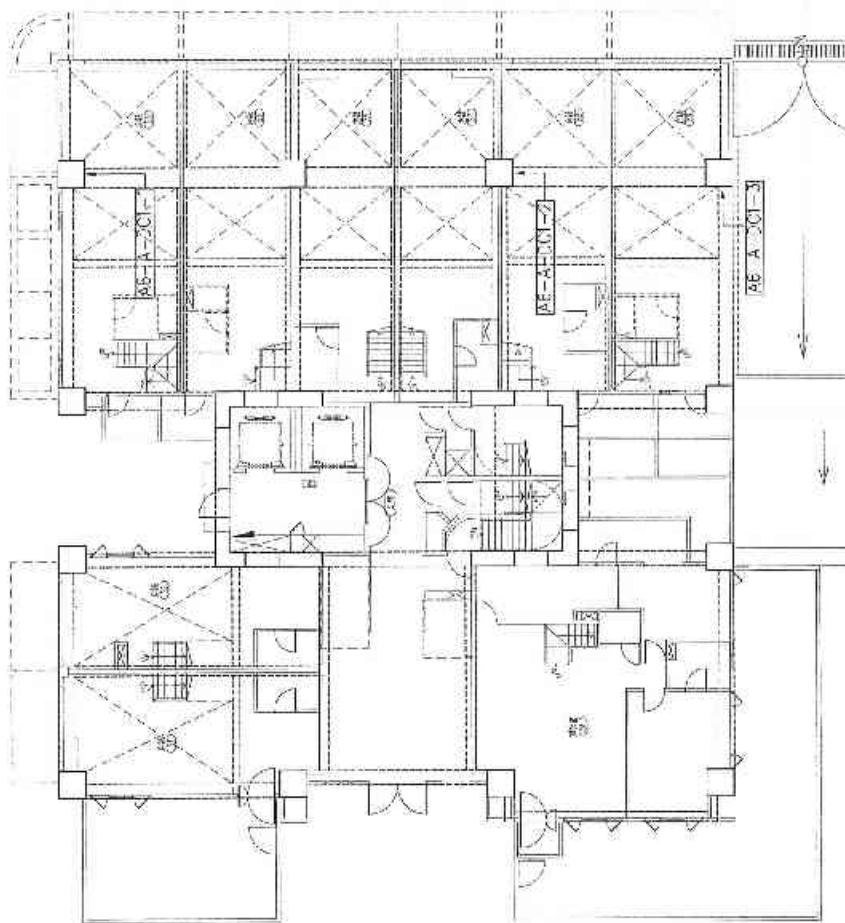


第一層鋼筋配置圖 (夾層結構平面)

A6-2 高A模

圖示

A6-A-C3X-X 柱與梁端位置

A6-A-C3X-X 梁端部位置

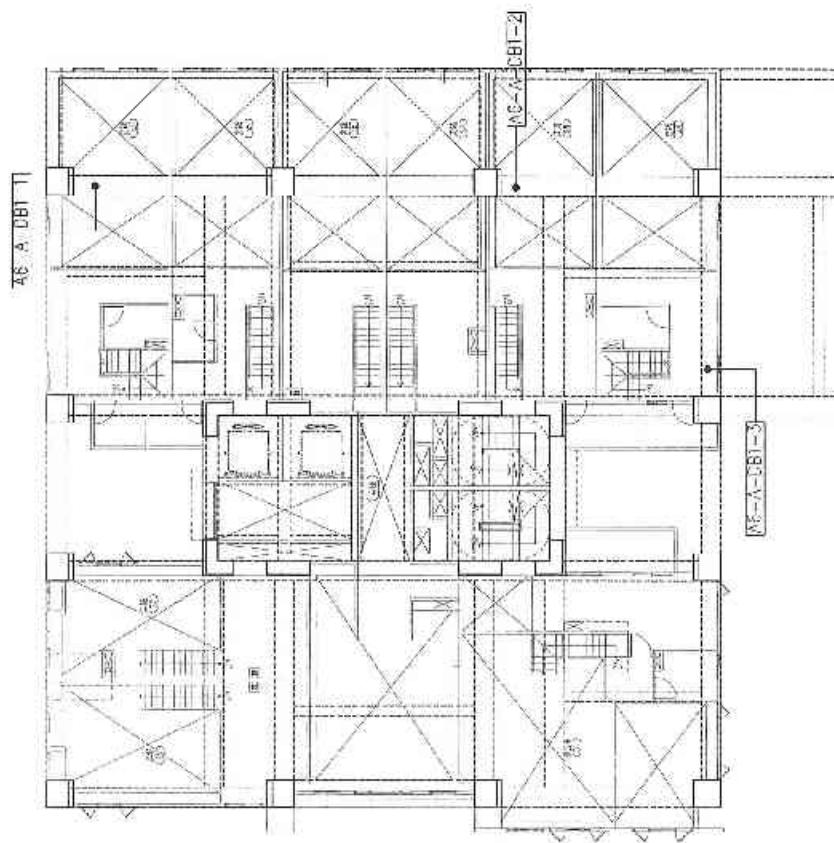

第二層結構平面圖 (二層結構平面)

A6-2 高A模



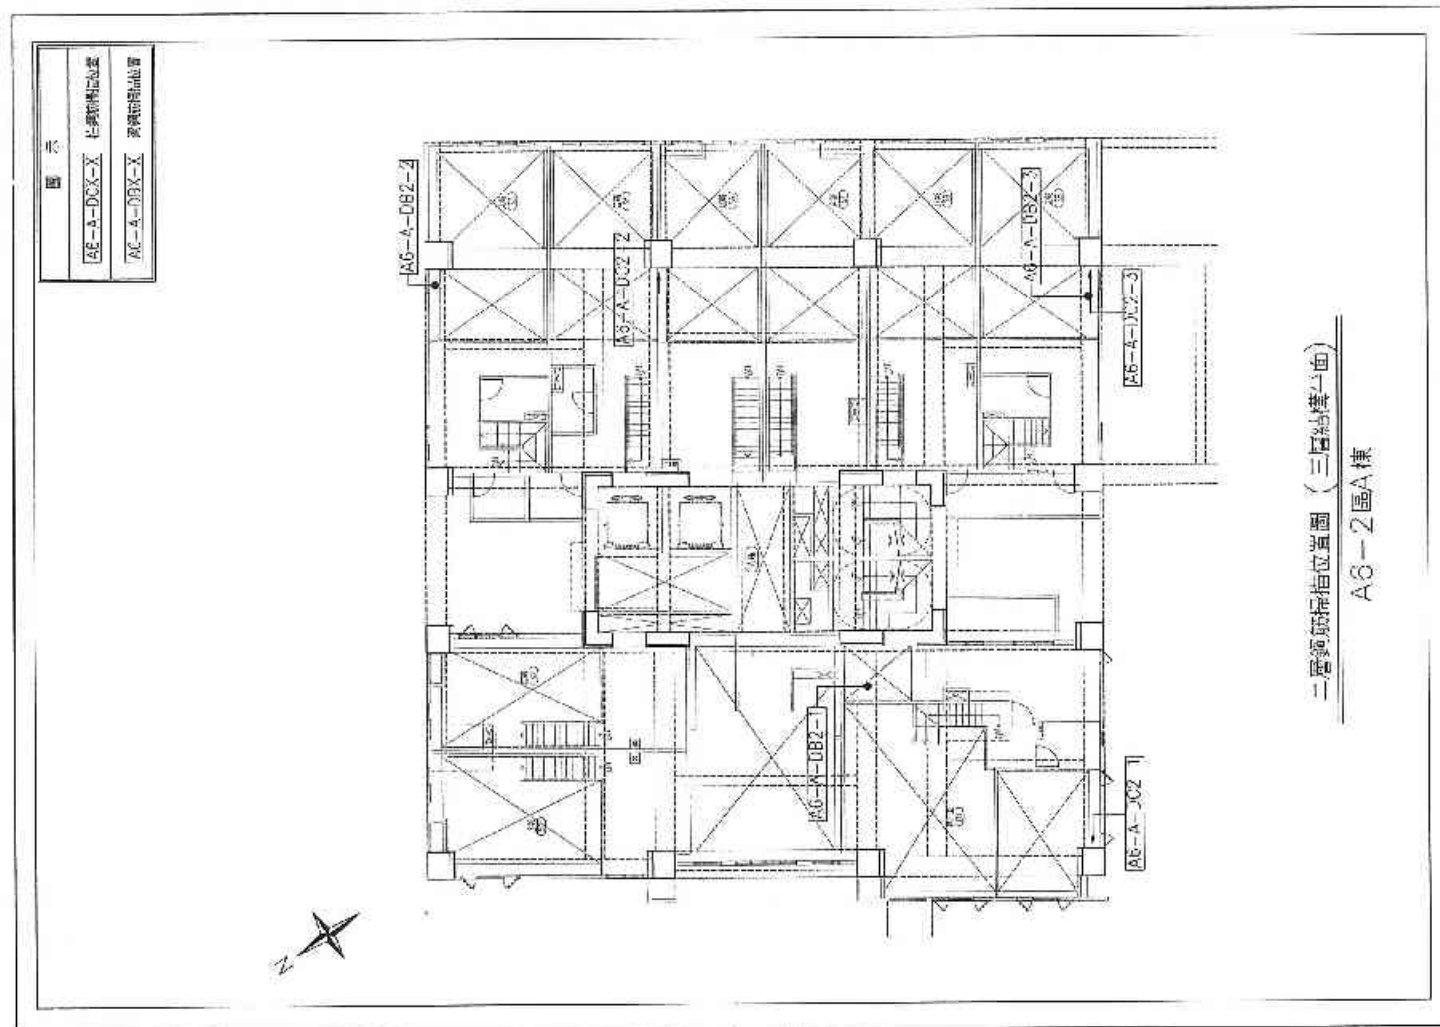



圖 示	
[A6-A-DCX-X]	柱網結構位置
[A6-A-DBX-X]	梁網結構位置

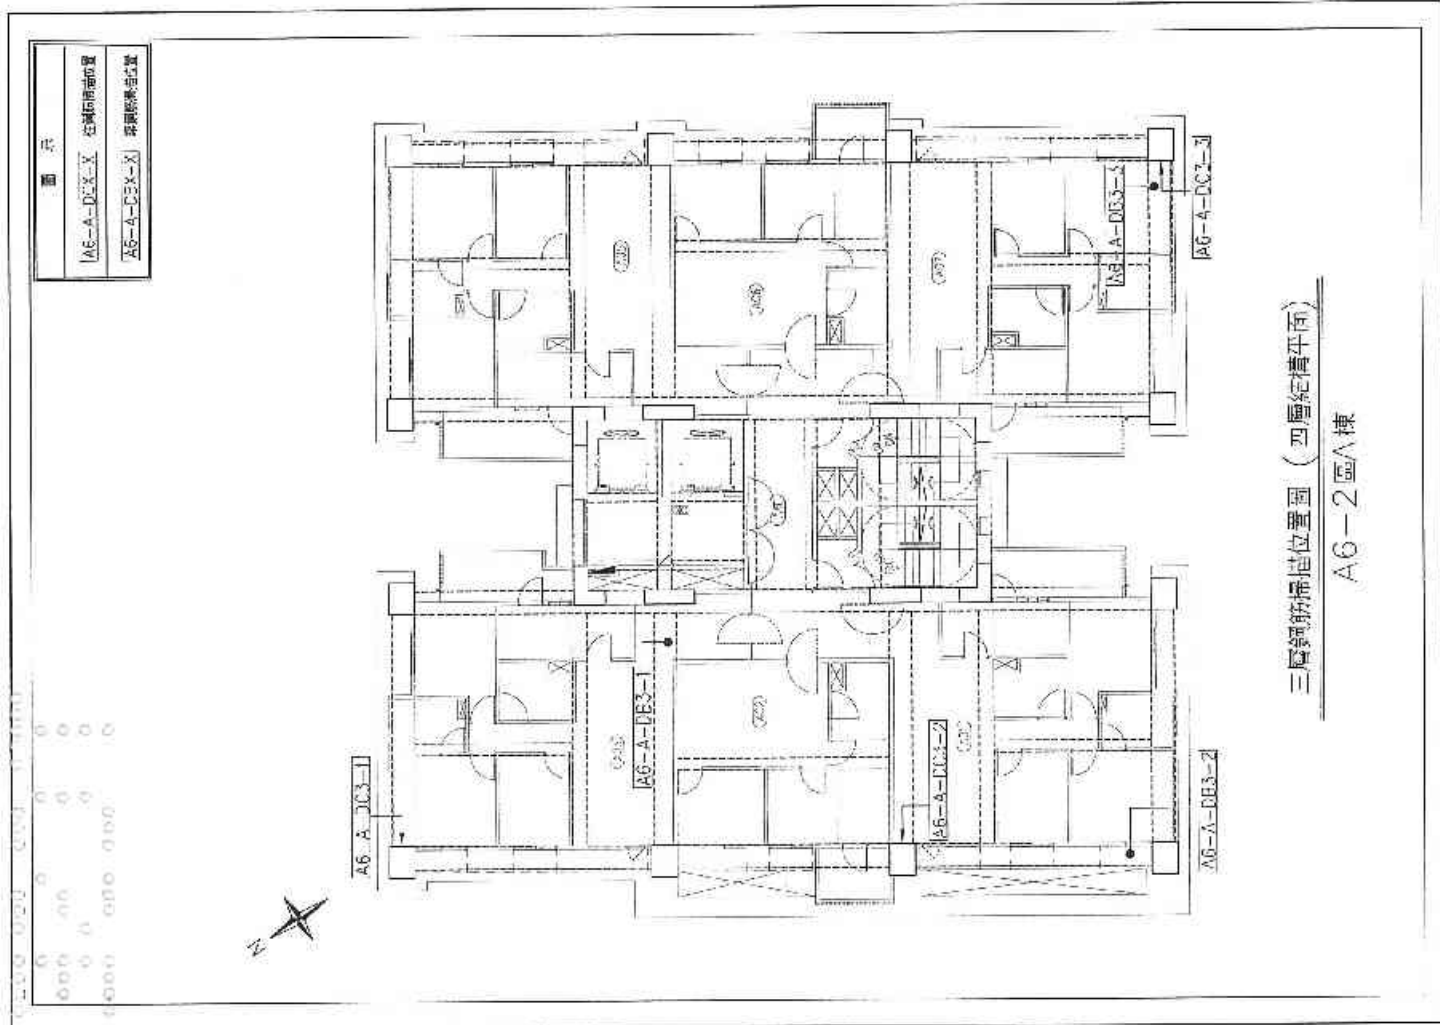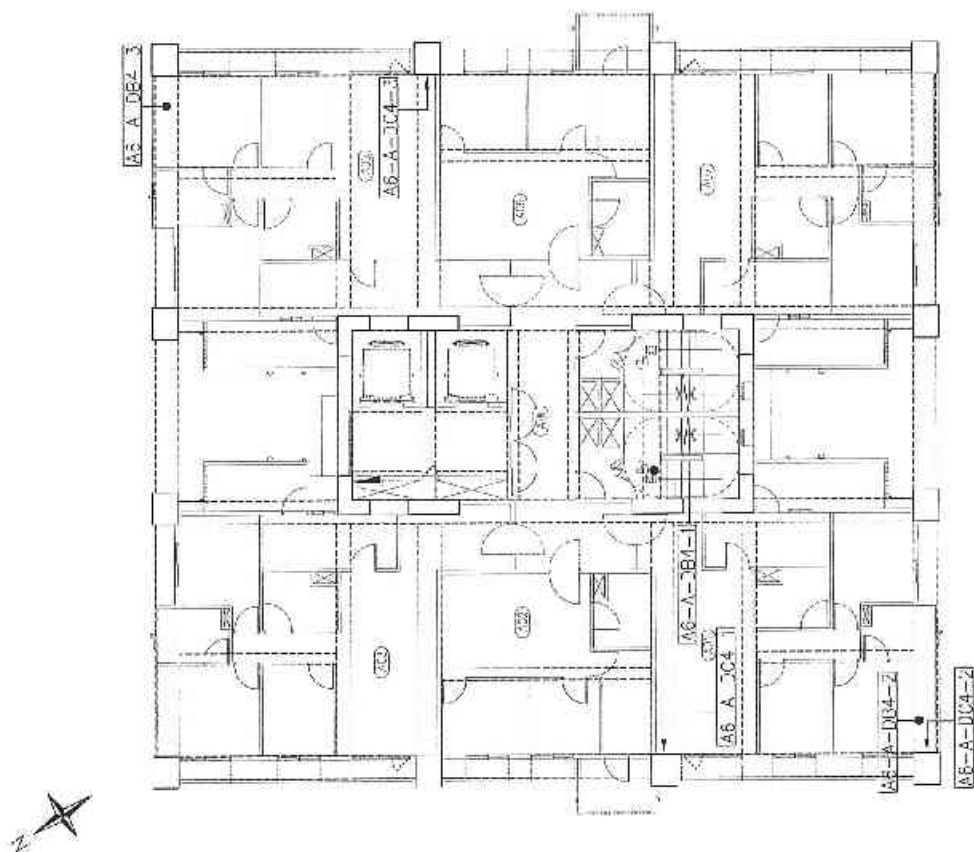

四層鋼筋結構位置圖 (四層結構平面)

A6-2區A棟

圖 示	
[A6-A-DCX-X]	柱網結構位置
[A6-A-DBX-X]	梁網結構位置

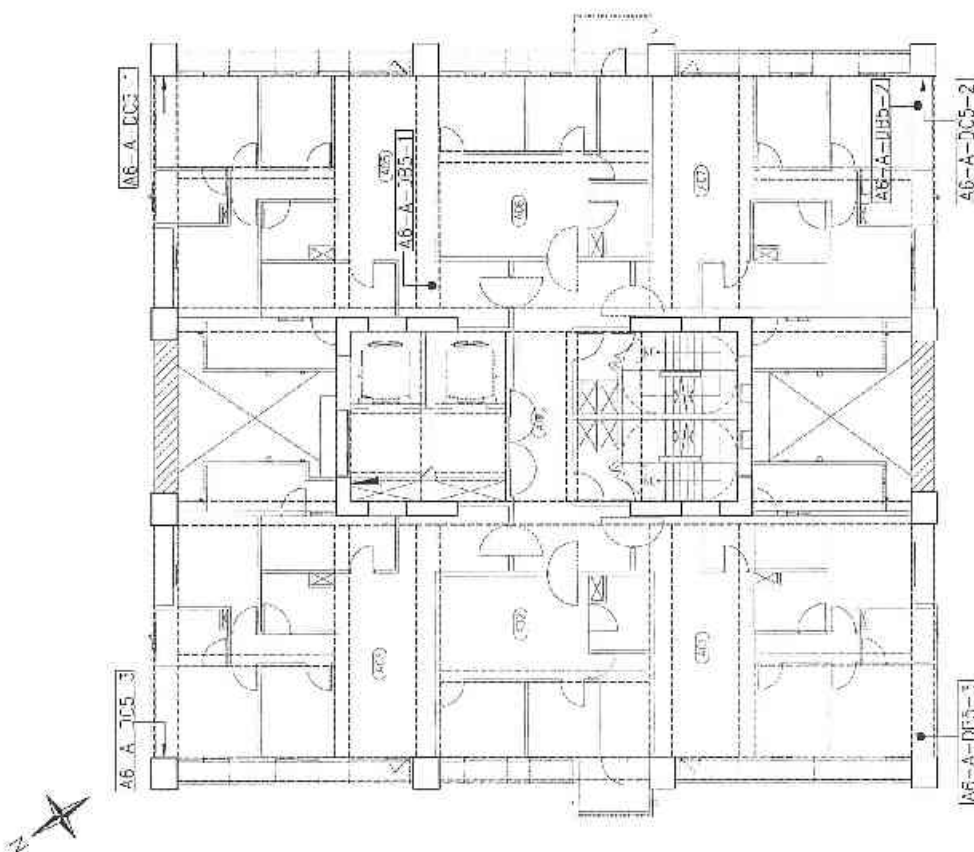

五層鋼筋結構位置圖 (五層結構平面)

A6-2區A棟

圖 元	圖 元
$\begin{array}{c} \text{圖 元} \\ \text{圖 元} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{圖 元} \\ \text{圖 元} \end{array}$



（七）總結平面

A6-2區A棟




圖圖拉推棄銀銅一

A6-2區A棟

圖示

A6-A-DCX-X 柱鋼筋配置

A6-A-DBX-X 梁鋼筋配置

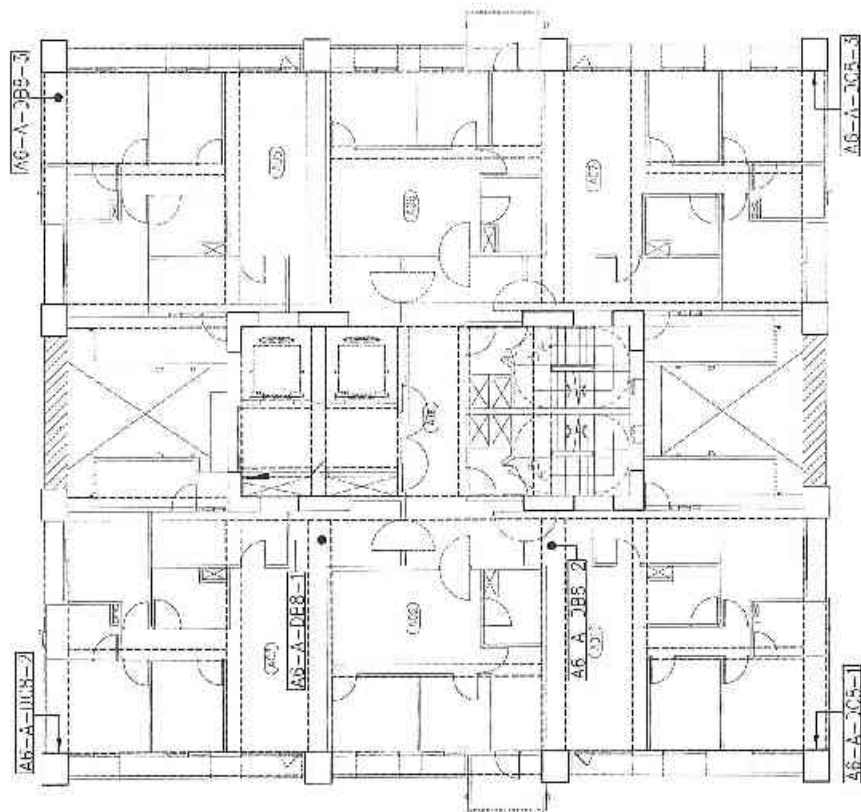


八層鋼筋配置位置圖 (八層結構平面)

A6-2區A棟

圖示

A6-A-DCX-X 柱鋼筋配置


A6-A-DBX-X 梁鋼筋配置

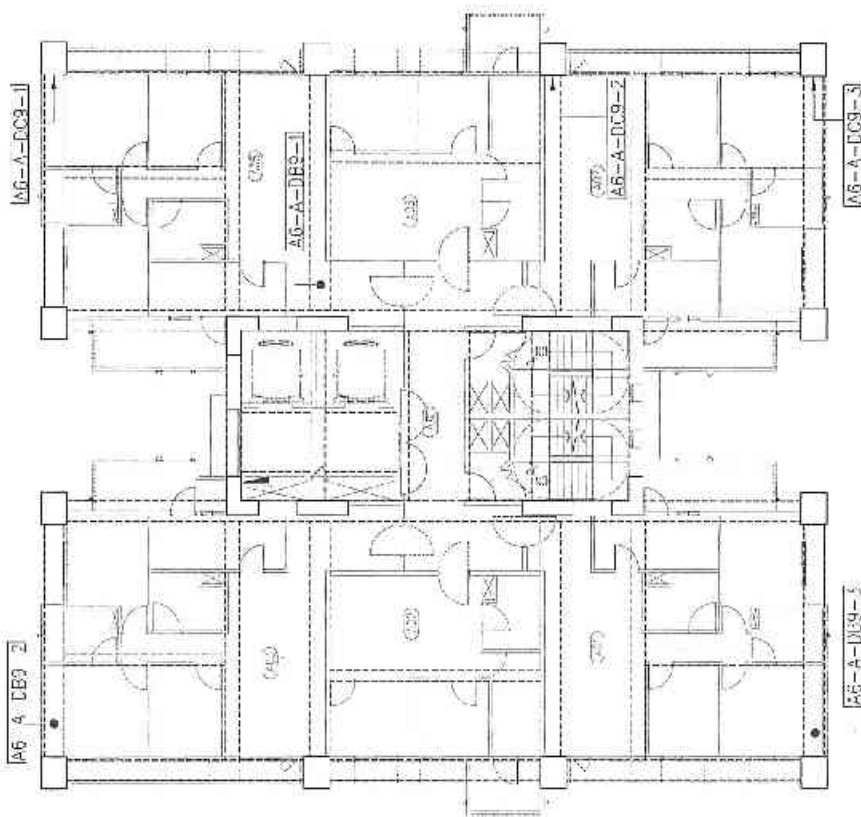

九層鋼筋配置位置圖 (九層結構平面)


A6-2區A棟

圖 說	
A6-A-DCX-X	柱網標高位置
A6-A-DDX-X	梁網標高位置

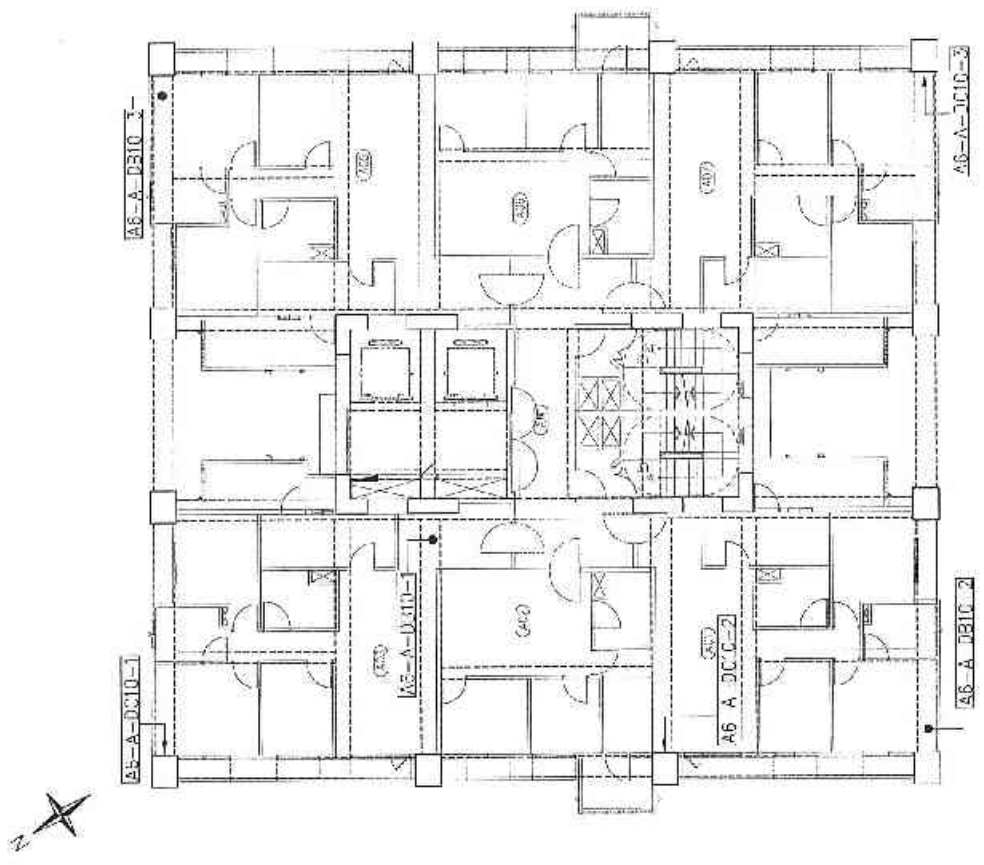


十層鋼筋描位置圖 (一一層結構平面)
A6-2 區A棟

圖 說	
A6-A-DCX-X	柱網標高位置
A6-A-DDX-X	梁網標高位置

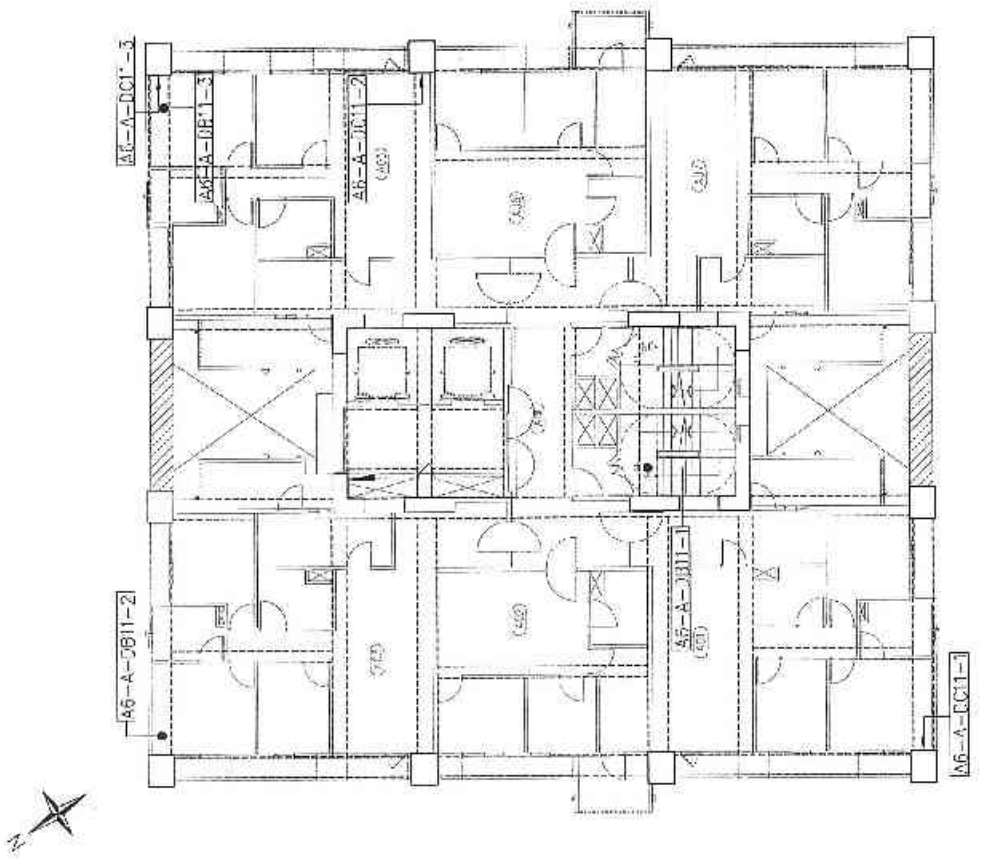

十一層鋼筋描位置圖 (十二層結構平面)
A6-2 區A棟


圖 名
A6-A-DCX-X 中鋼結構位置
A6-A-DBX-X 中鋼結構位置

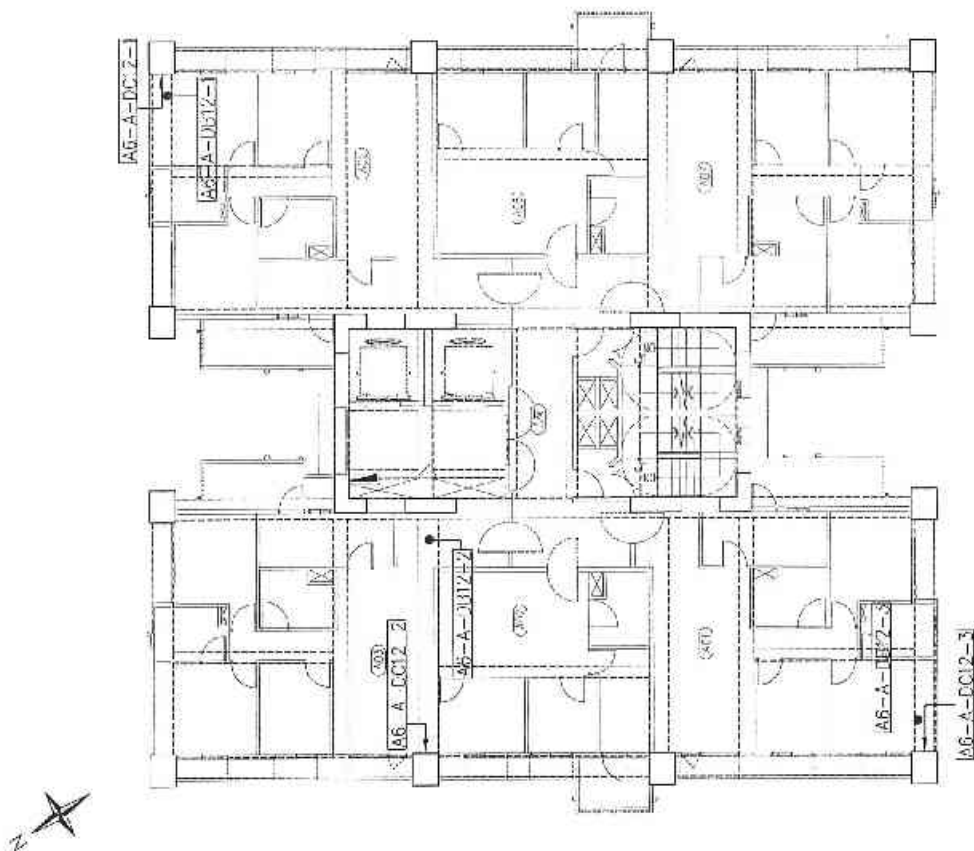

十二層鋼結構位置圖 (十二層結構平面)

A6-2區A棟


圖 名
A6-A-DCX-X 中鋼結構位置
A6-A-DBX-X 中鋼結構位置

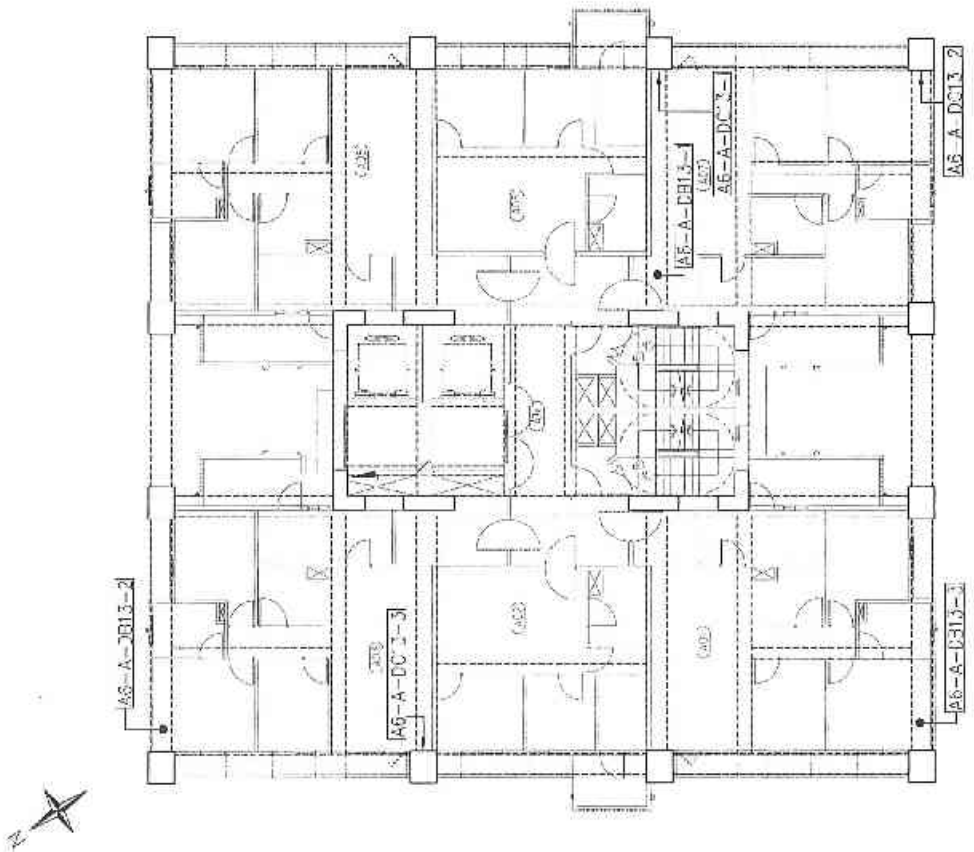

十三層鋼結構位置圖 (一四層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示
AS-A-DCX-X 結構柱位置
AS-A-DEK-X 梁端伸縮縫位置

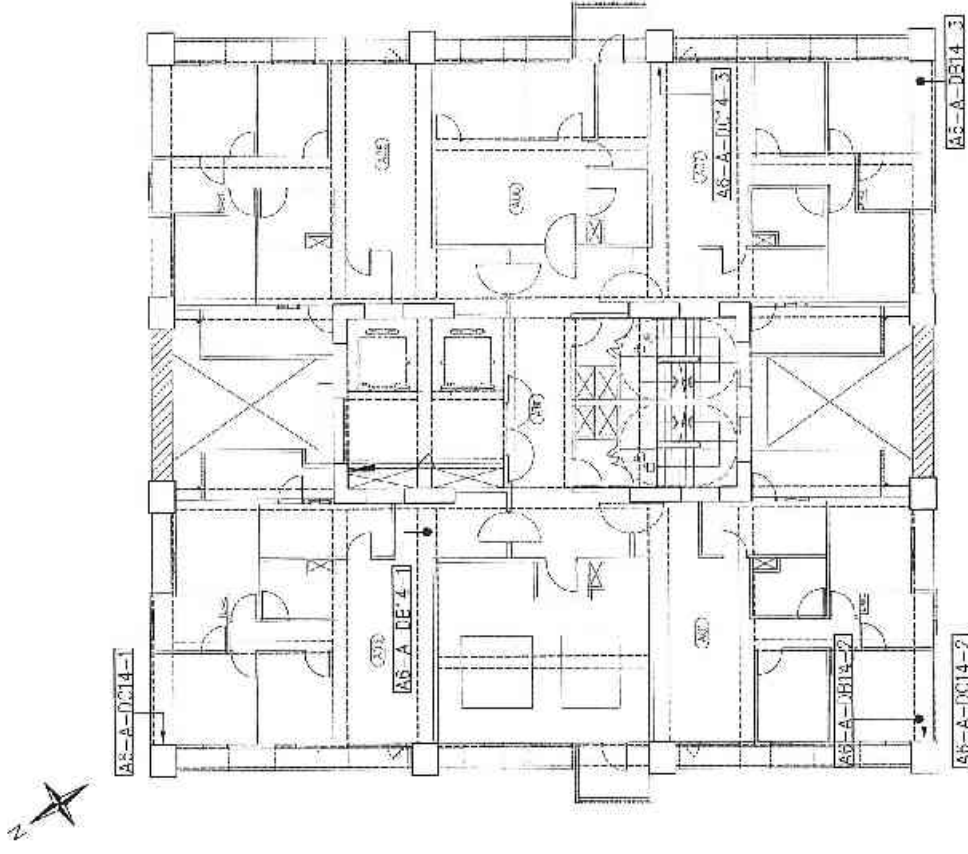

十四層鋼筋混凝土位置圖 (十五層結構平面)

A6-2區A棟

圖 示
AS-A-DCX-X 結構柱位置
AS-A-DEK-X 梁端伸縮縫位置

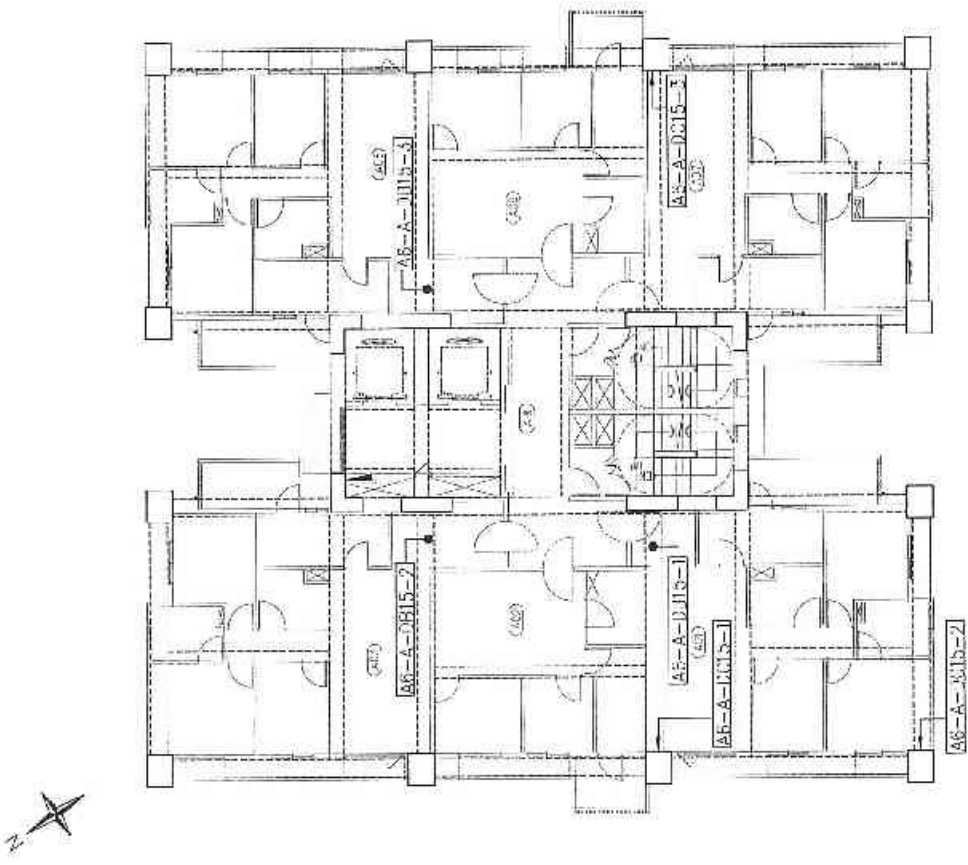


十五層鋼筋混凝土位置圖 (十八層結構平面)

A5-2區A棟

圖示

A5-A-DX-X 柱網結構位置

A5-A-DX-X 梁網結構位置

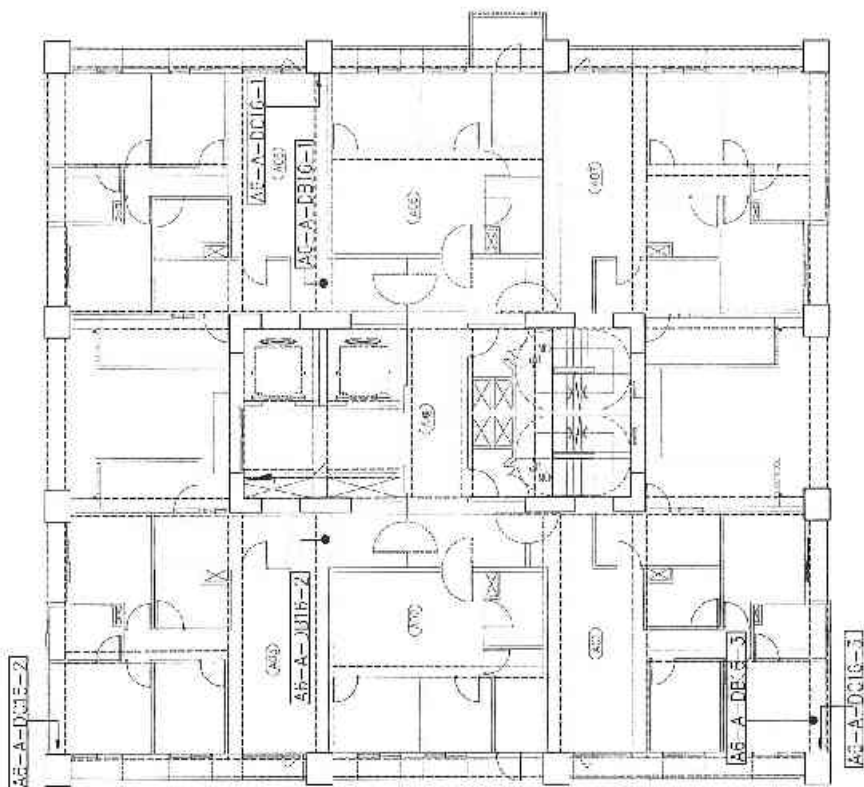


十六層樓結構位置圖 (十七層結構平面)

A5-2區A棟

圖示

A5-A-DX-X 柱網結構位置

A5-A-DX-X 梁網結構位置

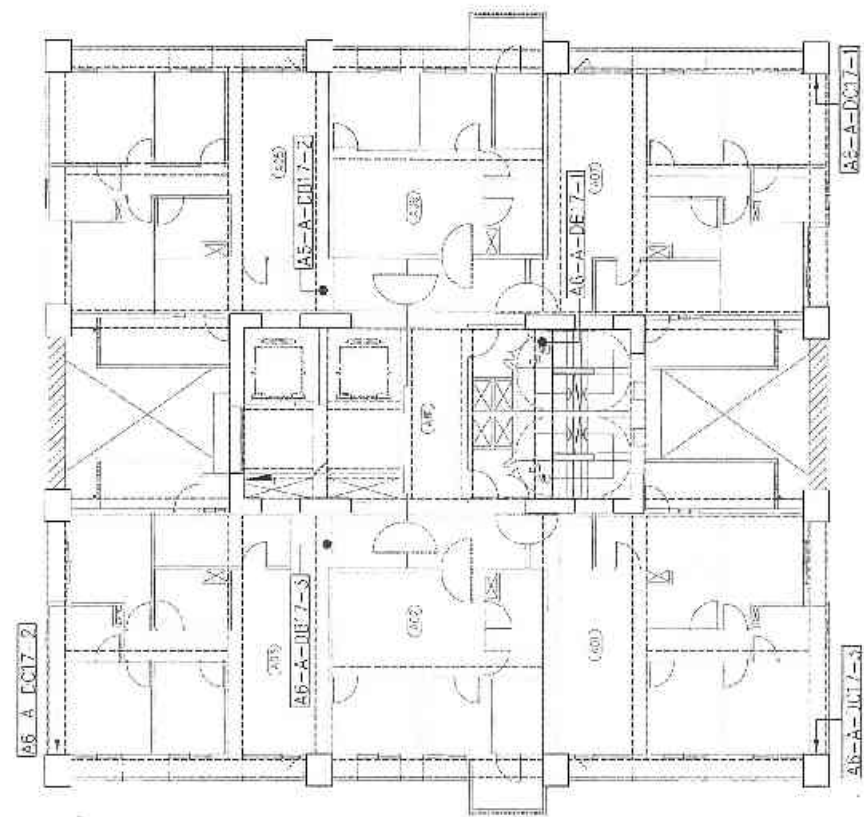


一七層樓結構位置圖 (十八層結構平面)

A5-2區A棟

圖示

[A6-A-DCX-X] 柱網筋端位置

[A6-A-DCX-X] 梁網筋端位置

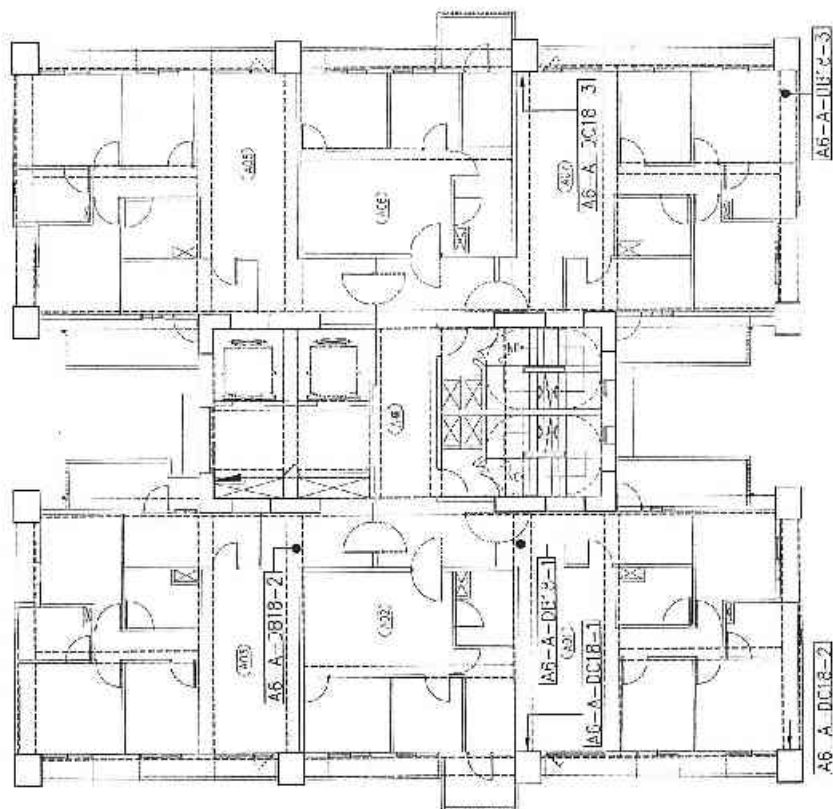


十八層鋼筋端位置圖 (十八層結構平面)

A6-2區A棟

圖示

[A6-A-DCX-X] 柱網筋端位置

[A6-A-DCX-X] 梁網筋端位置

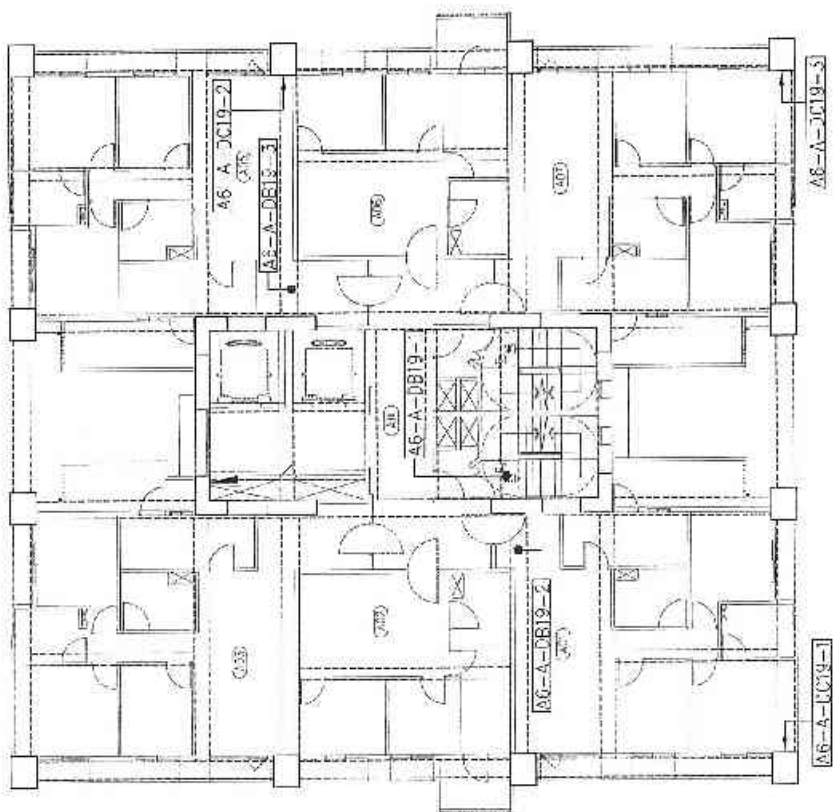


十九層鋼筋端位置圖 (十九層結構平面)

A6-2區A棟

圖 說

A5-A-DCX-X 柱網結構位置

A6-A-DCX-X 梁網結構位置

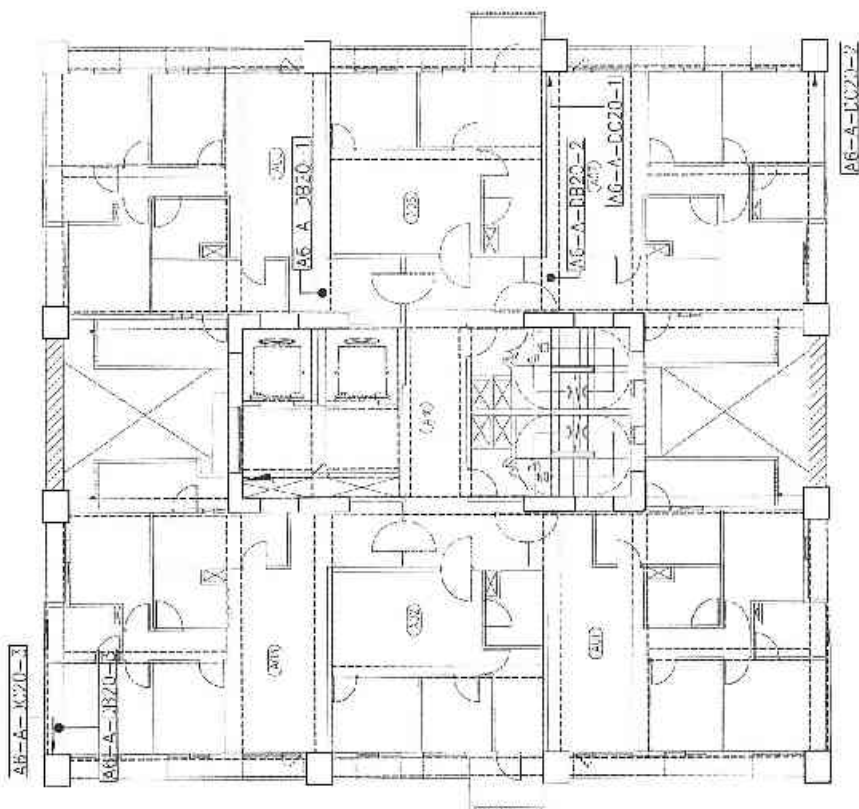


二十一層鋼筋樁位置圖 (二十一層結構平面)

A5-2區A棟

圖 說

A5-A-DCX-X 柱網結構位置


A6-A-DCX-X 梁網結構位置

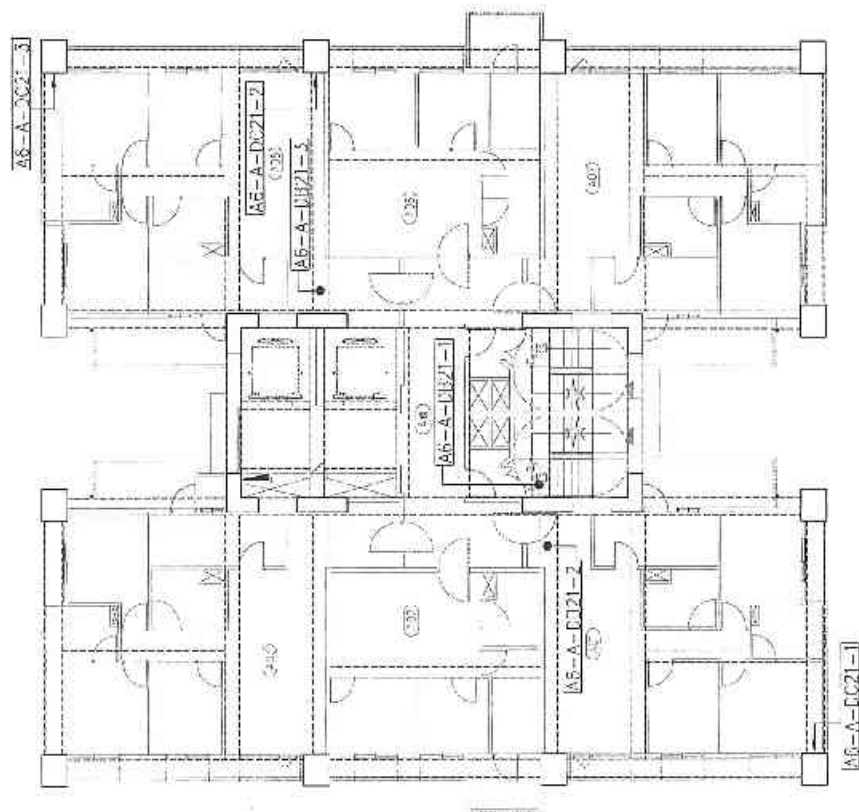

二十二層鋼筋樁位置圖 (二十二層結構平面)

A5-2區A棟


圖 示	
A6-A-DCX-X	井筒設備位置
A6-A-DEK-X	設備設備位置

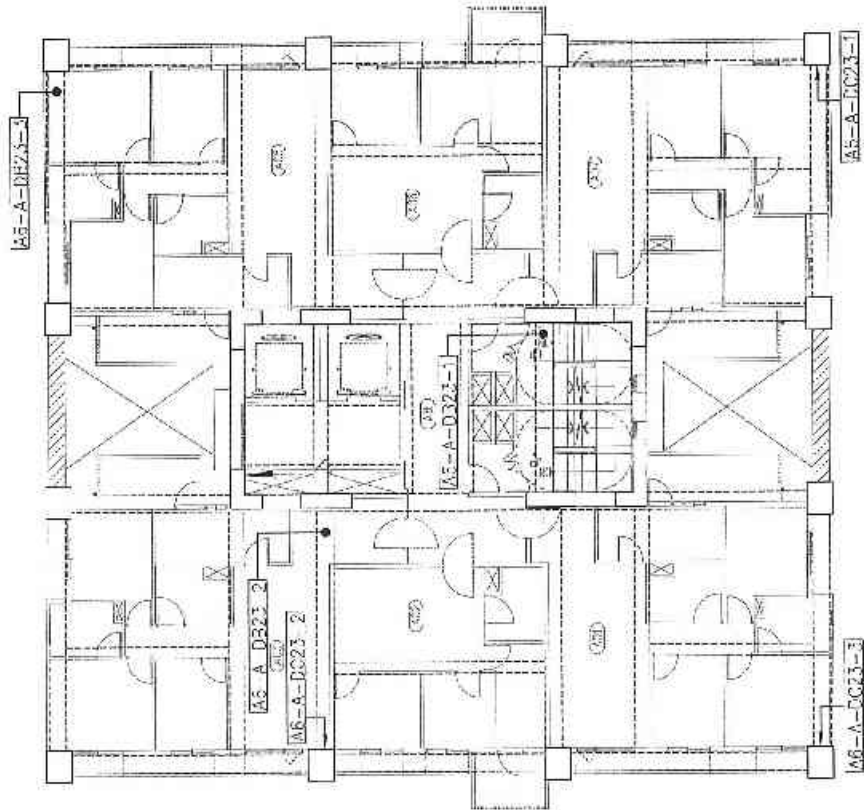

一一三層鋼筋混凝土層圖 (一十四層結構平面)

A6-2區A棟


圖 示	
A6-A-DCX-X	井筒設備位置
A6-A-DEK-X	設備設備位置

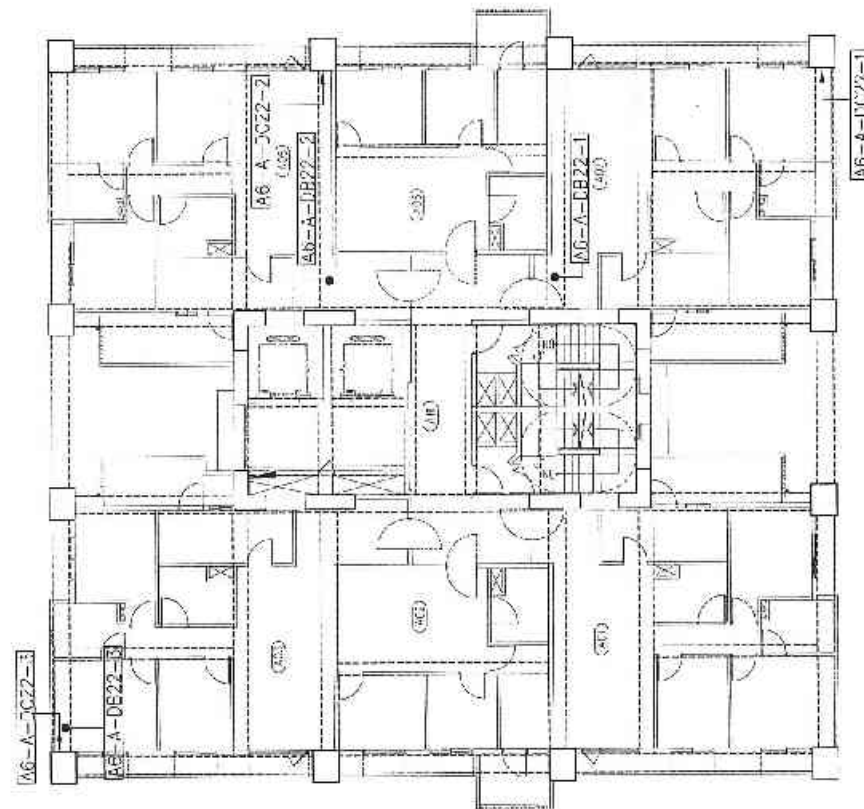

二十一層鋼筋混凝土層圖 (二十三層結構平面)

A6-2區A棟

圖 示	
A6-A-DC24-X	柱鋼筋位置
A6-A-DB24-X	梁鋼筋位置

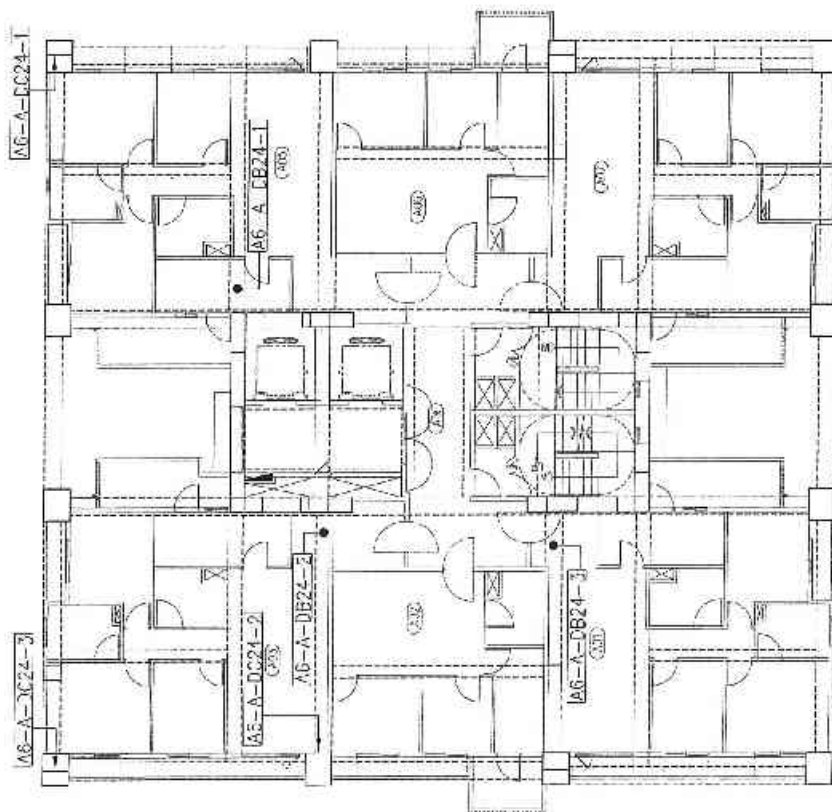

二、四層鋼筋佈置圖（屋頂一層結構平面）

A6-2區A棟



鋼筋掃描過程照片

編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置
編號NO. 1	AG-A-DC1-1	編號NO. 2	AG-A-DC1-2
			
編號NO. 4	AG-A-DB1-1	編號NO. 5	AG-A-DB1-2
			
編號NO. 7	AG-A-DC2-1	編號NO. 8	AG-A-DC2-2
			
編號NO. 10	AG-A-DB2-1	編號NO. 11	AG-A-DB2-2
			
編號NO. 3	AG-A-DC1-3	編號NO. 6	AG-A-DB1-3
			
編號NO. 9	AG-A-DC2-3	編號NO. 12	AG-A-DB2-3
			

鋼筋掃描過程照片

編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置
編號NO. 13	AG-A-DC3-1	編號NO. 14	AG-A-DC3-2
			
編號NO. 16	AG-A-DB3-1	編號NO. 17	AG-A-DB3-2
			
編號NO. 19	AG-A-DC4-1	編號NO. 20	AG-A-DC4-2
			
編號NO. 22	AG-A-DB4-1	編號NO. 23	AG-A-DB4-2
			
編號NO. 15	AG-A-DC3-3	編號NO. 18	AG-A-DB3-3
			
編號NO. 21	AG-A-DC4-3	編號NO. 24	AG-A-DB4-3
			

鉅筋樁拍攝過程照片

編號NO. 25	探測位置 A6-A-DC5-1	編號NO. 26	探測位置 A6-A-DC5-2	編號NO. 27	探測位置 A6-A-DC5-3
					
編號NO. 28	探測位置 A6-A-DB5-1	編號NO. 29	探測位置 A6-A-DB5-2	編號NO. 30	探測位置 A6-A-DB5-3
					
編號NO. 31	探測位置 A6-A-DC8-1	編號NO. 32	探測位置 A6-A-DC8-2	編號NO. 33	探測位置 A6-A-DC8-3
					
編號NO. 34	探測位置 A6-A-DB8-1	編號NO. 35	探測位置 A6-A-DB8-2	編號NO. 36	探測位置 A6-A-DB8-3
					

鉅筋樁拍攝過程照片

編號NO. 37	探測位置 A6-A-DC7-1	編號NO. 38	探測位置 A6-A-DC7-2	編號NO. 39	探測位置 A6-A-DC7-3
					
編號NO. 40	探測位置 A6-A-DB7-1	編號NO. 41	探測位置 A6-A-DB7-2	編號NO. 42	探測位置 A6-A-DB7-3
					
編號NO. 43	探測位置 A6-A-DC8-1	編號NO. 44	探測位置 A6-A-DC8-2	編號NO. 45	探測位置 A6-A-DC8-3
					
編號NO. 46	探測位置 A6-A-DB8-1	編號NO. 47	探測位置 A6-A-DB8-2	編號NO. 48	探測位置 A6-A-DB8-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置
49	AG-A-DC9-1	50	AG-A-DC9-2	51	AG-A-DC9-3
					
編號NO. 52	探測位置 AG-A-DB9-1	編號NO. 53	探測位置 AG-A-DB9-2	編號NO. 54	探測位置 AG-A-DB9-3
					
編號NO. 55	探測位置 AG-A-DC10-1	編號NO. 56	探測位置 AG-A-DC10-2	編號NO. 57	探測位置 AG-A-DC10-3
					
編號NO. 58	探測位置 AG-A-DB10-1	編號NO. 59	探測位置 AG-A-DB10-2	編號NO. 60	探測位置 AG-A-DB10-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置
61	AG-A-DB11-1	62	AG-A-DC11-2	63	AG-A-DC11-3
					
編號NO. 64	探測位置 AG-A-DB11-1	編號NO. 65	探測位置 AG-A-DB11-2	編號NO. 66	探測位置 AG-A-DB11-3
					
編號NO. 67	探測位置 AG-A-DC12-1	編號NO. 68	探測位置 AG-A-DC12-2	編號NO. 69	探測位置 AG-A-DC12-3
					
編號NO. 70	探測位置 AG-A-DB12-1	編號NO. 71	探測位置 AG-A-DB12-2	編號NO. 72	探測位置 AG-A-DB12-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 73	探測位置 AG-A-DC13-1	編號NO. 74	探測位置 AG-A-DC13-2	編號NO. 75	探測位置 AG-A-DC13-3
					
編號NO. 76	探測位置 AG-A-DB13-1	編號NO. 77	探測位置 AG-A-DB13-2	編號NO. 78	探測位置 AG-A-DB13-3
					
編號NO. 79	探測位置 AG-A-DC14-1	編號NO. 80	探測位置 AG-A-DC14-2	編號NO. 81	探測位置 AG-A-DC14-3
					
編號NO. 82	探測位置 AG-A-DB14-1	編號NO. 83	探測位置 AG-A-DB14-2	編號NO. 84	探測位置 AG-A-DB14-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO. 85	探測位置 AG-A-DC15-1	編號NO. 86	探測位置 AG-A-DC15-2	編號NO. 87	探測位置 AG-A-DC15-3
					
編號NO. 88	探測位置 AG-A-DB15-1	編號NO. 89	探測位置 AG-A-DB15-2	編號NO. 90	探測位置 AG-A-DB15-3
					
編號NO. 91	探測位置 AG-A-DC16-1	編號NO. 92	探測位置 AG-A-DC16-2	編號NO. 93	探測位置 AG-A-DC16-3
					
編號NO. 94	探測位置 AG-A-DB16-1	編號NO. 95	探測位置 AG-A-DB16-2	編號NO. 96	探測位置 AG-A-DB16-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置
97	A5-A-DC17-1	98	A5-A-DC17-2	99	A5-A-DC17-3
					
編號NO. 100	探測位置 A5-A-DB17-1	編號NO. 101	探測位置 A5-A-DB17-2	編號NO. 102	探測位置 A5-A-DB17-3
					
編號NO. 103	探測位置 A5-A-DC18-1	編號NO. 104	探測位置 A5-A-DC18-2	編號NO. 105	探測位置 A5-A-DC18-3
					
編號NO. 106	探測位置 A5-A-DB18-1	編號NO. 107	探測位置 A5-A-DB18-2	編號NO. 108	探測位置 A5-A-DB18-3
					

鋼筋掃描過程照片

編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置	編號NO.	探測位置
109	A6-A-DC19-1	110	A6-A-DC19-2	111	A6-A-DC19-3
					
編號NO. 112	探測位置 A6-A-DB19-1	編號NO. 113	探測位置 A6-A-DB19-2	編號NO. 114	探測位置 A6-A-DB19-3
					
編號NO. 115	探測位置 A6-A-DC20-1	編號NO. 116	探測位置 A6-A-DC20-2	編號NO. 117	探測位置 A6-A-DC20-3
					
編號NO. 118	探測位置 A6-A-DB20-1	編號NO. 119	探測位置 A6-A-DB20-2	編號NO. 120	探測位置 A6-A-DB20-3
					

鋼筋橋樑描過程照片

編號NO. 121	探測位置 A5-A-DC21-1	編號NO. 122	探測位置 A5-A-DC21-2	編號NO. 123	探測位置 A5-A-DC21-3
					
編號NO. 124	探測位置 A5-A-DB21-1	編號NO. 125	探測位置 A5-A-DB21-2	編號NO. 126	探測位置 A5-A-DB21-3
					
編號NO. 127	探測位置 A5-A-DC22-1	編號NO. 128	探測位置 A5-A-DC22-2	編號NO. 129	探測位置 A5-A-DC22-3
					
編號NO. 130	探測位置 A5-A-DB22-1	編號NO. 131	探測位置 A5-A-DB22-2	編號NO. 132	探測位置 A5-A-DB22-3
					

鋼筋樁描過程照片

編號NO. 133	探測位置 A5-A-DC23-1	編號NO. 134	探測位置 A5-A-DC23-2	編號NO. 135	探測位置 A5-A-DC23-3
					
編號NO. 136	探測位置 A5-A-DB23-1	編號NO. 137	探測位置 A5-A-DB23-2	編號NO. 138	探測位置 A5-A-DB23-3
					
編號NO. 139	探測位置 A5-A-DC24-1	編號NO. 140	探測位置 A5-A-DC24-2	編號NO. 141	探測位置 A5-A-DC24-3
					
編號NO. 142	探測位置 A5-A-DB24-1	編號NO. 143	探測位置 A5-A-DB24-2	編號NO. 144	探測位置 A5-A-DB24-3
					

[illegible]

A6 東區 A 棟柱梁鋼筋探測報告



鋼筋探測報告書

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」
現況調查

探測位置：A6區A棟

委託單位：臺中市結構工程技師公會

檢測單位：國立檢驗科技股份有限公司

地址：南投縣草屯鎮芬草路三段49-1號

TEL: (049) 2302968

FAX: (049) 2302808

報告日期: 104 年 8 月 19 日



板橋區淳合宜住宅結構安全鑑定案」—現況調查
鋼筋探測報告

一、前言

本公司接受臺中市結構工程技師公會委託進行鋼筋深測，並提供觀測數值及成果報告以供研用。

二、探測範圍及日期：

1. 檢採範圍：取樣範圍以 A6 區 A 棟為取樣範圍，教宣總計在 72 處，
樓 72 處，共 144 處（詳位置如附圖）

乙. 歲次、日曆：一〇四年七月二十八日

三、鋼筋探測原理說明:

實驗室採用之鋼筋探測器之品牌為 HILTI；型號：PR200，其探測原理係由掃瞄器之電磁波放射線穿透水泥。感應具有高度磁性（鐵磁性）的金屬，如金鐵結構物，將會聚集電磁波因此被探測出來。

並從顯示器可提供出：

1. 針對結構物所繪製的圖表
2. 從水泥層表面下到特定結構物的深度
3. 特定構造物之直徑

再經由 Fortescan v5.2 電腦軟體判讀保護層深度、網紋疏數、排列。



四、備註：

1. 本報告僅就探測位置負責，並做詳實分析(含公差值)；供專業人員使用，不得作為訴訟之證據使用。
2. 保護層質量精度可達 ± 0.05 BS1881(鋼筋直徑 8-25mm)，最適當探測(鋼筋間距/深度)比值必須大於 1 直徑探測時須大於 2。
3. 鋼筋總數之研究會因鋼筋鑄造瑕疵而产生誤判。
4. 本鋼筋探測器檢測構造第一列鋼筋，對於第二列鋼筋資料之準確性則視排列列鋼筋之形式與排列而定。
5. 探測範圍(mm)

[illegible]

掃描結果彙整表

工程名稱：「板橋區浮洲合宜住宅結構安全鑑定案」-現況調查

探測日期：104年07月28日

報告統計，探測結果分別如下：

編號	探測位置	柱、樑版、牆	主筋號數及支數	插筋號數及間距		備註
				垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距	
1	A5-A-DC1-1-1		約5-#10	約#4@10cm		IC118
2	A5-A-DC1-1-2		約3-#10	約#4@10cm		IC118
3	A5-A-DC1-2-1		約5-#10	約#4@10cm		IC112
4	A5-A-DC1-2-2		約4-#10	約#4@10cm		IC112
5	A5-A-DC1-3-1		約5-#10	約#4@10cm		IC107
6	A5-A-DC1-3-2		約3-#10	約#4@10cm		IC107
7	A5-A-DB1-1-1		約4-#10	約#4@10cm		2C243
8	A5-A-DB1-1-2		約2-#10	約#4@10cm		2C243
9	A5-A-DB1-2-1		約5-#10	約#4@10cm		2C243
10	A5-A-DB1-2-2		約3-#10	約#4@10cm		2C243
11	A5-A-DC2-3		約5-#10	約#4@10cm		可探測60cm
12	A5-A-DC2-1		約5-#10	約#4@10cm		可探測60cm
13	A5-A-DC2-2		約5-#10	約#4@15cm		可探測60cm
14	A5-A-DC2-3		約4-#10	約#4@15cm		可探測60cm
15	A5-A-DB2-1-1		約4-#10	約#4@12cm		3B7
16	A5-A-DB2-1-2		約2-#10	約#4@12cm		3B7
17	A5-A-DB2-2		約4-#10	約#4@10cm		3B1
18	A5-A-DB2-3		約5-#10	約#4@10cm		3B11
19	A5-A-DC3-1		約5-#10	約#4@15cm		3C116
20	A5-A-DC3-2		約5-#10	約#4@15cm		3C110
21	A5-A-DC3-3		約5-#10	約#4@15cm		3C107
22	A5-A-DB3-1-1		約4-#10	約#4@10cm		4B5
23	A5-A-DB3-1-2		約3-#10	約#4@10cm		4B5
24	A5-A-DB3-2(附)		約1-#10	約#4@10cm		4G1

編號	探測位置	柱、樑版、牆	主筋號數及支數	插筋號數及間距		備註
				垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距	
25	A5-A-DB3-3		約5-#10	約#4@10cm		4B11
26	A5-A-DC4-1		約4-#10	約#4@15cm		4C110
27	A5-A-DC4-2		約4-#8	約#4@15cm		4C105
28	A5-A-DC4-3		約5-#10	約#4@15cm		4C112
29	A5-A-DB4-1		約3-#10	約#4@15cm		5B8
30	A5-A-DB4-2		約4-#10	約#4@12cm		5B11
31	A5-A-DB4-3		約5-#10	約#4@10cm		5B1
32	A5-A-DC5-1		約5-#8	約#4@15cm		5C113
33	A5-A-DC5-2		約5-#8	約#4@15cm		5C107
34	A5-A-DC5-3		約5-#8	約#4@15cm		5C116
35	A5-A-DB5-1-1		約4-#10	約#4@10cm		6B5
36	A5-A-DB5-1-2		約3-#10	約#4@10cm		6B5
37	A5-A-DB5-2		約5-#10	約#4@10cm		6B11
38	A5-A-DB5-3		約5-#10	約#4@15cm		6B11
39	A5-A-DC6-1		約4-#8	約#4@15cm		6C105
40	A5-A-DC6-2		約5-#10	約#4@15cm		6C110
41	A5-A-DC6-3		約4-#10	約#4@15cm		6C112
42	A5-A-DB6-1-1		約4-#10	約#4@12cm		7B7
43	A5-A-DB6-1-2		約2-#10	約#4@12cm		7B7
44	A5-A-DB6-2(附)		約1-#10	約#4@10cm		7C1
45	A5-A-DB6-3		約4-#10	約#4@10cm		7B1
46	A5-A-DC7-1		約4-#8	約#4@15cm		7C118
47	A5-A-DC7-2		約5-#8	約#4@15cm		7C112
48	A5-A-DC7-3		約5-#8	約#4@15cm		7C113
49	A5-A-DB7-1		約3-#10	約#4@15cm		8B8
50	A5-A-DB7-2		約5-#10	約#4@10cm		8B1
51	A5-A-DB7-3		約5-#10	約#4@10cm		8B1
52	A5-A-DC8-1		約4-#8	約#4@15cm		8C105
53	A5-A-DC8-2		約4-#8	約#4@15cm		8C116

編號	探測 位置	柱、樑 板、牆	三筋筋數及支數		新筋筋數及間距		標件編號	備註
			垂直向鋼筋筋數及間距		水平向鋼筋筋數及間距			
83	A6-A-DB12-1		約4-#10		約#4@10cm		13B1	可探測45cm
84	A6-A-DB12-2-1		約6-#10		約#4@12cm		13B5	
85	A6-A-DB12-2-2		約1-#10		約#4@12cm		13B5	
86	A6-A-DB12-3		約4-#10		約#4@12cm		13B11	可探測45cm
87	A6-A-DB13-1		約4-#8		約#4@15cm		13C112	可探測60cm
88	A6-A-DB13-2		約4-#8		約#4@15cm		13C107	可探測60cm
89	A6-A-DB13-3		約5-#8		約#4@15cm		13C113	可探測60cm
90	A6-A-DB13-1-1		約5-#10		約#4@12cm		14B7	
91	A6-A-DB13-1-2		約2-#10		約#4@12cm		14B7	
92	A6-A-DB13-2(測)		約1-#10		約#4@12cm		14B1	
93	A6-A-DB13-3		約4-#10		約#4@12cm		14B11	可探測45cm
94	A6-A-DB14-1		約4-#8		約#4@15cm		14C116	可探測50cm
95	A6-A-DB14-2		約4-#8		約#4@15cm		14C105	可探測50cm
96	A6-A-DB14-3		約5-#8		約#4@15cm		14C112	可探測50cm
97	A6-A-DB14-1-1		約3-#10		約#4@12cm		15B5	
98	A6-A-DB14-1-2		約1-#10		約#4@12cm		15B5	
99	A6-A-DB14-2(測)		約1-#8		約#4@12cm		15B11	
100	A6-A-DB14-3		約4-#8		約#4@12cm		15B11	可探測45cm
101	A6-A-DB15-1		約5-#8		約#4@15cm		15C110	可探測60cm
102	A6-A-DB15-2		約4-#8		約#4@15cm		15C105	可探測60cm
103	A6-A-DB15-3		約4-#8		約#4@15cm		15C112	可探測60cm
104	A6-A-DB15-1		約5-#10		約#4@12cm		16B7	
105	A6-A-DB15-2		約5-#10		約#4@12cm		16B5	
106	A6-A-DB15-3		約5-#10		約#4@12cm		16B5	
107	A6-A-DB16-1		約4-#8		約#4@15cm		16C112	可探測60cm
108	A6-A-DB16-2		約4-#8		約#4@15cm		16C116	可探測60cm
109	A6-A-DB16-3		約4-#8		約#4@15cm		16C105	可探測60cm
110	A6-A-DB16-1		約6-#10		約#4@12cm		17B5	
111	A6-A-DB16-2		約6-#10		約#4@12cm		17B5	

編號	探測位置	柱、樑、板、牆	主筋號數及支數	新筋號數及間距		標件編號	備註
				垂直向鋼筋號數及間距	水平向鋼筋號數及間距		
54	A3-A-DC8-3		約4-#8		約#4@15cm	8C107	可探測60cm
55	A3-A-DB8-1-1		約4-#10		約#4@10cm	9B5	
56	A3-A-DB8-1-2		約3-#10		約#4@10cm	9B5	
57	A3-A-DB8-2-1		約4-#10		約#4@10cm	9B7	
58	A3-A-DB8-2-2		約2-#10		約#4@10cm	9B7	
59	A3-A-DB8-3		約4-#10		約#4@10cm	9B1	可探測60cm
60	A6-A-DC9-1		約4-#8		約#4@15cm	9C118	可探測60cm
61	A6-A-DC9-2		約5-#8		約#4@15cm	9C112	可探測60cm
62	A6-A-DC9-3		約4-#8		約#4@15cm	9C107	可探測60cm
63	A6-A-DB9-1-1		約5-#10		約#4@12cm	10B5	
64	A6-A-DB9-1-2		約1-#10		約#4@12cm	10B5	
65	A6-A-DB9-2(測)		約1-#10		約#4@10cm	10B1	
66	A6-A-DB9-3		約2-#10		約#4@12cm	10B11	可探測45cm
67	A6-A-DC10-1		約4-#10		約#4@15cm	10C116	可探測60cm
68	A6-A-DC10-2		約3-#10		約#4@15cm	10C110	可探測60cm
69	A6-A-DC10-3		約4-#8		約#4@15cm	10C107	可探測60cm
70	A6-A-DB10-1-1		約5-#10		約#4@12cm	11B5	
71	A6-A-DB10-1-2		約1-#10		約#4@12cm	11B5	
72	A6-A-DB10-2		約5-#10		約#4@12cm	11B11	可探測45cm
73	A6-A-DB10-3		約4-#10		約#4@15cm	11B1	可探測45cm
74	A6-A-DC11-1		約4-#8		約#4@15cm	11C105	可探測60cm
75	A6-A-DC11-2		約4-#8		約#4@12cm	11C112	可探測60cm
76	A6-A-DC11-3		約4-#8		約#4@15cm	11C118	可探測60cm
77	A6-A-DB11-1		約3-#10		約#4@15cm	12B11	
78	A6-A-DB11-2(測)		約1-#10		約#4@10cm	12B1	
79	A6-A-DB11-3		約4-#10		約#4@10cm	12B1	可探測45cm
80	A6-A-DC12-1		約4-#8		約#4@15cm	12C118	可探測60cm
81	A6-A-DC12-2		約4-#8		約#4@15cm	12C113	可探測60cm
82	A6-A-DC12-3		約4-#8		約#4@15cm	12C105	可探測60cm

編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋數及支數 垂直向鋼筋數及高度	補筋數及高度 水平向鋼筋數及高度	柱、編號	備註
112	A6-A-DB16-3		約2-#8	約#4@10cm	17B1	可探測30cm
113	A6-A-DB17-1		約4-#8	約#4@15cm	17C107	可探測60cm
114	A6-A-DB17-2		約4-#8	約#4@15cm	17C113	可探測60cm
115	A6-A-DB17-3		約4-#8	約#4@15cm	17C105	可探測60cm
116	A6-A-DB17-1		約3-#10	約#4@15cm	18B8	
117	A6-A-DB17-2		約6-#10	約#4@12cm	18B5	
118	A6-A-DB17-3		約6-#10	約#4@12cm	18B5	
119	A6-A-DB18-1		約4-#8	約#4@15cm	18C110	可探測60cm
120	A6-A-DB18-2		約4-#8	約#4@15cm	18C105	可探測60cm
121	A6-A-DB18-3		約4-#8	約#4@15cm	18C112	可探測60cm
122	A6-A-DB18-1		約5-#10	約#4@12cm	19B7	
123	A6-A-DB18-2		約5-#10	約#4@12cm	19B5	
124	A6-A-DB18-3		約3-#8	約#4@12cm	19B11	可探測45cm
125	A6-A-DB19-1		約4-#8	約#4@15cm	19C105	可探測60cm
126	A6-A-DB19-2		約5-#8	約#4@15cm	19C112	可探測60cm
127	A6-A-DB19-3		約5-#8	約#4@15cm	19C107	可探測60cm
128	A6-A-DB19-1		約3-#10	約#4@15cm	20B8	
129	A6-A-DB19-2		約6-#10	約#4@12cm	20B7	
130	A6-A-DB19-3		約5-#10	約#4@15cm	20B5	
131	A6-A-DB20-1		約5-#8	約#4@15cm	20C112	可探測60cm
132	A6-A-DB20-2		約5-#8	約#4@15cm	20C107	可探測60cm
133	A6-A-DB20-3		約4-#8	約#4@15cm	20C113	可探測60cm
134	A6-A-DB20-1		約5-#10	約#4@15cm	21B5	
135	A6-A-DB20-2		約5-#10	約#4@15cm	21B7	
136	A6-A-DB20-3		約3-#8	約#4@12cm	21B1	可探測30cm
137	A6-A-DB21-1		約4-#8	約#4@15cm	21C105	可探測60cm
138	A6-A-DB21-2		約4-#8	約#4@15cm	21C112	可探測60cm
139	A6-A-DB21-3		約4-#8	約#4@15cm	21C118	可探測60cm
140	A6-A-DB21-1		約3-#10	約#4@15cm	22B8	


編號	探測位置	柱、樑 版、牆	主筋數及支數 垂直向鋼筋數及高度	補筋數及高度 水平向鋼筋數及高度	柱、編號	備註
141	A6-A-DB21-2		約5-#10	約#4@15cm	22B7	
142	A6-A-DB21-3		約5-#10	約#4@15cm	22B5	
143	A6-A-DB22-1		約4-#8	約#4@15cm	22C107	可探測60cm
144	A6-A-DB22-2		約4-#8	約#4@15cm	22C112	可探測60cm
145	A6-A-DB22-3		約4-#8	約#4@15cm	22C115	可探測60cm
146	A6-A-DB22-1		約4-#10	約#4@15cm	23B7	
147	A6-A-DB22-2		約5-#10	約#4@15cm	23B5	
148	A6-A-DB22-3		約3-#8	約#4@12cm	23B1	可探測30cm
149	A6-A-DB23-1		約4-#8	約#4@15cm	23C107	可探測60cm
150	A6-A-DB23-2		約5-#8	約#4@15cm	23C113	可探測60cm
151	A6-A-DB23-3		約4-#8	約#4@15cm	23C105	可探測60cm
152	A6-A-DB23		約3-#10	約#4@15cm	24B8	
153	A6-A-DB23-2		約5-#10	約#4@15cm	24B5	
154	A6-A-DB23-3		約3-#8	約#4@12cm	24B1	可探測30cm
155	A6-A-DB24-1		約4-#8	約#4@15cm	24C118	可探測60cm
156	A6-A-DB24-2		約5-#8	約#4@15cm	24C113	可探測60cm
157	A6-A-DB24-3		約5-#8	約#4@15cm	24C116	可探測60cm
158	A6-A-DB24-1		約8-#4	約#4@15cm	R1B3	
159	A6-A-DB24-2		約4-#10	約#4@15cm	R1B5	
160	A6-A-DB24-3		約5-#10	約#4@15cm	R1B7	

Imagescan: (3)A6-A-DC1 2 1.XF=

Date / Time: 2015-07-28 18:13:57

SSN: 30009005

[mm]

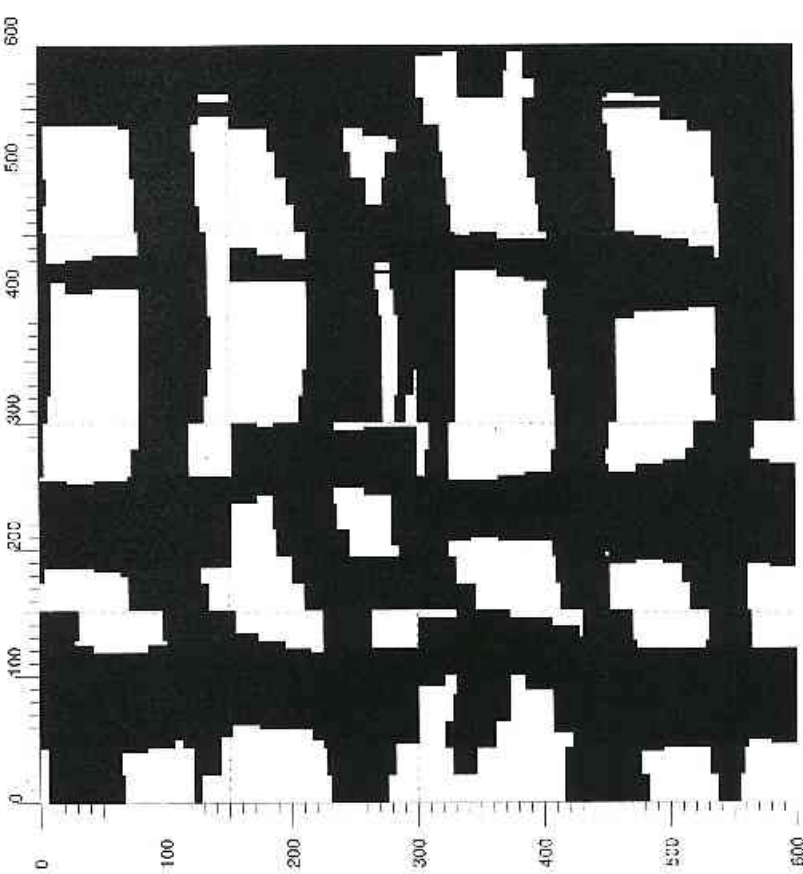

Customer: ---

Location: (3)A6-A-DC1-2.1

Operator: ---

Comment:

三級(正負) : 約5-#10
接觸(水平) : 約#4@10cm
條件編號 : 1C112
備註 : ---


本試驗相對應位置負責

Imagescan: (4)A6-A-DC1 2 2.XF=

Date / Time: 2015-07-28 18:14:44

SSN: 30008005

[mm]

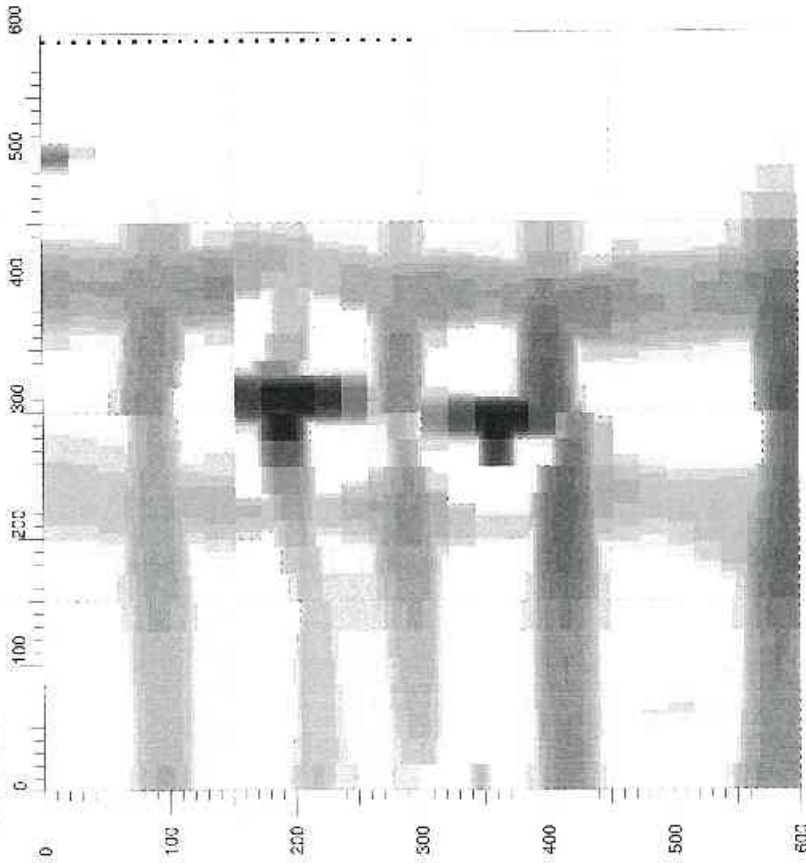

Customer: ---

Location: (4)A6-A-DC1-2.2

Operator: ---


Comment:

下段(正負) : 約4-#10
接觸(水平) : 約#4@10cm
條件編號 : 1C112
備註 : ---

本試驗相對應位置負責

Imagescan: (7)A6-A-DB1-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:33:11 SSN: 34514009 [mm]

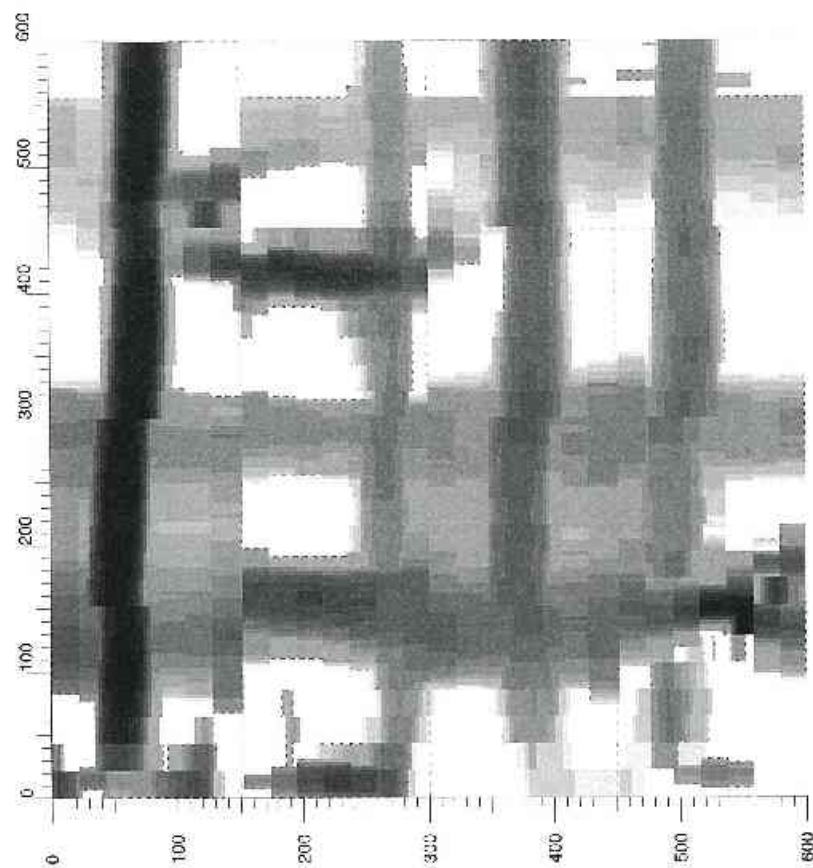

Customer: ---

Location: (7)A6-A-DB1-1-1 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4#10
細筋(水平筋) : 約4#10cm
材料規格 : 2G248
図

本試験区域は検査位置表


File Name: W:\ProgramData\15-07\150728\163311\7A6-A-DB1-1-1-1.XFF

Project: PM0003

1 / 1

Imagescan: (8)A6-A-DB1-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 16:00:06 SSN: 34514008 [mm]

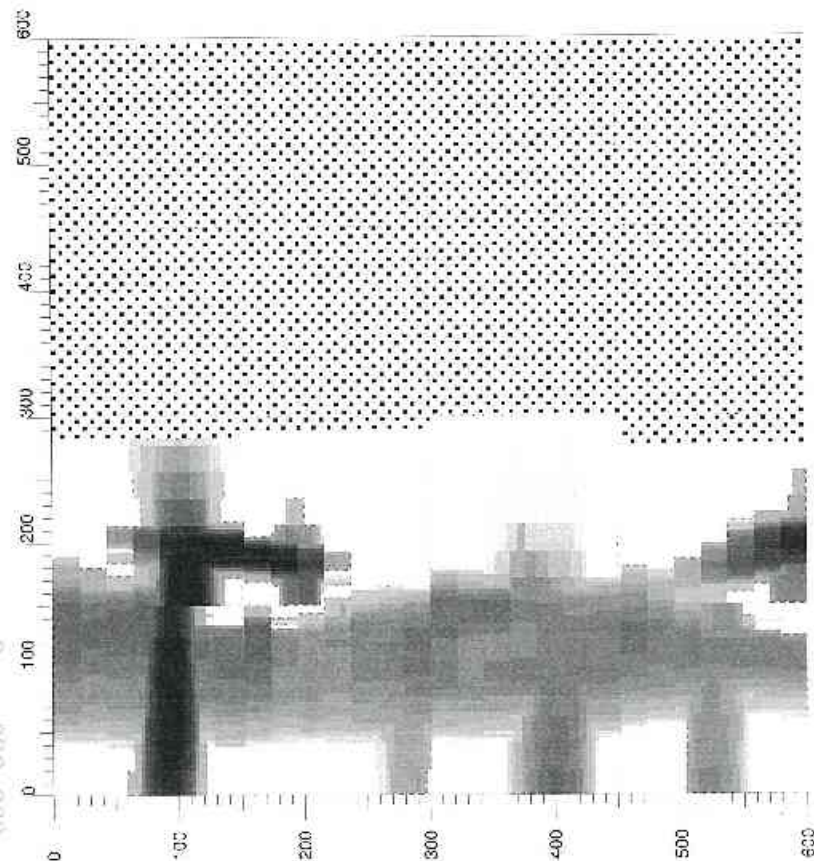

Customer: ---

Location: (8)A6-A-DB1-1-2 Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約2#10
細筋(水平筋) : 約4#10cm
材料規格 : 2G248
図

本試験区域は検査位置表

File Name: W:\ProgramData\15-07\150728\160006\8A6-A-DB1-1-2.XFF

Project: PM0003


1 / 1

Imagescan:
(10)A6-A-DB1-2-2.X=FF

Date / Time:	2015-07-28 16:15:37	SSN: 34514009	πππ]
--------------	---------------------	---------------	------

SSN: 34514009

[100]

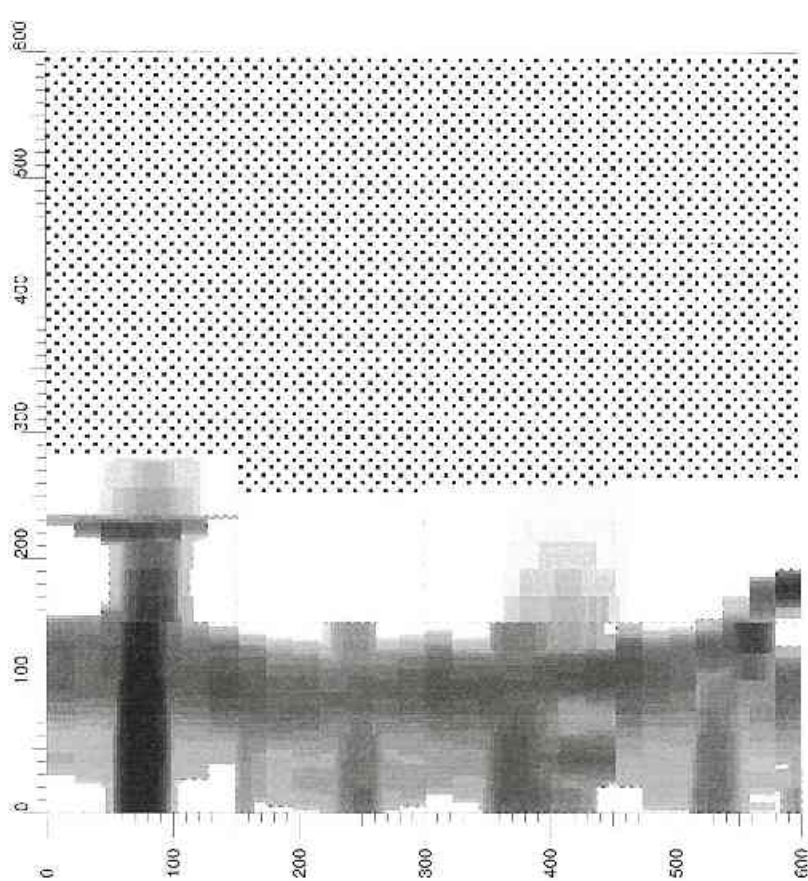

Customer:

Location: (10)Ag-A-DEI-2-2

Operator: ---

Comment:

王昶(王昶)
趙昶(王昶)
王昶(王昶) : 20246
王昶(王昶) : 20246


本館編輯部

[Tracescan: (9)A6-A-DB1 2 1 XFF]

Date / Time: 2015-07-28 15:14:15

ISSN: 34514009

[cm]

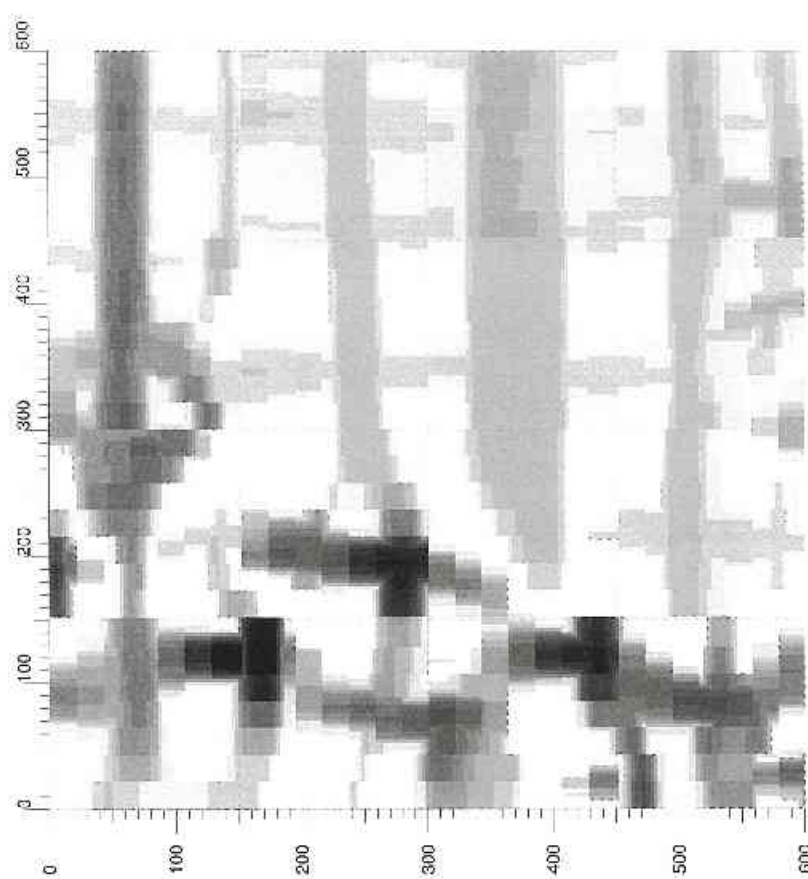

Customer:

Location: '91&6-A-D#1-2-1

Operator:

Comment:

主筆(王直銘) : 25-10
副筆(水山範) : 25-10
保存編纂 : 25-10


紅江國三無錫縣志卷之七

Imagescan: (11)AG-A-DB1-3.XPF

Date / Time: 2015-07-28 16:27:45

SSN: 34514009

[mm]

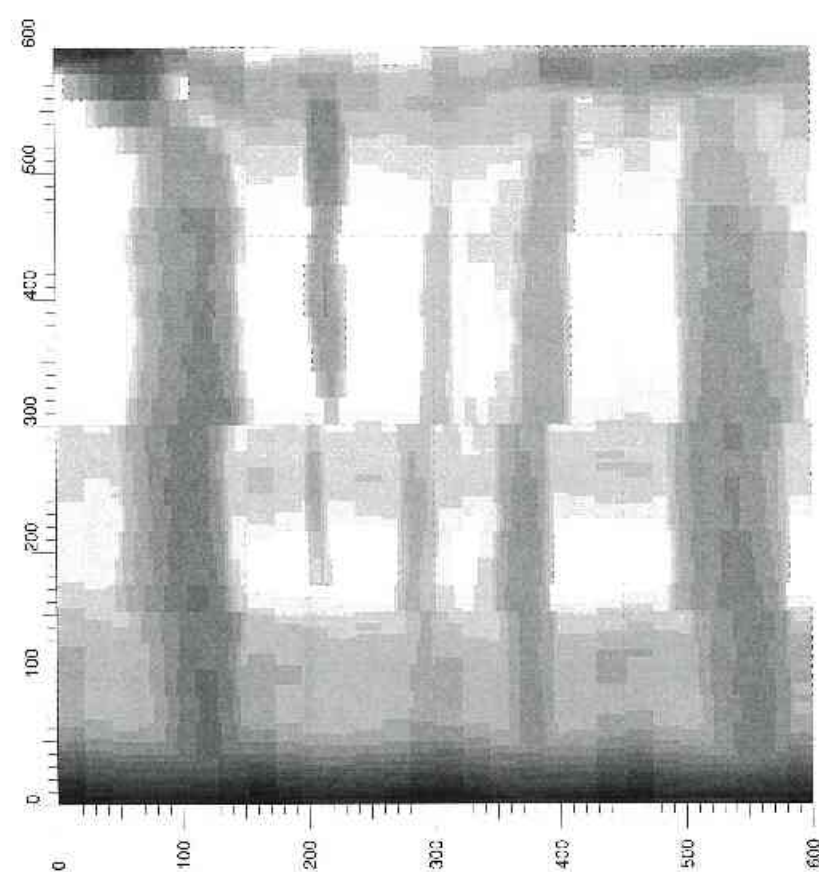

Customer: ---

Location: (11)AG-A-DB1-3

Operator: ---

Comment:


主體(手書) : 第5-#10
施印(本手書) : 第4@-3cm
標準編號 : 2B243
備註 : 可發測60cm
本試驗室對檢測位置負責

Imagescan: (12)AG-A-DC2-1.XPF

Date / Time: 2015-07-28 14:37:02

SSN: 34514009

[mm]

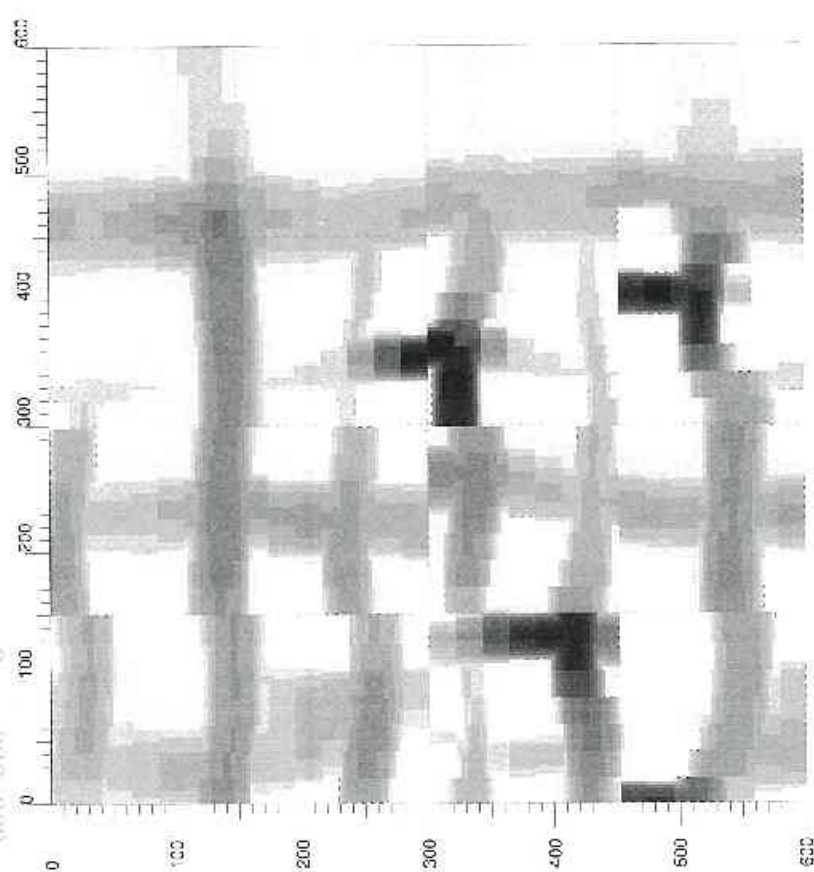

Customer: ---

Location: (12)AG-A-DC2-1

Operator: ---

Comment:


主體(手書) : 第5-#10
施印(本手書) : 第4@15cm
標準編號 : 2B105
備註 : 可發測60cm
本試驗室對檢測位置負責

Imagescan: (15)A6-A-DB2-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:37:13

SSN: 30039005

[mm]

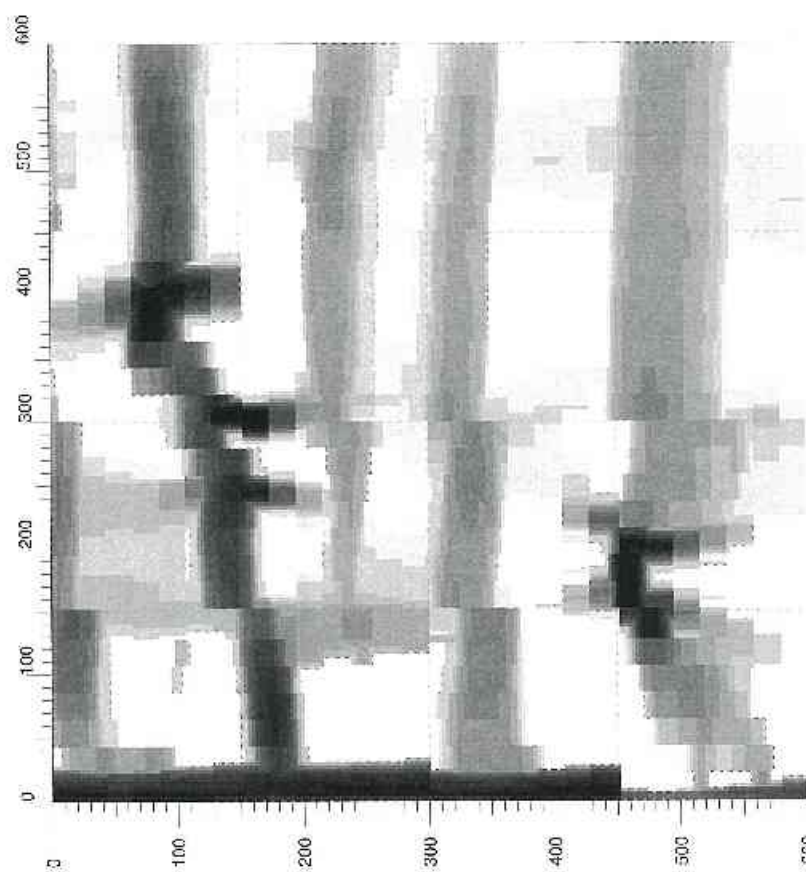

Customer: ---

Location: (15)A6-A-DB2-1-1

Operator: ---

Comment:

二面(背面) : 約4.410
二面(正面) : 約4.410
二面(背面) : 約4.410
二面(正面) : 約4.410


本式輸出データは、

Imagescan: (15)A6-A-DB2-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:37:50

SSN: 30039005

[mm]

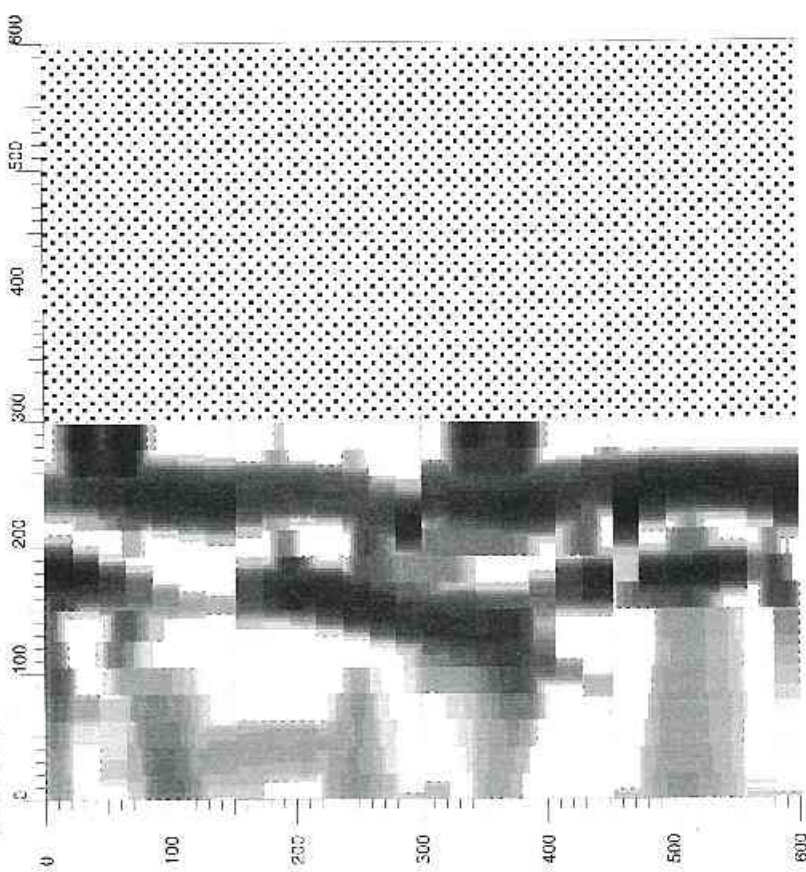

Customer: ---

Location: (15)A6-A-DB2-1-2

Operator: ---

Comment:

二面(背面) : 約2.410
二面(正面) : 約2.410
二面(背面) : 約2.410
二面(正面) : 約2.410


本式輸出データは、

Imagescan: (17)A5-A-0B2-2.XFF

Date / Time:	2015-07-28 14:40:21	SSN: 30036005	[mm]
--------------	---------------------	---------------	------

ISSN: 30036005

[III]

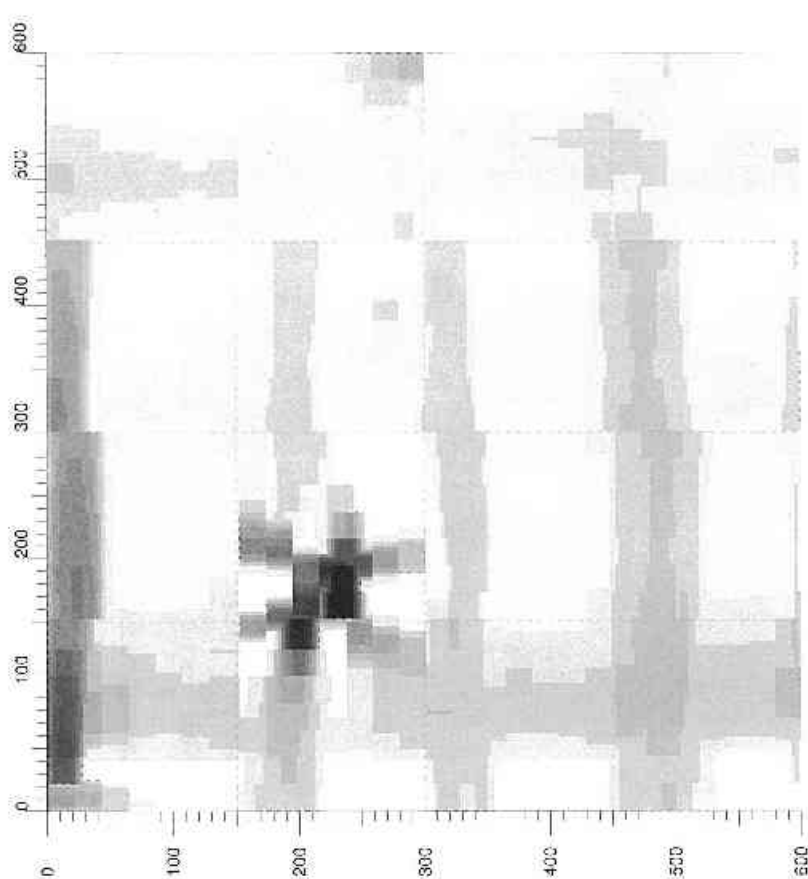

Customer: ...

Location: (17)AG-A-DB2-2

Operator:

Comment:

主軸(垂直軸) : 約4.410
 副軸(水平軸) : 約4@10cm
 保仁紙張 : 3B1
 可採測60cm

木 式 機 油 檢 測 包 含

in Stargard: 104.087 - 07.75007765; in Berlin: 104.07499 - 52.11044; in Hamburg: 10.00000000; in Köln: 10.755 - 50.922


... et

Imagescan: (21)A6-A-DC3-3.X/T

Date / Time: 2015-07-28 14:31:21

SSN: 34514009

[mm]

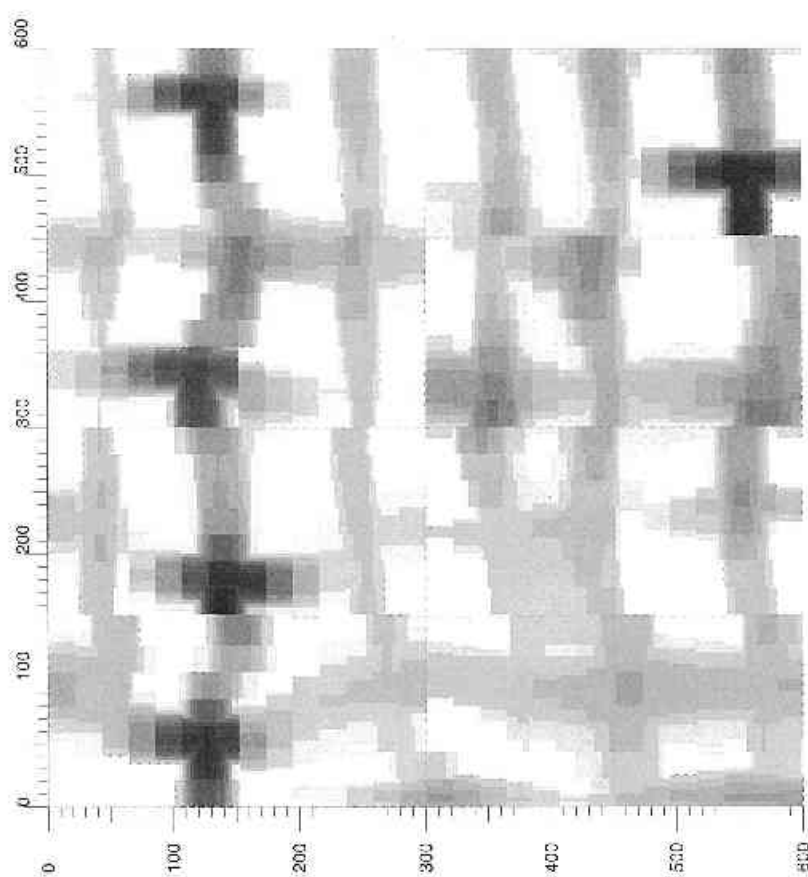

Customer: ---

Location: (21)A6-A-DC3-3

Operator: ---

Comment:

土版(重五版) : 約5-#10
網版(次重版) : 約#4@15mm
標件編號 : 8C-07
備註 : 可校測60cm

本試驗室對檢測位置負責

File Name: W:\03\img\104007~02\10407\A6-A-DC3-3\20150728143121\20150728143121\A6-A-DC3-3\03\A6-A-DC3-3.X/T

Page: 1


F: 0003

Imagescan: (22)A6-A-DB3-1-1.X/FF

Date / Time: 2015-07-28 14:26:50

SSN: 30009005

[mm]

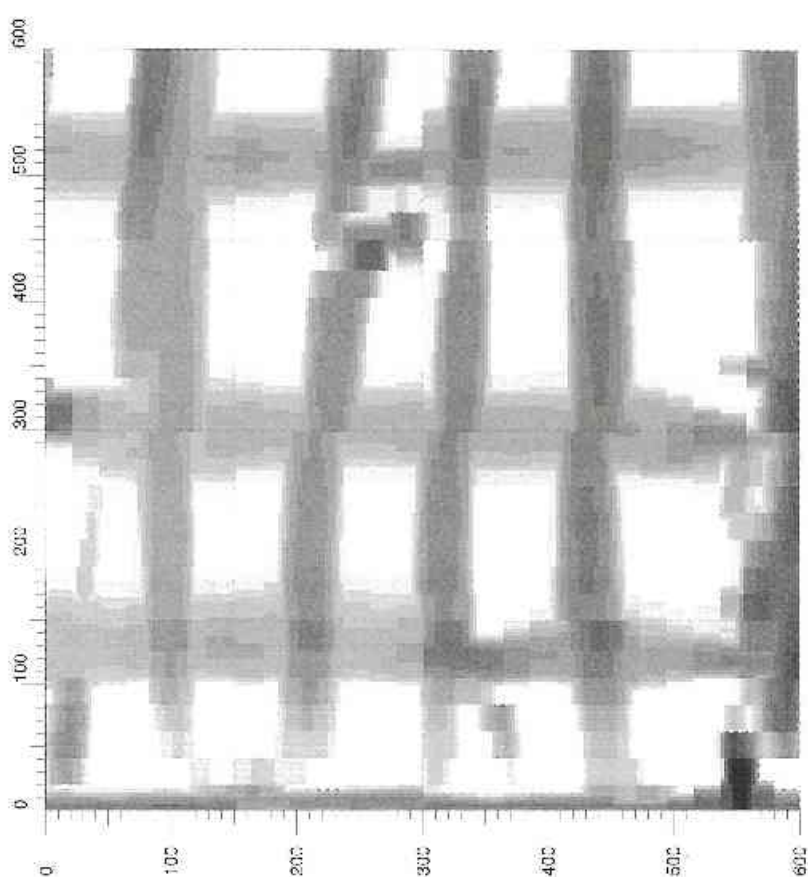

Customer: ---

Location: (22)A6-A-DB3-1-1

Operator: ---

Comment:

土版(重五版) : 約4-#10
網版(次重版) : 約#4@10cm
標件編號 : 4R8
備註 : ---

本試驗室對檢測位置負責

File Name: W:\03\img\104007~02\10407\A6-A-DB3-1-1\20150728142650\20150728142650\A6-A-DB3-1-1.X/FF

Page: 1


F: 0003

Imagescan: (23)A6-A-DB3-1-2.XIF

Date / Time: 2015-07-28 14:27:43

SSN: 300030006

[mm]

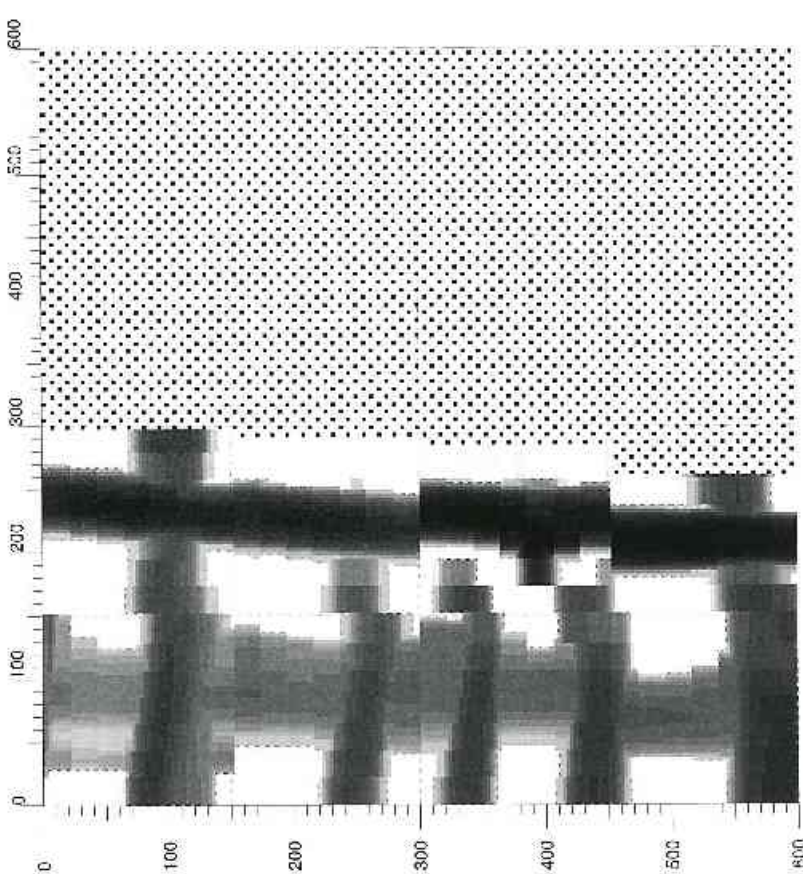

Customer: ---

Location: (23)A6-A-DB3-1-2

Operator: ---

Comment:

主面(垂直面) : 約3-#10
背面(水平面) : 約4@10cm
押付部数 : 4B5
注 : -

本試験室の検測位置図表

File Storage: W:\Data\A6-A-DB3-1-2\A6-A-DB3-1-2.XIF

Project: 3000000


1 / 1

Imagescan: (24)A6-A-DB3-2(1).XIF

Date / Time: 2015-07-28 14:30:07

SSN: 300090005

[mm]

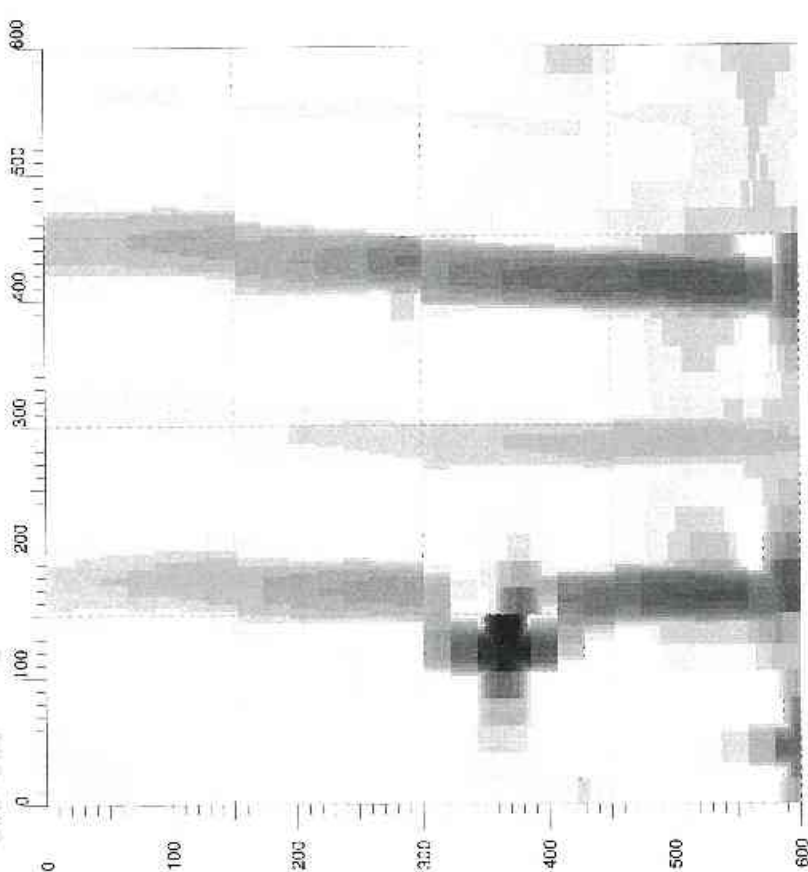

Customer: ---

Location: (24)A6-A-DB3-2(1)

Operator: ---

Comment:

主面(垂直面) : 約1-#10
背面(水平面) : 約4@10cm
押付部数 : 4G1
注 : -

本試験室の検測位置図表

File Storage: W:\Data\A6-A-DB3-2(1)\A6-A-DB3-2(1).XIF

Project: 3000000


1 / 1

Imagescan: (25)A6-A-DB3-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 4:32:53

SSN: 30009005

[mm]

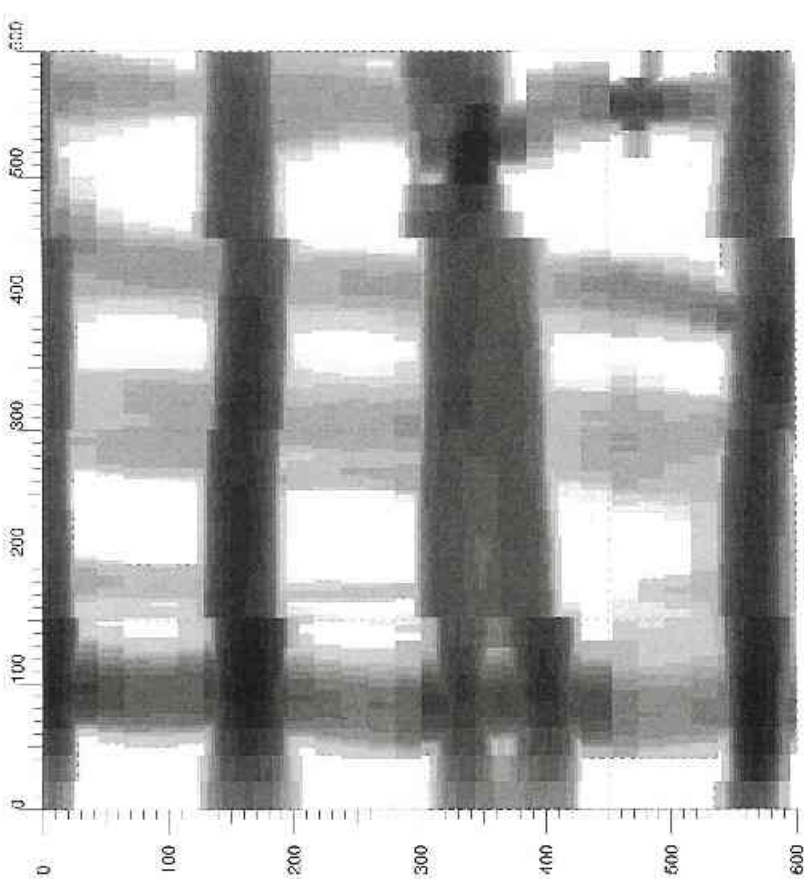

Customer: ---

Location: (25)A6-A-DB3-3

Operator: ---

Comment:

主鏡(垂直鏡) : 鏡5-#10
副鏡(水平鏡) : 鏡4@10cm
標準編號 : 4B-1
備註 : 可深測80cm

本式鏡出射線位置負置

File-Source: \\192.168.1.4\PS-1\19108-310\150728\43253253\25A6-A-DB3-3.XFF

Project: 300003


1 / 1

Imagescan: (26)A6-A-DC4-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:16:27

SSN: 3451-009

[mm]

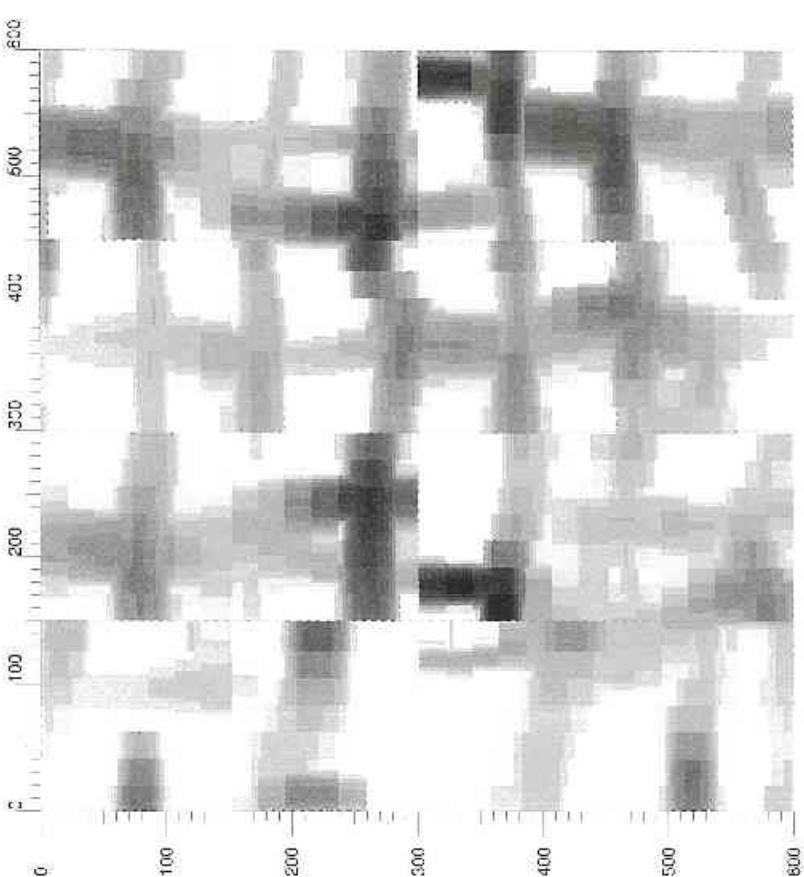

Customer: ---

Location: (26)A6-A-DC4-1

Operator:

Comment:

主鏡(垂直鏡) : 鏡4-#10
副鏡(水平鏡) : 鏡4@15cm
標準編號 : 4C-110
備註 : 可深測60cm

本式鏡出射線位置負置

File-Source: \\192.168.1.4\PS-1\19108-310\150728\141627\26A6-A-DC-1.XFF

Project: 300003


1 / 1

Imagescan: (27)A6-A-DC4-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:23:19

SSN: 34514009

[mm]

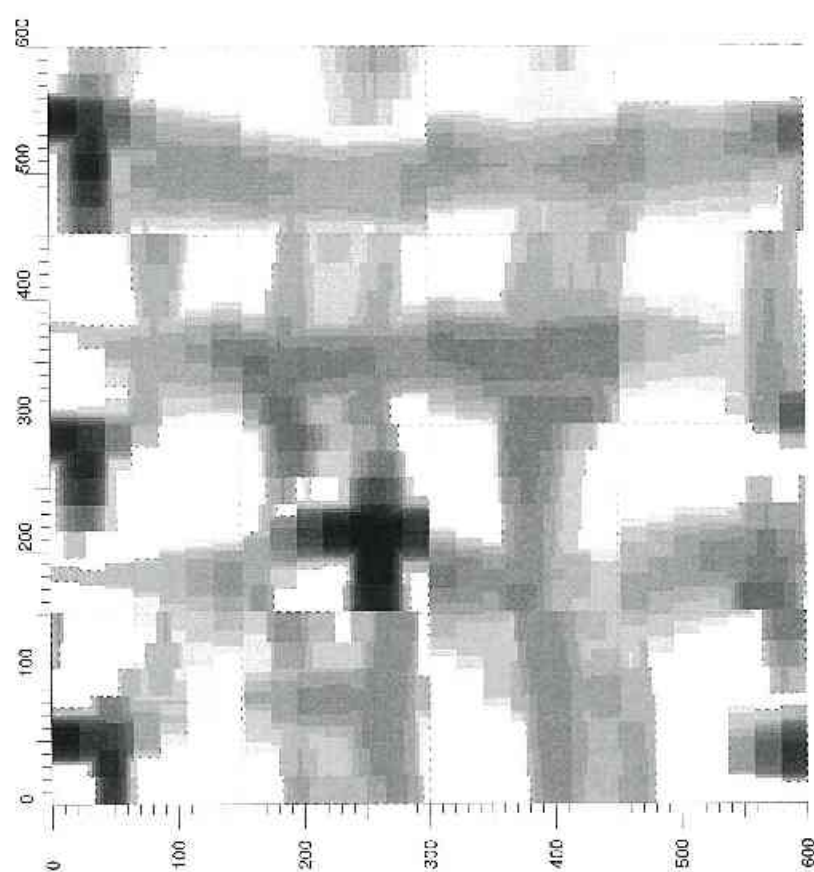

Customer: ---

Location: (27)A6-A-DC4-2

Operator: ---

Comment:

工研(無背筋) : 804-#8
線型(小背筋) : 804@15cm
構件編號 : 4C105
註 : 可探測80cm
本式磁場對位圖實景

File Storage: V:\PCScan\15-07-28\20150728_142319_27A6-A-DC4-2.XFF

Page: 1


Page: 1

Imagescan: (28)A6-A-DC4-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:22:45

SSN: 34514009

[mm]

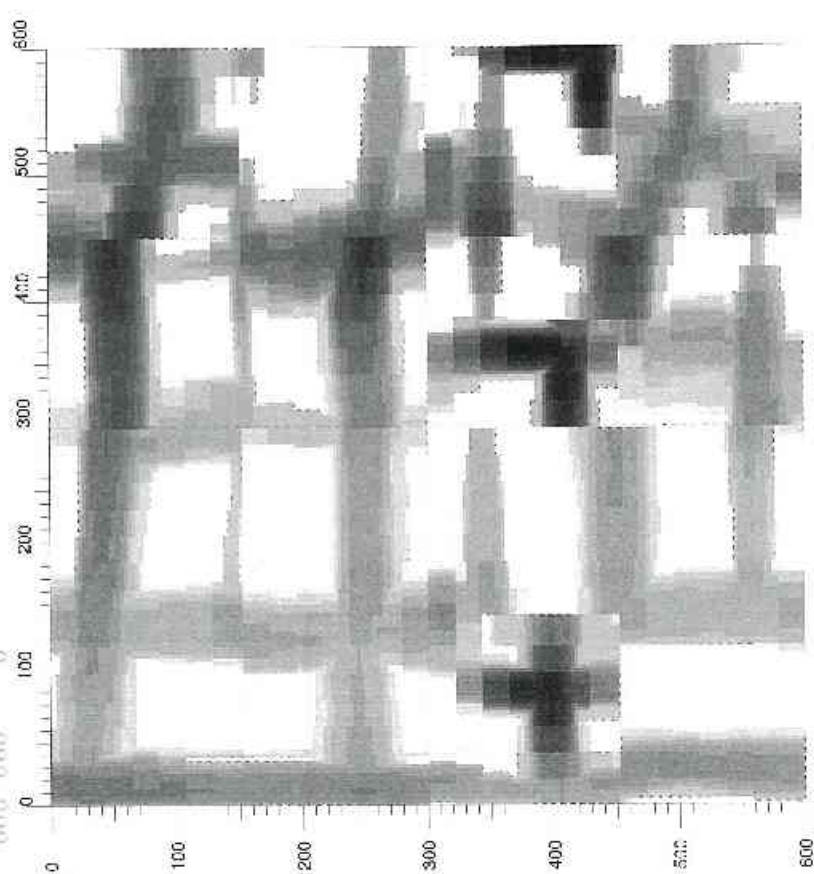

Customer: ---

Location: (28)A6-A-DC4-3

Operator: ---

Comment:

工研(無背筋) : 805-#10
線型(小背筋) : 804@15cm
構件編號 : 4C112
註 : 可探測80cm

File Storage: V:\PCScan\15-07-28\20150728_142245_28A6-A-DC4-3.XFF

Page: 1

Page: 1


Imagescan:
(31)A6-A-DB4-3.XFF

Date/Time:

2015-07-28 14:23:10

[mm]

SSN: 30009005

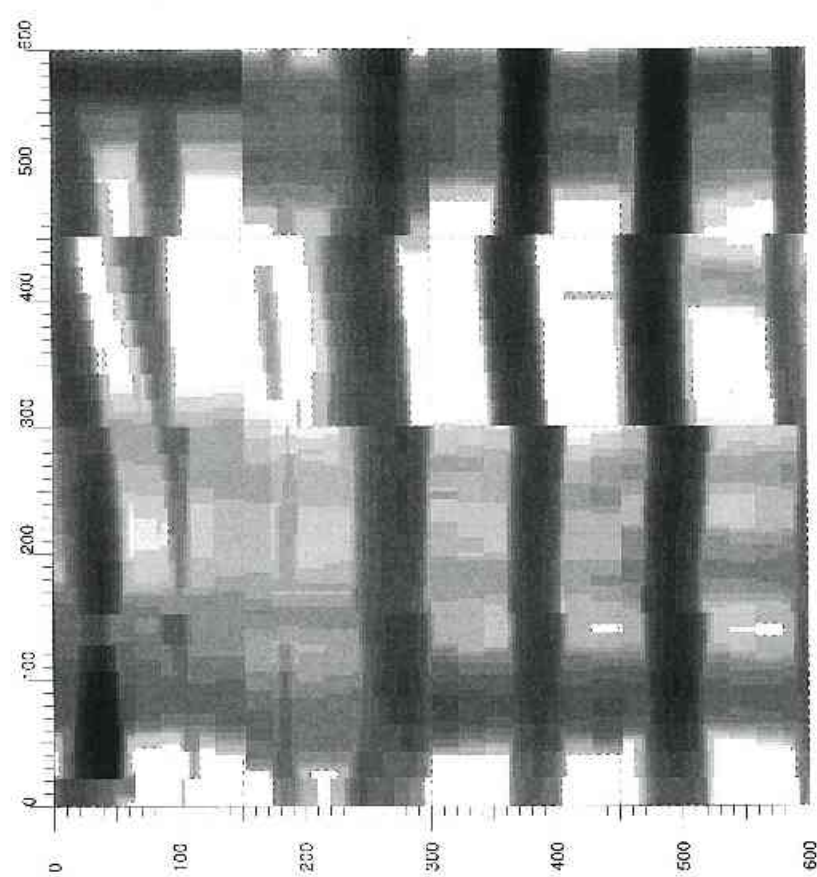

Customer: ---

Location: (31)A6-A-DB4-3

Operator:

Comment:

主筋(豆豉粉) : 約5-#10
 支筋(水平筋) : 約#4@10cm
 零件系統 : 5B1
 備註 : 可調整60cm

本試驗園對檢測室置留鼠

3000 1015 011

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/051449>; this version posted May 17, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Protocol:

Procedures

12


Imagemscan: (22)A6-A-DC5-1.XFF

Date / Time:

2016-07-28 14:09:27

SSN: 34514009 [mm]

[17]

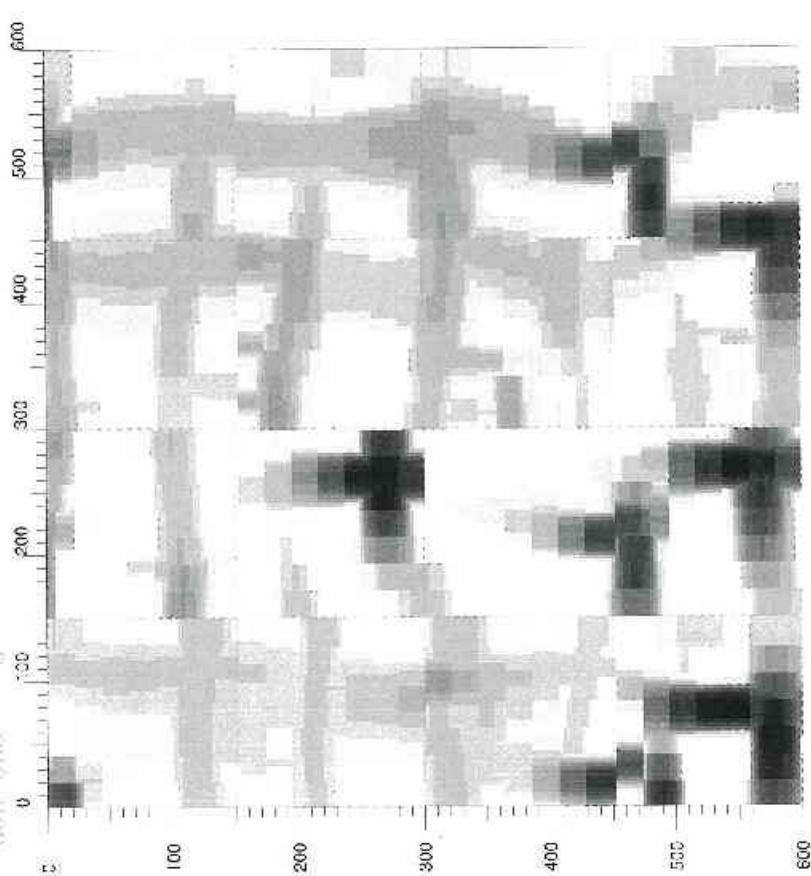

Customer:

Location: 1321A8-A-DC5.1

Operator: ---

Comment:

三箱(平吉館)
進船(水・平船)
牛乳線 5011g
5-#5
5, #4 @ 5cm
可採測 60cm

本書は、本書の著者である、

Examples are


[illegible]

Patient:

P/00:03

Imagescan: (35)A6-A-DB5-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:32:53 SSN: 30009005 [mm]

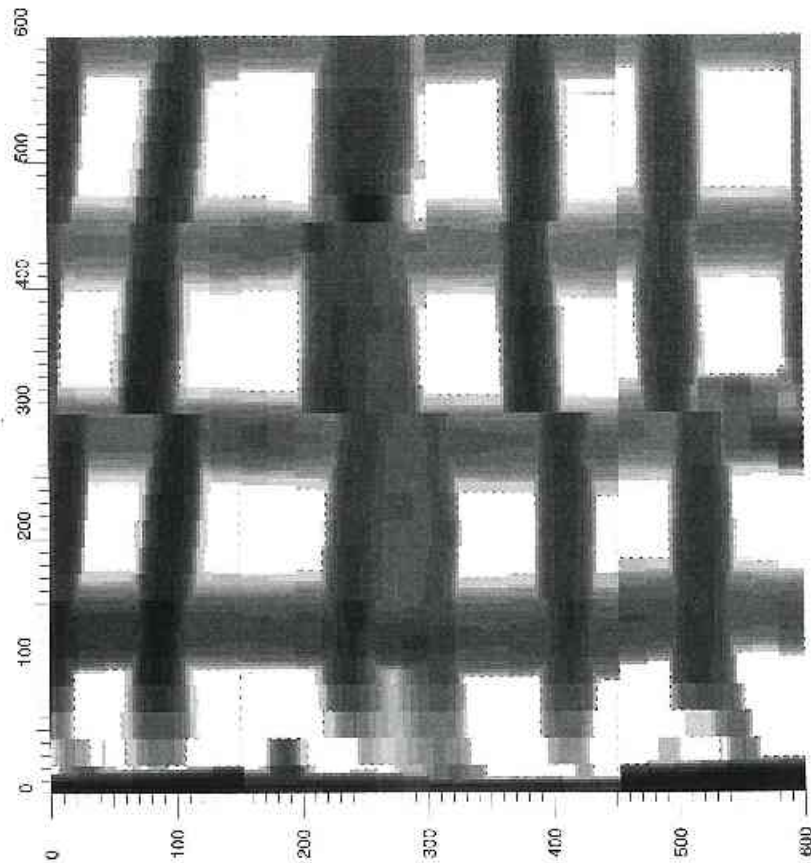

Customer: ---

Location: (35)A6-A-DB5-1-1 Operator: ---

Comment:

工部(平百部) : 約4-#10
通部(平百部) : 約4-#10cm
材料編號 : 6B5
備註 : ---


本式製造物検査員責

File Size: 90C Width: 600mm Height: 600mm File Name: (35)A6-A-DB5-1-1.XFF

Page: 1/1

Imagescan: (36)A6-A-DB5-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:10:30 SSN: 30009005 [mm]

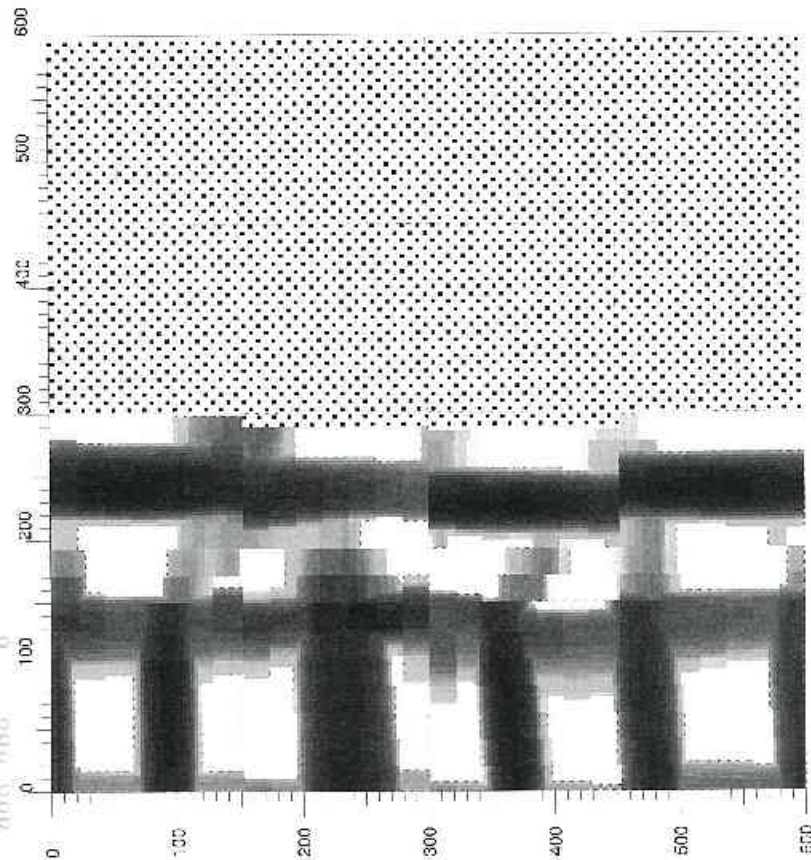

Customer: ---

Location: (36)A6-A-DB5-1-2 Operator: ---

Comment:

工部(平百部) : 約3-#10
通部(平百部) : 約4-#10cm
材料編號 : 6B5
備註 : ---

本式製造物検査員責

File Size: 90C Width: 600mm Height: 600mm File Name: (36)A6-A-DB5-1-2.XFF


Page: 1/1

Imagescan: (37)A6-A-DB5-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:13:50

50060007 NSS

[77]

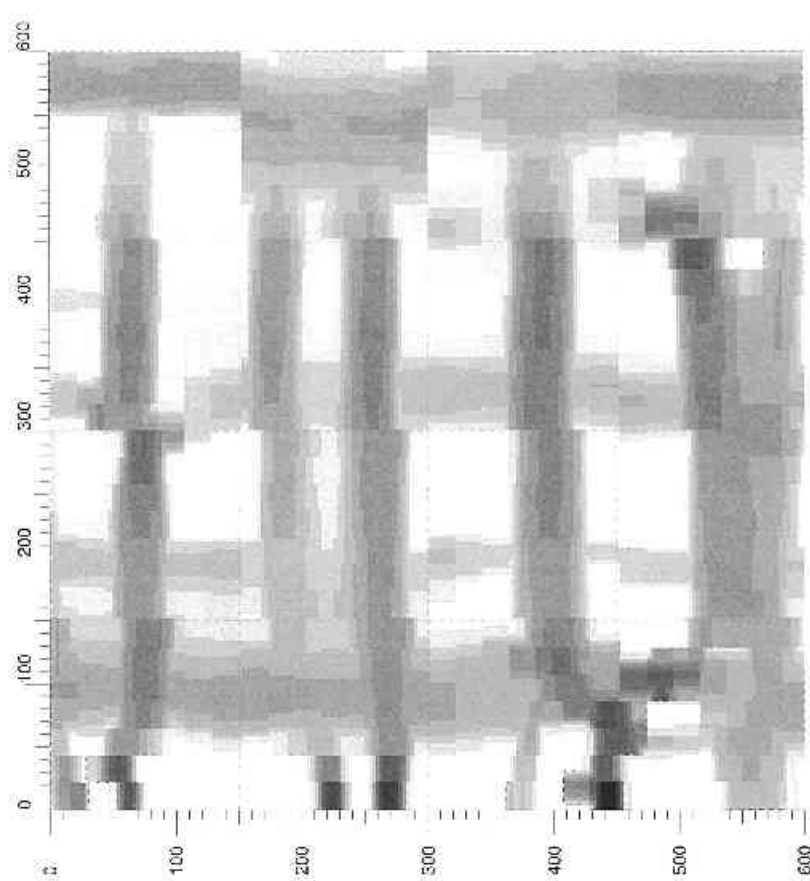

Customer:

Location: (37)A6-A-DB5-2

Operator: —

Comment:

三筋(五五筋) 約5-#10
起筋(水平筋) 約#4@10cm
棒作編號 3-B11
管 註 可深埋60cm

人試驗事型檢測位置位置

[illegible]

Project: P-00303


1

Imagescan:
(28)A6-A-DB5-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 14:15:22

SSN: 30009005

[mm]

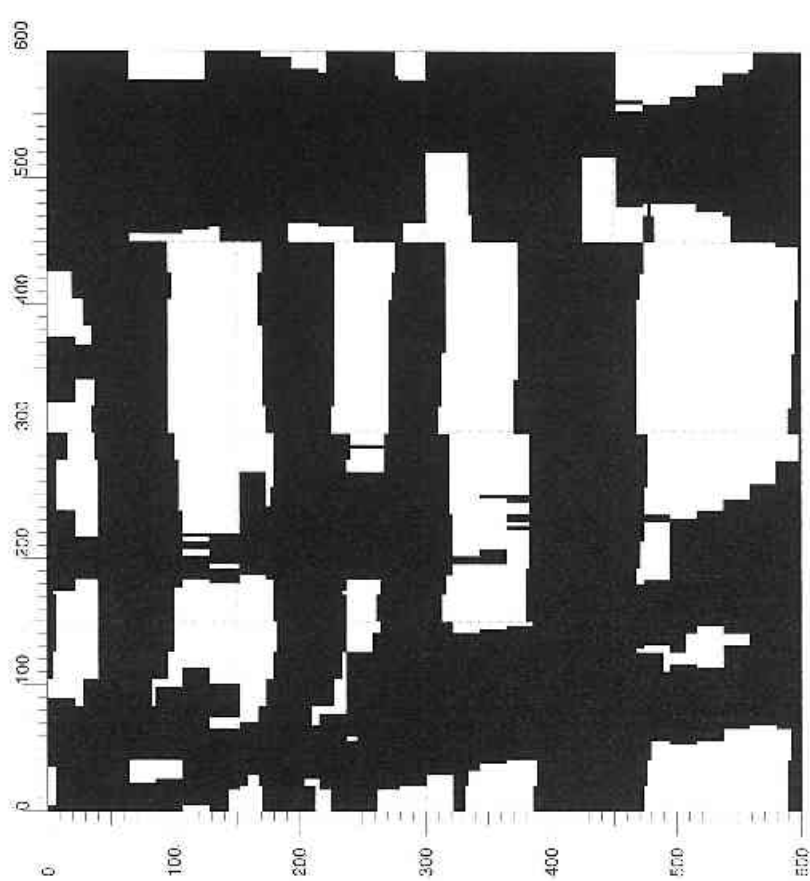

Customer:

Location: (35)A6-A-CB5-3

Operator: ...

Comment:

主箱(含蓋板) : 約5-#10
運到(水平切) : 約#2@15cm
零件編號 : 6B1
備註 : 可裝到150cm

木試験体材料檢測位置圖說

File 00000:

Frage: 100
Antwort: 100


100

Imagescan: (39)A6 A DC6-1.XFF

Date / Time: 2015-07-26 13:58:53

SSN: 34514038

[mm]

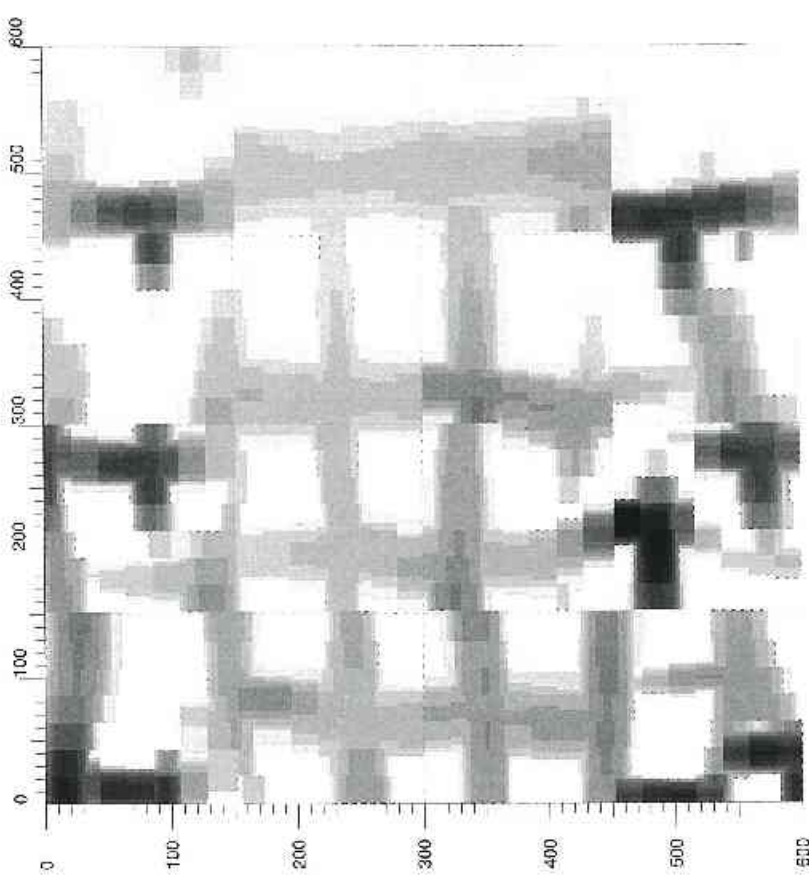

Customer: ...

Location: (39)A6 A DC6-1

Operator: ...

Comment:

主面(垂直面) : 約4.48
副面(水平面) : 約4.15cm
操作距離 : 60105
備註 : 可探測60cm

本試驗係針對檢測位置與度

File Name:

(39)A6 A DC6-1.XFF

Project:


35008

Imagescan: (40)A6 A DC6-2.XFF

Date / Time: 2015-07-26 14:01:17

SSN: 34514039

[mm]

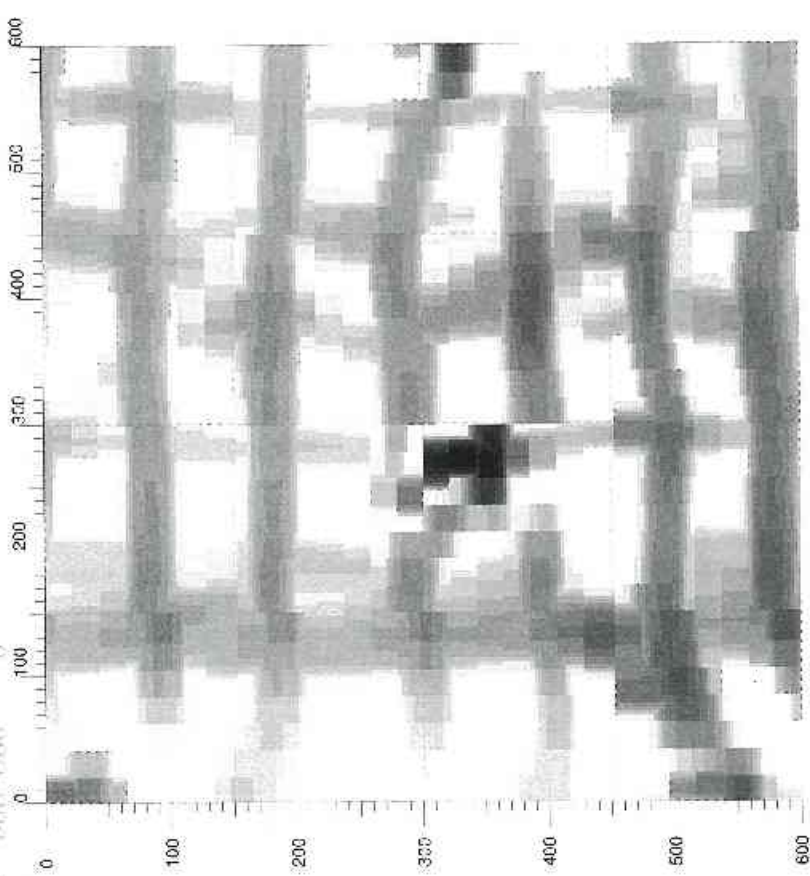

Customer: ...

Location: (40)A6 A DC6-2

Operator: ...

Comment:

主面(垂直面) : 約5.410
副面(水平面) : 約4.15cm
操作距離 : 60110
備註 : 可探測60cm

本試驗係針對檢測位置與度

File Name:

(40)A6 A DC6-2.XFF

Project:


35008

Imagescan: (43)A6-A-DB6-1-2.XFF

Date/Time: 2015-07-28 14:00:04

SSN: 30039005

[mm]

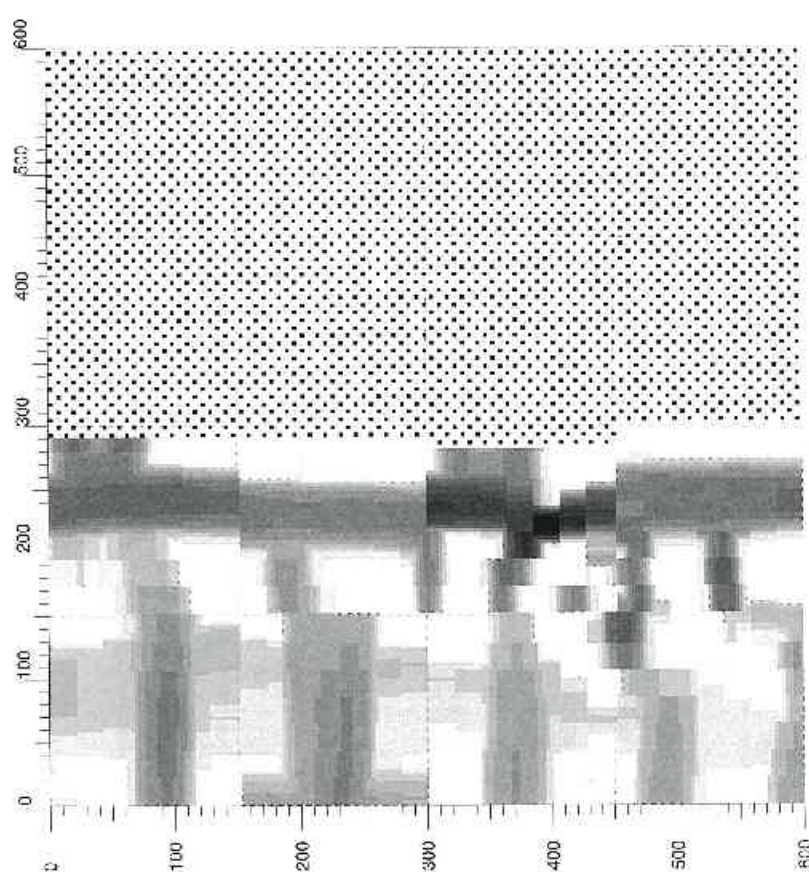

Customer: ---

Location: (43)A6-A-DB6-1-2

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約2-#10
主筋(水平筋) : 約#4@12cm
設計確認 : 7B7 監


△武蔵管線建設株式会社

Imagescan: (44)A6-A-DB6-2(1).XFF

Date/Time: 2015-07-28 14:04:10

SSN: 30009005

[mm]

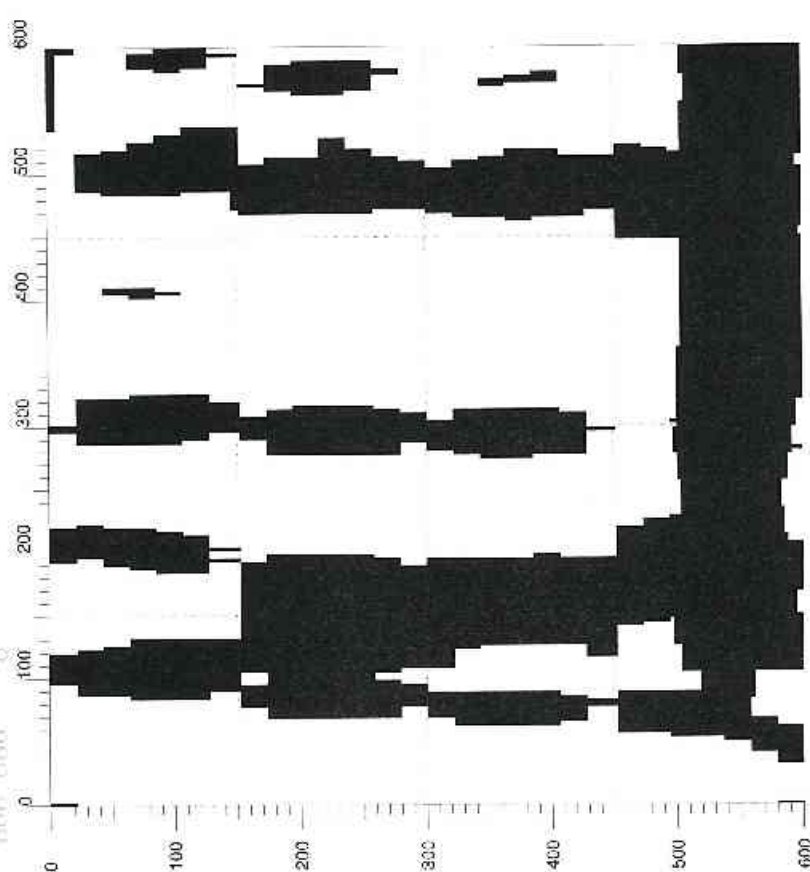

Customer: ---

Location: (44)A6-A-DB6-2(1)

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約1-#10
主筋(水平筋) : 約#4@10cm
設計確認 : 7G1 監


△武蔵管線建設株式会社

Imagescan: (47)A6-A-DC7-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:52:25

SSN: 34514009

[mm]

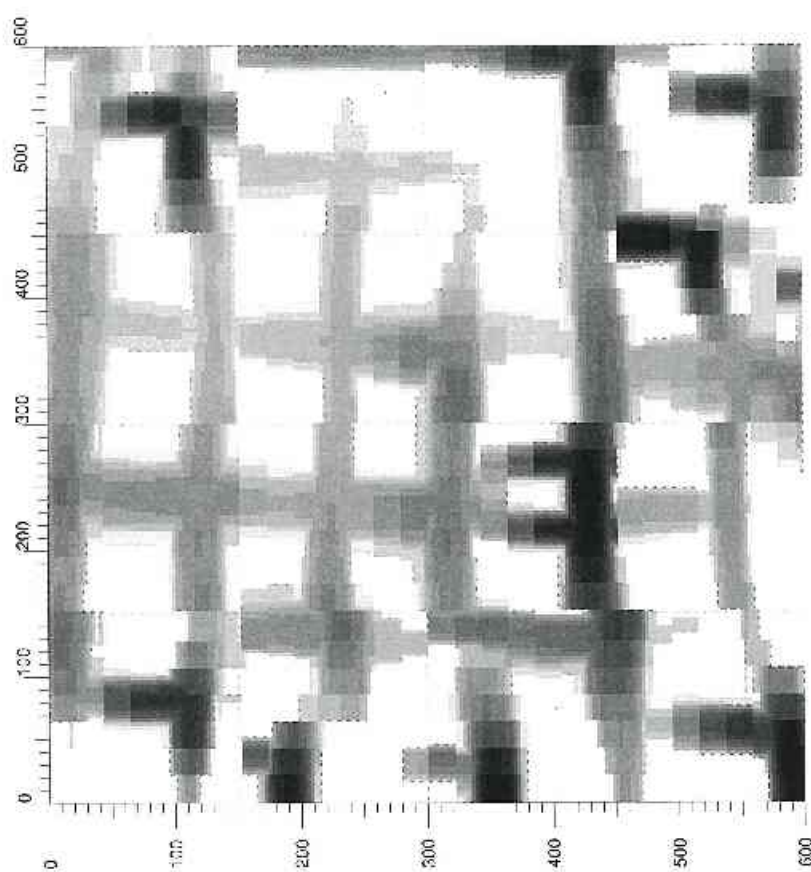

Customer: ---

Location: (47)A6-A-DC7-2

Operator: ---

Comment:

主釘(主釘) : 約#5-#8
主釘(主釘) : 約#4@15cm
主釘(主釘) : 7C112
備註 : 主釘約180cm


本式磁鐵對檢測位置負責

Imagescan: (48)A6-A-DC7-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:54:32

SSN: 34514009

[mm]

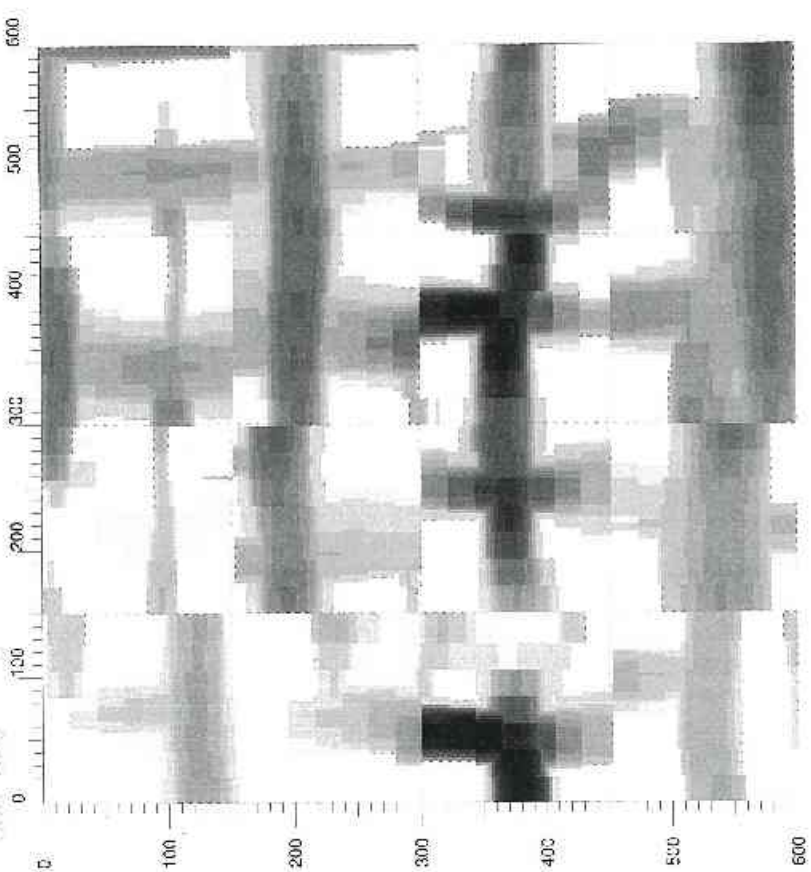

Customer: ---

Location: (48)A6-A-DC7-3

Operator: ---


Comment:

主釘(主釘) : 約#5-#8
主釘(主釘) : 約#4@15cm
主釘(主釘) : 7C113
備註 : 主釘約180cm

本式磁鐵對檢測位置負責

Imagescan: (51)A6-A-DB7-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:55:57 SSN: 30009335

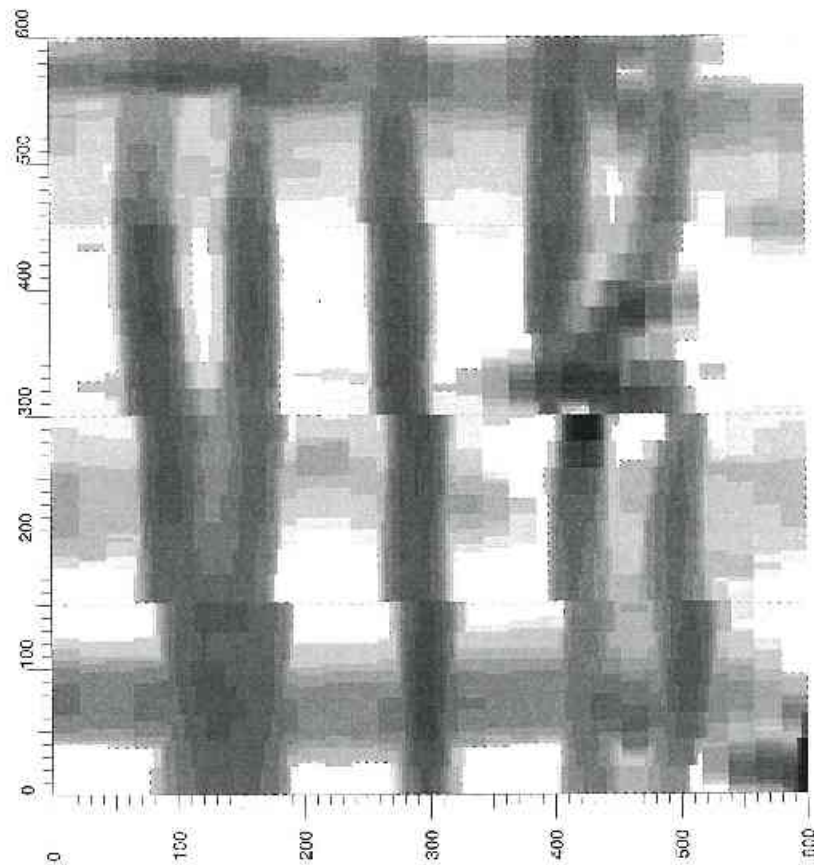

Customer: ---

Location: (51)A6-A-DB7-3

Operator: ---


Comment:

主距(垂直线) : 约5-#10
主距(水平线) : 约#4@10cm
横杆间距 : 8B1
注 : 可测到60cm

本试验板为检测位置真

Imagescan: (52)A6-A-DC8-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:42:10 SSN: 30514038

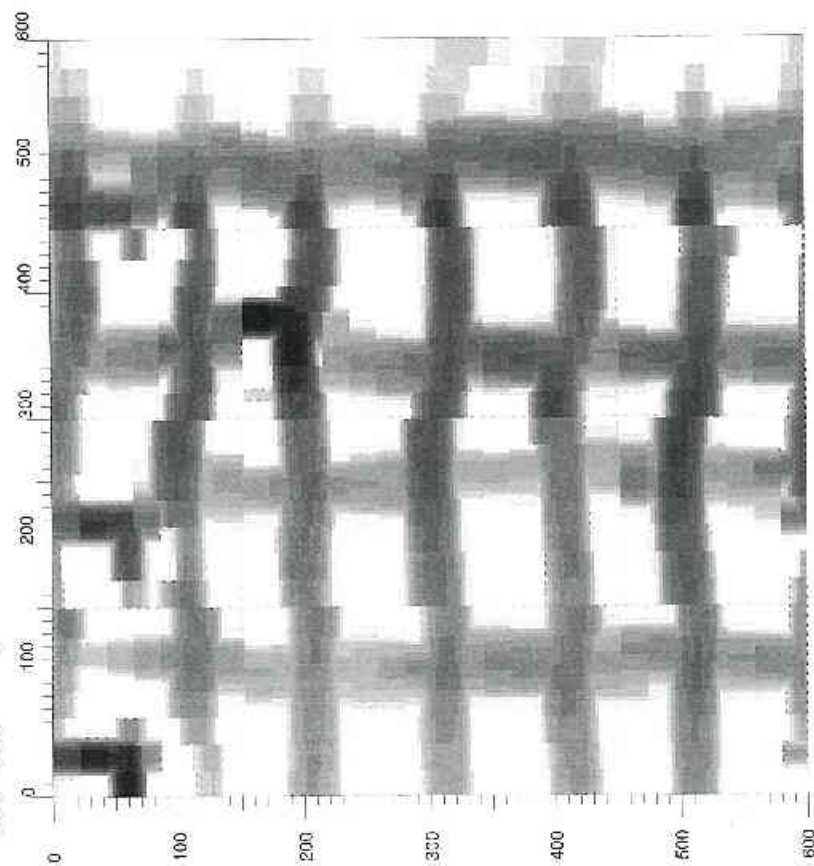

Customer: ---

Location: (52)A6-A-DC8-1

Operator: ---


Comment:

主距(垂直线) : 约4-#8
主距(水平线) : 约#4@15cm
横杆间距 : 8C105
注 : 可测到60cm

本试验板为检测位置真

Imagescan: (53)A6-A-DC8-2.XFT

Date / Time: 2015-07-28 13:45:13 SSN: 34514029 [mm]

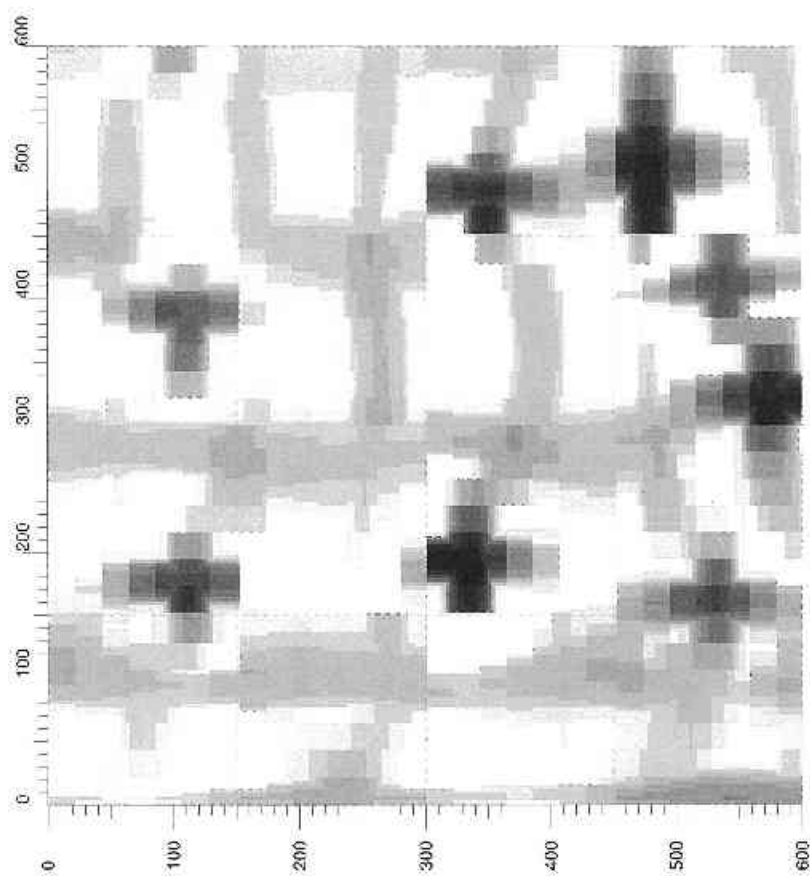

Customer: ---

Location: (53)A6-A-DC8-2

Operator: ---

Comment:

主面(垂直面) : 第4-#8
攝取(水平面) : 第4@15cm
操作編號 : BC115
備註 : 可探測60cm


本試驗係由檢測位置負責

File Source: D:\Data\2015\07\28\13\45\13\53A6A-DC8-2\53A6A-DC8-2.XFT

Print: 7/2/2015

Imagescan: (54)A6-A-DC8-3.XHT

Date / Time: 2015-07-28 13:47:41 SSN: 34514039 [mm]

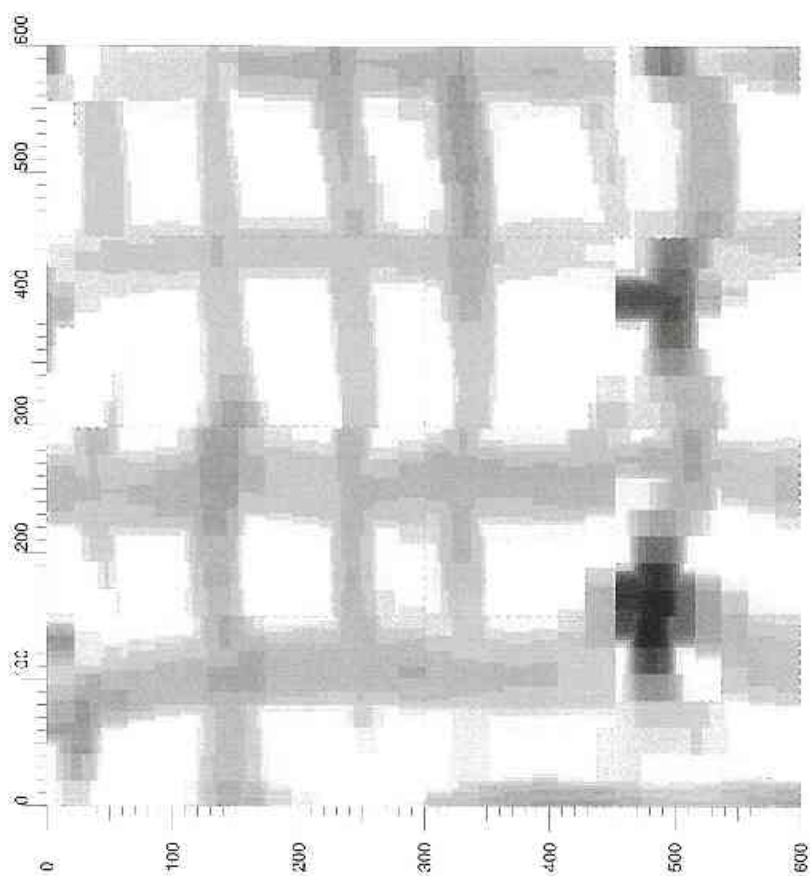

Customer: ---

Location: (54)A6-A-DC8-3

Operator: ---

Comment:

主面(垂直面) : 第4-#8
攝取(水平面) : 第4@15cm
操作編號 : 8C-07
備註 : 可探測60cm

本試驗係由檢測位置負責

File Source: D:\Data\2015\07\28\13\47\41\54A6A-DC8-3\54A6A-DC8-3.XHT


Print: 7/2/2015

Imagescan: (55)A6-A-DB8-1-1.XFT

Date / Time: 2015-07-28 13:54:50

SSN: 300090005

[mm]

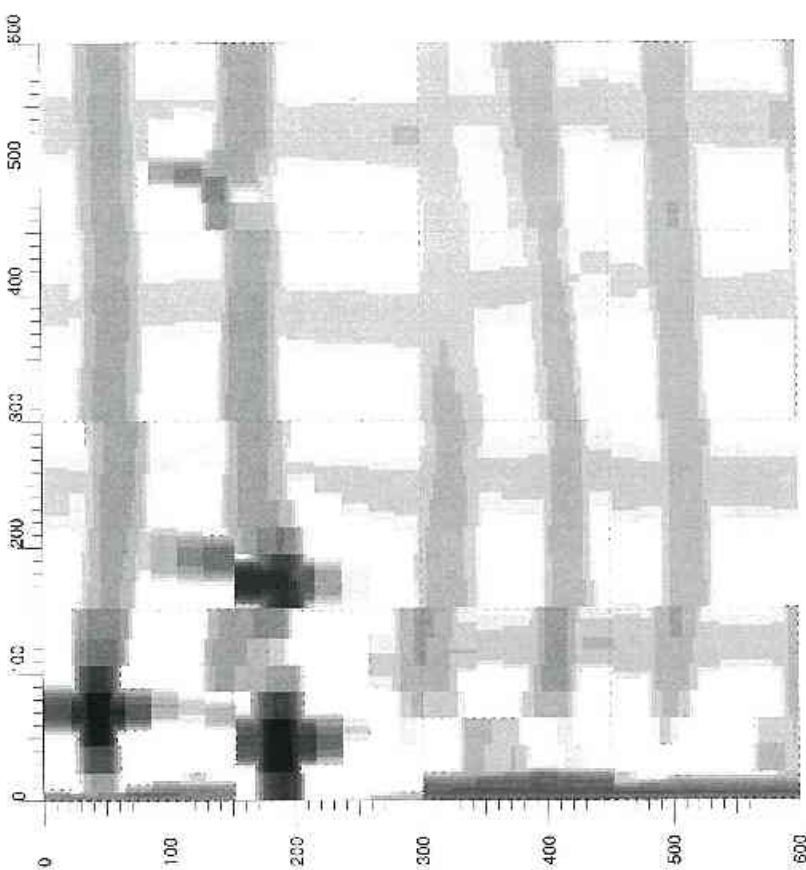

Customer: ...

Location: (55)A6-A-DB8-1-1

Operator: ...

Comment:

主站(通豆站) : 站4-#10
副站(通豆站) : 站4-#10cm
用户编号 : 985
注 : -


本站数据仅供参考

Imagescan: (56)A6-A-DB8-1-2.XF-

Date / Time: 2015-07-28 13:35:30

SSN: 300090005

[mm]

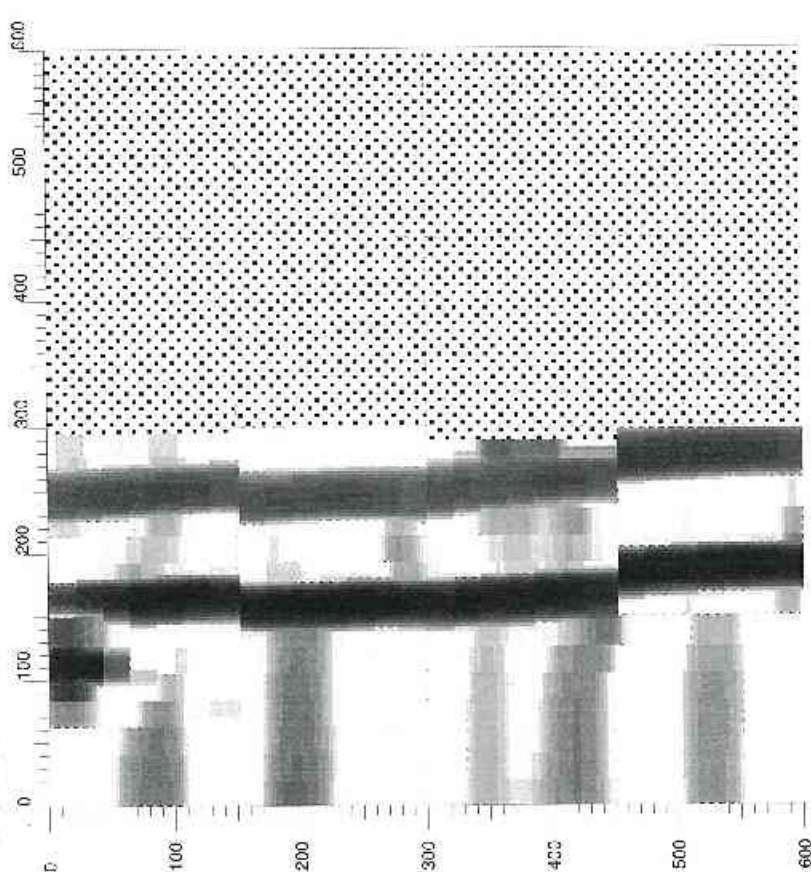

Customer: ...

Location: (56)A6-A-DB8-1-2

Operator: ...

Comment:

主站(通豆站) : 站4-#10
副站(通豆站) : 站4-#10cm
用户编号 : 985
注 : -


本站数据仅供参考

Imagescan: (59)A6-A-DB8-3.XIT

Date / Time: 2015-07-26 13:42:34

SSN: 30003005

[mm]

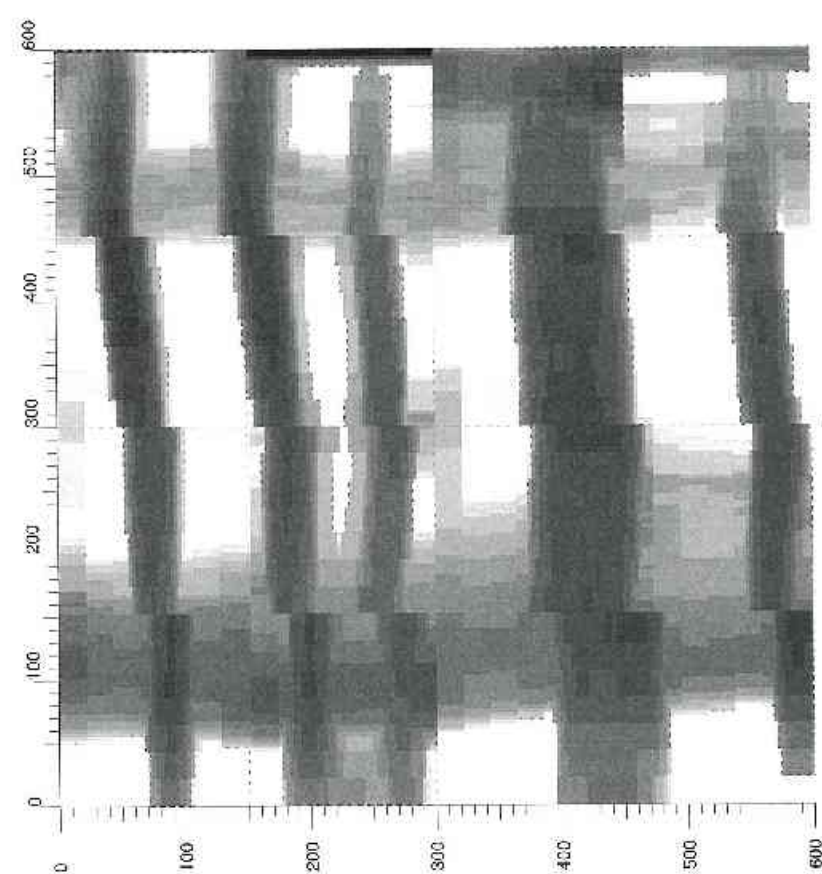

Customer: --

Location: (59)A6-A-DB8-3

Operator: --

Comment:


主鏡(垂直鏡) : 鏡A-#10
環鏡(水平鏡) : 鏡B-#4@10cm
零件編號 : 9B1
備註 : 可測160cm
本設備設計檢測位置與實

Imagescan: (59)A6-A-DC9-1.XFF

Date / Time: 2015-07-26 11:38:31

SSN: 34514009

[mm]

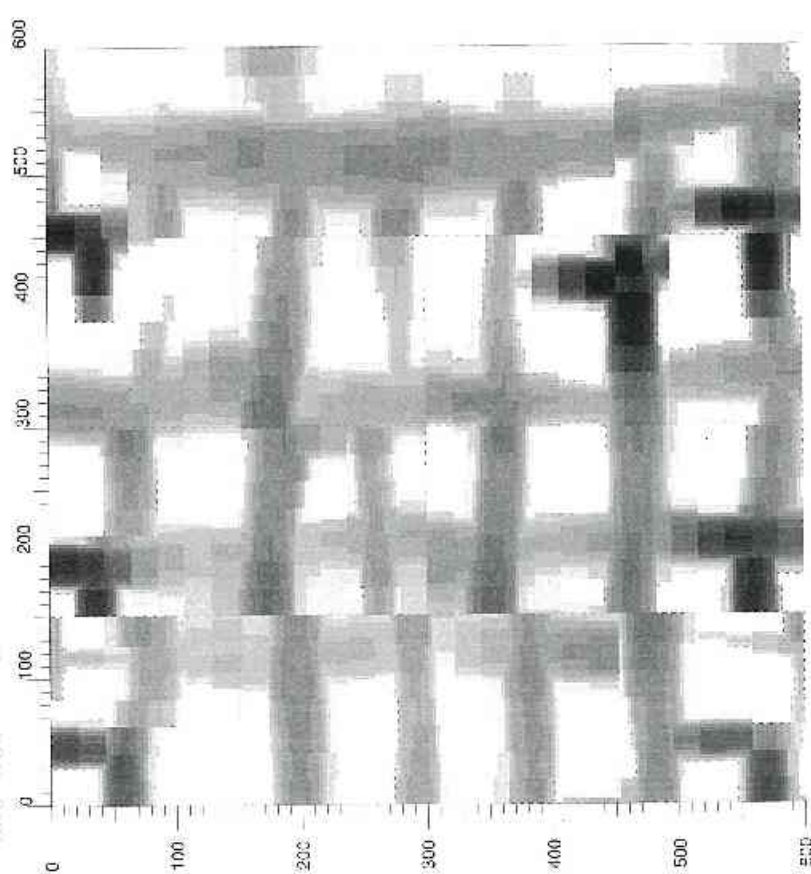

Customer: --


Location: (59)A6-A-DC9-1

Operator: --

Comment:

主鏡(垂直鏡) : 鏡A-#5
環鏡(水平鏡) : 鏡B-#4@5cm
零件編號 : 5C115
備註 : 可測160cm
本設備設計檢測位置與實

Imagescan: (61)A6-A-DC9-2.XFF

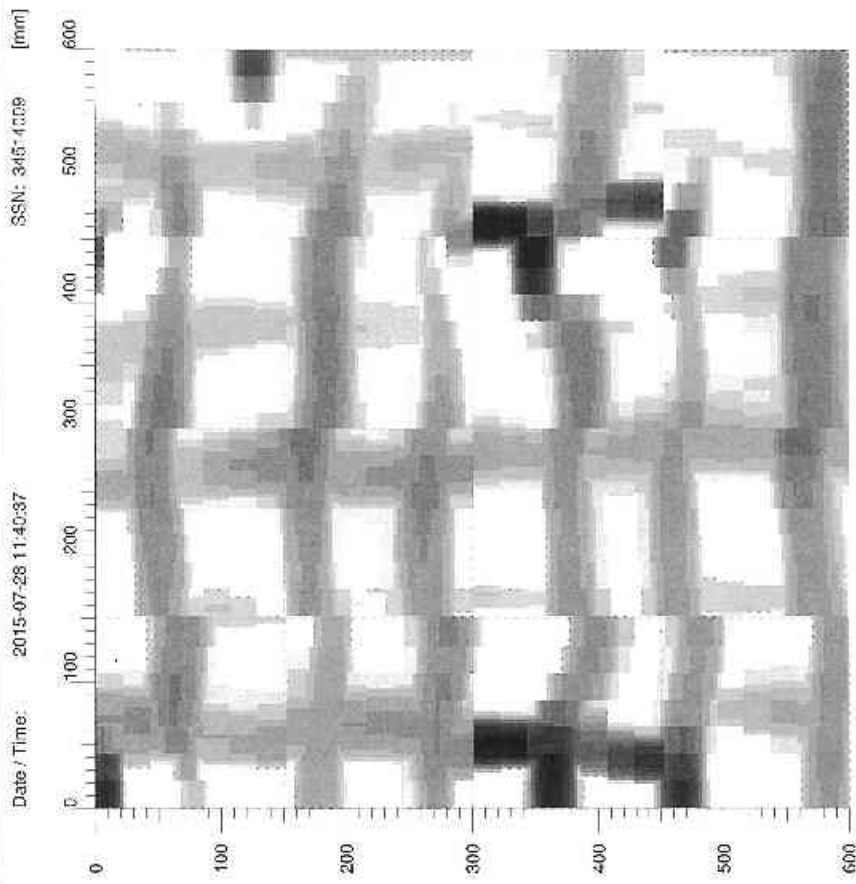

Customer: ---

Location: (61)A6-A-DC9-2

Operator: ---

Comment:


主筋(垂直筋) : 約5-#8
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
標準編號 : 8C112
備註 : 可深測60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Name: (61)A6-A-DC9-2.XFF

Page: 1 / 1

Imagescan: (62)A6-A-DC9-3.XFF

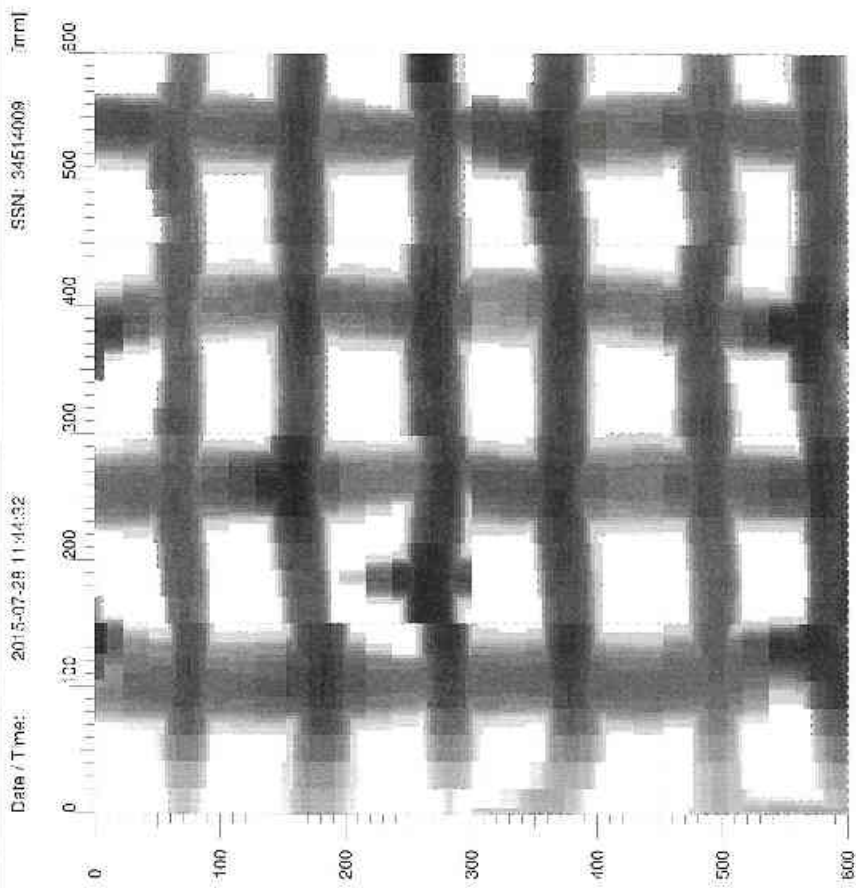

Customer: ---

Location: (62)A6-A-DC9-3

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#8
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
標準編號 : 8C107
備註 : 可深測60cm

本試驗係對檢測位置負責

File Name: (62)A6-A-DC9-3.XFF


Page: 1 / 1

Imagescan: (67)AS-A-DC10-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:28:49

SSN: 34514008

[mm]

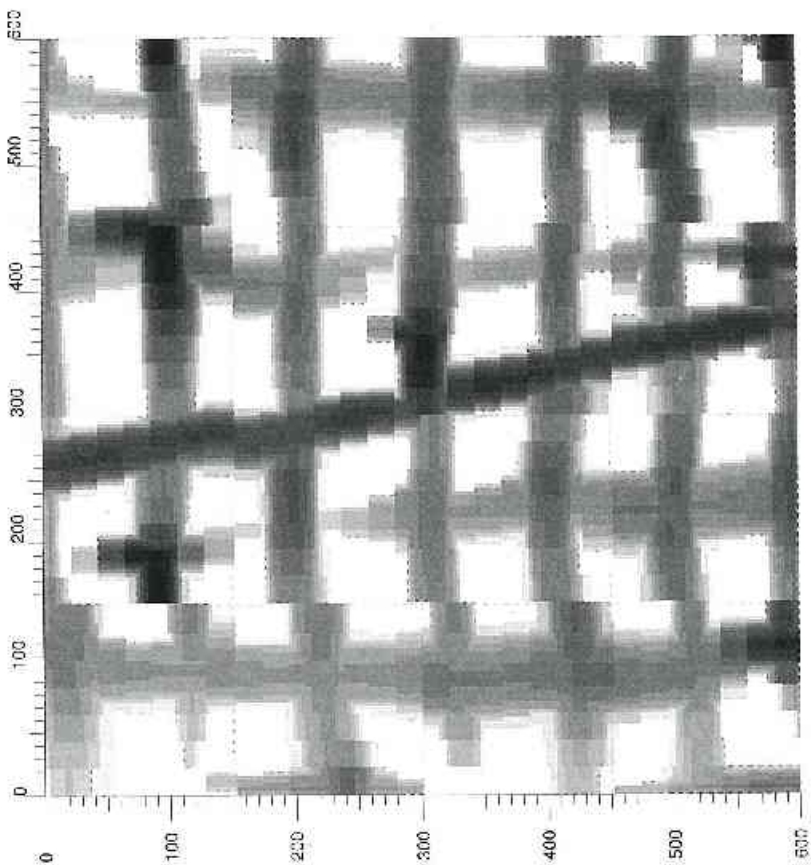

Customer: ---

Location: (67)AS-A-DC10-1

Operator: ---

Comment:

主面(正鏡) : 約4#1C
鏡面(水平鏡) : 約4#15cm
條件編號 : 10C18
備註 : 可達到80cm

本試驗室對檢測位置負責

File Name: (67)AS-A-DC10-1.XFF

Page: 1/1


Imagescan:

(68)AS-A-DC10-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:31:11

SSN: 34514008

[mm]

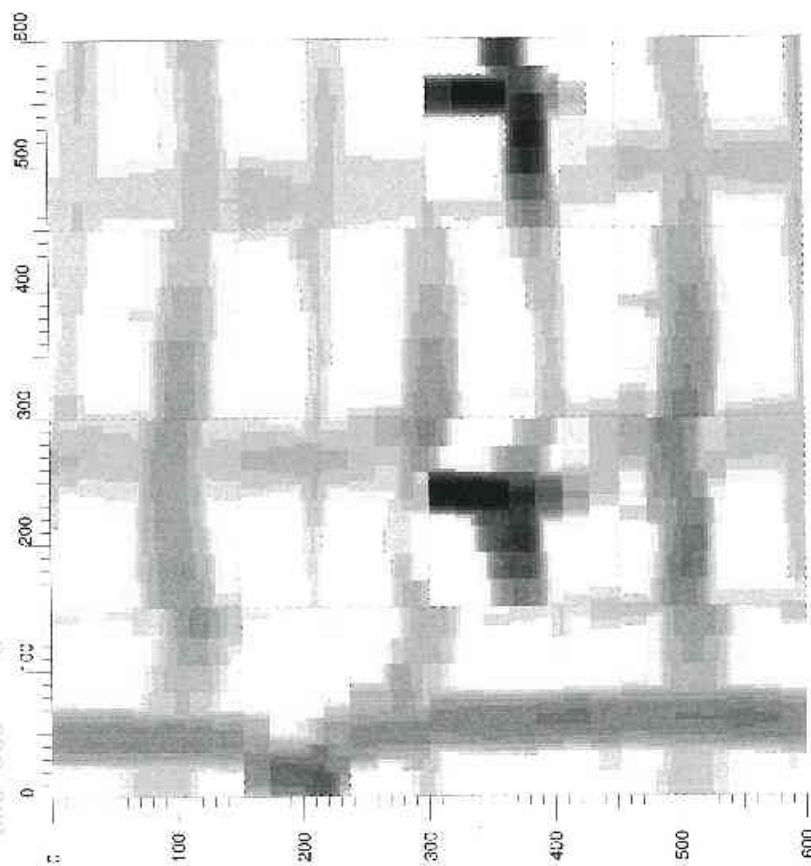

Customer: ---

Location: (68)AS-A-DC10-2

Operator: ---

Comment:

主面(正鏡) : 約5#10
鏡面(水平鏡) : 約4#15cm
條件編號 : 10C10
備註 : 可達到60cm


本試驗室對檢測位置負責

File Name: (68)AS-A-DC10-2.XFF

Page: 1/1

Imagescan:
(72,A5-A DB10-2XFF

SSN: 30009005 [mm]

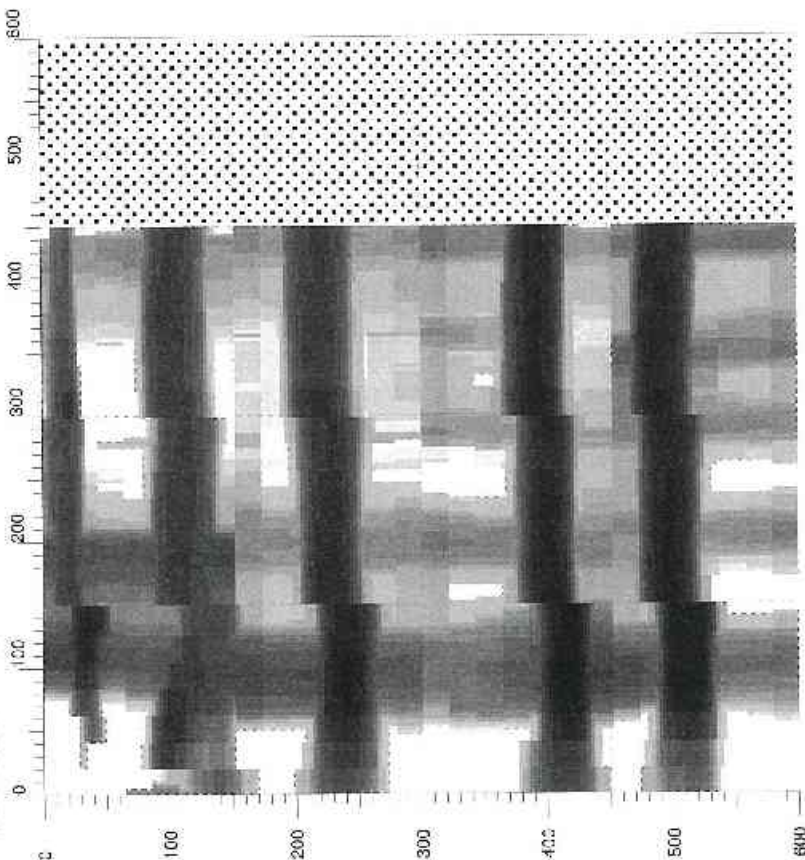

Customer: —

(72) AG-A-DE10-2


Comment

土箱(垂直筋)	: 約15-#10
鉄筋(水平筋)	: 約#4@12cm
押付鋼筋	: 11B11
備	: 可繰返し45cm

本試驗區對環境位置與負責

Imagescan: (73)A6-A-DB10-3.XIT

Date / Time: 2015-07-28 11:34:30 SSN: 32009005 [mm]

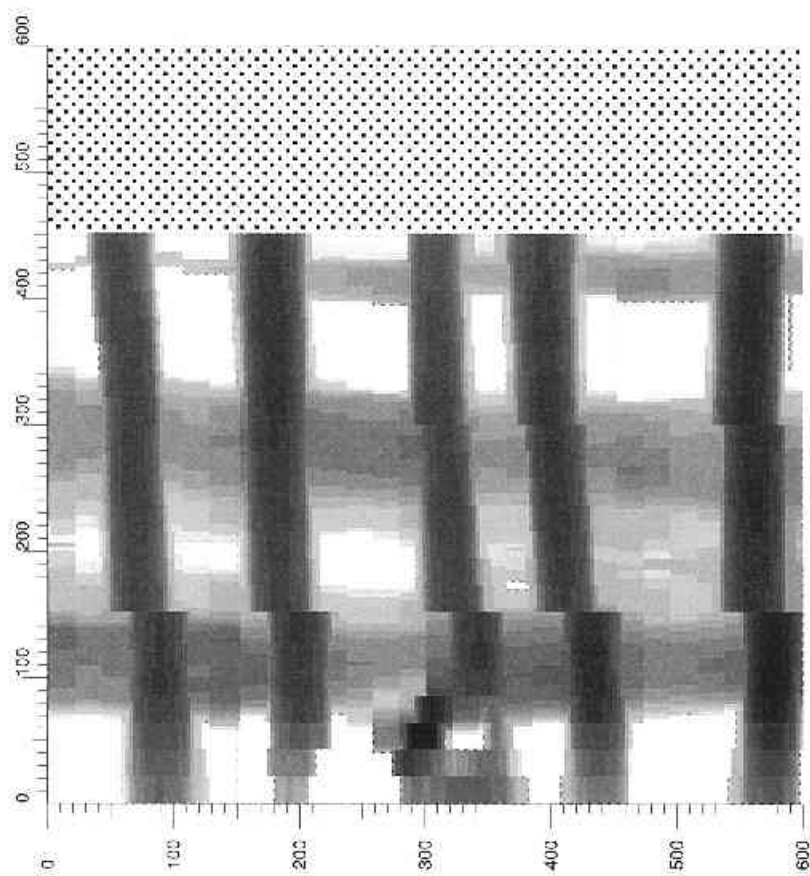


Customer: ---
Location: (73)A6-A-DB10-3 Operator: ---

Comment:
主筋(垂直筋) : 约4#10
箍筋(水平筋) : 约4#15cm
检测规格 : 1:31
检测 : 可检测到45cm
本图检测时检测位置图

Imagescan: (74)A6-A-DC11-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:20:30 SSN: 34514009 [mm]

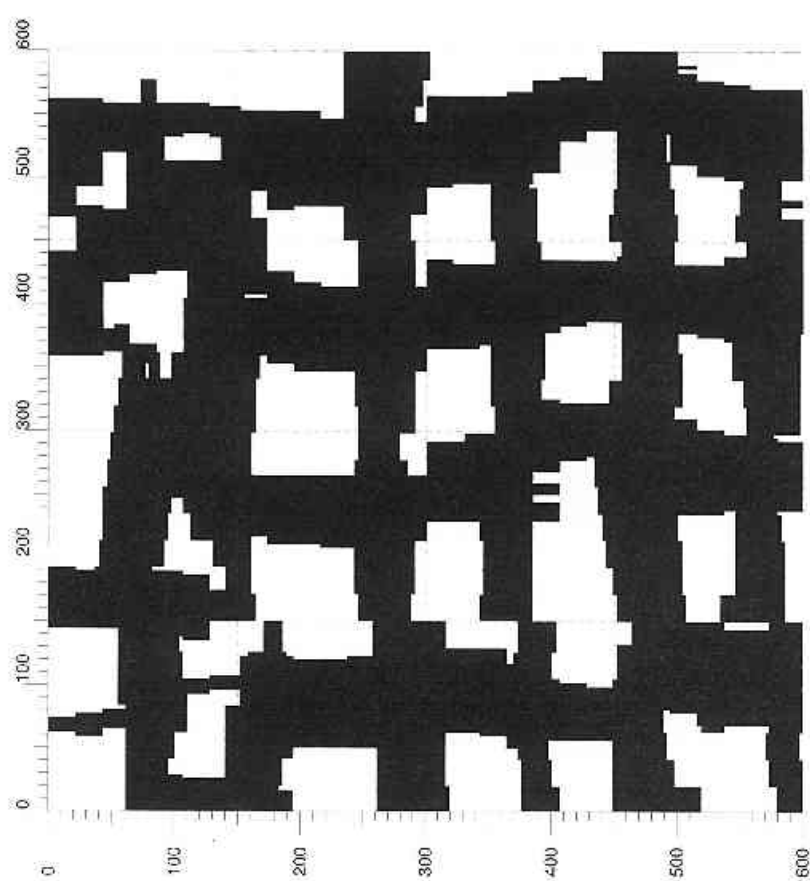


Customer: ---
Location: (74)A6-A-DC11-1 Operator: ---

Comment:
主筋(垂直筋) : 约4#8
箍筋(水平筋) : 约4#15cm
检测规格 : 11C105
检测 : 可检测到60cm
本图检测时检测位置图

Imagescan: (75)A5-A-DC11-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:23:06 SSN: 34514009 [mm]

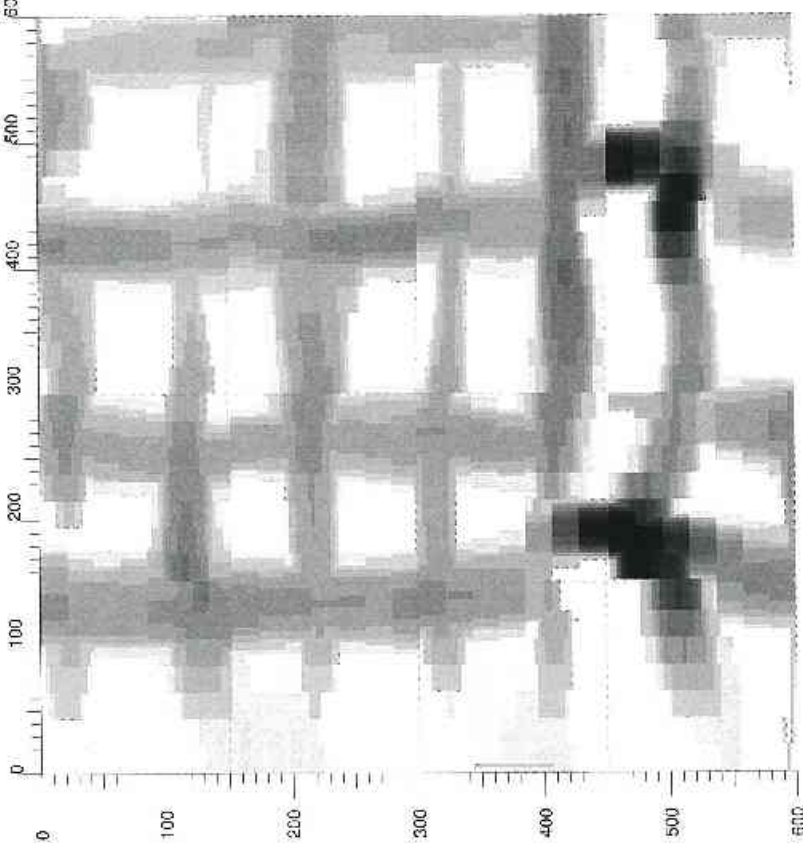

Customer: ---

Location: (75)A5-A-DC11-2


Operator: ---

Comment:

主照(直直照) : 約4-#8
副照(直直照) : 約4@12cm
操作編號 : 11C112
備註 : 1. 深測80cm
本試驗校對測位置員責

Imagescan: (76)A6-A-DC11-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:25:49 SSN: 34514009 [mm]

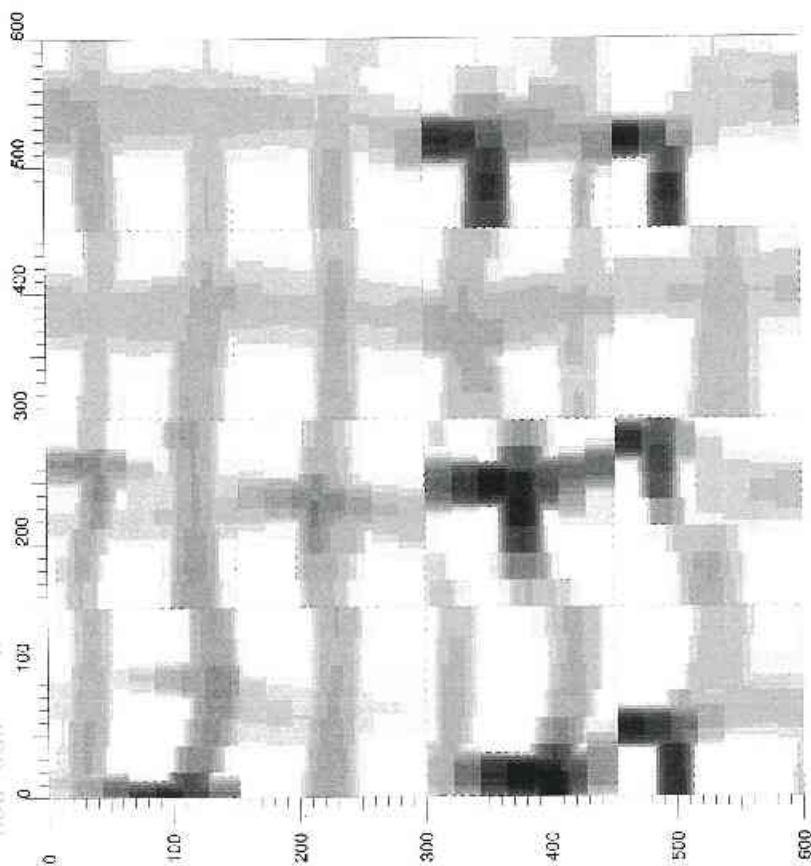

Customer: ---


Location: (76)A6-A-DC11-3

Operator: ---

Comment:

主照(直直照) : 約4-#8
副照(直直照) : 約4@15cm
操作編號 : 11C118
備註 : 1. 深測60cm
本試驗校對測位置員責

Imagescan: (77)A6-A-DB11-1.XFF

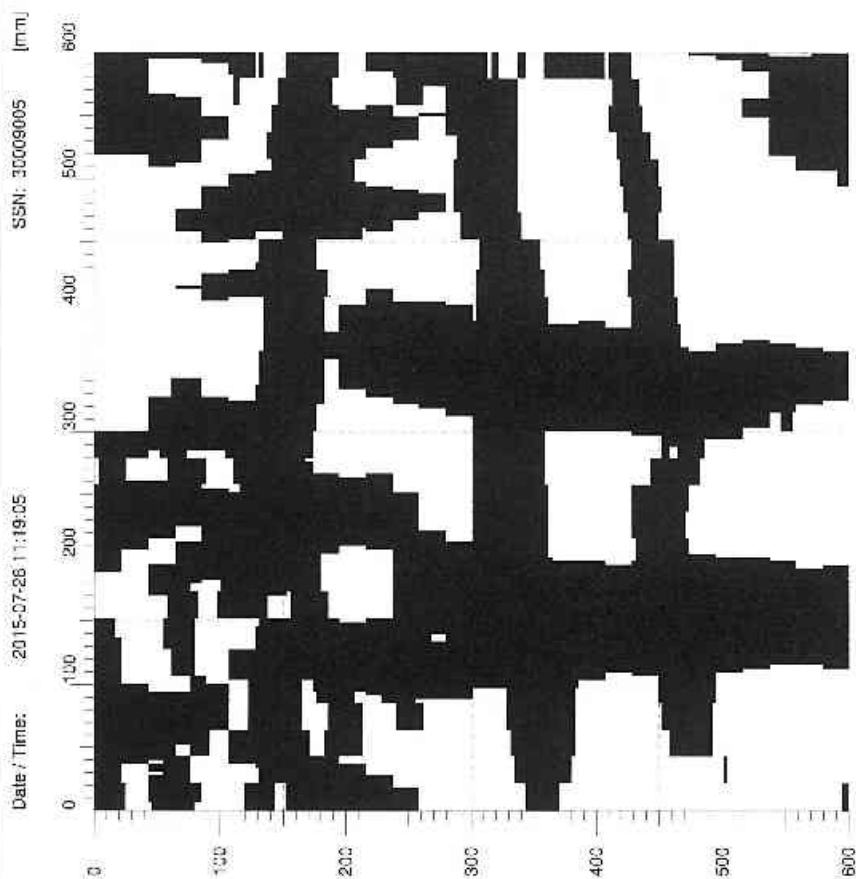

Customer: --

Location: (77)A6-A-DB11-1

Operator: --

Comment:


土部(直徑部) : 約φ#10
土部(水平部) : 約φ#4@15cm
標準編號 : 12B11
備註 : --

本試験機が検出位置を示す

File Name: (77)A6-A-DB11-1.XFF

Page: 1/1

Imagescan: (78)A6-A-DB11-2(X).XFF

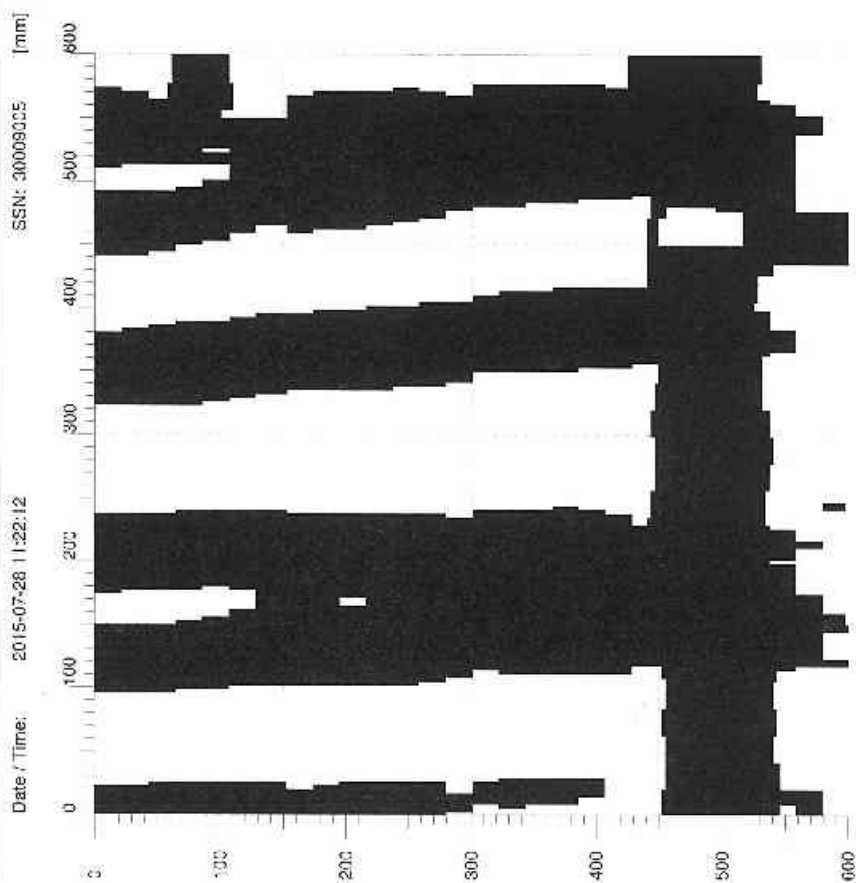

Customer: --

Location: (78)A6-A-DB11-2(X)

Operator: --

Comment:


土部(直徑部) : 約φ#10
土部(水平部) : 約φ#4@10cm
標準編號 : 12B11
備註 : --

本試験機が検出位置を示す



Imagescan: (79)AS-A-DR11-3.XFF

Date / Time: 2015-07-23 11:24:37 SSN: 30009005 [mm]

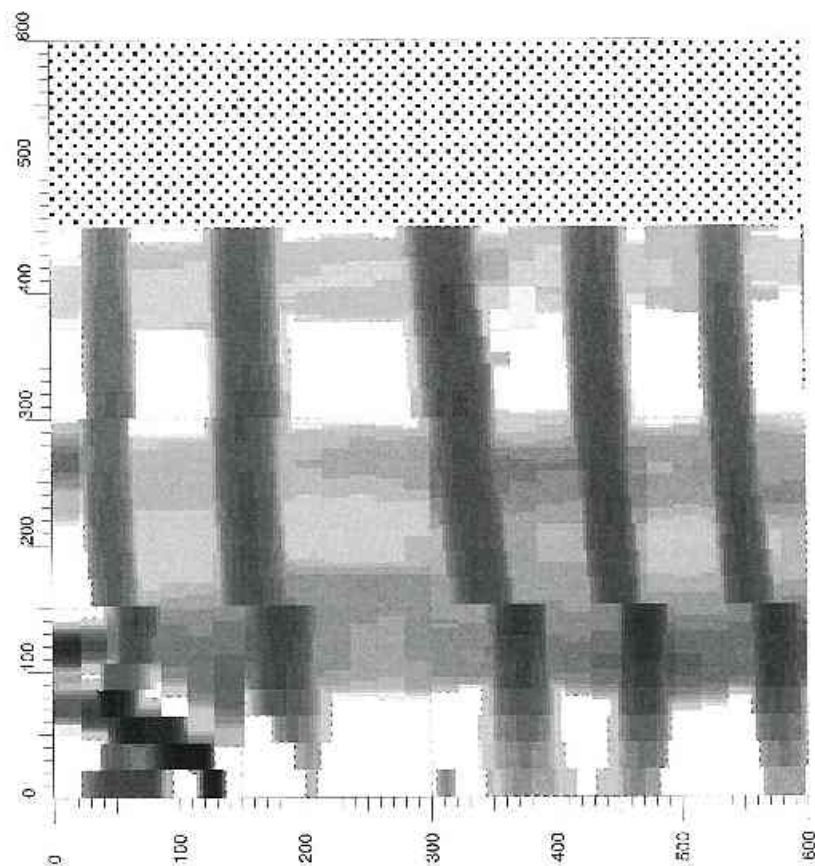

Customer: ---

Location: (79)AS-A-DR11-3

Operator: ---


Comment:

主鏡(垂直部) : 約4#10
副鏡(水平部) : 約4#10cm
標尺編號 : 12B1
倍 率 : 可變到45cm

本試驗是對檢測位置負責

Imagescan: (80)AS-A-DC-2.XFF

Date / Time: 2015-07-26 11:10:15 SSN: 34574009 [mm]

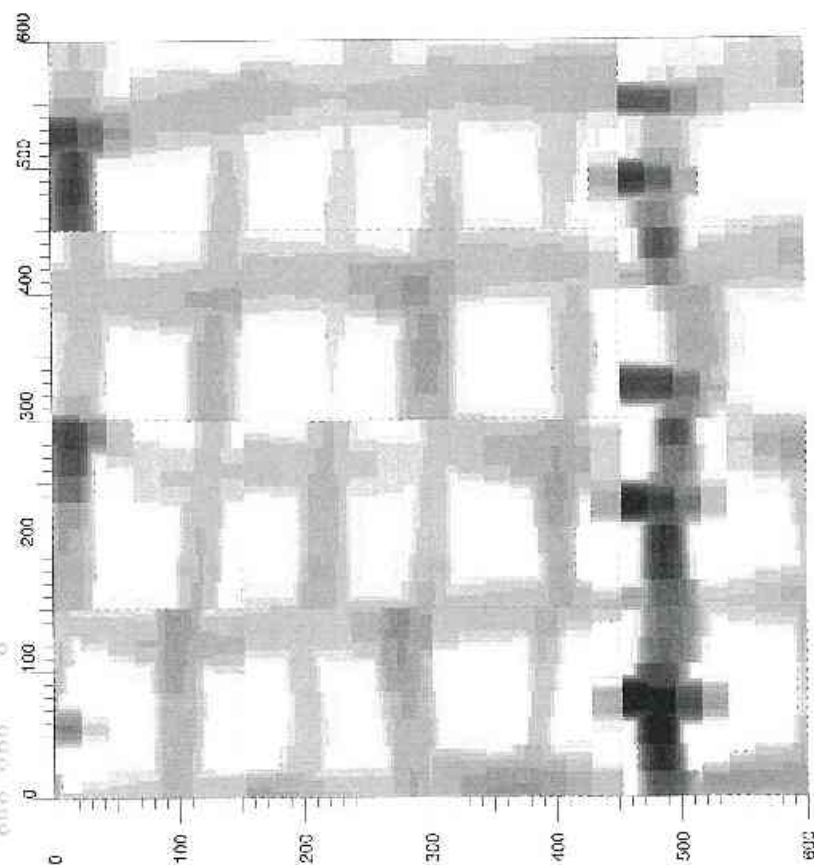

Customer: ---

Location: (80)AS-A-DC12-1

Operator: ---

Comment:

主鏡(垂直部) : 約4#8
副鏡(水平部) : 約4#15cm
標尺編號 : 12C18
倍 率 : 可變到160cm


本試驗是對檢測位置負責

Imagescan: (81)A6-A-DC12-2.XF=

Date / Time: 2015-07-26 11:13:25

SSN: 34514009

[mm]

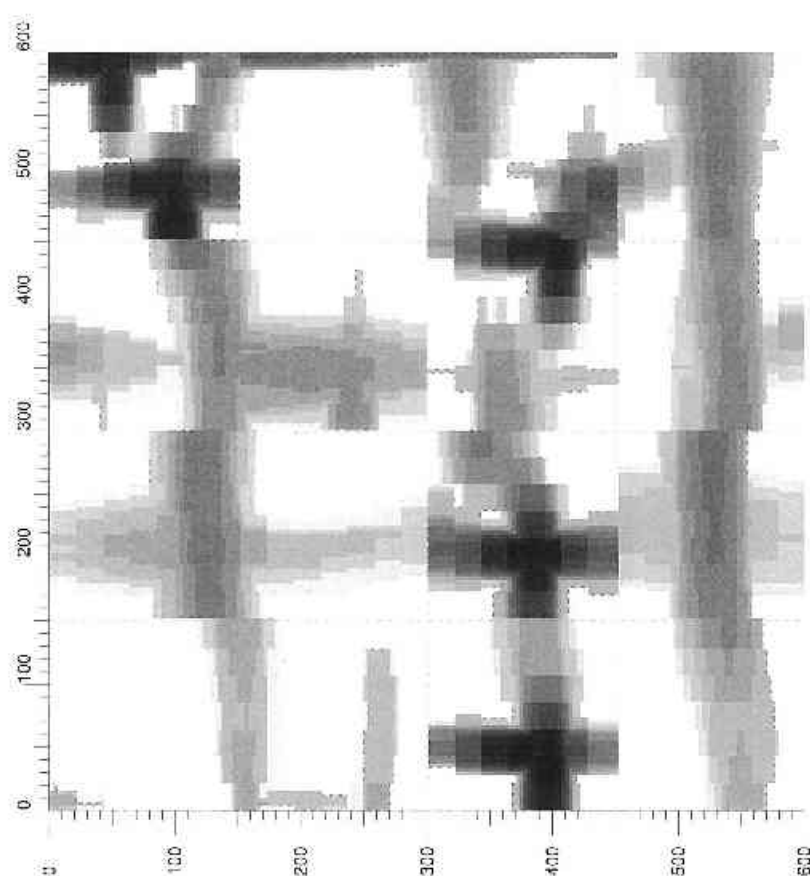

Customer: ---

Location: (81)A6-A-DC12-2

Operator: ---

Comment:

土質(垂直線) : 約4-#8
標頭(水平線) : 約#4@15cm
標件編號 : 12C113
備 註 : 可深到60cm

本試驗係針對標件位置查

File Name: C:\Users\ADMIN\Documents\2015-07-26 11:13:25\Imagescan\81A6-A-DC12-2.XF=


Page: 1/1

Imagescan: (82)A6-A-DC12-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:5:28

SSN: 34514009

[mm]

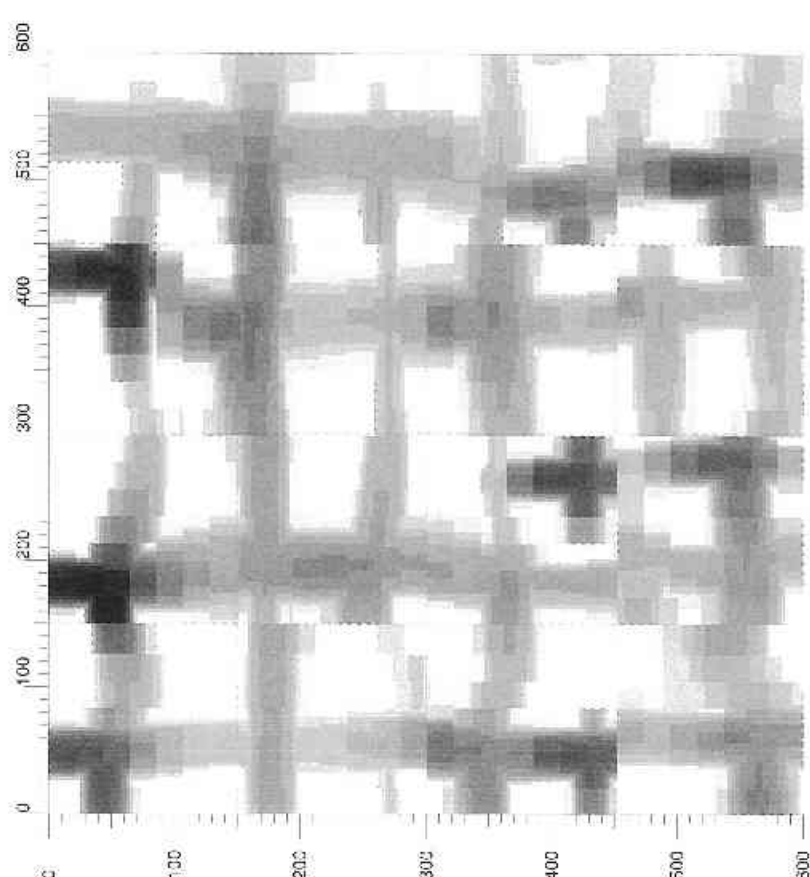

Customer: ---

Location: (82)A6-A-DC12-3

Operator: ---

Comment:

土質(垂直線) : 約4-#8
標頭(水平線) : 約#4@15cm
標件編號 : 12C105
備 註 : 可深到80cm

本試驗係針對標件位置查

File Name: C:\Users\ADMIN\Documents\2015-07-28 11:05:28\Imagescan\82A6-A-DC12-3.XFF


Page: 1/1

Imagescan:
(83'A6-A-DB12-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:10:40

SSN: 30009005

[mm]

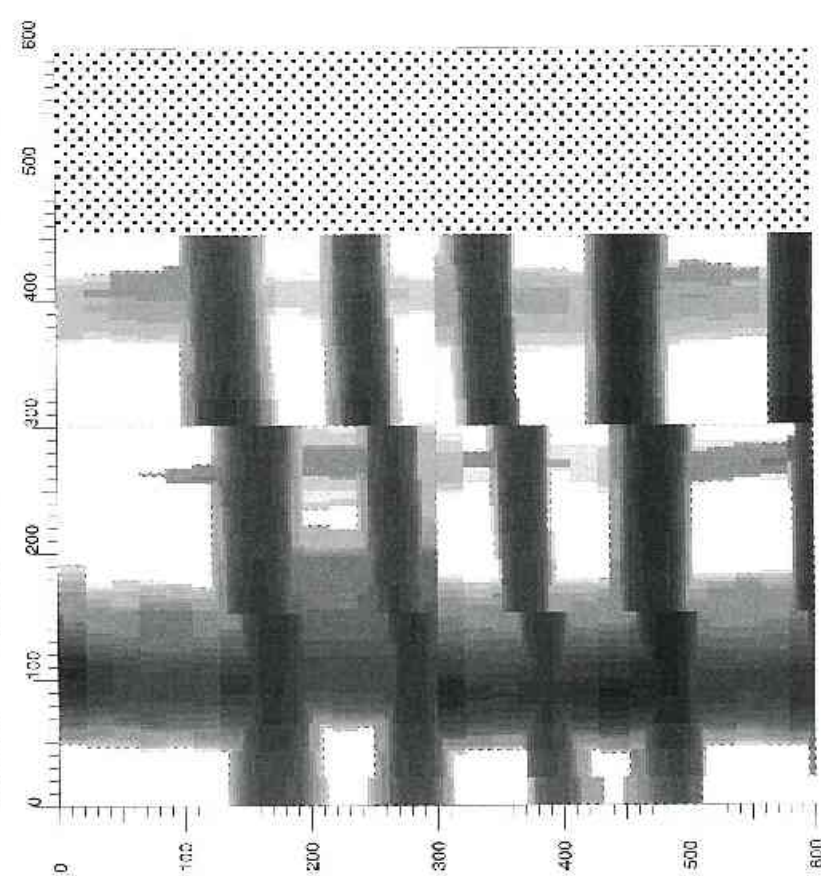

Customer:

Location: (80)A6-A-DB12-1

Operator: —

Comment:

三筋(三三筋) : 約4-#10
振威(水平筋) : 約#4@10cm
柱牛筋號 : 13B1
註 : 可檢測45cm


不良環境健康測定位置圖

Imagescan: i84;A6-A-DB12-2-1_XFF

Date / Time: 2015-07-29 11:13:12

SSN: 30009025

[cm]

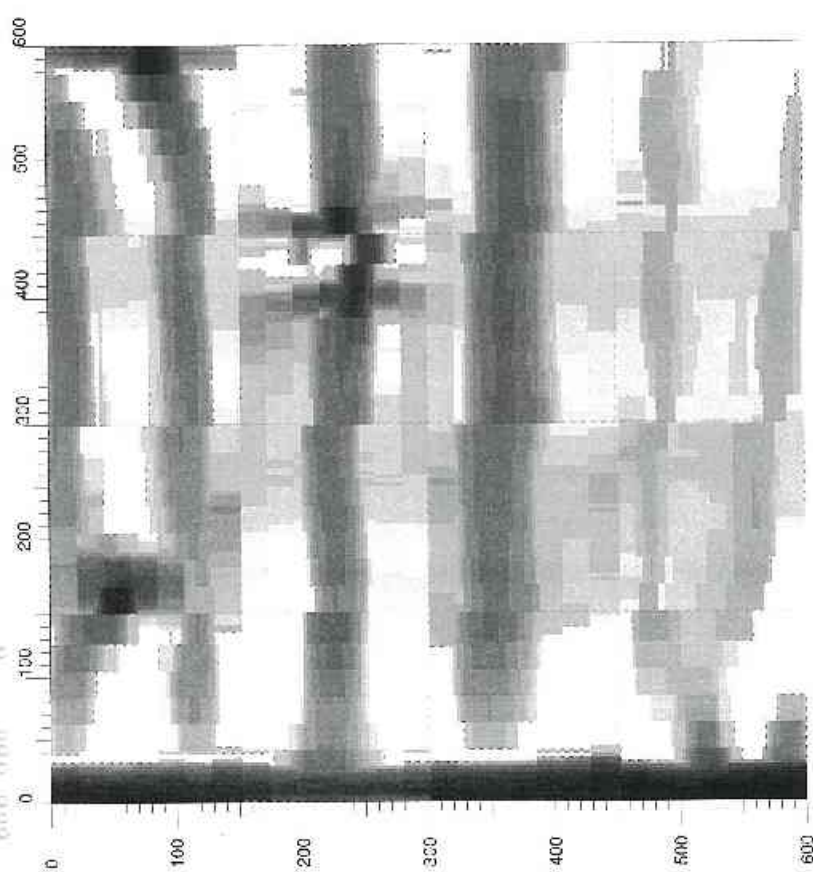

Customer:

Location: (54)AG-A-DB|2-2-1

Operator: ---

Comment:

主顧正宜領
御前公平商
招標新築
海
：約6.410
：約4@12cm
：1335
社


六、試驗結果校測位置與實

Imagescan: (35)A6-A-DB 2-2-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:13:47

SSN: 30009005

[mm]

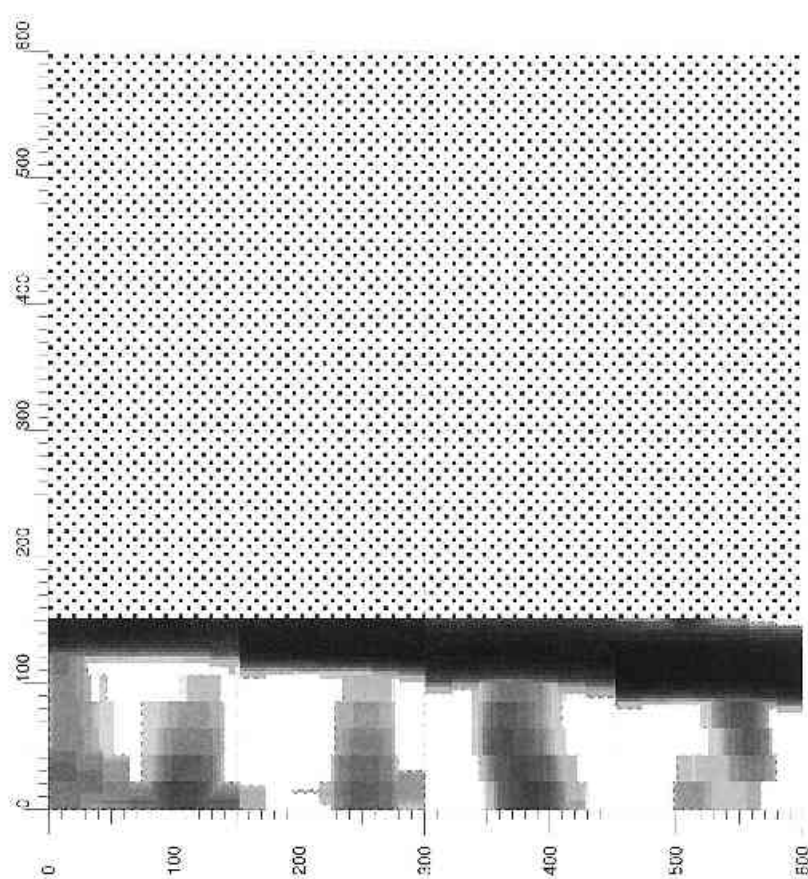

Customer: ---

Location: (35)A6-A-DB12-2-2

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約1.4#10
細筋(水平筋) : 約4@12cm
板厚 : 185mm
備 註 : ---

本試験機針検測位置写真

File Name: \\PC\Share\06-2-E-05\B\A\3\3 板厚計測\35-A6-A-DB12-2-2\35-A6-A-DB12-2-2.XFF


Project: F-20033

Imagescan: (86)A6-A-DB12-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:16:14

SSN: 30009005

[mm]

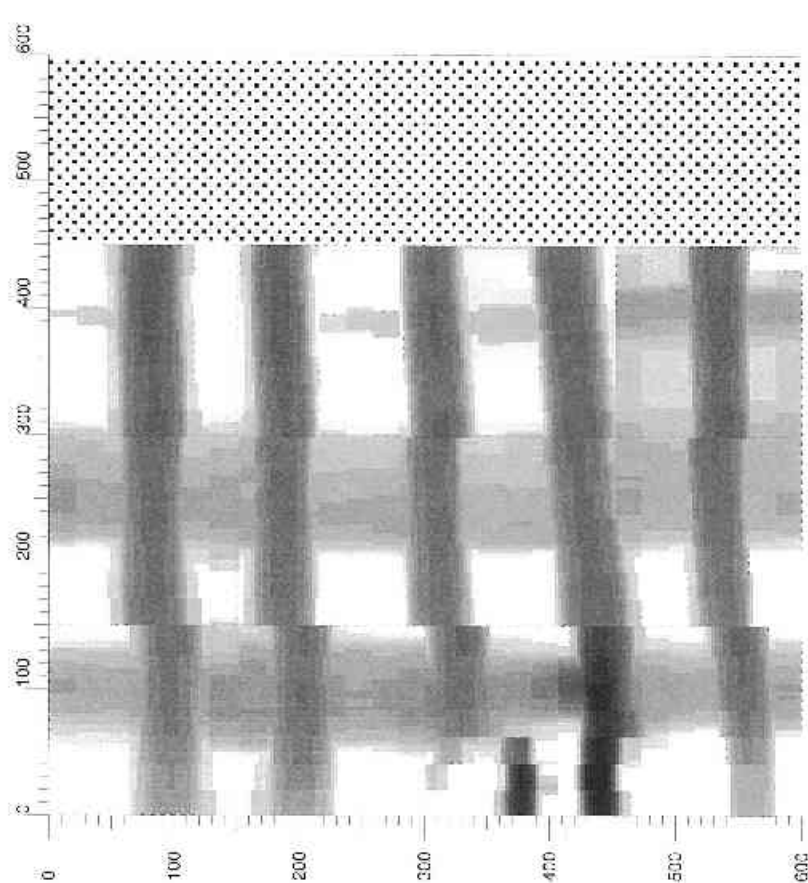

Customer: ---

Location: (86)A6-A-DB12-3

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4#10
細筋(水平筋) : 約4@12cm
板厚 : 185mm
備 註 : 可深測45cm


本試験機針検測位置写真

File Name: \\PC\Share\06-2-E-05\B\A\3\3 板厚計測\86-A6-A-DB12-3\86-A6-A-DB12-3.XFF

Project: F-20033

Imagescan: (89)A6-A-DC13-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:04:05 SSN: 34514009 [mm]

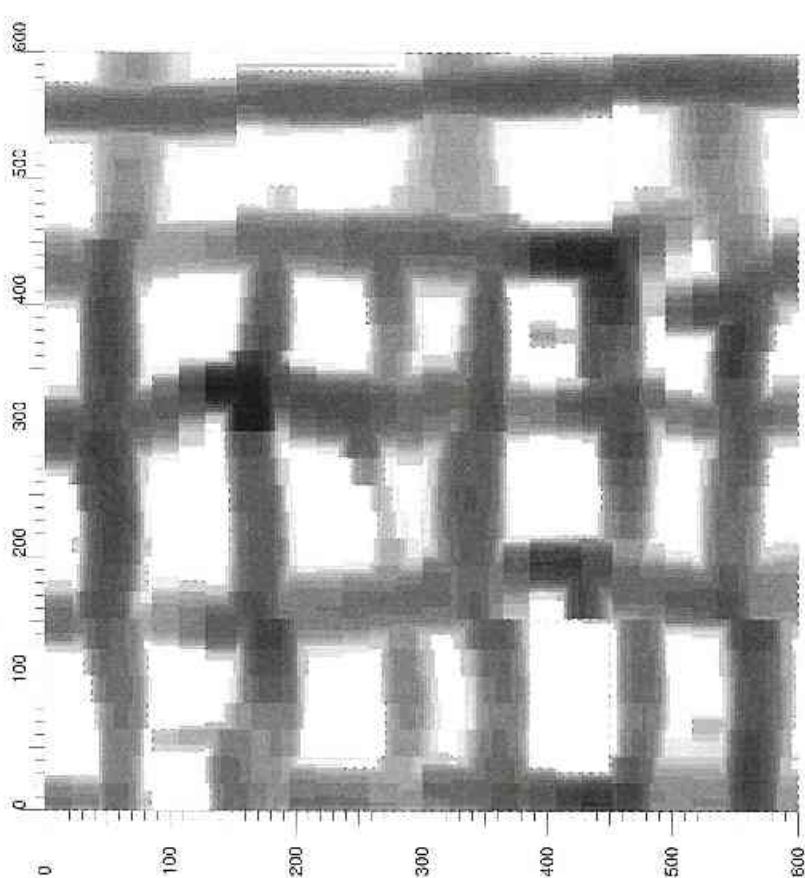

Customer: ...

Location: (89)A6-A-DC13-3

Operator: ...

Comment:

主鏡(垂直部) : 約5-#8
副鏡(水平部) : 約#4@15cm
組件編號 : 19C113
備 註 : 1/2英寸 160cm


本試驗室對檢測位置負責

File Name: C:\Users\user\Desktop\150728\150728-110405\150728-110405-34514009-3.XFF

Page: 1/1

Imagescan: (90)A6-A-DB13-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:00:07 SSN: 30009005 [mm]

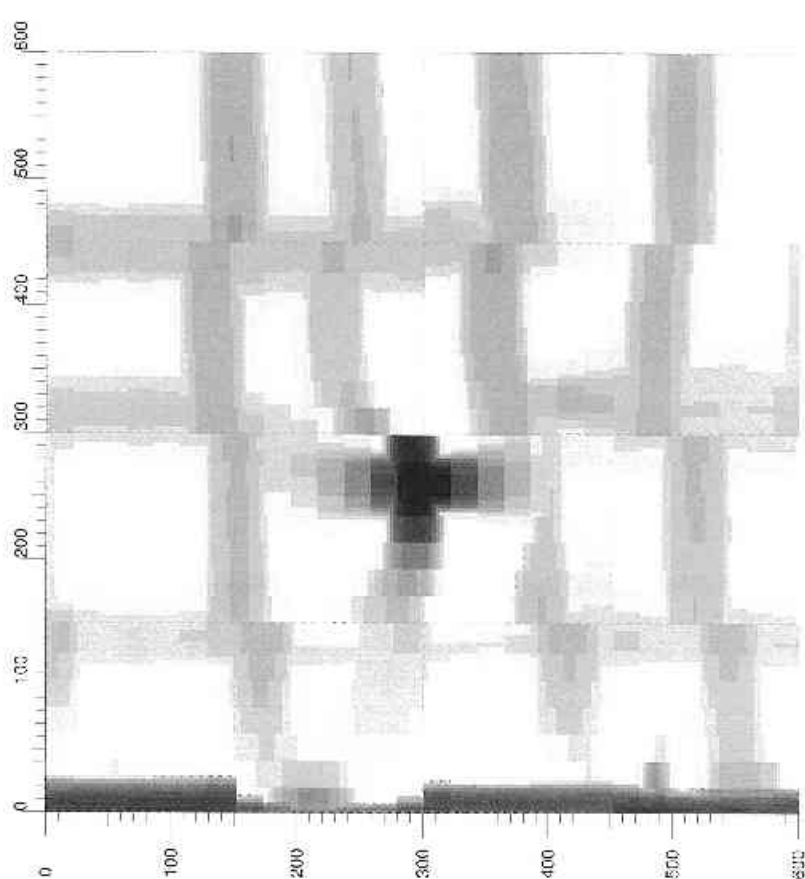

Customer: ...

Location: (90)A6-A-DB13-1-1

Operator: ...

Comment:

主鏡(垂直部) : 約5-#10
副鏡(水平部) : 約#4@12cm
組件編號 : 14B7
備 註 : 1/2英寸 160cm

本試驗室對檢測位置負責

File Name: C:\Users\user\Desktop\150728\150728-110007\150728-110007-30009005-1.XFF


Page: 1/1

Imagescan: (91)A6 A DB13-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:00:40

SSN: 30009005

[mm]

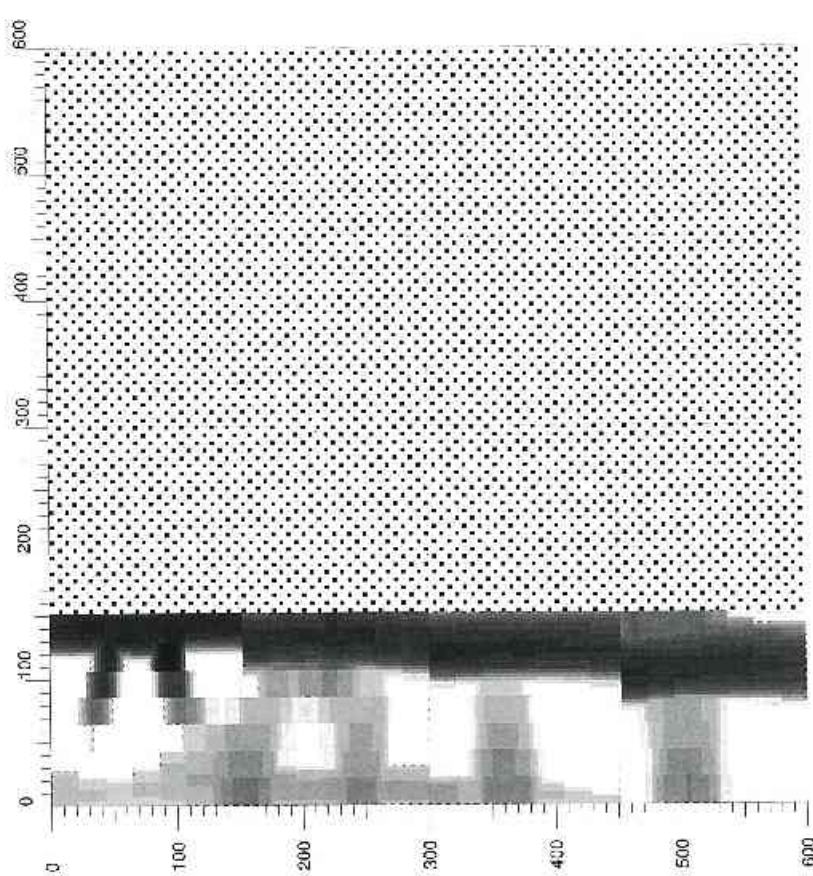

Customer: ---

Location: (91)A6 A DB13-1-2

Operator: ---

Comment:

主材(主材) : 第2-#10
辅材(主材) : 第4@12cm
粗砂(主材) : 1437
细砂(主材) : 1437


本试验室检测位置图式

Imagescan: (92)A6 A DB13-2(1).XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:04:21

SSN: 30009006

[mm]

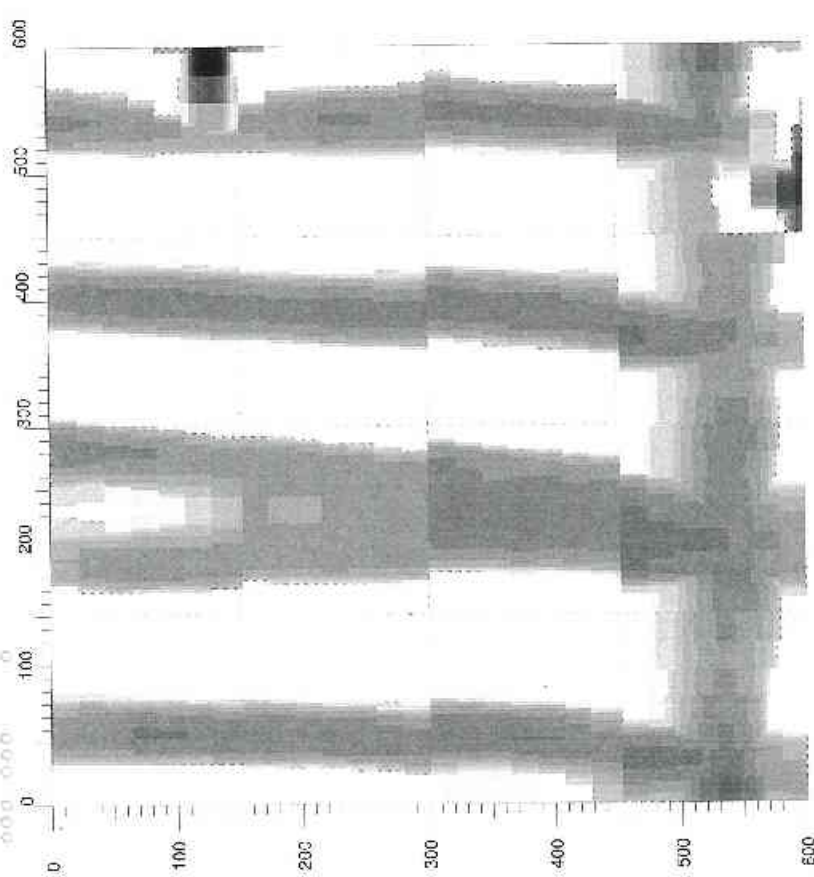

Customer: ---

Location: (92)A6 A DB13-2(1)

Operator: ---


Comment:

主材(主材) : 第1-#10
辅材(主材) : 第4@12cm
粗砂(主材) : 1437
细砂(主材) : 1437

本试验室检测位置图式

Imagescan:
(94)A6-A-DC-4-.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:48:10 SSN: 34514009 [mm]

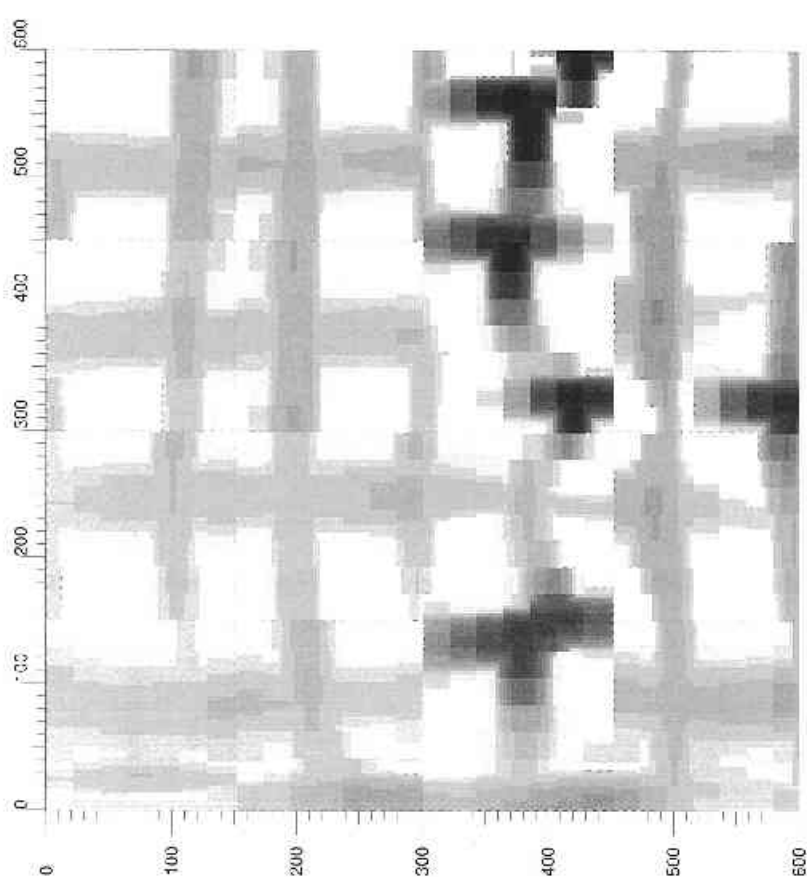

Customer:

Location: (94) AG-A-DC14-1

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) 約φ8
横筋(水平筋) 約φ4@15cm
吊钩系统 14C116
吊钩 约φ16@60cm


本試驗係採集自產自製之

[illegible]

2000

Imagescan: (93'A5-A-DB13-3.XFF

Date/Time: 2015-07-28 11:37:02 SSN: 30009005 [mm]

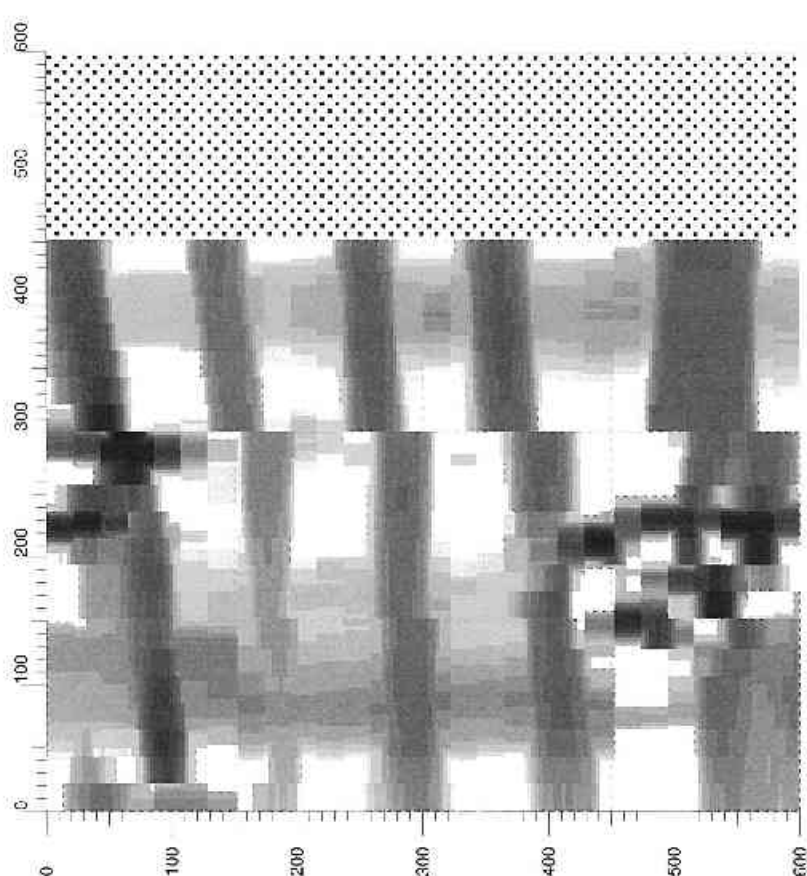

--- JAMES ---

Location: 1931A6-A-DB13-3

Operator:

Comment:

二瓶(或直銷)
藥筋(水平筋)
件件編號 : 14B11
註 : 一、藥筋45cm
: 約4-#10
: 約#4@12cm

云記繪圖法

[illegible]


For more information, contact:

Imagescan: (95)A6-A-DC14-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 11:50:15

SSN: 34514009

[mm]

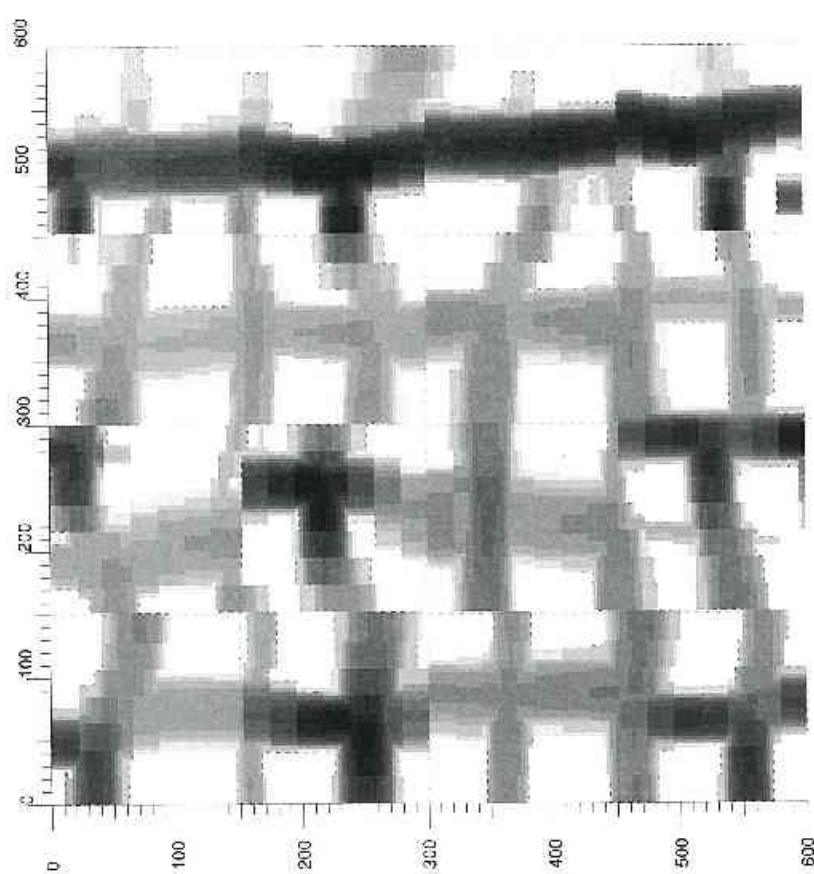

Customer: ---

Location: (95)A6-A-DC14-2

Operator: ---

Comment:

王爺(平頂) : 約4-#8
王爺(平頂) : 約4-#15cm
王爺(平頂) : 14C-05
備註 : 可測測60cm


本式機已對檢測位置負責

Imagescan: (96)A6-A-DC14-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:52:43

SSN: 34514009

[mm]

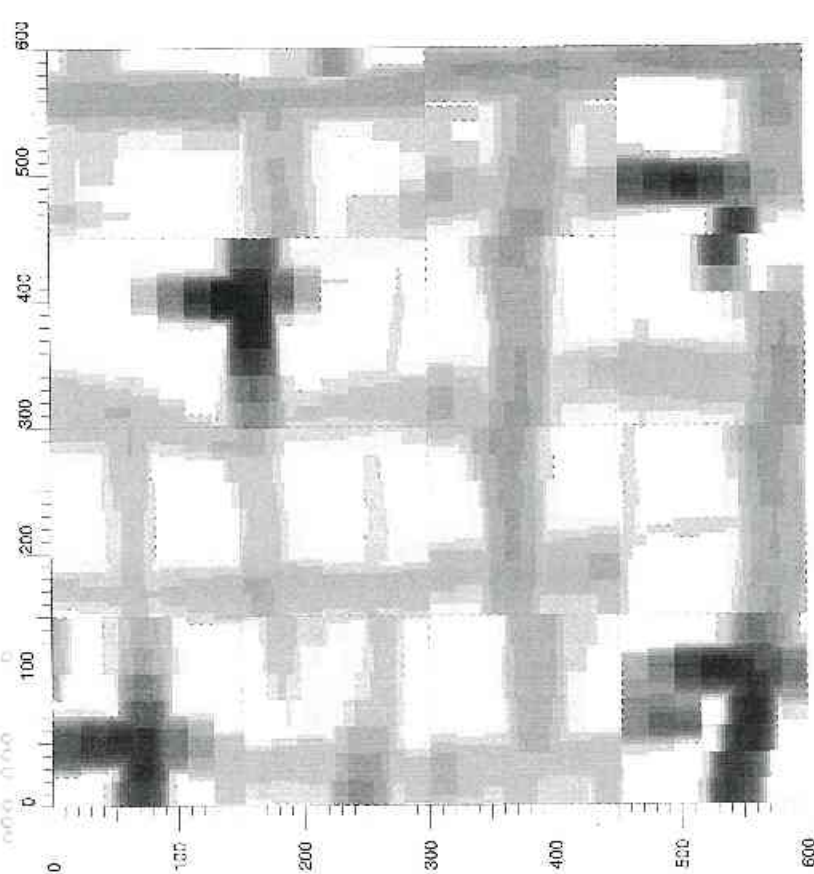

Customer: ---

Location: (96)A6-A-DC14-3

Operator: ---

Comment:

王爺(平頂) : 約4-#8
王爺(平頂) : 約4-#15cm
王爺(平頂) : 14C-05
備註 : 可測測60cm


本式機已對檢測位置負責

Imagescan: (97)A6-A-DB14-1-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:48:16

SSN: 20009005

[mm]

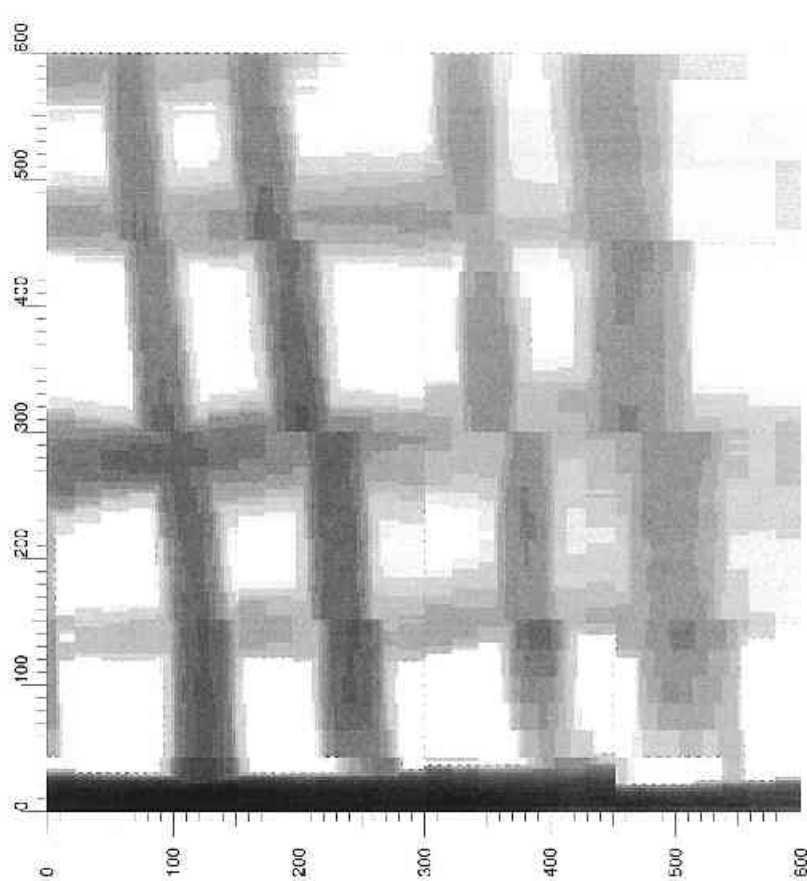

Customer: ---

Location: (97)A6-A-DB14-1-1

Operator: ---

Comment:

主観(目視) : 956-#10
補正(水平) : 956-#4@12cm
補正(垂直) : 15B5
備 註 : ---

本試験結果は測定位置に依存

File Storage: W:\PC\Scan\04\A6-A-DB14-1-1.XFF

Project: Project


Page: 1

Imagescan: (98)A6-A-DB14-1-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:48:37

SSN: 20009005

[mm]

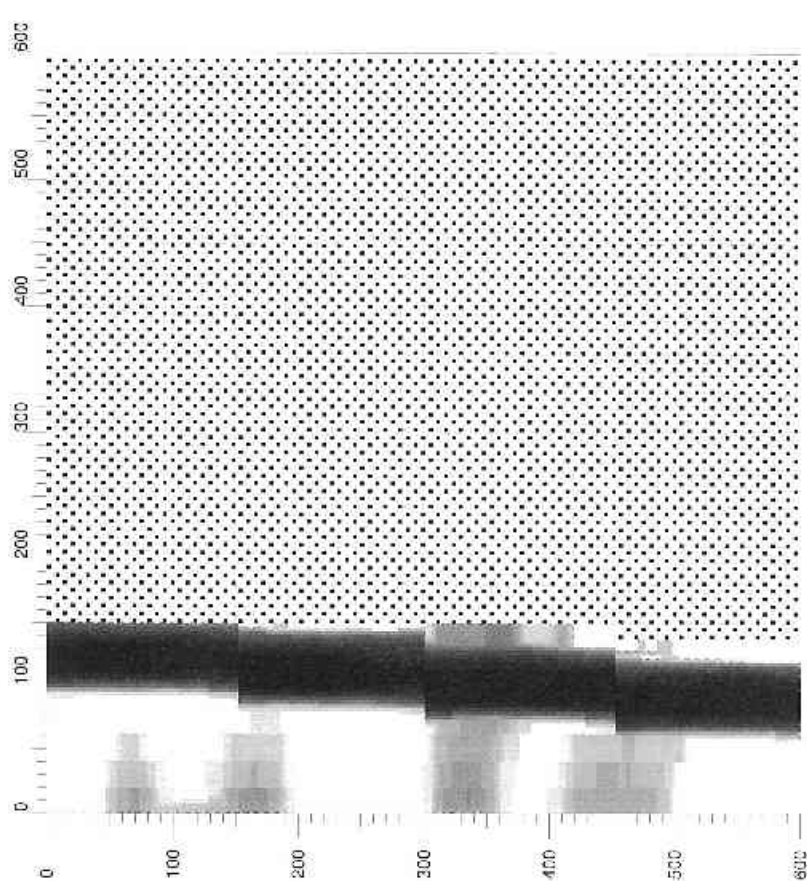

Customer: ---

Location: (98)A6-A-DB14-1-2

Operator: ---

Comment:

主観(目視) : 956-#10
補正(水平) : 956-#4@12cm
補正(垂直) : 15B5
備 註 : ---

本試験結果は測定位置に依存

File Storage: W:\PC\Scan\04\A6-A-DB14-1-2.XFF

Project: Project


Page: 1

Imagescan: (99)A6-A-DB14-2(L).XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:53:12

SSN: 3003005

[mm]

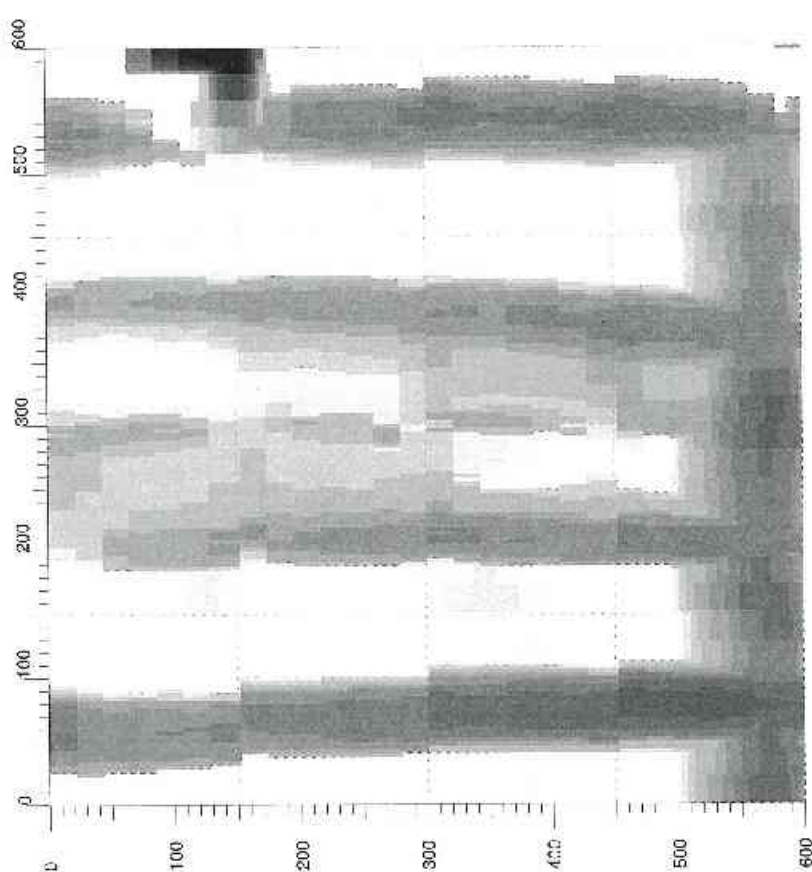

Customer: ---

Location: (99)A6-A-DB14-2(L)

Operator: ---

Comment:

主面(正视图) : 约1-#8
第层(水平面) : 约12cm
零件编号 : 15B11
图


本图仅供参考,不作为法律依据

Imagescan: (100)A6-A-DB14-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:55:10

SSN: 3003005

[mm]

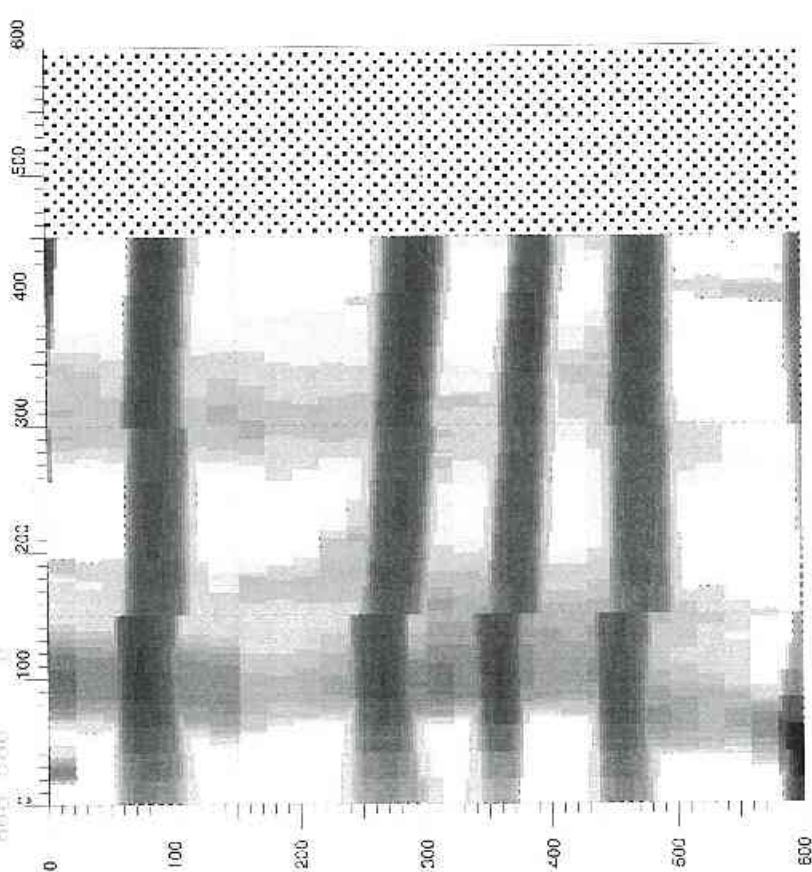

Customer: ---

Location: (100)A6-A-DB14-3

Operator: ---

Comment:

主面(正视图) : 约1-#8
第层(水平面) : 约12cm
零件编号 : 15B11
图


本图仅供参考,不作为法律依据

Imagescan: (103)A6-A-DC153.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:44:18

SSN: 34314009

[mm]

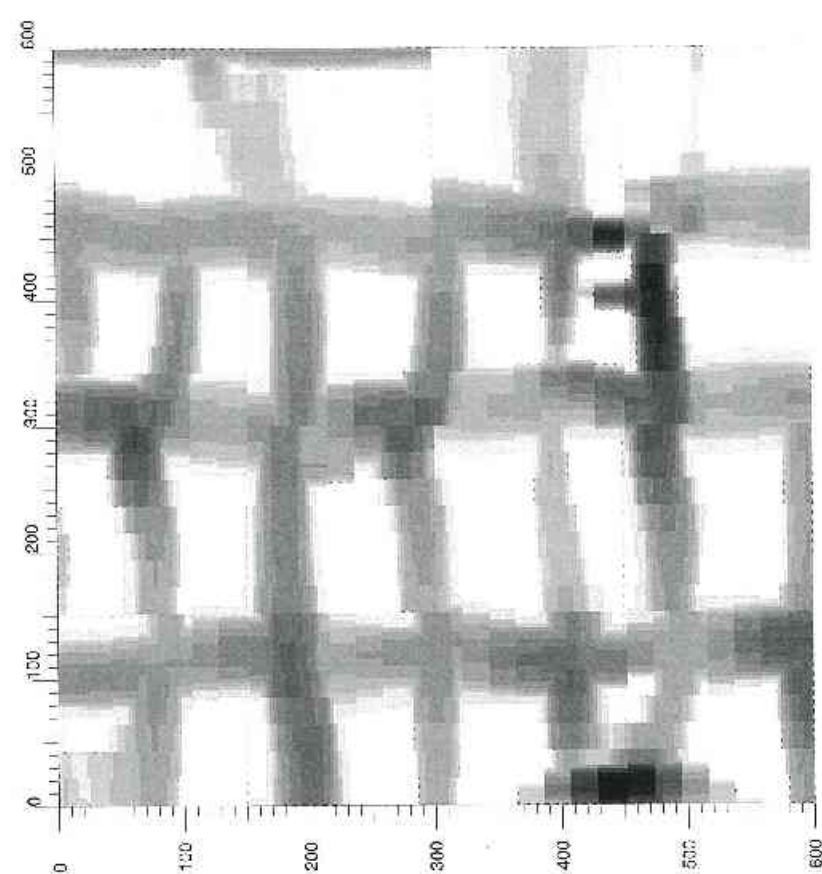

Customer: ---

Location: (103)A6-A-DC153

Operator: ---

Comment:

主面(正面) : 第4-#8
背面(背面) : 第4-#15cm
材料編號 : 150112
附註 : 可採測5cm


本試驗係對位位置負責

Imagescan: (104)A6-A-DR15-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:40:16

SSN: 30009035

[mm]

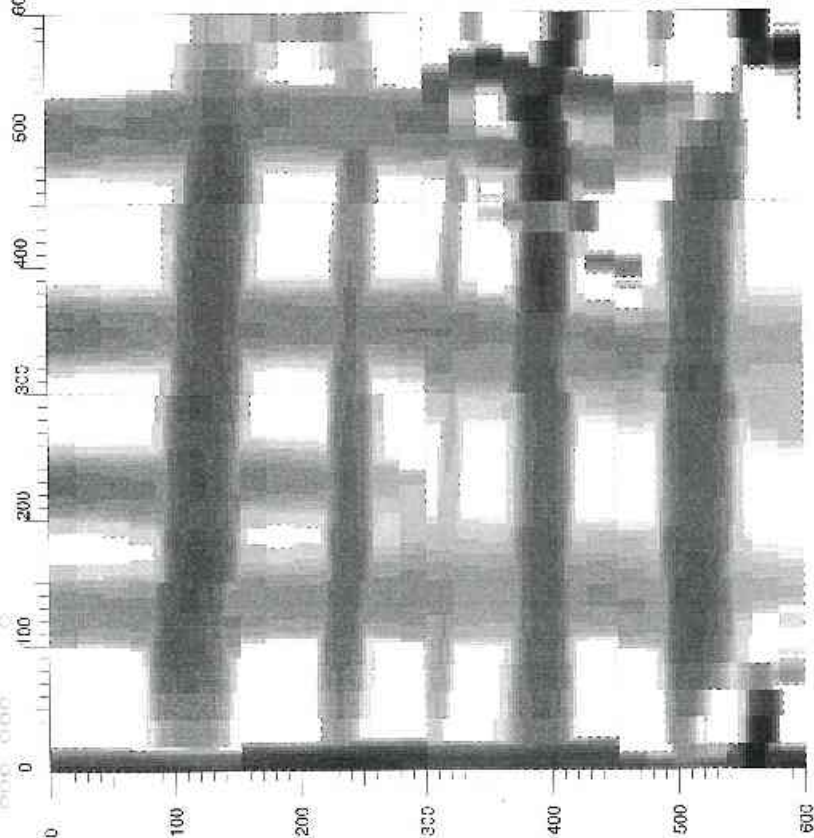

Customer: ---

Location: (104)A6-A-DR15-1

Operator: ---

Comment:

主面(正面) : 第6-#10
背面(背面) : 第4-#12cm
材料編號 : 150112
附註 : 可採測5cm


本試驗係對位位置負責

Imagescan: (105)A6-A-DB15-2.X-1-F

Date / Time: 2015-07-28 10:42:34

SSN: 30039005

[mm]

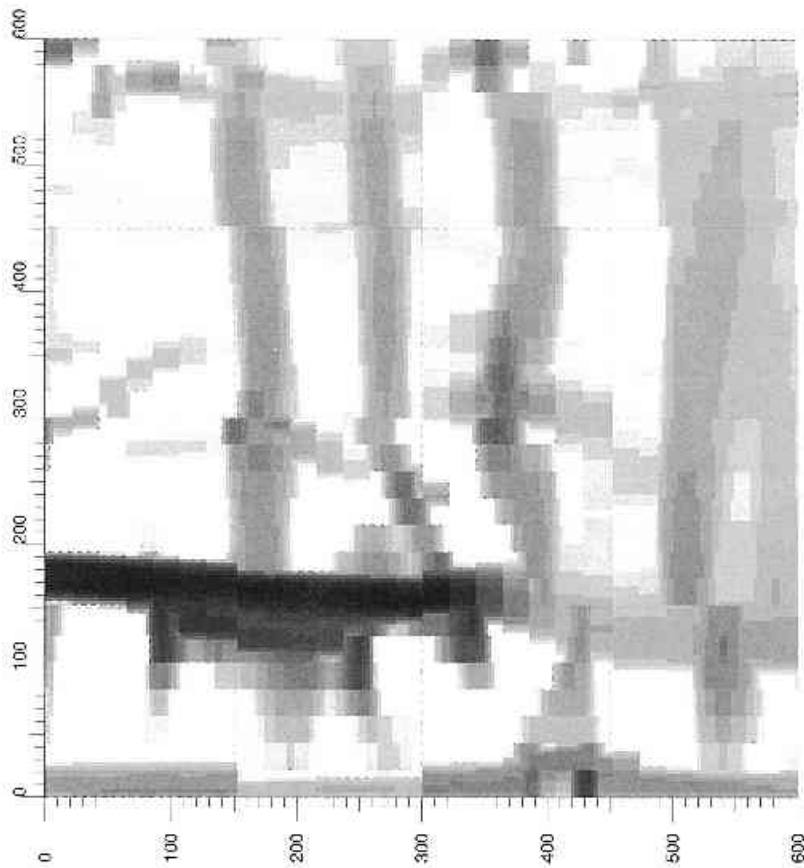

Customer: ---

Location: (105)A6-A-DB15-2

Operator: ---

Comment:

三防(三防) : 55B-#10
通防(通防) : 约#4@12cm
文件编号 : 16B5
備註 : ---

本試驗室對檢測位置負責

File Source: W:\20150728\104234\105A6-A-DB15-2.X-1-F\105A6-A-DB15-2.X-1-F


Image

Imagescan: (106)A6-A-DB-5-3.X-1-F

Date / Time: 2015-07-28 10:45:02

SSN: 30009005

[mm]

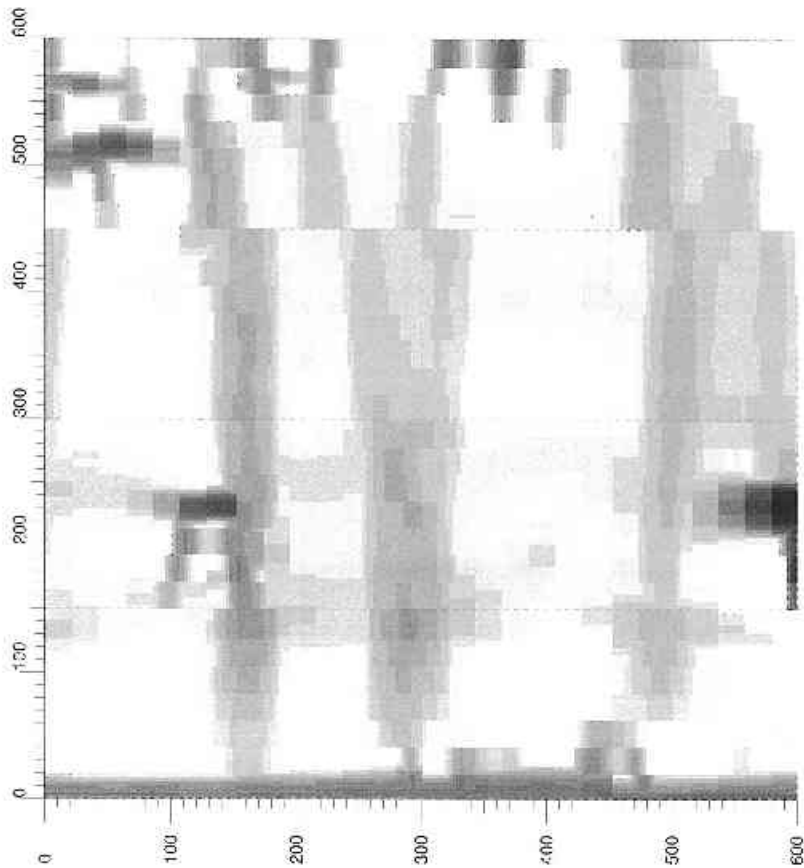

Customer: ---

Location: (106)A6-A-DB15-3

Operator: ---

Comment:

三防(三防) : 55B-#10
通防(通防) : 约#4@12cm
文件编号 : 16B5
備註 : ---

本試驗室對檢測位置負責

File Source: W:\20150728\104502\106A6-A-DB15-3.X-1-F\106A6-A-DB15-3.X-1-F


Image

Imagescan: (107)A6-A-DC16-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:31:22

SSN: 34514009

[mm]

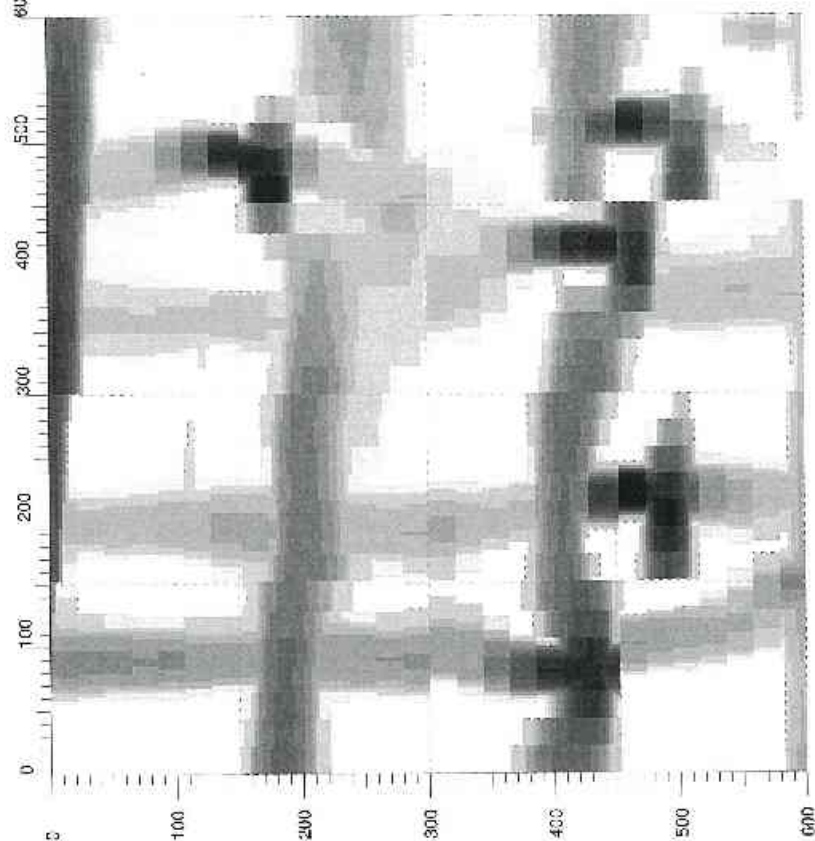

Customer: ---

Location: (107)A6-A-DC16-1

Operator: ---

Comment:

主體(平目筋) : 約4-#8
箍筋(平目筋) : 約#4@15cm
條件編號 : 16C112
註 : 1. 總長 600cm
本試驗係對檢測位置負責

File Storage:

W:\03\Scan\104\05\1~07\107A6-A-DC16-1\107A6-A-DC16-1.XFF

Project:

P\10403


1

Imagescan: (108)A6-A-DC15-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:33:42

SSN: 34514009

[mm]

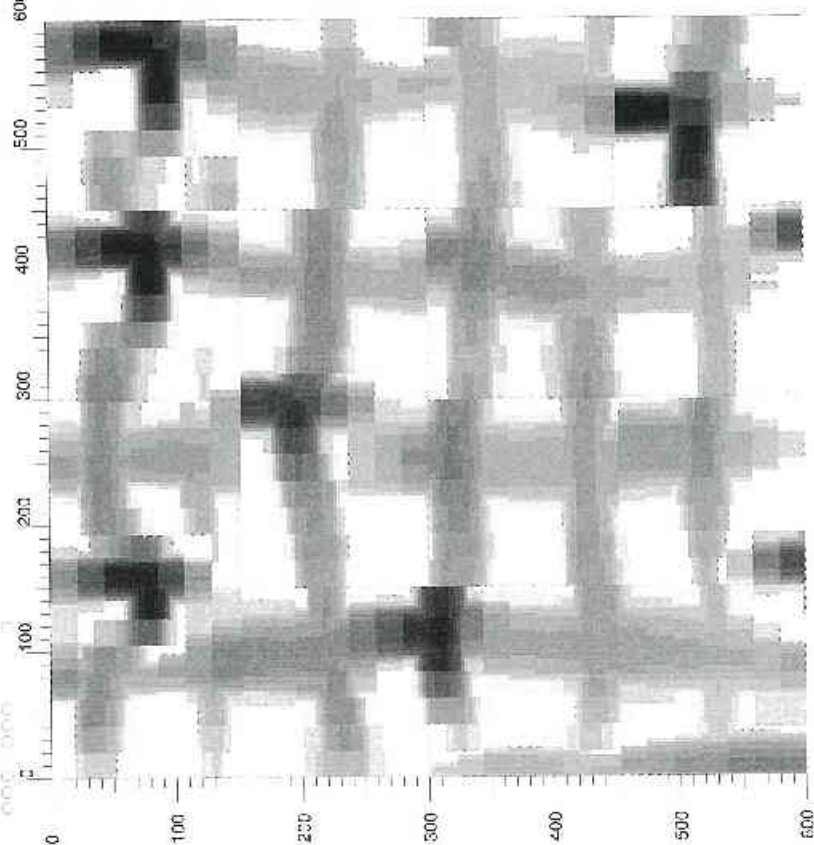

Customer: ---

Location: (108)A6-A-DC15-2

Operator: ---

Comment:

主體(平目筋) : 約4-#8
箍筋(平目筋) : 約#4@15cm
條件編號 : 16C115
註 : 1. 總長 600cm
本試驗係對檢測位置負責

File Storage:

W:\03\Scan\104\05\1~07\107A6-A-DC15-2\107A6-A-DC15-2.XFF

Project:

P\10403


1

Imagescan: (111)A6 A-DB16-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:33:20

SSN: 30039005

[mm]

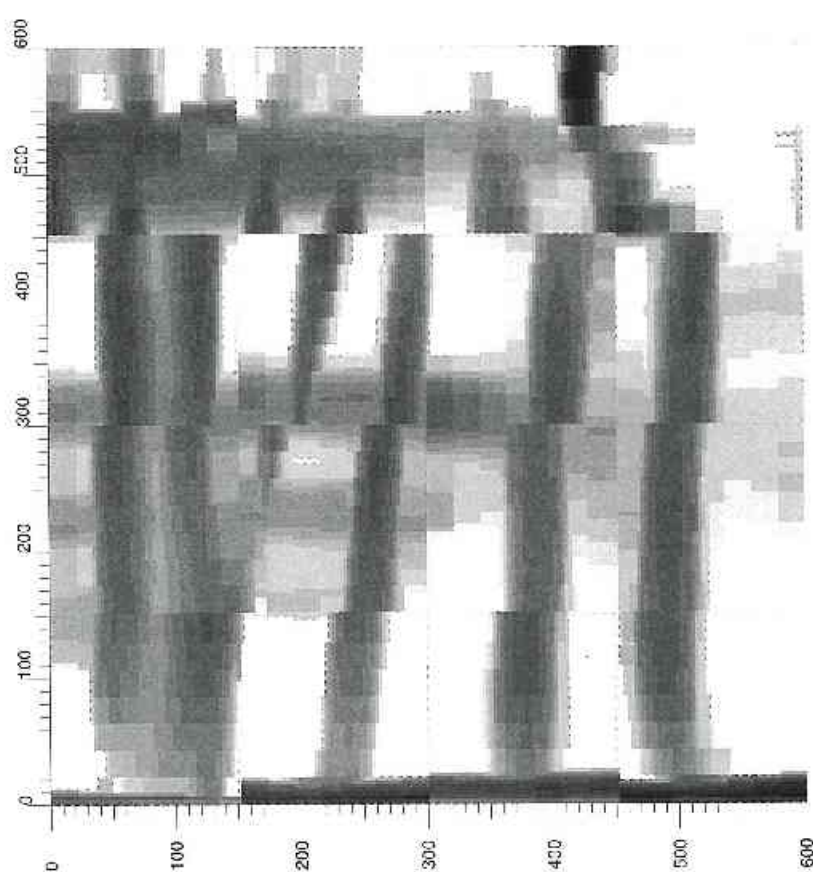

Customer: —

Location: CH11A6-A-D316-2

Operator: ---

Comment:

土鼠(平白筋) : 裝6-#10
 通乳(水22筋) : 裝#4@12cm
 伴件編號 : 17B5
 註 : -

本試驗室對檢測項目置負責

00000000

[illegible]

probit

F100003

2023年07月14日 09:08:16 星期四 104.07.28.21 112.000.000.000 12.06.8.03.33


Product

Imagescan: (113)A6-A-DC17-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:21:25

SSN: 34514009

[mm]

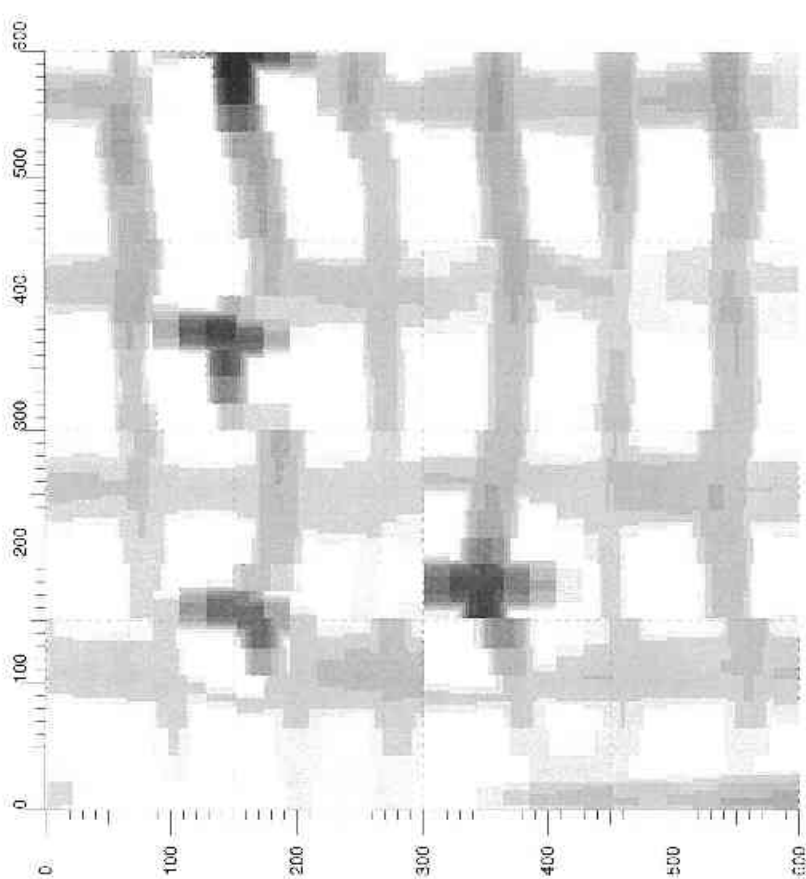

Customer: ---

Location: (113)A6-A-DC17-1

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#8
主筋(水平筋) : 約4@15cm
標準編號 : 17C107
備 註 : 可参照60cm

本記録は現場調査書

File Name: (113)A6-A-DC17-1.XFF


Page: 1/1

Imagescan: (114)A6-A-DC17-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:23:34

SSN: 34514009

[mm]

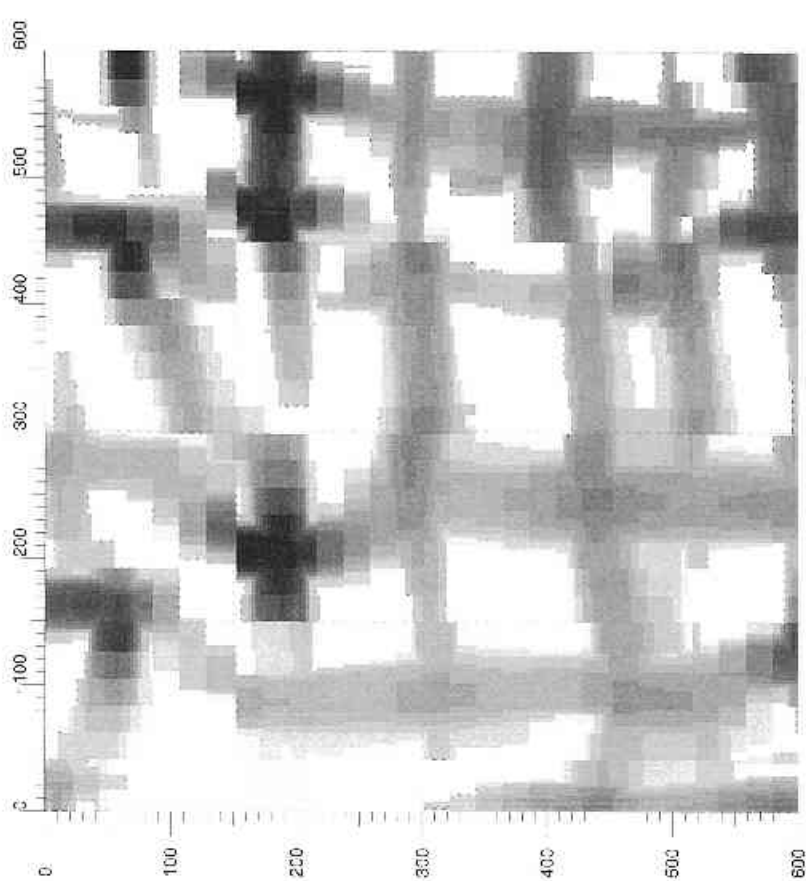

Customer: ---

Location: (114)A6-A-DC17-2

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#8
主筋(水平筋) : 約4@15cm
標準編號 : 17C116
備 註 : 可参照60cm


本記録は現場調査書

File Name: (114)A6-A-DC17-2.XFF

Page: 1/1

Imagescan: (115)A6-A-DC17-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:26:37 SSN: 34514038 [mm]

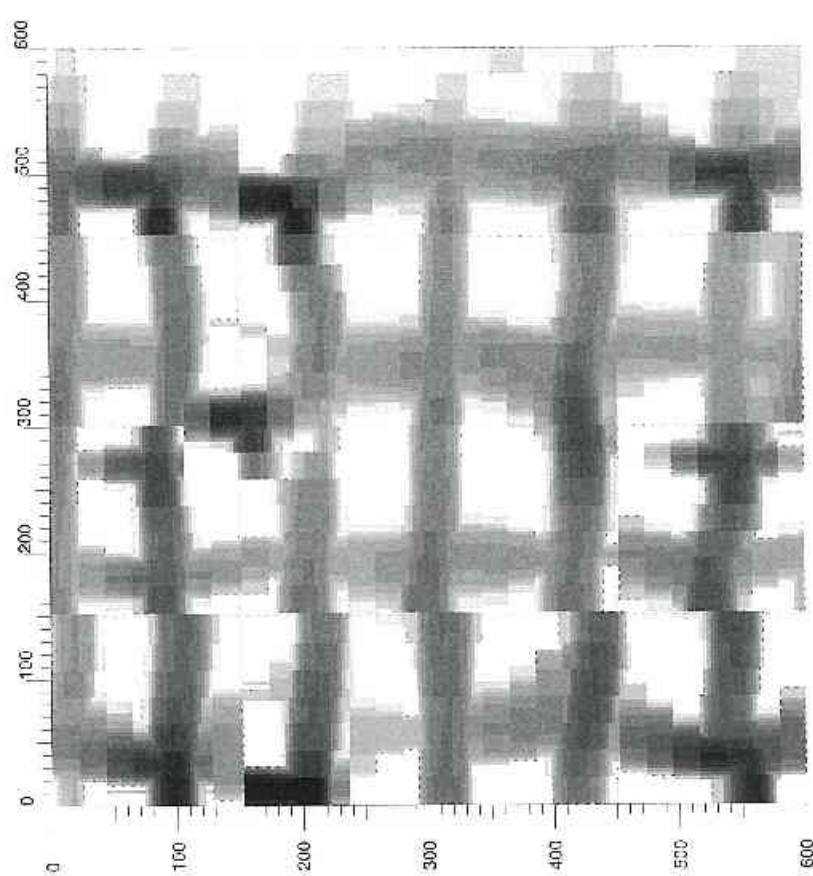

Customer: ---

Location: (115)A6-A-DC-7-3


Operator: ---

Comment:

主款(手目筋) : 糸4-#6
振数(波目筋) : 糸4@15cm
標件編號 : 17C105
請 註 : 可探測60cm
本試驗係對檢測位置負責

Imagescan: (115)A6-A-DB17-1.X=F

Date / Time: 2015-07-28 10:21:11 SSN: 30009035 [mm]

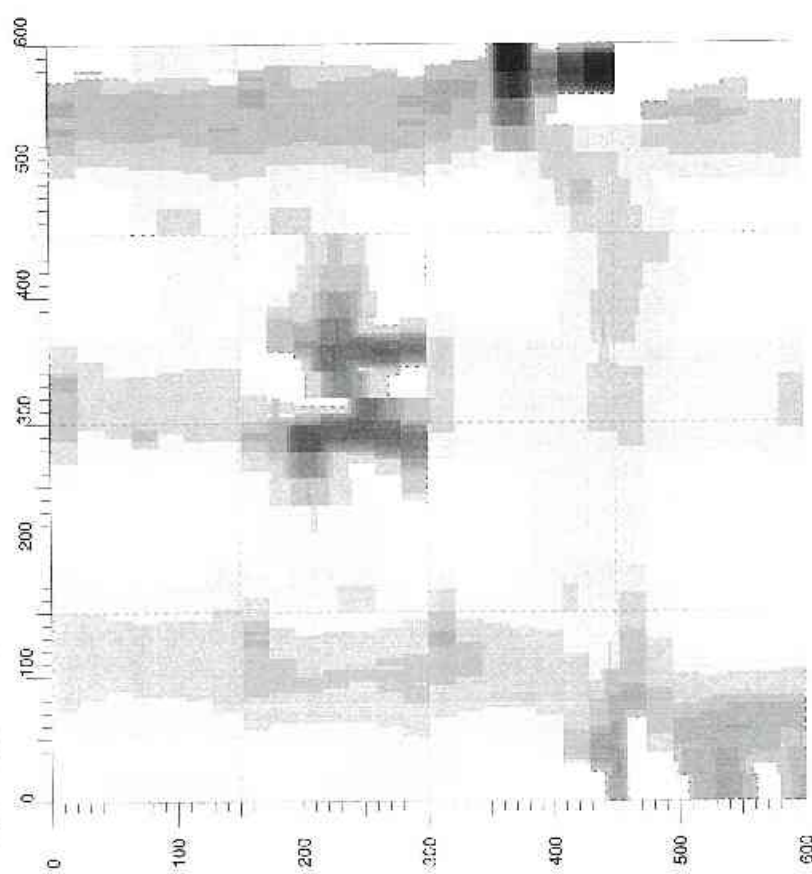

Customer: ---

Location: (115)A6-A-DB17-1

Operator: ---

Comment:


主款(手目筋) : 糸8-#10
振数(波目筋) : 糸4@15cm
標件編號 : 8B8
請 註 :
本試驗係對檢測位置負責

Imagescan: (117)A6-A-DB17-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:23:51

SSN: 30009005

[mm]

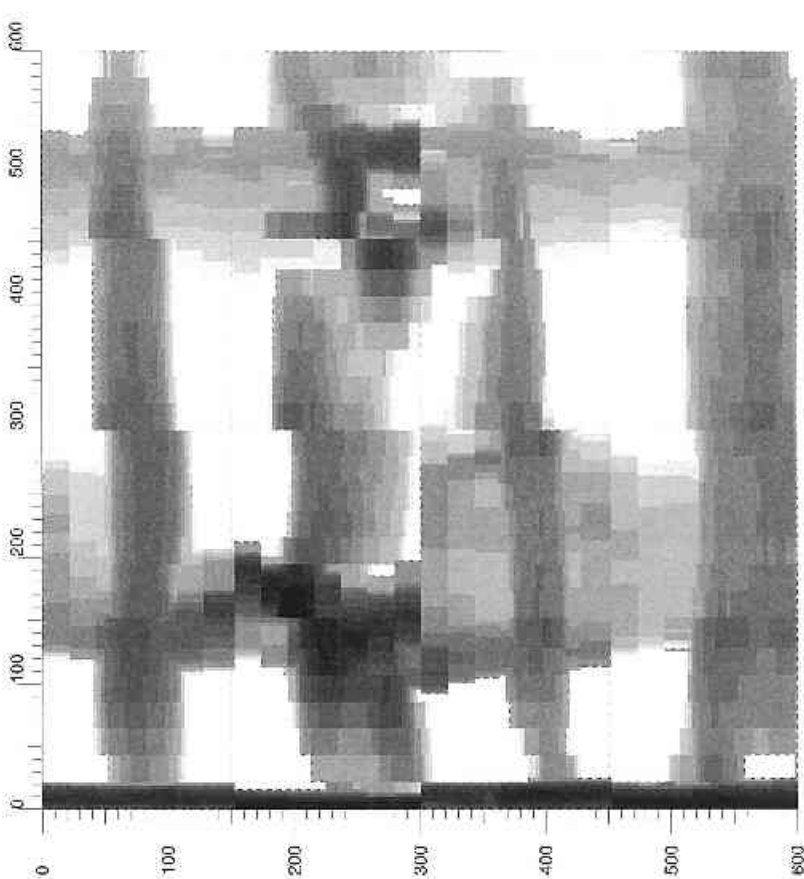

Customer: --

Location: (117)A6-A-DB17-2

Operator: --

Comment:

主梁(平直筋) : 8B-#10
補筋(水平筋) : 8B-#4@12cm
提供編號 : 18B5
備註 : --

本試驗係對檢測位置實施

File Name: W:\Documents\14\117-A6-A-DB17-2\117-A6-A-DB17-2.XFF

Page: 1


Page: 1

Imagescan: (118)A6-A-DB17-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:26:04

SSN: 30009005

[mm]

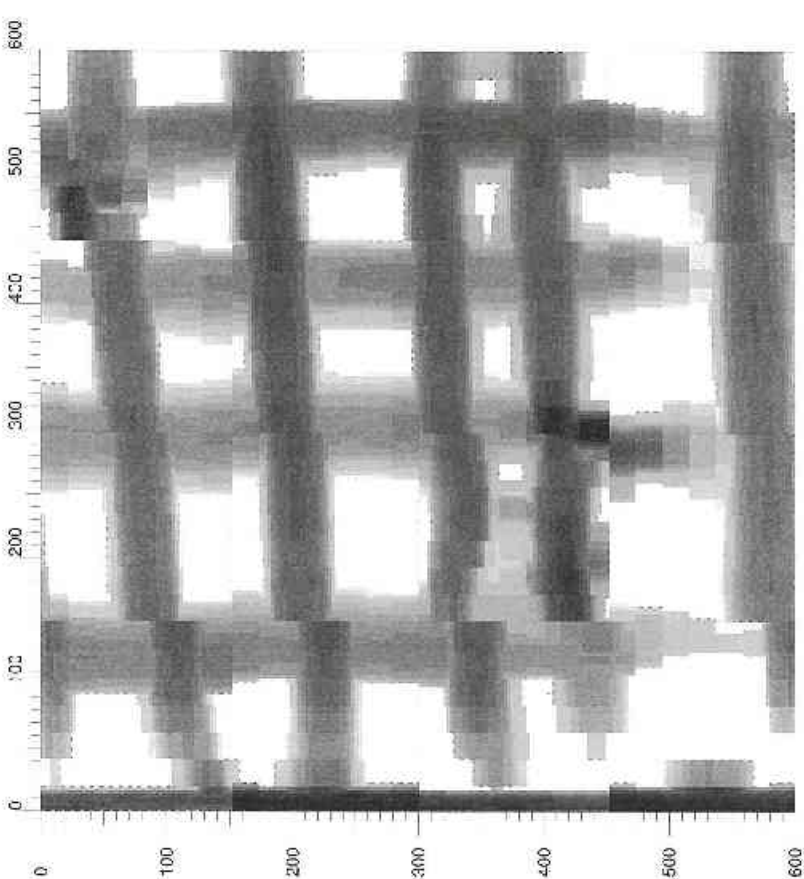

Customer: --

Location: (118)A6-A-DB17-3

Operator: --

Comment:

主梁(平直筋) : 8B-#10
補筋(水平筋) : 8B-#4@12cm
提供編號 : 18B5
備註 : --

本試驗係對檢測位置實施


File Name: W:\Documents\14\117-A6-A-DB17-3\117-A6-A-DB17-3.XFF

Page: 1

Page: 1

Imagescan: (119)A6-A-DC18-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:14:01 SSN: 34514009 [mm]

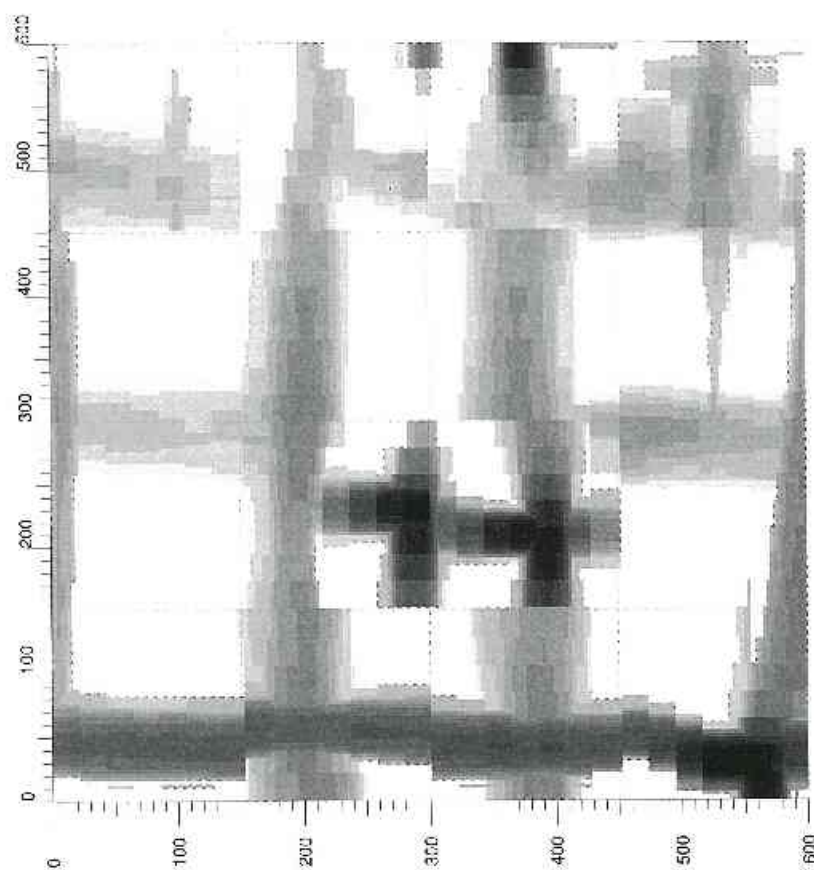

Customer: ---

Location: (119)A6-A-DC18-1

Operator: ---


Comment:

工部(正位部) : 約4 #8
通部(正位部) : 約4 @15cm
通部(正位部) : 18C-10
備 註 : 可検出80cm

本試験は検出位置位置

Imagescan: (120)A6-A-DC18-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:15:50 SSN: 34514009 [mm]

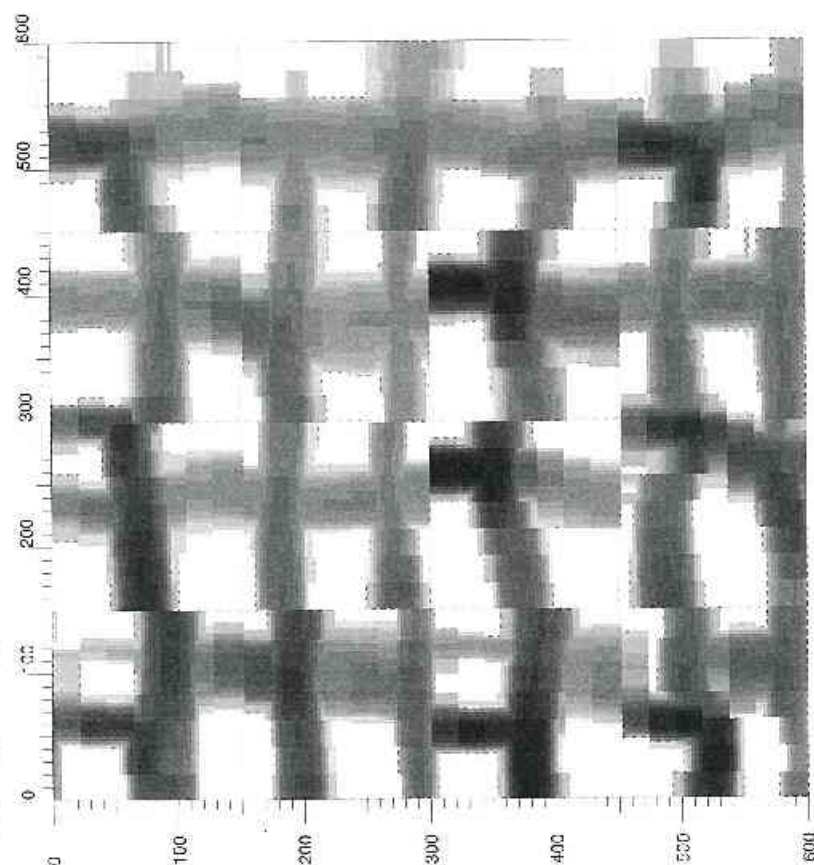

Customer: ---

Location: (120)A6-A-DC18-2

Operator: ---

Comment:

工部(正位部) : 約4 #8
通部(正位部) : 約4 @15cm
通部(正位部) : 18C-10
備 註 : 可検出80cm


本試験は検出位置位置

Imagescan: (121)AG-A-DC18-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:18:20

SSN: 34514009

[mm]

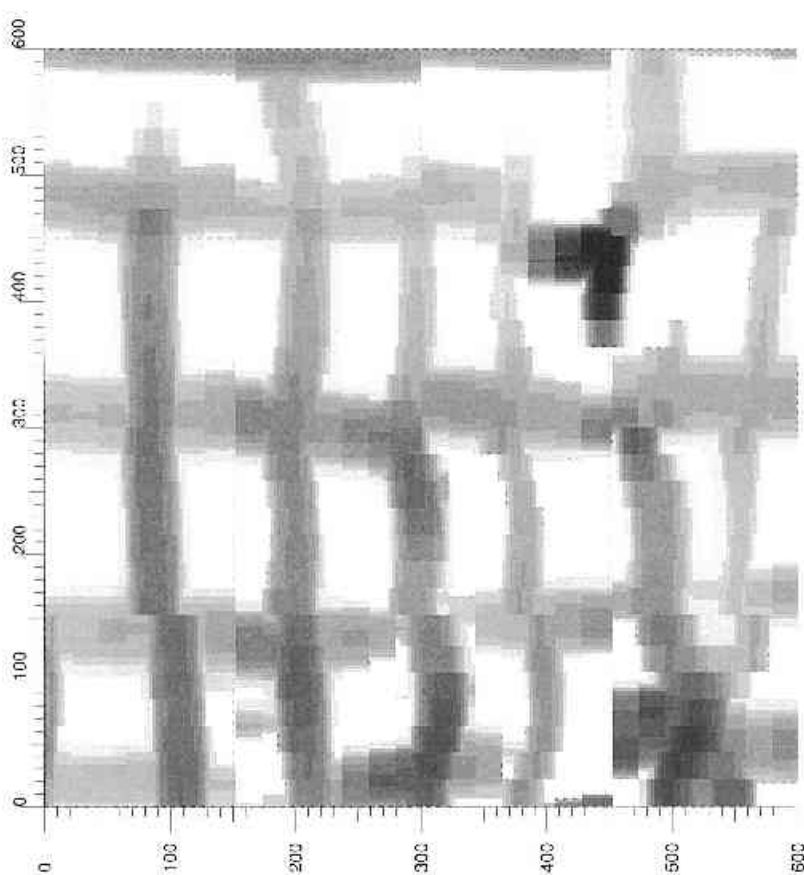

Customer: ---

Location: (121)AG-A-DC18-3

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約4-#8
主筋(水平筋) : 約4@15cm
構件編號 : I8C112
備註 : 可檢測50cm

本試驗室對檢測結果負責

File Size: 10000000

Print:

Print:


Imagescan: (121)AG-A-DC18-3.XFF

Imagescan: (122)AG-A-DB18-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 13:13:59

SSN: 30009105

[mm]

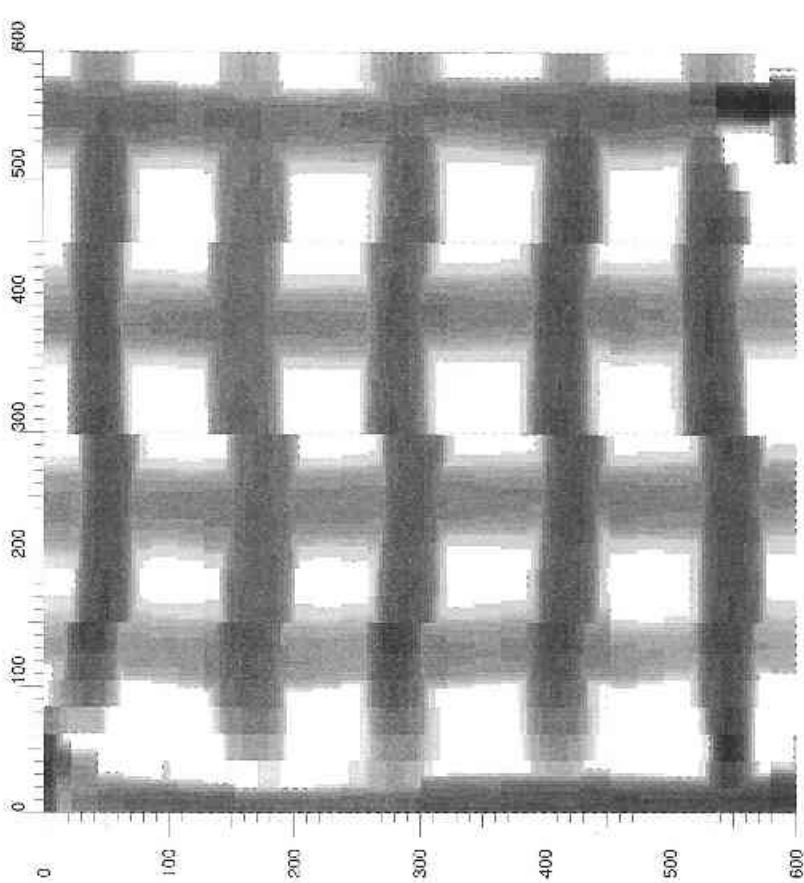

Customer: ---

Location: (122)AG-A-DB18-1

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約5-#10
主筋(水平筋) : 約4@12cm
構件編號 : 18B7
備註 : ---

本試驗室對檢測結果負責

File Size: 10000000

Print:

Print:


Imagescan: (122)AG-A-DB18-1.XFF

Imagescan: (123)A6-A-DB18-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:16:15

SSN: 30009005

[mm]

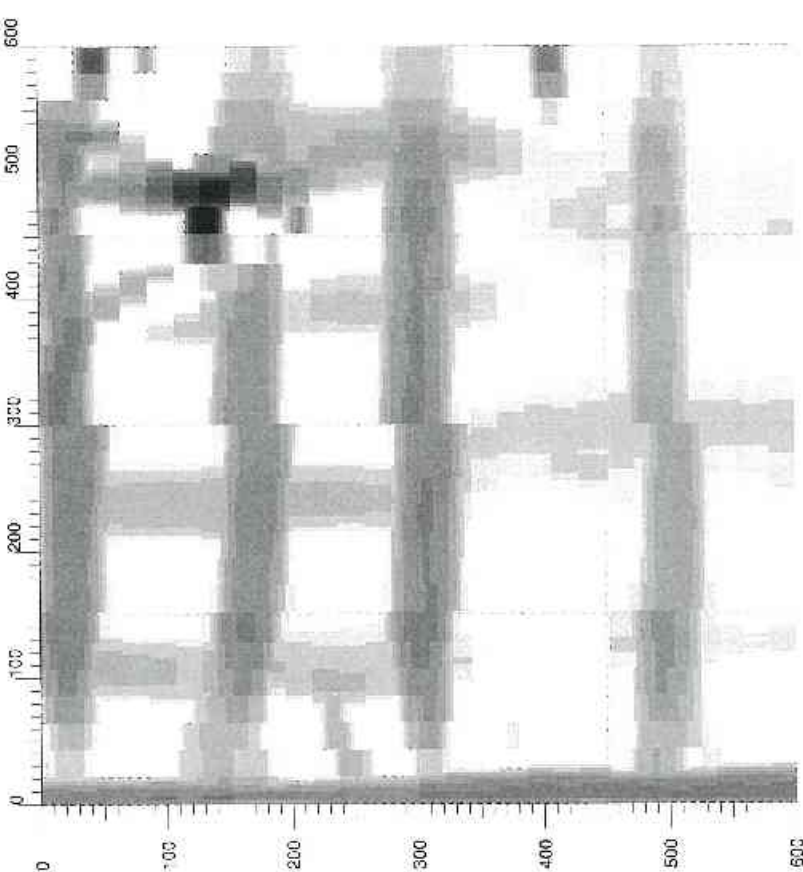

Customer: ---

Location: (123)A6-A-DB18-2

Operator: ---

Comment:

主體(直徑) : 約5 #10
細部(水平) : 約4 #12cm
標尺編號 : 19B5
備註 : 社


本試驗結果與位置異常

Imagescan: (124)A6-A-DB18-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:18:32

SSN: 30009005

[mm]

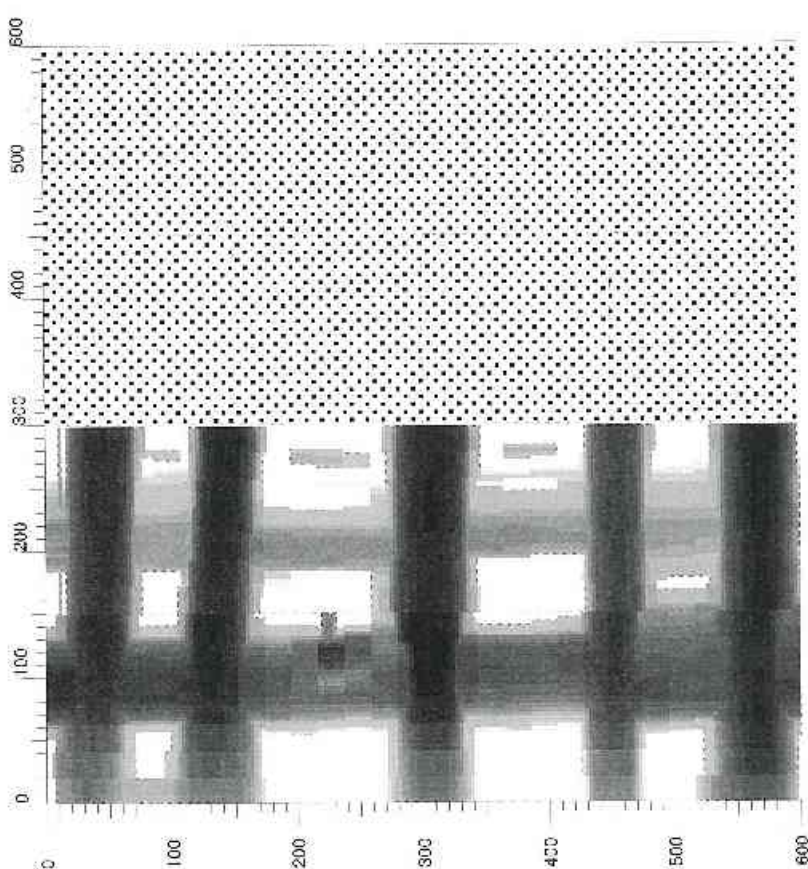

Customer: ---

Location: (124)A6-A-DB18-3

Operator: ---

Comment:


主體(直徑) : 約5 #8
細部(水平) : 約4 #12cm
標尺編號 : 19B11
備註 : 社

本試驗結果與位置異常

Images: (128)A6-A-D319-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:04:28

SSN: 34514009 [mm]

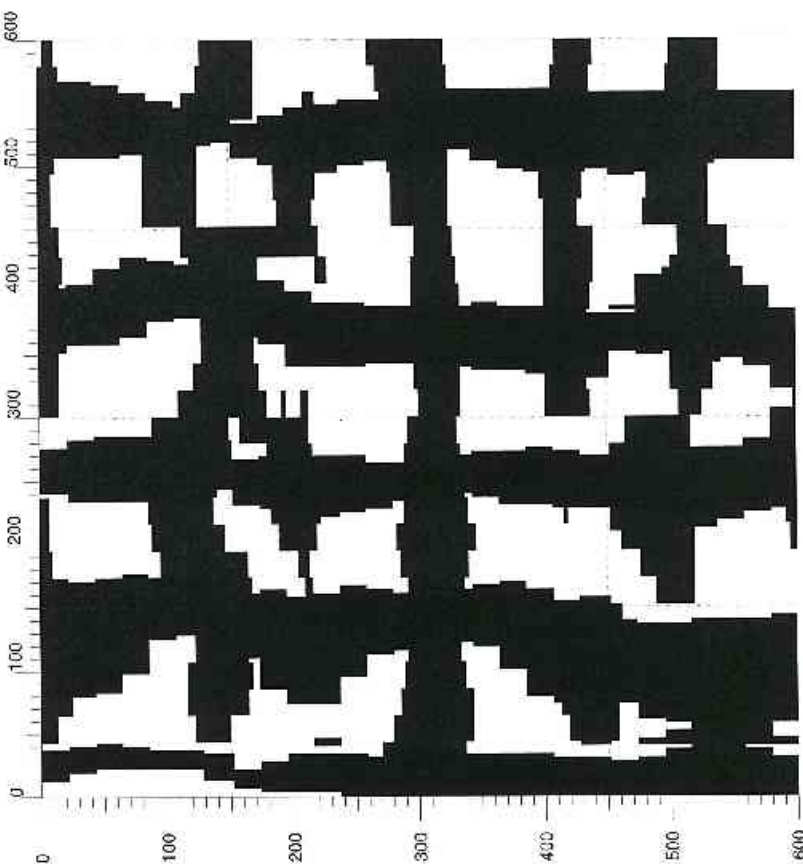

Customer: —

Location: (127)A6-A-DC:9-3

Operator: —

Comment:


土源(重口源) : 第5-#8
 蘇菲(重口源) : 第4@15cm
 零件編號 : 19C107
 註 : 可集別5cm

秘出此三卷皆世所無本

ImagesCon: (128)A6-A-D319-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:04:28

SSN: 30009205 [mm]

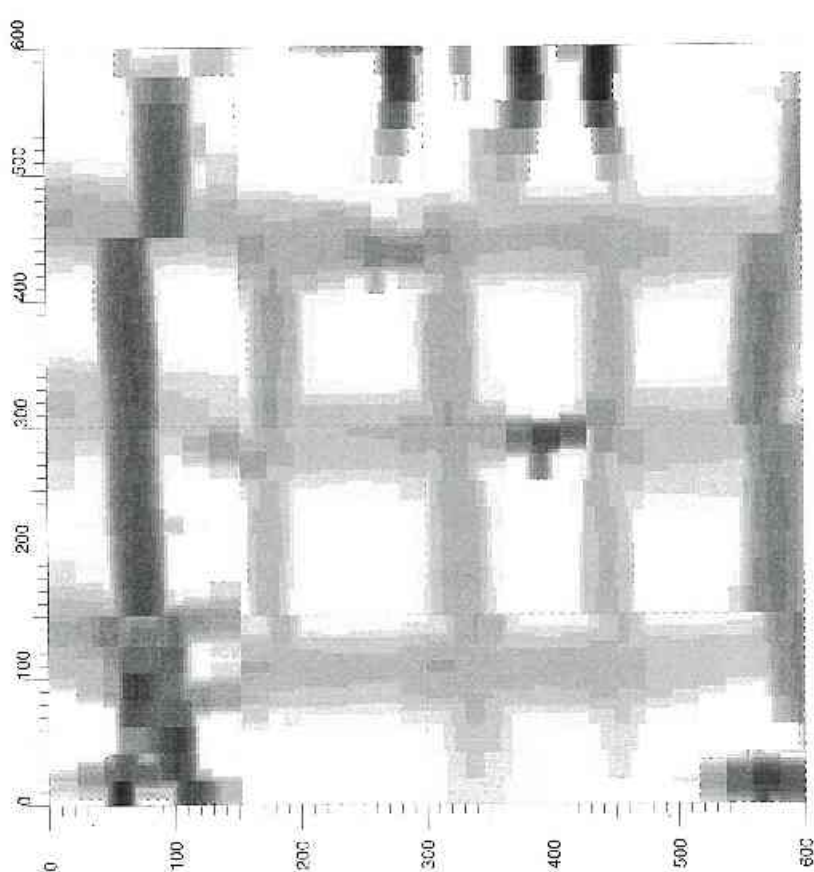

Customer: ---

Location {128}A5-A-DF19-1

Operator:

Comment

工頭(責任者) : 約3-#12
 底筋(水平筋) : 約#4@15cm
 柱内配置 : 2B8
 注

之試驗通則與現行試驗法

File Size: 14.2 MB

2000

<https://doi.org/10.26907/2474-8958.2023.03.03FF>


Abstract

Imagescan: (129)AG-A-DB19-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 10:06:55

SSN: 30035005

[mm]

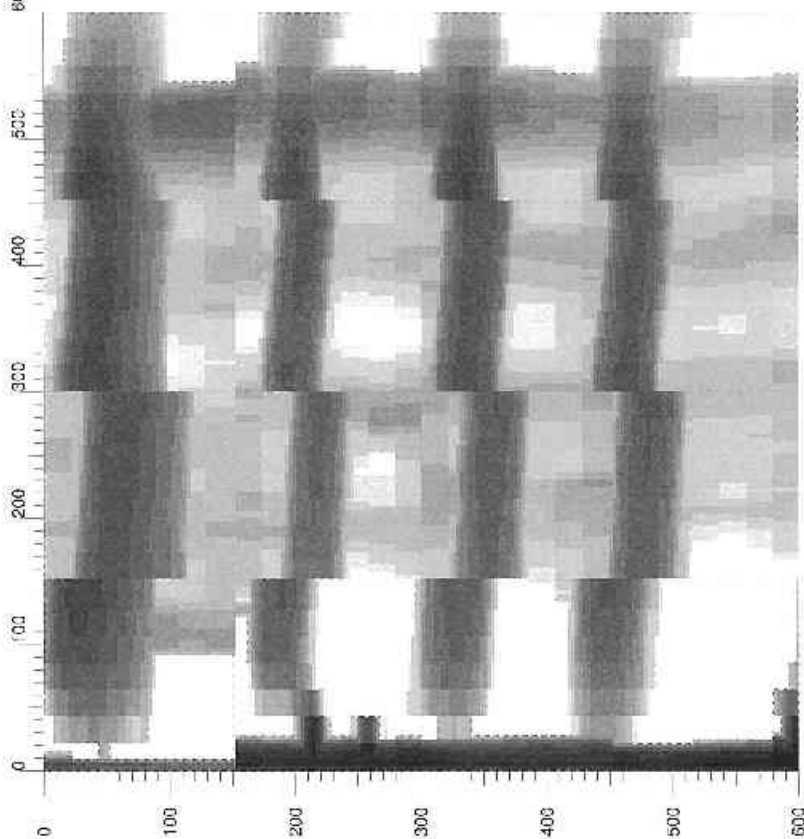

Customer: ---

Location: (129)AG-A-DB 9-2

Operator: ---

Comment:

主副(垂直线): 物6-#10
主副(水平线): 物6-#12cm
附件編號: 2057
備註: ---

本試驗係對檢測裝置負責

File Size: 47 KB (49,152 Bytes) | File Name: 129-07-28-10-06-55-129-AG-A-DB19-2.XFF


Page: 1

Imagescan: (130)AG-A-DB 9-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 0:09:12

SSN: 30005005

[mm]

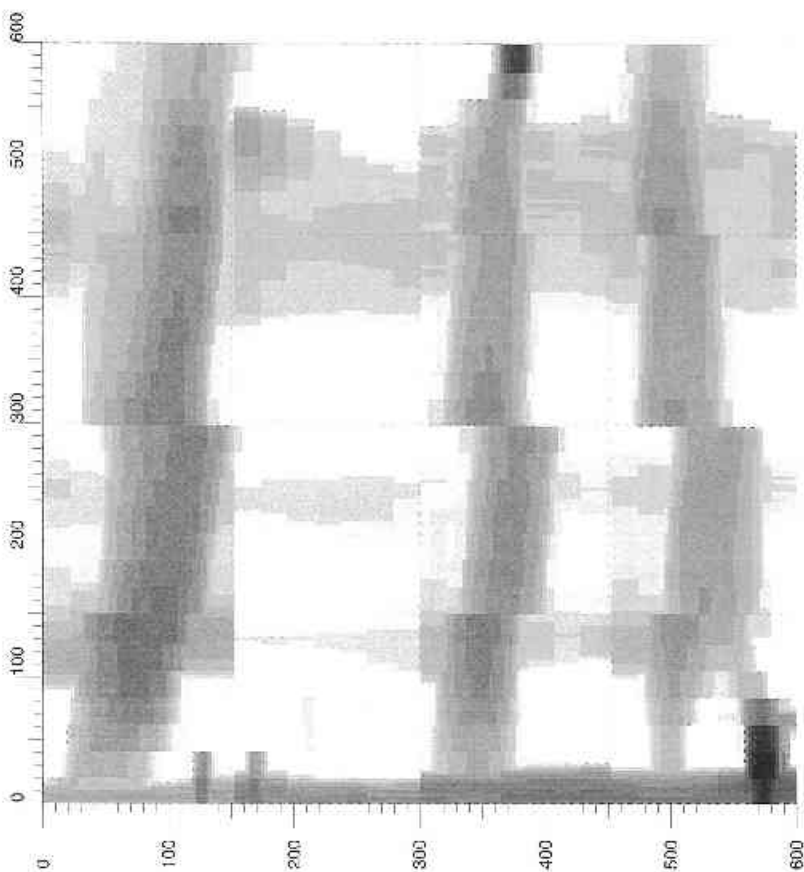

Customer: ---

Location: (130)AG-A-DB19-3

Operator: ---

Comment:

主副(垂直线): 物5-#10
主副(水平线): 物5-#15cm
附件編號: 2085
備註: ---


本試驗係對檢測裝置負責

File Size: 47 KB (49,152 Bytes) | File Name: 130-07-28-00-09-12-130-AG-A-DB19-3.XFF
Page: 1

Imagescan: (131)A6-A-DC20-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:56:47

SSN: 34514039

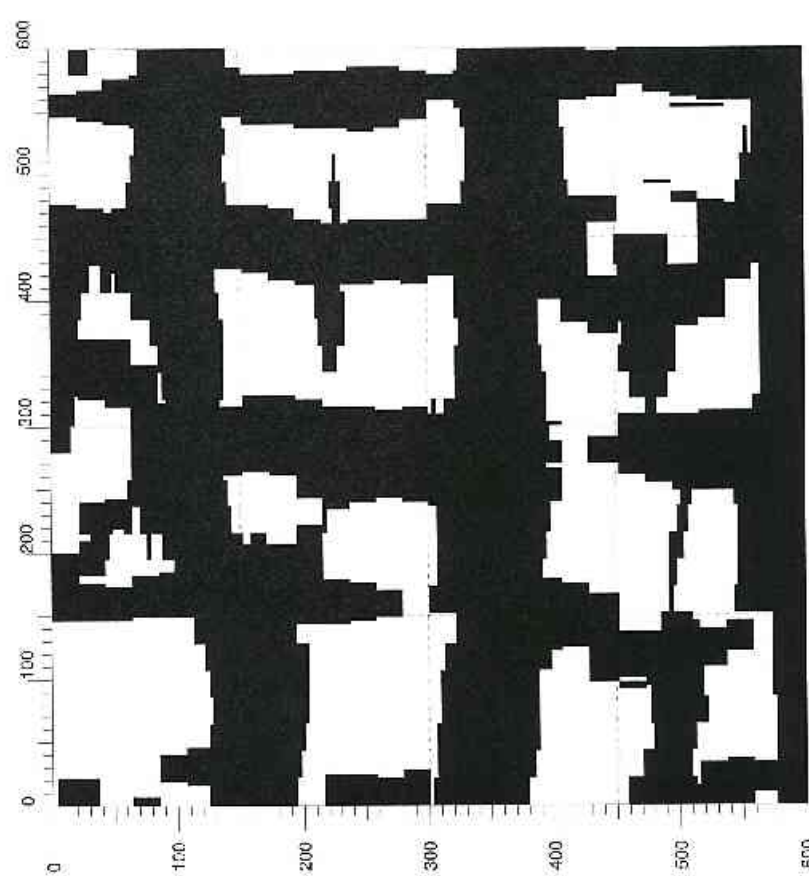

Customer: ---

Location: (131)A6-A-DC20-1

Operator: ---

Comment:


主物(正片) : 約5-#8
補綴(平綴) : 約#4@15cm
補綴(平綴) : 20C112
補綴 : 可測160cm

本試験機は、位置位置

Imagescan: (132)A6-A-DC20-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:58:52

SSN: 34514038

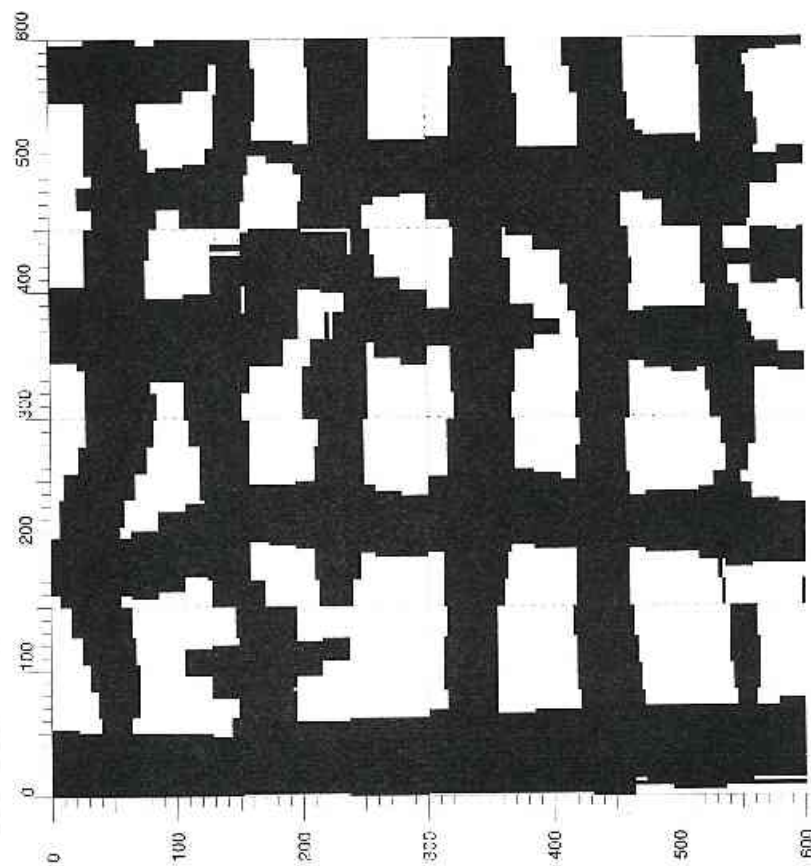

Customer: ---

Location: (132)A6-A-DC20-2

Operator: ---


Comment:

主物(正片) : 約5-#8
補綴(平綴) : 約#4@15cm
補綴(平綴) : 20C112
補綴 : 可測160cm

本試験機は、位置位置

Imagescan: (135)A6-A-DB20-2.XFF

Date/Time: 2015-07-28 09:57:08 SSN: 30009005 [mm]

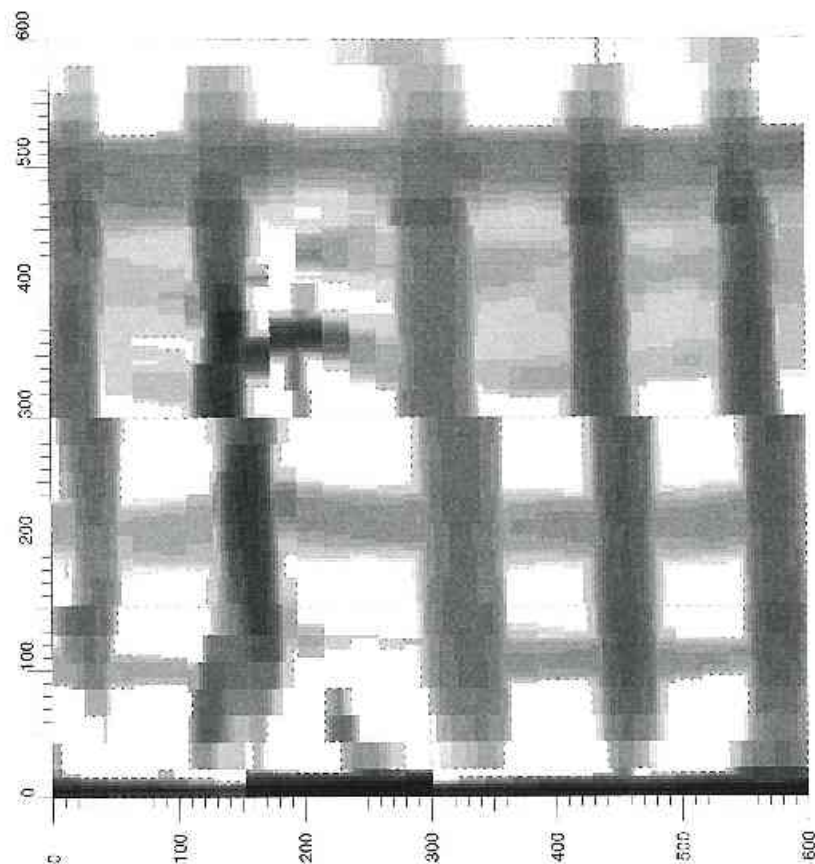

Customer: ---

Location: (135)A6-A-DB20-2

Operator: ---

Comment:

主版(平版) : 第5-#10
辅版(平版) : 第4-#15cm
样张编号 : 2107
供 注 : -


本式版印刷品位置表

File Name: VPCImagescan-2015-07-28 09:57:08 (135)A6-A-DB20-2.XFF

Page: 1/1

Imagescan: (136)A6-A-DB20-3.XFF

Date/Time: 2015-07-28 09:59:44 SSN: 30009006 [mm]

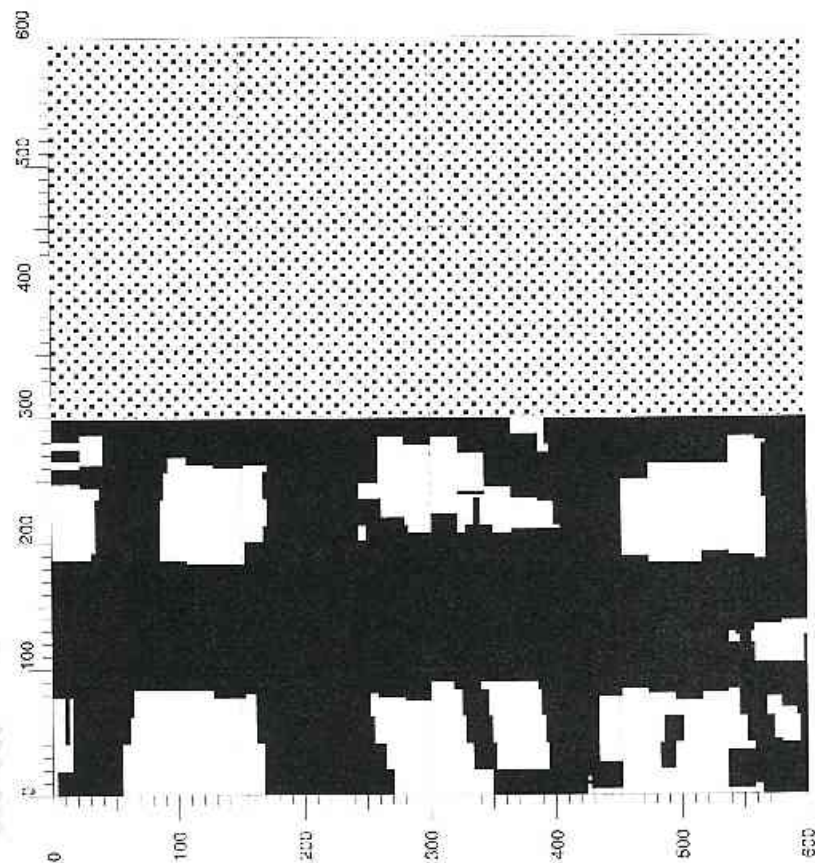

Customer: ---

Location: (136)A6-A-DB20-3

Operator: ---

Comment:

主版(平版) : 第3-#3
辅版(平版) : 第4-#12cm
样张编号 : 2107
供 注 : 可读到30cm

本式版印刷品位置表

File Name: VPCImagescan-2015-07-28 09:59:44 (136)A6-A-DB20-3.XFF


Page: 1/1

Imagescan: (141)A6-A-DB21-2.XFF

Date/Time: 2015-07-28 09:49:48

SSN: 30009325

[mm]

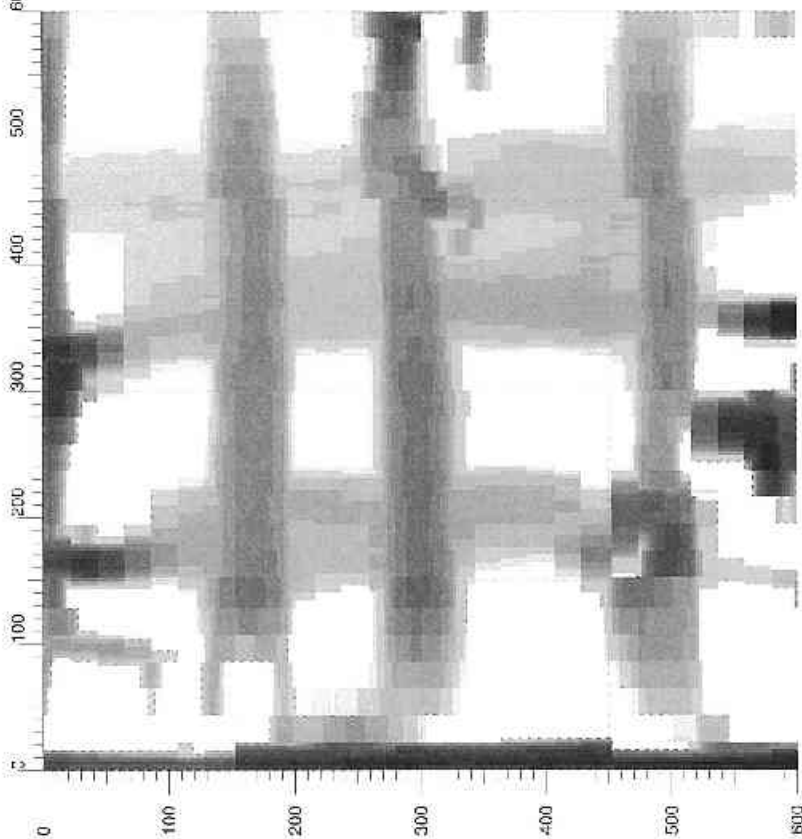

Customer: ---

Location: (141)A6-A-DB21-2

Operator: ---

Comment:

土部(垂直部): 約5-#10
鋼部(水平部): 約#4@15cm
構件編號: 22B7
備註: ---

本試驗室對檢測位置負責

File Size: 146.50KB

WorkPath: W:\311-05\41\檢測\311-05\41-A6-A-DB21-2\20150728\150728094948\141A6-A-DB21-2.XFF

Project: P00003


Page: 1 / 1

Imagescan: (142)A6-A-DB21-3.XFF

Date/Time: 2015-07-28 09:52:14

SSN: 30009325

[mm]

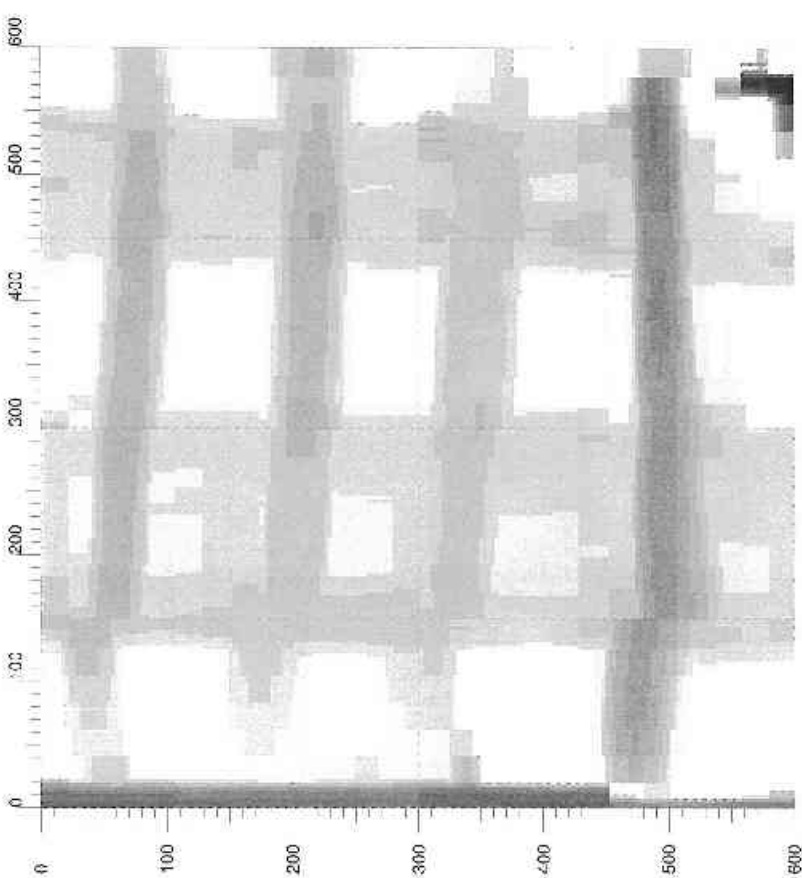

Customer: ---

Location: (142)A6-A-DB21-3

Operator: ---

Comment:

土部(垂直部): 約5-#10
鋼部(水平部): 約#4@15cm
構件編號: 22B5
備註: ---

本試驗室對檢測位置負責

File Size: 146.50KB

WorkPath: W:\311-05\42\檢測\311-05\42-A6-A-DB21-3\20150728\150728095214\142A6-A-DB21-3.XFF

Project: P00003


Page: 1 / 1

Imagescan: (143)A6-A-DC22-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:59:09

SSN: 34514009

[mm]

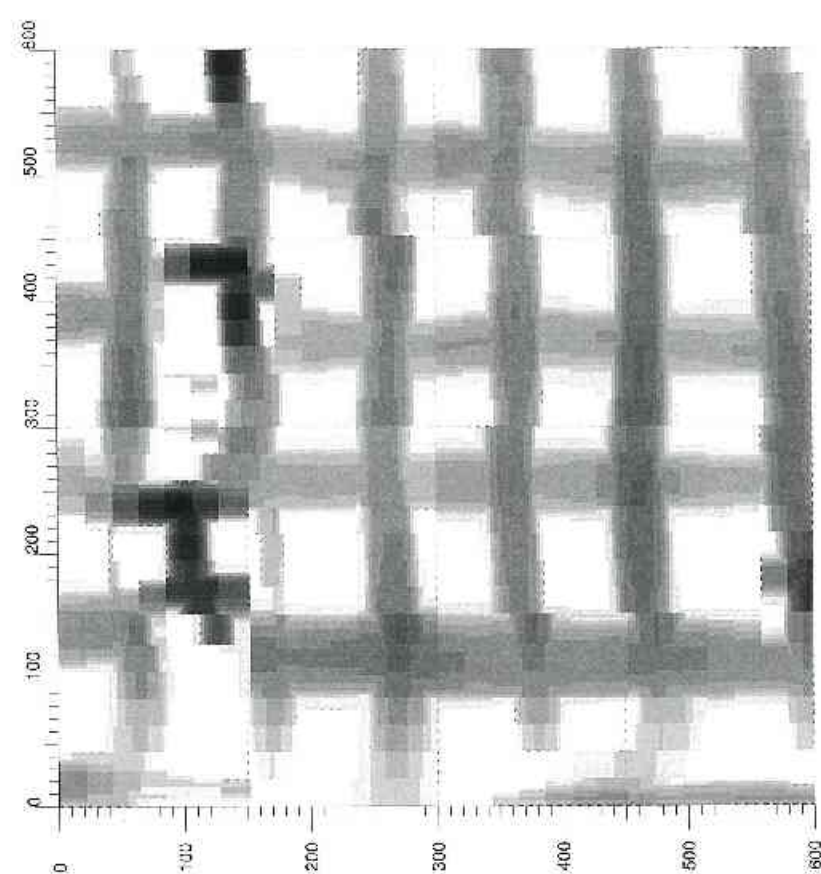

Customer: ---

Location: (143)A6-A-DC22-1

Operator: ---

Comment:

工部正空腔 : 約4-#8
鋼釘水平面 : 約4@15cm
鋼釘垂直面 : 220x107
備註 : 可採60cm


本試驗係針對測位置角

Imagescan: (144)A6-A-DC22-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:41:30

SSN: 34514009

[mm]

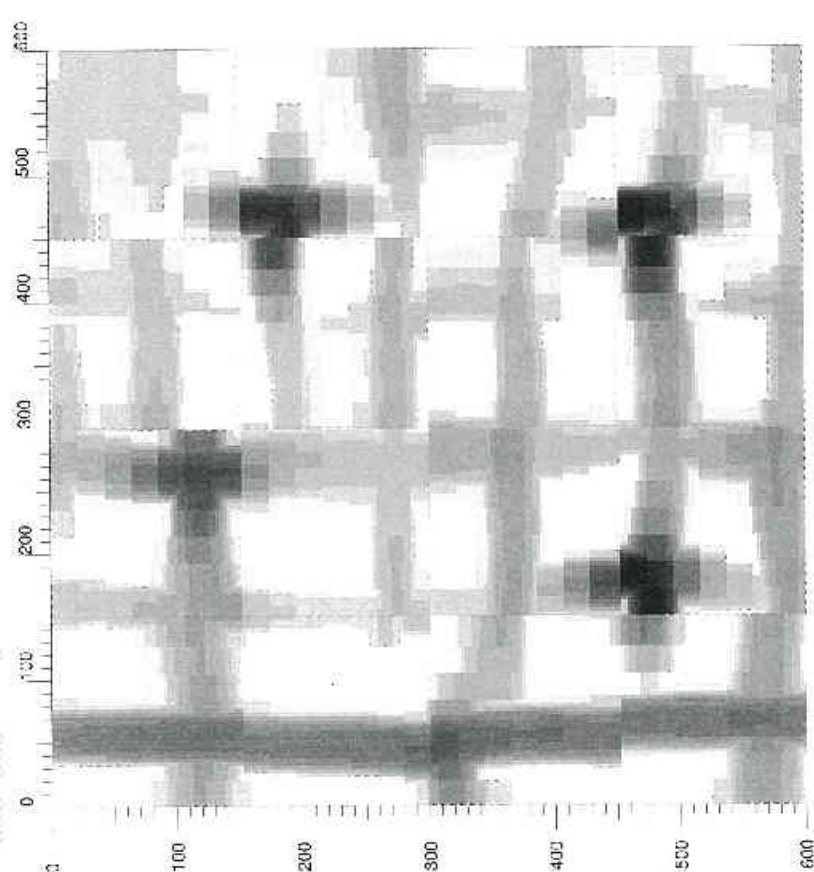

Customer: ---

Location: (144)A6-A-DC22-2

Operator: ---


Comment:

主梁(工部正) : 約4-#8
鋼釘水平面 : 約4@15cm
鋼釘垂直面 : 220x112
備註 : 可採60cm

本試驗係針對測位置角

Imagescan: (145)A6-A-DC22-3.XFF

Date / Time: 2015-07-23 09:43:39 SSN: 34514009 [mm]

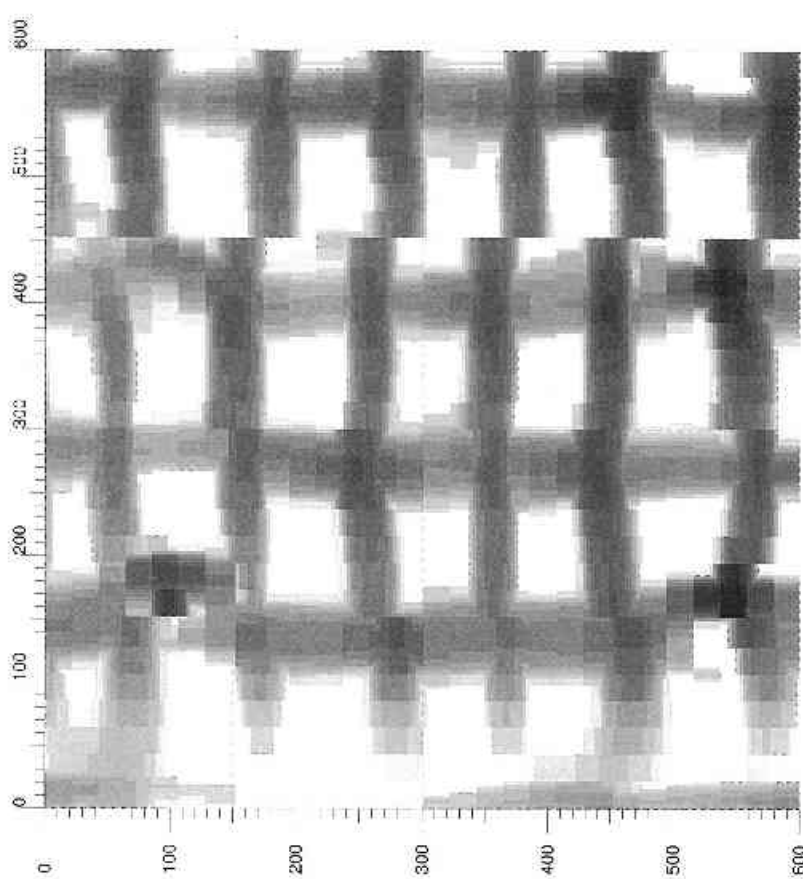

Customer: ---

Location: (145)A6-A-DC22-3

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約#4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
弯折編號 : 22C116
備註 : 无检测到60cm


本試驗係對檢測位置實

File Storage: \\PC2000\work\145\A6-A-DC22-3\145A6-A-DC22-3.XFF

Project: Page: 003

Imagescan: (145)A6-A-DB22-1.XFF

Date / Time: 2015-07-28 03:39:47 SSN: 30009005 [mm]

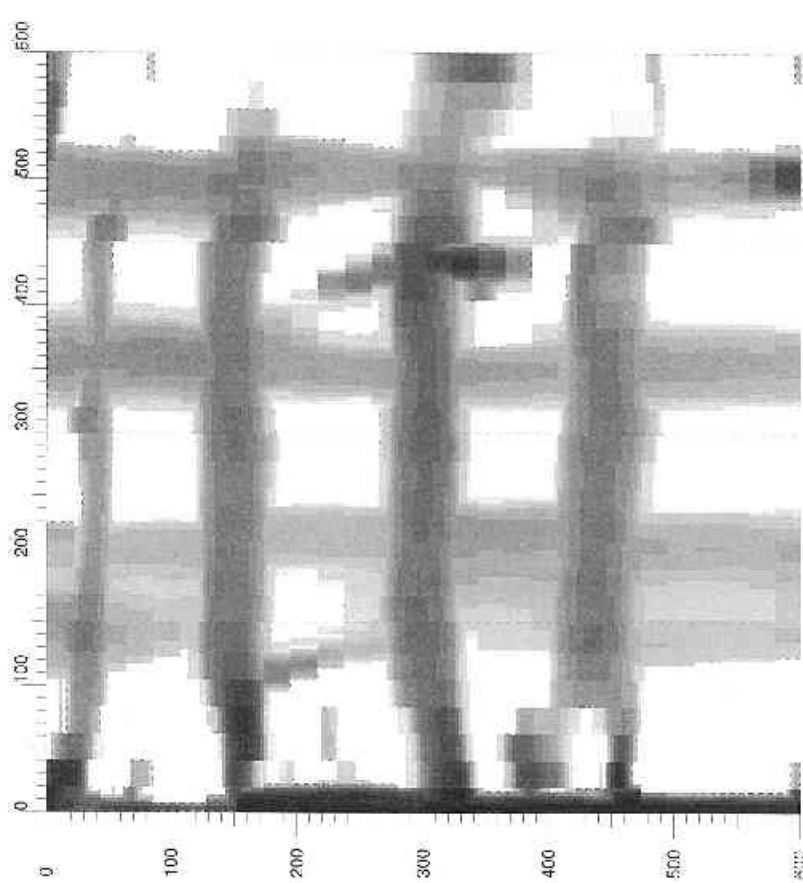

Customer: ---

Location: (145)A6-A-DB22-1

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 約#4-#10
箍筋(水平筋) : 約#4@15cm
弯折編號 : 23B7
備註 : 无

本試驗係對檢測位置實



File Storage: \\PC2000\work\145\A6-A-DB22-1\145A6-A-DB22-1.XFF


Project: Page: 003

Imagescan:
(147)A6-A-DE22-2.X-F

Date / Time: 2015-07-28 09:41:52

SSN: 30009035

[11]

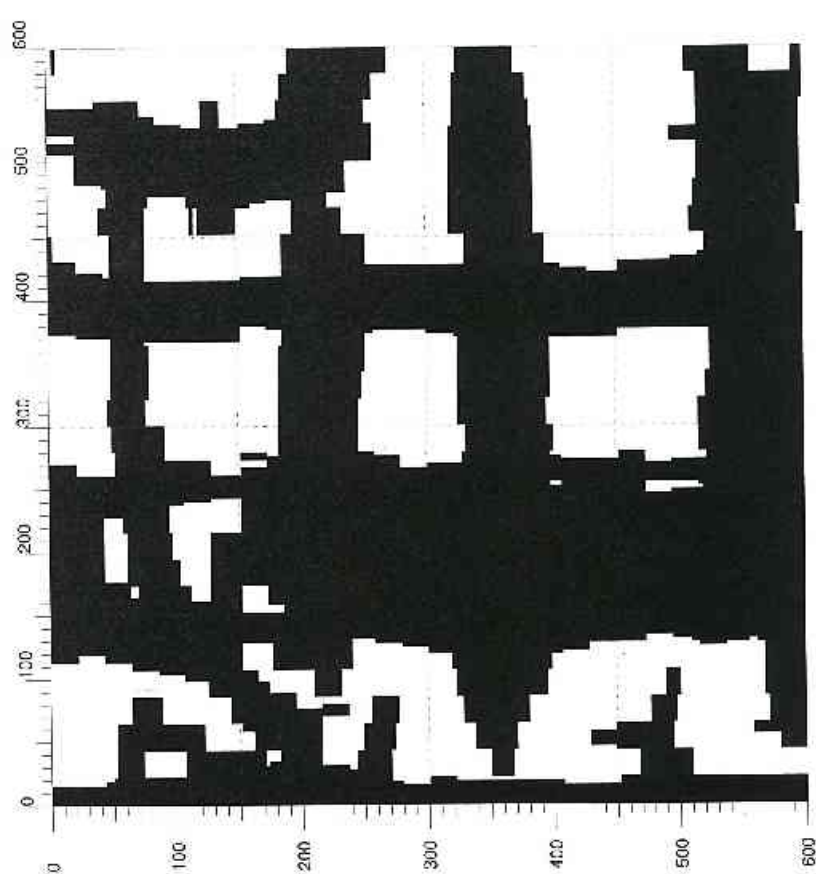

Customer: ---

Location: (147)A6-A-DR22-2

Operator:

Comment:

土約(手自筋) : 約15~40
 踏踏(平踏) : 約14~15cm
 押手踏踏 : 23B5
 通 註

土庫

廣東省立第一中學

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.06.10.258073>; this version posted June 11, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

1. **Verpflichtung**


Р:0003:С3

Imagesrc: '1481A6-A-DB22-3.XFF'

Date/Time: 2015-07-22 09:44:33

SSN: 30009075

[cont.]

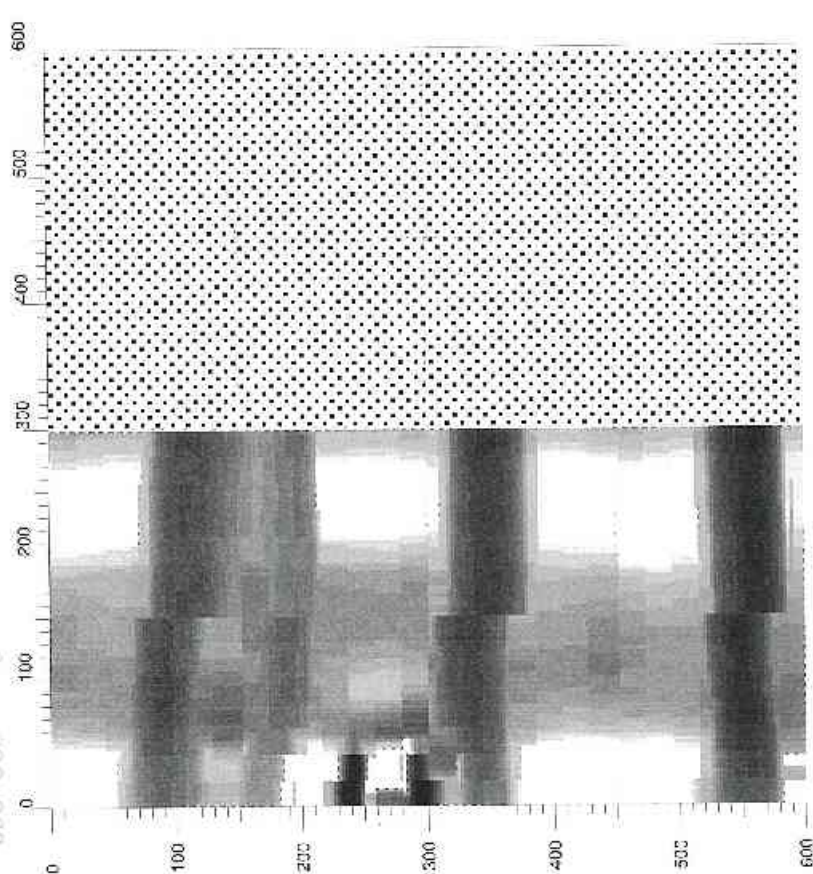

Customer: --

Location: (148)A6-A-DB22-3

Operator,

Comment:

上頂(燕豆筋)
連筋(水平筋)
零件編號
23B1
可發注50cm
約13 #8
約#4@12cm

可容 50cm

本試驗係在處理位置值表

[illegible]

4/2/01


24.000

Imagescan: (153)A6-A-DB23-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:31:51

SSN: 30009005

[mm]

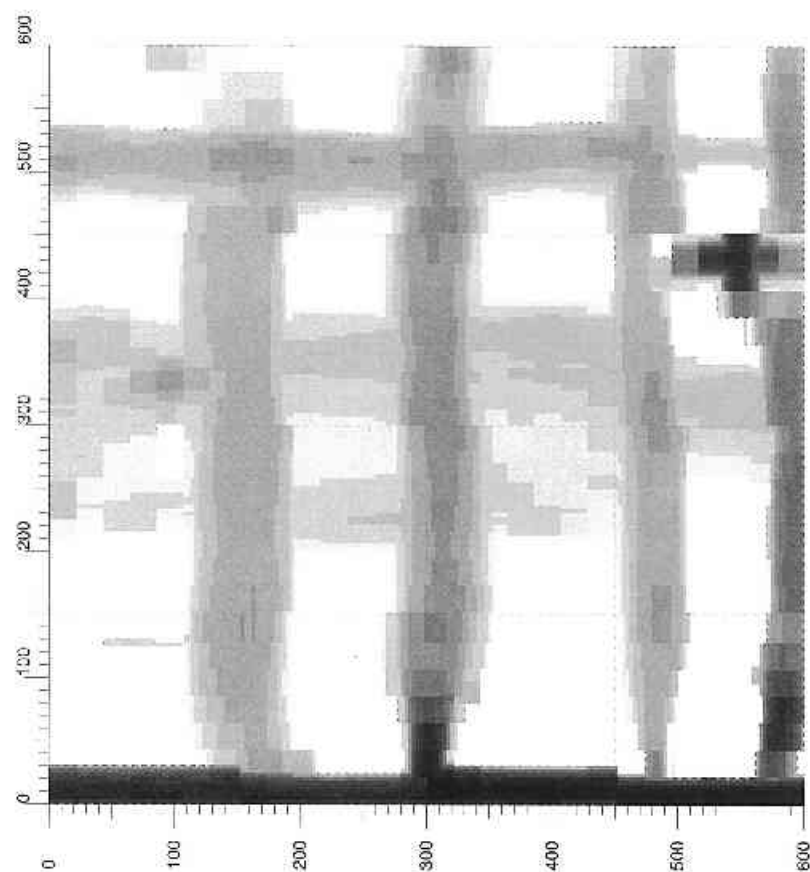

Customer: ---

Location: (153)A6-A-DB23-2

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 8B-#10
箍筋(水平筋) : 8B-#4@15cm
標尺編號 : 24B5
備註 : ---

本試驗係對檢測位置負責

File Name: \\PC0300014-REF-0071001\A6-A-DB23-2\153-A6-A-DB23-2.XFF


Project: P00209

Imagescan: (154)A6-A-DB23-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:33:16

SSN: 30009005

[mm]

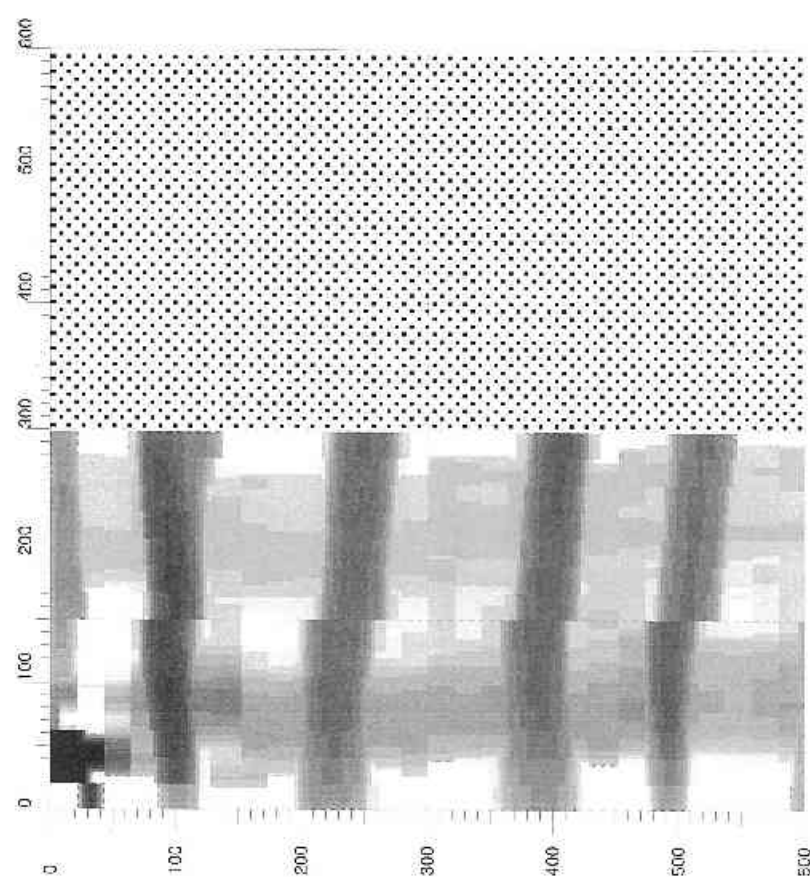

Customer: ---

Location: (154)A6-A-DB23-3

Operator: ---

Comment:

主筋(垂直筋) : 8B-#8
箍筋(水平筋) : 8B-#4@12cm
標尺編號 : 24B1
備註 : 可檢測35cm

本試驗係對檢測位置負責

File Name: \\PC0300014-REF-0071001\A6-A-DB23-3\154-A6-A-DB23-3.XFF


Project: P00209

Imagescan: (157)A6-A-DC24-3.XFF

Date / Time: 2015-07-26 09:25:25

SSN: 34514009

[mm]

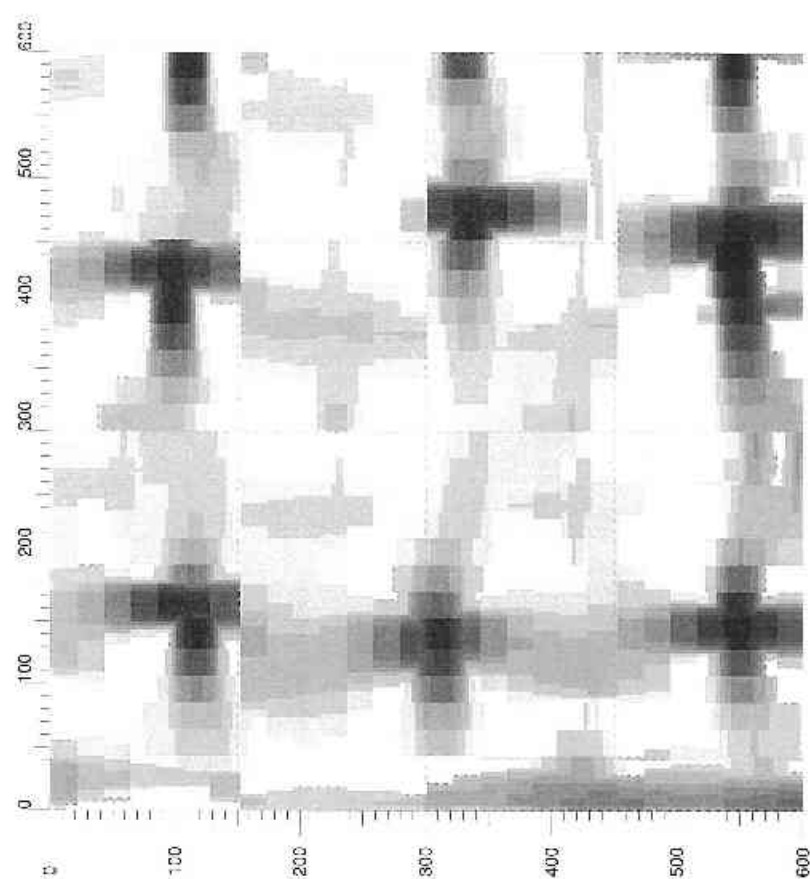

Customer: --

Location: (157)A6-A-DC24-3

Operator: --

Comment:

工廠(華立廠) : 約5 #8
鋼筋(水平筋) : 約#4@15cm
柱內編號 : 24C15
備註 : 可深到60cm

本試驗室對檢測位置負責

File Name: (157)A6-A-DC24-3.XFF


Page: 1

Imagescan: (158)A6-A-DB24-1.X-F

Date / Time: 2015-07-28 09:15:50

SSN: 33309005

[mm]

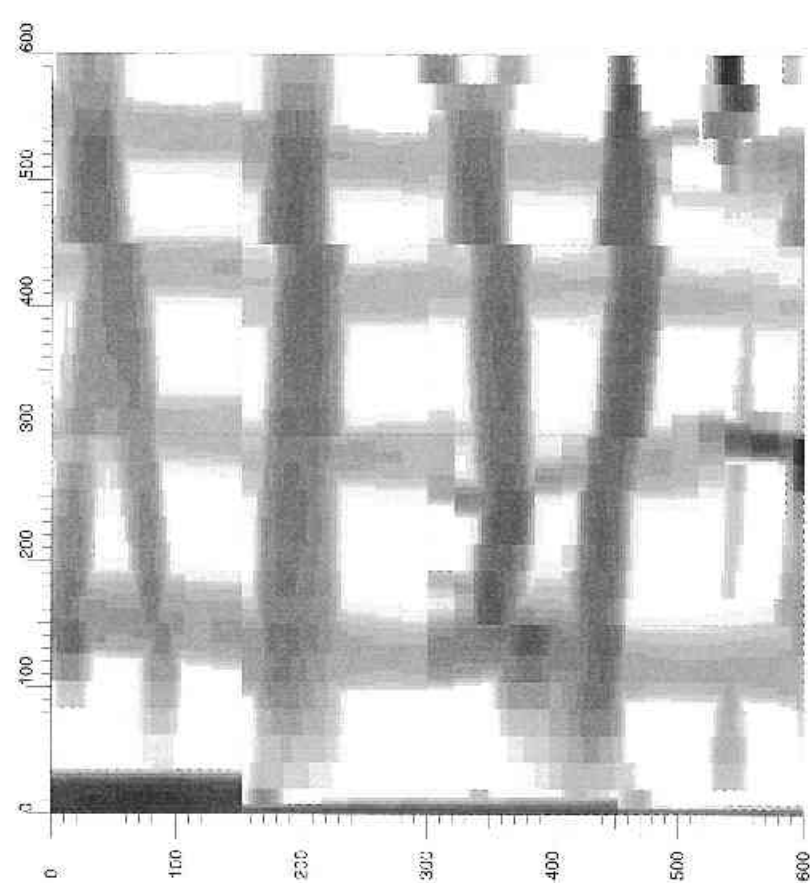

Customer: --

Location: (158)A6-A-DB24-1

Operator: --

Comment:

工廠(華立廠) : 約8 #4
鋼筋(水平筋) : 約#4@15cm
柱內編號 : H153
備註 : 三

本試驗室對檢測位置負責

File Name: (158)A6-A-DB24-1.X-F


Page: 1

Imagescan: (159)A6-A-DB24-2.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:22:19

SSN: 30009005

[mm]

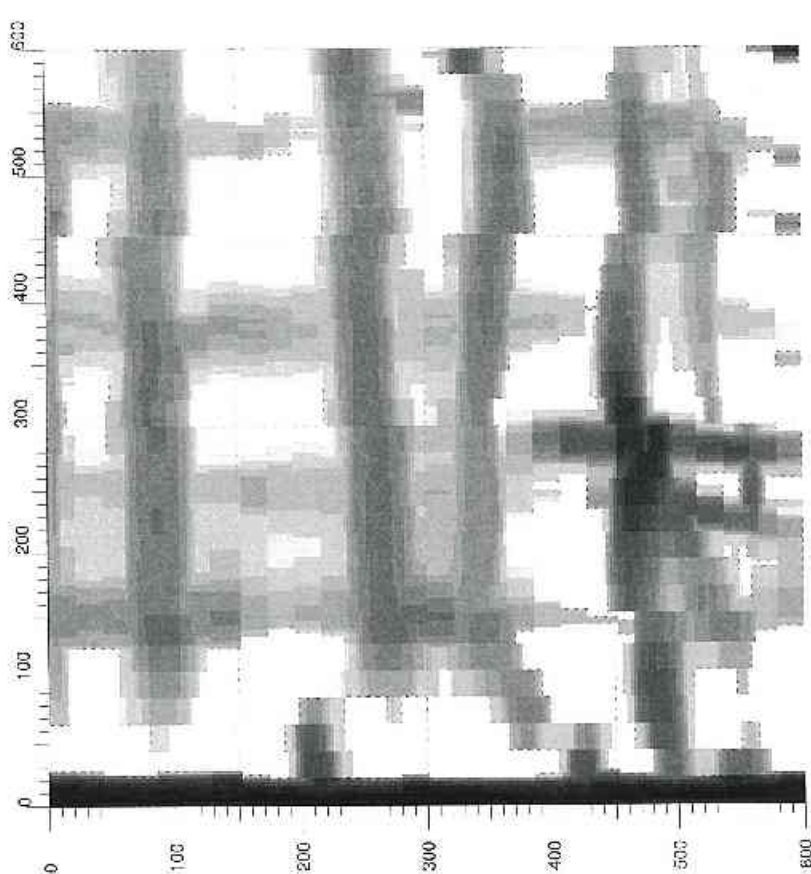

Customer: ---

Location: (159)A6-A-DB24-2

Operator: ---

Comment:

主款(在田粉) : 第4#10
第款(在田粉) : 第4#15cm
样件编号 : R18C
注 :

本款数据到检测位置完成

File Name: W:\CS\scan\159\A6-A-DB24-2.XFF

Page: 1/1


Process

Imagescan: (160)A6-A-DB24-3.XFF

Date / Time: 2015-07-28 09:25:35

SSN: 30009005

[mm]

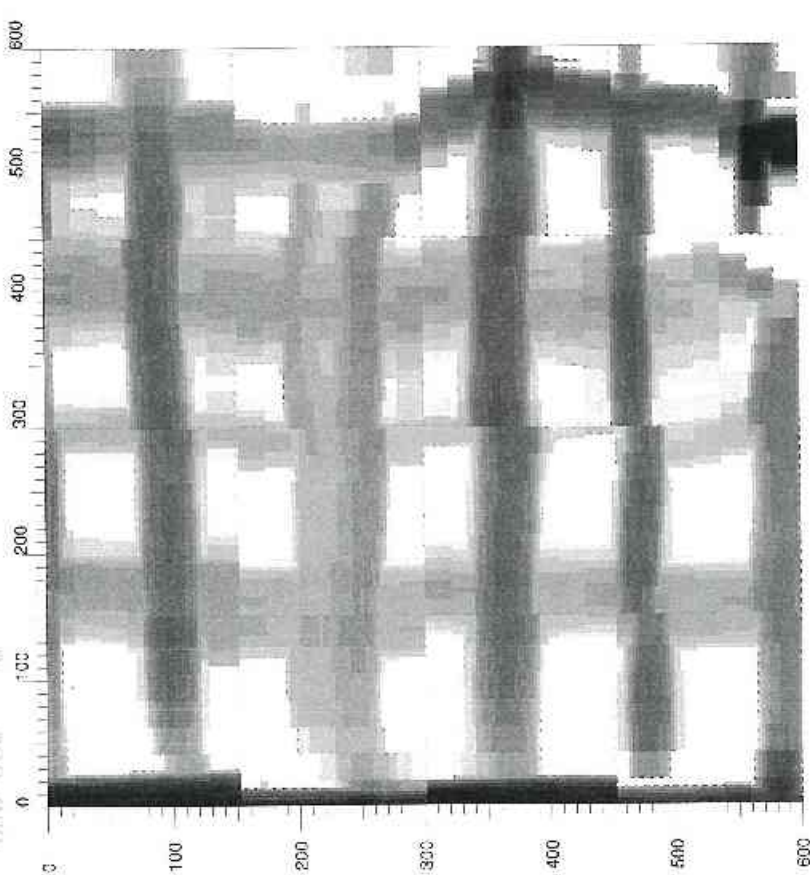

Customer: ---

Location: (160)A6-A-DB24-3

Operator: ---

Comment:

主款(在田粉) : 第4#10
第款(在田粉) : 第4#15cm
样件编号 : R1B7
注 :

本款数据到检测位置完成

File Name: W:\CS\scan\160\A6-A-DB24-3.XFF

Page: 1/1

Process

