



社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十：

A6-2 東區地下室現況調查報告書





社團法人新北市土木技師公會

NEW TAIPEI CITY PROFESSIONAL CIVIL ENGINEERS ASSOCIATION

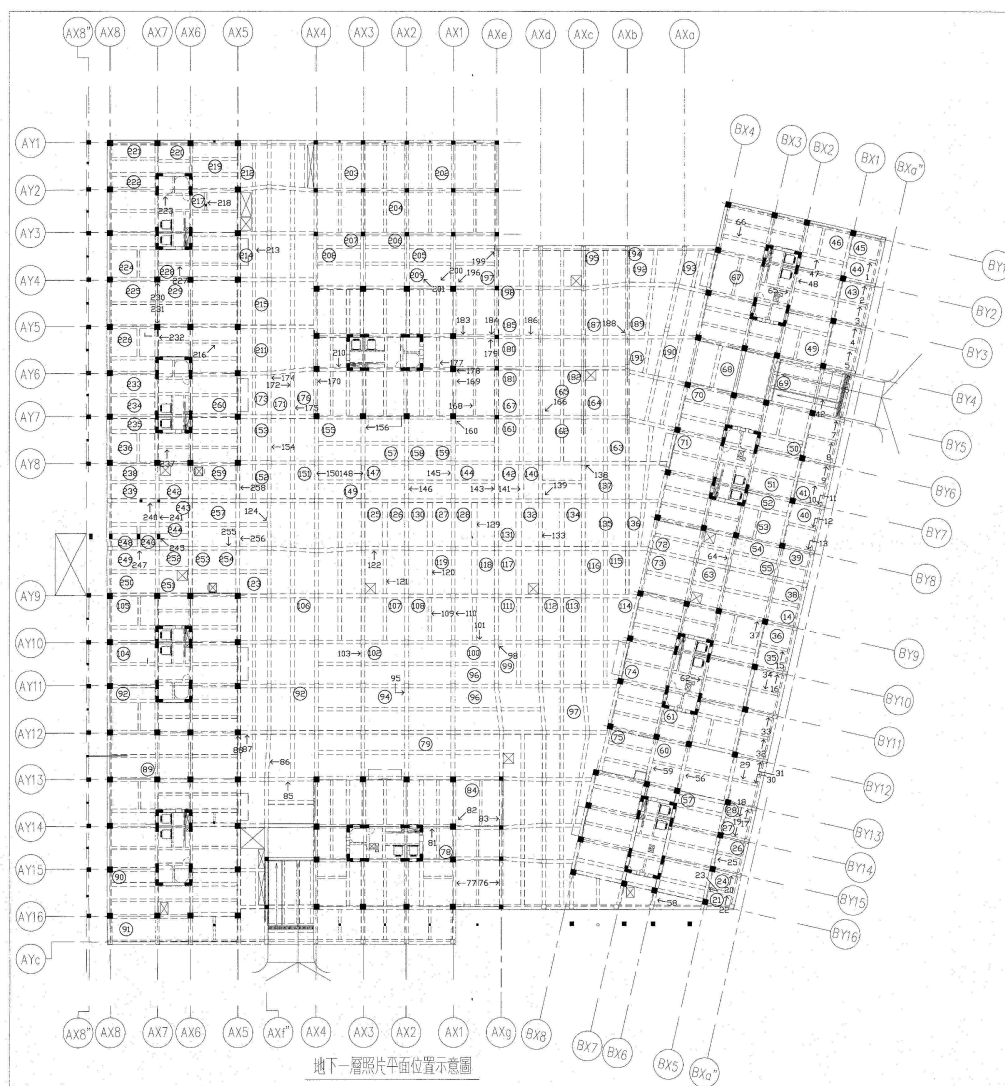
會址：板橋區民生路1段33號21樓之3

電話：(02)2957-2300

傳真：(02)2957-0690

附件十：

A6-2 東區地下室現況調查報告書



建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之												
構造		√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		√				環樑裂	0.1-0.25	2條						
2		√				環樑裂	0.1-0.65	18條						
3		√				環樑裂	0.1-0.95	14條						
4		√				環樑裂	0.1-0.85	13條						
5		√				環樑裂	0.1-1.3	10條						
6		√					0.1-1.0					√		
7		√				環樑裂	0.1-1.1	11條						
8		√				環樑裂	0.1-2.0	8條						
9		√				環樑裂	0.1-0.8	15條						
10		√				環樑裂	0.1-0.75	5條						
11		√				環樑裂	0.1-1.1	19條						
12		√				環樑裂	0.1-1.3	6條						
13		√				環樑裂	0.1-1.0	10條					餘龜裂	
14					√		0.1-1.5					√		
15		√				環樑裂	0.1-0.8	8條						
16		√				環樑裂	0.1-0.45	13條						
17		√				環樑裂	0.1-0.65	19條						
18		√				環樑裂	0.1-0.25	2條						
19		√				環樑裂	0.1-0.5	10條						
20		√				環樑裂	0.1-0.55	10條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之												
構造	✓	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全 景	梁	柱	牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量	落	水	斑	裂	註
21					✓	1.0, 2.5	0.1~0.2	2條					
22		✓							✓				
23		✓							✓				
24					✓	1.0, 2.5	0.1~0.2	2條					
25		✓							✓				
26					✓	全長	0.1						
27					✓	全長	0.1						
28					✓		0.1					✓	
29				✓			0.1~0.3					✓	
30		✓			✓		0.1~0.2					✓	
31		✓				環樑裂	0.1~0.2	5條					
32		✓				環樑裂	0.1~0.2	9條					
33				✓			0.1~0.3					✓	
34		✓			✓		0.1~0.3		✓			✓	
35					✓		0.1~0.4			✓		✓	粉刷層剝落
36					✓		0.1~0.3			✓		✓	粉刷層剝落
37		✓							✓	✓			
38					✓	2.0, 全長	0.1~0.2	2條					
39					✓		0.1~0.2					✓	
40					✓	全長	0.1~0.2						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造			加強磚造			其他	
用途		住宅					辦公室			商業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
41					√	1.2	0.1							
42		√			√		0.1					√		
43					√	全長	0.1							
44					√	全長	0.1	2條						
45					√	全長	0.1	2條						
46					√		0.1					√		
47		√											微裂	
48		√			√	1.0	0.1							
49					√	2.0	0.1							
50					√								微裂	
51					√		0.1					√		
52					√		0.1					√		
53					√								微裂	
54					√	1.0, 全長	0.1~0.2	3條		√				
55					√								微裂	
56		√											微裂	
57					√	1.5	0.1							
58		√					0.1					√		
59		√			√		0.1					√		
60					√	1.0, 全長	0.1	2條	√					

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之												
構造	✓	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他		
用途		住宅			辦公室			商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
61					✓	1.0, 全長	0.1	2條	✓				
62		✓							✓				微裂
63					✓		0.1					✓	
64		✓							✓				微裂
65		✓											微裂
66		✓							✓				微裂
67					✓		0.1~0.2					✓	
68					✓	全長	0.1~0.2						
69					✓		0.1~0.2					✓	
70					✓								微裂
71					✓				✓				
72					✓	全長	0.1	2條					
73					✓		0.1~0.2					✓	
74					✓								微裂
75					✓	0.5, 全長	0.1	3條					
76		✓				全長	0.1~0.2			✓			
77		✓				環樑裂	0.1	3條					
					✓		0.1					✓	
78					✓	全長	0.1~0.2	2條		✓			
79					✓	全長	0.1~0.3						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
80					√		0.1~0.2					√		
				√						√				
81				√			0.1~0.2					√		
82			√										微裂	
83		√				全長	0.1~0.2							
84				√			0.1					√		
85		√											修復現況	
86		√				環樑裂	0.1~0.2	1條						
87				√		全高	0.1~0.3	3條						
88			√			環柱裂	0.1~0.2	1條						
89					√								微裂	
90					√								微裂	
91					√		0.1~0.2			√		√		
92					√				√				微裂	
93					√				√				微裂	
94					√								微裂	
95		√											微裂	
96					√								修復現況	
					√	1.0, 2.0	0.1	2條						
97					√								微裂	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之																
構造	✓	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅					辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
98			✓			環柱裂	0.1	3條									
99					✓								修復現況				
100					✓	1.0, 2.0	0.1	2條									
101		✓			✓		0.1					✓					
102					✓								修復現況				
103		✓											微裂				
104					✓								微裂				
105					✓	0.5, 1.0	0.1	2條									
106					✓								修復現況				
107					✓								微裂				
108					✓								修復現況				
109		✓				0.5	0.1										
110		✓				環樑裂	0.1	5條									
111					✓								止漏修復現況				
112					✓								修復現況				
113					✓								修復現況				
114					✓	1.2	0.1						修復現況				
115					✓								修復現況, 微裂				
116					✓								微裂				
117					✓								微裂				

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
118		√											修復現況	
119		√			√		0.1~0.2					√	白華	
120		√											微裂	
121		√				環樑裂	0.1~0.2	1條					白華	
122		√			√	0.5	0.1						白華	
123					√	全長	0.1							
124		√			√								微裂	
125					√				√					
126					√								微裂	
127					√	2.5	0.1							
128					√								修復現況	
129		√			√								修復現況	
130					√	1.0	0.1~0.2	2條						
131					√				√					
132					√		0.1					√		
133		√			√								微裂	
134					√								微裂	
135					√		0.1					√		
136		√			√		0.1					√		
137					√				√					

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之												
構造		✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
138			✓										微裂	
139			✓										微裂	
140					✓								微裂	
141		✓											微裂	
142					✓		0.1~0.2					✓		
143		✓							✓				微裂	
144					✓								修復現況, 微裂	
145		✓					0.1~0.2		✓			✓		
146		✓											微裂	
147					✓								微裂	
148		✓					0.1~0.2					✓	鼓脹	
149					✓	1.0	0.1		✓					
150		✓											微裂	
151					✓	全長	0.1							
152					✓								粉刷層剝落	
153					✓								修復現況	
154		✓				全長	0.1						白華	
155					✓								微裂	
156		✓			✓								修復現況	
157					✓								微裂	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
158					√								修復現況, 微裂	
159					√								微裂	
160			√										微裂	
161					√				√				修復現況	
162					√								微裂	
163					√				√				微裂	
164					√								微裂	
165					√								微裂	
166			√										微裂, 鼓脹	
167					√								修復現況	
168		√											修復現況	
					√								微裂	
169		√											微裂	
170				√			0.1~0.2					√		
171					√	全長	0.1							
172		√				環樑裂	0.1	4條					白蟻	
173					√	0.9	0.1							
174		√											鼓脹	
175		√				全長	0.1~0.2							
176					√	1.0, 全長	0.1~0.2	2條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之													
構造	√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
177					√	1.2	0.1~0.2			√				
178		√	√							√			破損	
179		√	√							√			微裂	
180					√		0.1					√		
181					√		0.1~0.2			√		√		
182					√								微裂	
183				√		全高	0.1~0.3							
184				√		全高	0.1~0.3			√			餘龜裂	
185					√		0.1~0.2					√		
186				√			0.1~0.2					√		
187					√								微裂	
188		√											微裂	
			√			0.6	0.1~0.3							
189					√								微裂	
190					√								微裂	
191					√								微裂	
192		√			√								微裂	
193					√		0.1~0.2					√		
194					√								微裂	
195					√								微裂	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
196		√	√				0.1~0.2		√	√		√	鼓脹	
197					√		0.1~0.2			√		√		
198		√			√		0.1~0.2			√		√		
199				√	√		0.1~0.2			√		√		
200				√			0.1~0.3					√		
201				√		全高	0.1~1.0	2條						
202					√		0.1~0.2			√		√		
203					√	2.0	0.1~0.2			√				
204					√	2.0	0.1~0.2			√				
205					√	2.0	0.1							
206					√	全長	0.1~0.2			√				
207					√	全長	0.1~0.2	4條		√				
208					√	全長	0.1~0.2			√				
209					√	全長	0.1							
210				√		0.5	0.1~0.2							
211					√					√				
212				√		1.0	0.1							
213		√				環樑裂	0.1	2條						
214					√								微裂	
215					√				√					

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之															
構造	✓	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備			
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註			
216				✓									破損, 鋼筋外露			
217					✓								破損			
218				✓		全周	0.1~0.3									
219					✓		0.1					✓				
220					✓		0.1					✓				
221					✓		0.1~0.2			✓		✓				
222					✓		0.1~0.2					✓				
223				✓			0.1~0.2					✓				
224					✓								微裂			
225					✓		0.1					✓				
226					✓								微裂			
227		✓											微裂			
228					✓								微裂			
229					✓								微裂			
230			✓										鼓脹, 微裂			
231			✓										微裂			
232		✓			✓					✓						
233					✓		0.1~0.2					✓				
234					✓	全長	0.1~0.2									
235					✓	全長	0.1~0.2		✓							

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B1 樓之														
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造		其他		
用途		住宅					辦公室				商業		其他		
照 片	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註		
編 號	全 景	梁	柱	牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量							
236					√								微裂		
237		√			√								微裂		
238					√								破損		
239					√		0.1~0.2					√	破損		
240		√			√		0.1			√		√			
241		√											蜂窩, 鋼筋外露		
242					√		0.1~0.2			√		√			
243					√		0.1~0.2					√			
244					√		0.1~0.2			√		√			
245			√						√				鼓脹, 微裂		
246					√		0.1~0.2			√		√			
247		√				環樑裂	0.1	3條		√			餘微裂		
248					√		0.1~0.2			√		√			
249					√	全長	0.1~0.2	2條							
250					√		0.1					√			
251					√	全長	0.1								
252		√			√		0.1~0.2			√		√			
253					√	全長	0.1~0.2	2條							
254					√		0.1~0.2					√			
255		√			√	0.3, 1.0	0.1~0.2			√					

建物現況調査紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17 日

[illegible]

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
3	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

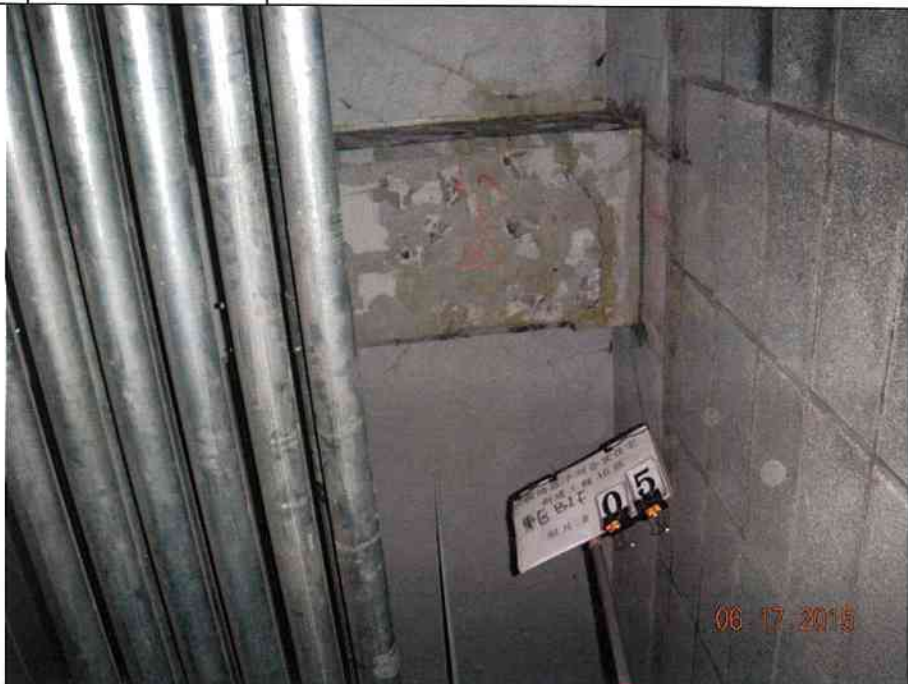
A photograph showing a close-up of a building's exterior wall. A metal rod with a red handle is visible on the left. A white tag with the number '03' and the text 'A6-B1F' is attached to the wall. The date '06.17.2015' is printed in orange in the bottom right corner.

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	 A photograph showing a close-up of a building's exterior wall. A metal rod with a red handle is visible on the left. A white tag with the number '04' and the text 'A6-B1F' is attached to the wall. The date '06.17.2015' is printed in orange in the bottom right corner.
--	---

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
5	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
6	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
7	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
8	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

		
--	--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
9		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
10		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
11	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
12	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
13		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
14		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
15	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
16		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
17		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
18		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
19		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
20		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
21		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The photograph shows a corner of a room with a light-colored wall and a dark floor. A clipboard is attached to a metal pipe on the left wall. The clipboard has a piece of paper with Chinese text, including '東區' (East District) and '照片 21' (Photo 21). A red string is tied around the pipe on the right wall. A date stamp '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the photo.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
22		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
23	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
24	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
25		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
26		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
27		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
28		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
29		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
30		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
31		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
32		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
33		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
34		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
35		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
36	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
37		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
38		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
39		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
40		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
41		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
42		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
43		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
44		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
45		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
46		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
47		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows a large, horizontal orange pipe, likely a sewer, running across the frame. A black label with white text and an arrow points to the left, reading '污水管 5' (Sewer Pipe 5). A white tag with the number '47' is attached to the pipe. The background consists of a corrugated metal structure. A date stamp '06.17.2015' is visible in the bottom right corner.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
48		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
49		內容：詳建築物現況調查紀錄表

東區B1F
照片 = 49
06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
50		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
51		內容：詳建築物現況調查紀錄表

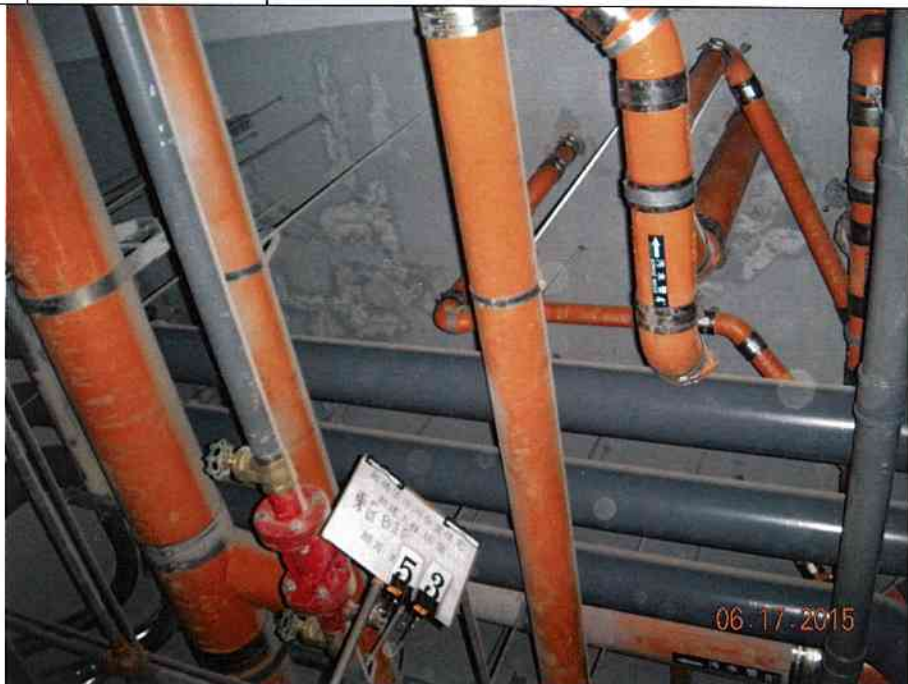


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
52		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
53		內容：詳建築物現況調查紀錄表

		
---	--	--

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
54	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
55		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
56	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
57	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
58	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
59		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
60		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
61		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
62	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
63	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
64		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B1F
照片 = 64
06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
65		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A0 區
東區 B1F
照片 65
06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
66		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
67		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
68		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
69		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
70		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
71		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
72		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
73		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
74		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
75		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
76	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
77		內容：詳建築物現況調查紀錄表
 A photograph showing a horizontal crack on a light-colored wall. A label with the number '77' and some text is attached to the wall. The date '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the photo.		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
78		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph of a building's interior, likely a basement or utility area. The image shows a concrete wall with a prominent vertical crack. A coiled white cable hangs from a metal beam. A small white label with the number '78' and some text is attached to the wall. The date '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the photo.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
79		內容：詳建築物現況調查紀錄表

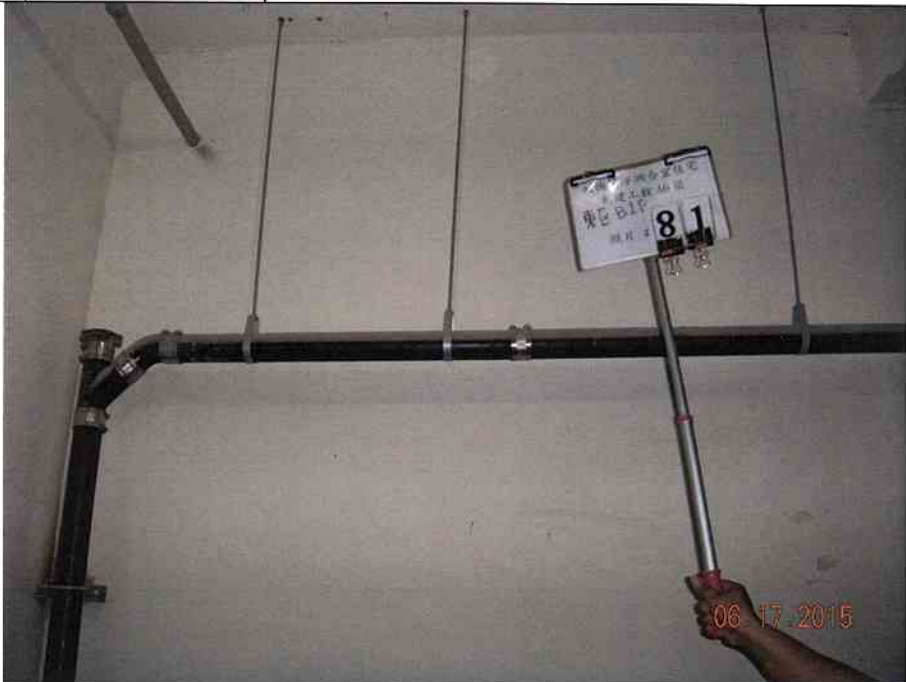


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
80		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
81		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
82	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
83	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
84	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
85		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
86		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
87	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
88		內容：詳建築物現況調查紀錄表

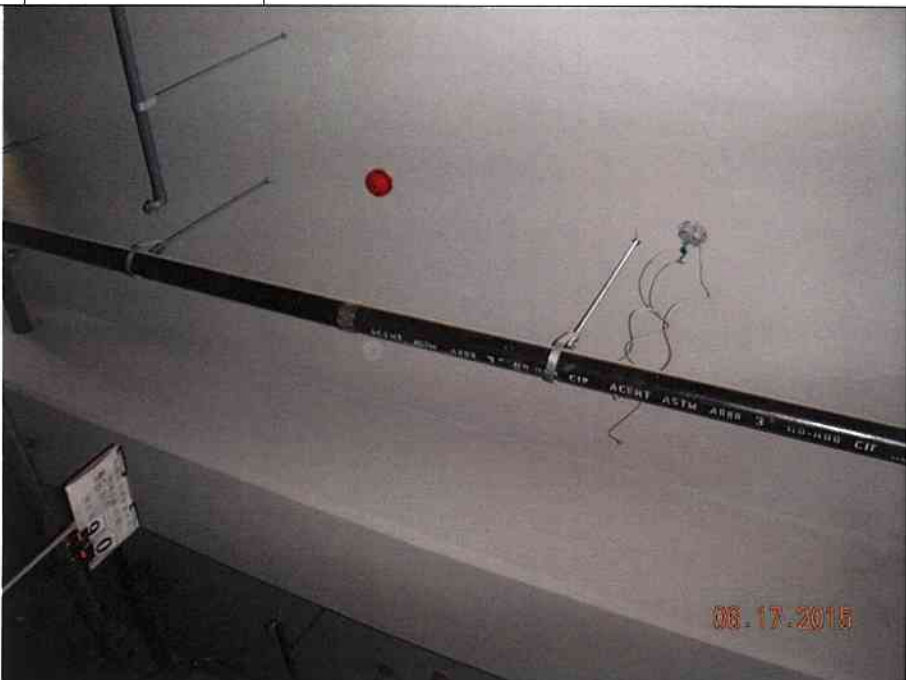

--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
89		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
90		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
91		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
92		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
93		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
94		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
95		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
96	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
97		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
98		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
99		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A nighttime photograph showing a dark, silhouetted building structure against a dark sky. A satellite dish is visible on the left side of the structure. In the foreground, a white sign is attached to a metal pole. The sign contains the following text: '板橋區浮洲合宜住宅' (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), '新建工程 A6 區' (New Construction Project A6 Area), '東區 B1F' (East Area B1F), and '照片 99' (Photo 99). The number '99' is prominently displayed in large digits. A red date stamp '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the image.
--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
100		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
101		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
102		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
103		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
104		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
105		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	 A photograph showing a vertical crack on a light-colored wall. A scale marker with the number '105' is placed on the wall for reference. The date '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the photo.
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
106		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
107		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
108		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
109		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
110		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
111	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 勘驗
照片 111

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
112		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
113		內容：詳建築物現況調查紀錄表

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
114		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
115	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
116		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
117		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區洋洲合宜住宅
新建工程 A0 區
東區 B1F
照片 117
06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
118		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
119		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
120	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
121		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
122		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing the interior of a building. A white sign is attached to a wall. The sign contains the following text: "板橋區浮洲合宜住宅" (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), "新建工程 A6 區" (New Construction Project A6 Area), "東區 B1F" (East Area B1F), and "照片 122" (Photo 122). The sign is held by two black binder rings. A date stamp "06.17.2015" is visible in the bottom right corner of the photo.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
123		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
124		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
125	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
126		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 拍攝
點 B1F
照片 1 26
06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
127		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
128		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
129		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
130		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
131		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
132		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
133	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
134	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
135	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

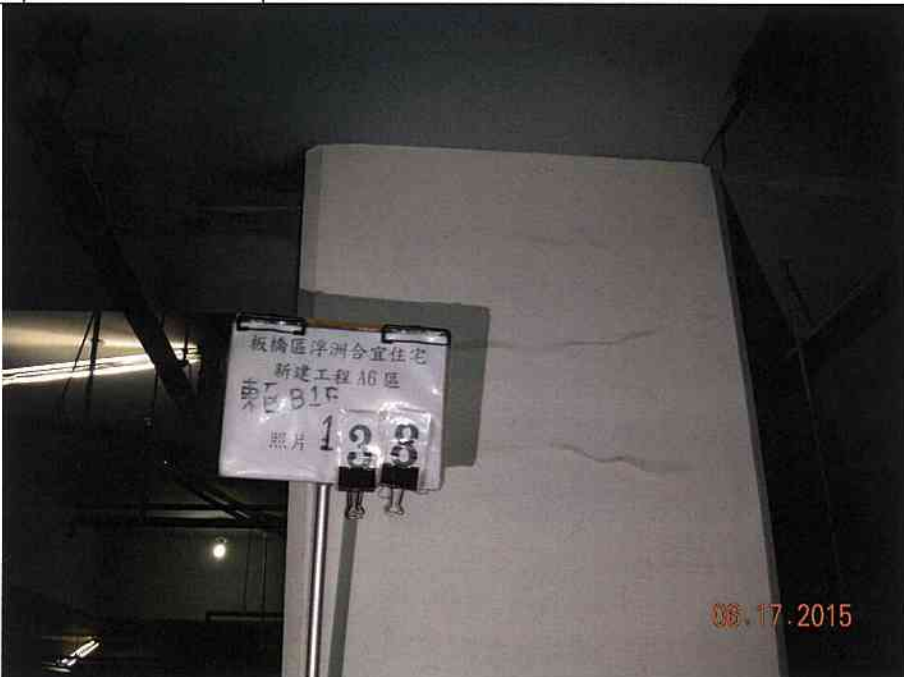
編號		位置：詳照片平面位置示意圖
136	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
137		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
138		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
139		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
140		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
141		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區洋洲安置住宅
新建工程A6區
B1F
照片 141
06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
142		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
143		內容：詳建築物現況調查紀錄表



阿羅漢浮洲合宜住宅
新建工程 第B1F
照片 143
06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
144		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
145		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
146	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
147		內容：詳建築物現況調查紀錄表

--

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
148	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
149		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
150		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The photograph shows a close-up of a light-colored wall. A small white label with the number '150' and some text is attached to the wall. The label also mentions 'A6-2-B1F' and '06.17.2015'. A metal rod or pipe is visible in the foreground.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
151		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
152	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
153		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
154		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
155		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
156		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
157		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
158		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
159	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
160		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
161	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
162		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
163	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
164		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
165		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
166		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
167		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
168	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
169		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
170	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
171		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
172		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
173	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
174	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
175		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
176		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
177		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
178	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

		
--	--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
179		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
180		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
181		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
182		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
183	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
184		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
185		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
186		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
187		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
188		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
189	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
190		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
191		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
192	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
193		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
194		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
195		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
196		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
197		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
198		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
199		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
200		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a metal structure, likely a staircase or a platform, with a date stamp '06.17.2015' in the bottom right corner. In the foreground, there is a white label with the number '200' and some handwritten text. The label is attached to a metal pole. The background is a concrete floor.

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
201	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
202	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
203		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
204		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
205		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
206		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
207		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
208		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
209		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
210		內容：詳建築物現況調查紀錄表



08.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
211		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
212		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
213		內容：詳建築物現況調查紀錄表
	 A photograph showing a light-colored wall with a dark horizontal band. A small white sign with black text is attached to the wall. The sign contains the text: '新橋區淨洲合安住宅', '新建工程編號', '東區B1F', '照片 213', and '06.17.2015'. The date '06.17.2015' is also printed in red at the bottom right of the photo.	

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
214		內容：詳建築物現況調查紀錄表
	 A photograph showing a light-colored wall with a dark horizontal band. A small white sign with black text is attached to the wall. The sign contains the text: '新橋區淨洲合安住宅', '新建工程編號', '東區B1F', '照片 214', and '06.17.2015'. The date '06.17.2015' is also printed in red at the bottom right of the photo.	

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
215		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
216	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
217		內容：詳建築物現況調查紀錄表



08.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
218		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
219		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
220		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

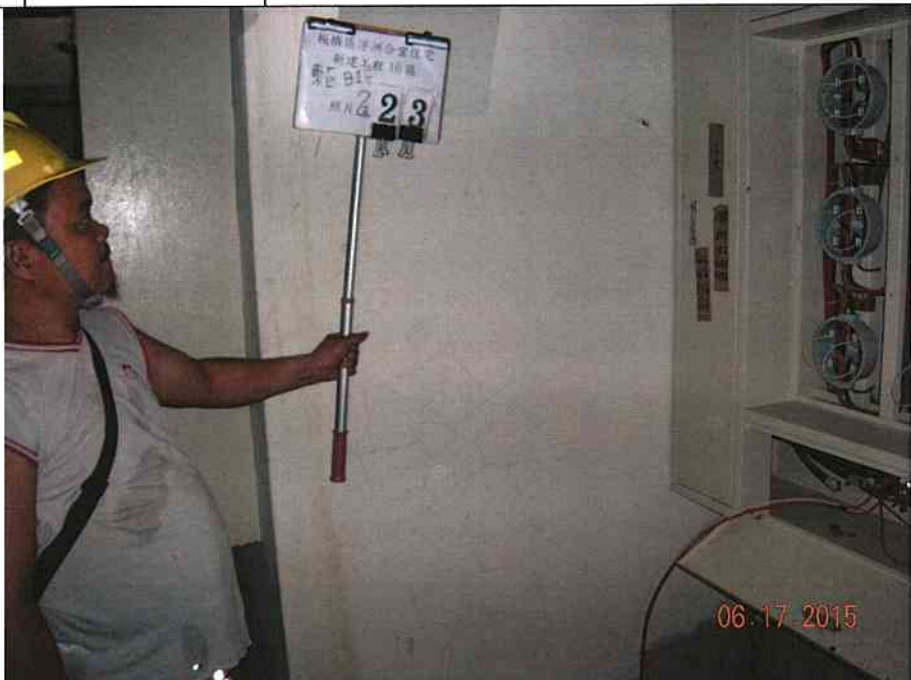
鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
221		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
222		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
223		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
224		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
225		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
226		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
227		內容：詳建築物現況調查紀錄表

照片 227
 東區 B1
 興建玉線 AB 橋
 06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
228		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
229		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
230		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
231		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
232		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
233		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
234	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
235		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
236	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
237		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
238		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing industrial pipes and valves. A metal bracket is attached to the pipes. A tag with the number 238 is visible. The date 06.17.2015 is stamped in the bottom right corner.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
239		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
240		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
241		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
242	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6區
東區 B1F
照片 242

06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
243		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a ceiling with several horizontal pipes. Two pipes in the upper left have orange-colored elbow joints. A small white label with the number '43' is attached to one of the pipes. The date '06.17.2015' is printed in red in the bottom right corner of the photo.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
244		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
245		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
246		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
247		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
248		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
249		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
250		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
251		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
252		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
253		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
254		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
255	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
256		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
257		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
258	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

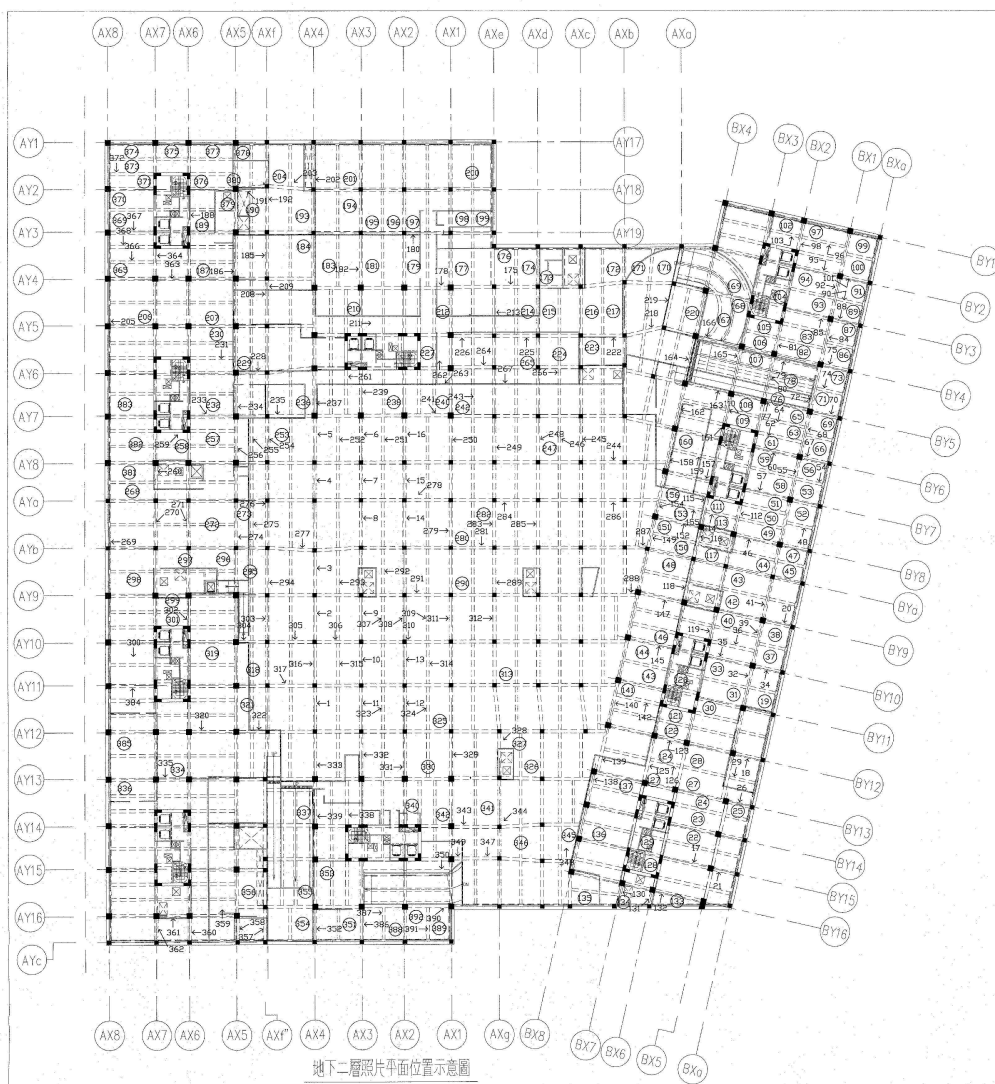

--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
259	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
260		內容：詳建築物現況調查紀錄表





建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之												
構造	√	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
1		√				環樑裂	0.1-0.2	5條						
2		√				環樑裂	0.1-0.5	4條						
3		√				環樑裂	0.1-0.2	4條						
4		√				環樑裂	0.1-0.5	5條						
5		√				環樑裂	0.1-0.5	5條						
6		√				環樑裂	0.1-0.6	9條						
7		√				環樑裂	0.1-0.45	5條						
8		√				環樑裂	0.1	5條						
9		√				環樑裂	0.1-0.5	4條						
10		√				環樑裂	0.1-0.4	2條						
11		√				環樑裂	0.1-0.2	7條						
12		√				環樑裂	0.1-0.6	8條						
13		√				環樑裂	0.1-0.2	3條						
14		√				環樑裂	0.1-0.45	5條					鼓脹，保護層剝落	
15		√				環樑裂	0.1-0.35	4條						
16		√				環樑裂	0.1-0.9	7條						
17		√				環樑裂	0.1-0.4	4條						
18		√				環樑裂	0.1-0.9	5條						
19					√	全長	0.1-0.55			√				
20		√				環樑裂	0.1-0.5	5條					白華	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之																
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅					辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
21				√			0.1~0.3					√					
22					√								修復現況				
23					√								修復現況				
24					√								微裂				
25					√								修復現況				
26		√				環樑裂	0.1~0.2	6條									
27					√								修復現況				
28					√								修復現況				
29		√											修復現況				
30					√					√			微裂				
31					√		0.1~0.2			√		√					
32		√				環樑裂	0.1	8條									
33					√		0.1			√		√					
34		√			√		0.1~0.2			√		√					
35		√				環樑裂	0.1	1條									
					√								修復現況				
36		√				環樑裂	0.1	1條									
					√								修復現況				
37					√	1.0	0.1~0.2						鼓脹				
38					√		0.1~0.2		√			√	白華				

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土			鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅			辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
39		√				環樑裂	0.1	11條					白華	
40					√								修復現況	
41		√				環樑裂	0.1	8條						
42					√	0.2, 1.0	0.1			√				
43					√		0.1					√		
44		√			√								修復現況	
45		√			√								修復現況	
46		√				環樑裂	0.1	1條						
47					√		0.1~0.2			√		√		
48		√				環樑裂	0.1~0.2	6條					白華	
					√		0.1					√		
49					√		0.1					√		
50					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹	
51					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹	
52					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹	
53					√	2.0	0.1~0.2	2條	√				鼓脹	
54		√				環樑裂	0.1	3條						
55		√				環樑裂	0.1	3條						
56					√	1.0, 2.0, 2.0	0.1~0.2	3條	√				鼓脹	
57		√				環樑裂	0.1	1條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之																
構造	✓	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅					辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
58					✓	0.4	0.1~0.2										
59					✓	全長	0.1~0.2		✓				鼓脹				
60		✓				環樑裂	0.1~0.2	2條									
61					✓	0.5	0.1~0.2	2條									
62		✓				環樑裂	0.1	1條									
63					✓	全長	0.1										
64		✓											微裂				
65					✓	1.0	0.1~0.2		✓				鼓脹				
66					✓	1.0, 全長	0.1~0.2	2條	✓				鼓脹				
67		✓				環樑裂	0.1~0.2	4條									
68		✓				環樑裂	0.1	6條	✓				鼓脹				
69					✓	全長	0.1~0.2	2條		✓							
70		✓				環樑裂	0.1	3條									
71					✓		0.1~0.2		✓			✓					
72		✓											微裂				
73					✓		0.1~0.2			✓		✓					
74		✓				環樑裂	0.1	2條									
75		✓				環樑裂	0.1	2條									
76					✓		0.1~0.2		✓			✓	鼓脹				
77		✓				環樑裂	0.1	2條									

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之													
構造	√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
78					√		0.1~0.2		√			√		
79		√				環樑裂	0.1	1條						
80		√				環樑裂	0.1	1條					鼓脹	
81		√				環樑裂	0.1	4條						
82					√				√				微裂, 鼓脹	
83					√		0.1			√		√		
84		√				環樑裂	0.1	7條						
85		√				環樑裂	0.1	5條						
86					√								微裂	
87					√	全長	0.1		√				鼓脹, 微微裂	
88		√				環樑裂	0.1	3條						
89					√		0.1		√			√	鼓脹	
90		√				環樑裂	0.1	2條						
91					√		0.1		√			√		
92		√				環樑裂	0.1	1條						
93					√	1.0	0.1							
94					√	1.5	0.1	2條						
95		√				環樑裂	0.1	2條						
96		√				環樑裂	0.1	2條						
97					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之															
構造	✓	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備			
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註			
98		✓				環樑裂	0.1	6條								
99					✓		0.1~0.2		✓			✓	鼓脹			
100					✓		0.1~0.2		✓			✓	鼓脹			
101		✓				環樑裂	0.1	5條								
102					✓								微裂			
103		✓				環樑裂	0.1	1條								
					✓	1.0	0.1			✓						
104					✓	0.5, 1.5	0.1~0.2			✓						
105					✓		0.1			✓		✓				
106					✓		0.1			✓		✓				
107					✓		0.1			✓		✓				
108					✓	1.0	0.1									
109					✓	1.5	0.1									
110		✓				環樑裂	0.1	3條					白華			
111					✓		0.1					✓				
112		✓				環樑裂	0.1~0.2	6條								
113					✓	全周	0.1~0.2			✓						
114		✓				環樑裂	0.1	1條								
115		✓				環樑裂	0.1	2條								
116		✓								✓			微裂			

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之													
構造	√ 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他							
用途	住宅		辦公室		商業		其他							
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
117					√								微裂	
118		√											白華	
119		√			√								微裂	
120					√				√				微裂	
121					√								修復現況	
122					√								微裂	
123		√							√					
124					√								微裂	
125		√											白華	
126		√				環樑裂	0.1	2條						
127					√								微裂	
128					√	1.0	0.1							
129					√		0.1					√		
130		√					0.1~0.2					√		
131		√				環樑裂	0.1~0.2	2條						
132		√				環樑裂	0.1~0.2	1條						
133					√								微裂	
134					√	全長	0.1							
135		√			√								修復現況	
136		√			√								修復現況	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之														
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造			其他	
用途		住宅					辦公室				商業			其他	
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
137		√											修復現況, 微裂		
138		√								√					
139		√				環樑裂	0.1	1條							
140		√				環樑裂	0.1	2條							
141					√	全長	0.1-0.2			√					
142		√				環樑裂	0.1	2條							
143					√					√			微裂		
144					√								微裂		
145		√				環樑裂	0.1	1條							
146					√	1.0	0.1								
147		√				環樑裂	0.1	2條							
148					√		0.1			√		√			
149		√											微裂		
150					√								微裂		
151					√					√			微裂		
152		√				環樑裂	0.1	2條							
153					√	1.0	0.1	2條							
154		√				環樑裂	0.1	1條							
155		√				環樑裂	0.1	1條							
156					√		0.1		√			√	鼓脹		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之														
構造	√	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造			其他		
用途		住宅				辦公室				商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
157		√				環樑裂	0.1	1條							
158		√											微裂, 白華		
159		√											微裂		
160					√	1.0	0.1								
161		√			√	全長	0.1			√					
162		√				環樑裂	0.1~0.2	1條	√						
163		√				環樑裂	0.1	1條							
164					√		0.1~0.2			√		√			
165		√				環樑裂	0.1	1條							
166		√					0.1			√		√			
167					√					√			微裂		
168					√					√			微裂		
169					√								微裂		
170					√		0.1					√			
171					√		0.1					√			
172					√		0.1		√			√	鼓脹		
173					√		0.1					√			
174					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹		
175		√				環樑裂	0.1~0.2	2條	√						
176					√		0.1					√	白華		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之																
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅					辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
177					√		0.1					√					
178		√				環樑裂	0.1	1條									
179					√	1.0,1.0,2.0	0.1		√								
180		√				環樑裂	0.1	1條					白華				
181					√	1.5,全長	0.1										
182		√				環樑裂	0.1	1條									
183					√	2.0	0.1										
184					√	1.0	0.1	2條									
185		√				環樑裂	0.1	8條									
186		√											保護層剝落				
187					√	1.0	0.1										
188				√		全高	0.1~0.3										
189					√	2.0	0.1~0.2		√								
190					√		0.1~0.2					√	白華				
191				√			0.1~0.2					√					
192		√											破損				
193					√	全長	0.1~0.2										
194					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹				
195					√					√			微裂				
196					√	1.5,全周	0.1			√							

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之												
構造	√ 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途	住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
197					√	1.5, 2.0	0.1			√			
198					√	1.5	0.1						白華
199					√								微裂
200					√		0.1~0.2					√	
201					√	1.5	0.1		√				
202		√				環樑裂	0.1	1條					白華, 餘微裂
					√	1.0, 2.0	0.1			√			
203		√											白華, 微裂
204					√	2.0	0.1						白華
205		√											破損
206					√	1.0	0.1						白華
207					√	1.0	0.1	3條					
208		√				環樑裂	0.1~0.2	1條					
209		√											破損
210					√	2.0	0.1		√				
211				√			0.1					√	
212					√	1.2	0.1		√				
213		√				環樑裂	0.1	4條					
					√	0.5, 1.0	0.1						
214					√		0.1~0.2					√	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之																
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅					辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備				
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註				
215					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹				
216					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹				
217					√		0.1~0.2		√			√	鼓脹				
218		√				環樑裂	0.1	1條									
219		√				環樑裂	0.1	4條									
220					√	1.0	0.1~0.2	2條					白華				
221					√					√							
222		√				環樑裂	0.1	2條	√								
					√	1.0	0.1	2條	√								
223					√								微裂				
224					√				√				微裂				
225		√				環樑裂	0.1	3條									
226		√				環樑裂	0.1	2條					白華				
227					√	全長	0.1		√								
228		√				環樑裂	0.1	1條									
229					√	全長	0.1~0.2			√							
230					√				√				鼓脹, 微裂				
231		√				環樑裂	0.1~0.2	3條	√				鼓脹				
232					√								微裂				
233		√				環樑裂	0.1~0.2	3條					鼓脹				

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之												
構造		√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
234		√				環樑裂	0.1	1條						
235		√				環樑裂	0.1	6條						
236					√				√				微裂	
237		√				環樑裂	0.1~0.2	1條						
238					√	1.0	0.1							
239		√				環樑裂	0.1	1條						
240					√								微裂	
241		√				環樑裂	0.1	2條						
242					√		0.1			√		√		
243		√				環樑裂	0.1	2條						
244		√				環樑裂	0.1	1條						
245		√				環樑裂	0.1~0.2	3條	√				鼓脹	
246		√				環樑裂	0.1	1條						
247					√	1.0	0.1							
248		√				環樑裂	0.1	3條	√					
249		√				環樑裂	0.1~0.2	2條						
					√	0.5, 1.0	0.1							
250		√				環樑裂	0.1	4條						
					√	2.0	0.1							
251		√				環樑裂	0.1	5條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之													
構造	√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他				
用途	住宅			辦公室			商業			其他				
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
252		√				環樑裂	0.1	2條						
253					√	0.5, 1.0	0.1		√					
254		√				環樑裂	0.1	3條						
255		√				環樑裂	0.1	1條						
256		√				環樑裂	0.1	2條						
257					√	1.0	0.1	2條						
258					√	1.0, 1.0, 2.0	0.1	3條					白華	
259				√			0.1~0.3					√		
260					√	1.0	0.1	2條		√				
				√		全高	0.1~0.3							
261				√		全高	0.1~0.2							
262				√		全高	0.1~0.4	4條						
263				√			0.1~0.3					√		
264				√		全高	0.1~0.4	4條						
265					√								係屋頂列管鋼筋外露	
266				√		全高	0.1~0.3							
267				√		全高	0.1~0.3	7條						
268					√	全長	0.1~0.2			√				
269		√				環樑裂	0.1~0.2	2條		√				
					√		0.1~0.2			√		√		

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之											
構造		√ 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途		住宅		辦公室		商業		其他					
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註
270		√				環樑裂	0.1~0.2	6條		√			
271		√				環樑裂	0.1~0.2	8條					
272					√	全長	0.1	4條					
273					√	全長	0.1						
274		√				環樑裂	0.1~0.2	6條					
275		√				環樑裂	0.1	5條					
276		√				環樑裂	0.1	7條					
					√	0.5, 1.0	0.1						
277		√				環樑裂	0.1~0.2	3條	√				
278		√											破損
279		√				環樑裂	0.1	1條					
280					√	1.0	0.1			√			
281		√				環樑裂	0.1	2條					
282					√	2.0	0.1~0.2		√				
283		√				環樑裂	0.1	3條					
284		√				環樑裂	0.1	2條					
285		√				環樑裂	0.1	3條	√				
286		√				環樑裂	0.1	3條					
287		√				環樑裂	0.1	3條					
288		√				環樑裂	0.1	1條					

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之															
構造	√	鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他		
用途		住宅				辦公室				商業				其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備			
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註			
289		√				環樑裂	0.1	3條								
290					√	1.0	0.1									
291		√				環樑裂	0.1	1條								
292		√				環樑裂	0.1	2條								
293		√				環樑裂	0.1	4條								
294		√				環樑裂	0.1	10條								
295					√	1.5	0.1		√				白華			
296					√	全長	0.1									
297					√		0.1		√			√				
298		√				環樑裂	0.1	2條								
					√		0.1~0.2			√		√				
299					√	1.0	0.1									
300				√		1.0	0.1									
301					√	1.0	0.1	2條								
302		√				環樑裂	0.1	6條	√							
303		√				環樑裂	0.1	2條								
304		√				環樑裂	0.1	2條								
305		√				環樑裂	0.1	4條								
306		√				環樑裂	0.1	2條								
307		√				環樑裂	0.1	3條								

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 17,19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B2 樓之														
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造		其他		
用途		住宅					辦公室				商業		其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備		
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註		
308		√				環樑裂	0.1	3條							
309		√				環樑裂	0.1	2條							
310		√				環樑裂	0.1	1條							
311		√				環樑裂	0.1	2條							
312		√				環樑裂	0.1	1條							
313					√	0.6	0.1			√					
314		√				環樑裂	0.1	2條							
315		√				環樑裂	0.1	1條							
316		√				環樑裂	0.1	1條							
317		√				環樑裂	0.1	4條							
318					√	全長	0.1			√					
319					√	2.0	0.1						白華		
320		√				環樑裂	0.1	1條							
321					√	全長	0.1			√			白華		
322		√				環樑裂	0.1	1條							
323		√				環樑裂	0.1	3條							
324		√				環樑裂	0.1	3條							
325					√					√			微裂		
326					√				√				微裂		
327					√					√			微裂		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
11		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a ceiling with red markings and a sign that reads "11". The date "06.17.2015" is visible in the bottom right corner.
--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
12		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
13		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
14		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
19		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
20		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a light-colored wall with a red handwritten label 'B2-40'. Below the label, there are four small, dark, rectangular marks. In the foreground, a survey tag is attached to a metal rod. The tag contains the text: '拆遷區內合宜住宅', '新建工程知照', '東區口', and a large number '20'. The date '06.17.2015' is printed in red at the bottom right of the tag.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
21		內容：詳建築物現況調查紀錄表

A photograph showing a construction worker in a yellow hard hat and white shirt, holding a sign that reads '21' and '2-3' written on the wall. The date '06.17.2015' is visible in the bottom right corner.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
22		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
23	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
24	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
25		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
26		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
27	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
28	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
29		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
30		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
31	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
32		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
33	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
34	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B2F
照片 # 34

06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
35		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
36	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
37		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
38	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
39		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
40		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
41		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
42		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
43		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
44		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
45	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
46	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
47	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
48	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
49		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
50		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
51	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
52	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
53		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
54	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
55		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
56		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
57	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
58		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
59	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
60		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
61	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
62		內容：詳建築物現況調查紀錄表



照片 = 62

06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
63		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows a close-up of a metal structure, likely part of a building's exterior or interior framework. A horizontal metal pipe runs across the frame, with a red valve or fitting visible. A vertical metal rod or pipe extends upwards from the horizontal one. In the bottom right corner, there is a small white label with black text. The label contains the following information: '桃園縣浮洲鄉安樂里' (Tainan County Fuzhou Township Anle Village), '新建工程 (勘測)' (New Construction Project (Surveying)), '圖號: 63' (Drawing Number: 63), and '日期: 06.17.2015' (Date: 06.17.2015). The background is a plain, light-colored wall.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
64		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
65		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
66		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
83		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
84		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 10 區
東區 B2F
照片：84
06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
85		內容：詳建築物現況調查紀錄表
	 A photograph showing a concrete ceiling with a horizontal pipe on the left. A small white label with the number '85' is attached to the ceiling. A red timestamp '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the photo.	

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
86		內容：詳建築物現況調查紀錄表
	 A photograph of a ceiling featuring a long, illuminated fluorescent light fixture. A red fire alarm bell is visible on the ceiling above the light. A small white label with the number '86' is attached to the ceiling. A red timestamp '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the photo.	

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
87	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
88	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
89		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
90		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
91		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
92		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

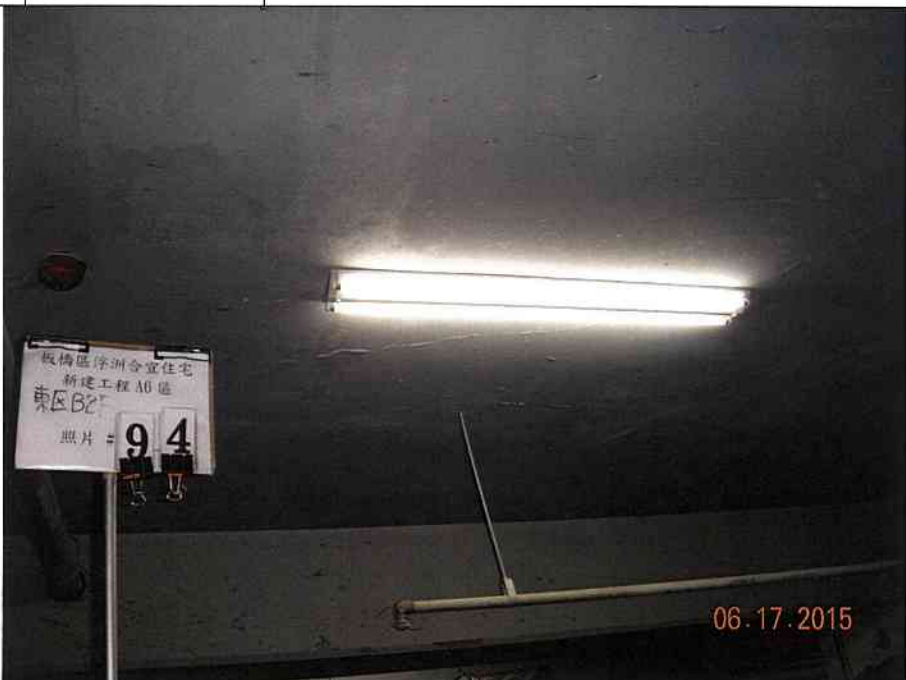
鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
93		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 抽區
東區B2F
照片 93

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
94		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
95	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
96	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
97		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
98	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
99		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
100		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
101		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
102	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
103		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
104	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a dark, textured surface, possibly a wall or ceiling, with a horizontal metal beam or railing in the foreground. A white sign is attached to the beam, containing the following text: 板橋區濟洲合宜住宅 (Banqiao District Jizhou Affordable Housing), 新建工程 A6 區 (New Construction Project A6 Area), 東區 B2F (East Area B2F), 照片 1 (Photo 1). The number 04 is printed in large black digits on the right side of the sign. A date stamp 08.17.2015 is visible in the bottom right corner of the image.		
---	--	--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
105	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
106		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows a concrete ceiling with a grid of beams. A sign in the bottom left corner reads: 陽明山國家公園管理處, 陽明山國家公園

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
107		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
108		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
109		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
110		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
111		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
112		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
113		內容：詳建築物現況調查紀錄表

Photograph 113 shows the interior of a building, specifically the ceiling area. The ceiling is dark and appears to be made of concrete or a similar material. There are several pipes and conduits running across the ceiling. A sign is attached to the ceiling, which reads "板橋區浮洲合宜住宅 新建工程 AB 區 東區 B2F 照片 13" and "06.17.2015". The sign is white with black text and a red border. The date "06.17.2015" is also visible in the bottom right corner of the photograph.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
114		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
115	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
116	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
117		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
118		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
119		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
120	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
121		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
122		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
123		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a concrete ceiling with a yellowish stain. A survey tag is attached to a metal rod in the foreground. The tag contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), 新建工程 10 區 (New Construction Project 10 District), 東區 B2F (East District B2F), 照片 23 (Photo 23). A red date stamp in the bottom right corner reads 06.17.2015.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
124		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
125		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
126		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
127		內容：詳建築物現況調查紀錄表

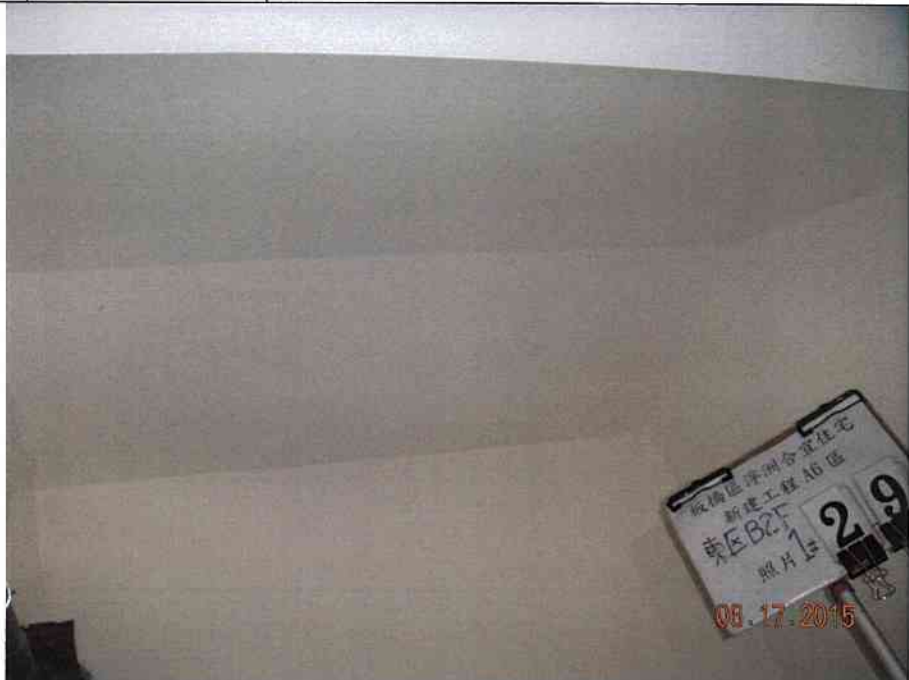


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
128		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
129		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
130		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
131		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
132	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
133	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
134		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
135		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
136		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
137		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
138		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
139		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
140	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
141		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
142		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
143	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
144	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
145		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B2F
照片 1-45

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
146		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a ceiling with a long, bright fluorescent light fixture. Below the light, a white survey tag is attached to a metal rod. The tag contains the following text: "板橋區浮洲合宜住宅", "新建工程 A6 區", "東區 B2F", "照片 1-46". A red date stamp "06.17.2015" is visible in the bottom right corner of the photo.

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
147	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
148	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
149		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 AB 區
東區 B2F
照片 1= 49

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
150		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
151		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
152		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
153		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a close-up of a ceiling with a visible crack. A white label with the number '153' is attached to the ceiling. The date '06.17.2015' is printed in red in the bottom right corner.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
154		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
155		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
156		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
157		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
158	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
159		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
160		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
161		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
162		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
163		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
164	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
165	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
166	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
167		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
168		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
169		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
170	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
171		內容：詳建築物現況調查紀錄表

照片 171

06.17.2015

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
172	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
173		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
174		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
175		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
176		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a ceiling with significant water damage, including large stains and peeling paint. A red-painted metal pipe runs horizontally across the lower part of the frame. A white identification tag is attached to the pipe, displaying the text: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東區 B2F, 照片 176. A red date stamp '06.17.2015' is visible in the bottom right corner of the image.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
177		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
178	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

06.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
179		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
180		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
181	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
182		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
183		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
184		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
185		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
186		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
187		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
188		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
189		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
190		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
191		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
192	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
193		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
194		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
195		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
196		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
197		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
198		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
199		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
200	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

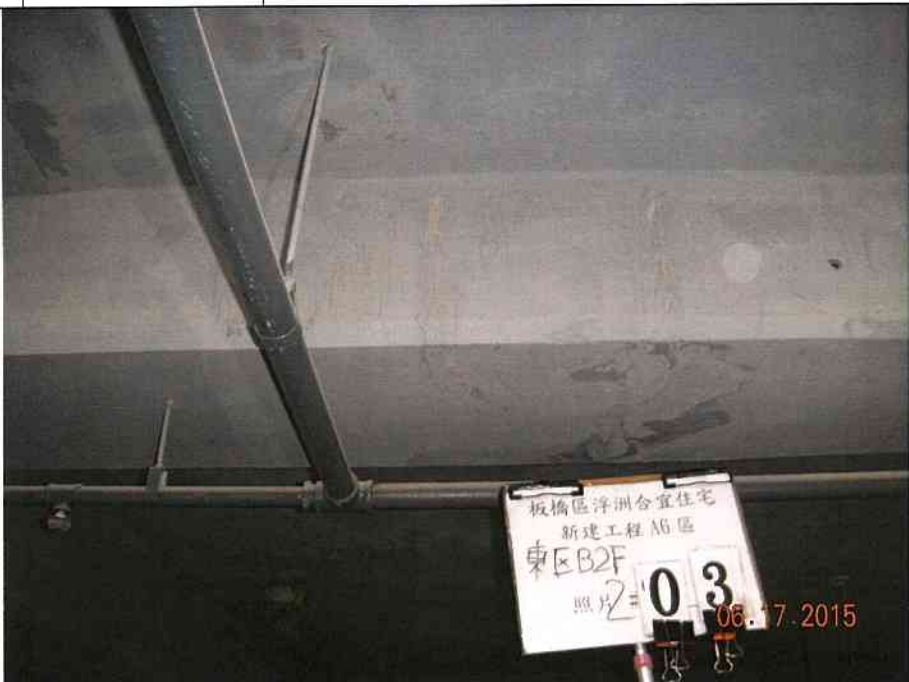
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
201		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
202	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
203		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
204		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
205		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
206		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
207		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
208		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
209	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
210	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
211	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
212		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
213		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
214		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
215	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a ceiling with a red fire alarm bell and a bright light source. A sign is attached to the ceiling, reading: 教誨區洋洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東 E B2F, 照片 15. The date 06.17.2015 is visible in the bottom right corner.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
216		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a ceiling with a light fixture, a red fire alarm bell, and a sign. The sign is white with black text and a red number '16'. The text on the sign includes '教誨區浮洲合宜住宅', '新建工程 A6 區', '東E B2F', and '照片 16'. The date '06.17.2015' is printed in orange in the bottom right corner of the photo.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
217		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
218		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
219		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
220		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a ceiling with several pipes and a fluorescent light fixture. A label is attached to the ceiling, reading: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東B2F, 照片 2-20, 06.17.2015.
--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
221		內容：詳建築物現況調查紀錄表

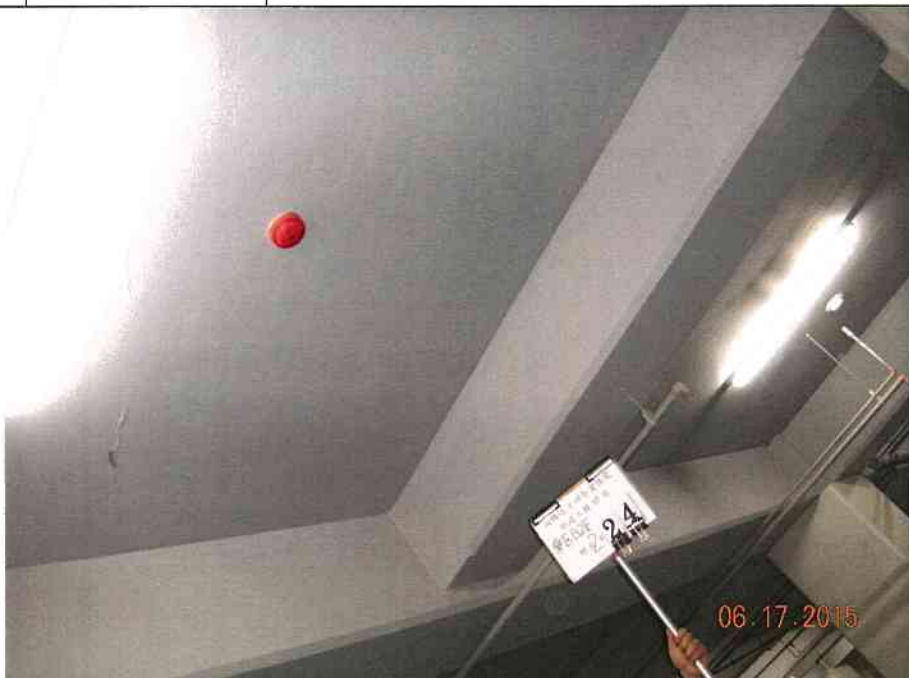
編號		位置：詳照片平面位置示意圖
222	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
223	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
224		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
225		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
226		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
227	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
228	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
229	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
 A photograph showing a metal beam and a wall joint. A label is attached to the beam with the text: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東區 B2F, 照片 229, 06.17.2015.		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
230	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
 A photograph showing a ceiling and a wall joint. A label is attached to the wall with the text: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東區 B2F, 照片 230, 06.17.2015.		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
231		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
232		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

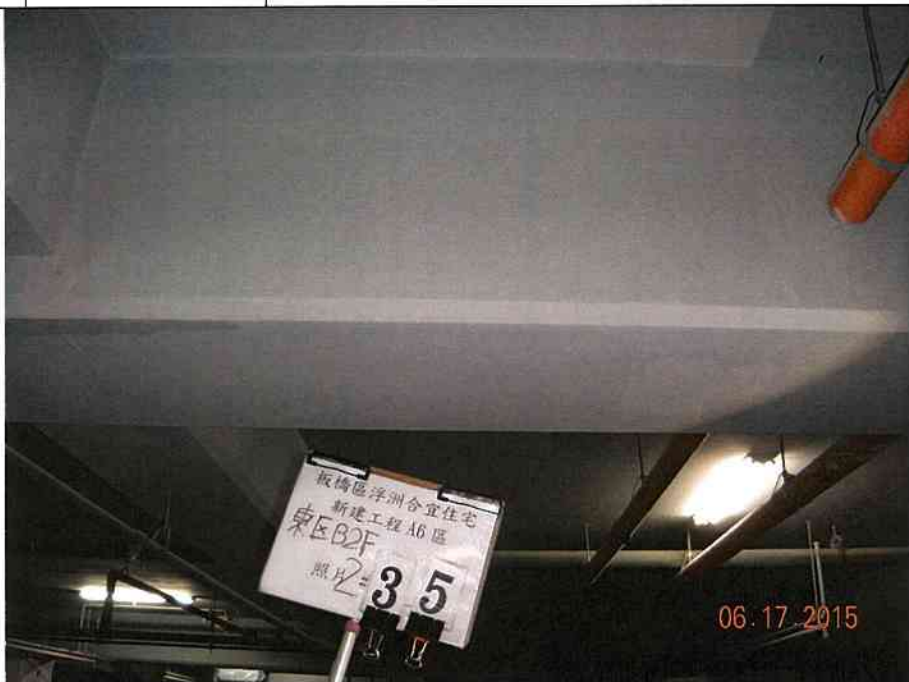
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
233		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
234		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
235		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
236		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
237		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
238		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
239		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
240		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
241		內容：詳建築物現況調查紀錄表

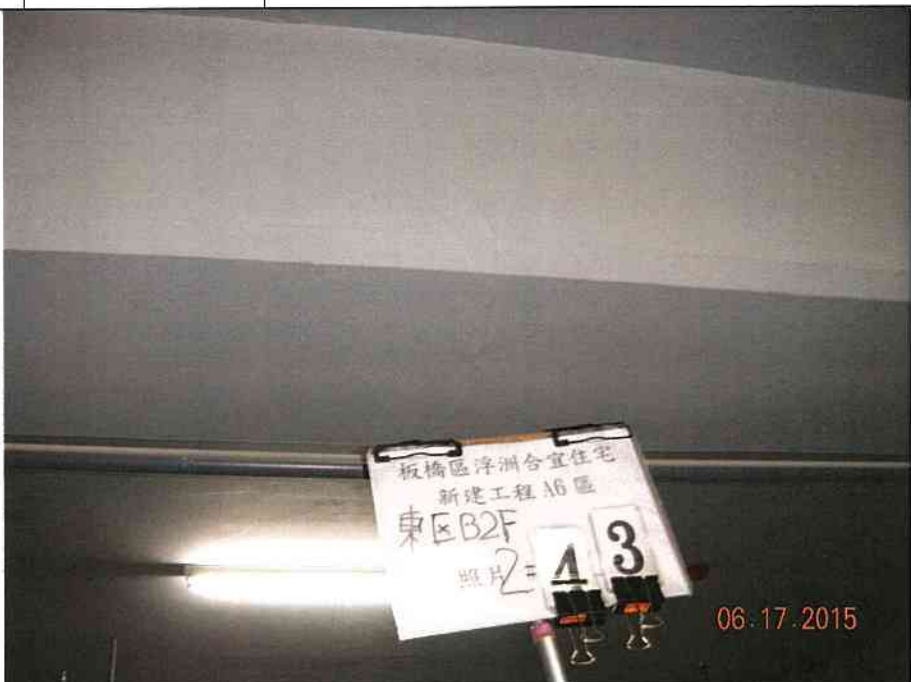


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
242		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
243		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a dark, curved architectural element, possibly a ceiling or wall. A white sign is attached to a horizontal metal bar in the foreground. The sign contains the following text: '板橋區浮洲合宜住宅' (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), '新建工程 A6 區' (New Construction Project A6 Area), '東區 B2F' (East Area B2F), and '照片 2-43' (Photo 2-43). The numbers '4' and '3' are also visible on the sign. A red date stamp '06.17.2015' is in the bottom right corner.
--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
244		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
245		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
246		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
247		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
248		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
249		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
250		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
251		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
252		內容：詳建築物現況調查紀錄表

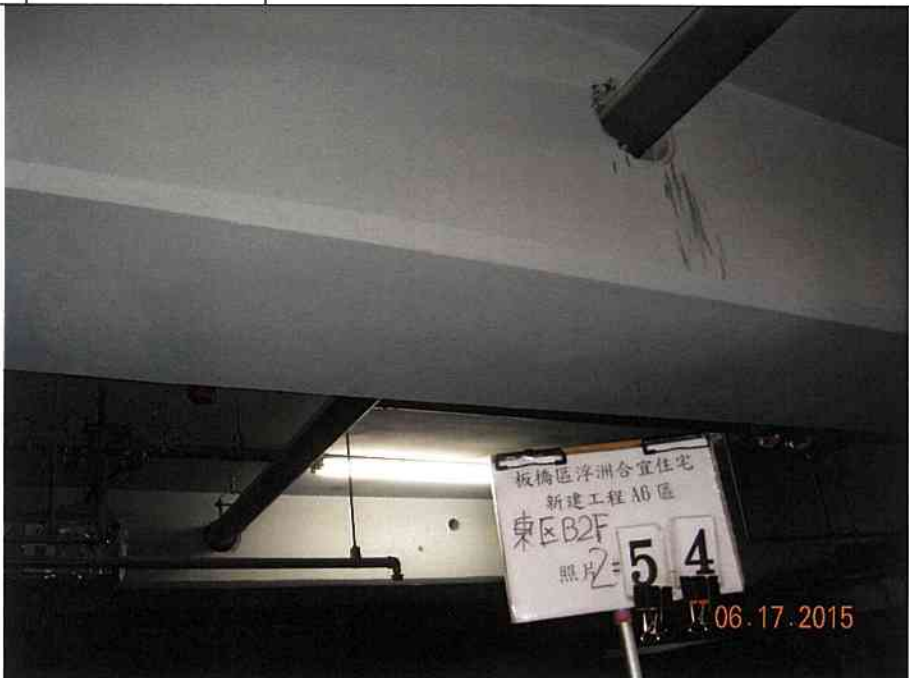

--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
253		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
254		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
255	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
256		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
257		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
258		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
259	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
260		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
261		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
262		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
263		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
264		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區公所管理處
新建工程
64
08.17.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
265		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
266		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
267	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B2F
照片 67

06.17.2015

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
268	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a sign held up towards a ceiling. The sign contains the text: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東區 B2F, 照片 68. A red date stamp in the bottom right corner reads 06.17.2015.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
269		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
270		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
271	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
272	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
273	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
274		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
275	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
276	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
277		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
278		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

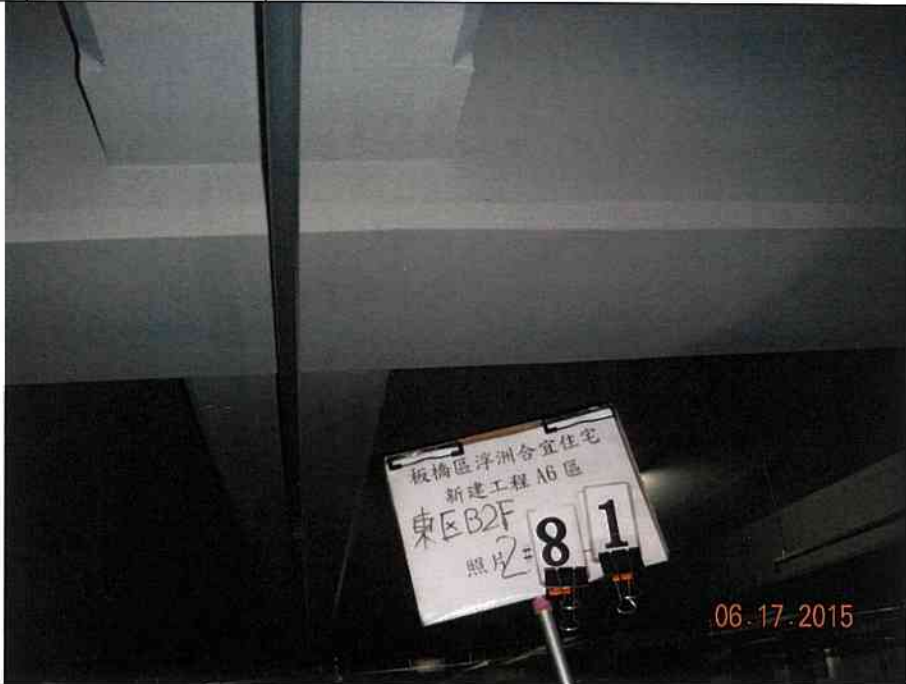
鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
279		內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
280		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
281		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
282		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
283		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
284	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
285		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
286		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
287		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
288		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
289		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
290	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
291		內容：詳建築物現況調查紀錄表

--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
292		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
293		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B2F
照片 293

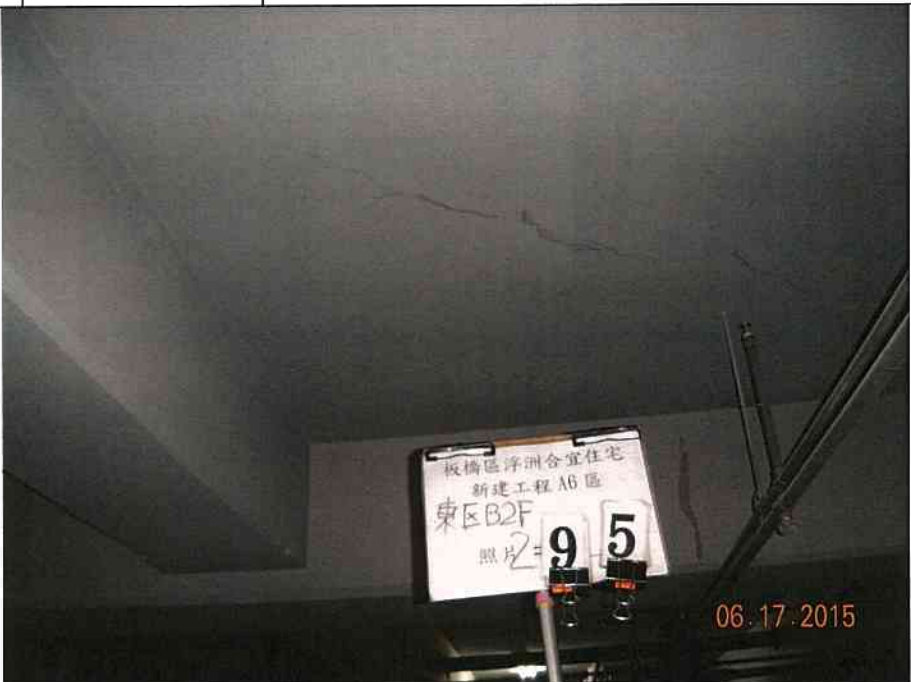
06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
294		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
295		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
296		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
297		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
298		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
299		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
300	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

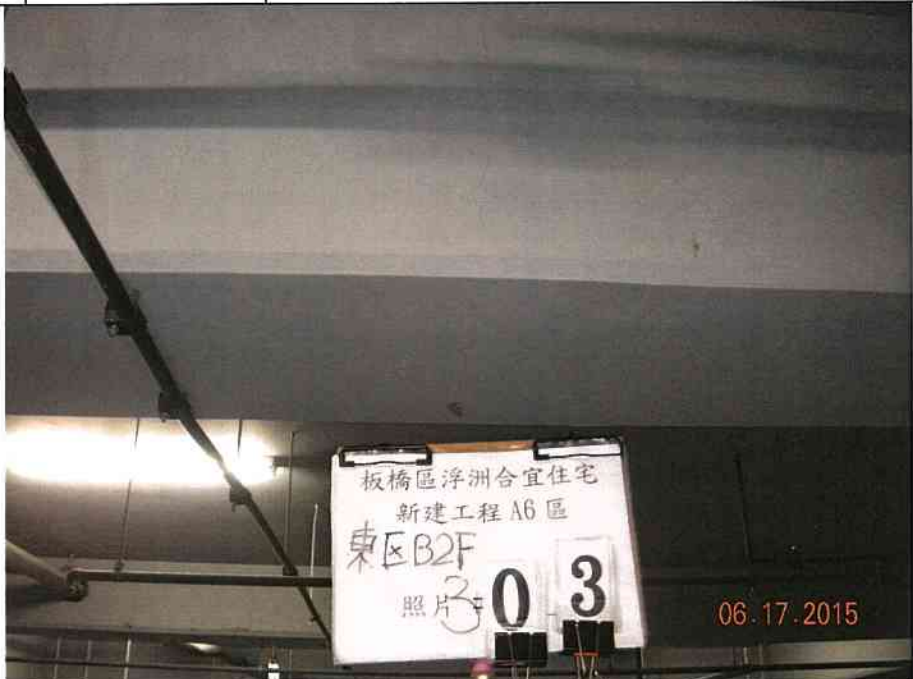
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
301		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
302		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

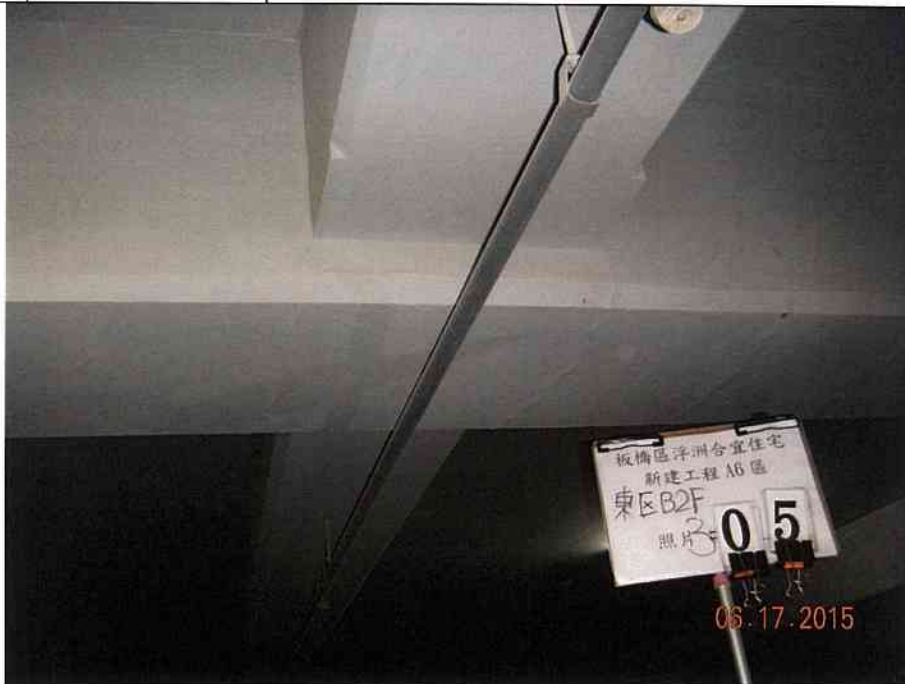
鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
303		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
304	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
305		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
306		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
307		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

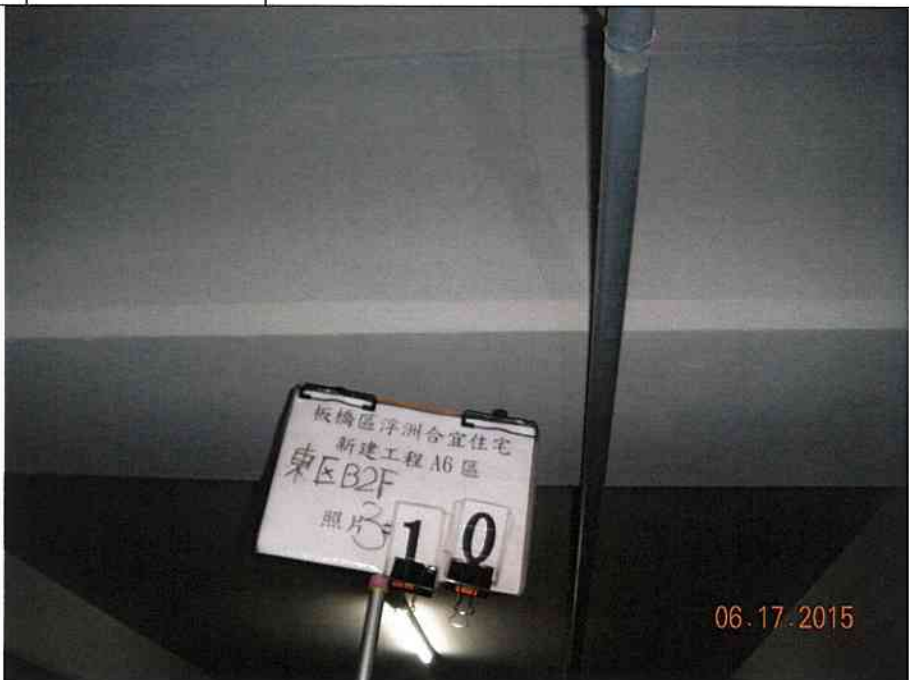
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
308		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
309		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
310		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
311	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
312		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
313		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B2F
照片 13

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
314		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
315	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
316		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
317		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
318		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
319		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
320	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
321		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
322		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
323		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
324		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
325		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
326		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
327		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
328		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
329		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
330		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
331		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
332		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
333		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
334		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
335	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
336	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
337		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
338		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
339	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
340	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
341		內容：詳建築物現況調查紀錄表



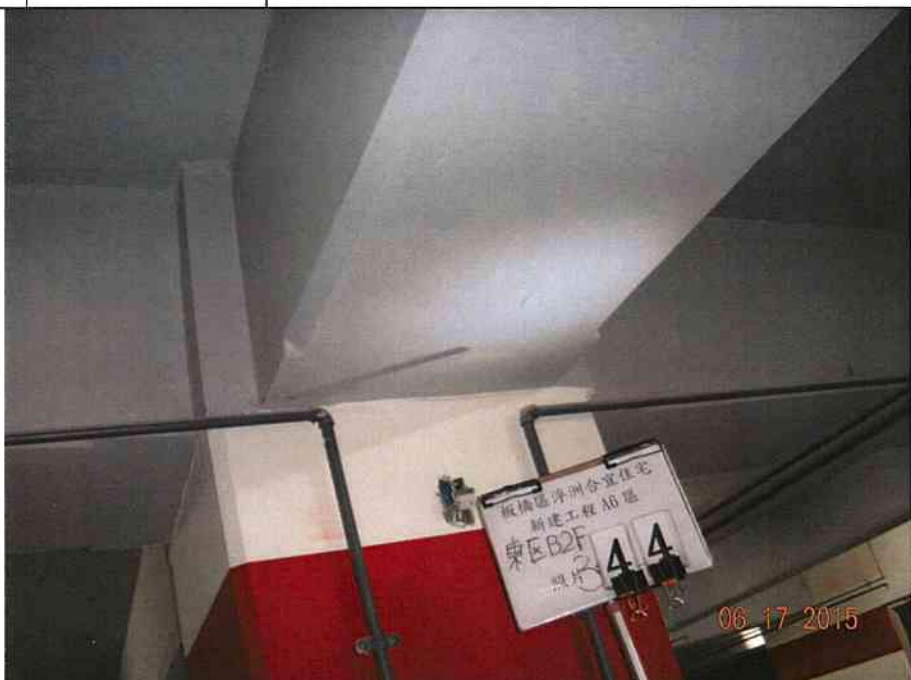
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
342		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
343	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
344	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
345		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
346		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
347		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
348		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
349		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
350		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
351		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
352		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
353		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
354		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
355	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 AB 區
照片 5.5

06.17.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
356		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a dark, textured ceiling with several horizontal and vertical pipes. A small white label is attached to one of the pipes, displaying the text "板橋區浮洲合宜住宅", "新建工程", "AB區", and the number "5.6". A date stamp "06.17.2015" is visible in the bottom right corner of the image.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
357		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
358		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
359		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
360	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
361		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
362		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
363		內容：詳建築物現況調查紀錄表

06.19.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
364		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
365		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
366		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
367		內容：詳建築物現況調查紀錄表

--

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
368		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
369		內容：詳建築物現況調查紀錄表

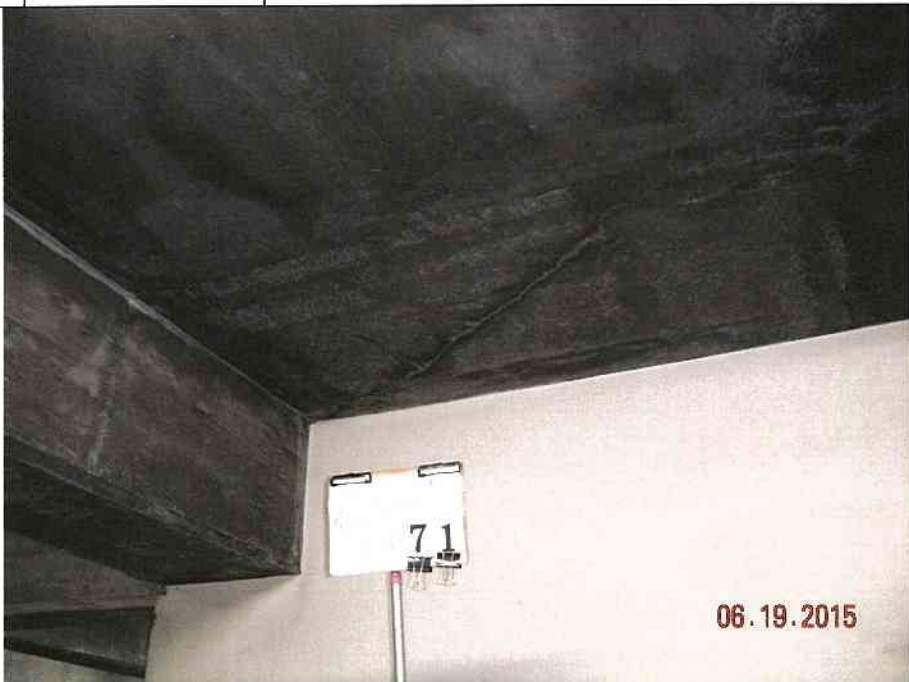


編號		位置：詳照片平面位置示意圖
370	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
371		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
372		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
373		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
374	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
375		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
376		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
377		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
378		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
379		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
380		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
381		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
382		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
383		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
384		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
385		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
386		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
387		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
388		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
389		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
390		內容：詳建築物現況調查紀錄表

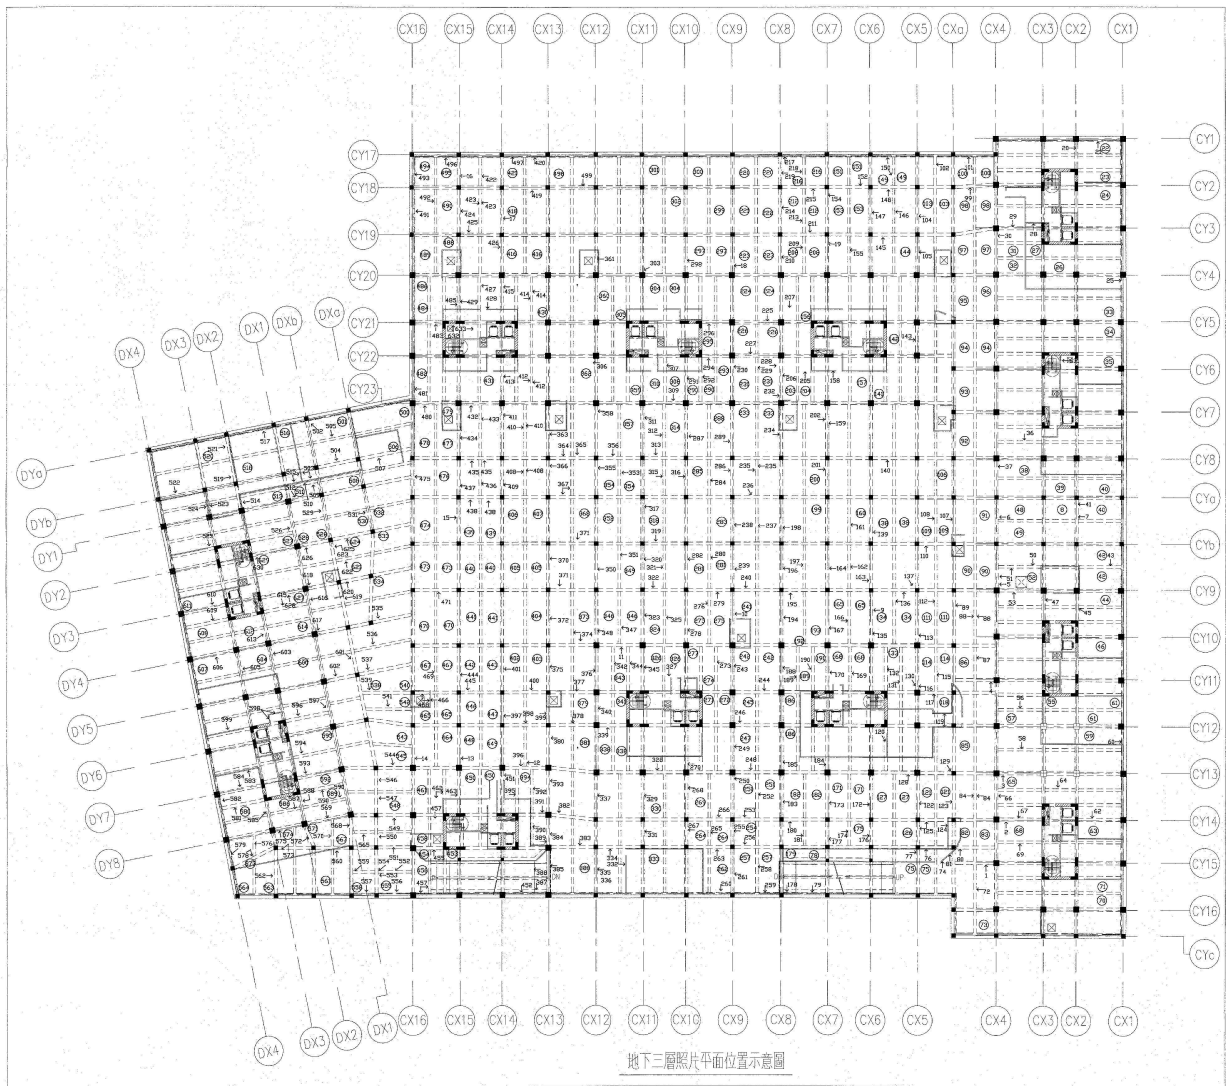

--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
391		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
392		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		



地下三層照片平面位置示意圖

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
1		✓				環樑裂	0.1-0.2	1條						
2		✓				環樑裂	0.1-0.4	3條						
3		✓				環樑裂	0.1-1.1	2條						
4		✓				環樑裂	0.1-0.45	3條						
5		✓				環樑裂	0.1-0.2	1條						
6		✓				環樑裂	0.1-0.9	3條						
7		✓				環樑裂	0.1-0.45	4條						
8		✓				環樑裂	0.1-0.35	3條						
9		✓				環樑裂	0.1-0.45	5條						
10		✓				環樑裂	0.1-0.3	1條						
11		✓				環樑裂	0.1-0.4	5條						
12		✓				環樑裂	0.1-0.7	5條						
13		✓				環樑裂	0.1-0.45	2條						
14		✓				環樑裂	0.1-0.9	3條						
15		✓				環樑裂	0.1-0.35	1條						
16		✓				環樑裂	0.1-0.35	3條						
17		✓				環樑裂	0.1-0.3	2條						
18		✓				環樑裂	0.1-0.4	3條						
19		✓				環樑裂	0.1-1.4	4條						
20		✓				環樑裂	0.1-0.55	4條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之														
構造	√	鋼筋混凝土					鋼構造				加強磚造			其他		
用途		住宅					辦公室				商業			其他		
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備			
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註			
21		√				環樑裂	0.1-0.4	4條								
22		√				環樑裂	0.1-0.35	2條								
23		√				環樑裂	0.1-0.3	4條								
24		√				環樑裂	0.1-0.75	2條								
25		√				環樑裂	0.1-0.55	11條								
26		√				環樑裂	0.1-1.0	3條								
27		√				環樑裂	0.1-0.45	3條								
28		√				環樑裂	0.1-0.35	3條								
29		√				環樑裂	0.1-0.45	4條								
30		√				環樑裂	0.1-0.3	5條								
31		√				環樑裂	0.1-0.45	3條								
32		√				環樑裂	0.1-0.25	6條								
33		√				環樑裂	0.1-0.3	3條								
34		√				環樑裂	0.1-0.35	1條								
35		√				環樑裂	0.1-0.6	5條								
36		√				環樑裂	0.1-0.25	3條								
37		√				環樑裂	0.1-0.4	6條								
38		√				環樑裂	0.1-0.5	3條								
39		√				環樑裂	0.1-0.35	3條								
40		√				環樑裂	0.1-0.45	2條								

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造	✓	鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
41					✓		0.1~0.2					✓	白華	
42		✓											微裂	
43		✓											微裂	
44		✓											微裂	
45		✓								✓				
46		✓											微裂	
47		✓											微裂	
48					✓	0.8	0.1							
49		✓											微裂	
50		✓				環樑裂	0.1	2條						
51					✓	1.2	0.1~0.2			✓				
52		✓							✓				白華	
53					✓	0.8, 1.5	0.1~0.2	2條	✓	✓				
54					✓								微裂	
55					✓		0.1					✓		
56					✓				✓				微裂	
57		✓				環樑裂	0.1	3條						
58		✓				環樑裂	0.1	2條						
59		✓				環樑裂	0.1	3條						
60					✓	0.5	0.1			✓				

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
61					√								微裂	
62		√							√					
63		√											微裂	
64					√					√			微裂	
65		√							√					
66		√				環樑裂	0.1	1條						
67		√				環樑裂	0.1~0.3	2條						
68		√				環樑裂	0.1~0.3	1條						
69		√				環樑裂	0.1~0.2	1條						
				√			0.1~0.3					√		
70		√				環樑裂	0.1	1條						
71		√				環樑裂	0.1	2條						
72		√				環樑裂	0.1	3條						
73					√	1.2	0.1							
74		√				環樑裂	0.1	2條						
75		√				環樑裂	0.1~0.3	1條						
76		√				環樑裂	0.1~0.2	1條						
77		√				環樑裂	0.1	3條						
78					√								微裂	
79		√				環樑裂	0.1	1條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
80		✓				環樑裂	0.1	2條						
81		✓				環樑裂	0.1	3條						
82		✓				環樑裂	0.1	3條						
83					✓								微裂, 鼓脹	
84					✓								微裂	
85					✓								微裂	
86		✓											微裂	
87					✓	1.0	0.1							
88					✓	全長	0.1			✓				
89		✓				環樑裂	0.1	1條						
90		✓				環樑裂	0.1	1條		✓				
91		✓			✓								微裂	
92		✓				環樑裂	0.1	1條						
93		✓				環樑裂	0.1~0.2	1條						
94		✓			✓		0.1~0.2			✓		✓		
95		✓											微裂	
96		✓				環樑裂	0.1~0.2	1條						
				✓			0.1~0.2					✓		
97			✓										鼓脹	
98		✓				環樑裂	0.1	5條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		√ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
99				√			0.1~0.5					√		
100					√	1.0	0.1							
101		√				環樑裂	0.1	3條						
102				√			0.1~0.4					√		
103		√				環樑裂	0.1~0.2	2條						
104					√								微裂	
105		√				環樑裂	0.1~0.2	2條						
106					√	全長	0.1~0.2		√					
107					√	1.0	0.1							
108					√	1.5, 2.0	0.1~0.2	2條	√				鼓脹	
109		√				環樑裂	0.1	2條						
110					√	1.2	0.1							
111					√	0.5, 1.0	0.1	2條						
112					√				√				鼓脹	
113		√											微裂	
114		√											微裂	
115					√	1.5	0.1		√					
116				√		全高	0.1~0.3	2條						
117		√				環樑裂	0.1	1條						
118					√	0.3	0.1			√				

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		✓ 鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全 景	梁	柱	牆	平 頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
119				✓		全高	0.1~0.4							
120		✓				環樑裂	0.1	2條						
121		✓				環樑裂	0.1	2條						
122		✓				環樑裂	0.1	1條						
123		✓				環樑裂	0.1	1條						
124		✓				環樑裂	0.1	2條						
125		✓				環樑裂	0.1	4條						
126					✓	0.5,全長	0.1~1.0	2條						
127		✓											修復現況	
128		✓				環樑裂	0.1	2條	✓				鼓脹	
129		✓				環樑裂	0.1	1條						
130		✓				環樑裂	0.1	2條						
131		✓											微裂	
132		✓				環樑裂	0.1	1條						
133		✓											微裂	
134		✓											微裂	
135					✓	2.0	0.1~0.2		✓				鼓脹	
136		✓											微裂	
137		✓				環樑裂	0.1	9條						
138		✓				環樑裂	0.1	1條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		√	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他					
用途			住宅		辦公室		商業		其他					
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
139		√				環樑裂	0.1	7條						
140		√								√				
141				√		全高	0.1~0.4	2條						
142				√		全高	0.1~0.4	3條						
143					√	0.5, 1.0, 1.0	0.1	3條						
144		√				環樑裂	0.1	2條						
145					√	1.0, 1.5	0.1~0.2	2條	√				鼓脹	
146					√	全長	0.1~0.2		√					
147		√				環樑裂	0.1	2條						
148					√	1.5	0.1		√				鼓脹	
149		√				環樑裂	0.1	2條						
150					√		0.1~0.2		√			√		
151		√				環樑裂	0.1	1條						
152					√	全長	0.1							
153		√				環樑裂	0.1	1條						
154		√				環樑裂	0.1	1條						
					√	2.0	0.1							
155		√				環樑裂	0.1	3條					鼓脹	
156		√				環樑裂	0.1	3條						
					√	2.0	0.1							

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之													
構造	✓	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
157		✓				環樑裂	0.1	2條						
158		✓				環樑裂	0.1	2條						
159		✓				環樑裂	0.1	1條						
160		✓											微裂	
161					✓								微裂	
162		✓				環樑裂	0.1	4條						
163		✓				環樑裂	0.1	4條						
164		✓				環樑裂	0.1	1條						
165		✓				環樑裂	0.1	1條						
166		✓				環樑裂	0.1	1條						
167		✓				環樑裂	0.1	1條						
168		✓				環樑裂	0.1	4條						
169					✓								微裂	
170		✓				環樑裂	0.1	1條						
171		✓											微裂	
172		✓				環樑裂	0.1	1條						
173					✓								微裂	
174		✓											微裂	
175		✓				環樑裂	0.1~0.2	1條					鼓脹	
176		✓				環樑裂	0.1	2條						

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之															
構造		√ 鋼筋混凝土				鋼構造				加強磚造				其他			
用途				住宅				辦公室				商業				其他	
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註				
	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量									
177				√			0.1~0.3						√				
178		√				環樑裂	0.1	2條	√								
179					√	0.5	0.1~0.2		√					鼓脹			
180		√				環樑裂	0.1	1條									
181		√				環樑裂	0.1	1條									
182					√	0.5	0.1		√								
183					√	全長	0.1										
184		√												微裂			
185		√				環樑裂	0.1	3條									
186		√												微裂			
187		√				環樑裂	0.1	1條									
188		√												微裂			
189					√	0.7	0.1			√							
190		√				環樑裂	0.1~0.2	2條	√								
191		√												微裂			
192		√				環樑裂	0.1	2條									
193		√				環樑裂	0.1	3條									
194		√				環樑裂	0.1	2條									
195		√				環樑裂	0.1	2條									
196		√												微裂			

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物 之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之													
構造	✓	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
197					✓	1.0	0.1~0.2		✓					
198					✓	1.2	0.1		✓				鼓脹	
199		✓				環樑裂	0.1	2條						
200		✓			✓				✓				微裂, 鼓脹	
201					✓		0.1~0.2		✓			✓	鼓脹	
202					✓	1.0	0.1	3條						
203		✓				環樑裂	0.1	3條						
204					✓	0.3, 0.5	0.1	2條	✓				鼓脹	
205		✓		✓		全高	0.1~0.3							
206				✓			0.1~0.2					✓		
207					✓	2.0	0.1~0.2		✓				鼓脹	
208					✓	0.6	0.1~0.2		✓					
209					✓	1.2	0.1~0.2		✓				鼓脹	
210					✓	2.0	0.1~0.2		✓				鼓脹	
211		✓											微裂	
212		✓											微裂	
213					✓	1.0	0.1		✓					
214		✓		✓						✓				
215		✓											微裂	
216		✓											微裂	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落		新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之												
構造		✓ 鋼筋混凝土			鋼構造			加強磚造			其他			
用途		住宅			辦公室			商業			其他			
照片 編號	位 置					裂 縫			剝 落	滲 水	潮 斑	龜 裂	備 註	
	全景	梁	柱	牆	平頂	長 (m)	寬 (mm)	數 量						
217		✓				環樑裂	0.1	3條						
218		✓				環樑裂	0.1	2條						
219		✓				環樑裂	0.1	1條						
220		✓											微裂	
221		✓				環樑裂	0.1	2條						
222		✓											微裂	
223		✓											微裂	
224		✓				環樑裂	0.1	1條						
225		✓				環樑裂	0.1	1條	✓				鼓脹	
226		✓			✓					✓				
227					✓		0.1~0.2					✓	白華	
228					✓		0.1~0.2					✓	白華	
229		✓			✓		0.1~0.3					✓		
230				✓		0.7, 全高	0.1~0.3	2條						
231				✓		全高	0.1~0.3	2條						
232		✓											微裂	
233		✓				環樑裂	0.1	1條						
234					✓								微裂	
235		✓				環樑裂	0.1	1條						
236		✓											微裂	

建物現況調查紀錄表

調查日期: 104 年 6 月 19 日

標的物之坐落	新北市板橋區浮洲合宜住宅 A6東 區 棟 B3 樓之													
構造	√	鋼筋混凝土		鋼構造		加強磚造		其他						
用途		住宅		辦公室		商業		其他						
照片	位 置					裂 縫			剝	滲	潮	龜	備	
編號	全景	梁	柱	牆	平頂	長(m)	寬(mm)	數量	落	水	斑	裂	註	
237		√											微裂	
238					√	0.5	0.1						白華	
239					√	0.6	0.1~0.2		√				鼓脹	
240					√	1.5	0.1		√					
241					√	0.4, 1.2	0.1	2條						
242		√											微裂	
243					√	1.0	0.1							
244					√	0.25	0.1							
245					√	0.25, 1.0	0.1	2條						
246					√	1.0	0.1							
247					√		0.1		√			√		
248		√		√									筏基現況	
249		√		√									筏基現況	
250		√		√									筏基現況	
以下空白														

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
1		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
2		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
3		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
4	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
5		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
6		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
7	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
8	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
9		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
10	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
11	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows a dark, textured ceiling with the red handwritten code 'B3-51' and four small circular marks. In the foreground, a white sign is attached to a stand. The sign contains the following text: '板橋區浮洲合宜住宅' (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), '新建工程 A6 區' (New Construction Project A6 Area), '東區 B3F' (East Area B3F), and '照片 # 1 1' (Photo # 1 1). A date stamp '06.19.2015' is visible in the bottom right corner of the image.

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
12	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
13		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
14		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
15		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B3F
照片 # 15
06.19.2015

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
16	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
17		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
18		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
19	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
20		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
21		內容：詳建築物現況調查紀錄表

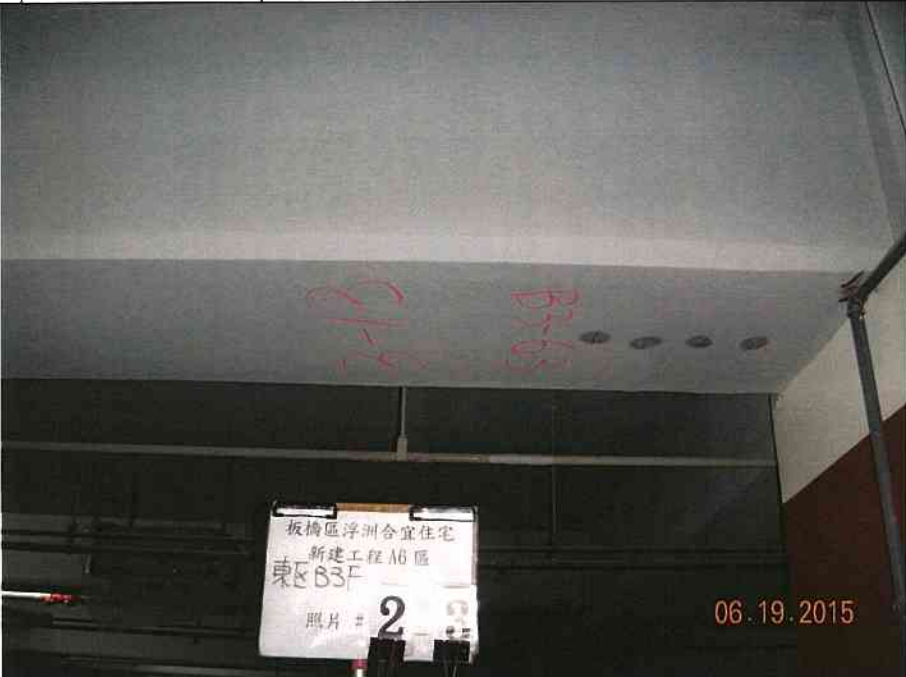


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
22		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
23		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
24		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
25		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
26		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
27		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
28	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
29		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
30		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
31	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

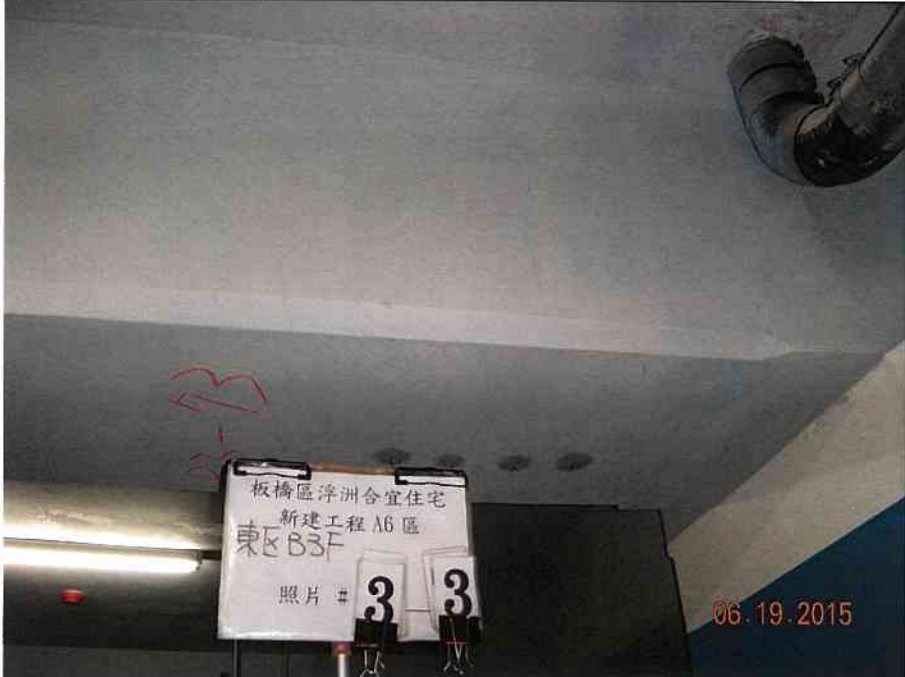
	 板橋區浮洲合宜住宅 新建工程 A6 區 東區 B3F 照片 # 3-1 06.19.2015
--	---

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
32	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	 板橋區浮洲合宜住宅 新建工程 A6 區 東區 B3F 照片 # 3-2 06.19.2015
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
33		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
34	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
35	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
36		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a concrete ceiling with a black pipe in the upper left corner. A clipboard is held up in the center, displaying the following text: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東區 B3F, 照片 # 3 6. To the left of the clipboard, the number 3-5 is handwritten in red on a blue and white surface. To the right, there are red markings on the ceiling, including a pair of glasses and the number 12. A date stamp 06.19.2015 is visible in the bottom right corner of the photo.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
37		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
38		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a concrete ceiling with a white identification tag attached. The tag contains the following text: 板橋區浮洲合宜住宅 (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), 新建工程 A6 區 (New Construction Project A6 Area), 東區 B3F (East Area B3F), and 照片 # 38 (Photo # 38). A red date stamp in the bottom right corner of the photo reads 06.19.2015. There is also a red handwritten mark '3-7' on the right side of the ceiling.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
39		內容：詳建築物現況調查紀錄表



The photograph shows an interior wall with four small, dark, circular marks arranged horizontally. To the right of these marks, the text "B3-79" is written in red. In the foreground, a clipboard is held up, displaying the following text: "板橋區浮洲合宜住宅", "新建工程 A6 區", "東區 B3F", and "照片 # 39". The date "06.19.2015" is stamped in red in the bottom right corner of the photo. A white structure with the red marking "3-8" is visible on the left side of the frame.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
40		內容：詳建築物現況調查紀錄表

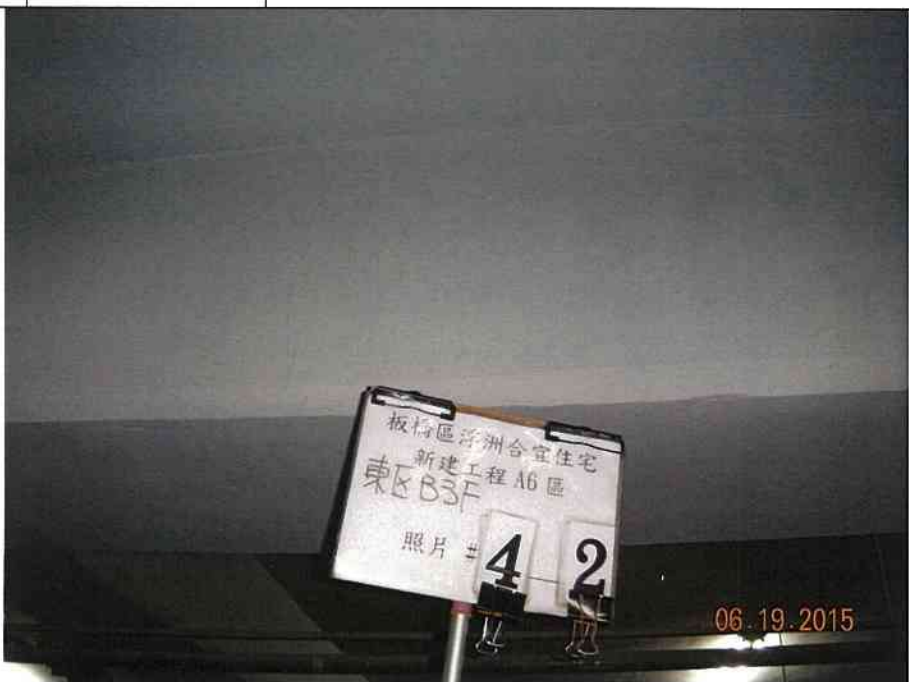

--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
41		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
42		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
43		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
44		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程A6區
東B3F
照片 4 4
06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
45		內容：詳建築物現況調查紀錄表

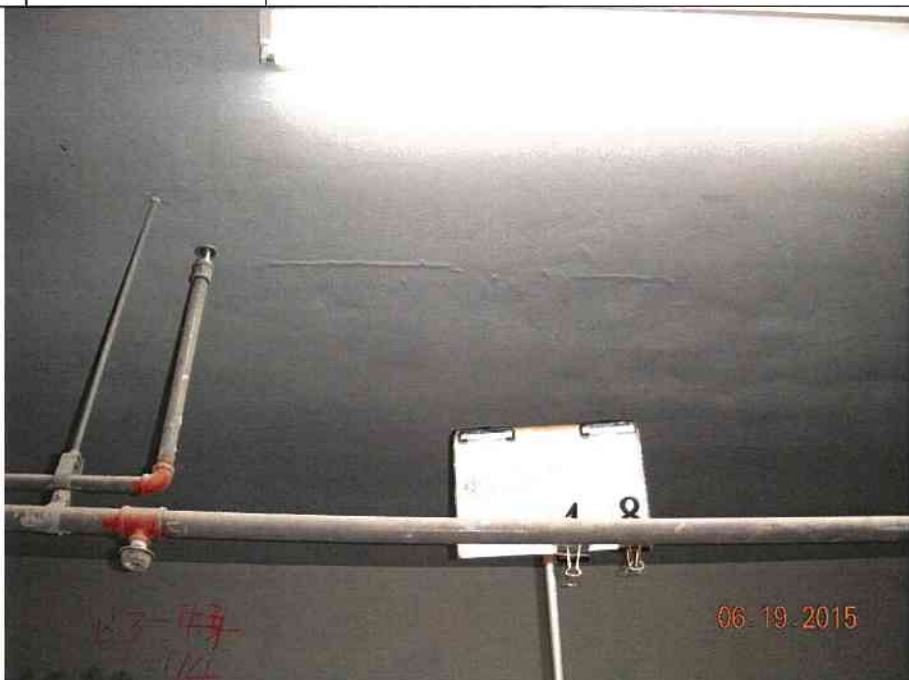


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
46		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
47		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

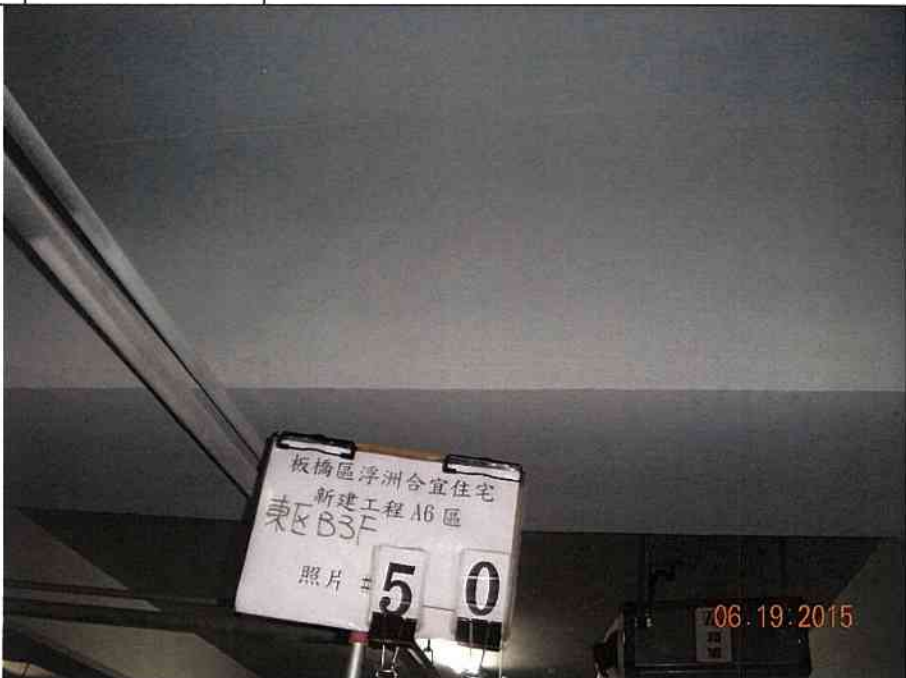
編號		位置：詳照片平面位置示意圖
48	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
49		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
50		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
51		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
52	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
53		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
54	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
55		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
56		內容：詳建築物現況調查紀錄表

The photograph shows a ceiling with several white pipes and a black survey tag. The tag is labeled '5-6' and contains the text '內政部消防署委託' and '台北市消防局'. A date stamp '06.19.2015' is visible in the bottom right corner.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
57		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
58		內容：詳建築物現況調查紀錄表

--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
59	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
60	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
61		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
62		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
63	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
64		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
65		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
66	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 結構
東E33F
照片 66
06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
67	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
68		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

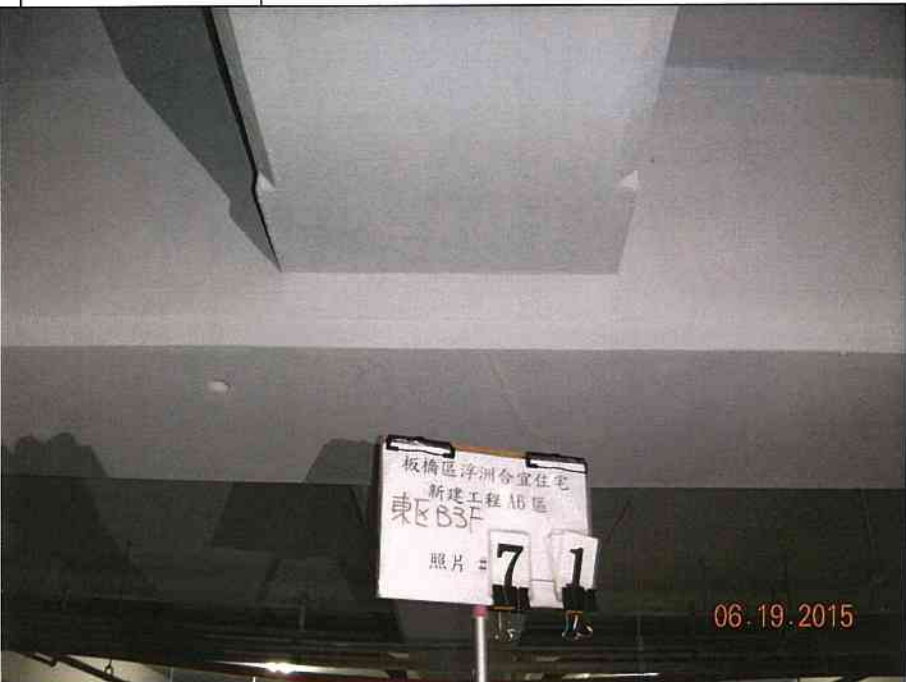
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
69		內容：詳建築物現況調查紀錄表 (相片編號應為 69，誤植為 68)
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
70		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
71	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
72		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
73		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
74		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
75		內容：詳建築物現況調查紀錄表

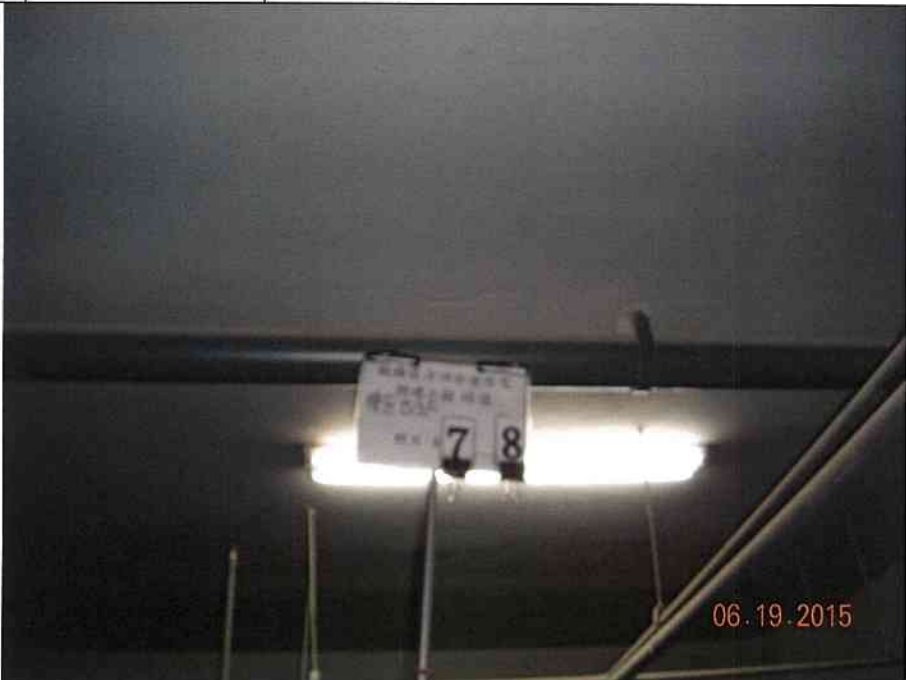
 06.19.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
76		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
77		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
78		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

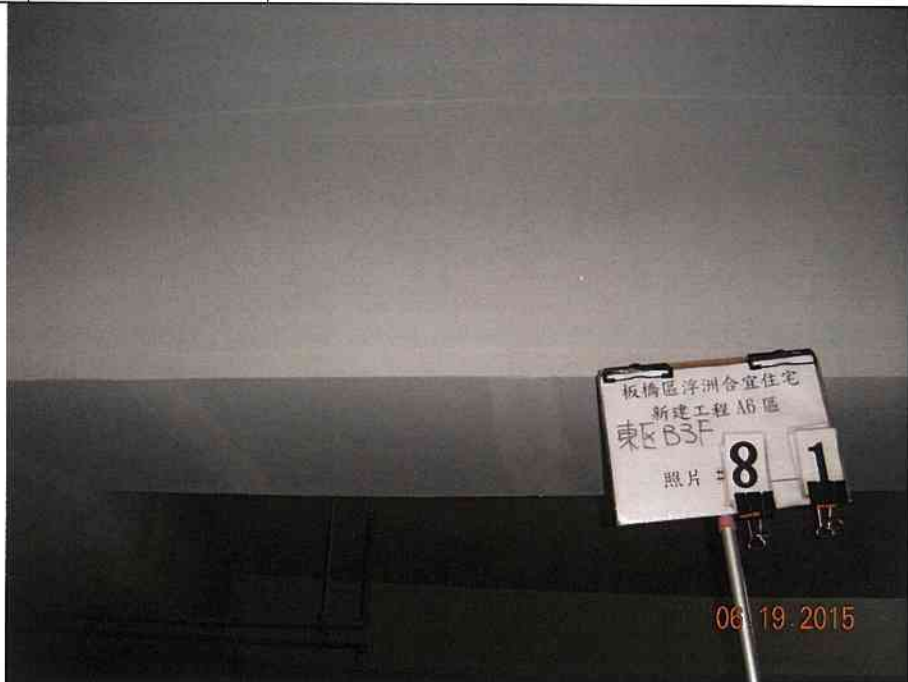
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
79		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
80		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
81	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
82	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
83		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
84	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
85		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
86		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
87	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
88		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
89		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
90		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
91		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
92		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
93		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
94		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
95		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
96		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
97		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.19.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
98		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
99	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
100		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
101		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
102		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
103		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
104		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
105	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
106		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
107		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
108		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
109		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
110		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
111		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
112		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
113	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
114		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
115		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
116		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
117		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
118		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
119	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
120		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
121		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
122		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
123		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
124	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
125		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
126		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
127	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
128		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
129		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
130		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
131		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
132	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
133		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
134		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
135	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
136		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
137		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
138		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B3F
照片 138

06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
139		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
140		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
141		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
142		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲命案住宅
新建工程A6區
東B3F
照片 142

06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
143		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
144		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
145		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
146		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
147		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
148		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
149		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
150		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區淨洲合宜住宅
新建工程 16區
照片 150
06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
151		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
152		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
153	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
154		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
155		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
156	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
157		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
158		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
159		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
160		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
161	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
162	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
163		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
164		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B3F
照片 64
06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
165		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
166	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
167		內容：詳建築物現況調查紀錄表

板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 A6 區
東區 B3F
照片 167
06.19.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
168		內容：詳建築物現況調查紀錄表

 A photograph showing a white ceiling with a circular hole. A black vertical pipe or rod passes through the hole. In the foreground, a white tag is attached to a railing. The tag contains the following text: '板橋區浮洲合宜住宅' (Banqiao District Fuzhou Suitable Housing), '新建工程 A6 區' (New Construction Project A6 Area), '東區 B3F' (East Area B3F), '照片 168' (Photo 168), and the date '06.19.2015'.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
169		內容：詳建築物現況調查紀錄表

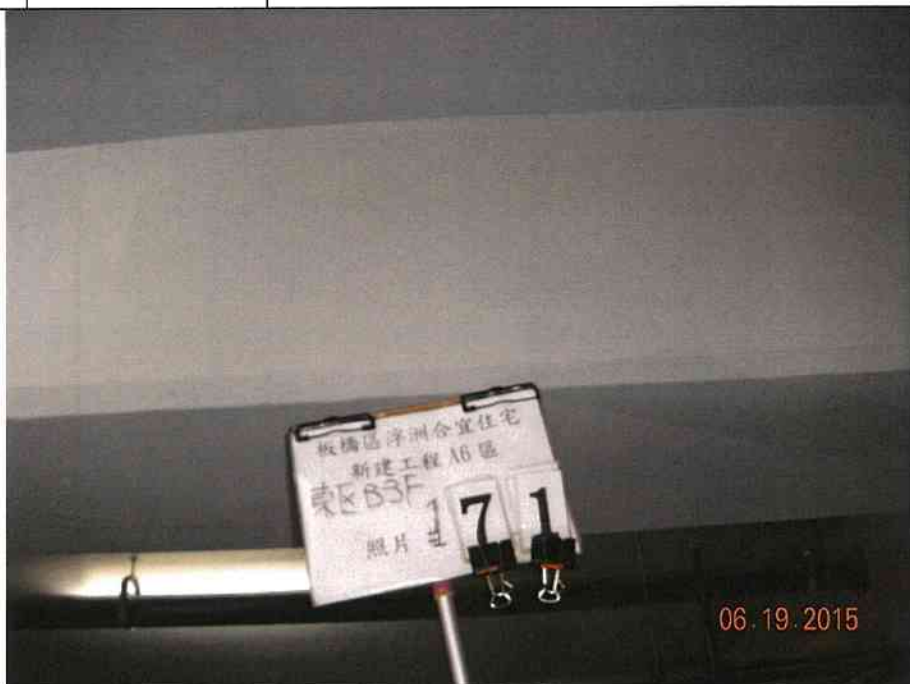


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
170		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
171		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
172		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
173	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
174	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
175		內容：詳建築物現況調查紀錄表

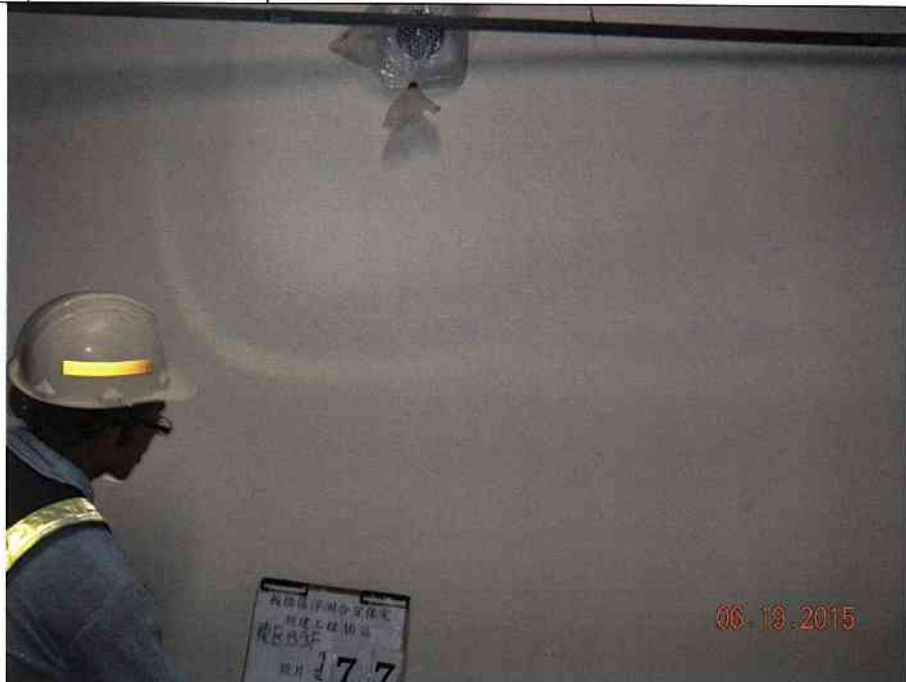


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
176		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
177		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
178		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a light-colored wall with a horizontal line. A sign is attached to the wall, reading: 板橋區浮洲合宜住宅, 新建工程 A6 區, 東區 B3F, 照片 178. A red timestamp '06.19.2015' is visible in the bottom right corner.

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
179		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
180		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
181		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
182		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
183		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
184		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
185		內容：詳建築物現況調查紀錄表

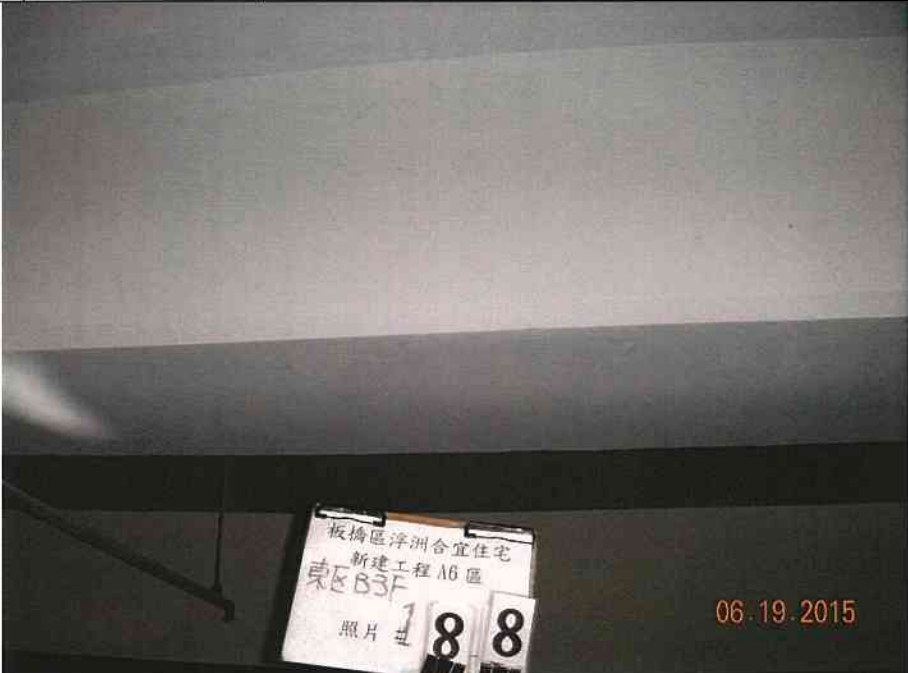


編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
186		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
187	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
188		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
189		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
190		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
191		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
192		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
193		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
194		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
195		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
196	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
197		內容：詳建築物現況調查紀錄表



A photograph showing a red fire hydrant or valve assembly mounted on a metal structure. The assembly is red with yellow and green components. A label is visible in the bottom right corner of the photo, reading "067 19.2015". The background is a dark, industrial-looking interior.

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
198		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
199	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
200	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
201	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
202		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
203		內容：詳建築物現況調查紀錄表



06.19.2015

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
204		內容：詳建築物現況調查紀錄表

06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
205		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
206		內容：詳建築物現況調查紀錄表

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
207	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
208		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
209	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

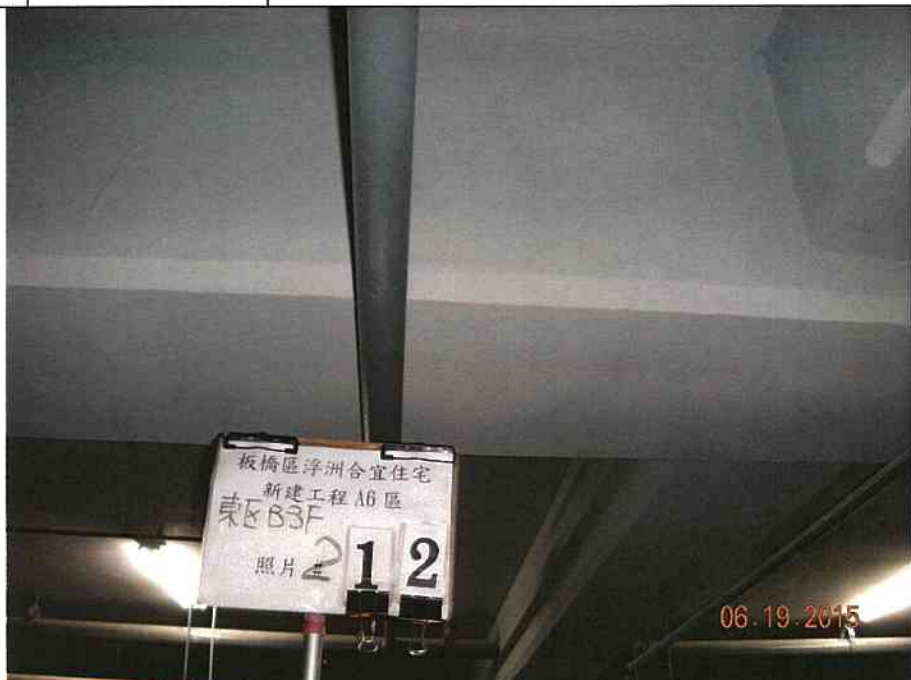
編號		位置：詳照片平面位置示意圖
210	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
211		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
212		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
213		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
214		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
215		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
216		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
217		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
218		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
219	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
220		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
221		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
222		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

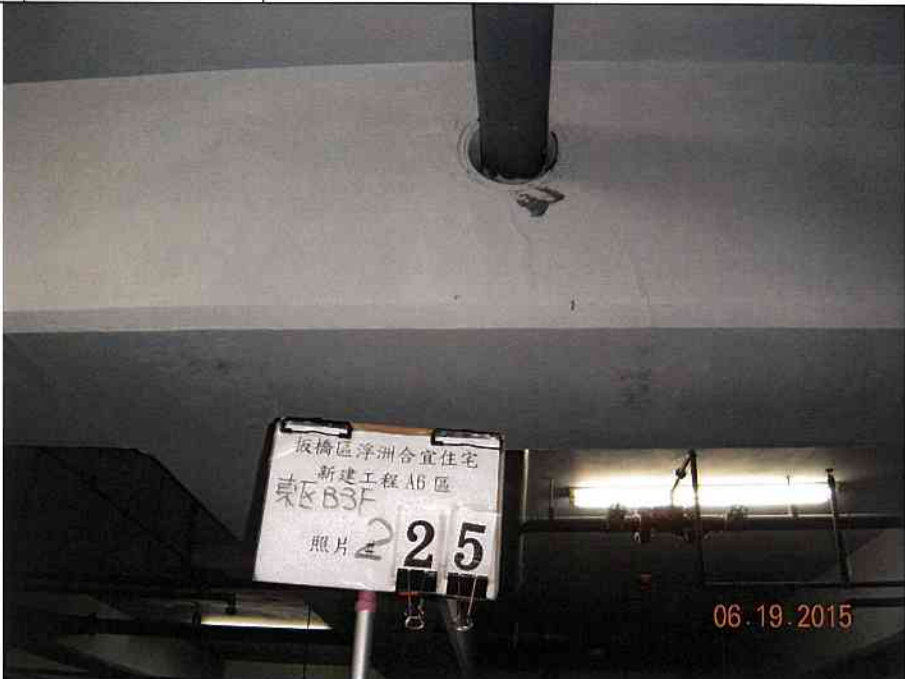
編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
223		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
224		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
225	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
226		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
227		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
228		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

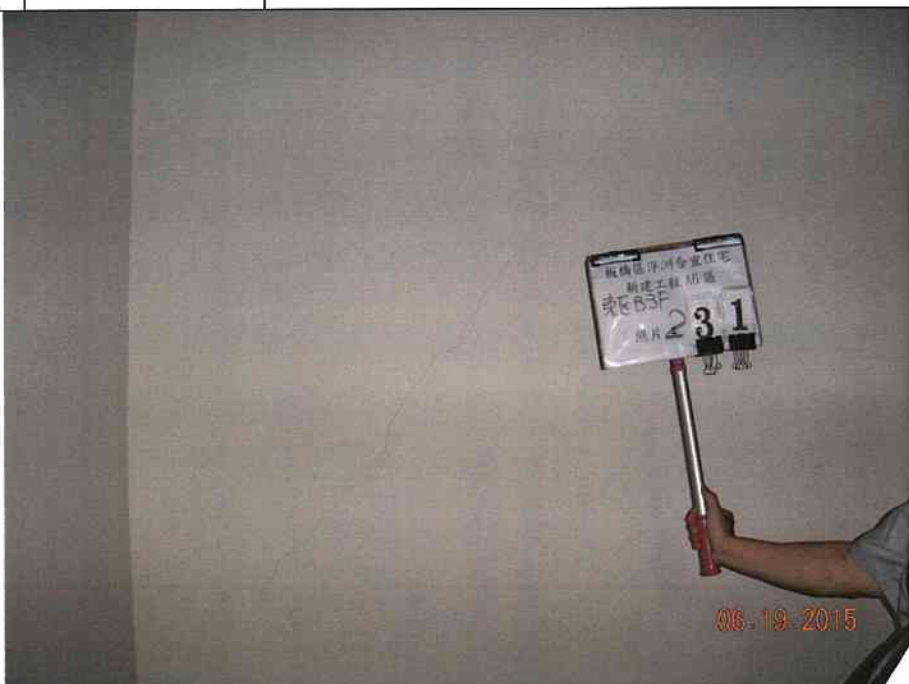
鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
229	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
230		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
231	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
232	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
233		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
234		內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
235	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
236	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
237		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號		位置：詳照片平面位置示意圖
238	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
239		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
240		內容：詳建築物現況調查紀錄表



板橋區浮洲合宜住宅
新建工程 10區
照片 240
06.19.2015

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
241		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	---

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
242		內容：詳建築物現況調查紀錄表

	
--	--

鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
243	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表

		
---	--	--

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
244	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表



鑑定報告書現況照片

編號		位置：詳照片平面位置示意圖
245	說明	內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
246		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
247		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
248		內容：詳建築物現況調查紀錄表
		

鑑定報告書現況照片

編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
249		內容：詳建築物現況調查紀錄表



編號	說明	位置：詳照片平面位置示意圖
250		內容：詳建築物現況調查紀錄表


--

